

# CIENCIA e INGENIERÍA

## DE LOS MATERIALES

Donald R. Askeland



EDICIÓN  
3<sup>a</sup>

CIENCIAS  
INTERNATIONAL  
THOMSON

# CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

TERCERA EDICIÓN

**DONALD R. ASKELAND**

Universidad de Missouri—Rolla



**International Thomson Editores**

*An International Thomson Publishing Company* **ITP**

---

México • Albany • Bonn • Boston • Johannesburg • Londres • Madrid • Melbourne  
Nueva York • París • San Francisco • San Juan, PR • Santiago • São Paulo • Singapore • Tokio  
Toronto • Washington



Traducción del libro: *The Science and Engineering of Materials*, 3<sup>rd</sup> ed.  
Publicado en inglés por PWS Publishing Company  
ISBN 0-534-93423-4

---

***Ciencia e ingeniería de los materiales***

ISBN 968-7529-36-9

Derechos reservados respecto a la edición en español por:

© 1998 por International Thomson Editores, S. A. de C. V.

**I<sup>T</sup>P** International Thomson Editores, S. A. de C. V. es una empresa de *International Thomson Publishing*. La marca registrada **I<sup>T</sup>P** se usa bajo licencia.

**México y América Central**

Séneca 53, Colonia Polanco

México, D. F. 11560

Tel. (525) 281-2906

Fax (525) 281-2656

clientes@mail.internet.com.mx

MÉXICO

**América del Sur**

Tel./fax (562) 524-4688

ldevore@ibm.net

Santiago, CHILE

Tel./Fax (541) 777-0960

sdeluque@ba.net

Buenos Aires, ARGENTINA

**Puerto Rico y El Caribe**

Tel. (787) 758-7580

Fax (787) 758-7573

102154.1127@compuserve.com

Hato Rey, PUERTO RICO

**España**

Tel. (341) 446-3350

Fax (341) 445-6218

itesparaninfo.pedidos@mad.servicom.es

Madrid, ESPAÑA

**Director editorial:** Miguel Ángel Toledo Castellanos

**Editor de producción:** René Garay Argueta

**Corrección de estilo:** Pedro de la Garza

**Diseño de portada:** Estrategia Visual

**Tipografía:** Pag•&•Tip's y Leopoldo Trejo Fuentes

987654321

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del texto de la presente obra bajo cualesquiera formas, electrónica o mecánica, incluyendo el fotocopiado, el almacenamiento en algún sistema de recuperación de información, o el grabado, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

*All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means —graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems— without the written permission of the publisher.*

Impreso en México

Printed in Mexico

A Mary Sue y Tyler

# Contenido

---

<b>PARTE I</b>	<b>Estructura, arreglo y movimiento de los átomos</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>Introducción a los materiales</b>	<b>5</b>
1-1	Introducción	5
1-2	Tipos de materiales	5
1-3	Relación entre estructura, propiedad y procesamiento	10
1-4	Efectos ecológicos sobre el comportamiento de los materiales	13
1-5	Diseño y selección de materiales	15
	Resumen	17
	Glosario	17
	Problemas	18
<b>2</b>	<b>Estructura atómica</b>	<b>19</b>
2-1	Introducción	19
2-2	Estructura del átomo	19
2-3	La estructura electrónica del átomo	20
2-4	Enlaces atómicos	24
2-5	Energía de enlace y espaciamiento interatómico	30
	Resumen	33
	Glosario	34
	Problemas	35
<b>3</b>	<b>Organización atómica</b>	<b>37</b>
3-1	Introducción	37
3-2	Orden de corto alcance comparado con orden de largo alcance	37
3-3	Celdas unitarias	39
3-4	Transformaciones alotrópicas y polimórficas	46
3-5	Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria	47
3-6	Sitios intersticiales	57
3-7	Cristales iónicos	60

3-8	Estructuras covalentes	62
3-9	Difracción de los rayos-X	65
	Resumen	68
	Glosario	68
	Problemas	70
<b>4</b>	<b>Imperfecciones en arreglo atómico</b>	<b>76</b>
4-1	Introducción	76
4-2	Dislocaciones	76
4-3	Significado de las dislocaciones	83
4-4	Ley de Schmid	84
4-5	Influencia de la estructura cristalina	86
4-6	Defectos puntuales	87
4-7	Defectos de superficie	92
4-8	Control del proceso de deslizamiento	97
	Resumen	99
	Glosario	100
	Problemas	101
<b>5</b>	<b>Movimiento de los átomos en los materiales</b>	<b>105</b>
5-1	Introducción	105
5-2	Estabilidad de los átomos	105
5-3	Mecanismos de difusión	107
5-4	Energía de activación para la difusión	108
5-5	Velocidad de difusión (primera ley de Fick)	109
5-6	Perfil de composición (segunda ley de Fick)	119
5-7	Difusión y el procesamiento de los materiales	121
	Resumen	123
	Glosario	124
	Problemas	125
<b>PARTE II</b>	<b>Control de la microestructura y de las propiedades mecánicas de los materiales</b>	<b>129</b>
<b>6</b>	<b>Ensayos y propiedades mecánicas</b>	<b>130</b>
6-1	Introducción	130
6-2	Ensayo a la tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación	131
6-3	Propiedades obtenidas del ensayo de tensión	133
6-4	El ensayo de flexión para materiales frágiles	138
6-5	Esfuerzo real-deformación real	141
6-6	El ensayo de dureza: su naturaleza y uso	142
6-7	Ensayo de impacto	143
6-8	Propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto	144
6-9	Tenacidad a la fractura	147

6-10	La importancia de la mecánica de la fractura	149
6-11	Ensayo de fatiga	150
6-12	Resultados del ensayo de fatiga	151
6-13	Aplicación de los ensayos de fatiga	153
6-14	Ensayo de termofluencia	156
6-15	Uso de los datos de termofluencia	158
	Resumen	160
	Glosario	161
	Problemas	162
<b>7</b>	<b>Endurecimiento por deformación y recocido</b>	<b>169</b>
7-1	Introducción	169
7-2	Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación	169
7-3	Mecanismos de endurecimiento por deformación	171
7-4	Propiedades en función del porcentaje del trabajo en frío	172
7-5	Microestructura y esfuerzos residuales	175
7-6	Características del trabajo en frío	179
7-7	Las tres etapas del recocido	182
7-8	Control del recocido	184
7-9	Recocido y procesamiento de materiales	185
7-10	Trabajo en caliente	187
7-11	Conformación superplástica	189
	Resumen	189
	Glosario	190
	Problemas	191
<b>8</b>	<b>Principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento</b>	<b>195</b>
8-1	Introducción	195
8-2	Nucleación	195
8-3	Crecimiento	199
8-4	Tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas	200
8-5	Curvas de enfriamiento	205
8-6	Fundición o estructura de lingote	205
8-7	Solidificación de los polímeros	207
8-8	Defectos de solidificación	208
8-9	Procesos de fundición	213
8-10	Solidificación y unión de los metales	217
	Resumen	218
	Glosario	219
	Problemas	220
<b>9</b>	<b>Equilibrio de fases y endurecimiento por solución sólida</b>	<b>225</b>
9-1	Introducción	225
9-2	Fases y diagrama de fases de sustancias puras	225
9-3	Soluciones y solubilidad	228
9-4	Condiciones para una solubilidad sólida ilimitada	230



9-5	Endurecimiento por solución sólida	231
9-6	Diagrama de fases isomorfo	234
9-7	Relaciones entre propiedades y el diagrama de fases	240
9-8	Solidificación de una aleación de solución sólida limitada	242
9-9	Solidificación fuera de equilibrio y segregación	244
	Resumen	247
	Glosario	247
	Problemas	249
<b>10</b>	<b>Endurecimiento por dispersión durante la solidificación</b>	<b>253</b>
10-1	Introducción	253
10-2	Principios de endurecimiento por dispersión	253
10-3	Compuestos intermetálicos	254
10-4	Diagramas de fases con reacciones de tres fases	258
10-5	El diagrama de fases eutéctico	260
10-6	Resistencia de las aleaciones eutécticas	267
10-7	Eutécticos y el procesamiento de los materiales	274
10-8	Solidificación fuera del equilibrio en el sistema eutéctico	275
10-9	Diagramas de fases ternarios	276
	Resumen	278
	Glosario	279
	Problemas	280
<b>11</b>	<b>Endurecimiento por dispersión mediante transformación de fase y tratamiento térmico</b>	<b>285</b>
11-1	Introducción	285
11-2	Nucleación y crecimiento en las reacciones en estado sólido	285
11-3	Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad	289
11-4	Endurecimiento por envejecimiento o endurecimiento por precipitación	292
11-5	Efectos de temperatura y tiempo de envejecimiento	294
11-6	Requisitos para el endurecimiento por envejecimiento	295
11-7	Uso a altas temperaturas de las aleaciones endurecidas por envejecimiento	296
11-8	Reacción eutectoide	297
11-9	Control de la reacción eutectoide	301
11-10	La reacción martensítica y el revenido	306
	Resumen	312
	Glosario	313
	Problemas	314
<hr/> <b>PARTE III Materiales de ingeniería</b>		<b>319</b>
<b>12</b>	<b>Aleaciones ferrosas</b>	<b>320</b>
12-1	Introducción	320

12-2	Clasificación de los aceros	320
12-3	Tratamientos térmicos simples	324
12-4	Tratamientos térmicos isotérmicos	326
12-5	Tratamientos térmicos de templado y revenido	329
12-6	Efecto de los elementos de aleación	335
12-7	Aplicación de la templabilidad	337
12-8	Aceros especiales	341
12-9	Tratamientos de superficies	342
12-10	Soldabilidad del acero	344
12-11	Aceros inoxidables	345
12-12	Transformaciones de fase en hierros fundidos	349
12-13	Características y producción de las fundiciones	352
	Resumen	358
	Glosario	359
	Problemas	361
<b>13</b>	<b>Aleaciones no ferrosas</b>	<b>366</b>
13-1	Introducción	366
13-2	Aleaciones de aluminio	366
13-3	Aleaciones de magnesio	376
13-4	Berilio	379
13-5	Aleaciones de cobre	380
13-6	Níquel y cobalto	384
13-7	Aleaciones de titanio	388
13-8	Metales refractarios	394
	Resumen	395
	Glosario	396
	Problemas	397
<b>14</b>	<b>Materiales cerámicos</b>	<b>400</b>
14-1	Introducción	400
14-2	La estructura de los cerámicos cristalinos	401
14-3	La estructura de los silicatos cristalinos	403
14-4	Imperfecciones en las estructuras cerámicas cristalinas	406
14-5	La estructura de los vidrios cerámicos	413
14-6	Fallas mecánicas de los materiales cerámicos	416
14-7	Deformación de los cerámicos a altas temperaturas	422
14-8	Procesamiento y aplicaciones de los vidrios cerámicos	428
14-9	Procesamiento y aplicaciones de los vidrio-cerámicos	432
14-10	Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla	433
14-11	Procesamiento y aplicaciones de cerámicos avanzados	436
14-12	Refractarios	440
14-13	Otros materiales cerámicos y sus aplicaciones	442
	Resumen	444
	Glosario	444
	Problemas	446

<b>15</b>	<b>Polímeros</b>	<b>449</b>
15-1	Introducción	449
15-2	Clasificación de los polímeros	450
15-3	Formación de cadenas por el mecanismo de adición	452
15-4	Formación de cadenas por el mecanismo de condensación	458
15-5	Grado de polimerización	460
15-6	Arreglo de las cadenas de poliméricas en los termoplásticos	462
15-7	Deformación y falla de los polímeros termoplásticos	468
15-8	Control de la estructura y de las propiedades de los termoplásticos	477
15-9	Elastómeros (hules)	487
15-10	Polímeros termoestables	493
15-11	Adhesivos	496
15-12	Aditivos de los polímeros	497
15-13	Conformado de los polímeros	498
	Resumen	501
	Glosario	502
	Problemas	504
<b>16</b>	<b>Materiales compuestos</b>	<b>508</b>
16-1	Introducción	508
16-2	Compuestos reforzados por dispersión	508
16-3	Compuestos particulados verdaderos	511
16-4	Compuestos reforzados con fibras	517
16-5	Características de los compuestos reforzados con fibras	521
16-6	Manufacturas de fibras y compuestos	529
16-7	Sistemas reforzados con fibras y sus aplicaciones	535
16-8	Materiales compuestos laminares	542
16-9	Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares	545
16-10	Estructuras tipo emparedado o sandwich	547
	Resumen	548
	Glosario	549
	Problemas	550
<b>17</b>	<b>Materiales para la construcción</b>	<b>553</b>
17-1	Introducción	553
17-2	Estructura de la madera	553
17-3	Contenido de humedad y densidad de la madera	555
17-4	Propiedades mecánicas de la madera	558
17-5	Expansión y contracción de la madera	560
17-6	Madera contrachapada o triplay	561
17-7	Concreto	561
17-8	Propiedades del concreto	564
17-9	Concreto reforzado y preesforzado	568
17-10	Asfalto	569
	Resumen	569

Glosario	570
Problemas	571

<b>PARTE IV</b>	<b>Propiedades físicas de los materiales para ingeniería</b>	<b>573</b>
<b>18</b>	<b>Comportamiento eléctrico de los materiales</b>	<b>574</b>
18-1	Introducción	574
18-2	Ley de Ohm y la conductividad eléctrica	574
18-3	Teoría de las bandas	579
18-4	Control de la conductividad de los metales	582
18-5	Superconductividad	586
18-6	Conductividad en otros materiales	589
18-7	Semiconductores intrínsecos	591
18-8	Semiconductores extrínsecos	595
18-9	Aplicación de los semiconductores en dispositivos eléctricos	600
18-10	Manufactura y fabricación de dispositivos semiconductores	604
18-11	Aislantes y propiedades dieléctricas	604
18-12	Dipolos y polarización	606
18-13	Propiedades dieléctricas y su control	609
18-14	Propiedades dieléctricas y capacitores	613
18-15	Propiedades dieléctricas y aislantes eléctricos	615
18-16	Piezoelectricidad y electrostricción	615
18-17	Ferroelectricidad	617
	Resumen	619
	Glosario	619
	Problemas	621
<b>19</b>	<b>Comportamiento magnético de los materiales</b>	<b>625</b>
19-1	Introducción	625
19-2	Dipolos magnéticos y momentos magnéticos	625
19-3	Magnetización, permeabilidad y el campo magnético	627
19-4	Interacción entre los dipolos magnéticos y el campo magnético	629
19-5	Estructura de dominios y el ciclo de histéresis	632
19-6	Aplicación de la curva magnetización-campo	634
19-7	La temperatura Curie	638
19-8	Materiales magnéticos	639
	Resumen	645
	Glosario	645
	Problemas	646
<b>20</b>	<b>Comportamiento óptico de los materiales</b>	<b>649</b>
20-1	Introducción	649
20-2	El espectro electromagnético	649
20-3	Ejemplos y usos de los fenómenos de emisión	650

20-4	Interacción de los fotones con un material	661
20-5	Sistemas y materiales fotónicos	672
	Resumen	674
	Glosario	675
	Problemas	676
<b>21</b>	<b>Propiedades térmicas de los materiales</b>	<b>679</b>
21-1	Introducción	679
21-2	Capacidad térmica y calor específico	679
21-3	Expansión térmica	682
21-4	Conductividad térmica	687
21-5	Choque térmico	691
	Resumen	692
	Glosario	693
	Problemas	693
<hr/>		
<b>PARTE V</b>	<b>Protección contra el deterioro y la falla de los materiales</b>	<b>696</b>
<b>22</b>	<b>Corrosión y desgaste</b>	<b>698</b>
22-1	Introducción	698
22-2	Corrosión química	698
22-3	Corrosión electroquímica	700
22-4	El potencial electroódico en las celdas electroquímicas	703
22-5	Corriente de corrosión y polarización	707
22-6	Tipos de corrosión electroquímica	707
22-7	Protección contra corrosión electroquímica	712
22-8	Degradación microbiana y polímeros biodegradables	719
22-9	Oxidación y otras reacciones gaseosas	720
22-10	Desgaste y erosión	723
	Resumen	725
	Glosario	726
	Problemas	728
<b>23</b>	<b>Fallas —origen, detección y prevención</b>	<b>731</b>
23-1	Introducción	731
23-2	Determinación del mecanismo de fractura en fallas de los metales	731
23-3	Fractura en materiales no metálicos	741
23-4	Origen y prevención de fallas en los metales	743
23-5	Métodos de prueba no destructivos	747
	Resumen	760
	Glosario	761
	Problemas	762



<b>Respuestas a problemas seleccionados</b>	<b>765</b>
<b>Apéndice A</b>	<b>772</b>
<b>Apéndice B</b>	<b>774</b>
<b>Apéndice C</b>	<b>776</b>
<b>Índice analítico</b>	<b>778</b>

## Prefacio

---

El libro *Ciencia e ingeniería de los materiales*, tercera edición, continúa con la idea general de las ediciones anteriores de dar a comprender la relación existente entre estructura, procesamiento y propiedades de los materiales. Este texto se supone para estudiantes de primero o segundo año, que ya tienen estudios previos de física, química y matemáticas. El autor presume que estos estudiantes no habrán tenido mucho contacto con ciencias de la ingeniería como la estática, la dinámica y la mecánica.

Es razonable admitir que el material presentado aquí no puede y no debe ser cubierto en un solo semestre. Sin embargo, seleccionando los temas apropiados, el instructor puede darle mayor énfasis a los metales, presentar un panorama general sobre los materiales, concentrarse en el comportamiento mecánico o enfocarse en las propiedades físicas. Además, el texto le sirve al estudiante como una referencia útil para cursos subsecuentes sobre procesos de manufactura, materiales, diseño o selección de materiales.

En un texto general e introductorio como éste, no se pueden presentar de manera realista problemas complejos y completos de diseño, porque el diseño y la selección de materiales dependen de muchos factores que se presentarán después en el plan de estudios del alumno. Sin embargo, a fin de poner al estudiante en contacto con elementos de diseño, en esta edición se han incluido más de 100 ejemplos que tratan sobre selección de materiales, consideraciones de diseño, e incluso diseño elemental. Estos ejemplos, que le dan al estudiante la oportunidad de aplicar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales al proceso de selección, tienen tres formas:

- **Ejemplos de diseño**, que cubren específicamente consideraciones de diseño, como temperatura de operación, presencia de medios corrosivos, factores económicos, posibilidad de reciclaje y limitaciones ecológicas o ambientales, como en los ejemplos 13-2, 15-10 y 16-9.
- **Ejemplos de diseño y selección de materiales**, que definen un problema y los requisitos esenciales de diseño. La información necesaria para completar el diseño aparece en la solución, como en el ejemplo 13-10.
- **Ejemplos de diseño abiertos**, que sugieren la existencia de muchas soluciones posibles, dependiendo de consideraciones no descritas dentro del ejemplo, como en los ejemplos 8-8 y 23-5.

La parte I, que describe los enlaces atómicos, el arreglo atómico, las imperfecciones reticulares y la difusión, ha sido modificados o complementada con nuevos temas, en un esfuerzo para hacer que esta sección del texto resulte menos orientada a los metales. Por ejemplo, para explicar mejor el deslizamiento en materiales cristalinos, incluyendo los cerámicos, hemos

incluido nuevas ilustraciones de dislocaciones, junto con una versión abreviada del esfuerzo Peierls-Nabarro.

En la parte II se incluyen más ejemplos e ilustraciones de pruebas mecánicas de materiales no metálicos, como las propiedades contra impacto de los polímeros, resistencia y módulo elástico en los cerámicos y los compuestos frágiles. En adición, se ha ampliado de manera importante el tratamiento de la resistencia la fractura y velocidad de crecimiento de grieta en el capítulo 6. El capítulo 8 describe la solidificación de los polímeros incluyendo una microfotografía de dendritas en una cerámica solidificada. En el capítulo 10 aparece una explicación ampliada de compuestos intermetálicos y, dentro del capítulo 11, se presenta la cinética de las transformaciones de fase, relacionándola tanto con los cerámicos como con los polímeros, así como con los metales.

En la parte III se reorganiza el análisis de las aleaciones ferrosas del capítulo 12 para una mejor comprensión. Además de la adición de material relativo a aleaciones no ferrosas; el capítulo 13 incluye ahora una descripción de la manera en que se producen los metales, una sección sobre aleaciones y técnicas modernas de procesamiento del aluminio; ejemplos de reciclaje, de problemas ecológicos y una diversidad de ejemplos de diseño y de selección de materiales.

El capítulo 14, dedicado a materiales cerámicos, incluye un análisis amplio de su deformación y fallas mecánicas, como la importancia de la presencia inevitable de defectos en estos materiales, y la necesidad de utilizar tratamientos estadísticos, como la estadística de Weibull, para caracterizar el comportamiento de los cerámicos. Este material ampliado también incluye un análisis del papel vital que juega el procesamiento en el comportamiento de un material cerámico, incluyendo mecanismos para mejorar su tenacidad. La sección 14-6 incluye un ejemplo de este material. Aunque todavía se encuentran en el capítulo 14 diagramas de fase, ahora se introducen a todo lo largo del capítulo para aclarar los conceptos que se están analizando. Por ejemplo, se utilizan diagramas de fase en la sección 14-4 para ilustrar la solubilidad sólida en sistemas cerámicos y en la sección 14-5 para explicar la producción de vidrio. A fin de ampliar la cobertura sobre las propiedades a altas temperaturas, como la termofluencia en cerámicos vítreos y cristalinos, se agregó la sección 14-7.

El capítulo 15 sobre polímeros ha sido reescrito y reorganizado para incluir una más amplia cobertura, en la sección 15-7, sobre deformación y falla. La sección 15-3 da una descripción más completa de la polimerización por adición y una nueva sección sobre adhesivos ilustra esta importante aplicación de los polímeros.

El capítulo 16 relativo a los compuestos, también ha sido reescrito para incluir tratamiento adicional, en las secciones 16-4 y 16-5, de las propiedades mecánicas de materiales compuestos reforzados con fibras. La sección 16-10 incluye ahora una descripción más detallada de las estructuras en panal. El análisis sobre madera y concreto aparece, por su parte, en un ampliado capítulo 17, el cual incluye un tratamiento más detallado del comportamiento de la madera y de la justificación de producir mezclas de concreto para aplicaciones específicas.

En la parte IV, el capítulo 18 cubre el tratamiento del comportamiento dieléctrico, permitiendo así al estudiante comprender los cambios en el comportamiento eléctrico de los materiales. También aparece en este capítulo información adicional sobre superconductividad y conductividad en polímeros y compuestos. El capítulo 20, relativo al comportamiento óptico, ha sido modificado y ahora las propiedades magnéticas y el comportamiento térmico se analizan en los capítulos 19 y 21 respectivamente.

En la parte V de esta edición se trata con mayor detalle la corrosión y degradación de los polímeros, incluyendo la utilización de polímeros biodegradables.

Gran cantidad de los ejemplos “de solución inmediata” de ediciones anteriores han sido reemplazados por nuevos ejemplos de selección y diseño, que le muestran al estudiante cómo

efectuar el cálculo y cómo dicho cálculo puede ayudar a resolver el problema de ingeniería aplicable.

Los resúmenes que se encuentran al final de cada capítulo se han ampliado y ahora son más completos que los correspondientes de ediciones anteriores. La mayor parte de los problemas, incluyendo sugerencias para proyectos de diseño y de selección, son nuevos en esta edición.

Además de las numerosas modificaciones anotadas al contenido, esta edición incluye un programa de ilustraciones completamente rediseñado. Estas figuras ya mejoradas deberán ayudar aún más a los estudiantes a visualizar los conceptos que se presentan. Los insertos muestran de manera fotográfica la relación entre la estructura de un material, su procesamiento y cómo sus propiedades pueden utilizarse en un producto final.

Los complementos para maestros son:

- **Manual de soluciones para instructores** que tiene soluciones completas de todos los problemas del texto y de otros elementos de examen adicionales; y
- **un juego de más de 100 microfotografías** en formato de diapositiva, clasificadas por tipo de material para exhibición en clase.
- Los complementos para los estudiantes son: Theorist Notebooks for Science and Engineering of Materials (del PWS Notebook Series™), un conjunto de problemas interactivos de apoyo a los capítulos 2-18 de Askeland, para uso con el programa de álgebra simbólica Student Edition of Theorist para Macintosh (también publicado por PWS Publishing Company);
- **Materials Science and Engineering Lab Manual**, por Sherif El Wakil (Universidad de Massachusetts en Dartmouth), que contiene una mezcla de ejercicios clásicos de laboratorio de la ciencia de los materiales para metales y materiales no metálicos, incluyendo cerámicos, compuestos y polímeros;
- **CD-ROM for Materials Science**, un conjunto de visualizaciones animadas QuickTime® desarrollado por John Russ (Universidad del Estado de North Carolina), que explica conceptos importantes de la ciencia de los materiales tales como deformación de cristales, diagramas de fase, corte y enlaces moleculares; todo distribuido en un disco CD-ROM para Macintosh y para Windows de IBM y
- **un software cristalográfico de calidad profesional para licencia**, el Software para Ciencia de Ingeniería de materiales desarrollado por James T. Staley, Scientific Software Services contiene cinco programas para computadoras IBM DOS y Macintosh, que le permiten a los estudiantes: visualizar planos y direcciones cristalográficas en cristales cúbicos y relacionarlos con sus índices Miller; apreciar el arreglo atómico en los planos cristalográficos de metales cúbicos y hexagonales y compuestos intermetálicos; estudiar cómo el tipo de radiación X incidente, la estructura cristalina, las especies atómicas y los parámetros de red afectan el espaciamiento y la intensidad de las líneas espectrales de un patrón de rayos X de partículas Debye-Scherrer; comprender la regla de la palanca al demostrar de manera gráfica su uso para varios diagramas de fase de dos componentes; y diseñar componentes estructurales utilizando gráficas interactivas de selección de materiales. Las licencias (otorgadas de acuerdo con el número de estudiantes inscritos) gozan de un descuento del 50% para aquellas escuelas que adopten el texto Askeland.

## Reconocimientos

Estoy en deuda con las numerosas personas que proporcionaron ayuda, apoyo y crítica constructiva, que llevó a la preparación de esta tercera edición del texto.

Mis colegas en UMR—Fred Kisslinger, Ron Kohser, Scott Miller, Chris Ramsay, Harry Weart y Robert Wolf—han tenido la paciencia de utilizar el texto en nuestros cursos de introducción y han aportado sugerencias invaluable.

Se extienden gracias especiales a todos nuestros estudiantes en Met 121 y AE 241; son ellos la razón por la que estoy aquí.

Quisiera reconocer a todos los instructores que han leído y utilizado el texto, y en particular reconocer las revisiones, enormemente útiles, del manuscrito ofrecidas por

C. M. Balik	David A. Thomas
<i>North Carolina State University</i>	<i>Lehigh University</i>
James H. Edgar	James G. Vaughan
<i>Kansas State University</i>	<i>The University of Mississippi</i>
Michael W. Glasgow	Krishna Vedula
<i>Broome Community College</i>	<i>Iowa State University</i>
Philip J. Guichelaar	Sherif D. El Wakil
<i>Western Michigan University</i>	<i>University of Massachusetts/Dartmouth</i>
I.W. Hall	Robert A. Wilke
<i>University of Delaware</i>	<i>The Ohio State University</i>
D. Bruce Masson	Alan Wolfenden
<i>Washington State University</i>	<i>Texas A &amp; M University</i>
Len Rabenberg	Ernest G. Wolff
<i>University of Texas at Austin</i>	<i>Oregon State University</i>

Las gracias más sinceras a todos en PWS Publishing Company, Thompson Steele Book Production y a Vantage Art por su aliento, sus consejos y, particularmente, por su paciencia. Gracias, Barbara, Sally y Elinor.

Finalmente, y de máxima importancia, estoy profundamente en deuda con mi esposa Mary y con mi hijo Per.

Donald R. Askeland  
*University of Missouri—Rolla*




**C**lasificamos los materiales en varios grupos principales: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y compuestos. El comportamiento de los materiales en cada uno de estos grupos queda definido por su estructura. La estructura electrónica de un átomo determina la naturaleza de los enlaces atómicos, la cual ayuda a fijar las propiedades mecánicas y físicas de un material dado.

El arreglo de los átomos en una estructura cristalina o amorfa también influye en el comportamiento de un material. Las imperfecciones de la organización atómica juegan un papel vital en nuestra comprensión de la deformación, fallas y propiedades mecánicas.

Finalmente, el movimiento de los átomos, conocido como difusión, es importante para muchos tratamientos térmicos y procesos de manufactura, así como para las propiedades físicas y mecánicas de los materiales.

En los capítulos que siguen, introducimos el concepto de estructura-propiedad-procesamiento para controlar el comportamiento de los materiales y exami-

namos los papeles que juega la estructura atómica, la organización de los átomos, sus defectos y el movimiento de los mismos. Este análisis pone las bases necesarias para comprender la estructura y el comportamiento de los materiales que se verán posteriormente.

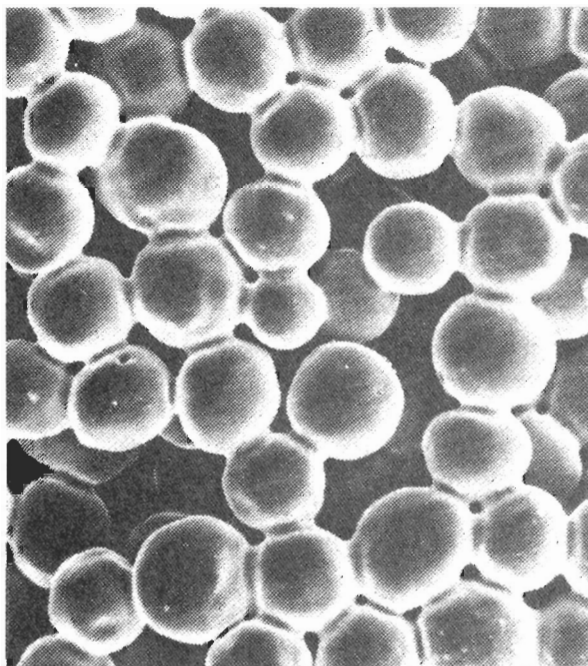

La consolidación de partículas de polvo es un método común para fabricar materiales metálicos, cerámicos y compuestos. La difusión de los átomos en los puntos de contacto entre partículas —en este caso, partículas de cobre esféricas— durante el sinterizado hace que las partículas queden unidas. Una sinterización y difusión prolongadas finalmente hacen que desaparezcan los poros entre las partículas. (*De Metals Handbook, Vol. 9, 9a edición, ASM International, 1985.*)

# **PARTE I**

## **Estructura, arreglo y movimiento de los átomos**

### **CAPÍTULO 1**

Introducción a los materiales

### **CAPÍTULO 2**

Estructura atómica

### **CAPÍTULO 3**

Organización atómico

### **CAPÍTULO 4**

Imperfecciones en el arreglo  
atómico

### **CAPÍTULO 5**

Movimiento de los átomos  
en los materiales

# CAPÍTULO 1

## Introducción a los materiales

### 1-1 Introducción

Todos los ingenieros tienen que ver con materiales, de manera cotidiana, en manufactura y procesamientos, y en el diseño y construcción de componentes o de estructuras. Deben seleccionar y utilizar materiales y analizar las fallas de los mismos.

Deben tomarse una diversidad de decisiones importantes al seleccionar los materiales a incorporar en un diseño, incluyendo si los materiales pueden ser transformados de manera consistente en un producto, con las tolerancias dimensionales correctas y si pueden mantener la forma correcta durante su uso. También, si las propiedades requeridas se pueden conseguir y mantener durante el uso; si el material es compatible con otras partes de un ensamble y puede fácilmente unirse a ellas; por otro lado, considerar que pueda reciclarse fácilmente y observar si el material o su fabricación puede causar problemas ecológicos. Finalmente, si puede convertirse de manera económica en un componente útil.

La intención de este texto es ayudar al lector a concientizarse sobre los tipos de materiales disponibles, a comprender su comportamiento general y sus capacidades, y a reconocer los efectos del entorno y las condiciones de servicio sobre su desempeño ingenieril. Esta comprensión es necesaria para ser capaz de participar en el diseño de componentes, sistemas y procesos confiables y económicos que utilicen el amplio espectro de los materiales.

### 1-2 Tipos de materiales

Los materiales se clasifican en cinco grupos: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos (tabla 1-1). Los materiales de cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades distintas. Las diferencias en resistencia, que se comparan en la figura 1-1 ilustran la amplia gama de propiedades disponibles.

**Metales** Los metales y sus aleaciones, incluyendo acero, aluminio, magnesio, zinc, hierro fundido, titanio, cobre y níquel, generalmente tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, una alta rigidez, ductilidad o conformabilidad y resistencia al impacto. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Aunque en ocasiones se utilizan **metales** puros, las combinaciones de metales conocidas como **aleaciones** proporcionan mejoría en alguna propiedad particularmente deseable o


TABLA 1-1 Ejemplos, aplicaciones y propiedades representativas de cada familia de materiales

Aplicaciones		Propiedades
<b>Metales</b>		
Cobre	Alambre conductor eléctrico	Alta conductividad eléctrica, buena formabilidad
Hierro fundido gris	Bloques para motor de automóvil	Moldeable, maquinable, absorbe vibraciones
Aleación de aceros	Llaves	Endurecidas de manera significativa mediante tratamientos térmicos
<b>Cerámicos</b>		
$\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O-CaO}$	Vidrio para ventana	Ópticamente útil, aislante térmico
$\text{Al}_2\text{O}_3, \text{MgO}, \text{SiO}_2$	Refractarios para contener metal fundido	Aislantes térmicos, se funden a alta temperatura, relativamente inertes ante metal fundido
Titanato de bario	Transductores para equipo de audio	Convierten sonido en electricidad (comportamiento piezoeléctrico)
<b>Polímeros</b>		
Polietileno	Empacado de alimentos	Fácilmente conformable en delgadas películas flexibles e impermeables
Epóxicos	Encapsulado de circuitos integrados	Eléctricamente aislante y resistente a la humedad
Fenólicos	Adhesivos para unir capas de madera laminada	Fuertes, resistentes a la humedad
<b>Semiconductores</b>		
Silicio	Transistores y circuitos integrados	Comportamiento eléctrico único
GaAs	Sistemas de fibras ópticas	Convierte señales eléctricas en luz
<b>Compuestos</b>		
Grafito en matriz epóxica	Componentes para aeronaves	Relación elevada resistencia-peso
Carburo de tungsteno-cobalto	Herramientas de corte de carburo para maquinado	Alta dureza, y de una buena resistencia al impacto
Acero recubierto de titanio	Recipientes para reactores	Tiene el bajo costo y la alta resistencia del acero, con la resistencia a la corrosión del titanio

permiten una mejor combinación de propiedades. La sección a través de un turborreactor que aparece en la figura 1-2 ilustra la utilización de varias aleaciones metálicas para una aplicación muy crítica.

**Cerámicos** El ladrillo, el vidrio, la porcelana, los refractarios y los abrasivos tienen baja conductividad eléctrica y térmica, y a menudo son utilizados como aislantes. Los **cerámicos** son fuertes y duros, aunque también muy frágiles o quebradizos. Las nuevas técnicas de procesamiento han conseguido que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de carga, como los impulsores en motores de turbina (figura 1-3).


**Polímeros** Producidos mediante un proceso conocido como **polimerización**, es decir, creando grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas, los polímeros incluyen el hule, los plásticos y muchos tipos de adhesivos. Los **polímeros** tienen baja conductividad

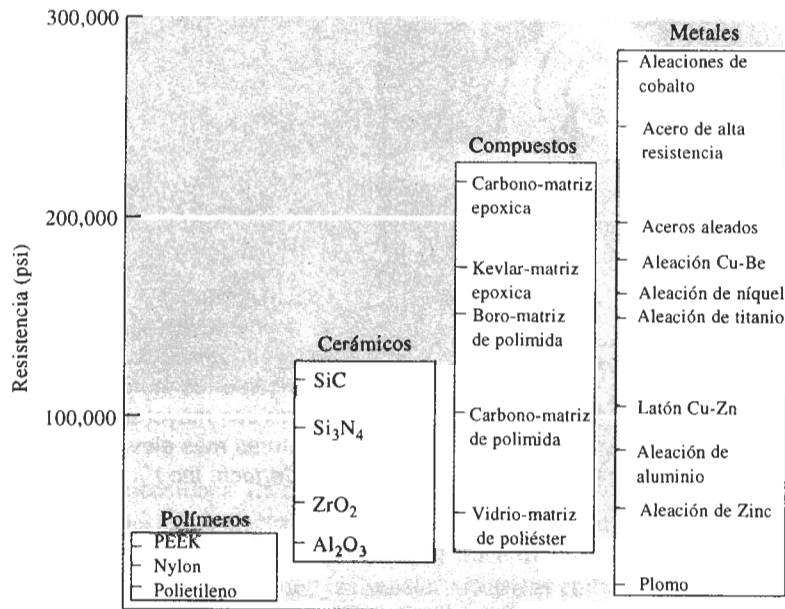

**FIGURA 1-1** Resistencias representativas de diversas categorías de materiales.


eléctrica y térmica, reducida resistencia y no son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. Los polímeros **termoplásticos**, en los cuales las largas cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida, tienen buena ductilidad y conformabilidad; los polímeros **termoestables** son más resistentes, aunque más frágiles porque las cadenas moleculares están fuertemente enlazadas (figura 1-4). Los polímeros se utilizan en muchas aplicaciones, incluyendo dispositivos electrónicos (figura 1-5).

**Semiconductores** Aunque el silicio, el germanio y una variedad de compuestos como el GaAs son muy frágiles, resultan esenciales para aplicaciones electrónicas, de computadoras

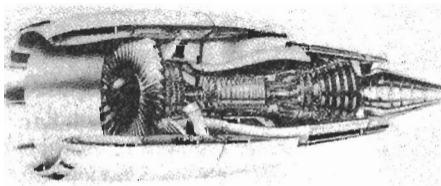


**FIGURA 1-2** Corte transversal de un turborreactor. La sección de compresión delantera opera a temperaturas bajas o medianas, y a menudo se utilizan componentes de titanio. La sección trasera de combustión opera a alta temperatura y se requieren de superaleaciones base níquel. La coraza exterior está sujeta a temperaturas bajas y resultan satisfactorios el aluminio y los materiales compuestos. (Cortesía de GE Aircraft Engines.)




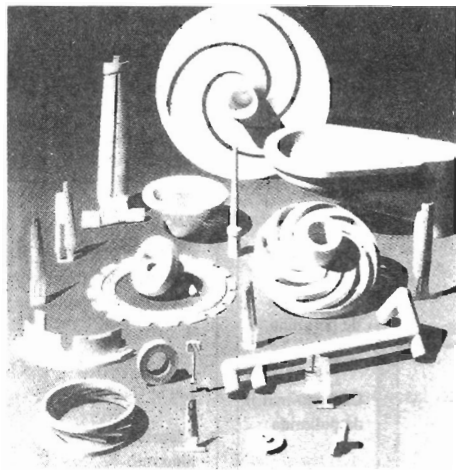

**FIGURA 1-3** Una diversidad de componentes cerámicos complejos, incluyendo impulsores y álabes, que permiten a los motores de turbina operar con mayor eficiencia a temperaturas más elevadas. (Cortesía de Certeck, Inc.)

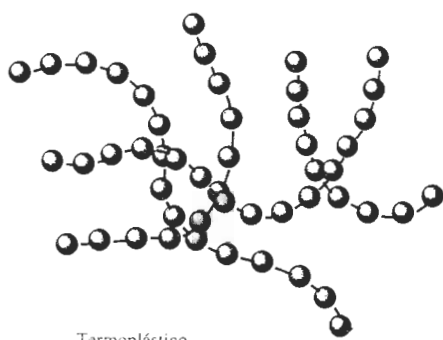


Termoplástico

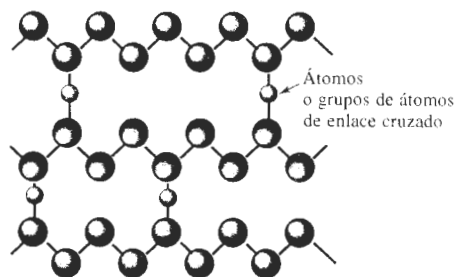


Termoestable

**FIGURA 1-4** La polimerización ocurre cuando moléculas pequeñas, representadas por los círculos, se combinan para producir moléculas más grandes (es decir polímeros). Las moléculas de los polímeros pueden tener una estructura de tipo cadena (termoplásticos) o pueden formar redes tridimensionales (termoestables).

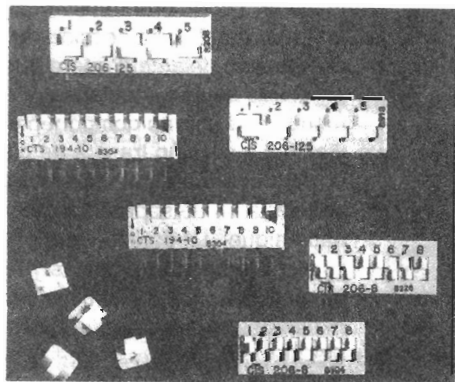


**FIGURA 1-5** Los polímeros se utilizan en una diversidad de dispositivos electrónicos, incluyendo estos interruptores de computadora, donde se requiere resistencia a la humedad y baja conductividad. (Cortesía de CTS Corporation).

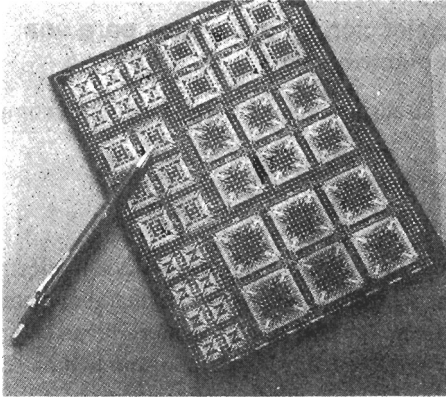

**FIGURA 1-6** Los circuitos integrados para las computadoras y otros dispositivos electrónicos se basan en el comportamiento eléctrico, único de los materiales semiconductores. (*Cortesía de Rogers Corporation.*)

y de comunicaciones. La conductividad eléctrica de estos materiales puede controlarse para su uso en dispositivos electrónicos como transistores, diodos y circuitos integrados (figura 1-6). La información hoy día se transmite por luz a través de sistemas de fibras ópticas; los **semi-conductores**, que convierten las señales eléctricas en luz y viceversa son componentes esenciales de estos sistemas.

**Materiales compuestos** Los **materiales compuestos** se forman a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de manera individual. El concreto, la madera contrachapada y la fibra de vidrio son ejemplos típicos —aunque algo burdos— de materiales compuestos. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, o bien, podemos producir herramientas de corte duras y a la vez resistentes al impacto, que de otra manera se harían añicos. Los vehículos aéreos y aeroespaciales modernos dependen de manera importante de materiales compuestos como los polímeros reforzados de fibra de carbón (figura 1-7).

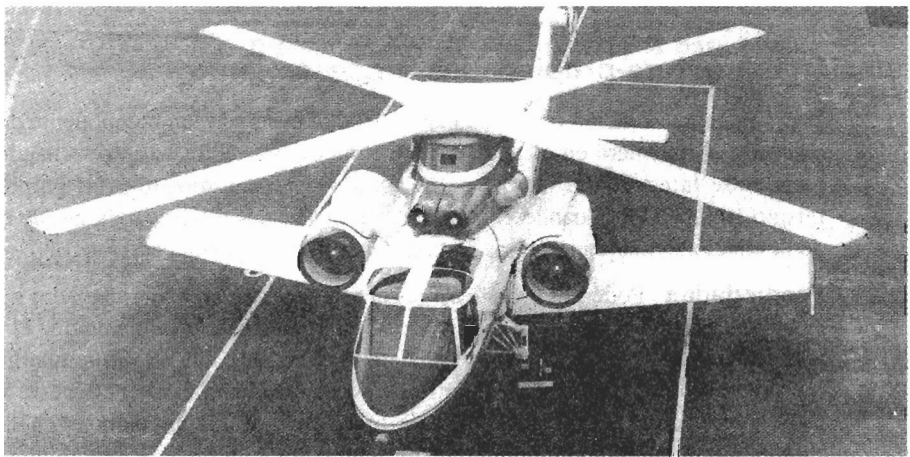

**FIGURA 1-7** El ala en X de los helicópteros modernos depende de un material compuesto de un polímero reforzado con fibra de carbono. (*Cortesía de Sikorsky Aircraft Division —United Technologies Corporation.*)

**EJEMPLO 1-1****Diseño y selección de materiales para una extensión eléctrica**

Diseñe los materiales necesarios para transportar una corriente entre dos componentes mediante una extensión eléctrica.

**SOLUCIÓN**

El material que transporte la corriente deberá tener una conductividad eléctrica alta. Un metal como el cobre, el aluminio o el oro será el seleccionado, pero el alambre metálico deberá quedar aislado a fin de evitar arcos o corto circuito. Aunque un recubrimiento cerámico representa un excelente aislamiento, los cerámicos son frágiles, y los alambres no podrán ser doblados sin que el recubrimiento cerámico se rompa. En vez de ello, seleccionaremos un recubrimiento de polímero termoplástico o de plástico con buenas características aislantes y buena ductilidad. ■

**EJEMPLO 1-2****Diseño y selección de materiales para una taza para café**

Diseñe un material a partir del cual se pueda producir una taza para café. ¿Qué propiedad en particular hará que ese material sea el adecuado?


**SOLUCIÓN**

A fin de evitar que el usuario se queme las manos, las tazas para café deberán proporcionar un excelente aislamiento térmico. Debido a sus bajas conductividades térmicas, tanto los cerámicos como los polímeros son apropiados. Las tazas de poliestireno expandido desechables son particularmente eficaces porque contienen muchas burbujas de gas, que mejoran aún más el aislamiento. Esta deseable propiedad física deberá, sin embargo, sopesarse contra el daño potencial al medio ambiente causado al desechar el polímero. Las tazas de cerámica pueden ser reutilizadas y resultan menos peligrosas para el entorno. Las tazas de metal no se utilizarían, naturalmente, en razón de su alta conductividad térmica. ■

## 1-3 Relación estructura-propiedades-procesamiento

Para realizar su función durante su ciclo de vida esperado, un componente debe tener la forma correcta. El ingeniero en materiales debe cumplir este requisito aprovechando la relación compleja entre la estructura interna del material, su procesamiento y las propiedades finales del mismo (figura 1-8). Cuando el ingeniero de materiales modifica alguno de estos tres aspectos de la relación, cualquiera de los restantes, o ambos, también cambian.

**Propiedades** Podemos considerar las propiedades de un material en dos categorías: mecánicas y físicas. Las **propiedades mecánicas**, que describen la forma en que el material responde a una fuerza aplicada, incluyen resistencia, rigidez y ductilidad. Sin embargo, a menudo estamos interesados en la manera en que se comporta un material al ser expuesto a un golpe repentino e intenso (impacto), sometido a la aplicación de cargas cíclicas en el tiempo (fatiga), expuesto a altas temperaturas (termofluencia) o sujeto a condiciones abrasivas (desgaste). Las propiedades mecánicas también determinan la facilidad con la cual se puede deformar un material para llegar a una forma útil. Por ejemplo, una pieza de metal a forjar debe tener alta ductilidad para deformarse hasta la forma apropiada. A menudo cambios estructurales pequeños tienen un efecto profundo sobre las propiedades mecánicas.

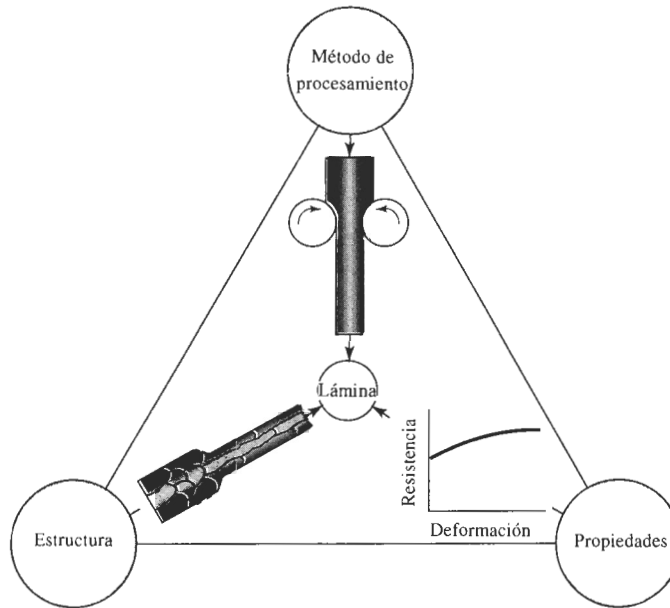

**FIGURA 1-8** Relación tripartita entre estructura, propiedades y método de procesamiento. Cuando el aluminio es laminado en hojas, el proceso de laminado modifica la estructura del metal e incrementa su resistencia.

Las **propiedades físicas**, que incluyen el comportamiento eléctrico, magnético, óptico, térmico, elástico y químico dependen tanto de la estructura como del procesamiento de un material. Incluso minúsculas modificaciones de la estructura causan cambios profundos en la conductividad eléctrica de muchos materiales semiconductores; por ejemplo, temperaturas de fusión altas pueden reducir de manera importante las características de aislamiento térmico de los ladrillos cerámicos.

### EJEMPLO 1-3

### Diseño y selección de materiales para el ala de un avión

Describa algunas de las propiedades mecánicas y físicas clave, a tomar en consideración al diseñar el material para el ala de un avión.

### SOLUCIÓN

Primero, consideraremos propiedades mecánicas. El material debe tener alta resistencia para soportar las fuerzas que actúan sobre el ala. El ala también está expuesta durante el aterrizaje y el despegue a una aplicación alternada o cíclica de fuerzas, así como a vibraciones durante el vuelo; por tanto, las propiedades de resistencia a la fatiga son de importancia. Durante el vuelo supersónico, el ala puede llegar a ponerse muy caliente, por lo que puede resultar crítica la resistencia a la termofluencia.

Las propiedades físicas también son de importancia. Dado que el ala debe ser todo lo ligera que sea posible, el material debe tener baja densidad. Si el ala está expuesta a atmósfera marina, se requiere resistencia a la corrosión. En caso de ser alcanzada por un rayo, la carga




eléctrica deberá poder disiparse, a fin de evitar daños localizados; en consecuencia, el material deberá poseer buena conductividad.

Tradicionalmente, para cumplir con estos requisitos, se han utilizado aleaciones de aluminio. Hoy día, sin embargo, en muchas aeronaves modernas de alto rendimiento se utilizan compuestos de matrices poliméricas reforzadas por fibras.

**Estructura** La estructura de un material se puede considerar en diferentes niveles (figura 1-9). La disposición de los electrones que rodean al núcleo de los átomos individuales afecta el comportamiento eléctrico, magnético, térmico y óptico. Además, la configuración electrónica influye en la forma en que los átomos se unen entre sí.

En el siguiente nivel, se toma en consideración la disposición o arreglo de los átomos. Los metales, semiconductores, muchos cerámicos y algunos polímeros tienen una organización de átomos muy regular, es decir una **estructura cristalina**. Otros materiales cerámicos y muchos polímeros no tienen una organización atómica ordenada. Estos materiales amorfos o vítreos, se comportan de manera muy distinta a los materiales cristalinos. Por ejemplo, el polietileno vítreo es transparente, en tanto que el polietileno cristalino es traslúcido. Se pueden controlar las imperfecciones en la organización atómica a fin de producir cambios profundos en las propiedades.

En la mayor parte de los metales, de los semiconductores y de los cerámicos se encuentra una estructura granular. El tamaño y la forma de los granos influye en el comportamiento del material. En algunos casos, como en el de los chips de silicio para circuitos integrales o de los metales para componentes de los motores a chorro, deseamos producir un material que contenga un solo grano, es decir, un solo cristal.

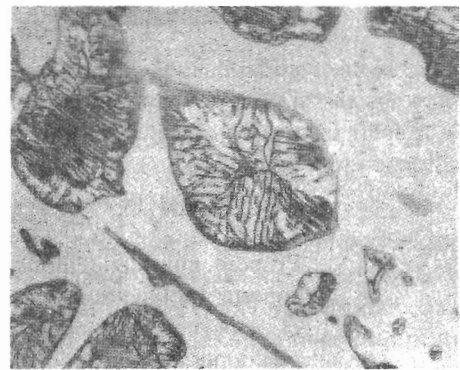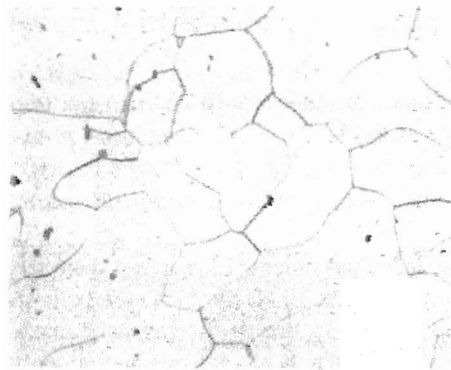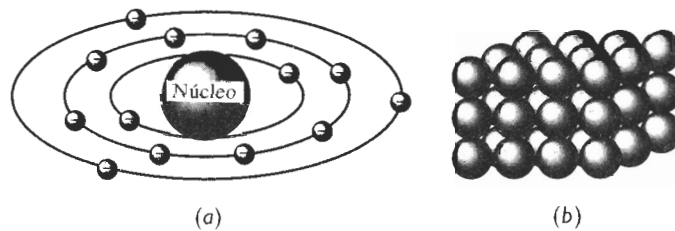

**FIGURA 1-9** Cuatro niveles de estructura en un material: (a) estructura atómica, (b) estructura cristalina, (c) estructura granular en el hierro (x100), y (d) estructura multifásica en el hierro fundido blanco (x200).

Finalmente, en la mayor parte de los materiales se presenta más de una **fase**, teniendo cada una de ellas su arreglo atómico y propiedades únicas. El control del tipo, tamaño, distribución y cantidad de estas fases dentro del material es otra de las principales formas de controlar las propiedades.


**Procesamiento** El procesamiento de los materiales produce la forma deseada de un componente a partir de un material inicialmente sin forma. Los metales se pueden procesar vertiendo metal líquido en un molde (fundición), uniendo piezas individuales de metal (soldadura autógena, soldadura con aporte, unión adhesiva), conformando el metal sólido en formas útiles mediante alta presión (forja, trefilado, extrusión, laminado, doblado), compactando pequeñas partículas de polvo metálico en una masa sólida (metalurgia de polvos), o eliminando material excedente (maquinado). De manera similar, los materiales cerámicos pueden conformarse mediante procesos como colado, formado, extrusión o compactación, a menudo mientras están húmedos, seguido por un tratamiento térmico a altas temperaturas. Los polímeros se producen mediante inyección de plástico blando en moldes (similar a la fundición), extrusión y conformado. A menudo un material se trata térmicamente por debajo de su temperatura de fusión para lograr modificar su estructura. El tipo de procesamiento que utilizamos dependerá, por lo menos de manera parcial, de las propiedades —y por lo tanto de la estructura— del material.

#### **EJEMPLO 1-4** Diseño de un proceso para producir filamentos de tungsteno

El tungsteno tiene una temperatura de fusión extraordinariamente alta de  $3410^{\circ}\text{C}$ , lo que dificulta su procesamiento en formas útiles. Diseñe un proceso mediante el cual a partir del tungsteno se puedan producir filamentos de diámetro pequeño.

#### **SOLUCIÓN**

Debido a la alta temperatura de fusión del tungsteno, no es posible utilizar la mayor parte de los procesos de fundición. Un método común para producir tungsteno es mediante metalurgia de polvos. Partículas de polvo de óxido de tungsteno ( $\text{WO}_3$ ), un cerámico, se calientan en una atmósfera de hidrógeno; la reacción subsecuente produce partículas metálicas de tungsteno y  $\text{H}_2\text{O}$ . Las partículas del polvo de tungsteno se consolidan mediante presión y alta temperatura formando varillas simples. Posteriormente estas varillas se trefilan (un proceso de conformado) progresivamente a diámetros más pequeños, hasta que se obtiene el tamaño correcto (figura 1-10).

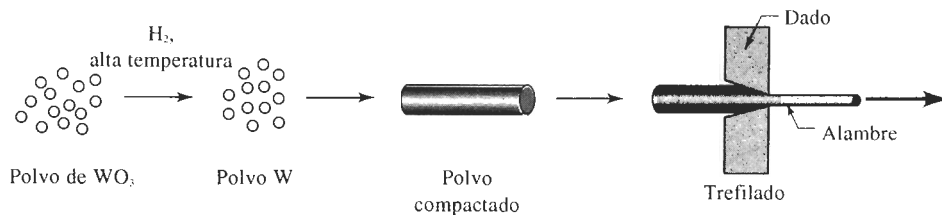

**FIGURA 1-10** El óxido de tungsteno se puede reducir a partículas de polvo de metal de tungsteno, que se compactan en una forma simple y luego se estiran para obtener alambre.


## **1-4 Efectos ambientales sobre el comportamiento de los materiales**

La relación estructura-propiedades-procesamiento se modifica por el medio ambiente al cual está sujeto el material, incluyendo la alta temperatura y la corrosión.


**Temperatura** Los cambios en temperatura alteran de manera notable las propiedades de los materiales (figura 1-11). Los materiales que han sido endurecidos por ciertos tratamientos térmicos o ciertas técnicas de conformado pueden perder súbitamente su resistencia al ser calentados. Las temperaturas elevadas modifican la estructura de la cerámica y hacen que los polímeros se derritan o se carbonicen, mientras que las bajas temperaturas pueden causar que un metal o polímero falle por fragilidad, aun cuando las cargas aplicadas sean bajas.

El diseño de materiales resistentes a temperaturas extremas resulta esencial para muchas tecnologías, como se ilustra en el incremento de las temperaturas de operación de los vehículos aéreos y aeroespaciales (figura 1-12). Conforme se alcanzan velocidades mayores, ocurre más calentamiento de la superficie externa del vehículo debido a la fricción con el aire. Al mismo tiempo, a temperaturas más altas los motores operan con mayor eficiencia. Por lo que, a fin de conseguir velocidades más altas y ahorro en el consumo de combustible, con los nuevos materiales se han ido incrementando gradualmente las temperaturas permisibles, tanto en la superficie externa como en los motores. Pero los ingenieros de materiales cotidianamente se enfrentan a nuevos retos. El “Aeroplano Aeroespacial Nacional”, una aeronave moderna avanzada, que se pretende lleve pasajeros de un lado al otro del Océano Pacífico en menos de tres horas, requerirá desarrollar materiales y técnicas de procesamiento aún más exóticos, para tolerar las temperaturas más altas que se encontrarán.

**Corrosión** La mayor parte de los metales y los polímeros reacciona ante el oxígeno y otros gases, particularmente a temperaturas elevadas. Los metales y los cerámicos pueden desintegrarse (figura 1-13); los polímeros se pueden volver frágiles. Los líquidos corrosivos también atacan a los materiales y les provocan fallas prematuras (figura 1-14). El ingeniero se encuentra ante el reto de seleccionar materiales y recubrimientos que impidan estas reacciones y que permitan la operación en ambientes extremos.

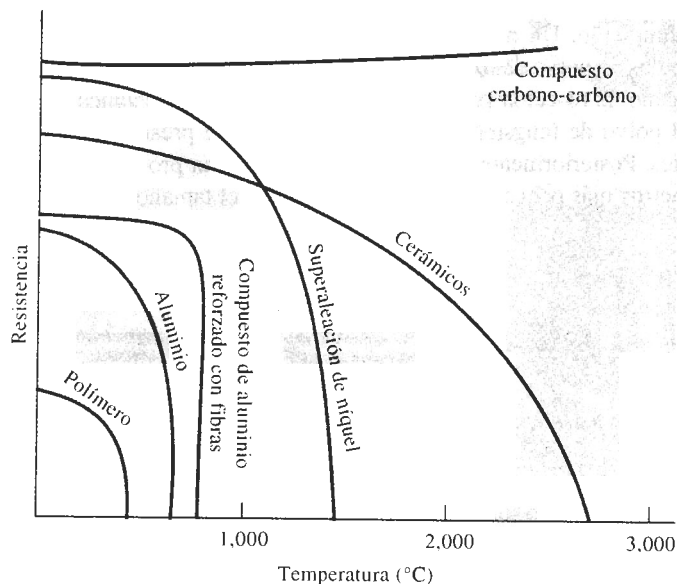

**FIGURA 1-11** Al incrementarse la temperatura, normalmente se reduce la resistencia de un material. Los polímeros son adecuados sólo a bajas temperaturas. Algunos compuestos, como los de carbono-carbono, las aleaciones especiales y los cerámicos, tienen excelentes propiedades a altas temperaturas.

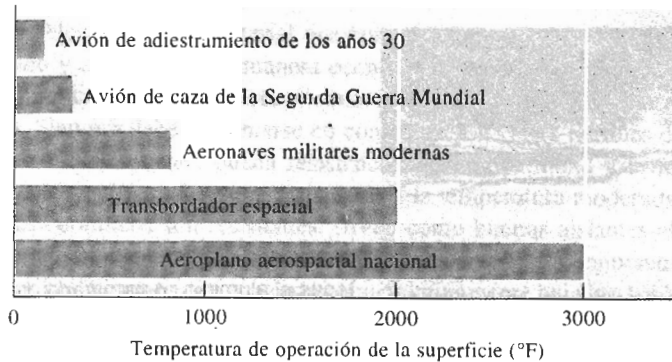

**FIGURA 1-12** Las temperaturas de operación para la superficie externa de aeronaves se han incrementado con el desarrollo de materiales. (Según M. Steinberg, Scientific American, Octubre de 1986.)

### EJEMPLO 1-5

### Diseño de un proceso para soldar titanio

¿Qué precauciones deberán tomarse al soldar titanio?

#### SOLUCIÓN

Durante la soldadura, el titanio es calentado a alta temperatura. Esto puede causar cambios perjudiciales en la estructura del titanio, eliminando algunos de los mecanismos de endurecimiento mediante los cuales se obtuvieron las propiedades del metal. Además, a altas temperaturas el titanio reacciona rápidamente ante el oxígeno, hidrógeno y otros gases. El proceso de soldadura debe aportar un mínimo de calor y al mismo tiempo proteger el metal de la atmósfera que lo rodea. Por tanto, pudieran necesitarse gases especiales, como el argón o incluso soldar al vacío.


## 1-5 Diseño y selección de materiales

Cuando se diseña un material para una aplicación dada, deberán tomarse en consideración varios factores. El material debe adquirir las propiedades físicas y mecánicas deseadas, debe ser procesado o manufacturado a la forma deseada, y debe ser una solución económica al problema de diseño. También es esencial la satisfacción de estos requisitos de forma que el entorno quede protegido, quizás fomentando el reciclaje de materiales. Al cumplir con estas necesidades



**FIGURA 1-13** Cuando el hidrógeno se disuelve en cobre duro (con oxígeno residual), se produce vapor en las fronteras de grano, creando pequeños huecos. El metal entonces se torna débil, y frágil, y falla con facilidad (x50).



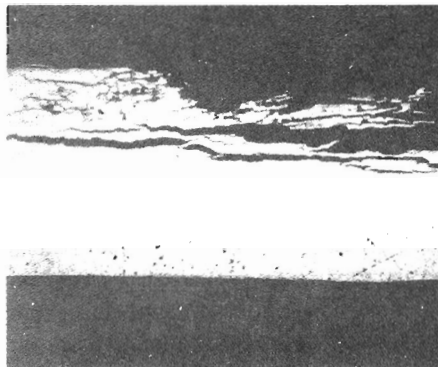

**FIGURA 1-14** Ataque por bacterias al aluminio contaminado del tanque de combustible de un jet, causando una corrosión severa, picaduras y finalmente falla (x10).

de diseño, el ingeniero pudiera tener que llegar a algunos compromisos, a fin de obtener un producto de buen desempeño y que al mismo tiempo sea vendible.

Como ejemplo, normalmente se calcula el costo del material con base en el costo por libra de peso. En nuestro diseño y selección deberemos tomar en consideración la **densidad** del material, es decir su peso por unidad de volumen (tabla 1-2). Quizás el aluminio cueste más por libra que el acero, pero sólo tiene una tercera parte del peso del acero. Aunque los componentes que se fabriquen a partir de aluminio tendrían que ser más gruesos, el componente de aluminio pudiera resultar menos costoso que el que se fabrique a partir del acero, en razón a la diferencia en peso.

En algunos casos, particularmente en aplicaciones aerospaciales, el peso resulta crítico, ya que cualquier peso adicional incrementa el consumo de combustible, reduciendo el alcance del vehículo. Al utilizar materiales ligeros pero muy resistentes, los vehículos aerospaciales pueden diseñarse para mejorar el uso del combustible. Muchos vehículos aerospaciales modernos utilizan materiales compuestos en vez de aluminio. Estos compuestos, como los epóxicos reforzados con carbono son más costosos que las aleaciones tradicionales de aluminio; sin embargo, el ahorro en combustible obtenido en función de una más alta **relación resistencia- peso** del compuesto (tabla 1-2) puede compensar el mayor costo inicial de la aeronave.

**TABLA 1-2** Relación resistencia-peso de diversos materiales

Material	Resistencia (lb/plg <sup>2</sup> )	Densidad (lb/plg <sup>3</sup> )	Relación resistencia- peso (plg)
Poliétileno	1,000	0.03	$0.03 \times 10^6$
Aluminio puro	6,500	0.098	$0.07 \times 10^6$
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	30,000	0.114	$0.26 \times 10^6$
Epóxicos	15,000	0.05	$0.30 \times 10^6$
Aleación de acero con tratamiento térmico	240,000	0.28	$0.86 \times 10^6$
Aleación de aluminio con tratamiento térmico	86,000	0.098	$0.88 \times 10^6$
Compuesto carbono-carbono	60,000	0.065	$0.92 \times 10^6$
Aleación de titanio con tratamiento térmico	170,000	0.16	$1.06 \times 10^6$
Compuesto Kevlar-epóxico	65,000	0.05	$1.30 \times 10^6$
Compuesto carbono epóxico	80,000	0.05	$1.60 \times 10^6$

**RESUMEN**

La selección de un material que tenga las propiedades necesarias y el potencial para ser fabricado y convertido, de manera económica y con seguridad, en un producto útil es un proceso complicado, que involucra el conocimiento de la relación estructura-propiedades-procesamiento. Siempre deberán tomarse en consideración varias familias de materiales:

- Los metales tienen buena resistencia, buena ductilidad y formabilidad, buena conductividad eléctrica y térmica, y una resistencia a la temperatura moderada.
- Los cerámicos son resistentes, sirven como buenos aislantes eléctricos y térmicos; a menudo son resistentes al daño por ambientes corrosivos y de temperaturas altas, pero son frágiles.
- Los polímeros tienen una resistencia relativamente baja, no son adecuados para uso a altas temperaturas, tienen una buena resistencia contra la corrosión y, al igual que los cerámicos, proporcionan un buen aislamiento eléctrico y térmico. Los polímeros pueden ser dúctiles o frágiles, dependiendo si se ha seleccionado un polímero termoplástico o termoestable.
- Los semiconductores poseen propiedades eléctricas y ópticas únicas que hacen de ellos componentes esenciales en dispositivos electrónicos y de comunicación.
- Los compuestos son mezclas de materiales que proporcionan combinaciones únicas de propiedades mecánicas y físicas que no pueden encontrarse en ningún material por sí solo.

Conforme estudiemos estos materiales, llegaremos a comprender los fundamentos de su estructura, su efecto en el comportamiento de dicho material, y el papel que juega el procesamiento y el ambiente en la relación entre estructura y propiedades. En particular, nuestro análisis proporcionará la base para el diseño de materiales, componentes y sistemas seguros y económicos.

**GLOSARIO**

**Aleaciones** Combinaciones de metales que mejoran las características generales de los mismos.

**Cerámicos** Grupo de materiales que se caracterizan por una buena resistencia y altas temperaturas de fusión, pero con ductilidad y conductividad eléctrica deficientes. Típicamente, las materias primas cerámicas son compuestos de elementos metálicos y no metálicos.

**Compuestos** Grupo de materiales formados a partir de mezclas de metales, cerámicos o polímeros, de manera que se obtengan combinaciones de propiedades poco comunes.

**Densidad** Masa por unidad de volumen de un material, por lo general expresado en unidades  $\text{g/cm}^3$ .

**Estructura cristalina** Arreglo de los átomos en un material con un patrón regular repetible.

**Fase** Un material que tiene en todas las partes la misma composición, estructura y propiedades en condiciones de equilibrio.

**Metales** Grupo de materiales que tienen características generales de buena ductilidad, resistencia y conductividad eléctrica.

**Polimerización** Proceso mediante el cual se unen moléculas orgánicas formando moléculas gigantes, es decir, polímeros.

**Polímeros** Grupo de materiales normalmente obtenidos al unir moléculas orgánicas en cadenas o redes moleculares gigantescas. Los polímeros se caracterizan por baja resistencia, bajas temperaturas de fusión y pobre conductividad eléctrica.

**Propiedades físicas** Describen características como color, elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo y comportamiento óptico, que por lo general no se alteran por fuerzas que actúan sobre el material.

**Propiedades mecánicas** Propiedades de un material, como la resistencia, que describen la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión y de compresión, fuerzas de impacto, fuerzas cíclicas o de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas.

**Relación resistencia-peso** La resistencia de un material dividida entre su densidad; los materiales con alta relación resistencia-peso son resistentes pero ligeros.

**Semiconductores** Grupo de materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia y otras propiedades físicas no usuales.

**Termoestables** Grupo especial de polímeros que normalmente son bastante frágiles. Estos polímeros típicamente tienen una estructura de red tridimensional.

**Termoplásticos** Grupo especial de polímeros que son fácilmente conformados, en formas útiles. Normalmente, estos polímeros tienen una estructura constituida por cadenas de átomos.

## PROBLEMAS

**1-1** A menudo el hierro se recubre con una delgada capa de zinc cuando se va a utilizar en el exterior. ¿Qué características le da el zinc a este metal recubierto, es decir galvanizado? ¿Qué precauciones deberán tomarse en consideración en la fabricación de este producto? ¿Cómo se afectará la capacidad de reciclaje del producto?

**1-2** Se desea producir una cabina transparente para una aeronave. Si se utilizara una cabina cerámica (vidrio de ventana tradicional), las piedras o los pájaros pudieran romperla. Diseñe un material que minimice daños o por lo menos impida que la cabina se rompa en pedazos.

**1-3** Los resortes en espiral deben ser muy resistentes y rígidos. El  $\text{Si}_3\text{N}_4$  es un material resistente y rígido. ¿Se podría seleccionar este material para un resorte? Explique.

**1-4** A veces se fabrican indicadores de temperatura a partir de una tira de metal en espiral, la cual se dilata una distancia específica cuando se incrementa la temperatura. ¿Cómo funciona el indicador?; ¿de qué tipo de material se fabricaría el indicador?; y ¿cuales son las propiedades importantes que debe poseer el material del indicador?

**1-5** Para el diseño de una aeronave que pueda volar sin detenerse una distancia de 30 kilómetros, mediante energía humana ¿qué tipo de propiedades de materiales son recomendables? ¿Qué materiales podrían ser apropiados?

**1-6** Se colocará en órbita un microsatélite de tres pies de diámetro. El satélite contendrá equipo electrónico delicado, que enviar y recibir señales de radio de la Tierra. Diseñe la carcasa exterior dentro de la cual quedará alojado el equipo electrónico. ¿Qué propiedades se requerirán y qué materiales pudieran ser considerados?

**1-7** ¿Qué propiedades debe tener la cabeza del martillo de carpintero? ¿Cómo se fabricaría la cabeza de la herramienta?

**1-8** El casco de un transbordador espacial está formado por tejas cerámicas adheridas a un recubrimiento de aluminio. Analice los requerimientos de diseño de dicho casco que llevaron a utilizar esta combinación de materiales. ¿Qué problemas para la producción del casco tuvieron que encarar diseñadores y fabricantes?

**1-9** Se debe seleccionar un material para los contactos eléctricos de un conmutador eléctrico que frecuentemente se abre y se cierra con fuerza. ¿Qué propiedades deberá poseer el material del contacto? ¿Qué tipo de material recomendaría? ¿Sería una buena selección la alúmina,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ? Explique.

**1-10** El aluminio tiene una densidad de  $2.7 \text{ g/cm}^3$ . Suponga que se desea producir un material compuesto basado en aluminio con una densidad de  $1.5 \text{ g/cm}^3$ . Diseñe un material que tenga esa densidad. ¿Podría ser una posibilidad introducir esferas de polietileno de una densidad de  $0.95 \text{ g/cm}^3$  dentro del aluminio? Explique.

**1-11** Se deberán identificar distintos materiales sin tener que recurrir al análisis químico o a largos procedimientos de prueba. Describa algunas técnicas posibles de prueba y de clasificación que se pudieran utilizar con base en las propiedades físicas de los materiales.

**1-12** Se necesitan separar físicamente distintos materiales en una planta de reciclaje de chatarra. Describa algunos métodos posibles que pudieran utilizarse para separar materiales como polímeros, aleaciones de aluminio y aceros.

**1-13** Algunos pistones para motor de automóvil pueden producirse a partir de un material compuesto que contiene pequeñas partículas duras de carburo de silicio en una matriz de aleación de aluminio. Explique el beneficio que aporta cada uno de los materiales del compuesto al pistón. ¿Qué problemas pudieran causar las distintas propiedades de ambos materiales en la producción de dicho componente?

Estructura  
atómica

## 2-1 Introducción

La estructura de un material puede ser examinada en cuatro niveles: estructura atómica, arreglo de los átomos, microestructura y macroestructura. Aunque la intención principal de este libro es que se comprenda y se pueda controlar la microestructura y la macroestructura de los diversos materiales, primero debemos entender las estructuras atómica y cristalina.

La estructura atómica influye en la forma en que los átomos se unen entre sí; esta comprensión a su vez nos ayuda a clasificar los materiales como metales, semiconductores, cerámicos y polímeros, y nos permite llegar a ciertas conclusiones generales en relación con las propiedades mecánicas y el comportamiento físico de estas cuatro clases de materiales.

## 2-2 Estructura del átomo

Un átomo está compuesto de un núcleo rodeado por electrones. El núcleo contiene neutrones y protones de carga positiva y tiene una carga positiva neta. Los electrones, de carga negativa, están sujetos al núcleo por atracción electrostática. La carga eléctrica  $q$  que llevan cada electrón y cada protón es de  $1.60 \times 10^{-19}$  coulomb (C). Dado que el número de electrones y protones en el átomo es el mismo, en su conjunto el átomo es eléctricamente neutro.

El **número atómico** de un elemento es igual al número de electrones o protones en cada átomo. Por tanto, un átomo de hierro, que contiene 26 electrones y 26 protones, tiene un número atómico de 26.

La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. La masa de cada protón y cada neutrón es  $1.67 \times 10^{-24}$  g, pero la de cada electrón es de únicamente  $9.11 \times 10^{-28}$  g. La **masa atómica**  $M$ , que corresponde al número promedio de protones y neutrones en el átomo es la masa de una cantidad de átomos igual al **número de Avogadro**,  $N_A$ <sup>1</sup>  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  es el número de átomos o moléculas en un mol o molécula gramo. Por tanto, la masa atómica tiene unidades de g/mol. Una unidad alterna para la masa atómica es la **unidad de masa atómica**, es decir uma, que es 1/12 de la masa del carbono 12. Como un ejemplo, un mol de hierro contiene  $6.02 \times 10^{23}$  átomos y tiene una masa de 55.847 g, es decir 55.847 uma.

<sup>1</sup>A menudo la masa atómica se llama *peso atómico*.

**EJEMPLO 2-1**

Calcule el número de átomos en 100 g de plata.

**SOLUCIÓN**

El número de átomos se puede calcular a partir de la masa atómica y del número de Avogadro. Del Apéndice A, la masa atómica, es decir el peso, de la plata es 107.868 g/mol. El número de átomos es:

$$\begin{aligned}\text{Número de átomos de Ag} &= \frac{(100\text{g}) (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{107.868 \text{ g/mol}} \\ &= 5.58 \times 10^{23}\end{aligned}$$

**2-3 Estructura electrónica del átomo**

Los electrones ocupan niveles de energía discontinuos dentro del átomo. Cada electrón posee una energía en particular; no existen más de dos electrones en cada átomo con una misma energía. Esto también implica que existe una diferencia de energía discreta entre cualesquiera dos niveles diferentes de energía.

**Números cuánticos** El nivel de energía al cual corresponde cada electrón queda determinado por cuatro **números cuánticos**. El número de niveles de energía posibles es determinado por los tres primeros números cuánticos.

1. Al número cuántico principal  $n$  se le asignan valores enteros 1, 2, 3, 4, 5,... que se refieren a la capa cuántica a la cual pertenece el electrón (figura 2-1). A las **capas cuánticas** también se les asigna una letra; la capa correspondiente a  $n = 1$  se le llama K, para  $n = 2$  es L, para  $n = 3$  es M, y así sucesivamente.


2. El número de niveles de energía en cada capa cuántica está determinado por el **número cuántico acimutal**  $l$  y por el **número cuántico magnético**  $m_l$ . Los números cuánticos acimutales también tienen asignados números:  $l = 0, 1, 2, 3, n - 1$ . Si  $n = 2$  entonces también existen dos números cuánticos acimutales,  $l = 0$  y  $l = 1$ . Los números acimutales cuánticos se simbolizan mediante minúsculas:

$$\begin{array}{ll}s \text{ para } l = 0 & d \text{ para } l = 2 \\ p \text{ para } l = 1 & f \text{ para } l = 3\end{array}$$

El número cuántico magnético  $m_l$  da el número de niveles de energía u orbitales, para cada número cuántico acimutal. El número total de números cuánticos magnéticos para cada  $l$  es  $2l + 1$ . Los valores para  $m_l$  se dan en números enteros entre  $-l$  y  $+l$ . Para  $l = 2$  existen  $2(2) + 1 = 5$  números cuánticos magnéticos, con valores  $-2, -1, 0, +1$  y  $+2$ .

3. El **principio de exclusión de Pauli** establece que no puede haber más de dos electrones con giros propios opuestos en cada orbital. Al **número cuántico de espín**  $m_s$ , se le asignan los valores  $+1/2$  y  $-1/2$  para representar los distintos giros. La figura 2-2 muestra los números cuánticos y los niveles de energía para cada electrón de un átomo de sodio.

La notación abreviada que con frecuencia se utiliza para representar la estructura electrónica de un átomo combina el valor numérico del número cuántico principal, la notación en

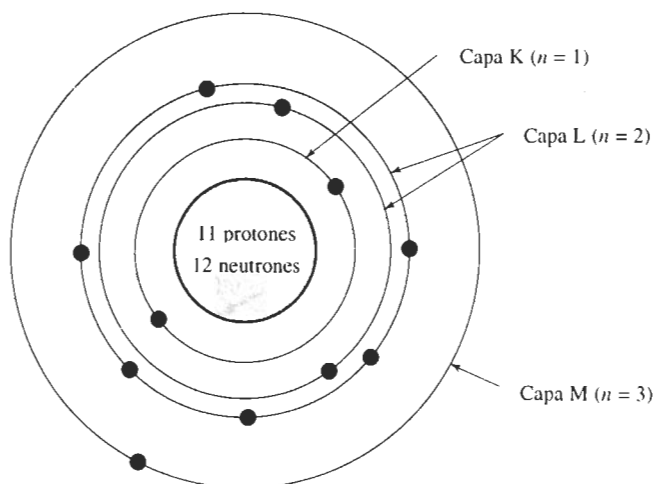

**FIGURA 2-1** Estructura atómica del sodio, número atómico 11, mostrando los electrones de las capas cuánticas K, L y M.

minúsculas para el número cuántico acimutal y un superíndice que muestra el número de electrones en cada orbital. La notación abreviada para el germanio, que tiene un número atómico de 32 es:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2.$$

Las configuraciones electrónicas para los elementos se resumen en el Apéndice C; los niveles energéticos se resumen en la tabla 2-1.

$3s^1$	electrón 11	$n = 3, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2} \text{ o } -\frac{1}{2}$
$2p^6$	{ electrón 10 { electrón 9 { electrón 8 { electrón 7 { electrón 6 { electrón 5	$n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +\frac{1}{2}$
$2s^2$	{ electrón 4 { electrón 3	$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
$1s^2$	{ electrón 2 { electrón 1	$n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$ $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$


**FIGURA 2-2** Conjunto completo de números cuánticos para cada uno de los once electrones del sodio.

**TABLA 2-1** Patrón utilizado para la asignación de electrones a los niveles de energía.


	<i>l</i> = 0 (s)	<i>l</i> = 1 (p)	<i>l</i> = 2 (d)	<i>l</i> = 3 (f)	<i>l</i> = 4 (g)	<i>l</i> = 5 (h)
<i>n</i> = 1 (K)	2					
<i>n</i> = 2 (L)	2	6				
<i>n</i> = 3 (M)	2	6	10			
<i>n</i> = 4 (N)	2	6	10	14		
<i>n</i> = 5 (O)	2	6	10	14	18	
<i>n</i> = 6 (P)	2	6	10	14	18	22

*Nota:* 2, 6, 10, 14, ..., se refieren al número de electrones en cada nivel de energía.

 **Desviaciones de las estructuras electrónicas esperadas** No siempre se sigue la construcción ordenada de la estructura electrónica, particularmente cuando el número atómico es grande y los niveles *d* y *f* se empiezan a llenar. Por ejemplo, esperaríamos que la estructura electrónica del hierro, número atómico 26 fuera:




La estructura real, sin embargo, es:

 


El nivel *3d* sin llenar causa el comportamiento magnético del hierro, según se ve en el capítulo 19.

 **Valencia** La **valencia** de un átomo se relaciona con la capacidad del mismo para entrar en combinación química con otros elementos y a menudo queda determinado por el número de electrones en los niveles combinados *sp* más externos. Ejemplos de valencia son:




La valencia también depende de la naturaleza de la reacción química. El fósforo tiene una valencia de cinco al combinarse con el oxígeno, pero la valencia del fósforo es de sólo tres—los electrones del nivel *3p*—, al reaccionar con el hidrógeno. El manganeso puede tener una valencia de 2, 3, 4, 6 o 7.

 **Estabilidad atómica y electronegatividad** Si un átomo tiene una valencia cero, el elemento es inerte. Un ejemplo es el argón que tiene una estructura electrónica:



Otros átomos se comportan como si sus niveles exteriores *sp* estuvieran totalmente llenos con ocho electrones o totalmente vacíos. El aluminio tiene tres electrones en su nivel externo *sp*. Un átomo de aluminio con facilidad cede sus tres electrones externos para vaciar el nivel

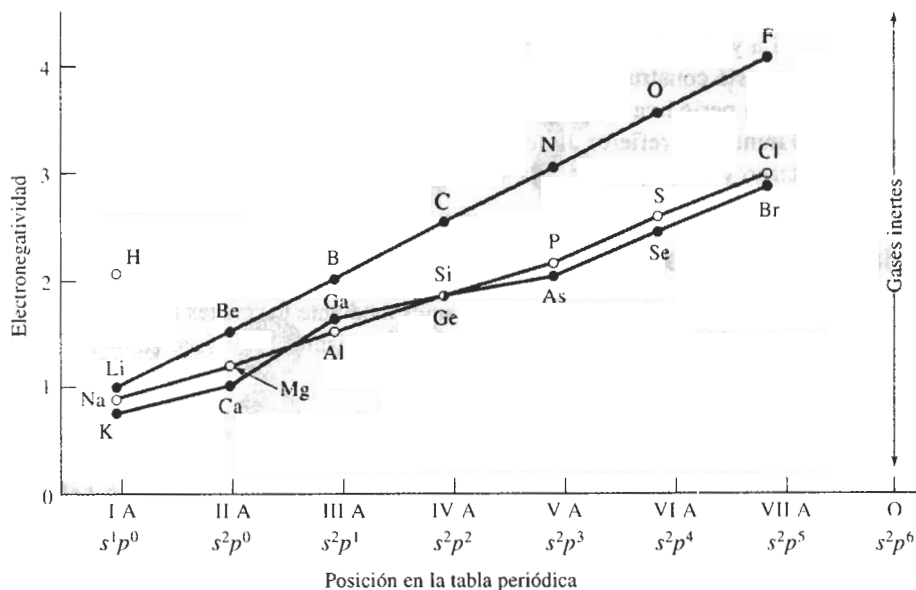

**FIGURA 2-3** Electronegatividades de elementos seleccionados, en relación con su posición en la tabla periódica.

**3sp.** Los enlaces atómicos y el comportamiento químico del aluminio quedan determinados con el mecanismo mediante el cual estos tres electrones interactúan con los átomos circundantes.

Por otra parte, el cloro contiene siete electrones en el nivel  $3sp$  externo. La reactividad del cloro se debe a su deseo de llenar su nivel de energía externo aceptando un electrón.



La **electronegatividad** es la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Átomos con los niveles externos de energía casi llenos —como el cloro—son fuertemente electronegativos y aceptan electrones con facilidad; con los niveles de energía externos casi vacíos —como el sodio—, con facilidad ceden electrones y son fuertemente **electropositivos**. Elementos con número atómico alto también tienen baja electronegatividad; como sus electrones externos están alejados del núcleo positivo, éstos no permanecen tan fuertemente atraídos hacia el mismo. En la figura 2-3 se muestran las electronegatividades de algunos elementos.

### EJEMPLO 2-2

  Utilizando sus estructuras electrónicas, compare las electronegatividades del calcio y del bromo.

### SOLUCIÓN

Las estructuras electrónicas, obtenidas del Apéndice C, son:



El calcio tiene dos electrones en su orbital  $4s$  externo y el bromo tiene siete electrones en su orbital externo  $4s4p$ . El calcio, con una electronegatividad de 1.0, tiene tendencia a ceder electrones y es fuertemente electropositivo, pero el bromo, con una electronegatividad de 2.8, tiende a aceptar electrones y es muy electronegativo.




La ya familiar tabla periódica, que aparece en la parte interna de la contraportada de este libro, está construida de acuerdo con la estructura electrónica de los elementos. Las filas de la tabla periódica corresponden a las capas cuánticas, o números cuánticos principales. Las columnas, se refieren típicamente al número de electrones en el nivel de energía *sp* más externo y corresponden a la valencia más común.

## 2-4 Enlaces atómicos


Existen cuatro mecanismos importantes mediante los cuales los átomos se enlazan o unen formando sólidos. En tres de los cuatro mecanismos, el enlace se consigue cuando los átomos llenan sus niveles externos *s* y *p*.

**El enlace metálico** Los elementos metálicos, que tienen una electronegatividad baja, ceden sus electrones de valencia para formar un “mar” de electrones que rodea a los átomos (figura 2-4). El aluminio, por ejemplo, cede sus tres electrones de valencia, dejando un cuerpo central formado por el núcleo y los electrones internos. En vista de que en este cuerpo central faltan tres electrones cargados negativamente, éste tiene una carga positiva igual a tres. Los electrones de valencia se mueven libremente dentro del mar de electrones y se asocian con varios centros atómicos. Los centros atómicos cargados positivamente se mantienen unidos mediante la atracción mutua con los electrones, produciendo así un fuerte **enlace metálico**.

Dado que sus electrones no están fijos a ninguna posición en particular, los metales son buenos conductores eléctricos. Bajo la influencia de un voltaje aplicado, los electrones de valencia se mueven haciendo que fluya una corriente si el circuito está completo (figura 2-5).

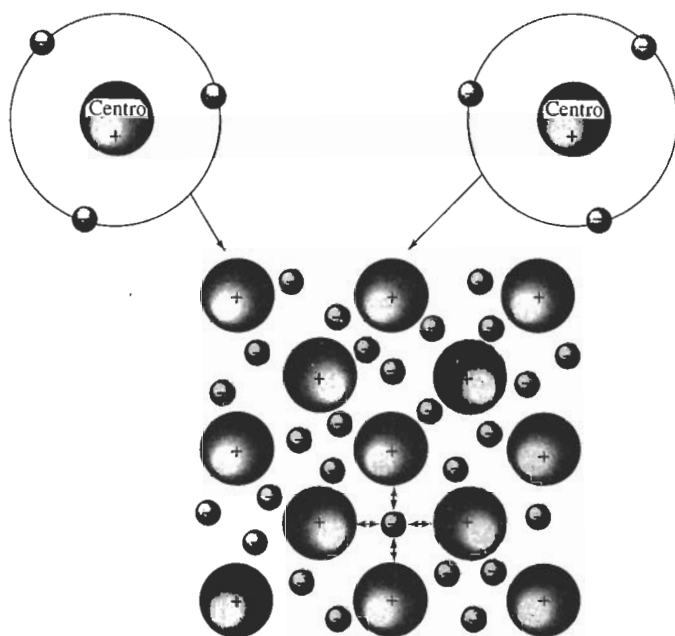

**FIGURA 2-4** El enlace metálico se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, creando un mar de electrones. Los cuerpos centrales atómicos positivamente cargados quedan enlazados mediante la atracción mutua con los electrones libres de carga negativa.

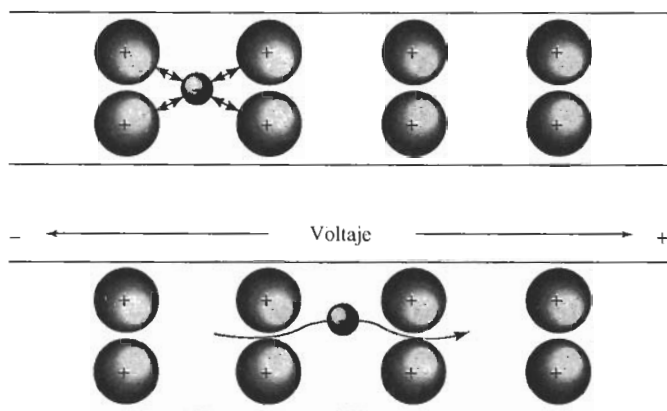

**FIGURA 2-5** Cuando se aplica voltaje a un metal, los electrones del mar de electrones se pueden mover fácilmente y conducir la corriente.

### EJEMPLO 2-3

Calcule el número de electrones capaces de conducir una carga eléctrica en diez centímetros cúbicos de plata.

### SOLUCIÓN

La valencia de la plata es uno, y sólo los electrones de valencia son los que conducen la carga eléctrica. Del Apéndice A, encontramos que la densidad de la plata es de  $10.49 \text{ g/cm}^3$ . La masa atómica de la plata es  $107.868 \text{ g/mol}$ .

$$\text{Masa por } 10 \text{ cm}^3 = (10 \text{ cm}^3)(10.49 \text{ g/cm}^3) = 104.9 \text{ g}$$


$$\text{Átomos} = \frac{(104.9 \text{ g})(6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{107.868 \text{ g/mol}} = 5.85 \times 10^{23}$$

$$\begin{aligned} \text{Electrones} &= (5.85 \times 10^{23} \text{ átomos})(\text{electrón de valencia/átomo}) \\ &= 5.85 \times 10^{23} \text{ electrón de valencia por } 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$


**El enlace covalente** Los materiales con **enlace covalente** comparten electrones entre dos o más átomos. Por ejemplo, un átomo de silicio, que tiene una valencia de cuatro, obtiene ocho electrones en su capa externa de energía al compartir sus electrones con otros cuatro átomos de silicio que lo rodean (figura 2-6). Cada punto de contacto representa un enlace covalente; por lo que, cada átomo de silicio está enlazado a cuatro átomos vecinos mediante cuatro enlaces covalentes.

Para que se formen los enlaces covalentes, los átomos de silicio deben organizarse de manera que los enlaces tengan una **relación direccional** fija entre ellos. En el caso del silicio, esta organización produce un tetraedro, con ángulos de  $109.5^\circ$  entre los enlaces covalentes (figura 2-7).

Aunque los enlaces covalentes son muy fuertes, los materiales enlazados de esta manera por lo general tienen pobre ductilidad y mala conductividad eléctrica y térmica. Para que se mueva un electrón y pueda transportar corriente, debe romperse el enlace covalente, lo que requiere de altas temperaturas o voltajes. Muchos materiales cerámicos, semiconductores y

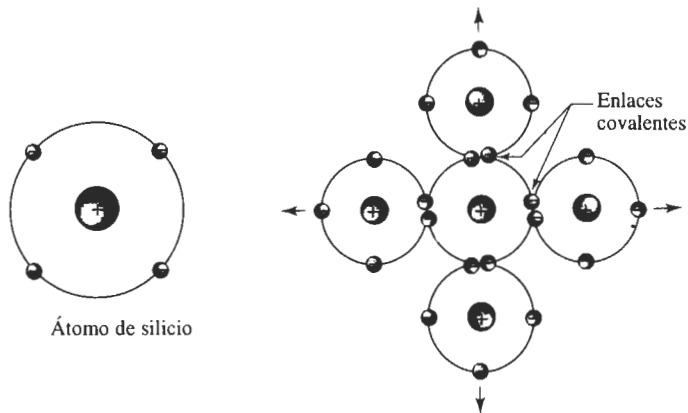


**FIGURA 2-6** El enlace covalente requiere que los electrones sean compartidos entre átomos, de tal forma que cada uno de los átomos llene su orbital externo  $sp$ . En el caso del silicio, con valencia de cuatro, deben formarse cuatro enlaces covalentes.

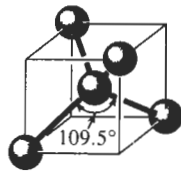

**FIGURA 2-7** Los enlaces covalentes son direccionales. En el caso del silicio se forma una estructura tetraédrica, con ángulos de  $109.5^\circ$  entre cada enlace.

polímeros están total o parcialmente enlazados mediante enlaces covalentes, lo que explica la razón por la cual el vidrio se rompe cuando se cae y por qué los ladrillos son buenos materiales aislantes.

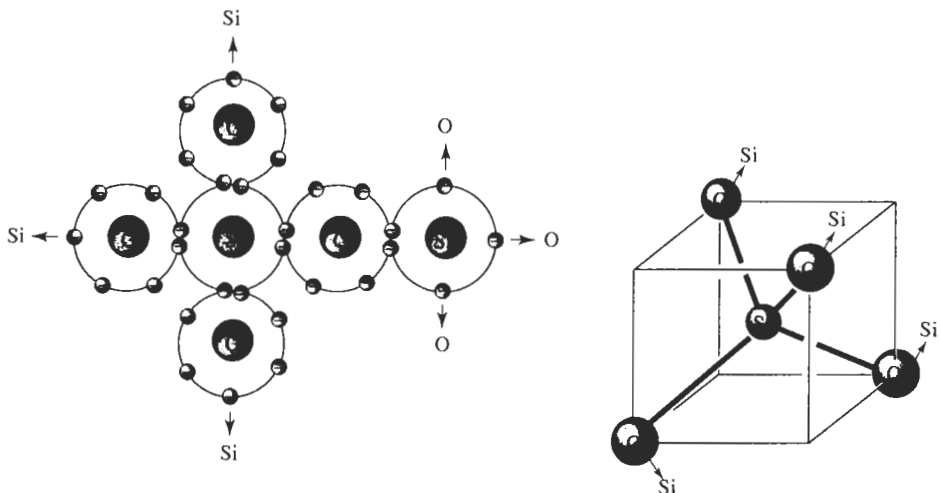

**FIGURA 2-8** Estructura tetraédrica del sílice ( $\text{SiO}_2$ ), que contiene enlaces covalentes entre los átomos de silicio y de oxígeno.

**EJEMPLO 2-4**

Describa cómo el enlace covalente une los átomos de oxígeno y de silicio en la sílice ( $\text{SiO}_2$ ).

**SOLUCIÓN**

El silicio tiene una valencia de cuatro y comparte electrones con cuatro átomos de oxígeno, dando así un total de ocho electrones para cada átomo de silicio. Sin embargo, el oxígeno tiene una valencia de seis y comparte electrones con dos átomos de silicio, dando al oxígeno un total de ocho electrones.

La figura 2-8 muestra una de las estructuras posibles. Como en la del silicio, el resultado es una estructura tetraédrica.

**EJEMPLO 2-5****Diseño de un termistor**

Un termistor es un dispositivo que se utiliza para indicar la temperatura, aprovechando el cambio en la conductividad eléctrica al modificarse la temperatura. Diseñe un material que pudiera servir como termistor en el rango de temperatura de  $500^\circ\text{C}$  a  $1000^\circ\text{C}$


**SOLUCIÓN**

Deben satisfacerse dos requisitos de diseño: primero, deberá seleccionarse un material con alto punto de fusión; segundo, la conductividad eléctrica del material debe ser sensible a los cambios de temperatura. Pudieran resultar adecuados materiales con enlace covalente. A menudo tienen altas temperaturas de fusión y, conforme aumenta la temperatura se van rompiendo enlaces covalentes aumentando el número de electrones disponibles para transferir cargas eléctricas. El silicio semiconductor es una posibilidad: se funde a  $1410^\circ\text{C}$  y está enlazado de manera covalente. Una cierta cantidad de materiales cerámicos también tienen altos puntos de fusión y se comportan como los semiconductores. Los polímeros *no* serían adecuados, aun cuando el enlace principal sea covalente, debido a su relativamente baja temperatura de fusión o de descomposición.

**El enlace iónico** Cuando en un material se encuentran presentes más de un tipo de átomos, uno de ellos puede donar sus electrones de valencia a un átomo distinto, llenando la capa energética externa del segundo átomo. Ambos átomos ahora tendrán su nivel de energía externo lleno (o vacío), y a la vez han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. El átomo que cede los electrones queda con carga neta positiva y es un **catión**; en tanto que el que acepta los electrones adquiere carga neta negativa y es un **anión**. Los iones de carga opuesta se atraen entonces el uno al otro y producen un **enlace iónico**. Por ejemplo, la atracción entre iones de sodio y cloro (figura 2-9) produce el cloruro de sodio ( $\text{NaCl}$ ) o sal de mesa. La conductividad eléctrica es mala; la carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de iones completos (figura 2-10), los que, por su tamaño, no se desplazan tan fácilmente como los electrones.

**EJEMPLO 2-6**

Describa el enlace iónico entre el magnesio y el cloro.

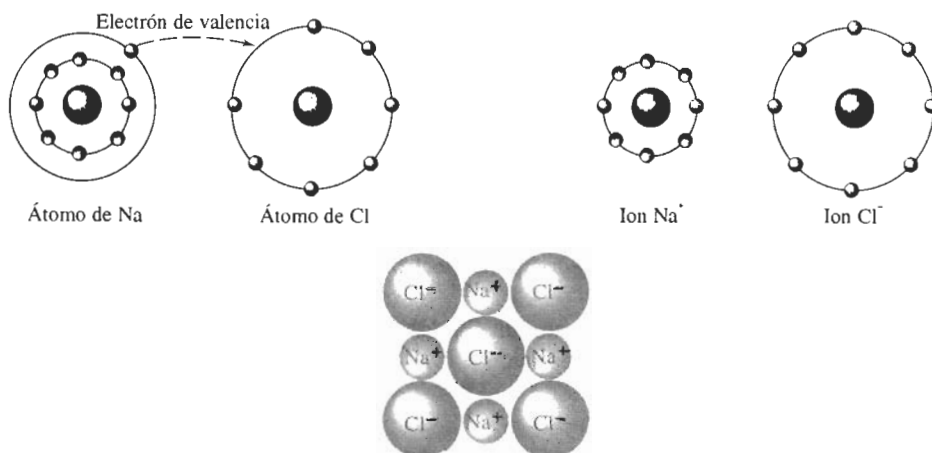


**FIGURA 2-9** Se crea un enlace iónico entre dos átomos distintos con electronegatividades diferentes. Cuando el sodio dona su electrón de valencia al cloro, cada uno se convierte en un ion; la atracción ocurre y se forma el enlace iónico.




**FIGURA 2-10** Cuando a un material iónico se le aplica voltaje, deben moverse iones completos para que fluya una corriente. El movimiento iónico es lento y la conductividad eléctrica es pobre.

## SOLUCIÓN

 Las estructuras electrónicas y las valencias son:



valencia = 2

 


valencia = 7

Cada átomo de magnesio cede sus dos electrones de valencia, convirtiéndose en ion  $\text{Mg}^{2+}$ . Cada átomo de cloro acepta un electrón, convirtiéndose en ion  $\text{Cl}^-$ . A fin de llenar el enlace iónico, tendrá que haber dos veces más iones cloro que iones magnesio presentes y se forma un compuesto, el  $\text{MgCl}_2$ . ■

**Enlaces de Van der Waals** Los **enlaces de Van der Waals** unen moléculas o grupos de átomos mediante una atracción electrostática débil. Muchos plásticos, cerámicos, agua y otras moléculas están **polarizadas** de manera permanente; esto es, algunas porciones de la molécula están cargadas positivamente, en tanto que otras lo están negativamente. La atracción electrostática entre regiones de carga positiva de la molécula y regiones de carga negativa de una segunda molécula unen de manera débil ambas moléculas (figura 2-11). Esto, llamado *enlace de hidrógeno*, ocurre cuando una de las regiones polarizadas está formada de átomos de hidrógeno.


El enlace Van der Waals es un **enlace secundario**, aunque los átomos dentro de la molécula o grupo de átomos siguen unidos mediante fuertes enlaces covalentes o iónicos. Al calentar el agua hasta el punto de ebullición se rompen los enlaces de Van der Waals y el agua se con-

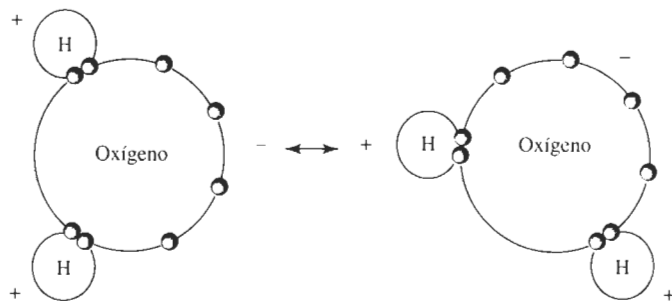

**FIGURA 2-11** El enlace de Van der Waals está formado como resultado de la polarización de moléculas o de grupos de átomos. En el agua, los electrones del el oxígeno tienen tendencia a concentrarse lejos del hidrógeno. La diferencia de carga resultante permite que la molécula se enlace débilmente con otras moléculas de agua.

vierte en vapor, pero son necesarias temperaturas mucho más altas para romper los enlaces covalentes que unen los átomos de oxígeno y de hidrógeno.

Los enlaces de Van der Waals pueden modificar de manera notable las propiedades de los materiales. Dado que los polímeros por lo general tienen enlaces covalentes, esperaríamos que

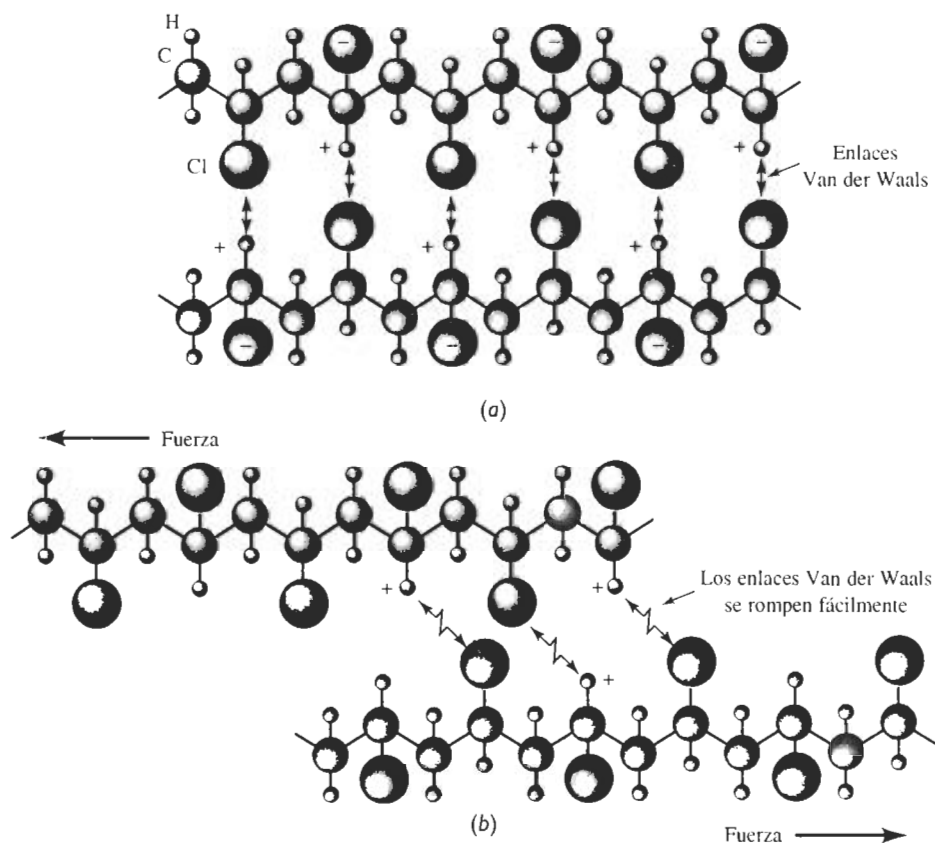

**FIGURA 2-12** (a) En el cloruro de polivinilo los átomos de cloro unidos a la cadena del polímero tienen carga negativa y los átomos de hidrógeno carga positiva. Las cadenas están enlazadas débilmente mediante enlaces Van der Waals. (b) Cuando se aplica una fuerza al polímero, los enlaces Van der Waals se rompen y las cadenas se deslizan una frente a la otra.

el cloruro de polivinilo (plástico PVC) fuera muy frágil, pero este material contiene moléculas muy largas en forma de cadena (figura 2-12). Dentro de cada una de éstas los enlaces son covalentes, pero las cadenas individuales se unen una con otra mediante enlaces Van der Waals. El cloruro de polivinilo puede ser deformado rompiendo los enlaces Van der Waals, permitiendo que las cadenas se deslicen una frente a la otra.

**Enlaces mixtos** En la mayor parte de los materiales, el enlace entre átomos es una mezcla de dos o más tipos. Por ejemplo, el hierro está enlazado mediante una combinación de enlaces metálicos y covalentes, lo que impide que los átomos se empaqueten tan eficientemente como pudiéramos esperar.

Los compuestos formados a partir de dos o más metales (**compuestos intermetálicos**) pueden estar enlazados mediante una mezcla de enlaces metálicos e iónicos, particularmente cuando existe una diferencia importante en electronegatividad entre elementos. Dado que el litio tiene una electronegatividad de 1.0 y el aluminio de 1.5, esperaríamos que el  $\text{AlLi}$  tuviera una combinación de enlaces metálicos e iónicos. Por otra parte, dado que tanto el aluminio como el vanadio tienen electronegatividades de 1.5, tendríamos tendencia a esperar que el  $\text{Al}_3\text{V}$  estuviera unido principalmente por enlaces metálicos.

Muchos compuestos cerámicos y semiconductores, que son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, tienen una mezcla de enlaces covalentes e iónicos. Conforme aumenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos, los enlaces se hacen más iónicos. La fracción del enlace que es covalente puede ser estimada a partir de la ecuación:

$$\text{Fracción covalente} = \exp(-0.25\Delta E^2), \quad (2-1)$$

donde  $\Delta E$  es la diferencia de electronegatividades.

### EJEMPLO 2-7

Utilizamos a  $\text{SiO}_2$  como ejemplo de un material de enlaces covalentes. ¿Qué fracción del enlace es covalente?

### SOLUCIÓN


De la figura 2-3 estimamos la electronegatividad del silicio en 1.8 y la del oxígeno como 3.5. La fracción covalente del enlace es:

$$\text{Fracción covalente} = \exp[-0.25(3.5 - 1.8)^2] = \exp(-0.72) = 0.486$$

Aunque el enlace covalente representa aproximadamente la mitad del enlace, la naturaleza direccional de estos enlaces juega un papel de importancia en la estructura final del  $\text{SiO}_2$ .

## 2-5 Energía de enlace y espaciamiento interatómico

**Espaciamiento interatómico** La distancia de equilibrio entre átomos se debe a un equilibrio entre fuerzas de repulsión y de atracción. En el caso del enlace metálico, por ejemplo, la atracción entre electrones y cuerpos centrales atómicos es contrarrestada por la repulsión entre los núcleos de los átomos. El espaciamiento de equilibrio ocurre cuando la energía total del par de átomos llega a un mínimo o cuando ya ninguna fuerza neta actúa, sea para atraer o para repeler los átomos (figura 2-13).

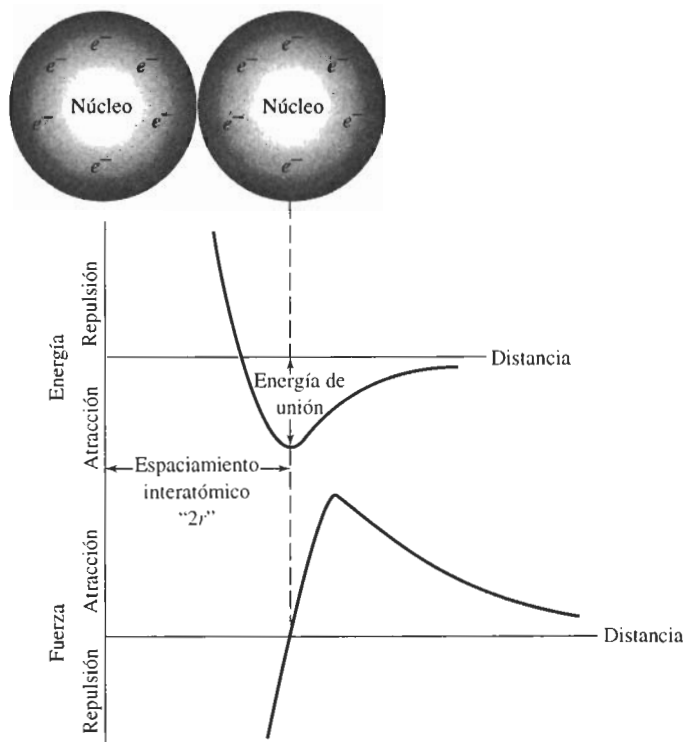

**FIGURA 2-13** Los átomos o iones están separados por un espaciamento de equilibrio, que corresponde al estado de mínima energía de los átomos o iones (o cuando la fuerza de atracción o repulsión entre los átomos o iones es igual a cero).


El espaciamento interatómico en un metal sólido es igual al diámetro atómico, es decir dos veces el radio atómico  $r$ . No podemos, sin embargo, utilizar este método tratándose de materiales con enlaces iónicos, dado que el espaciamento es la suma de dos radios iónicos distintos. Los radios atómicos e iónicos para los elementos aparecen listados en el Apéndice B y se utilizarán en el siguiente capítulo.

En la figura 2-13 el valor mínimo de la energía es la **energía de unión**, es decir, la energía requerida para crear o romper el enlace. En consecuencia, los materiales que tengan una

**TABLA 2-2** Energías de unión para los 4 mecanismos de enlace

Enlace	Energía de unión (kcal/mol)
Iónico	150-370
Covalente	125-300
Metálico	25-200
Van der Waals	< 10



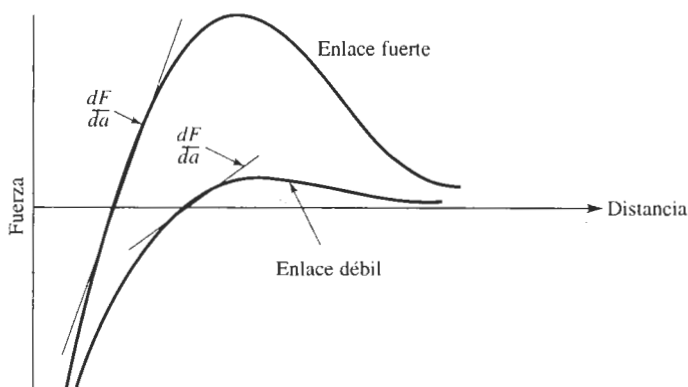


**FIGURA 2-14** Curva fuerza-distancia correspondiente a dos materiales, mostrando la relación entre el enlace atómico y el módulo de elasticidad. Una pendiente  $dF/da$  abrupta corresponde a un módulo alto.

energía de enlace elevada, también tendrán gran resistencia y una elevada temperatura de fusión. Los materiales con enlace iónico tienen una energía de unión particularmente grande, en razón de la gran diferencia en electronegatividad entre iones (tabla 2-2); los metales tienen energías de unión menores, dado que la electronegatividad de los átomos son similares.

Otras propiedades se pueden relacionar con las gráficas de fuerza-distancia y energía-distancia de la figura 2-13. Por ejemplo, el **módulo de elasticidad** de un material, que permite calcular la deformación de un material al aplicársele una fuerza, está relacionado con la pendiente de la curva fuerza-distancia (figura 2-14). Una pendiente abrupta, que se correlaciona con una energía de enlace más alta y un punto de fusión mayor, significa que se requiere de una fuerza mayor para separar los átomos; por lo que este material tendrá un módulo de elasticidad alto.

El **coeficiente de expansión térmica**, que determina cuánto se expandirá o se contraerá un material al modificar su temperatura, también está relacionado con la fuerza de los enlaces

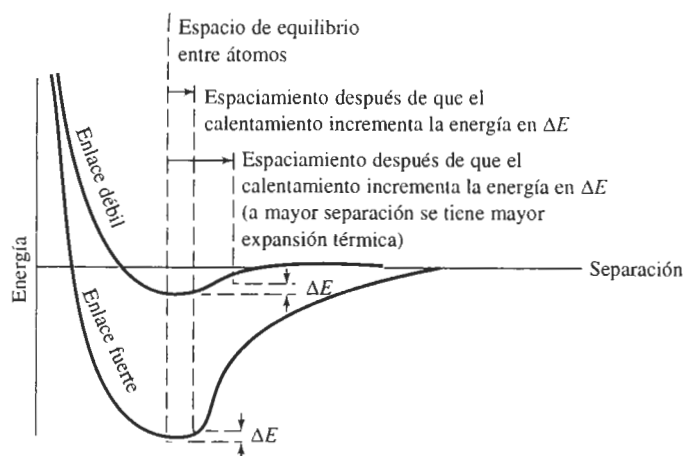

**FIGURA 2-15** Curva de energía-espaciado para dos átomos. Los materiales que tienen una curva con una depresión estrecha y profunda tienen coeficientes bajos de expansión térmica lineal.

atómicos. A fin de que se muevan los átomos desde su espaciado de equilibrio, se deberá introducir energía al material. En un material cuya gráfica energía-separación atómica (figura 2-15) presenta una depresión estrecha y profunda debido a un fuerte enlace atómico, los átomos se separarán menos y tendrán un coeficiente de expansión térmica bajo. Los materiales con un coeficiente de expansión térmica bajo mantienen sus dimensiones con mayor precisión al cambiar la temperatura.

### EJEMPLO 2-8

### Diseño de un brazo para transbordador espacial

El transbordador espacial tiene un brazo manipulador largo que permite a los astronautas lanzar y recuperar satélites. Diseñe un material adecuado para este dispositivo.

### SOLUCIÓN

Veamos dos de las muchas consideraciones de diseño. En primer término, el material debe ser rígido, de manera que ocurra poca deformación al aplicar una carga; esta característica ayuda a que el operador manibre el brazo manipulador con precisión. Generalmente, materiales con enlaces fuertes y punto de fusión altos tienen también un módulo de elasticidad, es decir de rigidez, elevado. En segundo término, el material debe ser ligero para permitir que en órbita se pueda llevar el máximo de carga; por lo que se desea una densidad baja.

Se obtiene una rigidez aceptable a partir de metales de punto de fusión alto (como el berilio y el tungsteno), de los cerámicos y de algunas fibras (como el carbono). El tungsteno, sin embargo, tiene una densidad muy alta, en tanto que los cerámicos son muy frágiles. El berilio, con módulo de elasticidad mayor que el del acero y densidad menor que la del aluminio, pudiera ser un excelente candidato. El material preferido es un compuesto formado de fibras de carbono incrustadas en matriz epóxica; la fibra de carbono tiene un módulo de elasticidad excepcionalmente alto, en tanto que la combinación carbono y epóxica da un material de densidad muy baja.

### RESUMEN

La estructura electrónica del átomo, que queda descrita por un conjunto de cuatro números cuánticos, ayuda a determinar la naturaleza de los enlaces atómicos y, de ahí, las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Los enlaces atómicos están determinados en parte por la forma en que interactúan los electrones de valencia asociados con cada átomo.

- Para el enlace metálico encontrado en los metales, los electrones de valencia son capaces de moverse con facilidad. En consecuencia, los metales tienden a ser dúctiles y a tener una buena conductividad eléctrica y térmica.
- El enlace covalente que se encuentra en muchos materiales cerámicos, semiconductores y polímeros requiere que los átomos compartan electrones de valencia. Los enlaces son fuertes y altamente direccionales, haciendo que estos materiales sean frágiles y tengan mala conductividad eléctrica y térmica.
- El enlace iónico que se encuentra en muchos cerámicos se produce cuando un átomo dona un electrón a otro distinto, creando cationes de carga positiva y aniones de carga negativa. Igual que en los materiales enlazados de manera covalente, estos materiales tienen la tendencia a ser frágiles y malos conductores.
- Los enlaces Van der Waals se forman cuando átomos o grupos de átomos tienen una carga eléctrica no simétrica, permitiendo uniones por atracción electrostática. Los enlaces Van der Waals son de particular importancia para comprender el comportamiento de los polímeros termoplásticos.

- La energía de unión está relacionada con la fuerza de los enlaces y es particularmente alta en materiales unidos en forma iónica o covalente. Los materiales con una energía de unión alta, a menudo, tienen una temperatura de fusión elevada, un módulo de elasticidad alto y un coeficiente de expansión térmica bajo.

## GLOSARIO

**Anión** Ion cargado negativamente, producido cuando un átomo, usualmente de un no-metal, acepta uno o más electrones.

**Capa cuántica** Conjunto de niveles fijos de energía a los cuales corresponden los electrones. Cada electrón en esta capa tiene designados cuatro números cuánticos.

**Catión** Ion cargado positivamente, producido cuando un átomo, por lo general un metal, cede sus electrones de valencia.

**Coefficiente de expansión térmica** Grado del cambio de dimensiones de un material al modificarse su temperatura. Un material con un bajo coeficiente de expansión térmica tiende a conservar sus dimensiones cuando la temperatura cambia.

**Compuesto intermetálico** Compuesto como el  $Al_3V$  formado por dos o más átomos metálicos; el enlace es típicamente una combinación de enlaces metálicos e iónicos.

**Electronegatividad** Tendencia relativa de un átomo a aceptar un electrón y convertirse en un anión. Los átomos fuertemente electronegativos aceptan electrones con facilidad.

**Electropositividad** Tendencia relativa de un átomo a ceder un electrón y convertirse en un catión. Los átomos fuertemente electropositivos ceden electrones con facilidad.

**Energía de unión** Energía requerida para separar dos átomos de su espaciamiento de equilibrio a una distancia alejada infinita. De manera alterna, la energía de unión es la fuerza del enlace entre dos átomos.

**Enlace covalente** Enlace formado entre dos átomos cuando dichos átomos comparten sus electrones de valencia.

**Enlace iónico** Enlace formado entre dos especies diferentes de átomos, cuando uno de ellos (el catión) dona sus electrones de valencia a otro (el anión). La atracción electrostática une a los iones.

**Enlace metálico** Atracción electrostática entre los electrones de valencia y los núcleos positivamente cargados de los átomos.

**Enlace secundario** Enlaces relativamente débiles, como los enlaces Van der Waals y los de hidrógeno, que típicamente unen moléculas entre sí.

**Enlace Van der Waals** Atracción electrostática débil entre moléculas polares. Las moléculas polares tienen concentraciones de carga positiva y negativa en diferentes lugares.

**Espacio interatómico** Espaciamiento de equilibrio entre los centros de dos átomos. En los elementos sólidos, el espaciamiento interatómico es igual al diámetro aparente del átomo.

**Masa atómica** Masa del número de Avogadro de átomos, g/mol. Normalmente, es el número promedio de neutrones y protones en el átomo. También se conoce como peso atómico.

**Módulo de elasticidad** Grado de deformación de un material cuando se le aplica una fuerza o un esfuerzo. Un material con un módulo de elasticidad alto experimenta muy poca deformación, incluso en el caso de fuerzas elevadas.

**Molécula polarizada** Molécula cuya estructura hace que algunas de sus partes tengan carga negativa, en tanto que otras tengan carga positiva; así, se logra la atracción electrostática entre moléculas.

**Número atómico** Número de protones o electrones en un átomo.

**Número de Avogadro** Número de átomos o moléculas en un mol. El número de Avogadro es  $6.02 \times 10^{23}$  por mol.

**Números cuánticos** Números que asignan electrones de un átomo a niveles discretos de energía. Los cuatro números cuánticos son el número cuántico principal  $n$ , número cuántico acimutal  $l$ , el número cuántico magnético  $m_l$  y el número cuántico de espín  $m_s$ .

**Principio de exclusión de Pauli** No más de dos electrones en un material pueden tener la misma energía. Los dos electrones tienen rotaciones magnéticas opuestas.

**Relación direccional** Uniones entre átomos en materiales enlazados de manera covalente, que forman ángulos específicos, dependiendo de cada material.

**Unidades de masa atómica** Masa de un átomo expresado como 1/12 de la masa de un átomo de carbono.

**Valencia** Número de electrones en un átomo que participan en los enlaces o en las reacciones químicas. Por lo general, la valencia es el número de electrones existentes en el nivel de energía externo  $sp$ .

## PROBLEMAS

**2-1** La hoja de aluminio utilizada para guardar alimentos pesa aproximadamente 0.3 g por pulgada cuadrada. ¿Cuántos átomos de aluminio están contenidos en esta muestra de hoja?

**2-2** Utilizando las densidades y pesos atómicos que se dan en el Apéndice A, calcule y compare el número de átomos por  $\text{cm}^3$  en

(a) plomo y

(b) litio

**2-3** Utilizando datos del Apéndice A, calcule el número de átomos de hierro en una tonelada (2000 libras).

**2-4** Utilizando los datos del Apéndice A, calcule el volumen en centímetros cúbicos que ocupa un mol de boro.

**2-5** A fin de recubrir una pieza de acero que tiene una superficie de  $200 \text{ plg}^2$  con una capa de níquel de  $0.002 \text{ plg}$  de espesor:

(a) ¿Cuántos átomos de níquel se requieren?

(b) ¿Cuántos moles de níquel se requieren?

**2-6** Suponga que un elemento tiene una valencia de 2 y un número atómico de 27. Con base únicamente en los números cuánticos, ¿cuántos electrones deben estar presentes en el nivel de energía  $3d$ ?

**2-7** El indio, cuyo número atómico es 49, no contiene ningún electrón en sus niveles de energía  $4f$ . Con

base únicamente en esta información, ¿cuál debe ser la valencia del indio?

**2-8** Sin consultar el Apéndice C, describa los números cuánticos para cada uno de los 18 electrones de la capa  $m$  del cobre, utilizando un formato similar al de la figura 2-2.

**2-9** En los metales la carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de los electrones de valencia. ¿Cuántos portadores de carga potenciales existen en un alambre de aluminio de 1 mm de diámetro y 100 m de longitud?

**2-10** Al incrementar la temperatura de un semiconductor los enlaces covalentes se rompen. Por cada enlace roto dos electrones se liberan para moverse y transportar carga eléctrica. ¿Qué fracción de los electrones de valencia totales están libres para moverse y qué fracción de los enlaces covalentes deben romperse a fin de que  $5 \times 10^{15}$  electrones conduzcan carga eléctrica en 50 g de silicio?

**2-11** ¿Qué fracción del total de átomos de silicio debe remplazarse por átomos de arsénico para obtener un millón de electrones libres para moverse en una libra de silicio?

**2-12** El metano ( $\text{CH}_4$ ) tiene una estructura tetraédrica similar a la del  $\text{SiO}_2$  (figura 2-8), con un átomo de carbono cuyo radio mide  $0.77 \times 10^{-8} \text{ cm}$  en el centro y átomos de hidrógeno con radio de  $0.46 \times 10^{-8} \text{ cm}$  en

cuatro de sus ocho esquinas. Calcule el tamaño del cubo tetraédrico del metano.

**2-13** El compuesto AlP es un material semiconductor formado por enlaces mixtos, iónico y covalente. Calcule la fracción del enlace iónico.

**2-14** Calcule la fracción de enlace iónico en el MgO.

**2-15** El enlace en el compuesto intermetálico Ni<sub>3</sub>Al es predominantemente metálico. Explique por qué será muy pequeña la fracción de enlace iónico. La electronegatividad del níquel es de aproximadamente 1.8.

**2-16** Construya una gráfica con las temperaturas de fusión de los elementos de las columnas IVB a VIIB de la tabla periódica en función del número atómico (esto es, trace las temperaturas de fusión del Ti hasta el Ni; del Zr al Pd; del Hf hasta el Pt). Analice estas relaciones, con base en los enlaces atómicos y la energía de unión,

(a) conforme el número atómico aumenta en cada fila de la tabla periódica y

(b) conforme el número atómico aumenta en cada columna de la tabla periódica.

**2-17** Construya una gráfica con la temperatura de fusión de los elementos de la columna IA de la tabla periódica en función del número atómico (esto es, trace las temperaturas de fusión del Li hasta el Cs). Analice esta relación, con base en los enlaces atómicos y la energía de unión.

**2-18** El berilio y el magnesio, ambos en la columna IIA de la tabla periódica, son metales ligeros. ¿Cuál de los dos tiene el módulo de elasticidad más alto? Explique, considerando la energía de unión, los radios atómicos, y utilizando los esquemas apropiados de la fuerza entre los átomos en función del espaciamiento interatómico.

**2-19** El boro tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más bajo que el aluminio, aunque ambos están colocados en la columna IIIA de la tabla periódica. Explique, con base en la energía de unión, el tamaño del átomo, y la gráfica de energía contra espaciamiento interatómico, por qué esta diferencia es de esperarse.

**2-20** ¿Cuál de los siguientes materiales tiene el módulo de elasticidad más alto, el MgO o el magnesio? Explique.

**2-21** ¿Cuál de los siguientes materiales tiene el coeficiente de expansión térmica más alto, el Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> o el aluminio? Explique.

**2-22** El aluminio y el silicio están uno al lado del otro en la tabla periódica. ¿Cuál de los dos tiene el módulo de elasticidad más alto? Explique.

**2-23** Explique por qué el módulo de elasticidad de polímeros termoplásticos simples, como el polietileno y el poliestireno son muy bajos en comparación con los correspondientes de los metales y cerámicos.

**2-24** El acero se recubre con una delgada capa de cerámica para protegerlo contra la corrosión. ¿Qué le ocurriría al recubrimiento cuando se incrementa de manera significativa la temperatura del acero? Explique.



## Problemas de diseño

**2-25** Se desea introducir fibras cerámicas en una matriz metálica para producir un material compuesto, que estará sujeto a fuerzas y cambios de temperatura grandes. ¿Qué parámetros de diseño se tomarían en consideración para asegurarse de que las fibras se conservarán intactas, dándole resistencia a la matriz? ¿Qué problemas podrían presentarse?

**2-26** Un álabe de turbina fabricado de níquel se puede corroer en un turborreactor. ¿Qué parámetros de diseño se deben tomar en consideración al seleccionar un recubrimiento que no sólo deba proteger de las altas temperaturas de operación, sino que no deba romperse cuando el álabe se enfríe a temperatura ambiente? ¿Qué problemas podrían presentarse? ¿Qué tipos de materiales se deben seleccionar para dicho recubrimiento?

**2-27** Un semiconductor extrínseco puede ser producido introduciendo "impurezas" y en el silicio puro. Al hacerlo, los electrones adicionales a los necesarios para formar los enlaces se convierten en parte de la estructura y pueden moverse. Diseñe un sistema de aleaciones que genere esta semiconducción extrínseca en el silicio.

# CAPÍTULO 3

## Organización atómica

### 3-1 Introducción

El arreglo atómico juega un papel importante en la determinación de la microestructura y en el comportamiento de un material sólido. Por ejemplo, el arreglo atómico en el aluminio proporciona buena ductilidad, en tanto que en el hierro es la causa de una buena resistencia. Los transductores cerámicos capaces de detectar tumores en el cuerpo humano se basan en un arreglo atómico que produce un desplazamiento permanente de las cargas eléctricas dentro del material. Debido a distintos arreglos atómicos, se puede deformar fácilmente el polietileno, se puede estirar elásticamente el hule, y la epóxica resulta fuerte y quebradiza.

En este capítulo se describirán arreglos atómicos típicos en materiales sólidos perfectos y se desarrollará la nomenclatura utilizada para describirlos. El objetivo es estar preparados para comprender cómo las imperfecciones en el arreglo atómico permiten entender tanto la deformación como el endurecimiento de muchos materiales sólidos.


### 3-2 Orden de corto alcance comparado con orden de largo alcance

Si no se consideran las imperfecciones que aparecen en los materiales, entonces existen tres niveles de arreglo atómico (figura 3-1).

**Sin orden** En gases como el argón, los átomos no tienen orden y llenan de manera aleatoria el espacio en el cual está confinado el gas.

**Orden de corto alcance** Un material muestra **orden de corto alcance** si el arreglo especial de los átomos se extiende sólo a los vecinos más cercanos de dicho átomo. Cada molécula de agua en fase vapor tiene un orden de corto alcance debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno; esto es, cada átomo de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno, formando un ángulo de  $104.5^\circ$  entre los enlaces. Sin embargo, las moléculas de agua no tienen una organización especial entre sí.

Una situación similar ocurre en los vidrios cerámicos. En el ejemplo 2-4, se describe la **estructura tetraédrica** en el sílice, que satisface el requisito de que cuatro átomos de oxígeno quedan enlazados de manera covalente a cada átomo de silicio. Dado que los átomos de oxígeno deben formar ángulos de  $109.5^\circ$  para satisfacer los requerimientos de direccionalidad de los

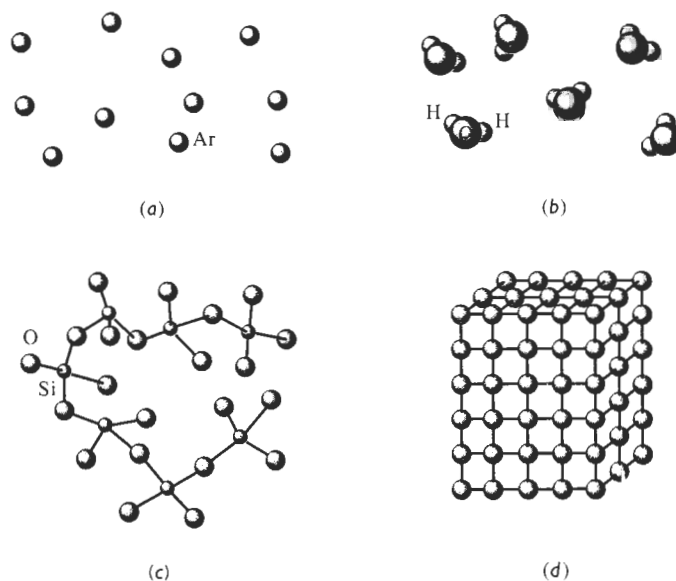


**FIGURA 3-1** Los niveles del arreglo atómico en los materiales: (a) los gases inertes no tienen un orden regular en sus átomos. (b, c) Algunos materiales, incluyendo el vapor de agua y el vidrio, tienen orden en una distancia muy corta. (d) Los metales y muchos otros sólidos tienen un orden regular de los átomos que se extiende por todo del material.

enlaces covalentes, se tiene como resultado un orden de corto alcance. Las unidades tetraédricas, sin embargo, pueden estar unidas entre sí de una manera aleatoria.

Los polímeros también despliegan arreglos atómicos de corto alcance que se parecen mucho a la estructura del vidrio de sílice. El polietileno está compuesto por cadenas de átomos de carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada carbono. Dado que éste tiene una valencia de cuatro y que los átomos de carbono e hidrógeno tienen enlaces covalentes, de nuevo se produce una estructura tetraédrica (figura 3-2). Las unidades tetraédricas pueden unirse de manera aleatoria para producir cadenas poliméricas.

Las cerámicas y los polímeros que tienen sólo este orden de corto alcance son materiales **amorfos**. Los **vidrios**, que se forman en sistemas tanto cerámicos como polímeros, son materiales amorfos y a menudo tienen propiedades físicas únicas. Unos cuantos materiales y semiconductores especialmente preparados también poseen sólo orden de corto alcance.

**Orden de largo alcance** Los metales, semiconductores, muchos materiales cerámicos e incluso algunos polímeros tienen una estructura cristalina en la cual los átomos muestran tanto un orden **de corto alcance** como un **orden de largo alcance**; el arreglo atómico especial se ex-

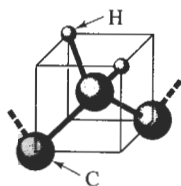


**FIGURA 3-2** Estructura tetraédrica en el polietileno.

tiende por todo el material. Los átomos forman un patrón repetitivo, regular, en forma de rejilla o de red. La **red** es un conjunto de puntos, conocidos como **puntos de red**, que están organizados siguiendo un patrón periódico de forma que el entorno de cada punto en la red es idéntico. Uno o más átomos quedan asociados a cada punto de la red.

La red difiere de un material a otro tanto en tamaño como en forma, dependiendo del tamaño de los átomos y del tipo de enlace entre ellos. La **estructura cristalina** de un material se refiere al tamaño, la forma y la organización atómica dentro de la red.

### 3-3 Celdas unitarias

La **celda unitaria** es la subdivisión de la red cristalina que sigue conservando las características generales de toda la red. En este texto, se verá la celda unitaria y la estructura cristalina de manera indistinta. En la figura 3-3 se muestra una celda unitaria en una red. Al apilar celdas unitarias idénticas, se puede construir toda la red.

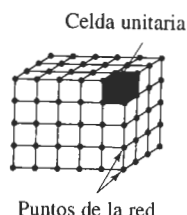

**FIGURA 3-3** Una red es un arreglo periódico de puntos que definen un espacio. La celda unitaria (contorno grueso) es una subdivisión de la red que sigue conservando las características de la red.

Se identifican 14 tipos de celdas unitarias o **redes de Bravais** agrupadas en siete sistemas cristalinos (figura 3-4 y tabla 3-1). Los puntos de la red están localizados en las esquinas de las celdas unitarias y, en algunos casos, en cualquiera de las caras o en el centro de la celda unitaria. A continuación se verán algunas características de una red o de una celda unitaria.


**Parámetro de red** Los **parámetros de la red**, que describen el tamaño y la forma de la celda unitaria, incluyen las dimensiones de los costados de la celda unitaria y los ángulos entre sus costados (figura 3-5). En un sistema cristalino cúbico, solamente es necesaria la longitud de uno de los costados del cubo para describir por completo la celda (se suponen ángulos de  $90^\circ$ , a menos que se especifique lo contrario). Esta longitud, medida a la temperatura ambiente, es el parámetro de red  $a_0$ . A menudo la longitud se da en nanómetros (nm), o en Angstroms ( $\text{\AA}$ ), donde:

$$\begin{aligned} 1 \text{ nanómetro (nm)} &= 10^{-9} \text{ m} = 10^{-7} \text{ cm} = 10 \text{ \AA} \\ 1 \text{ angstrom (\AA)} &= 0.1 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ cm} \end{aligned}$$

Se requieren varios parámetros de red para definir el tamaño y la forma de celdas unitarias complejas. Para una celda unitaria ortorrómbica, se deben especificar las dimensiones de los tres lados de la celda:  $a_0$ ,  $b_0$ , y  $c_0$ . Las celdas unitarias hexagonales requieren de dos dimensiones,  $a_0$  y  $c_0$ , y el ángulo de  $120^\circ$  entre los ejes  $a_0$ . La celda más complicada, la celda triclinica se describe mediante tres longitudes y tres ángulos.

**Número de átomos por celda unitaria** Cada una de las celdas unitarias está definida por un número específico de puntos de red. Por ejemplo, las esquinas de las celdas se identifican fácil-



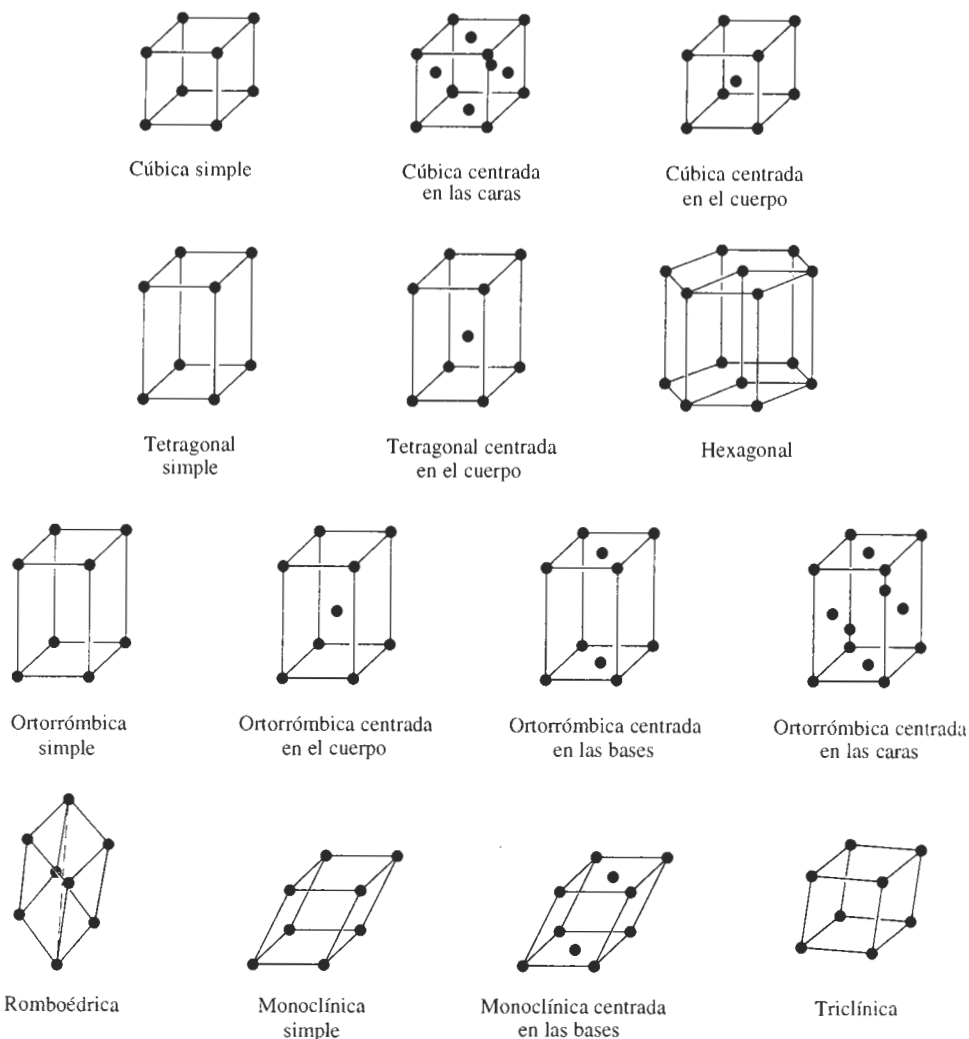

**FIGURA 3-4** Los catorce tipos de celdas unitarias, o redes de Bravais, agrupados en siete sistemas cristalinos. Las características de los sistemas cristalinos se resumen en la tabla 3-1.

mente, igual que las posiciones de centrado en el cuerpo (centro de la celda) y centrado en las caras (centrado en las seis caras de la celda, figura 3-4). Al contar el número de puntos de red que corresponden a cada celda unitaria, se deben identificar los puntos de la red que van a ser compartidos por más de una celda unitaria. Un punto de red en la esquina de una celda unitaria estará compartido por siete celdas unitarias adyacentes; sólo una octava parte de cada esquina corresponde a una celda en particular. Por tanto, el número de puntos de red proveniente de todas las posiciones de esquina en una celda unitaria es:

$$\left( \frac{1 \text{ punto de red}}{8 \text{ esquina}} \right) \left( 8 \frac{\text{esquinas}}{\text{celda}} \right) = 1 \frac{\text{punto de red}}{\text{celda unitaria}}$$

TABLA 3-1 Características de los siete sistemas cristalinos

Estructura	Ejes	Ángulos entre ejes
Cúbica	$a = b = c$	Todos los ángulos de $90^\circ$
Tetragonal	$a = b \neq c$	Todos los ángulos de $90^\circ$
Ortorrónica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos de $90^\circ$
Hexagonal	$a = b \neq c$	Dos ángulos de $90^\circ$ Un ángulo de $120^\circ$
Romboédrica	$a = b = c$	Todos los ángulos son iguales y ninguno es de $90^\circ$
Monoclínica	$a \neq b \neq c$	Dos ángulos de $90^\circ$ Un ángulo ( $\beta$ ) distinto a $90^\circ$
Triclínica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos son distintos y ninguno es de $90^\circ$

Las esquinas contribuyen con  $1/8$  de un punto, las caras con  $1/2$  y las posiciones en el centro del cuerpo contribuyen con todo un punto.

El número de átomos por celda unitaria es el producto del número de átomos por punto de red multiplicado por el número de puntos de red existentes por celda unitaria. En la mayor parte de los metales, se localiza un átomo en cada punto de red, por lo que el número de átomos es igual al número de puntos de red. En la figura 3-6 se muestran las estructuras de las celdas unitarias cúbica simple (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CC) y cúbica centrada en las caras (CCC), con un átomo en cada punto de la red. En estructuras más complicadas, particularmente polímeros y cerámicos, pueden estar asociados varios, e incluso cientos, de átomos con cada punto de la red, formando celdas unitarias muy complejas.

### EJEMPLO 3-1

Determine el número de puntos de red por celda en los sistemas cristalinos cúbicos.

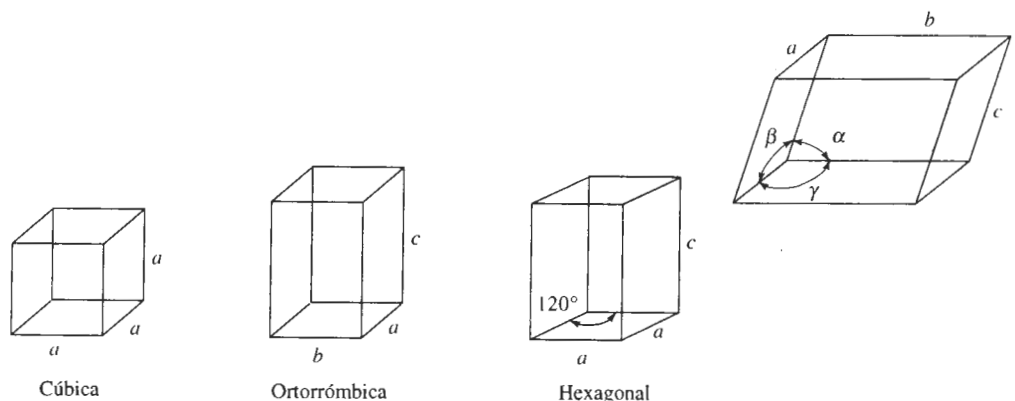


FIGURA 3-5 Definición de parámetros de red y de su uso en tres sistemas cristalinos.



**FIGURA 3-6** Los modelos de celdas unitarias cúbica simple (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CC) y cúbica centrada en las caras (CCC), suponiendo un solo átomo por punto de red.

### SOLUCIÓN

En la celda unitaria CS, los puntos de la red están localizados sólo en las esquinas del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left( \frac{1}{8} \right) = 1$$

En las celdas unitarias CC, los puntos de red están localizados en las esquinas y en el centro del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left( \frac{1}{8} \right) + (1 \text{ centro}) (1) = 2$$

En las celdas unitarias CCC, los puntos de red están localizados en las esquinas y en las caras del cubo:

$$\frac{\text{puntos de la red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas}) \left( \frac{1}{8} \right) + (6 \text{ caras}) \left( \frac{1}{2} \right) = 4$$

**Radio atómico comparado con el parámetro de la red** Las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo **son las direcciones compactas**. En estructuras simples, particularmente en aquellas con sólo un átomo por punto de red, se utilizan esas direcciones para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. Al determinar geoméricamente la longitud de la dirección, relativa a los parámetros de red y a continuación sumando los **radios atómicos** en esa dirección, es posible determinar la dirección deseada.

### EJEMPLO 3-2

Determine la relación entre el radio atómico y el parámetro de red en estructuras CS, CC y CCC cuando existe un átomo en cada punto de la red.

### SOLUCIÓN

Al hacer referencia a la figura 3-7, se verá que los átomos se tocan a lo largo de la arista del cubo en las estructuras CS. Los átomos de las esquinas están centrados en los vértices del cubo, por tanto:


$$a_0 = 2r \quad (3-1)$$

En las estructuras CC, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo, que tiene una longitud igual a  $\sqrt{3}a_0$ . Hay dos radios atómicos correspondientes al átomo central y un radio atómico proveniente de cada uno de los átomos en las esquinas de la diagonal del cuerpo, por lo que:

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{3}} \quad (3-2)$$


En las estructuras CCC, los átomos entran en contacto a lo largo de la diagonal de la cara del cubo, que tiene una longitud de  $\sqrt{2}a_0$ . Hay cuatro radios atómicos en esta longitud: dos radios provenientes del átomo centrado en la cara y un radio por cada esquina, por lo que:

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{2}} \quad (3-3)$$

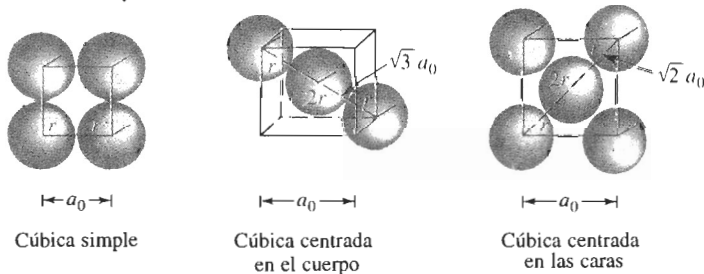

**FIGURA 3-7** Relación entre el radio atómico y el parámetro de red en sistemas cúbicos (vea el ejemplo 3-2).

**Número de coordinación** El número de átomos que tocan a otro en particular, es decir, el número de vecinos más cercanos, es el **número de coordinación** y es una indicación de qué tan estrecha y eficazmente están empaquetados los átomos. En estructuras cúbicas que contengan solamente un átomo por punto de la red, los átomos tienen un número de coordinación relacionado con la estructura de la red. Al revisar las celdas unitarias de la figura 3-8, se aprecia

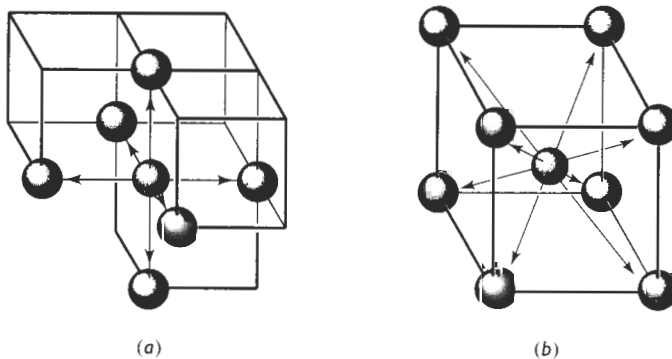

**FIGURA 3-8** Ilustración de coordinación entre las celdas unitarias CS (a) y CC (b). En CS seis átomos tocan a cada átomo, en tanto que en CC los ocho átomos de esquina tocan al átomo centrado en el cuerpo.

que cada átomo de la estructura CS tiene un número de coordinación de 6, en tanto que cada átomo de la estructura CC tiene ocho vecinos cercanos. En la sección 3-5, se demostrará que cada átomo en la estructura CCC tiene un número de coordinación de 12, que es el máximo.

**Factor de empaquetamiento** El **factor de empaquetamiento** es la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que los átomos son esferas sólidas. La expresión general para el factor de empaquetamiento es:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(\text{número de átomos/celda})(\text{volumen de cada átomo})}{\text{volumen de la celda unitaria}} \quad (3-4)$$

### EJEMPLO 3-3

Calcule el factor de empaquetamiento para la celda CCC.

### SOLUCIÓN

Existen cuatro puntos de red por celda; si hay un átomo por punto de red, también habrá cuatro átomos por celda. El volumen de un átomo es  $4\pi r^3/3$  y el volumen de la celda unitaria es  $a_0^3$ .

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(\frac{4}{3}\pi r^3)}{a_0^3}$$

Dado que para las celdas unitarias CCC,  $a_0 = 4r/\sqrt{2}$ :

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(4)(\frac{4}{3}\pi r^3)}{(4r/\sqrt{2})^3} = 0.74$$

En los metales, el factor de empaquetamiento de 0.74 de la celda unitaria CCC es el empaquetamiento más eficiente posible. Las celdas CC tienen un factor de 0.68 y las celdas CS un factor de 0.52. Los metales que sólo poseen un enlace de tipo metálico se empaquetan con la máxima eficiencia que les es posible. Los de enlaces mixtos, como el hierro, pueden tener celdas unitarias con un factor de empaquetamiento menor al máximo. Ningún metal ingenieril común tiene la estructura CS, aunque esta estructura se encuentra en materiales cerámicos.

**Densidad** La densidad teórica de un metal se puede calcular utilizando las propiedades de la estructura cristalina. La fórmula general es:

$$\text{Densidad } \rho = \frac{(\text{átomos/celda})(\text{masa atómica de cada átomo})}{(\text{volumen de la celda unitaria})(\text{número de Avogadro})} \quad (3-5)$$

### EJEMPLO 3-4

Determine la densidad del hierro CC, que tiene un parámetro de red de 0.2866 nm.

### SOLUCIÓN

$$\text{átomos/celda} = 2$$

$$a_0 = 0.2866 \text{ nm} = 2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$$


$$\text{Masa atómica} = 55.847 \text{ g/mol}$$

Volumen de la celda unitaria  $= a_0^3 = (2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 23.54 \times 10^{-24} \text{ cm}^3/\text{celda}$   
 Número de Avogadro  $N_A = 6.02 \times 10^{23}$  átomos/mol

$$\rho = \frac{(2)(55.847)}{(23.54 \times 10^{-24})(6.02 \times 10^{23})} = 7.882 \text{ g/cm}^3$$

La densidad medida es  $7.870 \text{ g/cm}^3$ . La ligera discrepancia entre las densidades teórica y medida es una consecuencia de los defectos en la red.

**La estructura hexagonal compacta** Una forma especial de la red hexagonal, la estructura hexagonal compacta (HC), se muestra en la figura 3-9. La celda unitaria es el prisma sesgado, que se muestra por separado. La estructura HC tiene un punto de red por celda —uno proveniente de cada una de las ocho esquinas del prisma— pero con cada punto de la red están asociados dos átomos. Un átomo está ubicado en una esquina, en tanto que el otro está localizado dentro de la celda unitaria.

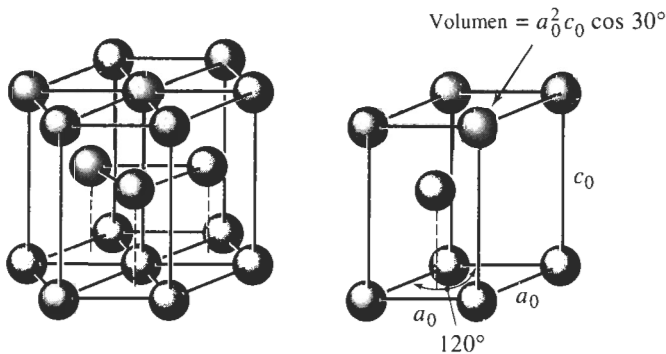

**FIGURA 3-9** La red hexagonal compacta (HC) (izquierda) y su celda unitaria (derecha).

En metales HC ideales, los ejes  $a_0$  y  $c_0$  están relacionados entre sí mediante la relación  $c/a = 1.633$ . Sin embargo, la mayor parte de los metales HC tienen relaciones  $c/a$  que difieren ligeramente del valor ideal, en razón de los enlaces mixtos. Dado que la estructura HC, al igual

**TABLA 3-2** Características de cristales metálicos comunes

Estructura	$a_0$ en función de $r$	Átomos por celda	Número de coordinación	Factor de empaquetamiento	Metales típicos
Cúbica simple (CS)	$a_0 = 2r$	1	6	0.52	Ninguno
Cúbica centrada en el cuerpo (CC)	$a_0 = 4r/\sqrt{3}$	2	8	0.68	Fe, Ti, W, Mo, Nb, Ta, K, Na, V, Cr, Zr
Cúbica centrada en las caras (CCC)	$a_0 = 4r/\sqrt{2}$	4	12	0.74	Fe, Cu, Al, Au, Ag, Pb, Ni, Pt
Hexagonal compacta (HC)	$a_0 = 2r$ $c_0 = 1.633 a_0$	2	12	0.74	Ti, Mg, Zn, Be, Co, Cd

que la estructura CCC, tiene un factor de empaquetamiento muy eficiente de 0.74 y un número de coordinación de 12, una buena cantidad de metales poseen esta estructura. La tabla 3-2 resume las características de las estructuras cristalinas más importantes en los metales.

### 3-4 Transformaciones alotrópicas o polimórficas

Los materiales que pueden tener más de una estructura cristalina se llaman **alotrópicos** o **polimórficos**. El término **alotropía** por lo general se reserva para este comportamiento en elementos puros, en tanto que el polimorfismo es un término más general. Quizás haya notado en la tabla 3-2 cómo el hierro y el titanio tienen más de una estructura cristalina. A bajas temperaturas, el hierro tiene una estructura CC, pero a temperaturas más altas se convierte en una estructura CCC. Estas transformaciones dan los fundamentos para el tratamiento térmico del acero y del titanio.

Muchos materiales cerámicos, como el sílice ( $\text{SiO}_2$ ), también son polimórficos. La transformación puede venir acompañada de un cambio en volumen durante el calentamiento o el enfriamiento. De no estar controlado correctamente, este cambio en el volumen hará que el material se agriete y falle.

#### EJEMPLO 3-5

#### Diseño de un sensor para medir un cambio de volumen

Para estudiar la forma en que el hierro se comporta a temperaturas elevadas, se deberá diseñar un instrumento que pueda detectar —con una precisión del 1%— el cambio de volumen de un cubo de hierro de  $1 \text{ cm}^3$  cuando sea calentado a través de su temperatura de transformación polimórfica. A  $911^\circ\text{C}$  el hierro es CC, con un parámetro de red de  $0.2863 \text{ nm}$ . A  $913^\circ\text{C}$  es CCC, con un parámetro de red de  $0.3591 \text{ nm}$ . Determine la precisión requerida del instrumento de medición.

#### SOLUCIÓN

El cambio volumétrico durante la transformación se puede calcular a partir de datos cristalográficos. El volumen de la celda unitaria del hierro CC antes de transformarse es:

$$V_{\text{BCC}} = a^3 = (0.2863 \text{ nm})^3 = 0.023467 \text{ nm}^3$$

este es el volumen ocupado por *dos* átomos de hierro, ya que existen dos átomos por celda unitaria en la estructura cristalina CC.

El volumen de la celda unitaria en el hierro CCC es:

$$V_{\text{CCC}} = a_0^3 = (0.3591 \text{ nm})^3 = 0.046307 \text{ nm}^3$$

Pero este es el volumen ocupado por *cuatro* átomos de hierro, ya que existen cuatro átomos por cada celda unitaria CCC. Por lo tanto se deben comparar dos celdas CC (con un volumen de

$2(0.023467) = 0.046934 \text{ nm}^3$ ) con cada celda CCC. El cambio porcentual en volumen durante la transformación es:

$$\text{Cambio de volumen} = \frac{(0.046307 - 0.046934)}{0.046934} \times 100 = -1.34\%$$


Esto indica que el hierro se contrae al calentarse.

El cubo de  $1 \text{ cm}^3$  de hierro se contrae a  $1 - 0.0134 = 0.9866 \text{ cm}^3$  después de transformarse; por tanto, para conseguir una precisión del 1%, el instrumento debe detectar un cambio de:

$$\Delta V = (0.01)(0.0134) = 0.000134 \text{ cm}^3$$

### 3-5 Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria

**Coordenadas de los puntos** Es posible localizar ciertos puntos, como las posiciones de los átomos en la red o en la celda unitaria, construyendo el sistema de coordenadas dextrógiro de la figura 3-10. La distancia se mide en función del número de parámetros de red que habrá que moverse en cada una de las coordenadas  $x$ ,  $y$  y  $z$  para pasar desde el origen hasta el punto en cuestión. Las coordenadas se expresan como tres distancias, y separando cada número con comas.

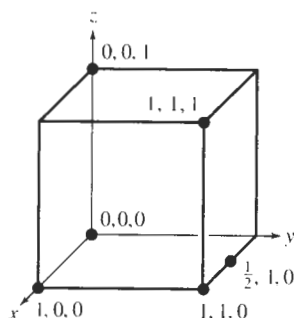

**FIGURA 3-10** Coordenadas de puntos seleccionados en la celda unitaria. Los números se refieren a la distancia desde el origen en función de los números de parámetros de red.

**Direcciones en la celda unitaria** Ciertas direcciones en la celda unitaria son de particular importancia. Los metales se deforman, por ejemplo, en aquellas direcciones a lo largo de las cuales los átomos están en contacto más estrecho. **Los índices de Miller** para las direcciones son la notación abreviada de estas direcciones. El procedimiento que determina los índices de Miller para las direcciones es el siguiente:

1. Utilizando un sistema de coordenadas dextrógiro, determine las coordenadas de dos puntos que estén en esa dirección.
2. Reste las coordenadas del punto inicial de las coordenadas a las del punto final para obtener el número de parámetros de red recorridos en la dirección de cada eje del sistema de coordenadas.
3. Reduzca las fracciones y/o los resultados obtenidos de la resta a los mínimos enteros.
4. Encierre los números en corchetes [ ]. Si se obtiene un signo negativo, represéntelo con una barra sobre el número.



**EJEMPLO 3-6**

Determine los índices Miller de las direcciones *A*, *B* y *C* de la figura 3-11.

**SOLUCIÓN****Dirección A**


1. Los dos puntos son 1, 0, 0 y 0, 0, 0
2.  $1, 0, 0 - 0, 0, 0 = 1, 0, 0$
3. No hay fracciones ni enteros a reducir
4. [100]

**Dirección B**


1. Los dos puntos son 1, 1, 1 y 0, 0, 0
2.  $1, 1, 1 - 0, 0, 0 = 1, 1, 1$
3. No hay ni fracciones por simplificar ni enteros por reducir
4. [111]

**Dirección C**

1. Los dos puntos son  $0, 0, 1$  y  $\frac{1}{2}, 1, 0$
2.  $0, 0, 1 - \frac{1}{2}, 1, 0 = -\frac{1}{2}, -1, 1$
3.  $2(-\frac{1}{2}, -1, 1) = -1, -2, 2$
4. [122]

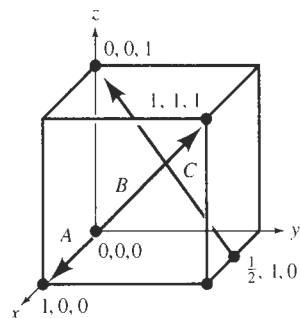

**FIGURA 3-11** Direcciones y coordenadas cristalográficas requeridas para el ejemplo 3-6.

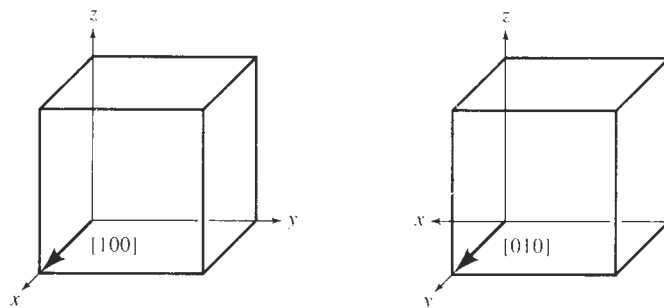

**FIGURA 3-12** Equivalencia de direcciones cristalográficas de una familia en sistemas cúbicos.

**TABLA 3-3** Direcciones de la forma  $\langle 110 \rangle$  en sistemas cúbicos

$$\langle 110 \rangle = \begin{cases} [110] & [\bar{1}\bar{1}0] \\ [101] & [\bar{1}0\bar{1}] \\ [011] & [0\bar{1}\bar{1}] \\ [1\bar{1}0] & [\bar{1}10] \\ [10\bar{1}] & [\bar{1}01] \\ [01\bar{1}] & [0\bar{1}1] \end{cases}$$

Deberán observarse varios puntos acerca del uso de los índices de Miller para las direcciones:

1. Dado que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son idénticas;  $[100]$  no es igual a  $[\bar{1}00]$ . Representan la misma línea pero con direcciones opuestas.

2. Una dirección y su múltiplo son *idénticos*;  $[100]$  es la misma dirección que  $[200]$ . Simplemente se omitió hacer la reducción a mínimos enteros.


3. Ciertos grupos de direcciones son *equivalentes*; sus índices particulares dependen de cómo se construyen las coordenadas. Por ejemplo, en un sistema cúbico, una dirección  $[100]$  es equivalente a la dirección  $[010]$  si se redefine el sistema de coordenadas según se muestra en la figura 3-12. Es posible referirse a grupos de direcciones equivalentes como **familias de direcciones**. Se utilizan los paréntesis angulares  $\langle \rangle$  para indicar este conjunto, y todas las direcciones de la forma  $\langle 110 \rangle$  aparecen en la tabla 3-3. Es de esperarse que un material tenga las mismas propiedades en cada una de estas 12 familias de direcciones  $\langle 110 \rangle$ .

Otra manera de caracterizar direcciones equivalentes es mediante la **distancia de repetición**, es decir, la distancia entre puntos de la red a lo largo de la dirección. Por ejemplo, se podría examinar la dirección  $[110]$  en una celda unitaria CCC (figura 3-13); si se parte del punto 0, 0, 0, el siguiente punto de la red estará en el centro de una cara, o en un sitio  $1/2, 1/2, 0$ . La distancia entre los puntos de red es, por tanto, la mitad de la diagonal de la cara, es decir  $\frac{1}{2}\sqrt{2}a_0$ . En el cobre, que tiene un parámetro de red de 0.36151 nm, la distancia de repetición es 0.2556 nm.

La **densidad lineal** es el número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de una dirección. En el cobre, existen dos distancias de repetición a lo largo de la dirección  $[110]$  en cada celda unitaria; dado que esta distancia es  $\sqrt{2}a_0 = 0.51125$  nm, entonces:

$$\text{Densidad lineal} = \frac{2 \text{ distancias de repetición}}{0.51125 \text{ nm}} = 3.91 \text{ puntos de red/nm}$$

Observe que la densidad lineal también es el recíproco de la distancia de repetición.

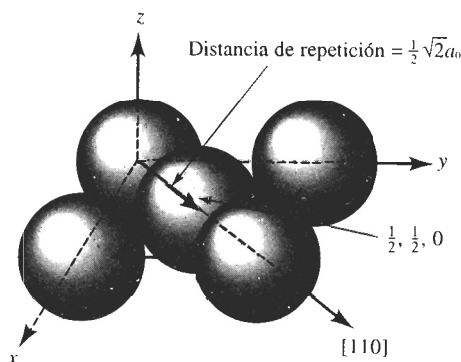

**FIGURA 3-13** Cómo determinar la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para la dirección  $[110]$  en cobre CCC.

Finalmente, se podría calcular la **fracción de empaquetamiento** en una dirección en particular, es decir, la fracción verdaderamente cubierta por átomos. En el caso del cobre, en el cual un átomo está localizado en cada punto de la red, esta fracción es igual al producto de la densidad lineal por dos veces el radio atómico. En el caso de la dirección  $[110]$  en cobre CCC, el radio atómico  $r = \sqrt{2}a_0/4 = 0.12781$  nm. Por tanto, la fracción de empaquetamiento es:

$$\begin{aligned}\text{Fracción de empaquetamiento} &= (\text{densidad lineal})(2r) \\ &= (3.91)(2)(0.12781) \\ &= 1.0\end{aligned}$$

Los átomos están en contacto en la dirección  $[110]$ , ya que en los metales CCC la dirección  $[110]$  es compacta.

**Planos en la celda unitaria** Ciertos planos de átomos en un cristal también son significativos; por ejemplo, los metales se deforman a lo largo de aquellos planos de átomos que están empaquetados más estrechamente. Se utilizan los índices de Miller como una notación abreviada para identificar estos planos importantes, tal y como se describe en el procedimiento siguiente.

1. Identifique los puntos en los cuales el plano interseca los ejes de coordenadas  $x$ ,  $y$  y  $z$  en función del número de parámetros de red. Si el plano pasa a través del origen, el origen del sistema de coordenadas deberá moverse.
2. Tome los recíprocos de estas intersecciones.
3. Elimine las fracciones pero *no* reduzca a los mínimos enteros.
4. Encierre los números resultantes entre paréntesis ( ). De nuevo, los números negativos se escribirán con una barra sobre los mismos.

### EJEMPLO 3-7

Determine los índices de Miller de los planos  $A$ ,  $B$  y  $C$  de la figura 3-14.


### SOLUCIÓN

#### Plano A

1.  $x = 1, y = 1, z = 1$
2.  $\frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 1$
3. No hay fracciones a simplificar
4.  $(111)$

#### Plano B

1. El plano nunca cruza el eje de las  $z$ , por lo que  $x = 1, y = 2, y z = \infty$ .

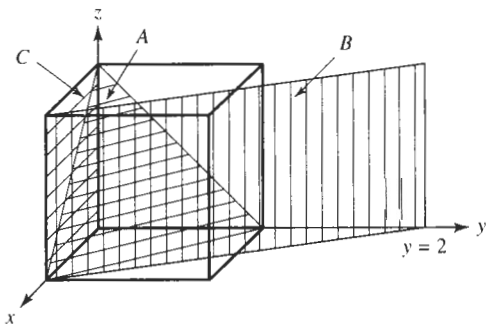

**FIGURA 3-14** Planos cristalográficos e intersecciones para el ejemplo 3-7.

$$2. \frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = \frac{1}{2}, \frac{1}{z} = 0$$

$$3. \text{ Simplificar fracciones: } \frac{1}{x} = 2, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 0$$

$$4. (210)$$

### Plano C

1. Se debe mover el origen, ya que el plano pasa a través de 0, 0, 0. Se mueve también el origen un parámetro de red en la dirección y. Entonces,  $x = , y = -1, y z = \infty$ .

$$2. \frac{1}{x} = 0, \frac{1}{y} = -1, \frac{1}{z} = 0$$

3. No hay fracciones que simplificar

$$4. (010)$$

Deberán anotarse varios aspectos de importancia en los índices de Miller para los planos:

1. Los planos y sus negativos son idénticos (que esto no era cierto en el caso de direcciones). Por tanto,  $(020) = (0\bar{2}0)$ .

2. Los planos y sus múltiplos no son idénticos (de nuevo, esto resulta ser lo opuesto a lo que se encontró en el caso de direcciones). Es posible demostrar esto definiendo densidades planares y fracciones de empaquetamiento planar. La **densidad planar** es el número de átomos por unidad de superficie cuyo centro está sobre el plano; la fracción de empaquetamiento es el área sobre dicho plano cubierta por dichos átomos. El ejemplo 3-8 muestra cómo se puede calcular esto.

### EJEMPLO 3-8

Calcule la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar para los planos (010) y (020) en el polonio cúbico simple, que tiene un parámetro de red de 0.334 nm.

### SOLUCIÓN

Los dos planos aparecen dibujados en la figura 3-15. En el plano (010), los átomos están centrados en cada una de las esquinas de la cara del cubo, estando solamente 1/4 de cada átomo en la cara de la celda unitaria. Por tanto, los átomos totales en cada cara es uno. La densidad planar es:

$$\begin{aligned} \text{Densidad planar (010)} &= \frac{\text{átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{\text{un átomo por cara}}{(0.334)^2} \\ &= 8.96 \text{ átomos/nm}^2 = 8.96 \times 10^{14} \text{ átomos/cm}^2 \end{aligned}$$


La fracción de empaquetamiento planar está dada por:

$$\begin{aligned} \text{Fracción de empaquetamiento (010)} &= \frac{\text{área de los átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{(1 \text{ átomo})(\pi r^2)}{(a_0)^2} \\ &= \frac{\pi r^2}{(2r)^2} = 0.79 \end{aligned}$$

Sin embargo, no hay átomos centrados en los planos (020). En este caso, la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar son cero. Los planos (010) y (020) no son equivalentes.

3. En cada celda unitaria, los **planos de una familia** representan grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares en función de la orientación del eje coordenado. Se representan estos grupos de planos similares utilizando la notación  $\{ \}$ . Los **planos de la familia**  $\{110\}$  en sistemas cúbicos aparecen en la tabla 3-4.

4. En los sistemas cúbicos, una dirección que tiene los mismos índices que un plano es perpendicular a dicho plano.

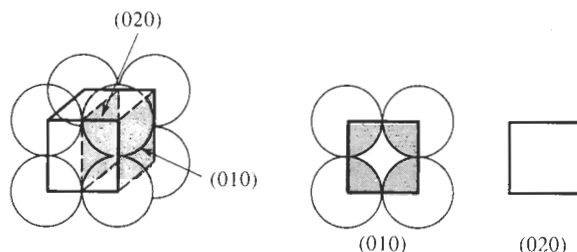

**FIGURA 3-15** Las densidades planares de los planos (010) y (020) en unidades de celda CS no son idénticas.

**Construcción de direcciones y de planos** Para construir una dirección o un plano en la celda unitaria, simplemente se trabaja en forma inversa. El ejemplo 3-9 muestra cómo es posible hacerlo.

**TABLA 3-4** Planos de la familia  $\{110\}$  en sistemas cúbicos

$\{110\}$	$\left\{ \begin{array}{l} (110) \\ (101) \\ (011) \\ (1\bar{1}0) \\ (10\bar{1}) \\ (01\bar{1}) \end{array} \right.$
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nota:* Los valores negativos de los planos no son planos únicos.

### EJEMPLO 3-9

Dibuje (a) la dirección  $[1\bar{2}1]$  y (b) el plano  $(\bar{2}10)$  en una celda unitaria cúbica.


### SOLUCIÓN

- Dado que se sabe que será necesario desplazarse en la dirección  $y$  negativa, se localizará el origen en  $0, +1, 0$ . El punto inicial de la dirección quedará localizado en este nuevo origen. Un segundo punto de la dirección se puede determinar moviendo  $+1$  en la dirección de las  $x$ ,  $-2$  en la dirección de las  $y$  y  $+1$  en la dirección de las  $z$  [figura 3-16(a)].
- Para dibujar el plano  $(\bar{2}10)$ , primero habrá que calcular los recíprocos de los índices para obtener las intersecciones, esto es:

$$x = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} \quad y = \frac{1}{1} = 1 \quad z = \frac{1}{0} = \infty$$


Dado que la intersección en  $x$  está en una dirección negativa, y se desea dibujar el plano dentro de la celda unitaria, se desplaza el origen  $+1$  en la dirección  $x$  hacia  $1, 0, 0$ . Entonces será posible localizar la intersección de  $x$  en  $-1/2$  y la de  $y$  en  $+1$ . El plano será paralelo al eje de las  $z$  [figura 3-16(b)].

**Índices de Miller para las celdas unitarias hexagonales** Un conjunto especial de **índices de Miller-Bravais** ha sido diseñado para las celdas unitarias hexagonales debido a la simetría singular del sistema (figura 3-17). El sistema de coordenadas utiliza cuatro ejes en vez de tres, con el eje  $a_3$  redundante. El procedimiento para localizar los índices de los planos es exactamente el mismo que antes, pero se requiere de cuatro intersecciones, dando índices de la forma  $(hkil)$ . En función de la redundancia del eje  $a_3$  y de la geometría especial del sistema, los primeros tres enteros de la designación, que corresponden a las intersecciones de  $a_1$ ,  $a_2$  y  $a_3$ , están relacionados por la ecuación  $h + k = -i$ .

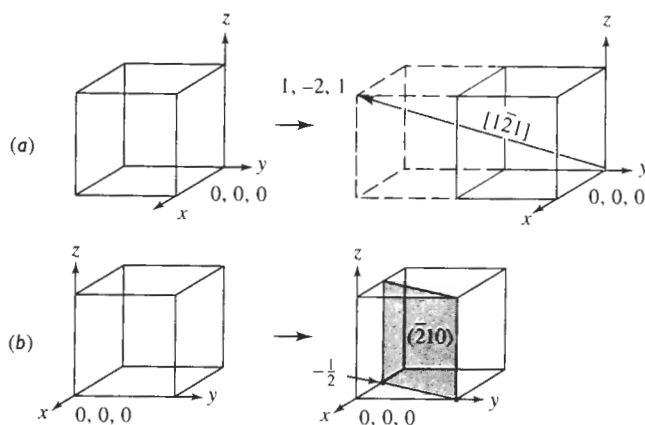

**FIGURA 3-16** Construcción de una dirección (a) y de un plano (b) dentro de la celda unitaria (vea el ejemplo 3-9).

Las direcciones en las celdas HC se denotan mediante el sistema de tres o de cuatro ejes. En el caso del sistema de tres ejes, el procedimiento es el mismo que el de los índices de Miller tradicionales; muestras de este procedimiento aparecen en el ejemplo 3-10. Un procedi-

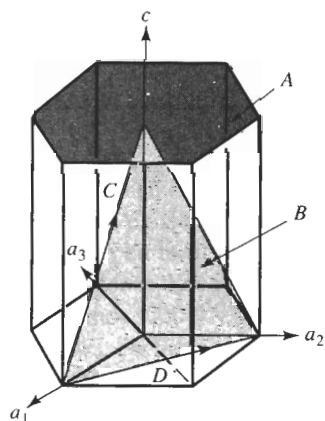


**FIGURA 3-17** Índices de Miller-Bravais obtenidos para planos cristalográficos en celdas unitarias HC utilizando un sistema de coordenadas de cuatro ejes.

miento más complicado, mediante el cual la dirección se divide en cuatro vectores, es el que se requiere para el sistema de cuatro ejes. Se determina el número de parámetros de red a mover en cada dirección, a fin de ir desde la “cola” a la “cabeza” de la dirección, en tanto que por razones de consistencia hay que asegurarse de que  $h + k = -i$ . Esto aparece ilustrado en la figura 3-18, mostrando que la dirección  $[010]$  es la misma que la dirección  $[\bar{1}2\bar{1}0]$ .

También es posible transformar la notación del sistema de tres ejes al de cuatro para el caso de direcciones utilizando las siguientes ecuaciones, donde  $h'$ ,  $k'$  y  $l'$  son los índices en el sistema de tres ejes.

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{3}(2h' - k') \\ k &= \frac{1}{3}(2k' - h') \\ i &= -\frac{1}{3}(h' + k') \\ l &= l' \end{aligned} \right\} \quad (3-6)$$

Después de la transformación, los valores de  $h$ ,  $k$ ,  $i$  y  $l$  pueden requerir simplificación de fracciones o reducción a los mínimos enteros.

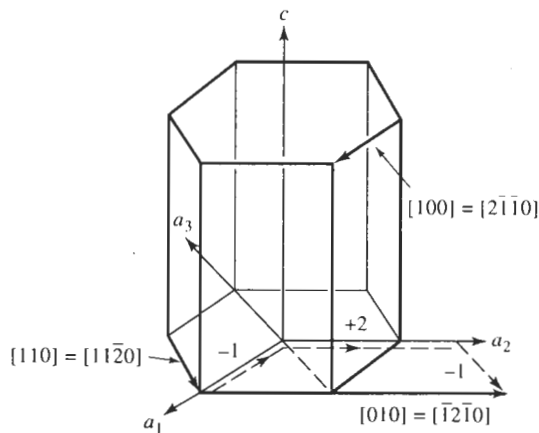

**FIGURA 3-18** Direcciones típicas en la celda unitaria HC, utilizando los sistemas tanto de tres como de cuatro ejes. Las líneas punteadas muestran que la dirección  $[1210]$  es equivalente a la dirección  $[010]$ .

### EJEMPLO 3-10

Determine los índices de Miller-Bravais para los planos  $A$  y  $B$  así como para las direcciones  $C$  y  $D$  de la figura 3-17.

### SOLUCIÓN

#### Plano A

1.  $a_1 = a_2 = a_3 = \infty$ ,  $c = 1$
2.  $\frac{1}{a_1} = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{a_3} = 0$ ,  $\frac{1}{c} = 1$

3. No hay fracciones a simplificar.

4. (0001)

### Plano B

1.  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 1$ ,  $a_3 = -\frac{1}{2}$ ,  $c = 1$

2.  $\frac{1}{a_1} = 1$ ,  $\frac{1}{a_2} = 1$ ,  $\frac{1}{a_3} = -2$ ,  $\frac{1}{c} = 1$

3. No hay fracciones a simplificar.

4. (1121)

### Dirección C

1. Dos puntos son 0, 0, 1 y 1, 0, 0.

2. 0, 0, 1 -1, 0, 0 = -1, 0, 1

3. No hay fracciones que simplificar o enteros a reducir.

4.  $[\bar{1}01]$  o  $[\bar{2}113]$

### Dirección D

1. Dos puntos son 0, 1, 0 y 1, 0, 0.

2. 0, 1, 0 -1, 0, 0 = -1, 1, 0

3. No hay fracciones que simplificar o enteros a reducir.

4.  $[\bar{1}10]$  o  $[\bar{1}100]$

**Planos y direcciones compactas** Al examinar la relación entre radio atómico y el parámetro de red, se buscan direcciones compactas, donde los átomos estén en contacto continuo. Ahora se pueden asignar índices de Miller a esas direcciones compactas, según se muestra en la tabla 3-5.

**TABLA 3-5** Planos y direcciones compactos

Estructura	Direcciones	Planos
CS	$\langle 100 \rangle$	Ninguna
CC	$\langle 111 \rangle$	Ninguna
CCC	$\langle 110 \rangle$	$\{111\}$
HC	$\langle 100 \rangle$ , $\langle 110 \rangle$ o $\langle 11\bar{2}0 \rangle$	(0001), (0002)


También se pueden examinar celdas unitarias CCC y HC más de cerca y descubrir que por lo menos existe un conjunto de planos compactos en cada una de ellas. Los planos compactos aparecen en la figura 3-19. Note que se produce una disposición hexagonal de átomos en dos dimensiones. Los planos compactos son fáciles de encontrar en la celda unitaria HC; se trata de los planos (0001) y (0002) de la estructura HC a los que se les da el nombre especial de **planos basales**. De hecho, se puede construir una celda unitaria HC al apilar planos compactos con una **secuencia de apilamiento**...ABABAB... (figura 3-19). Los átomos del plano B, que es el plano (0002), se anidan en los valles entre átomos del plano A, que es el plano inferior (0001). Si se



coloca un plano de orientación idéntica al plano *A* en los valles del plano *B*, se crea la estructura HC. Observe que todos los planos compactos posibles son paralelos entre sí. Sólo los planos basales —(0001) y (0002)—, son compactos.


De la figura 3-19, se encuentra el número de coordinación de los átomos de la estructura HC. El átomo central en un plano basal está en contacto con otros átomos del mismo plano. Tres átomos en un plano inferior y tres átomos en un plano superior también tocan este mismo átomo. El número de coordinación es 12.

En la estructura CCC, planos compactos son de la forma {111} (figura 3-20). Cuando se apilan planos paralelos (111), los átomos del *B* se anidan en los valles del *A* y los átomos del plano *C* se acomodan sobre los valles tanto del *A* como del *B*. El cuarto plano encaja directamente sobre átomos del *A*. Por tanto, se produce una secuencia de apilamiento ...*ABCABCABC*... utilizando el plano (111). De nuevo, se encuentra que cada uno de los planos tiene un número de coordinación igual a 12.

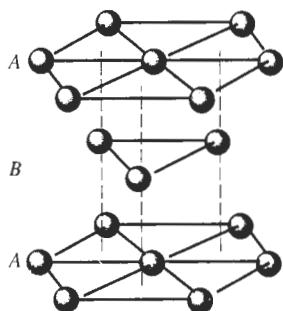

**FIGURA 3-19** La secuencia de apilamiento *ABABAB* de planos compactos produce la estructura HC.

A diferencia de la celda unitaria HC, existen cuatro conjuntos de planos compactos no paralelos —(111), ( $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$ ), (111) y ( $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$ )— dentro de una celda CCC. Esta diferencia entre las celdas unitarias CCC y HC —la presencia o ausencia de planos compactos que se intersecan— afectan el comportamiento de metales que tengan estas estructuras.

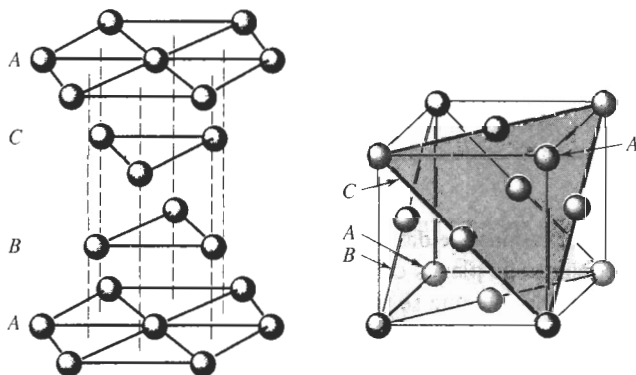

**FIGURA 3-20** La secuencia de apilamiento *ABCABCABC* de planos compactos produce la estructura CCC.

**Comportamiento isotrópico y anisotrópico** Debido a las diferencias del arreglo atómico en los planos y direcciones dentro de un cristal, también varían las propiedades según la dirección. Un material es **anisotrópico** si el valor de sus propiedades depende de la dirección cristalográfica a lo largo de la cual se mide la propiedad. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del aluminio es 75.9 GPa ( $11 \times 10^6$  psi) en las direcciones  $\langle 111 \rangle$ , pero es de sólo 63.4 GPa ( $9.2 \times 10^6$  psi) en las direcciones  $\langle 100 \rangle$ . Si los valores de las propiedades son idénticos en todas las direcciones, entonces el cristal es **isotrópico**.

**Distancia interplanar** La distancia entre dos planos de átomos paralelos adyacentes con los mismos índices de Miller se conoce como **distancia interplanar**  $d_{hkl}$ . La distancia interplanar en materiales cúbicos está dada por la ecuación general,


$$d_{hkl} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \quad (3-7)$$

donde  $a_0$  es el parámetro de red y  $h$ ,  $k$  y  $l$  representan los índices de Miller de los planos adyacentes considerados.

### 3-6 Sitios intersticiales

En cualquiera de las estructuras cristalinas que han sido descritas, existen pequeños huecos entre los átomos de la red en los cuales se pueden colocar átomos más pequeños. Estos espacios se conocen como **sitios intersticiales**.

Un átomo, al ser colocado en un sitio intersticial toca dos o más átomos de la red. Este átomo intersticial tiene un número de coordinación igual al número de átomos que toca. La figura 3-21 muestra sitios intersticiales en las estructuras CS, CC, y CCC. El sitio **cúbico**, con un número de coordinación de ocho ocurre en la estructura CS. Los sitios **octaédricos** dan un número de coordinación de seis, en tanto que los **tetraédricos** dan un número de coordinación de cuatro. Como un ejemplo, los sitios octaédricos de las celdas unitarias CC quedan localizados en las caras del cubo; un pequeño átomo colocado en un sitio octaédrico toca los cuatro átomos de las esquinas de la cara, al que está al centro de la celda unitaria, además de otro en la parte central de la celda unitaria adyacente, y nos da un número de coordinación de seis. En las celdas unitarias CCC, existen los sitios octaédricos en los centros de cada orilla del cubo, así como en el centro de la celda unitaria.

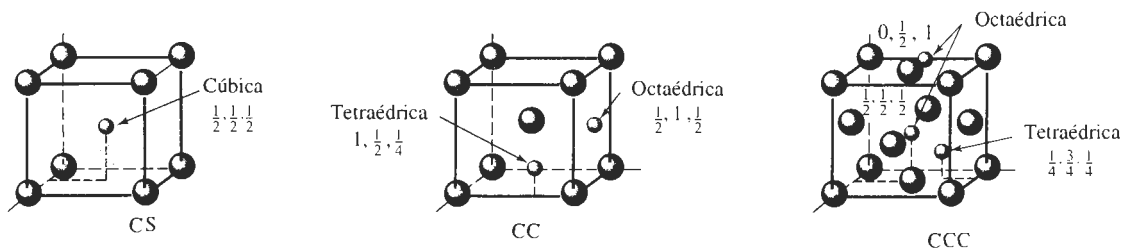

**FIGURA 3-21** Localización de los sitios intersticiales en celdas unitarias cúbicas. Sólo se muestran sitios representativos.

**EJEMPLO 3-11**

Calcule el número de sitios octaédricos que corresponden de *manera única* a una celda unitaria CCC.

**SOLUCIÓN**

Los sitios octaédricos incluyen las doce orillas en la celda unitaria; sus coordenadas son

$$\frac{1}{2}, 0, 0 \quad \frac{1}{2}, 1, 0 \quad \frac{1}{2}, 0, 1 \quad \frac{1}{2}, 1, 1$$

$$0, \frac{1}{2}, 0 \quad 1, \frac{1}{2}, 0 \quad 1, \frac{1}{2}, 1 \quad 0, \frac{1}{2}, 1$$





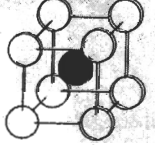
$$0, 0, \frac{1}{2} \quad 1, 0, \frac{1}{2} \quad 1, 1, \frac{1}{2} \quad 0, 1, \frac{1}{2}$$

además de la posición central,  $1/2, 1/2, 1/2$ . Cada uno de los sitios en la orilla de la celda unitaria están compartidos entre cuatro celdas unitarias, por lo cual sólo una cuarta parte de cada sitio corresponde de manera única a cada celda unitaria. Por tanto, el número de sitios que corresponden de manera única a cada celda es

$$(12 \text{ orillas}) \left(\frac{1}{4} \text{ por celda}\right) + 1 \text{ localización central} = 4 \text{ sitios octaédricos}$$

Átomos intersticiales con radios ligeramente mayores al radio del sitio intersticial pueden introducirse en dicho sitio, empujando los átomos que lo rodean ligeramente hacia los lados. Sin embargo, los átomos cuyos radios son menores que el del hueco, no podrían acomodarse en el sitio intersticial, porque el ion entonces estaría “suelto” en dicho lugar. Si

**TABLA 3-6** Número de coordinación y relación del radio

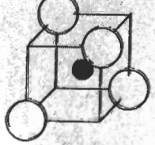Número de coordinación	Localización del sitio intersticial	Relación del radio	Representación
2	Lineal	0-0.155	
3	Centro del triángulo	0.155-0.225	
4	Centro del tetraedro	0.225-0.414	
6	Centro del octaedro	0.414-0.732	
8	Centro del cubo	0.732-1.000	

el átomo intersticial fuera demasiado grande, “preferirá” introducirse en un sitio con número de coordinación más grande (tabla 3-6). Por tanto, un átomo cuya relación de radio esté entre 0.225 y 0.414 entra en un sitio tetraédrico; si su radio es algo mayor que 0.414, se introducirá en un sitio octaédrico. Cuando los átomos son del mismo tamaño, como en los metales puros, la relación de radio es uno y el número de coordinación 12, como con los metales de estructuras CCC y HC.

### EJEMPLO 3-12

### Diseño de un muro para absorción de radiaciones

Se desea producir un muro que absorba radiaciones, compuesto de 10,000 esferas de plomo, cada una de ellas de tres centímetros de diámetro, en una arreglo cúbico centrado en las caras. Se decidió que ocurrirá una mejor absorción al llenar los sitios intersticiales con esferas más pequeñas. Determine el tamaño de las esferas de plomo más pequeñas y determine cuántas serán necesarias.

### SOLUCIÓN

Es posible aplicar el conocimiento de las estructuras cristalinas para este diseño. Por ejemplo, introducir esferas de plomo pequeñas que simplemente quepan justo en todos los sitios octaédricos entre esferas de 3 cm. Primero, se determinará el diámetro de los sitios octaédricos localizados entre las esferas. La figura 3-22 muestra el arreglo de las esferas en un plano que contiene uno de estos sitios octaédricos.


$$\begin{aligned} 2R + 2r &= 2R\sqrt{2} \\ r &= \sqrt{2}R - R = (\sqrt{2} - 1)R \\ r/R &= 0.414 \end{aligned}$$

Esto es coherente con los datos de la tabla 3-6. En vista de que  $r/R = 0.414$ , el radio de las esferas de plomo pequeñas es

$$r = 0.414R = (0.414)(3 \text{ cm}/2) = 0.621 \text{ cm}.$$

Según el ejemplo 3-11 hay cuatro sitios octaédricos en el arreglo CCC, que también tiene cuatro puntos de red. Por tanto, se necesita la misma cantidad de esferas pequeñas que grandes, es decir, 10,000.

Como ejercicio, usted podría determinar el cambio en el factor de empaquetamiento debido a las esferas pequeñas; también se podrían comparar los sitios tetraédricos con los octaédricos.

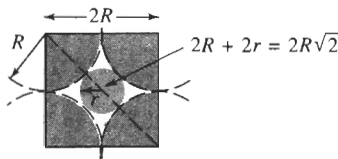

**FIGURA 3-22** Cálculo del sitio intersticial octaédrico (para el ejemplo 312).


### 3-7 Cristales iónicos

Muchos materiales cerámicos contienen enlaces iónicos entre aniones y cationes. Estos materiales iónicos deben tener estructuras cristalinas que aseguren la neutralidad eléctrica, permitiendo, sin embargo, que iones de tamaño distinto se empaquen con eficiencia.

**Neutralidad eléctrica** Si las cargas en el anión y en el catión son idénticas, el compuesto cerámico tiene la fórmula  $AX$  y el número de coordinación para cada ion debe ser el mismo, si se desea asegurar el equilibrio correcto de la carga. Como un ejemplo, cada catión puede estar rodeado por seis aniones, en tanto que cada anión está a su vez, rodeado por seis cationes. Sin embargo, si la valencia del catión es  $+2$  y la del anión  $-1$ , entonces deberán estar dos veces más aniones, y la fórmula será de la forma  $AX_2$ . La estructura del compuesto  $AX_2$  debe asegurar que el número de coordinación del catión, sea el doble del número de coordinación del anión. Por ejemplo, cada catión puede tener ocho aniones como vecinos más cercanos, en tanto que únicamente cuatro cationes entran en contacto con cada anión.

**Radios iónicos** Las estructuras cristalinas de los compuestos iónicamente enlazados, a menudo pueden describirse colocando los cationes en los puntos normales de red de una celda unitaria, con los aniones colocados en uno o más de los sitios intersticiales descritos en la sección 3-6. La relación de tamaño de los radios iónicos de anión y catión influye la forma de empaquetamiento y el número de coordinación (tabla 3-6). A continuación se describen algunas estructuras comunes en compuestos cerámicos.

**Estructura del cloruro de cesio** El cloruro de cesio ( $\text{CsCl}$ ) es cúbico simple; el sitio intersticial “cúbico” lo ocupa el anión  $\text{Cl}$  (figura 3-23). La relación de radios,  $r_{\text{Cs}}/r_{\text{Cl}} = 0.167 \text{ nm}/0.181 \text{ nm} = 0.92$ , determina que el cloruro de cesio tiene un número de coordinación igual a ocho. Se puede representar la estructura como una estructura cúbica simple con dos iones, uno de  $\text{Cs}$  y uno de  $\text{Cl}$ , asociados con cada punto de red. Esta estructura es posible cuando el anión y el catión tienen la misma valencia.

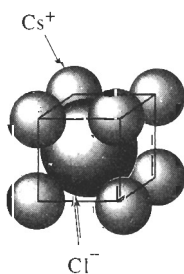

**FIGURA 3-23** Estructura del cloruro de cesio, una celda unitaria CS con dos iones ( $\text{Cs}^+$  y  $\text{Cl}^-$ ) por punto de red.

#### EJEMPLO 3-13

Para el  $\text{KCl}$ , (a) verifique que el compuesto tiene la estructura del cloruro de cesio y (b) calcule el factor de empaquetamiento para el compuesto.

#### SOLUCIÓN

a. Del Apéndice B,  $r_{\text{K}} = 0.133 \text{ nm}$  y  $r_{\text{Cl}} = 0.181 \text{ nm}$ , por lo que:

$$\frac{r_{\text{K}}}{r_{\text{Cl}}} = \frac{0.133}{0.181} = 0.735$$

Dado que  $0.732 < 0.735 < 1.000$ , el número de coordinación para cada tipo de ion es ocho y una estructura CsCl es probable.


b. Los iones se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo de la celda unitaria, por lo que:

$$\sqrt{3}a_0 = 2r_K + 2r_{Cl} = 2(0.133) + 2(0.181) = 0.628 \text{ nm}$$

$$a_0 = 0.363 \text{ nm}$$

$$\begin{aligned} \text{Factor de empaquetamiento} &= \frac{\frac{4}{3}\pi (0.133)^3 + \frac{4}{3}\pi (0.181)^3}{(0.363)^3} = 0.725 \\ &= \frac{\frac{4}{3}\pi r_K^3 (1 \text{ K ion}) + \frac{4}{3}\pi r_{Cl}^3 (1 \text{ Cl ion})}{a_0^3} \end{aligned}$$

**Estructura del cloruro de sodio** La relación de radios para los iones de sodio y de cloro es  $r_{Na} / r_{Cl} = 0.097 \text{ nm} / 0.181 \text{ nm} = 0.536$ ; el ion de sodio tiene una carga de +1; el ion de cloro tiene una carga de -1. Por tanto, con base en el equilibrio de cargas y en la relación de radios, cada anión y catión debe tener un número de coordinación de seis. La estructura CCC, con los aniones de Cl en las posiciones CCC y los cationes de Na en los cuatro sitios octaédricos, satisface estos requisitos (figura 3-24). También se puede considerar esta estructura como CCC con dos iones, uno de Na y otro de Cl, asociados en cada punto de red. Muchos materiales cerámicos, incluyendo el MgO, CaO y FeO, tienen esta estructura.

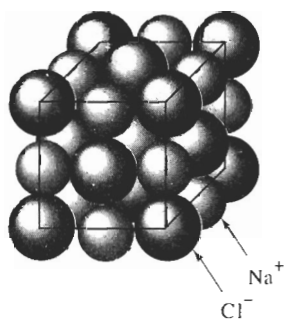

**FIGURA 3-24** Estructura del cloruro de sodio, una celda unitaria CCC con dos iones ( $Na^+ + Cl^-$ ) por punto de red.

### EJEMPLO 3-14.

Demuestre que el MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y calcule su densidad.

### SOLUCIÓN

Del Apéndice B,  $r_{Mg} = 0.066 \text{ nm}$  y  $r_O = 0.132 \text{ nm}$ , por lo que:

$$\frac{r_{Mg}}{r_O} = \frac{0.066}{0.132} = 0.50$$


Dado que  $0.414 < 0.50 < 0.732$ , el número de coordinación para cada ion es seis y la estructura del cloruro de sodio es posible.

Los pesos atómicos son 24.312 y 16 g/mol para el magnesio y el oxígeno respectivamente. Los iones se tocan a lo largo de las orillas del cubo, por lo que:

$$a_0 = 2r_{Mg} + 2r_O = 2(0.066) + 2(0.132) = 0.396 \text{ nm} = 3.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$$


$$\rho = \frac{(4 \text{ iones de Mg})(24.312) + (4 \text{ iones de O})(16)}{(3.96 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23})} = 4.31 \text{ g/cm}^3$$

**Estructura de la blenda de zinc** Aunque los iones Zn tienen una carga de +2 y el S tiene una carga de -2, la blenda de zinc ( $\text{ZnS}$ ) no puede tener la estructura del cloruro de sodio, ya que  $r_{\text{Zn}}/r_{\text{S}} = 0.074 \text{ nm}/0.184 \text{ nm} = 0.402$ . Esta relación de radios exige un número de coordinación igual a cuatro, lo que a su vez significa que los iones de azufre se introducen en sitios tetraédricos en una celda unitaria, como aparece indicado en la celda unitaria por el pequeño “cubículo” (figura 3-25). La estructura CCC, con cationes Zn en los puntos de red normales y aniones S en la mitad de los sitios tetraédricos pueden aceptar las restricciones tanto del equilibrio de cargas, como del número de coordinación. Una diversidad de materiales, incluyendo el semiconductor GaAs, tienen esta estructura.

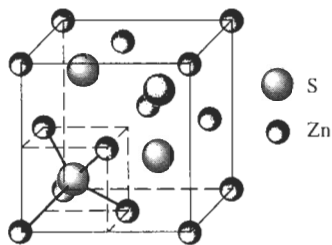

**FIGURA 3-25** Celda unitaria de la blenda de zinc.

**Estructura de la fluorita** La estructura de la fluorita es CCC, con aniones localizados en las ocho posiciones tetraédricas (figura 3-26). Entonces, existen cuatro cationes y ocho aniones por celda y el compuesto cerámico debe tener la fórmula  $\text{AX}_2$ , como en el fluoruro de calcio o  $\text{CaF}_2$ . El número de coordinación de los iones de calcio es ocho, pero el correspondiente a los iones de fluoruro es cuatro, asegurando, por tanto, un equilibrio de las cargas.

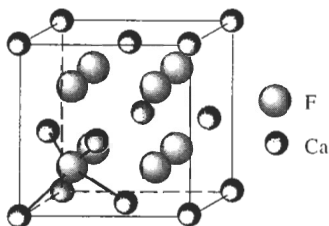

**FIGURA 3-26** Celda unitaria de la fluorita.


### 3-8 Estructuras covalentes

Los materiales con enlace covalente frecuentemente deben tener estructuras complejas, a fin de satisfacer las restricciones direccionales impuestas por el tipo de enlace.

**Estructura cúbica de diamante** Elementos como el silicio, el germanio y el carbono en su forma de diamante están unidos por cuatro enlaces covalentes y producen un tetraedro [figura 3-27 (a)]. El número de coordinación para cada átomo de silicio es solamente de cuatro, en razón a la naturaleza del enlace covalente.

Como estos grupos tetraédricos están combinados, se puede construir un cubo grande [figura 3-27 (b)]. Este cubo grande contiene ocho cubos más pequeños del tamaño del cubo tetraédrico; sin embargo, sólo cuatro de los cubos contienen tetraedros. El cubo grande es la celda unitaria **cúbica de diamante**, es decir la celda unitaria CD. Los átomos de las esquinas de los cubos tetraédricos proporcionan átomos en los puntos de red CCC normales. Sin embargo, están presentes

cuatro átomos adicionales dentro de la celda unitaria CD de los átomos en el centro de los cubos tetraédricos. Podemos describir la red CD como una red CCC con dos átomos asociados con cada punto de red. Por tanto, deberán existir ocho átomos por celda unitaria.

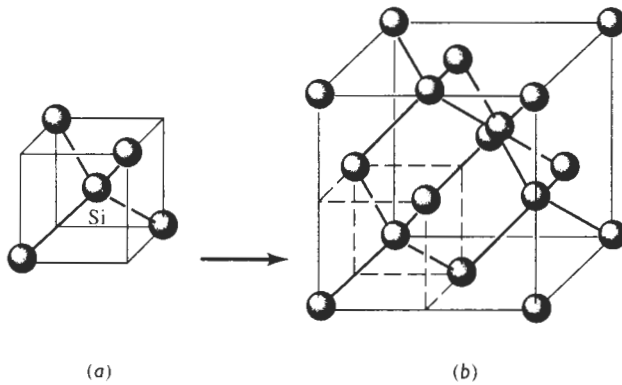

**FIGURA 3-27** (a) Celda unitaria tetraédrica y (b) cúbica de diamante (CD). Esta estructura abierta es producida en razón de los requisitos de los enlaces covalentes.


### EJEMPLO 3-15

Determine el factor de empaquetamiento del silicio cúbico de diamante.

### SOLUCIÓN

Se encontró que los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo en la celda (figura 3-28). Aunque no hay átomos presentes en todas las posiciones a lo largo de la diagonal del cuerpo, existen huecos que tienen el mismo diámetro que los átomos. En consecuencia:


$$\begin{aligned} \sqrt{3}a_0 &= 8r \\ \text{Factor de empaquetamiento} &= \frac{(8 \text{ átomos/celdas})\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{a_0^3} \\ &= \frac{(8)\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{(8r/\sqrt{3})^3} \\ &= 0.34 \end{aligned}$$

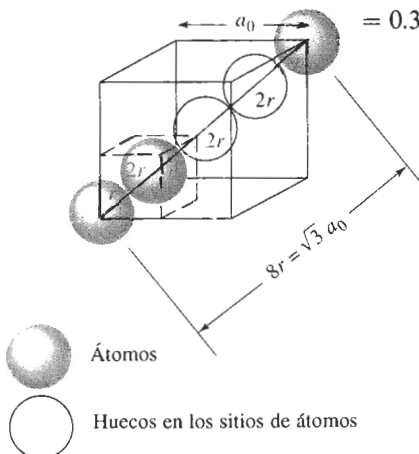

**FIGURA 3-28** Cómo determinar la relación entre el parámetro de red y el radio atómico en una celda unitaria cúbica de diamante (para el ejemplo 3-15).




**Sílice cristalino** En algunas de sus formas, el sílice (es decir, el  $\text{SiO}_2$ ) tiene una estructura cerámica cristalina que es parte covalente y parte iónica. La figura 3-29 muestra la estructura cristalina de una forma del sílice, la cristobalita  $\beta$  que es una estructura CCC complicada. Los radios iónicos del silicio y del oxígeno son 0.042 nm y 0.132 nm respectivamente, por lo que la relación de radios es  $r_{\text{Si}}/r_{\text{O}} = 0.318$  y el número de coordinación es 4.

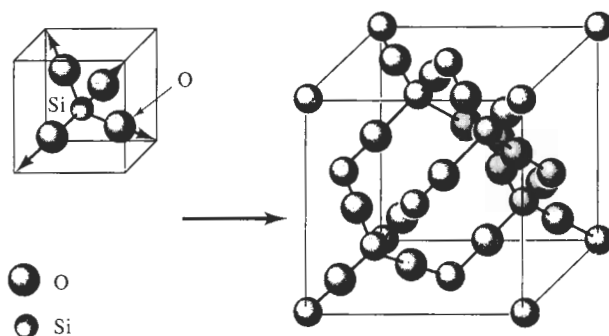

**FIGURA 3-29** Los tetraedros del silicio-oxígeno y su combinación para formar la cristobalita  $\beta$  del sílice.

**Polímeros cristalinos** Un cierto número de polímeros pueden formar una estructura cristalina. Las líneas punteadas en la figura 3-30 resaltan la celda unitaria para la red del polietileno. Éste se obtiene uniendo moléculas  $\text{C}_2\text{H}_4$  para producir largas cadenas de polímeros que forman una celda unitaria ortorrómbica. Algunos polímeros, incluyendo el nylon, pueden tener varias formas polimórficas.

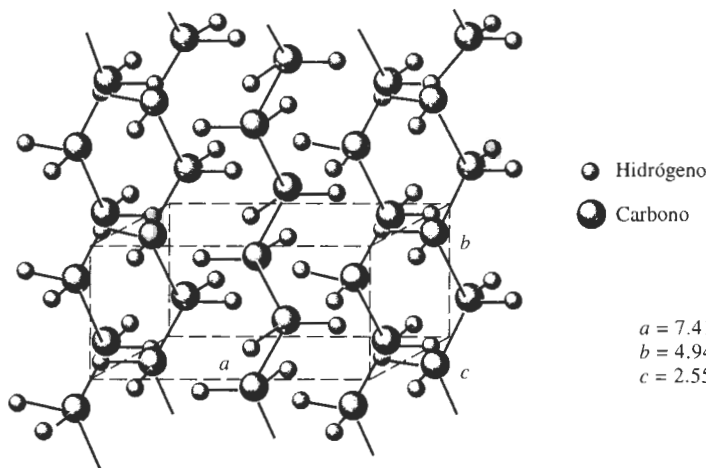

**FIGURA 3-30** Celda unitaria del polietileno cristalino.

### EJEMPLO 3-16

¿Cuántos átomos de carbono y de hidrógeno existen en cada celda unitaria de polietileno cristalino? Existen el doble de átomos de hidrógeno que de átomos de carbono en la cadena. La densidad del polietileno es de aproximadamente  $0.9972 \text{ g/cm}^3$ .

**SOLUCIÓN**

Si  $x$  es el número de átomos de carbono, entonces  $2x$  será el número de átomos de hidrógeno. De los parámetros de red que aparecen en la figura 3-30:

$$\rho = \frac{(x)(12 \text{ g/mol}) + (2x)(1 \text{ g/mol})}{(7.41 \times 10^{-8} \text{ cm})(4.94 \times 10^{-8} \text{ cm})(2.55 \times 10^{-8} \text{ cm})(6.02 \times 10^{23})}$$

$$0.9972 = \frac{14x}{56.2}$$

$x = 4$  átomos de carbono por celda


$2x = 8$  átomos de hidrógeno por celda

**3-9 Difracción de rayos X**

Se puede obtener información sobre la estructura cristalina de un material utilizando difracción de rayos X. Cuando un haz monocromático (de una sola longitud de onda) del mismo orden de magnitud que el espaciamento atómico del material lo golpea, los rayos X se dispersan en todas direcciones. La mayor parte de la radiación dispersa por un átomo anula la dispersada por otros átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos cristalográficos en ángulos específicos se ven reforzados en vez de eliminados. Este fenómeno se conoce como **difracción**. Los rayos X han sido difractados o el haz ha sido reforzado, cuando las condiciones satisfacen la **ley de Bragg**,

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}}, \quad (3-8)$$

donde el ángulo  $\theta$  es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección original del haz,  $\lambda$  es la longitud de onda de los rayos X y  $d_{hkl}$  es la distancia interplanar entre los planos que causan el refuerzo constructivo del haz (figura 3-31).

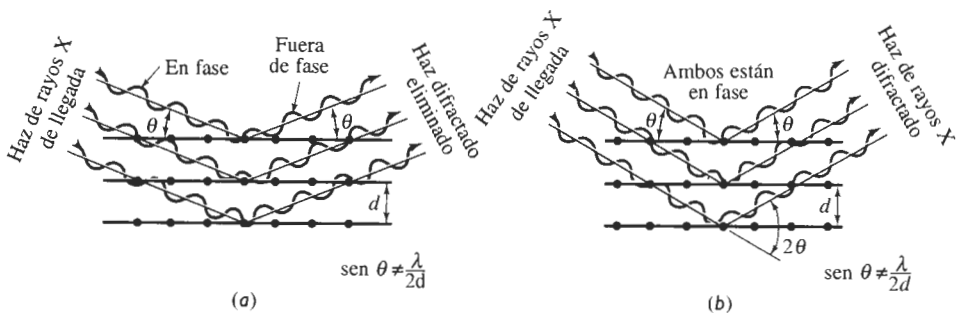

**FIGURA 3-31** Interacciones destructivas (a) y de refuerzo (b) entre rayos X y la estructura cristalina de un material. El refuerzo ocurre en ángulos que satisfacen la ley de Bragg.


Cuando el material se prepara en forma de polvo fino, siempre habrá algunas partículas de polvo cuyos planos ( $hkl$ ) queden orientados en el ángulo  $\theta$  adecuado para satisfacer la ley de Bragg. Por tanto, se producirá un haz difractado, a un ángulo de  $2\theta$  en relación con el haz incidente. En un **difractómetro**, un detector móvil de rayos X registra los ángulos  $2\theta$  en los cuales se difracta el haz, dando un patrón característico de difracción (figura 3-32). Si se conoce la lon-

gitud de onda de los rayos X, se pueden determinar los espaciamentos interplanares y, finalmente, la identidad de los planos que causan dicha difracción.

Para identificar la estructura cristalina de un material cúbico, se anota el patrón de las líneas de difracción, típicamente, mediante la creación de una tabla de valores del  $\sin^2 \theta$ . Al combinar la ecuación 3-7 con la ecuación 3-8 para la distancia interplanar, se obtiene:

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a_0^2} (h^2 + k^2 + l^2) \quad (3-9)$$

En metales cúbicos simples, todos los planos posibles producirán difracciones, dando un patrón  $h^2 + k^2 + l^2$  de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.... En metales cúbicos centrados en el cuerpo, la difracción proviene únicamente de aquellos planos que tengan una suma entera par  $h^2 + k^2 + l^2$  de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,... Por lo que se refiere a los metales cúbicos centrados en las caras existe más interferencia destructora y los planos que se difractarán son los que tengan una suma  $h^2 + k^2 + l^2$  de 3, 4, 8, 11, 12, 16,... Calculando los valores de  $\sin^2 \theta$  y a continuación encontrando el patrón apropiado, se puede determinar la estructura cristalina de los metales que tengan una de estas estructuras simples, según se ilustra en el ejemplo 3-17.

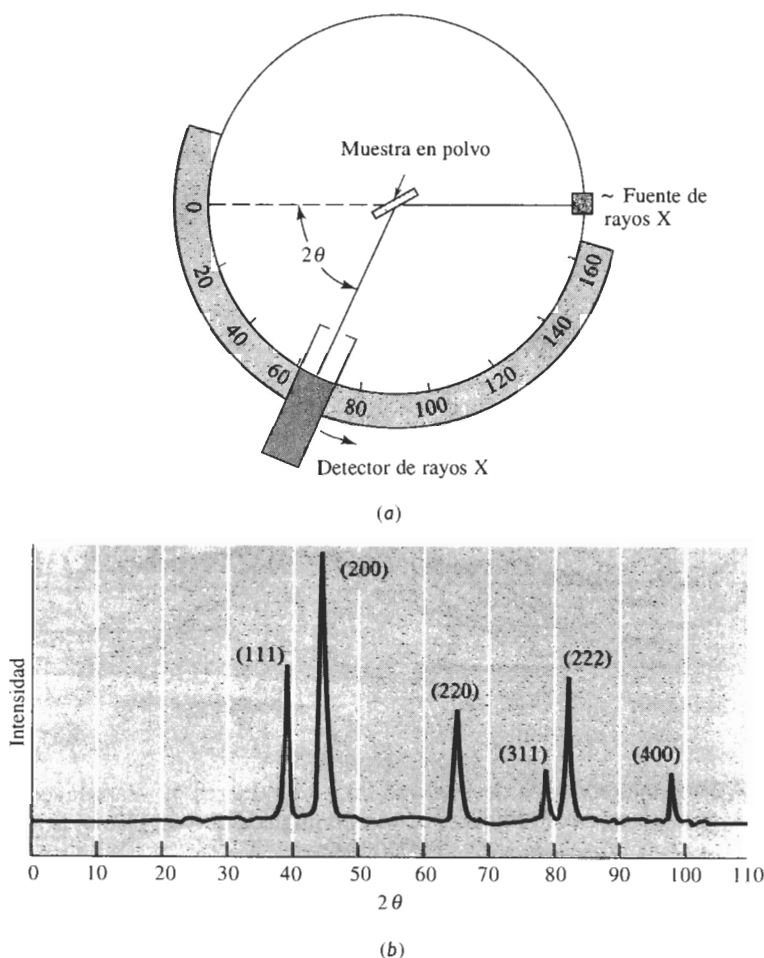

**FIGURA 3-32** (a) Diagrama de un difractómetro, mostrando el haz incidente y el haz difractado, la muestra en forma de polvo y el detector de rayos X. (b) Patrón de difracción a partir de una muestra de polvo de oro.

**EJEMPLO 3-17**

Los resultados de un experimento de difracción de rayos X con  $\lambda = 0.7107 \text{ \AA}$  muestran que ocurren picos difractados en los siguientes ángulos  $2\theta$ :

Pico	$2\theta$	Pico	$2\theta$
1	20.20	5	46.19
2	28.72	6	50.90
3	35.36	7	55.28
4	41.07	8	59.42

Determine la estructura cristalina, los índices del plano que produce cada pico y el parámetro de red del material.

**SOLUCIÓN**

Se puede determinar primero el valor de  $\sin^2 \theta$  para cada uno de los picos y a continuación dividirlo por el denominador menor, 0.0308.

Pico	$2\theta$	$\sin^2 \theta$	$\sin^2 \theta / 0.0308$	$h^2 + k^2 + l^2$	$(hkl)$
1	20.20	0.0308	1	2	(110)
2	28.72	0.0615	2	4	(200)
3	35.36	0.0922	3	6	(211)
4	41.07	0.1230	4	8	(220)
5	46.19	0.1539	5	10	(310)
6	50.90	0.1847	6	12	(222)
7	55.28	0.2152	7	14	(321)
8	59.42	0.2456	8	16	(400)

Al hacer lo anterior, se encuentra un patrón de valores de  $\sin^2 \theta / 0.0308 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$  y 8. Si el material fuera cúbico simple, el 7 no estaría presente porque no existen planos  $h^2 + k^2 + l^2$  con un valor de 7. Por tanto, el patrón debe ser realmente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... y debe tratarse de un material cúbico centrado en el cuerpo. Los valores  $(hkl)$  listados dan estos valores  $h^2 + k^2 + l^2$  requeridos.

A continuación se utilizarán los valores  $2\theta$  para calcular el espaciamiento interplanar y de ahí el parámetro de red. Escogiendo el pico 8:

$$2\theta = 59.42 \quad \text{es decir} \quad \theta = 29.71$$

$$d_{400} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{0.7107}{2 \sin(29.71)} = 0.71699 \text{ \AA}$$

$$a_0 = d_{400} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = (0.71699)(4) = 2.868 \text{ \AA}$$

Éste es el parámetro de red correspondiente al hierro cúbico centrado en el cuerpo.

**RESUMEN**

Se pueden organizar los átomos en los materiales sólidos ya sea con un orden de corto alcance o con uno de largo alcance. Los materiales amorfos, como los vidrios y muchos polímeros, sólo tienen orden de corto alcance; los materiales cristalinos, incluyendo muchos materiales cerámicos, tienen tanto órdenes de largo alcance como de corto. La periodicidad a largo alcance en estos materiales se describe mediante la estructura cristalina.

- El arreglo atómico de los materiales cristalinos está representado por siete sistemas cristalinos generales, que incluyen catorce redes de Bravais específicas. Los ejemplos incluyen redes cúbicas simples, cúbicas centradas en el cuerpo, cúbicas centradas en las caras y hexagonales.
- Una estructura cristalina está caracterizada por los parámetros de red de la celda unitaria, que es la subdivisión más pequeña de la estructura cristalina que todavía describe la estructura general de la red. Otras características incluyen el número de puntos de red y de átomos por celda unitaria; el número de coordinación (es decir, el número de vecinos más cercanos) de los átomos en la celda unitaria y el factor de empaquetamiento de los átomos en la celda unitaria.
- Los materiales alotrópicos o polimórficos tienen más de una estructura cristalina posible. A menudo, la estructura y las propiedades de materiales con esta característica se pueden controlar mediante tratamientos térmicos especiales.
- Los átomos de metales que tengan estructuras cristalinas cúbicas centradas en la cara y hexagonales compactas poseen un empaquetado compacto. Los átomos están arreglados de tal forma que ocupan la fracción más grande del espacio. Las estructuras CCC y HC consiguen este arreglo mediante el apilamiento de distintas secuencias de planos atómicos compactos.
- Los puntos, las direcciones y los planos dentro de la estructura cristalina pueden ser identificados de manera formal mediante la asignación de coordenadas y de índices de Miller.
- Los valores de las propiedades mecánicas y físicas pueden ser diferentes si se miden a lo largo de distintas direcciones o planos dentro de un cristal; si ese es el caso, se dice que el cristal es anisotrópico. Si los valores de las propiedades son idénticos en todas direcciones, el cristal es isotrópico.
- Los sitios intersticiales o huecos entre los átomos normales de una red se pueden llenar utilizando otros átomos o iones. La estructura cristalina de muchos materiales cerámicos se puede comprender al considerar la forma en que se ocupan estos sitios. Los átomos o los iones que se localizan en los sitios intersticiales juegan un papel importante en el endurecimiento de los materiales, al influir las propiedades físicas de los mismos y en el control de su procesamiento.

**GLOSARIO**

**Alotropía** Característica de un material que es capaz de existir con más de una estructura cristalina, dependiendo de la temperatura y de la presión.

**Anisotropía** Característica de tener propiedades con valores distintos en direcciones diferentes.

**Celda unitaria** Subdivisión de la red que aún conserva las características generales de toda la red.

**Cúbico de diamante** Tipo especial de estructura cristalina cúbica centrada en las caras, que se observa en el carbono, en el silicio y en otros materiales de enlace covalente.

**Densidad** Masa por volumen unitario de un material, por lo general en unidades de  $\text{g/cm}^3$ .

**Densidad lineal** Número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de una dirección.

**Densidad planar** Número de átomos por unidad de área, cuyos centros están sobre dicho plano.

**Difracción** Interferencia constructiva, o refuerzo, de un haz de rayos X que interactúa con un material. El haz difractado proporciona una información útil en relación con la estructura cristalina del material.

**Direcciones compactas** Sentidos dentro de un cristal, a lo largo de las cuales los átomos están en contacto.

**Distancia de repetición** Distancia entre dos puntos adyacentes de la red, a lo largo de una dirección.

**Distancia interplanar** Separación entre dos planos paralelos adyacentes con los mismos índices de Miller.

**Estructura cristalina** Arreglo regular repetible de los átomos en un material.

**Factor de empaquetamiento** Fracción del espacio ocupado por los átomos.

**Familia de direcciones** Direcciones cristalográficas que tienen las mismas características, aunque su “sentido” sea distinto. Se indican dentro de paréntesis angulares  $\langle \rangle$ .

**Familia de planos** Planos cristalográficos que tienen las mismas características, aunque sus orientaciones sean distintas. Se expresan dentro de llaves  $\{ \}$ .

**Fracción de empaquetamiento** Fracción de una dirección (fracción de empaquetamiento lineal) o de un plano (factor de empaquetamiento planar) que realmente está ocupada por átomos o iones. Cuando hay un átomo localizado en cada punto de la red, la fracción de empaquetamiento lineal a lo largo de una dirección es el producto de la densidad linear por dos veces el radio atómico.

**Índices de Miller-Bravais** Notación abreviada especial para describir los planos cristalográficos en las celdas unitarias hexagonales compactas.

**Índices de Miller** Expresión abreviada para describir ciertas direcciones y planos cristalográficos en un material.

**Isotropía** Característica de poseer los mismos valores de las propiedades en todas las direcciones.

**Ley de Bragg** Relación que describe el ángulo en que se difracta un haz de rayos X de una longitud de onda particular en planos cristalográficos con un espaciamiento interplanar dado.

**Materiales amorfos** Los que, incluyendo los vidrios, no tienen un orden de largo alcance o estructura cristalina de largo alcance.

**Número de coordinación** Cantidad de vecinos más cercanos a un átomo en su arreglo atómico.

**Orden de corto alcance** Arreglo regular y predecible de los átomos en una distancia corta por lo general una o dos distancias entre átomos.

**Orden de largo alcance** Arreglo regular repetitivo de los átomos en un sólido, que se extiende en una distancia muy grande.

**Parámetros de red** Longitudes de los lados de las celdas unitarias y los ángulos entre estos lados. Los parámetros de red describen el tamaño y forma de la celda unitaria.

**Plano basal** Nombre especial que se da al plano compacto en las celdas unitarias hexagonales compactas.

**Polimorfismo** Alotropía, es decir que tiene más de una estructura cristalina.

**Puntos de red** Puntos que conforman la red cristalina. Lo que rodea a cada punto de red es idéntico en cualquier parte del material.

**Radio atómico** El radio aparente de un átomo, que por lo general se calcula a partir de las dimensiones de la celda unitaria, utilizando direcciones compactas.

**Red** Conjunto de puntos que dividen el espacio en segmentos más pequeños de igual dimensión.

**Redes de Bravais** Las catorce posibles redes que se pueden crear utilizando puntos de red.

**Secuencia de apilamiento** Secuencia en la cual están apilados planos compactos. Si la secuencia es *ABABAB*, se produce una celda unitaria hexagonal compacta; si es *ABCABCABC*, se produce una estructura cúbica centrada en las caras.

**Sitio cúbico** Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a ocho. Un átomo o un ion en el sitio cúbico tocará otros ocho átomos o iones.

**Sitio intersticial** Hueco entre átomos o iones “normales” de un cristal, en el que se puede colocar otro átomo o ion normalmente distinto. Usualmente, el tamaño del sitio intersticial es más pequeño que el átomo o ion que se va a introducir.

**Sitio octaédrico** Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a seis. Un átomo o ion en un sitio octaédrico tocará otros seis átomos o iones.

**Sitio tetraédrico** Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a cuatro. Un átomo o ion en un sitio tetraédrico entra en contacto con otros cuatro átomos o iones.

**Tetraedro** Estructura producida cuando los átomos están unidos entre sí con una coordinación de cuatro.

**Vidrio** Material sólido no cristalino, que sólo tiene un orden de corto alcance entre sus átomos.

## PROBLEMAS

**3-1** Calcule el radio atómico en cm para lo siguiente:

(a) Metal CC con  $a_0 = 0.3294$  nm y con un átomo por punto de red.

(b) Metal CCC con  $a_0 = 4.0862$  Å y con un átomo por punto de red.

**3-2** Determine la estructura cristalina de lo siguiente:

(a) Un metal con  $a_0 = 4.9489$  Å,  $r = 1.75$  Å y un átomo por punto de red

(b) Un metal con  $a_0 = 0.42906$  nm,  $r = 0.1858$  nm y un átomo por punto de red.

**3-3** La densidad del potasio, que tiene una estructura CC y un átomo por punto de red es  $0.855$  g/cm<sup>3</sup>. El peso atómico del potasio es  $39.09$  g/mol. Calcule

(a) el parámetro de red y

(b) el radio atómico del potasio.

**3-4** La densidad del torio, que tiene una estructura CCC y un átomo por punto de red es de  $11.72$  g/cm<sup>3</sup>. El peso atómico del torio es de  $232$  g/mol. Calcule

(a) el parámetro de red y

(b) el radio atómico del torio.

**3-5** Un metal con una estructura cúbica tiene una densidad de  $2.6$  g/cm<sup>3</sup>, un peso atómico de  $87.62$  g/mol y un parámetro de red de  $6.0849$  Å. Un átomo está aso-

ciado con cada uno de los puntos de la red. Determine la estructura cristalina del metal.

**3-6** Un metal con una estructura cúbica tiene una densidad de  $1.892$  g/cm<sup>3</sup>, un peso atómico de  $132.91$  g/mol y un parámetro de red de  $6.13$  Å. Un átomo está asociado con cada punto de la red. Determine la estructura cristalina del metal.

**3-7** El indio tiene una estructura tetragonal, con  $a_0 = 0.32517$  nm y  $c_0 = 0.49459$  nm. La densidad es  $7.286$  g/cm<sup>3</sup> y el peso atómico es de  $114.82$  g/mol. ¿Tiene el indio una estructura tetragonal simple o una estructura tetragonal centrada en el cuerpo?

**3-8** El bismuto tiene una estructura hexagonal, con  $a_0 = 0.4546$  nm y  $c_0 = 1.186$  nm. La densidad es  $9.808$  g/cm<sup>3</sup> y el peso atómico es de  $208.98$  g/mol. Determine

(a) el volumen de la celda unitaria y

(b) cuántos átomos existen en cada celda unitaria.

**3-9** El galio tiene una estructura ortorrómbica, con  $a_0 = 0.45258$  nm,  $b_0 = 0.45186$  nm y  $c_0 = 0.76570$  nm. El radio atómico es  $0.1218$  nm. La densidad es de  $5.904$  g/cm<sup>3</sup> y el peso atómico es de  $69.72$  g/mol. Determine

(a) el número de átomos en cada celda unitaria y

(b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria.

**3-10** El berilio tiene una estructura cristalina hexagonal, con  $a_0 = 0.22858 \text{ nm}$  y  $c_0 = 0.35842 \text{ nm}$ . El radio atómico es de  $0.1143 \text{ nm}$ . La densidad es de  $1.848 \text{ g/cm}^3$  y el peso atómico es de  $9.01 \text{ g/mol}$ . Determine (a) el número de átomos en cada celda unitaria y (b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria.

**3-11** Por encima de  $882^\circ\text{C}$ , el titanio tiene una estructura cristalina CC con  $a = 0.332 \text{ nm}$ . Por debajo de esta temperatura tiene una estructura HC con  $a = 0.2978 \text{ nm}$  y  $c = 0.4735 \text{ nm}$ . Determine el porcentaje de cambio en volumen cuando el titanio CC se transforma en titanio HC. ¿Se trata de una contracción o de una expansión?

**3-12** El  $\text{Mn-}\alpha$  tiene una estructura cúbica con  $a_0 = 0.8931 \text{ nm}$  y una densidad de  $7.47 \text{ g/cm}^3$ . El  $\text{Mn-}\beta$  tiene una estructura cúbica distinta con  $a_0 = 0.6326 \text{ nm}$  y una densidad de  $7.26 \text{ g/cm}^3$ . El peso atómico del manganeso es de  $54.938 \text{ g/mol}$  y el radio atómico es de  $0.112 \text{ nm}$ . Determine el porcentaje de cambio en volumen que ocurriría si el  $\text{Mn-}\alpha$  se transforma en  $\text{Mn-}\beta$ .

**3-13** Un sujetapapeles típico pesa  $0.59 \text{ gramos}$  y está hecho de hierro CC. Calcule

- (a) el número de celdas unitarias y
- (b) el número de átomos de hierro del sujetapapeles (consulte el Apéndice A para los datos que necesite).

**3-14** El papel de aluminio que se utiliza para guardar alimentos tiene aproximadamente un espesor de  $0.001$  de pulgada. Suponga que todas las celdas unitarias del aluminio están organizadas de manera que  $a_0$  es perpendicular a la superficie del papel. En el caso de una hoja cuadrada de  $4 \text{ plg}$  de lado, determine

- (a) el número total de celdas unitarias en la hoja y
- (b) el espesor de la misma en función de celdas unitarias (vea el Apéndice A).


**3-15** Determine los índices de Miller correspondientes a las direcciones de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-33.

**3-16** Determine los índices para las direcciones de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-34.


**3-17** Determine los índices para los planos de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-35.

**3-18** Determine los índices para los planos de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-36.


**3-19** Determine los índices de las direcciones en la red hexagonal que se muestra en la figura 3-37, utilizando sistemas tanto de tres dígitos como de cuatro.

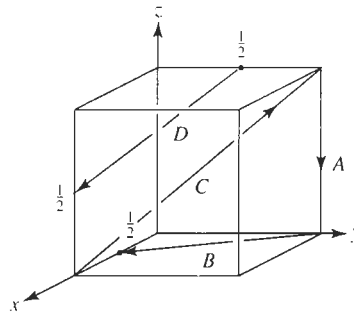

**FIGURA 3-33** Direcciones en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-15).

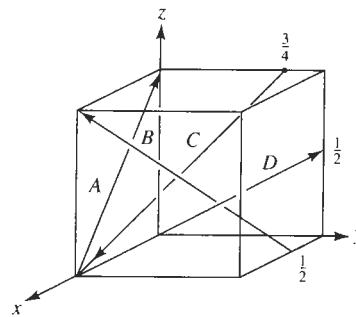


**FIGURA 3-34** Direcciones en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-16).

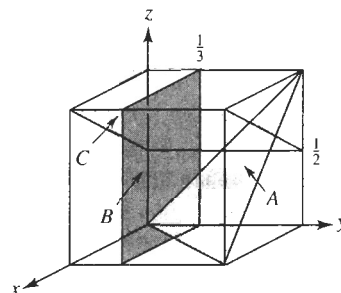


**FIGURA 3-35** Planos en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-17).




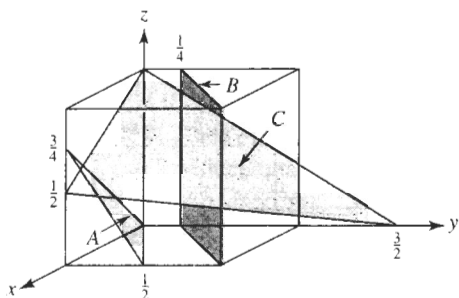


**FIGURA 3-36** Planos en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-18).

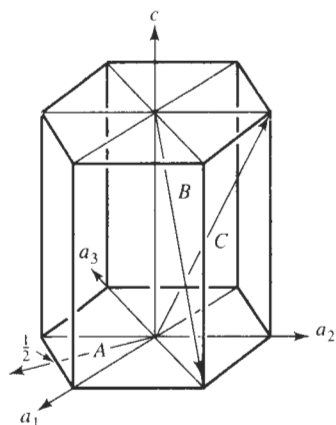


**FIGURA 3-37** Direcciones en una red hexagonal (para el problema 3-19).

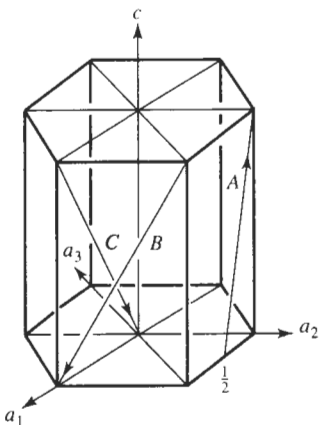

**FIGURA 3-38** Direcciones en una red hexagonal (para el problema 3-20).

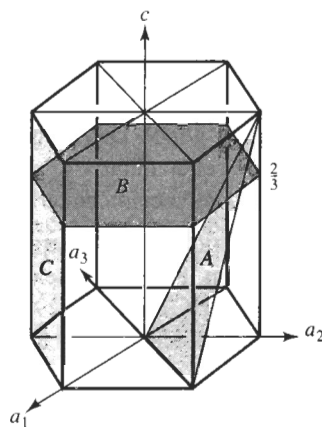

**FIGURA 3-39** Planos en una red hexagonal (para el problema 3-21).

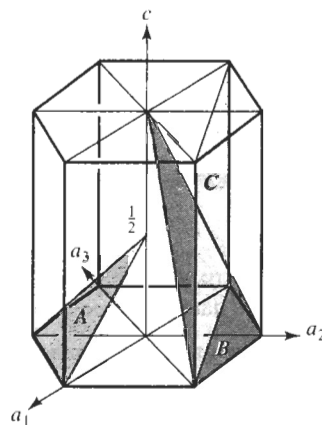

**FIGURA 3-40** Planos en una red hexagonal (para el problema 3-22).

**3-20** Determine los índices de las direcciones en la red hexagonal que aparece en la figura 3-38 utilizando sistemas tanto de tres como de cuatro dígitos.

**3-21** Determine los índices de los planos en la red hexagonal que se muestran en la figura 3-39.

**3-22** Determine los índices de los planos de la red hexagonal mostrados en la figura 3-40.

**3-23** Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| (a) $[101]$ | (b) $[010]$ | (c) $[122]$ |
| (d) $[301]$ | (e) $[201]$ | (f) $[213]$ |
| (g) $(011)$ | (h) $(102)$ | (i) $(002)$ |
| (j) $(130)$ | (k) $(212)$ | (l) $(312)$ |

**3-24** Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| (a) [110] | (b) [221] | (c) [410] |
| (d) [012] | (e) [321] | (f) [111] |
| (g) (111) | (h) (011) | (i) (030) |
| (j) (121) | (k) (113) | (l) (041) |

**3-25** Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria hexagonal:

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| (a) [0110] | (b) [1120] | (c) [1011] |
| (d) (0003) | (e) (1010) | (f) (0111) |

**3-26** Esboce los planos y direcciones siguientes dentro de una celda unitaria hexagonal:

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| (a) [2110] | (b) [1121] | (c) [1010] |
| (d) (1210) | (d) (1122) | (e) (1230) |

**3-27** ¿Cuáles son los índices en las seis direcciones de la forma  $\langle 110 \rangle$  que están en el plano (111) de una celda cúbica?

**3-28** ¿Cuáles son los índices en las cuatro direcciones de la forma  $\langle 111 \rangle$  que están en el plano (101) de una celda cúbica?

**3-29** Determine el número de direcciones de la forma  $\langle 110 \rangle$  en una celda unitaria tetragonal y compárelos con el número de direcciones de la forma  $\langle 110 \rangle$  existentes en una celda unitaria ortorrómbica.

**3-30** Determine el ángulo entre la dirección [110] y el plano (110) en una celda unitaria tetragonal; a continuación determine el ángulo entre la dirección [011] y el plano (011) en una celda tetragonal. Los parámetros de red son  $a_0 = 4.0 \text{ \AA}$  y  $c_0 = 5.0 \text{ \AA}$ . ¿Qué es responsable de esta diferencia?

**3-31** Determine los índices de Miller del plano que pasa a través de los tres puntos con las coordenadas siguientes:

- |                                       |
|---------------------------------------|
| (a) 0, 0, 1; 1, 0, 0; y 1/2, 1/2, 0   |
| (b) 1/2, 0, 1; 1/2, 0, 0; y 0, 1, 0   |
| (c) 1, 0, 0; 0, 1, 1/2; y 1, 1/2, 1/4 |
| (d) 1, 0, 0; 0, 0, 1/4; y 1/2, 1, 0   |

**3-32** Determine la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el níquel CCC, que tiene un parámetro de red de  $0.35167 \text{ nm}$ , en las direcciones [100], [110], y [111]. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

**3-33** Determine la distancia de repetición, la densidad lineal, y la fracción de empaquetamiento del litio CC, que tiene un parámetro de red de  $0.35089 \text{ nm}$ , en las direcciones [100], [110], y [111]. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

**3-34** Determine la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el magnesio HC, en las direcciones [2110] y [1120]. Los pa-

rámetros de red para el magnesio HC aparecen en el Apéndice A.

**3-35** Determine la densidad planar y la fracción de empaquetamiento del níquel CCC en los planos (100), (110) y (111). ¿Cuál —si es que hay alguno— de estos planos es compacto?

**3-36** Determine la densidad planar y la fracción de empaquetamiento del litio CC en los planos (100), (110) y (111). ¿Cuál —si es que hay alguno— de estos planos es compacto?

**3-37** Suponga que se produce rodio CCC en una lámina de un milímetro de espesor, con el plano (111) paralelo a la superficie de la hoja. ¿Cuál es el grosor de la hoja expresado en distancias interplanares (111) del espesor  $d_{111}$ ? Vea el Apéndice A para los datos que requiera.

**3-38** En una celda unitaria CCC, ¿cuántos  $d_{111}$  están presentes entre el punto 0,0,0 y el punto 1,1,1?

**3-39** Determine el radio mínimo de un átomo que quepa justo en

- |                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| (a) el sitio intersticial tetraédrico en el níquel CCC |
| (b) el sitio intersticial octaédrico en el litio CC.   |

**3-40** ¿Cuál es el radio de un átomo que cabe exactamente en el sitio octaédrico del cobre CCC sin alterar la red?

**3-41** Utilizando los radios iónicos que se dan en el Apéndice B, determine el número de coordinación que se espera para los compuestos siguientes:

- |                             |                    |                  |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| (a) $\text{Y}_2\text{O}_3$  | (b) $\text{UO}_2$  | (c) $\text{BaO}$ |
| (d) $\text{Si}_3\text{N}_4$ | (e) $\text{GeO}_2$ |                  |
| (f) $\text{MnO}$            | (g) $\text{MgS}$   | (h) $\text{KBr}$ |

**3-42** ¿El NiO tiene la estructura del cloruro de cesio, del cloruro de sodio o de la blenda de zinc? Con base en la respuesta determine

- |                                   |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red,          |
| (b) la densidad y                 |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

**3-43** ¿El  $\text{UO}_2$  tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? En función a la respuesta determine

- |                                   |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red           |
| (b) la densidad y                 |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

**3-44** ¿El  $\text{BeO}$  tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? Con base en la respuesta determine

- |                                   |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red           |
| (b) la densidad y                 |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

**3-45** ¿El CsBr tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc, de la fluorita o del cloruro de cesio? En función a la respuesta determine

- (a) el parámetro de red
- (b) la densidad y
- (c) el factor de empaquetamiento.

**3-46** Esboce la organización iónica del plano (110) del ZnS (con la estructura de la blenda de zinc) y compárela con la del plano (110) del  $\text{CaF}_2$  (con la estructura de la fluorita). Compare la fracción de empaquetamiento planar de los planos (110), correspondientes a estos dos materiales.

**3-47** El MgO, que tiene la estructura del cloruro de sodio también posee un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la densidad y la fracción de empaquetamiento planar, de los planos (111) y (222) del MgO. ¿Qué iones estarán presentes en cada plano?

**3-48** El polipropileno forma una celda unitaria ortorrómbica con parámetros de red de  $a_0 = 1.450$  nm  $b_0 = 0.569$  nm y  $c_0 = 0.740$  nm. La fórmula química para la molécula del propileno, a partir de la cual se produce este polímero, es  $\text{C}_3\text{H}_6$ . La densidad del polímero es de aproximadamente  $0.90 \text{ g/cm}^3$ . Determine el número de moléculas de propileno, el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno en cada celda unitaria.


**3-49** La densidad de la cristobalita es aproximadamente de  $1.538 \text{ g/cm}^3$  y tiene un parámetro de red de 0.8037 nm. Calcule el número de iones de  $\text{SiO}_2$ , el número de iones de silicio y el número de iones de oxígeno en cada celda unitaria.

**3-50** Un haz difractado de rayos X es observado a partir de los planos (220) del hierro a un ángulo  $2\theta$  de  $99.1^\circ$ , cuando la longitud de onda de los rayos es 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del hierro.


**3-51** Se observa un haz difractado de rayos X a partir de los planos (311) del aluminio con ángulo  $2\theta$  de  $78.3^\circ$ , cuando la longitud de onda de los rayos es 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del aluminio.

**3-52** La figura 3-41 muestra el resultado de un experimento de difracción de rayos X en la forma de la intensidad de picos difractados en función del ángulo de difracción  $2\theta$ . Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0.15418 nm, determine

- (a) la estructura cristalina del metal,
- (b) los índices de los planos que producen cada uno de los picos y

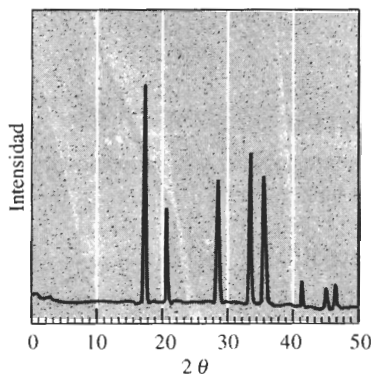

**FIGURA 3-41** Patrón de difracción de rayos X (para el problema 3-52).

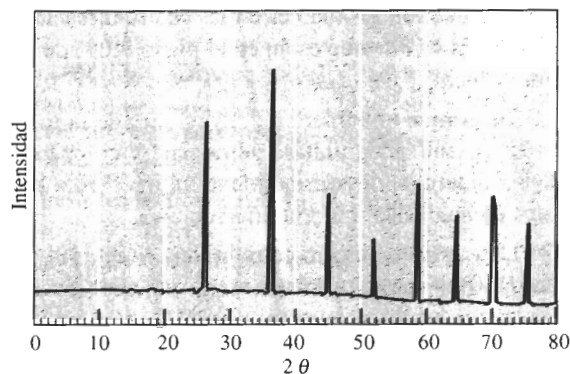

**FIGURA 3-42** Patrón de difracción de rayos X (para el problema 3-53).

(c) el parámetro de red del metal.

**3-53** La figura 3-42 muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos X en la forma de la intensidad del pico difractado en función del ángulo  $2\theta$  de difracción. Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0.07107 nm, determine

- (a) la estructura cristalina del metal y
- (b) los índices de los planos que produce cada pico.



### PROBLEMAS DE DISEÑO

**3-54** Se desea diseñar una celda de purificación. Ésta debe estar compuesta de dos tamaños de esferas; las más pequeñas deben caber dentro de los huecos existentes entre las mayores. Hay disponible una amplia variedad de tamaños, pero la más grande tiene un diámetro de un centímetro. A través de la celda fluirá un gas contamina-

do y los contaminantes serán absorbidos en la superficie de las esferas. Se encontró que para realizar esta purificación, es necesaria un área total de  $10,000 \text{ cm}^2$ . Diseñe la celda.

**3-55** Se desea clasificar u ordenar especímenes de hierro, algunos de los cuales son CCC y otros CC. Diseñe un método por difracción de rayos X mediante el cual se pueda efectuar lo anterior.

# CAPÍTULO 4

## Imperfecciones en el arreglo atómico

### 4-1 Introducción


En todos los materiales el arreglo de los átomos contiene imperfecciones que tienen un efecto profundo sobre el comportamiento de los materiales. Mediante el control de las imperfecciones reticulares, creamos metales y aleaciones más resistentes, imanes más poderosos, transistores y celdas solares de mejor desempeño, vidrios y cristales de colores extraordinarios y muchos otros materiales de importancia práctica.

En este capítulo presentamos los tres tipos básicos de imperfecciones de red: defectos puntuales, defectos lineales (o dislocaciones) y defectos de superficie. Debemos recordar, sin embargo, que estas imperfecciones sólo representan defectos en relación con el arreglo atómico perfecto, y no con el material mismo. De hecho, estos “defectos” pudieran haber sido agregados de manera intencional, a fin de producir un conjunto deseado de propiedades mecánicas y físicas. En capítulos posteriores se verá cómo controlar estos defectos mediante la fabricación de aleaciones, tratamientos térmicos o técnicas de procesamiento para producir materiales de mejor desempeño ingenieril.

### 4-2 Dislocaciones

Las **dislocaciones** son imperfecciones lineales en una red que de otra forma sería perfecta. Generalmente se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo. Aunque en todos los materiales hay dislocaciones presentes, incluyendo los materiales cerámicos y los polímeros, son de particular utilidad para explicar la deformación y el endurecimiento de los metales. Podemos identificar dos tipos de dislocaciones: la dislocación de tornillo y la dislocación de borde.


**Dislocación de tornillo** La **dislocación de tornillo** (figura 4-1) se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, torciéndolo y desplazando un lado del corte sobre el otro la distancia de un átomo. Si en un plano cristalográfico describimos una revolución completa alrededor del eje sobre el cual el cristal fue torcido, partiendo del punto  $x$  y recorriendo espaciamentos atómicos iguales en cada dirección, terminaremos a un espacio atómico por debajo de nuestro punto de partida (punto  $y$ ). El vector que se requiere para cerrar la trayectoria y volver a nuestro punto inicial se conoce como el **vector de Burgers  $b$** . Si continuáramos

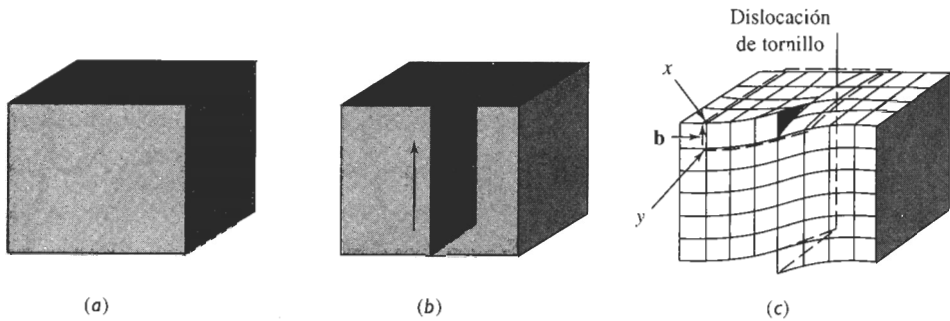

**FIGURA 4-1** El cristal perfecto (a) es cortado y deformado una distancia igual a un espaciamiento atómico, (b) y (c). La línea a lo largo de la cual ocurre este corte es una dislocación de tornillo. Se requiere de un vector de Burgers  $\mathbf{b}$  para cerrar la trayectoria de espaciamientos atómicos alrededor de la dislocación de tornillo.


nuestra rotación, trazaríamos una trayectoria en espiral. El eje, es decir la línea alrededor de la cual trazamos esta trayectoria, es la dislocación de tornillo. El vector de Burgers es paralelo a la dislocación de tornillo.

**Dislocaciones de borde** Una **dislocación de borde** (figura 4-2) se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, separándolo y rellenando parcialmente el corte con un plano de átomos adicional. El borde inferior de este plano adicional representa la dislocación de borde, la cual también se ilustra en la figura 4-5. Si seguimos una trayectoria en círculo a favor de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación de borde, partiendo del punto  $x$  y recorriendo un número igual de espaciamientos atómicos en cada dirección, terminaríamos alejados un espaciamiento atómico del punto de partida  $y$ . El vector que se requiere para completar el circuito es, de nuevo, el vector de Burgers. En este caso, el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación. Al introducir la dislocación, los átomos por encima de la línea de dislocación se comprimen acercándose los unos a los otros, en tanto que los que quedan por debajo se estiran alejándose de sus posiciones de equilibrio. La red que los rodea ha sido distorsionada debido a la presencia de la dislocación.

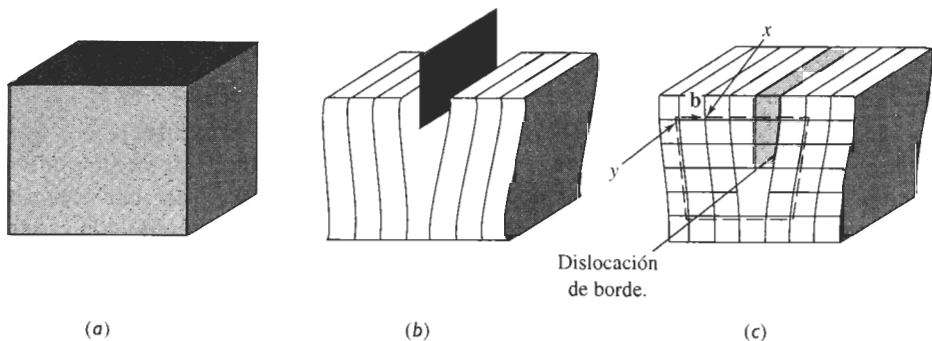

**FIGURA 4-2** El cristal perfecto (a) es cortado y un plano adicional de átomos es insertado (b). El borde inferior del plano adicional es la dislocación de borde (c). Se requiere de un vector de Burgers  $\mathbf{b}$  para cerrar un círculo de igual cantidad de espaciamientos atómicos alrededor de la línea de dislocación.


**Dislocaciones mixtas** Como se puede ver en la figura 4-3, las **dislocaciones mixtas** tienen componentes tanto de borde como de tornillo, con una región de transición entre ambas. El vector de Burgers, sin embargo, se conserva igual para todas las porciones de la dislocación mixta.

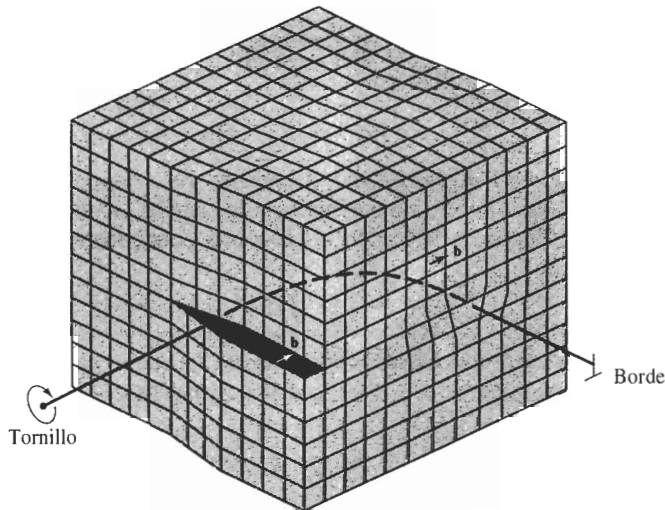


**FIGURA 4-3** Dislocación mixta. La dislocación de tornillo en la cara frontal del cristal gradualmente se convierte en dislocación de borde en el costado del cristal. (Adaptada de W.T Read, *Dislocations in Crystals*. McGraw-Hill, 1953.)

**Deslizamiento** Podríamos trasladar el vector de Burgers del circuito a la dislocación de borde, según se muestra en la figura 4-4. Después de ese traslado, encontramos que el vector de Burgers y la dislocación de borde definen un plano en la red. El vector de Burgers y el plano resultan útiles para explicar cómo se deforman los materiales.

Cuando se aplica una fuerza cortante en la dirección del vector de Burgers a un cristal que contenga una dislocación, ésta se puede mover al romper los enlaces entre los átomos de un plano. El plano cortado se desplaza ligeramente para establecer enlaces con el plano parcial original de átomos. Este desplazamiento hace que la dislocación se mueva un espacio de un átomo hacia el lado, según se muestra en la figura 4-5. Si este proceso continúa, la dislocación

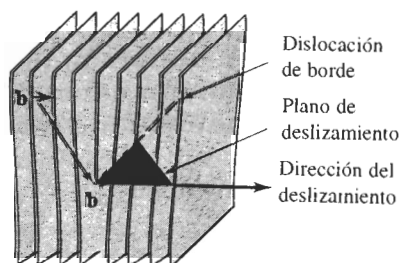

**FIGURA 4-4** Una vez trasladado el vector de Burgers del circuito cerrado a la línea de dislocación, se define un plano de deslizamiento.

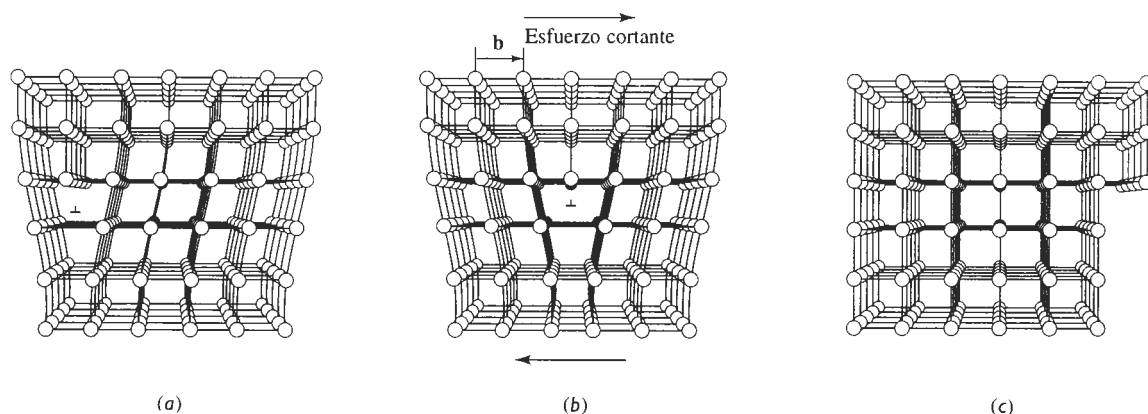

**FIGURA 4-5** Cuando se aplica un esfuerzo cortante a la dislocación (a) los átomos se desplazan haciendo que la dislocación se mueva un vector de Burgers en la dirección de deslizamiento (b). Un movimiento continuo de la dislocación finalmente causará un escalón (c) y deformación permanente del cristal. (*Adaptado de A. G. Guy, Essentials of Material Science, McGraw-Hill, 1976.*)

se recorre a través del cristal hasta que se produce un escalón en el exterior del mismo; el cristal ha sido deformado. Si se pudieran introducir continuamente dislocaciones en el mismo plano del cristal y se movieran a lo largo de la misma trayectoria, el cristal quedaría cortado en dos.

El proceso mediante el cual se mueve una dislocación causando que se deforme un material se conoce como **deslizamiento**. La dirección en la cual se mueve la dislocación, la **dirección de deslizamiento**, es la dirección del vector de Burgers para las dislocaciones de borde. Durante el deslizamiento, la dislocación de borde barre el plano formado por el vector de Burgers y la dislocación; este plano se conoce como **plano de deslizamiento**. La combinación de dirección de deslizamiento y plano de deslizamiento se denomina **sistema de deslizamiento**. Una dislocación de tornillo produce el mismo resultado, la dislocación se mueve perpendicularmente al vector de Burgers, aunque el cristal se deforma en una dirección paralela a dicho vector.

Durante el deslizamiento, una dislocación recorre estados, o entornos, de equilibrio idénticos. El **esfuerzo Peierls-Nabarro** (ecuación 4-1) es el esfuerzo requerido para mover la dislocación de una localización de equilibrio a otra,

$$\tau = c \exp(-kd/b), \quad (4-1)$$

donde  $\tau$  es el esfuerzo cortante requerido para mover la dislocación;  $d$  es la distancia interplanar entre planos de deslizamiento adyacentes;  $b$  es el vector de Burgers y tanto  $c$  como  $k$  son constantes del material. La dislocación se mueve en aquel sistema de deslizamiento que requiera el mínimo consumo de energía. Varios factores importantes determinan qué sistemas de deslizamiento son los más probables de activarse durante la deformación del material.

1. El esfuerzo requerido para hacer que la dislocación se mueva aumenta de manera exponencial con la longitud del vector de Burgers. Por lo que la dirección de deslizamiento deberá tener una distancia de repetición de estados de equilibrio pequeña o una densidad lineal alta. Las direcciones compactas en los metales satisfacen este criterio y son las direcciones de deslizamiento usuales.

2. El esfuerzo requerido para hacer que la dislocación se mueva se reduce de manera exponencial con la distancia interplanar de los planos de deslizamiento. El deslizamiento ocurre con



mayor facilidad entre planos de átomos que sean suaves (de manera que tengan “colinas y valles” más pequeños en su superficie) y entre planos que estén alejados (o que tengan una distancia interplanar relativamente grande). Aquellos planos con una densidad planar alta llenan este requisito. Por lo que, usualmente, los planos de deslizamiento son los planos compactos o aquellos que tienen la mayor compactación posible. Los sistemas de deslizamiento más comunes en varios materiales se resumen en la tabla 4-1.

**TABLA 4-1** Planos y direcciones de deslizamiento en estructuras metálicas

Estructura cristalina	Plano de deslizamiento	Dirección de deslizamiento
Metales CC	$\{110\}$ $\{112\}$ $\{123\}$	$\langle 111 \rangle$
Metales CCC	$\{111\}$	$\langle 110 \rangle$
Metales HC	$\{0001\}$ $\{1120\}$ $\{1010\}$ $\{1011\}$	$\langle 100 \rangle$ $\langle 110 \rangle$ o $\langle 1120 \rangle$
	ver nota	
MgO, NaCl (iónicos)	$\{110\}$	$\langle 110 \rangle$
Silicio (covalente)	$\{111\}$	$\langle 110 \rangle$

*Nota: En algunos metales y aleaciones, o a temperaturas elevadas, estos planos están activos.*

3. Las dislocaciones no se mueven fácilmente en materiales como el silicio o los polímeros, los cuales tienen enlaces covalentes. Debido a la resistencia y direccionalidad de estos enlaces, los materiales típicamente fallan en forma frágil antes de que la fuerza se haga lo suficientemente alta para generar un deslizamiento apreciable.

4. Los materiales con enlace iónico, incluyendo muchos materiales cerámicos como el MgO, también ofrecen resistencia al deslizamiento. El movimiento de una dislocación rompe el equilibrio de cargas alrededor de aniones y cationes, requiriendo que los enlaces entre aniones y cationes se deshagan. Durante el deslizamiento, los iones con carga similar también deben pasar uno cerca del otro, lo que causa repulsión. Finalmente, la distancia de repetición a lo largo de la dirección de deslizamiento, o el vector de Burgers, es más grande que en los metales. De nuevo, el material falla frágilmente antes de que las dislocaciones se muevan.

#### EJEMPLO 4-1


En la figura 4-6 se muestra esquemáticamente una dislocación en el MgO, el cual tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la longitud del vector de Burgers.

## SOLUCIÓN

En la figura 4-6 trazamos un circuito en la dirección de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación, partiendo del punto  $x$ , y desplazándonos en igual cantidad de espaciamentos atómicos para terminar en el punto  $y$ . El vector  $\mathbf{b}$  es el vector de Burgers. Dado que  $\mathbf{b}$  tiene la dirección  $[110]$ , debe ser perpendicular a los planos  $\{110\}$ . La longitud de  $\mathbf{b}$  es la distancia entre dos planos  $(110)$  adyacentes. De la ecuación 3-6,

$$d_{110} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{0.396}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = 0.280 \text{ nm}$$

El vector de Burgers tiene la dirección  $\langle 110 \rangle$  y una longitud de 0.280 nm. Observe, sin embargo, que dos medios planos adicionales de átomos forman la dislocación —uno compuesto de iones oxígeno y otro de iones magnesio.

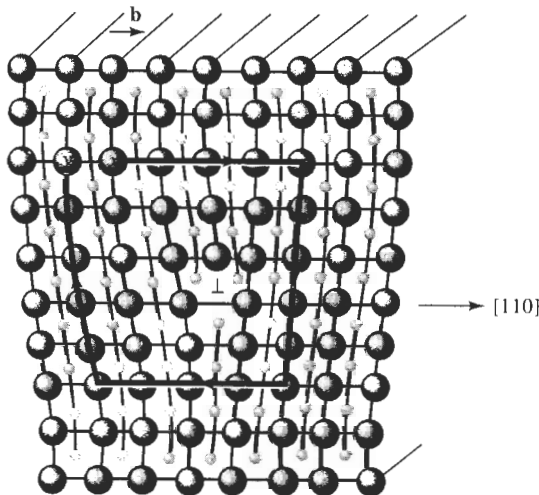

○ Oxígeno

● Magnesio

**FIGURA 4-6** Dislocación de borde en el MgO mostrando la dirección de deslizamiento y el vector de Burgers (para el ejemplo 4-1). (Adaptado de W. D. Kingery, H. K. Bowen y D. R. Uhlmann, *Introduction to Ceramics*, John Wiley, 1976.)

## EJEMPLO 4-2

Calcule la longitud del vector de Burgers en el cobre.

## SOLUCIÓN

El cobre es CCC con un parámetro de red de 0.36151 nm. Las direcciones compactas, o las direcciones del vector de Burgers, son de la forma  $\langle 110 \rangle$ . La distancia de repetición a lo largo

de las direcciones  $\langle 110 \rangle$  es la mitad de la diagonal de la cara, ya que los puntos de la red están localizados en las esquinas y en los centros de las caras de la celda unitaria.

$$\text{Diagonal de la cara} = \sqrt{2}a_0 = (\sqrt{2})(0.36151) = 0.51125 \text{ nm}$$

La longitud del vector de Burgers, es decir, la distancia de repetición es:

$$b = \frac{1}{2}(0.51125 \text{ nm}) = 0.25563 \text{ nm}$$

### EJEMPLO 4-3

La densidad planar del plano (112) en el hierro CC es  $9.94 \times 10^{14}$  átomos/cm<sup>2</sup>. Calcule (a) la densidad planar del plano (110) y (b) los espaciamentos interplanares tanto para los planos (112) como (110). ¿En cuál de los planos ocurriría normalmente el deslizamiento?

### SOLUCIÓN

El parámetro de red del hierro CC es 0.2866 nm, es decir  $2.866 \times 10^{-8}$  cm. El plano (110) se muestra en la figura 4-7, la porción sombreada corresponde a los átomos existentes dentro de la celda unitaria. Note que una cuarta parte de los cuatro átomos que se encuentran en las esquinas, más el átomo central, están dentro de un área de  $a_0$  veces  $\sqrt{2}a_0$ . La densidad planar es:

$$\begin{aligned} \text{Densidad planar (110)} &= \frac{\text{átomos}}{\text{área}} = \frac{2}{(\sqrt{2})(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^2} \\ &= 1.72 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \end{aligned}$$


$$\text{Densidad planar (112)} = 0.994 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \text{ (del enunciado del problema)}$$

Los espaciamientos interplanares son:

$$d_{110} = \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0}} = 2.0266 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$d_{112} = \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = 1.17 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

La densidad planar y el espaciamento interplanar del plano (110) son más grandes que los correspondientes al plano (112); por tanto, el plano (110) será el de deslizamiento preferido.

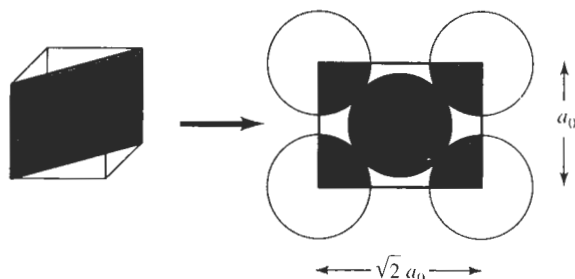

**FIGURA 4-7** Posiciones de los átomos en el plano (110) en una celda unitaria CC (para el ejemplo 4-3).

## 4-3 Significado de las dislocaciones


Aunque en algunos materiales cerámicos y polímeros puede ocurrir deslizamiento, el proceso de deslizamiento es de particular utilidad para entender el comportamiento mecánico de los metales. En primer término, el deslizamiento explica por qué la resistencia de los metales es mucho menor que el valor predecible a partir del enlace metálico. Si ocurre el deslizamiento, sólo es necesario que se rompa en algún momento una pequeña fracción de todas las uniones metálicas a través de la interfase, por lo que la fuerza requerida para deformar el metal resulta pequeña.

Segundo, el deslizamiento le da ductilidad a los metales. Si no hay dislocaciones presentes, una barra de hierro sería frágil; los metales no podrían ser conformados utilizando los diversos procesos, que involucran la deformación para obtener formas útiles, como la forja.

En tercer lugar, controlamos las propiedades mecánicas de un metal o aleación al interferir el movimiento de las dislocaciones. Un obstáculo introducido en el cristal impedirá que en una dislocación se deslice, a menos que apliquemos mayor fuerza. Si es necesario aplicar una fuerza superior, entonces el metal resulta ser más resistente.

En los materiales se encuentran enormes cantidades de dislocaciones. **La densidad de dislocaciones**, o la longitud total de dislocaciones por unidad de volumen, generalmente se utiliza para representar la cantidad de dislocaciones presentes. Densidades de dislocación de  $10^6$  cm/cm<sup>3</sup> son típicas en los metales más suaves, en tanto que se pueden conseguir densidades de hasta  $10^{12}$  cm/cm<sup>3</sup> deformando el material.


El **microscopio electrónico de transmisión** (MET) se utiliza para observar las dislocaciones. En el MET, se enfoca un rayo de electrones sobre una hoja extremadamente delgada del material; el haz de electrones interactúa con las imperfecciones en el material, causando diferencias en la fracción de electrones transmitidos. En consecuencia, se observan distintos contrastes al ver el haz transmitido sobre una pantalla fluorescente o sobre una placa fíca. La figura 4-8 muestra las dislocaciones, las cuales aparecen como líneas oscuras al observarse a muy altas ampliificaciones.

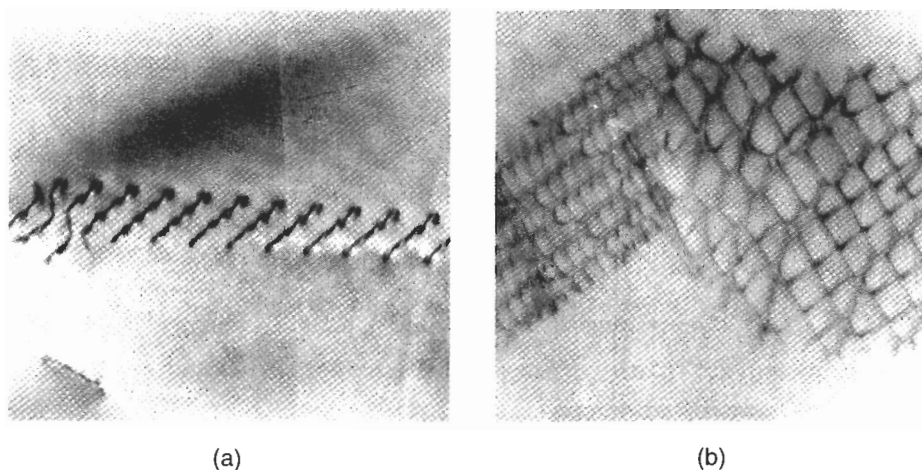

**FIGURA 4-8** Microfotografías electrónicas de dislocaciones en el  $\text{Ti}_3\text{Al}$ : (a) apilamientos de dislocaciones ( $\times 36,500$ ) y (b) red de dislocaciones ( $\times 15,750$ ). (Cortesía de Gerald Feldewerth.)

## 4-4 Ley de Schmid

Podemos comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas examinando la fuerza que se requiere para iniciar el proceso de deslizamiento. Supóngase que aplicamos una fuerza unidireccional  $F$  a un cilindro de metal que está formado por un solo cristal (figura 4-9). Podemos orientar el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento respecto a la fuerza aplicada definiendo los ángulos  $\lambda$  y  $\phi$ .  $\lambda$  es el ángulo entre la dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada y  $\phi$  es el ángulo entre la perpendicular al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada.

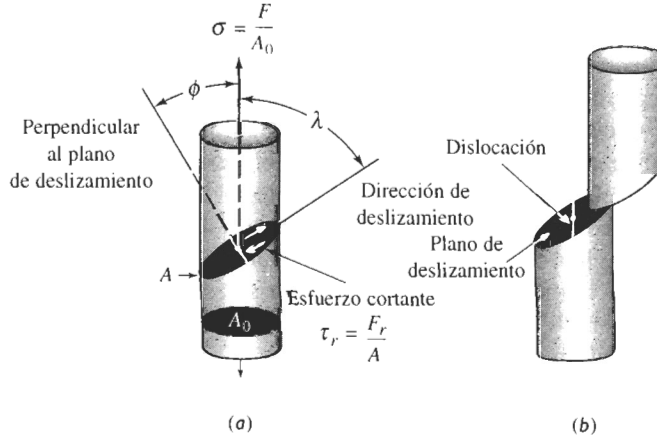

**FIGURA 4-9** (a) Se produce un esfuerzo cortante resultante  $\tau$  en un sistema de deslizamiento. (b) El movimiento de las dislocaciones en el sistema de deslizamiento deforma al material.

Para que la dislocación se mueva en este sistema de deslizamiento, la fuerza aplicada debe producir una fuerza cortante actuando en la dirección del deslizamiento. Esta fuerza cortante resultante  $F_r$  está dada por:

$$F_r = F \cos \lambda$$

Si dividimos la ecuación entre el área del plano de deslizamiento,  $A = A_0 / \cos \phi$ , obtendremos la **ley de Schmid**,

$$\tau_r = \sigma \cos \phi \cos \lambda,$$


donde:

$$\tau_r = \frac{F_r}{A} = \text{esfuerzo cortante resultante en la dirección de deslizamiento}$$

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \text{esfuerzo unidireccional aplicado al cilindro}$$

### EJEMPLO 4-4

Suponga que el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado  $\sigma$ , como en la figura 4-10. Entonces,  $\phi = 0^\circ$ ,  $\lambda = 90^\circ$ ,  $\cos \lambda = 0$  y, por tanto,  $\tau_r = 0$ . Incluso si el esfuerzo aplicado  $\sigma$  fuera enorme, no se desarrollará ningún esfuerzo cortante a lo largo de la dirección de

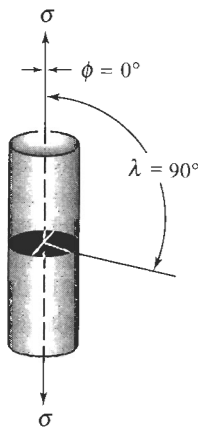

**FIGURA 4-10** Cuando el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado  $\sigma$ , el ángulo  $\lambda$  es  $90^\circ$  y no hay esfuerzo cortante resultante.

deslizamiento y la dislocación no se moverá. (Usted podría llevar a cabo un sencillo experimento para demostrar lo anterior, utilizando una baraja. Si empuja sobre ella en ángulo, las cartas se deslizarán una sobre otra, como en el proceso de deslizamiento. Sin embargo, si empuja perpendicularmente sobre la baraja, las cartas no se deslizarán.) No puede ocurrir deslizamiento si el sistema de deslizamiento está orientado de forma tal que  $\lambda$  o  $\phi$  valen  $90^\circ$ . ■

El **esfuerzo cortante resultante crítico**  $\tau_{\text{crss}}$  es el esfuerzo cortante requerido para romper suficientes enlaces metálicos y que ocurra el deslizamiento. Cuando el esfuerzo *aplicado* produzca un esfuerzo cortante *resultante* que sea igual al esfuerzo cortante resultante *crítico* ocurrirá el deslizamiento y la deformación del metal.

$$\tau_r = \tau_{\text{crss}} \quad (4-3)$$

#### EJEMPLO 4-5

#### Diseño de un proceso de fundición de un monocrystal-

Se desea producir una varilla hecha de un solo cristal de aluminio puro, que tenga un esfuerzo cortante resultante crítico de 148 psi. Se deberá orientar la varilla de forma que, cuando se le aplique un esfuerzo axial de 500 psi, la varilla se deforme por deslizamiento en una dirección de  $45^\circ$  en relación con su propio eje y mueva un sensor que detecte la sobrecarga. Diseñe la varilla y un método mediante el cual pudiera ser producida.

#### SOLUCIÓN

Las dislocaciones empiezan a moverse cuando el esfuerzo cortante resultante  $\tau_r$  es igual al esfuerzo cortante resultante crítico, 148 psi. De la ley de Schmid:

$$\tau_r = \sigma \cos \lambda \cos \phi, \text{ o}$$

$$148 \text{ psi} = (500 \text{ psi}) \cos \lambda \cos \phi$$

Dado que se desea que el deslizamiento ocurra en un ángulo de  $45^\circ$  con respecto al eje de la varilla,  $\lambda = 45^\circ$ , tenemos que:

$$\cos \phi = \frac{148}{500 \cos 45^\circ} = \frac{148}{(500)(0.707)} = 0.419$$

$$\phi = 65.2^\circ$$

Por tanto, debemos producir una varilla que esté orientada de forma que  $\lambda = 45^\circ$  y  $\phi = 65.2^\circ$ .

Esto se podría hacer mediante un proceso de solidificación. Se orientaría un cristal de aluminio sólido en la parte inferior de un molde. Se introduciría aluminio líquido en el molde. El líquido se empieza a solidificar partiendo del cristal inicial, obteniéndose una varilla de un solo cristal con la orientación adecuada.

## 4-5 Influencia de la estructura cristalina

Se puede utilizar la ley de Schmid para comparar las propiedades de los metales con estructuras cristalinas CC, CCC y HC. La tabla 4-2 lista tres factores de importancia que podemos examinar. Sin embargo, hay que tener cuidado en observar que este análisis describe el comportamiento de cristales individuales prácticamente perfectos. Los materiales de uso en ingeniería rara vez son un monocristal y siempre contienen grandes cantidades de defectos.

**TABLA 4-2** Resumen de factores que afectan el deslizamiento en estructuras metálicas

Factor	CCC	CC	HC ( $\frac{c}{a} > 1.633$ )
Esfuerzo cortante resultante crítico (psi)	50–100	5,000–10,000	50–100 <sup>a</sup>
Número de sistemas de deslizamiento	12	48	3 <sup>b</sup>
Deslizamiento cruzado	Puede ocurrir	Puede ocurrir	No puede ocurrir <sup>b</sup>
Resumen de propiedades	Dúctil	Resistente	Relativamente frágil

<sup>a</sup> Relativo a deslizamiento en planos basales.  
<sup>b</sup> Mediante aleación o calentamiento a temperaturas elevadas, en los metales HC se activan sistemas de deslizamiento adicionales, lo que permite el deslizamiento cruzado y, por tanto, mejora su ductilidad.

**Esfuerzo cortante resultante crítico** Si el esfuerzo cortante resultante crítico en un metal es muy alto, el esfuerzo aplicado  $\sigma$  debe ser también alto a fin de que  $\tau_r$  sea igual a  $\tau_{crss}$ . Si  $\sigma$  es grande, el metal debe tener una alta resistencia. En los metales CCC, que tienen planos compactos {111} el esfuerzo cortante resultante crítico es bajo (aproximadamente de 50 a 100 psi en un cristal perfecto); los metales CCC tienden a tener resistencias bajas. Por otra parte, las estructuras cristalinas CC no contienen planos compactos y es necesario exceder un esfuerzo cortante resultante crítico superior (del orden de 10,000 psi en cristales perfectos) para que ocurra el deslizamiento; por tanto, los metales CC tienden a tener resistencias altas.

Es común esperar que los metales HC, debido a que contienen planos basales compactos, tengan bajos esfuerzos cortantes resultantes críticos. De hecho, en metales HC como el zinc, que tiene una relación  $c/a$  mayor o igual a la teórica de 1.633, el esfuerzo cortante resultante crítico es menor de 100 psi, justo igual que los metales CCC. En el titanio HC, sin embargo, la relación  $c/a$  es menor a 1.633; los planos compactos están demasiado cerca. El deslizamiento

ahora ocurre en planos como el (1010), el plano de las caras verticales del prisma hexagonal y el esfuerzo cortante resultante crítico es entonces tan grande o más que en los metales CC.

**Número de sistemas de deslizamiento** Si por lo menos un sistema de deslizamiento está orientado para dar los ángulos  $\lambda$  y  $\phi$  casi a  $45^\circ$ , entonces  $\tau$  llega a ser igual a  $\tau_{\text{crs}}$  para un esfuerzo bajo aplicado. Los metales HC ideales sólo tienen un conjunto de planos compactos paralelos, los planos (0001), y tres direcciones compactas, lo que nos da tres sistemas de deslizamiento. En consecuencia, la probabilidad de que estos planos y direcciones compactos estén orientados con  $\lambda$  y  $\phi$  cercanos a  $45^\circ$  es muy baja. El cristal HC puede fallar frágilmente sin presentar un deslizamiento significativo.

Sin embargo, en los metales HC con una relación  $c/a$  baja, o cuando están aleados correctamente, o cuando se incrementa la temperatura, entran en acción otros sistemas de deslizamiento, haciendo que estos metales sean menos quebradizos de lo esperado.

Por otra parte, los metales CCC contienen cuatro planos compactos no paralelos de la forma {111} y tres direcciones compactas de la forma  $\langle 110 \rangle$  dentro de cada plano, lo que nos da un total de 12 sistemas de deslizamiento. Por lo menos un sistema de deslizamiento estará favorablemente orientado para que ocurra un deslizamiento a bajos esfuerzos; esto permite que los metales CCC tengan ductilidades altas.

Finalmente, los metales CC tienen hasta 48 sistemas de deslizamiento que son casi compactos. Varios sistemas de deslizamiento están orientados adecuadamente para que ocurra el deslizamiento, permitiendo que los metales CC también tengan ductilidad.

**Deslizamiento cruzado** Suponga que una dislocación de tornillo que se mueve en un plano de deslizamiento encuentra un obstáculo que le impide moverse más. La dislocación puede pasar a un segundo sistema de deslizamiento que interseca al anterior y que también está orientado correctamente para que la dislocación continúe su movimiento. Esto se conoce como deslizamiento cruzado. En muchos metales HC no puede ocurrir **deslizamiento cruzado** porque los planos de deslizamiento son paralelos y no se intersecan. Por tanto, los metales HC tienen tendencia a conservar su comportamiento frágil. Afortunadamente, se activan otros sistemas de deslizamiento al alea, o calentar los metales HC, mejorando así la ductilidad. Es posible el deslizamiento cruzado tanto en los metales CCC como CC, ya que tienen una cierta cantidad de sistemas de deslizamiento que se intersecan. En consecuencia, el deslizamiento cruzado ayuda a mantener la ductilidad en estos metales.


## 4-6 Defectos puntuales

**Los defectos puntuales** son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. Estos defectos o imperfecciones, que se muestran en la figura 4-11, pueden ser generados en el material mediante el movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento; durante el procesamiento del material; mediante la introducción de impurezas; o intencionalmente a través de las aleaciones.

**Vacancias** Una **vacancia** se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias, pero éstas se incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura; como se muestra en la siguiente ecuación de Arrhenius:

$$n_v = n \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (4-4)$$



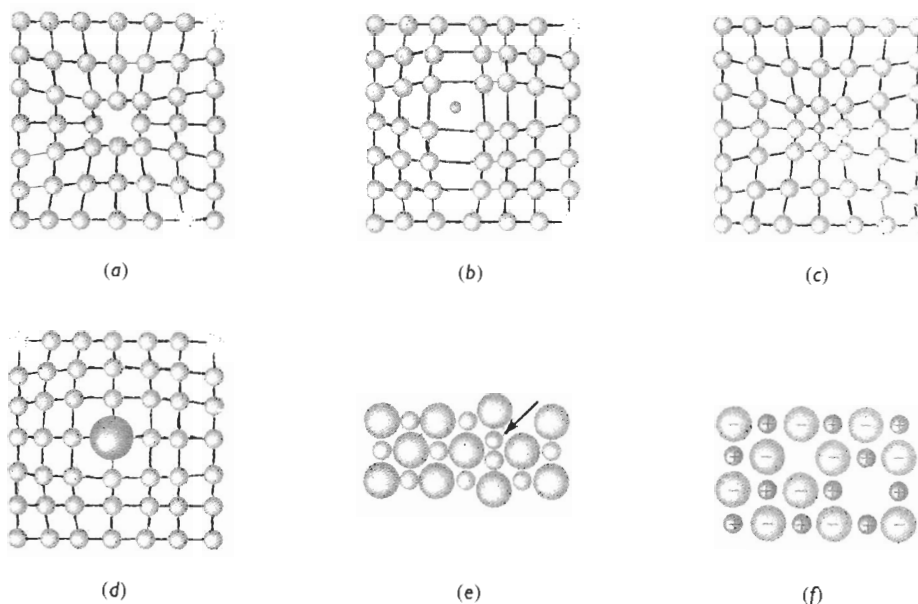

**FIGURA 4-11** Defectos puntuales: (a) vacancia; (b) pequeño átomo intersticial; (c) átomo sustitucional; (d) átomo sustitucional grande; (e) defecto Frenkel y (f) defecto Schottky. Todos estos defectos alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes.

donde  $n_v$  es el número de vacancias por  $\text{cm}^3$ ;  $n$  es el número de puntos de red por  $\text{cm}^3$ ;  $Q$  es la energía requerida para producir una vacancia, en  $\text{cal/mol}$ ;  $R$  es la constante de los gases,  $1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$  y  $T$  es la temperatura en  $^\circ\text{K}$ . Debido a la gran energía térmica existente cerca del punto de fusión, pudiera existir vacancia por cada 1000 puntos de la red.

#### EJEMPLO 4-6

#### Diseño de un tratamiento térmico para producir vacancias

Diseñe un tratamiento térmico que proporcione 1000 veces más vacancias en el cobre de las que están normalmente presentes a temperatura ambiente. Se requieren aproximadamente  $20,000 \text{ cal/mol}$  para producir una vacancia en el cobre.

#### SOLUCIÓN

El parámetro de red del cobre CCC es  $0.36151 \text{ nm}$ . El número de átomos de cobre, o puntos de red, por  $\text{cm}^3$  es:

$$n = \frac{4 \text{ átomos/celda}}{(3.6151 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.47 \times 10^{22} \text{ átomos de cobre/cm}^3$$

A temperatura ambiente,  $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$ :

$$\begin{aligned} n_v &= (8.47 \times 10^{22}) \exp [(-20,000)/(1.987)(298)] \\ &= 1.815 \times 10^8 \text{ vacancias/cm}^3 \end{aligned}$$

Se desea producir 1000 veces esta cifra, es decir,  $n_v = 1.815 \times 10^{11}$  vacancias/cm<sup>3</sup>. Esto se puede lograr calentando el cobre a una temperatura a la cual se forme este número de vacancias:

$$n_v = 1.815 \times 10^{11} = (8.47 \times 10^{22}) \exp(-20,000/1.987T)$$

$$\exp(-20,000/1.987T) = \frac{1.815 \times 10^{11}}{8.47 \times 10^{22}} = 0.214 \times 10^{-11}$$

$$\frac{-20,000}{1.987T} = \ln(0.214 \times 10^{-11}) = -26.87$$

$$T = \frac{20,000}{(1.987)(26.87)} = 375 \text{ K} = 102^\circ\text{C}$$

Al calentar el cobre ligeramente por encima de 100°C (quizás incluso colocándolo en agua hirviendo), y a continuación enfriándolo rápidamente hasta la temperatura ambiente, la cantidad de vacancias atrapadas en la estructura podría ser 1000 veces mayor que la cantidad de vacancias al equilibrio a temperatura ambiente. ■


**Defectos intersticiales** Se forma un **defecto intersticial** cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Los sitios intersticiales se ilustraron en la tabla 3-6. Los átomos intersticiales, aunque mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red, aún así son mayores que los sitios intersticiales que ocupan; en consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada. Los átomos intersticiales como el hidrógeno a menudo están presentes en forma de impurezas; los átomos de carbono se agregan al hierro para producir acero. Una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura.

**Defectos sustitucionales** Se crea un **defecto sustitucional** cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen; si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. En cualquier caso, el defecto sustitucional distorsiona la red circundante. Igualmente, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o como un elemento aleante agregado deliberadamente y, una vez introducido, el número de defectos es relativamente independiente de la temperatura.

**Otros defectos puntuales** Se crea un **intersticio** cuando un átomo idéntico a los de los puntos normales de la red se coloca en un lugar intersticial. Estos defectos aparecen con mayor frecuencia en redes con un factor de empaquetamiento bajo.

El **defecto Frenkel** es un par de defectos, intersticio-vacancia formado cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia. Un **defecto Schottky** es un par de vacancias en un material de enlace iónico; deben faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Este defecto es común en materiales cerámicos de enlace iónico.

Un último defecto puntual importante ocurre cuando un ion reemplaza a otro con carga distinta. Este caso puede darse cuando un ion con valencia de +2 reemplaza a uno con valencia de +1 (figura 4-12). En este caso, se introduce una carga positiva adicional en la estructura. Para mantener el equilibrio de cargas, podría crearse una vacancia donde normalmente estaría localizado un catión de carga +1. Esta imperfección se observa en materiales que tienen un enlace iónico pronunciado.

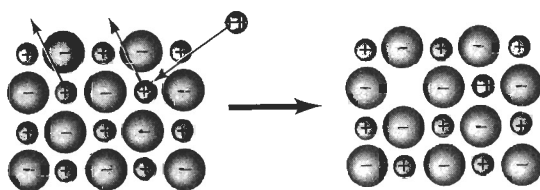

**FIGURA 4-12** Cuando un catión bivalente reemplaza a un catión monovalente, deberá eliminarse también un catión monovalente adicional, creando así una vacancia.

**Importancia de los defectos puntuales** Los defectos puntuales alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes, distorsionando la red a lo largo de quizás cientos de espaciamentos atómicos, a partir del defecto. Una dislocación que se mueva a través de las cercanías generales de un defecto puntual encuentra una red en la cual los átomos no están en sus posiciones de equilibrio. Esta alteración requiere que se aplique un esfuerzo más alto para obligar a que la dislocación venza al defecto, incrementándose así la resistencia del material.

#### EJEMPLO 4-7

Determine el número de vacancias necesarias para que una red de hierro CC tenga una densidad de  $7.87 \text{ g/cm}^3$ . El parámetro de red del hierro es de  $2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$ .

#### SOLUCIÓN

La densidad teórica esperada del hierro se puede calcular a partir del parámetro de red y de su masa atómica. Dado que el hierro es CC, en cada celda unitaria están presentes dos átomos de hierro.

$$\rho = \frac{(2 \text{ átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.8814 \text{ g/cm}^3$$

Se desea producir un hierro de una densidad menor. Esto se puede hacer introduciendo de manera intencional vacancias en la red. Calculemos el número de átomos y vacancias que deben estar presentes en cada celda unitaria del hierro para obtener la densidad requerida de  $7.87 \text{ g/cm}^3$ :

$$\rho = \frac{(\text{átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.87 \text{ g/cm}^3$$

$$\text{Átomos/celda} = \frac{(7.87)(2.866 \times 10^{-8})^3 (6.02 \times 10^{23})}{55.847} = 1.9971$$

Es decir, debe haber 0.0029 vacancias por celda unitaria. El número de vacancias por  $\text{cm}^3$  es:

$$\text{Vacancias/cm}^3 = \frac{0.0029 \text{ vacancias/celda}}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 1.23 \times 10^{20}$$

Si se conociera más información, como la energía requerida para producir una vacancia en el hierro, se podría diseñar un tratamiento térmico (como en el ejemplo 4-6) para producir esta concentración de vacancias.


**EJEMPLO 4-8**

En el hierro CCC, los átomos de carbono están localizados en los sitios octaédricos que se encuentran en el centro de cada borde de la celda unitaria  $(1/2, 0, 0)$  y en el centro de la celda unitaria  $(1/2, 1/2, 1/2)$ . En el hierro CC, los átomos de carbono entran en sitios tetraédricos, como  $1/4, 1/2, 0$ . El parámetro de red es  $0.3571 \text{ nm}$  en el caso del hierro CCC y de  $0.2866 \text{ nm}$  para el hierro CC. Los átomos de carbono tienen un radio  $0.071 \text{ nm}$ . (1) ¿Es de esperarse una distorsión más grande de la red cristalina debido a un átomo de carbono intersticial en el hierro CCC o en el hierro CC? (2) ¿Cuál sería el porcentaje de carbono atómico en cada tipo de hierro, si todos los sitios intersticiales fueran llenados?

**SOLUCIÓN**

1. Se puede calcular el tamaño del sitio intersticial en la localización  $1/4, 1/2, 0$  con la ayuda de la figura 4-13. El radio  $R_{\text{CC}}$  del átomo de hierro es:

$$R_{\text{CC}} = \frac{\sqrt{3}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{3})(0.2866)}{4} = 0.1241 \text{ nm}$$

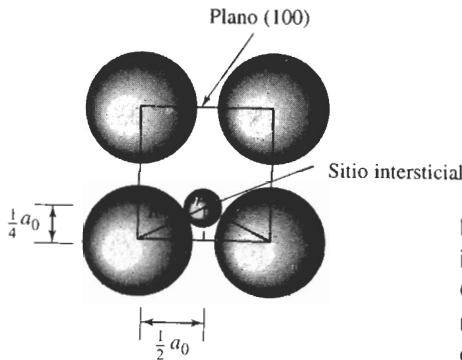

**FIGURA 4-13** La posición del sitio intersticial  $1/4, 1/2, 0$  en los metales CC, mostrando el arreglo de los átomos normales y del átomo intersticial (para el ejemplo 4-8).

De la figura 4-13 tenemos que

$$\left(\frac{1}{2}a_0\right)^2 + \left(\frac{1}{4}a_0\right)^2 = (r_{\text{intersticial}} + R_{\text{CC}})^2$$

$$(r_{\text{intersticial}} + R_{\text{CC}})^2 = 0.3125a_0^2 = (0.3125)(0.2866 \text{ nm})^2 = 0.02567$$

$$r_{\text{intersticial}} = \sqrt{0.02567} - 0.1241 = 0.0361 \text{ nm}$$

En el caso del hierro CCC, el sitio intersticial como el  $1/2, 0, 0$  se encuentra a lo largo de las direcciones 100. Por lo que los radios del átomo de hierro del sitio intersticial son:

$$R_{\text{CCC}} = \frac{\sqrt{2}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{2})(0.3571)}{4} = 0.1263 \text{ nm}$$

$$2r_{\text{intersticial}} + 2R_{\text{FCC}} = a_0$$

$$r_{\text{intersticial}} = \frac{0.3571 - (2)(0.1263)}{2} = 0.0522 \text{ nm}$$

El sitio intersticial en el hierro CC es menor que el correspondiente en el hierro CCC. Aunque ambos son menores que el átomo de carbono, éste distorsiona más la red CC que la

red CCC. Como resultado, se espera que entren menos átomos de carbono en las posiciones intersticiales del hierro CC que en las del CCC.

- En el hierro CC, se espera encontrar dos átomos de hierro en cada celda unitaria. Hay un total de 24 sitios intersticiales del tipo  $1/4$ ,  $1/2$ , 0; sin embargo, en vista de que cada sitio está localizado en una cara de la celda unitaria, solamente la mitad de cada sitio corresponde de manera única a una sola celda. Por tanto:

$$(24 \text{ sitios}) \left( \frac{1}{2} \right) = 12 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria}$$

Si se llenaran todos los sitios intersticiales, el porcentaje atómico de carbono contenido en el hierro sería:

$$\% \text{ de C} = \frac{12 \text{ átomos de C}}{12 \text{ átomos de C} + 2 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 86\%$$

En el hierro CCC se esperan cuatro átomos de hierro en cada celda unitaria y el número de sitios intersticiales es:

$$(12 \text{ en las aristas}) \left( \frac{1}{4} \right) + 1 \text{ en el centro} = 4 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria}$$

De nuevo, si se llenaran todos los sitios intersticiales, el porcentaje atómico del carbono en el hierro CCC sería:

$$\% \text{at de C} = \frac{4 \text{ átomos de C}}{4 \text{ átomos de C} + 4 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 50\%$$

Como veremos en un capítulo posterior, el porcentaje atómico máximo de carbono presente en las dos formas de hierro bajo condiciones de equilibrio es:

CC: 1.0%

CCC: 8.9%

Debido a la deformación que se produce en la red del hierro por los átomos intersticiales de carbono, la fracción de sitios intersticiales que pueden ser ocupados es bastante pequeña en particular en el caso del hierro CC.


## 4-7 Defectos de superficie

**Los defectos de superficie** son las fronteras o planos que separan un material en regiones de la misma estructura cristalina pero con orientaciones cristalográficas distintas.

**Superficie del material** En las superficies externas del material la red termina de manera abrupta. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy áspera, contener pequeñas muescas y quizá ser mucho más reactiva que el interior del material.

**Fronteras de grano** La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos granos. Un **grano** es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico. Sin embargo, la orientación del arreglo atómico, o de la estructura cristalina, es distinta para cada grano. En la figura 4-14 se muestran de manera esquemática tres granos; la red de cada uno de ellos es idéntica pero están orientados de manera distinta. La **frontera de grano**, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correc-

tamente espaciados. Esto quiere decir que, en algunos sitios, los átomos están tan cerca unos de otros en la frontera de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están tan alejados que crean una región de tensión.

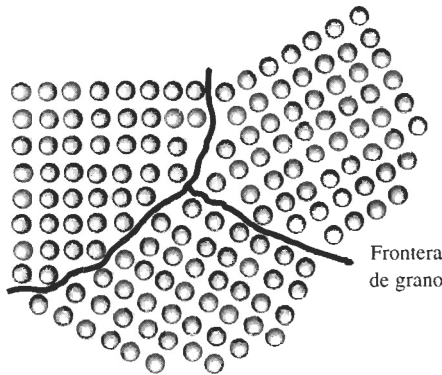


**FIGURA 4-14** Los átomos cerca de las fronteras de los tres granos no tienen un espaciamiento o arreglo de equilibrio.


Un método para controlar las propiedades de un material es controlando el tamaño de los granos. Reduciendo el tamaño de éstos se incrementa su número y, por tanto, aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se moverá solamente una distancia corta antes de encontrar una frontera de grano, incrementando así la resistencia del metal. La **ecuación de Hall-Petch** relaciona el tamaño de grano con el esfuerzo de cedencia del material.

$$\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-1/2} \quad (4-5)$$

donde  $\sigma_y$  es el esfuerzo de cedencia, es decir el esfuerzo bajo el cual el material se deforma de manera permanente;  $d$  es el diámetro promedio de los granos y  $\sigma_0$  y  $K$  son constantes del metal. La figura 4-15 muestra esta relación para el acero. En capítulos posteriores se describirá cómo

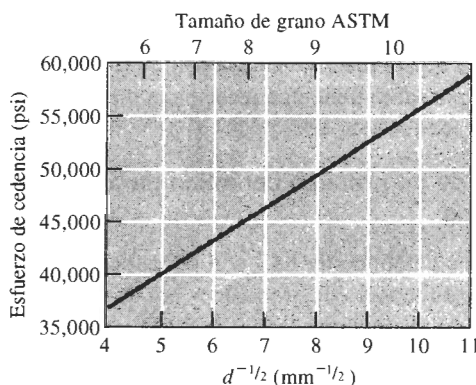

**FIGURA 4-15** Efecto del tamaño de grano en el esfuerzo de cedencia del acero a temperatura ambiente.

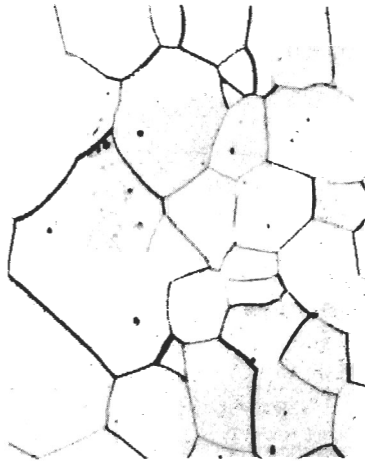

**FIGURA 4-16** Microestructura del paladio ( $\times 100$ ). (Del, Metals Handbook, Volumen 9, 9a. Ed., American Society for Metals, 1985.)

se puede controlar el tamaño del grano a través de la solidificación, la generación de aleaciones y el tratamiento térmico.

La *microscopía óptica* se utiliza para descubrir características microestructurales, como las fronteras de grano que requieran de una ampliación menor a los 2000 aumentos. El proceso para preparar una muestra y observar y registrar su microestructura se conoce como **metalografía**. Se lija y pule una muestra de material hasta obtener un acabado espejo. A continuación, la superficie se expone a un ataque químico, o *grabado*, donde las fronteras de grano se disuelven en mayor grado que el resto de cada grano. La luz proveniente del microscopio óptico se refleja o dispersa sobre la superficie de la muestra, dependiendo de la forma en que fueron debastadas químicamente las diferentes zonas de la superficie. Las características microestructurales que fueron más atacadas, como las fronteras de grano, provocan mayor dispersión de luz y aparecen como líneas oscuras (figura 4-16).

Una forma mediante la cual se especifica el tamaño de grano es el **número de tamaño de grano ASTM** (American Society for Testing & Materials). Se determina el número de granos por pulgada cuadrada a partir de una fotografía del metal tomada a una ampliación de  $\times 100$ . El número de granos por pulgada cuadrada  $N$  se introduce en la ecuación 4-6 y se calcula el número  $n$  de tamaño de grano ASTM:

$$N = 2^{n-1} \quad (4-6)$$

Un número ASTM grande indica que el material está constituido por muchos granos, es decir, los granos son muy pequeños y por tanto tiene una resistencia mecánica alta.

#### EJEMPLO 4-9

#### Diseño de un proceso cerámico para una resistencia requerida

Se desea producir un componente cerámico de KCl con un esfuerzo de cedencia de 3000 psi. Pruebas realizadas muestran que un tamaño de grano de  $5 \mu\text{m}$  da una resistencia de 4000 psi y que un tamaño de grano de  $100 \mu\text{m}$  da una resistencia de 1200 psi ( $1 \mu$  es  $10^{-6}$  m).

#### SOLUCIÓN

Se puede utilizar la ecuación de Hall-Petch para determinar el tamaño de grano requerido en el cerámico. Para un tamaño de grano de  $5 \mu\text{m}$  se tiene:

$$\begin{aligned}
 s_y &= \sigma_0 + Kd^{-1/2} \\
 4000 &= \sigma_0 + K(5)^{-1/2} = \sigma_0 + 0.447 K \\
 \sigma_0 &= 4000 - 0.447 K
 \end{aligned}$$

Para un tamaño de grano de  $100 \mu\text{m}$

$$\begin{aligned}
 1200 &= \sigma_0 + K(100)^{-1/2} = 4000 - 0.447 K + 0.1 K \\
 (0.447 - 0.1)K &= 4000 - 1200 \\
 K &= \frac{2800}{0.347} = 8069
 \end{aligned}$$

y

$$\sigma_0 = 4000 - (0.447)(8069) = 393 \text{ psi}$$

Por tanto, el tamaño de grano requerido para una resistencia de 3000 psi es:

$$\begin{aligned}
 3000 &= 393 + 8069d^{-1/2} \\
 d^{-1/2} &= \frac{(3000 - 393)}{8069} = 0.323
 \end{aligned}$$

Así,  $d = 9.59 \mu\text{m}$ .

Un método para producir componentes cerámicos es primero triturar la materia prima (KCl en este caso), pasar el material triturado a través de una serie de mallas para eliminar las partículas demasiado grandes y demasiado finas y, a continuación, consolidar las partículas en un molde mediante presión y alta temperatura. En este caso, se desearía únicamente utilizar partículas que tuvieran aproximadamente  $9.59 \mu\text{m}$  de diámetro.

#### EJEMPLO 4-10

Supongamos que se cuentan 16 granos por pulgada cuadrada en una microfotografía tomada a una ampliación de  $\times 250$ . ¿Cuál es el número de tamaño de grano ASTM?

#### SOLUCIÓN


Si en la ampliación  $\times 250$  contamos 16 granos por pulgada cuadrada, entonces a una ampliación de  $\times 100$  debemos tener:

$$N = \left(\frac{250}{100}\right)^2 (16) = 100 \text{ granos/plg}^2 \text{ a } 100 \times = 2^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
 \log 100 &= (n - 1)\log 2 \\
 2 &= (n - 1)(0.301) \\
 n &= 7.64
 \end{aligned}$$

**Bordes de grano de ángulo pequeño** Un **borde de grano de ángulo pequeño** es un arreglo de dislocaciones que produce una pequeña desviación de la orientación cristalográfica entre redes adyacentes (figura 4-17). Dado que la energía de la superficie es menor que la de



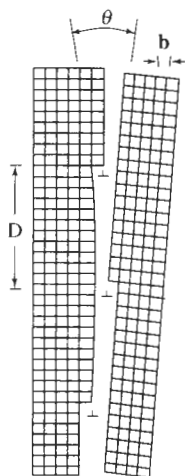

**FIGURA 4-17** El borde de grano de ángulo pequeño es producido por un arreglo de dislocaciones, causando una falta de coincidencia angular  $\theta$  entre las redes en ambos lados del borde.

en un borde de grano normal, los bordes de grano de ángulo pequeño no son tan eficaces para bloquear el deslizamiento. Los bordes de ángulo pequeño formados por dislocaciones de borde se conocen como **bordes inclinados** y aquellos causados por dislocaciones de tornillo se conocen como **bordes torcidos**.

**Fallas de apilamiento** Las **fallas de apilamiento**, que ocurren en los metales CCC, representan un error de la secuencia de apilamiento de planos compactos. Normalmente, en una red CCC perfecta se produce una secuencia de apilamiento *ABCABCABC*. Pero, suponga que se produce la secuencia siguiente:



*ABCABABCABC*



En la porción de la secuencia indicada, el plano tipo A aparece donde debería estar localizado normalmente un plano tipo C. Esta pequeña región, que tiene una secuencia de apilamiento HC en vez de CCC, representa una falla de apilamiento. Estas fallas interfieren con el proceso de deslizamiento.

**Bordes de macla** Un **borde de macla** es un plano que separa dos partes de un grano que tienen una pequeña diferencia en la orientación cristalográfica. Estas partes de la red parecen formar una imagen especular en el plano del borde de macla (figura 4-18). Las maclas se producen cuando una fuerza de corte, que actúa a lo largo del borde de macla, hace que los átomos cambien de posición. Las maclas ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Los bordes de macla interfieren con el proceso de deslizamiento incrementando la resistencia del metal. El movimiento de los bordes de macla también puede hacer que un metal se deforme. La figura 4-18 muestra que la formación de una macla modificó la forma del metal.

La efectividad que tengan los defectos de superficie para interferir con el proceso de deslizamiento se puede juzgar a partir de las energías de superficie (tabla 4-3). Los bordes de grano de alta energía son más efectivos para bloquear dislocaciones que las fallas de apilamiento o los bordes de macla.

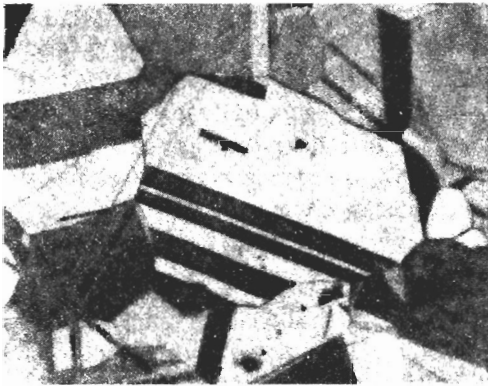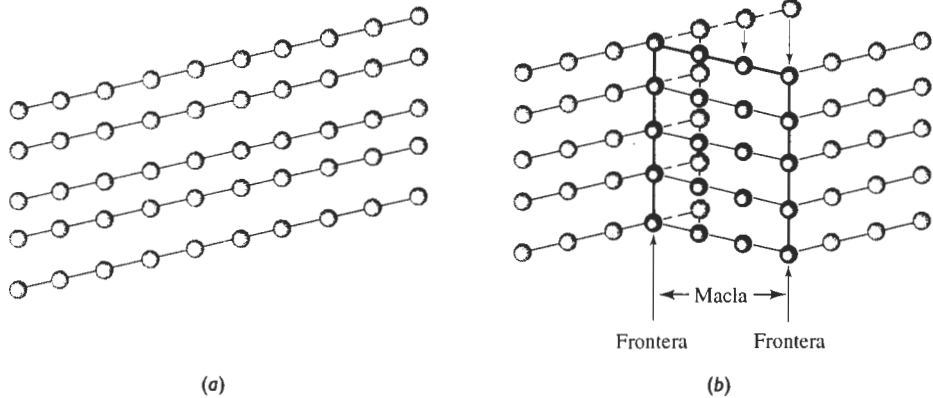


**FIGURA 4-18** Aplicación de un esfuerzo a un cristal perfecto (a) que puede causar un desplazamiento de los átomos (b) causando la formación de una macla. Note que el cristal se ha deformado debido a la macla. (c) Una microfotografía de maclas dentro de un grano de latón ( $\times 250$ ).

## 4-8 Control del proceso de deslizamiento

En un cristal perfecto, el arreglo fijo y repetido de los átomos tiene el nivel de energía más bajo posible dentro del cristal. Cualquier imperfección en la red eleva la energía interna en el lugar donde se localiza el defecto. La energía local se incrementa alrededor del defecto porque los átomos están en compresión o en tensión.

**TABLA 4-3** Energías de las imperfecciones de superficie en materiales seleccionados

Imperfección de superficie (ergs/cm <sup>2</sup> )	Al	Cu	Pt	Fe
Energía por falla de apilamiento	200	75	95	—
Energía por borde de macla	120	45	195	190
Energía por borde de grano	625	645	1000	780

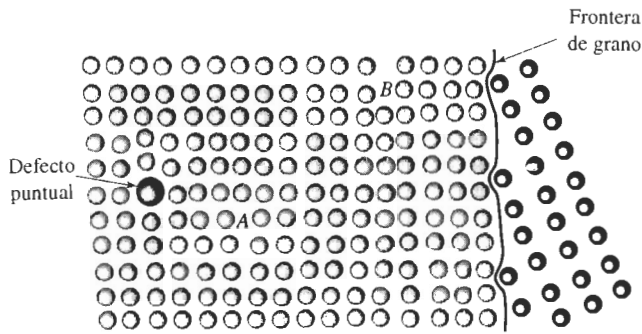

**FIGURA 4-19** Si la dislocación en el punto A se mueve hacia la izquierda, será bloqueada por el defecto puntual. Si la dislocación se mueve hacia la derecha, entrará en interacción con la red desorganizada cerca de la segunda dislocación en el punto B. Si la dislocación se mueve aún más hacia la derecha, quedará bloqueada por un borde de grano.

Una dislocación en una red puede moverse fácilmente a través del cristal si el esfuerzo cortante en el sistema de deslizamiento es igual al esfuerzo cortante resultante crítico. Sin embargo, si la dislocación encuentra a su paso una región donde los átomos están desplazados de sus posiciones de equilibrio, se requerirá de un esfuerzo más alto para obligar a que la dislocación se traslade más allá de la región local de alta energía; por tanto, el material es más resistente. Podemos, entonces, controlar la resistencia de un material al controlar el número y tipo de imperfecciones presentes. Los tres mecanismos de endurecimiento más importantes se basan en las tres categorías de defectos de red que puede haber en los cristales.

**Endurecimiento por deformación** Las dislocaciones rompen la perfección de la red. En la figura 4-19, los átomos que están por debajo de la línea de dislocación en el punto B están en compresión, en tanto que los átomos por encima del mismo punto están sometidos a tensión. Si la dislocación A se mueve hacia la derecha y pasa cerca de la dislocación B, encontrará una región donde los átomos no están correctamente organizados. Se requerirán de esfuerzos más altos para mantener en movimiento a la dislocación A; en consecuencia, el metal es más resistente. Al incrementar el número de dislocaciones, se aumenta la resistencia del material. El *endurecimiento por deformación* se analizará formalmente en el capítulo 7.

**Endurecimiento por solución sólida** Cualquiera de los defectos puntuales también altera la perfección de la red. Si la dislocación A se mueve hacia la izquierda (figura 4-19) encontrará una red alterada debido al defecto puntual; se requiere un de esfuerzo más alto para que el deslizamiento de la dislocación continúe. Al introducir intencionalmente átomos sustitucionales o intersticiales, generamos un *endurecimiento por solución sólida*, misma que se analizará en el capítulo 9.

**Endurecimiento por tamaño de grano** Finalmente, las imperfecciones de superficie como los bordes de grano también alteran la red. Si la dislocación B se mueve a la derecha (figura 4-19), encontrará un borde de grano y quedará bloqueada. Al incrementar el número de granos o al reducir el tamaño de los mismos, se consigue el *endurecimiento por tamaño de grano*. El control del tamaño del grano se analizará en varios capítulos posteriores.

#### EJEMPLO 4-11

#### Diseño y selección de materiales para una estructura estable

Se desea producir una ménsula para sostener ladrillos cerámicos en un horno de tratamientos térmicos. La ménsula deberá ser fuerte, poseer ductilidad para que en caso de sobrecarga se

deforme en vez de fracturarse, y deberá mantener la mayor parte de su resistencia hasta aproximadamente 600°C. Diseñe el material para esta ménsula, considerando las diversas imperfecciones de red como mecanismo de endurecimiento.

## SOLUCIÓN

Para dar servicio hasta 600°C, la ménsula no debe ser producida a partir de un material polimérico. En vez de ello, se considera un metal o un cerámico.

Para que tenga algo de ductilidad, las dislocaciones deben deslizarse. Ya que el deslizamiento en los cerámicos es difícil, la ménsula debe ser producida de algún material metálico. El metal debe tener un punto de fusión muy por encima de 600°C; el aluminio, con un punto de fusión de 660°C, no es adecuado. El hierro, sin embargo, sería una selección razonable.

Se pueden introducir defectos puntuales de línea y de superficie en el hierro para incrementar la resistencia, pero deseamos que las imperfecciones sean estables conforme se incrementa la temperatura de servicio. Como se verá en el capítulo 5, los granos pueden crecer a temperaturas elevadas, reduciendo el número de bordes de grano y causando una reducción en la resistencia. Como se indicará en el capítulo 7, las dislocaciones pueden ser aniquiladas a temperaturas elevadas, reduciendo también la resistencia. El número de vacancias depende de la temperatura, por lo que el control de estos defectos de red no produciría propiedades estables.

El número de átomos intersticiales o sustitucionales en la red, sin embargo, no cambia con la temperatura. Se puede agregar carbono al hierro como átomos intersticiales o remplazar átomos de hierro por átomos de vanadio en los puntos normales de la red. Estos defectos puntuales siguen interfiriendo con el movimiento de las dislocaciones y ayudan a conservar estable la resistencia.

Naturalmente, pueden ser de importancia otros requisitos de diseño. Por ejemplo, la ménsula de acero puede deteriorarse por oxidación o reaccionar químicamente con el ladrillo cerámico.

## RESUMEN

- Las imperfecciones, es decir, los defectos en la red de un material cristalino, son de tres tipos generales: defectos puntuales, defectos de línea o dislocaciones y defectos de superficie.
- Las dislocaciones son defectos de línea que se mueven al aplicar una fuerza al material haciendo que se deforme.
  - El esfuerzo cortante resultante crítico es el esfuerzo requerido para que se mueva la dislocación.
  - La dislocación se mueve en un sistema de deslizamiento, formado por un plano de deslizamiento y una dirección de deslizamiento. La dirección de deslizamiento, es decir, el vector de Burgers, típicamente es una dirección compacta. El plano de deslizamiento normalmente también es compacto o casi compacto.
  - En los cristales metálicos, el número y tipo de direcciones de deslizamiento y planos de deslizamiento influye en las propiedades del metal. En los metales CCC, el esfuerzo cortante resultante crítico es bajo y existe un número óptimo de planos de deslizamiento; en consecuencia, los metales CCC tienden a ser dúctiles. En el caso de los metales CC, no hay planos compactos disponibles y el esfuerzo cortante resultante crítico es alto; por lo que los metales CC tienden a ser resistentes. El número de sistemas de deslizamiento en los metales HC es limitado, haciendo que estos metales se comporten de manera frágil.
- Los defectos puntuales, que incluyen vacancias, átomos intersticiales y átomos sustitucionales, introducen campos de esfuerzos de compresión o de tensión que alteran la red adyacente. Como resultado, las dislocaciones no pueden deslizarse en las cercanías de defectos puntuales, incrementándose la resistencia del material. El número de vacancias, o de puntos de red vacíos, depende de

la temperatura del material; los átomos intersticiales (localizados en sitios intersticiales entre átomos normales) y los átomos sustitucionales (que remplazan al átomo normal en puntos de la red) a menudo se introducen de manera deliberada y generalmente su número no se altera por los cambios de temperatura.

- Los defectos de superficie incluyen los bordes de grano. Al producir un tamaño de grano muy pequeño se incrementa la cantidad de área de bordes de grano; dado que las dislocaciones no pueden pasar con facilidad a través de un borde de grano, el material se hace más resistente.
- El número y tipo de defectos de red controlan la facilidad del movimiento de las dislocaciones y, por tanto, influyen de manera directa sobre las propiedades mecánicas del material. Se obtiene el endurecimiento por deformación al incrementar el número de dislocaciones; el endurecimiento por solución sólida involucra incorporar defectos puntuales y el endurecimiento por tamaño de grano se obtiene al producir un material con granos más pequeños.

## Glosario

**Borde de grano de pequeño ángulo** Arreglo de dislocaciones que causan un pequeño error de orientación en la red a través de la superficie de la imperfección.

**Borde inclinado** Borde de grano de ángulo pequeño compuesto de un arreglo de dislocaciones de borde.

**Borde de macla** Defecto de superficie a través del cual hay una desorientación angular (o imagen de espejo) en la red. Los bordes de macla también pueden moverse y causar deformación del material.

**Borde torcido** Borde de grano de ángulo pequeño compuesto por un arreglo de dislocaciones de tornillo.

**Defecto Frenkel** Par de defectos puntuales que se producen cuando un ion se mueve para crear un sitio intersticial, dejando atrás una vacancia.

**Defecto intersticial** Defecto puntual que se produce cuando se coloca un átomo en la red en un sitio que normalmente no es un punto de red.

**Defecto Schottky** Par de defectos puntuales en materiales de enlace iónico. A fin de mantener una carga neutral se debe formar tanto una vacancia de catión como de anión.

**Defecto sustitucional** Defecto puntual que se produce cuando se elimina un átomo de un punto normal de una red y se remplaza con un átomo distinto, por lo general, de un tamaño diferente.

**Defectos puntuales** Imperfecciones, como vacancias, localizados en un solo punto en la red.

**Defectos de superficie** Imperfecciones, como bordes de grano que separan un material en regiones de distinta orientación cristalográfica.

**Densidad de dislocación** Longitud total de líneas de dislocación por centímetro cúbico dentro de un material.

**Deslizamiento** Deformación de un material mediante el movimiento de dislocaciones a través de la red.

**Deslizamiento cruzado** Cambio del sistema de deslizamiento de una dislocación.

**Dirección de deslizamiento** Dirección en la red a través de la cual se mueve la dislocación. La dirección de deslizamiento es la misma que la dirección del vector de Burgers.

**Dislocación** Imperfección lineal en la red de un material cristalino. El movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar la manera en la que se deforman los materiales. La interferencia con el movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar cómo se endurecen los materiales.

**Dislocación de borde** Dislocación introducida en la red al agregar un medio plano adicional de átomos.

**Dislocación de tornillo** Dislocación producida al torcer un cristal de forma que un plano atómico produce una rampa en espiral alrededor de la dislocación.

**Dislocación mixta** Una dislocación que contiene en parte componentes de borde y de tornillo.

**Ecuación Hall-Petch** Relación entre resistencia y tamaño de grano en un material; esto es,  $\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{1/2}$ .

**Esfuerzo cortante resultante crítico** Esfuerzo cortante requerido para hacer que una dislocación se mueva y genere deslizamiento.

**Esfuerzo Peierls-Nabarro** El esfuerzo cortante, que depende del vector de Burgers y del espaciamiento interplanar, requerido para que se mueva una dislocación; esto es,  $\tau = c \exp(-kd/b)$ .

**Falla de apilamiento** Defecto de superficie en metales CCC causado por una secuencia incorrecta del apilamiento de planos compactos.

**Frontera de grano** Defecto de superficie que representa la frontera entre dos granos. La red tiene una orientación cristalográfica distinta a ambos lados de un borde de grano.

**Grano** Porción de un material sólido en el cual la red es idéntica y con una sola orientación cristalográfica.

**Intersticio** Defecto puntual causado cuando un átomo “normal” ocupa un sitio intersticial dentro de la red.

**Ley de Schmid** Relación entre el esfuerzo cortante, el esfuerzo aplicado y la orientación del sistema de deslizamiento; esto es,  $\tau = \sigma \cos \lambda \cos \phi$ .

**Metalografía** Preparación de la muestra de un material mediante pulido y ataque químico, de forma que su estructura pueda ser examinada utilizando un microscopio.

**Número de tamaño de grano ASTM** Medida del tamaño de los granos en un material cristalino que se obtiene al contar el número de granos por pulgada cuadrada en una ampliación de  $\times 100$ .

**Microscopio electrónico de transmisión (MET)** Instrumento que al pasar un haz de electrones a través de un material, puede detectar características estructurales microscópicas.

**Plano de deslizamiento** Plano que barre la línea de dislocación durante el deslizamiento. Normalmente, el plano de deslizamiento es un plano compacto, si es que existe alguno en la estructura cristalina.

**Sistema de deslizamiento** Combinación del plano de deslizamiento y de la dirección del deslizamiento.

**Vacancia** Átomo faltante en algún punto de la red.

**Vector de Burgers** Dirección y distancia en la que se mueve una dislocación en cada paso.

## PROBLEMAS

**4-1** ¿Cuáles son los índices Miller de las direcciones de deslizamiento

(a) en el plano (111) de una celda unitaria CCC?

(b) en el plano (011) de una celda unitaria CC?

**4-2** ¿Cuáles son los índices Miller de los planos de deslizamiento en celdas unitarias CCC que contienen la dirección de deslizamiento [101]?

**4-3** ¿Cuáles son los índices Miller de los planos de deslizamiento {110} en celdas unitarias CC que incluyen la dirección de deslizamiento [111]?

**4-4** Calcule la longitud del vector de Burgers de los materiales siguientes:

(a) Niobio CC

(b) Plata CCC

(c) Silicio cúbico de estructura tipo diamante

**4-5** Determine el espaciamiento interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en los sistemas de deslizamiento esperados en el aluminio CCC. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un plano (110) y una dirección [111]. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento en estos dos sistemas? Suponga que  $k = 2$  en la ecuación 4-1.

**4-6** Determine el espaciamiento interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en el sistema de deslizamiento (110)/[111] en el tantalio CC. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un sistema (111)/[110]. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento en ambos sistemas? Suponga que  $k = 2$  en la ecuación 4-1.

**4-7** ¿Cuántos gramos de aluminio, con una densidad de dislocaciones de  $10^{10}$  cm/cm<sup>3</sup>, se requieren para dar una longitud total de dislocaciones que llegue desde Nueva York hasta Los Ángeles (3000 millas)?

**4-8** La distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas. Si ésta fuera la longitud total de dislocaciones en un centímetro cúbico de material, ¿cuál sería su densidad de dislocaciones?

**4-9** Se desea introducir un átomo intersticial o un átomo sustitucional grande en la red cerca de una dislocación. ¿Entraría el átomo más fácilmente por encima o por debajo de la línea de dislocación que se muestra en la figura 4-5(b)? Explique.

**4-10** Compare las relaciones  $c/a$  para los metales HC siguientes; determine los procesos probables de deslizamientos en cada uno de ellos y estime el esfuerzo cortante resultante crítico aproximado. Explique. (Vea los datos del Apéndice A.)

- (a) zinc
- (b) magnesio
- (c) titanio
- (d) circonio
- (e) renio
- (f) berilio

**4-11** Un cristal único de un metal CCC está orientado de tal forma que la dirección [001] es paralela a un esfuerzo aplicado de 5000 psi. Calcule el esfuerzo cortante resultante que actúa sobre el plano de desliza-

miento (111) en las direcciones de deslizamiento [110], [011], y [101]. ¿Cuál de estos sistemas de deslizamiento se activará primero?

**4-12** Un monocristal de un metal CC está orientado de tal forma que la dirección [001] es paralela al esfuerzo aplicado. Si el esfuerzo cortante resultante crítico requerido para el deslizamiento es 12,000 psi, calcule la magnitud del esfuerzo aplicado requerido para que se inicie el deslizamiento en la dirección [111] y en los planos de deslizamiento (110), (011) y (101).

**4-13** Calcule el número de vacancias por centímetro cúbico que se esperan en el cobre a 1085°C (justo por debajo de la temperatura de fusión). La energía para la formación de vacancias es de 20,000 cal/mol.

**4-14** La fracción de puntos de red ocupada por vacancias en el aluminio sólido a 660°C es  $10^{-3}$ . ¿Cuál es la energía requerida para la creación de vacancias en el aluminio?

**4-15** La densidad de una muestra de paladio CCC es de 11.98 g/cm<sup>3</sup> y su parámetro de red es 3.8902 Å. Calcule

- (a) la fracción de los puntos de red que contengan vacancias y
- (b) el número total de vacancias en un centímetro cúbico de Pd.

**4-16** La densidad de una muestra de berilio HC es de 1.844 g/cm<sup>3</sup> y los parámetros de red son  $a_0 = 0.22858$  nm y  $c_0 = 0.35842$  nm. Calcule

- (a) la fracción de los puntos de red que contengan vacancias y
- (b) el número total de vacancias en un centímetro cúbico.

**4-17** El litio CC tiene un parámetro de red de  $3.5089 \times 10^{-8}$  cm y contiene una vacancia por cada 200 celdas unitarias. Calcule

- (a) el número de vacancias por centímetro cúbico y
- (b) la densidad del litio.

**4-18** El plomo CCC tiene un parámetro de red de 0.4949 nm y contiene una vacancia por cada 500 átomos. Calcule

- (a) la densidad y
- (b) el número de vacancias por gramo de Pb.

**4-19** Una aleación de niobio se produce al introducir átomos sustitucionales de tungsteno en la estructura CC; finalmente se produce una aleación con un parámetro de red de 0.32554 nm y una densidad de

11.95 g/cm<sup>3</sup>. Calcule la fracción de átomos de tungsteno dentro de la aleación.

**4-20** Se introducen átomos de estaño en la red de cobre CCC, produciendo una aleación con un parámetro de red de  $3.7589 \times 10^{-8}$  cm y una densidad de 8.772 g/cm<sup>3</sup>. Calcule el porcentaje atómico de estaño presente en la aleación.

**4-21** Remplazamos con tantalio el 7.5% atómico de los átomos de cromo en su red CC. La difracción de los rayos X muestra que el parámetro de red es 0.29158 nm. Calcule la densidad de la aleación.

**4-22** Suponga que introducimos un átomo de carbono por cada 100 átomos de hierro en una posición intersticial en el hierro CC, lo que nos da un parámetro de red de 0.2867 nm. Para la aleación Fe-C, encuentre

(a) la densidad y

(b) el factor de empaquetamiento.

**4-23** La densidad del hierro CC es 7.882 g/cm<sup>3</sup> y el parámetro de red 0.2866 nm cuando se introducen átomos de hidrógeno en posiciones intersticiales. Calcule

(a) la fracción atómica de los átomos de hidrógeno y

(b) el número de celdas unitarias en promedio que contienen átomos de hidrógeno.

**4-24** Suponga que está presente un defecto Schottky en cada diez celdas unitarias de MgO. El MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Calcule

(a) el número de vacancias de anión por cm<sup>3</sup> y

(b) la densidad del material cerámico.

**4-25** El ZnS tiene la estructura de la blenda de zinc. Si la densidad es 3.02 g/cm<sup>3</sup> y el parámetro de red es de 0.35583 nm, determine el número de defectos Schottky

(a) por cada celda unitaria y

(b) por centímetro cúbico.

**4-26** Suponga que introducimos los siguientes defectos puntuales. ¿Qué otros cambios en cada una de las estructuras pudieran resultar necesarios para mantener un equilibrio de carga? Explique.

(a) Remplazo de iones Mg<sup>2+</sup> en lugar de átomos de itrio en Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

(b) Remplazo de iones Fe<sup>3+</sup> en lugar de iones de magnesio en MgO.

(c) Remplazo de iones Li<sup>+</sup> en lugar de iones de magnesio en el MgO.

(d) Remplazo de iones Fe<sup>2+</sup> por los iones de sodio en el NaCl.

**4-27** La resistencia del titanio es 65,000 psi cuando el tamaño de grano es de  $17 \times 10^{-6}$  m y de 82,000 psi cuando el tamaño de grano es de  $0.8 \times 10^{-6}$  m. Determine

(a) las constantes de la ecuación de Hall-Petch y

(b) la resistencia del titanio cuando se reduce el tamaño de grano a  $0.2 \times 10^{-6}$  m.

**4-28** Una aleación de cobre y zinc tiene las propiedades siguientes:

Diámetros de grano (mm)	Resistencia (MPa)
0.015	170 MPa
0.025	158 MPa
0.035	151 MPa
0.050	145 MPa

Determine

(a) las constantes de la ecuación de Hall-Petch y

(b) el tamaño de grano requerido para obtener una resistencia de 200 MPa.


**4-29** Para un número de tamaño de grano ASTM de 8, calcule el número de granos por pulgada cuadrada

(a) a una ampliación de 100 ×

(b) sin ampliación.

**4-30** Determine el número de tamaño de grano ASTM si se observan 20 granos por pulgada cuadrada a una ampliación de 400.

**4-31** Determine el número de tamaño de grano ASTM si se observan 25 granos por pulgada cuadrada a una ampliación de 50.

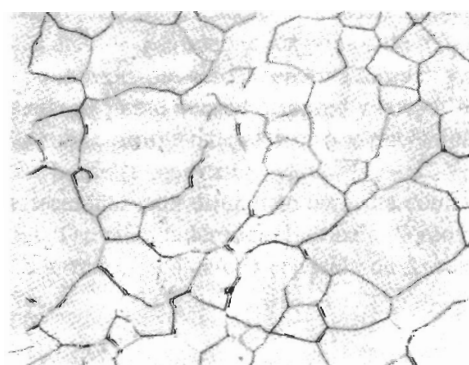

**FIGURA 4-20** Microestructura del hierro, para el problema 4-32 ( $\times 500$ ). (De Metals Handbook, Vol. 9, Novena Ed., American Society for Metals, 1985.)



**4-32** Determine el número de tamaño de grano ASTM para los materiales en

(a) figura 4-16

(b) figura 4-20

(c) figura 1-9(c).

**4-33** El ángulo  $\theta$  de un borde inclinado está dado por  $\sin(\theta/2) = b/2D$  (figura 4-17). Verifique lo correcto de esta ecuación.

**4-34** Calcule el ángulo  $\theta$  de un borde granular de ángulo pequeño en el aluminio CCC cuando las dislocaciones están separadas 5000 Å. (Vea el problema 4-33.)

**4-35** Para el hierro CC, calcule la distancia promedio entre dislocaciones en un borde de grano de ángulo pequeño inclinado 0.50°. (Vea el problema 4-33.)

**4-36** Nuestro análisis de la ley de Schmid se ocupó de monocristales de un metal. Analice el deslizamiento y la ley de Schmid en un material policristalino. ¿Qué

podría ocurrir conforme el tamaño de grano se hace cada vez más pequeño?



### Problemas de diseño

**4-37** La densidad del aluminio puro, calculado a partir de datos cristalográficos se espera que sea de 2.69955 g/cm<sup>3</sup>.

(a) Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.6450 g/cm<sup>3</sup>.

(b) Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.7450 g/cm<sup>3</sup>.

**4-38** Se desea obtener una placa de metal con buena soldabilidad. Durante el proceso de unión, el metal adyacente a la soldadura se calienta casi a la temperatura de fusión y, dependiendo de los parámetros de la soldadura, pudiera conservarse caliente durante algún tiempo. Diseñe una aleación que minimice la pérdida de resistencia en esta "área afectada por el calor" durante el proceso de soldadura.

# CAPÍTULO 5

## Movimiento de los átomos en los materiales

### 5-1 Introducción

La **difusión** es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos que llevamos a cabo sobre los materiales. Es necesaria la difusión para el tratamiento térmico de los metales, la manufactura de los cerámicos, la solidificación de los materiales, la fabricación de transistores y celdas solares y la conductividad eléctrica de muchos cerámicos. Si comprendemos cómo se transfiere la masa mediante la difusión, podremos diseñar técnicas de procesamiento de materiales, dispositivos a prueba de fugas, e incluso equipo de purificación.

En este capítulo, nos concentraremos en comprender cómo ocurre la difusión en los materiales sólidos. Además, analizaremos varios ejemplos del uso de la difusión como ayuda en la selección de materiales y en el diseño de procesos de manufactura.

### 5-2 Estabilidad de los átomos

En el capítulo cuatro se mostró que se pueden introducir imperfecciones en la red de un cristal. Sin embargo, estas imperfecciones, e incluso los átomos que ocupan los puntos de red, no son estables ni están en reposo. En vez de ello, los átomos poseen algo de energía térmica y se moverán. Por ejemplo, un átomo puede trasladarse de un punto normal de la red y ocupar una vacancia cercana. Los átomos pueden moverse de un sitio intersticial a otro y pueden saltar a través de un borde de grano, haciendo que dicho borde se mueva.

La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumenta conforme se aumenta la temperatura, o los átomos incrementan su energía térmica. La razón de movimiento está relacionada con la temperatura o energía térmica, mediante la ecuación de *Arrhenius*:

$$\text{Razón de movimiento} = c_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (5-1)$$


donde  $c_0$  es una constante,  $R$  es la constante de los gases (1.987 cal/mol · K),  $T$  es la temperatura absoluta (K) y  $Q$  la **energía de activación** (cal/mol) requerida para que una imperfección se mueva. Esta ecuación se deduce a partir de un análisis estadístico sobre la probabilidad de

que los átomos tengan la energía adicional  $Q$  necesaria para moverse. La razón de movimiento está relacionada con el número de átomos que se mueven.

Podemos volver a escribir la ecuación al aplicar el logaritmo natural en ambos términos:

$$\ln(\text{razón de movimiento}) = \ln(c_0) - \frac{Q}{RT} \quad (5-2)$$

Si trazamos el  $\ln(\text{razón de movimiento})$  correspondiente a alguna reacción, en función de  $1/T$  (figura 5-1), la pendiente de la curva será  $-Q/R$  y, en consecuencia, se podrá calcular  $Q$ . La constante  $c_0$  es el valor de la intersección de la curva donde  $1/T$  es igual a cero.

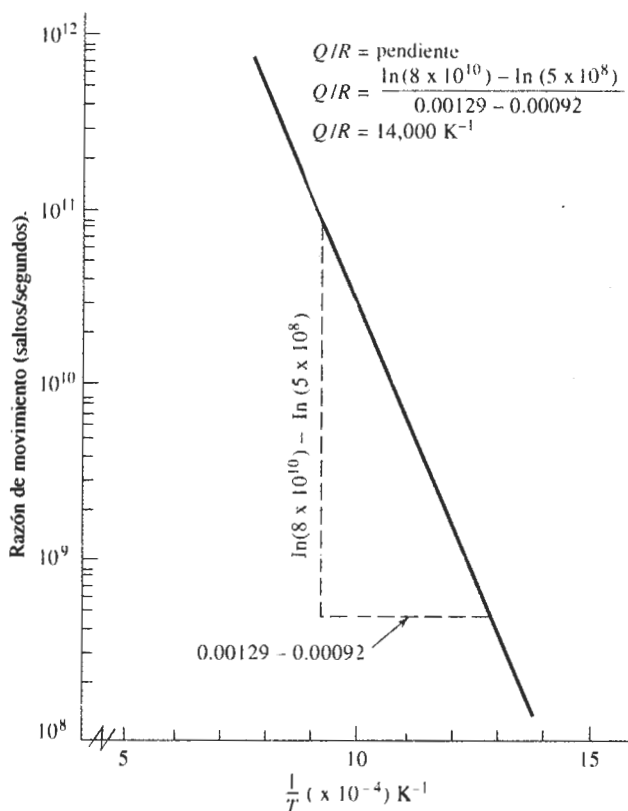

**FIGURA 5-1** Gráfica de la ecuación de Arrhenius considerando  $\ln(\text{razón de movimiento})$  en función de  $1/T$ , la cual puede ser utilizada para determinar la energía de activación requerida para una reacción.

### EJEMPLO 5-1

Suponga que se determina que los átomos intersticiales a  $500^\circ\text{C}$  se mueven de un sitio a otro a razón de  $5 \times 10^8$  saltos/s y a  $8 \times 10^{10}$  saltos/s a  $800^\circ\text{C}$ . Calcule la energía de activación  $Q$  del proceso.

## SOLUCIÓN

La figura 5-1 representa la gráfica de  $\ln$  (razón de movimiento) en función de  $1/T$ ; como se puede calcular en la figura, la pendiente de esta curva, como se puede calcular en la figura, da  $Q/R = 14,000 \text{ K}^{-1}$ , es decir  $Q = 27,880 \text{ cal/mol}$ . De manera alterna, se pueden resolver las dos ecuaciones simultáneas:

$$5 \times 10^8 = c_0 \exp \left[ \frac{-Q}{(1.987)(500 + 273)} \right] = c_0 \exp (-0.000651Q)$$

$$8 \times 10^{10} = c_0 \exp \left[ \frac{-Q}{(1.987)(800 + 273)} \right] = c_0 \exp (-0.000469Q)$$

En vista de que

$$c_0 = \frac{5 \times 10^8}{\exp (-0.000651Q)}$$

entonces

$$8 \times 10^{10} = \frac{(5 \times 10^8) \exp (-0.000469Q)}{\exp (-0.000651Q)}$$

$$160 = \exp [(0.000651 - 0.000469)Q] = \exp (0.000182Q)$$

$$\ln (160) = 5.075 = 0.000182Q$$

$$Q = \frac{5.075}{0.000182} = 27,880 \text{ cal/mol}$$


## 5-3 Mecanismos de difusión

Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una posición en la red a otra. Este proceso, que se conoce **como autodifusión**, puede detectarse utilizando trazadores radioactivos. Suponga que se introduce un isótopo radioactivo del oro ( $\text{Au}^{198}$ ) en la superficie de oro normal ( $\text{Au}^{197}$ ). Después de un periodo, los átomos radioactivos se habrán movido hacia el interior del oro normal y, finalmente, los átomos radioactivos se habrán distribuido de manera uniforme en toda la muestra de oro. Aunque la autodifusión ocurre de manera continua en todos los materiales, su efecto en el comportamiento del material no es importante.


También ocurre la difusión de átomos distintos en los materiales (figura 5-2). Si se suelda una lámina de níquel a una lámina de cobre, los átomos de níquel gradualmente se difunden en el cobre y los de cobre emigran hacia el níquel. De nuevo, al transcurrir el tiempo los átomos de níquel y cobre quedarán uniformemente distribuidos.

Hay dos mecanismos importantes mediante los cuales se difunden los átomos (figura 5-3).

**Difusión por vacancia** En la autodifusión y en la difusión de átomos sustitucionales, un átomo abandona su sitio en la red para llenar una vacancia cercana (creando así una nueva vacancia en su lugar original en la red). Conforme continúa la difusión, se tiene un flujo de vacancias y átomos en sentidos opuestos conocido como **difusión por vacancia**. El número de vacancias, que se incrementa al aumentar la temperatura, ayuda a determinar la extensión tanto de la autodifusión como de la difusión de los átomos sustitucionales.

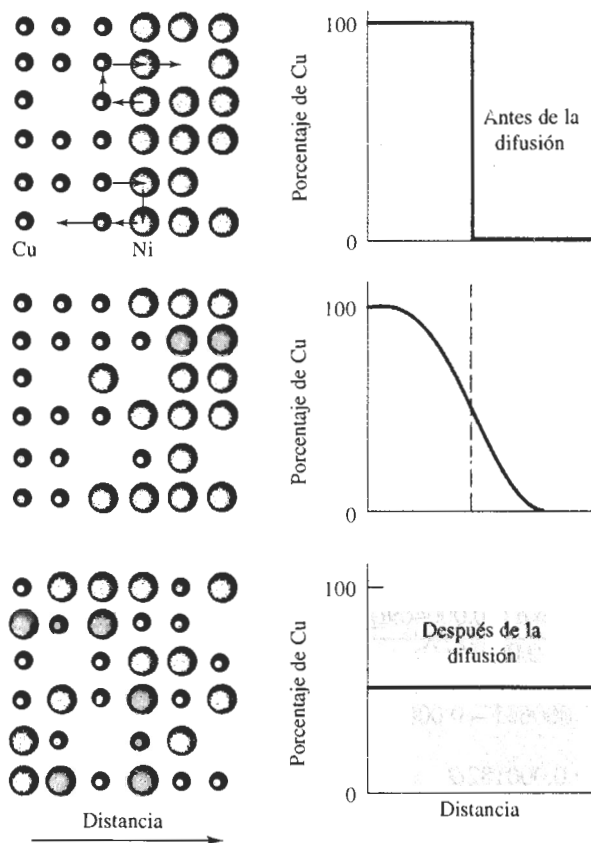

**FIGURA 5-2** Difusión de átomos de cobre en el níquel. Finalmente, los átomos de cobre quedarán distribuidos aleatoriamente en todo el níquel.

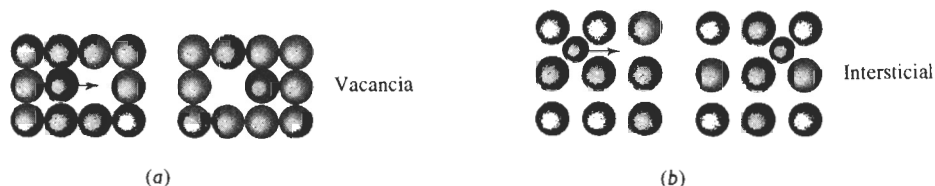


**FIGURA 5-3** Mecanismos de difusión en materiales: (a) difusión de átomos por vacancia o por átomos sustitucionales y (b) difusión intersticial.

**Difusión intersticial** Cuando en la estructura cristalina está presente un pequeño átomo intersticial, este átomo pasará de un sitio intersticial a otro. Para este mecanismo no es necesario que existan vacancias. En parte porque el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de vacancias, por tanto, se espera que la difusión intersticial sea rápida.

## 5-4 Energía de activación para la difusión

Un átomo que se difunde debe oprimir a los átomos circundantes para llegar a su nuevo sitio. Para que esto ocurra, deberá proporcionársele energía a fin de que llegue a su nueva posición,

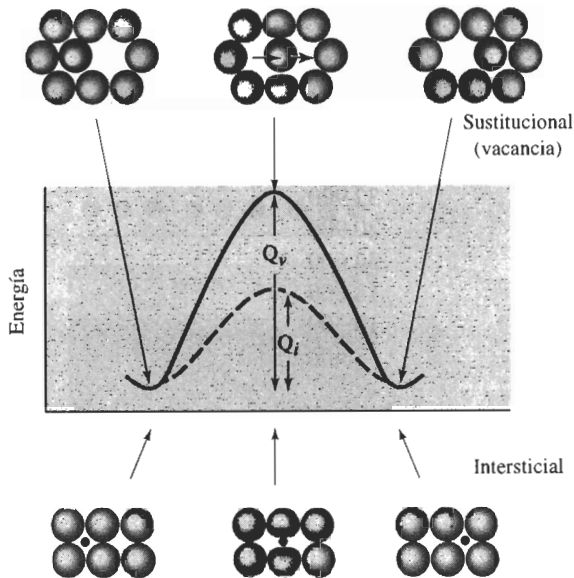

**FIGURA 5-4** Se requiere de una energía alta para hacer pasar los átomos entre otros durante la difusión. Esta energía es la energía de activación  $Q$ . En general, se requiere de más energía en el caso de un átomo sustitucional que en un átomo intersticial.

como se ve de una manera esquemática en la difusión por vacancias e intersticial de la figura 5-4. El átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera energética. La barrera energética es la **energía de activación**  $Q$ . El calor le proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esta barrera.

Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos circundantes; en consecuencia, en la difusión intersticial las energías de activación son menores que en la difusión por vacancias. En la tabla 5-1 se muestran valores típicos de energías de activación; una cifra baja indica una fácil difusión.

## 5-5 Velocidad de difusión (primera ley de Fick)

La velocidad a la cual se difunden los átomos en un material se puede medir mediante el **flujo**  $J$ , que se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo (figura 5-5). La **primera ley de Fick** determina el flujo neto de átomos:


$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} \quad (5-3)$$

donde  $J$  es el flujo (átomos/cm<sup>2</sup> · s),  $D$  es la **difusividad** o **coeficiente de difusión** (cm<sup>2</sup>/s), y  $\Delta c/\Delta x$  es el **gradiente de concentración** (átomos/cm<sup>3</sup> · cm). Durante la difusión varios factores afectan el flujo de los átomos.


**Gradiente de concentración** El gradiente de concentración muestra la forma en que la composición del material varía con la distancia;  $\Delta c$  es la diferencia en concentración a lo largo de una distancia  $\Delta x$  (figura 5-6). El gradiente de concentración puede crearse al poner en

TABLA 5-1 Datos de difusión para materiales seleccionados

Par de difusión	$Q$ (cal/mol)	$D_0$ (cm <sup>2</sup> /s)
<b>Difusión intersticial:</b>		
C en hierro CCC	32,900	0.23
C en hierro CC	20,900	0.011
N en hierro CCC	34,600	0.0034
N en hierro CC	18,300	0.0047
H en hierro CCC	10,300	0.0063
H en hierro CC	3,600	0.0012
<b>Autodifusión (difusión por vacancias):</b>		
Pb en Pb CCC	25,900	1.27
Al en Al CCC	32,200	0.10
Cu en Cu CCC	49,300	0.36
Fe en Fe CCC	66,700	0.65
Zn en Zn HC	21,800	0.1
Mg en Mg HC	32,200	1.0
Fe en Fe CC	58,900	4.1
W en W CC	143,300	1.88
Si en Si (covalente)	110,000	1800.0
C en C (covalente)	163,000	5.0
<b>Difusión heterogénea (difusión por vacancias):</b>		
Ni en Cu	57,900	2.3
Cu en Ni	61,500	0.65
Zn en Cu	43,900	0.78
Ni en hierro CCC	64,000	4.1
Au en Ag	45,500	0.26
Ag en Au	40,200	0.072
Al en Cu	39,500	0.045
Al en Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	114,000	28.0
O en Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	152,000	1900.0
Mg en MgO	79,000	0.249
O en MgO	82,100	0.000043
De diversas fuentes, incluyendo Y. Adda y J. Philibert, <i>La Diffusion dans les Solides</i> , Vol. 2, 1966.		

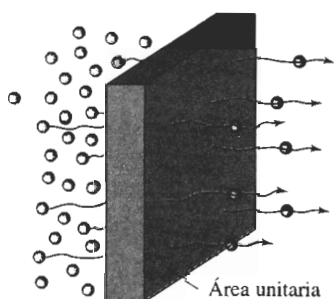

**FIGURA 5-5** El flujo durante la difusión queda definido como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo.

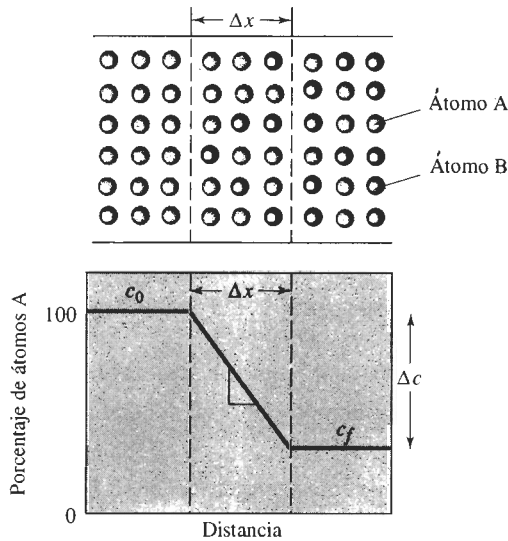

**FIGURA 5-6** Ilustración del gradiente de concentración.

contacto dos materiales de composición distinta cuando un gas o un líquido entra en contacto con un material sólido, cuando se producen estructuras fuera de equilibrio en un material debido al procesamiento y por toda una serie de otras causas.

El flujo a una temperatura en particular es constante sólo si también es constante el gradiente de concentración, esto es, las composiciones a cada lado del plano de la figura 5-5 se conservan sin modificación. En muchos casos prácticos, sin embargo, estas composiciones varían al irse redistribuyendo los átomos, por lo que también el flujo cambia. A menudo encontramos que el flujo es inicialmente alto y después se reduce gradualmente, conforme disminuye el gradiente de concentración por difusión.

### EJEMPLO 5-2

Una manera de fabricar transistores, que amplifican señales eléctricas, es la difusión de átomos de impurezas en un material semiconductor como el silicio. Imagine que una oblea de silicio de un espesor de 0.1 cm, que originalmente contiene un átomo de fósforo por cada 10,000,000 de átomos de Si, es tratada de forma que en su superficie existan 400 átomos de P por cada 10,000,000 de Si (figura 5-7). Calcule el gradiente de concentración (a) en porcentaje atómico/cm y (b) en átomos/cm<sup>3</sup> · cm. El parámetro de red del silicio es 5.4307 Å.

### SOLUCIÓN

Primero, calculemos las concentraciones iniciales y superficiales en porcentaje atómico:

$$c_i = \frac{\text{átomo de P}}{10,000,000 \text{ átomos}} \times 100 = 0.00001 \% \text{ atómico de P}$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{10,000,000 \text{ átomos}} \times 100 = 0.004 \% \text{ atómico de P}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0.00001 - 0.004 \% \text{ atómico de P}}{0.1 \text{ cm}} = -0.0399 \% \text{ atómico de P/cm}$$



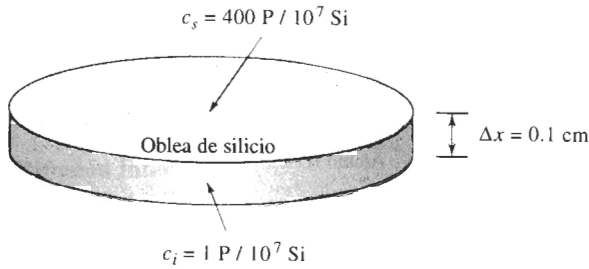


FIGURA 5-7 Oblea de silicio (para ejemplo 5-2).

Para encontrar el gradiente en función de átomos/cm<sup>3</sup> · cm, debemos determinar el volumen de la celda unitaria:

$$V_{\text{celda}} = (5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}^3/\text{celda}$$

El volumen ocupado por 10,000,000 de átomos de Si, que están organizados en una estructura CD, con ocho átomos por celda, es:

$$V = \frac{10,000,000 \text{ átomos}}{8 \text{ átomos/celda}} (1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}^3/\text{celda}) = 2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3$$

Las composiciones en átomos/cm<sup>3</sup> son:

$$c_i = \frac{\text{átomo de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 0.005 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 2 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta c}{\Delta x} &= \frac{0.005 \times 10^{18} - 2 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3}{0.1 \text{ cm}} \\ &= -1.995 \times 10^{19} \text{ átomos de P/cm}^3 \cdot \text{cm} \end{aligned}$$

### EJEMPLO 5-3

Una capa de 0.05 cm de MgO se deposita entre capas de níquel y de tantalio para que funcione como una barrera contra la difusión que impida reacciones entre los dos metales (figura 5-8). A 1400°C se crean iones de níquel que se difunden a través del material cerámico MgO para llegar al tantalio. Determine el número de iones de níquel que pasan a través del MgO por segundo. El coeficiente de difusión del níquel en el MgO es de  $9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$ , y el parámetro de red del níquel a 1400°C es de  $3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$ .

### SOLUCIÓN

La concentración del Ni en la interfase Ni/MgO es 100% Ni, es decir:

$$c_{\text{Ni/MgO}} = \frac{4 \text{ átomos de Ni/celda unitaria}}{(3.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.57 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$$

La concentración del níquel en la interfase Ta/MgO es 0% Ni. Por lo que el gradiente de concentración es:

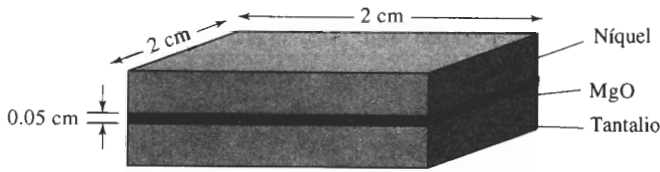


FIGURA 5-8 Par de difusión (para el ejemplo 5-3).

$$\Delta c / \Delta x = \frac{0 - 8.57 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3}{0.05 \text{ cm}} = -1.71 \times 10^{24} \text{ átomos/cm}^3 \cdot \text{cm}$$

El flujo de átomos de níquel a través de la capa MgO es de:

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = (9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s})(-1.71 \times 10^{24} \text{ átomos/cm}^3 \cdot \text{cm})$$

$$J = 1.54 \times 10^{13} \text{ átomos de níquel/cm}^2 \cdot \text{s}$$

El número total de átomos de níquel cruzando la interfase de 2 cm × 2 cm por segundo es:

$$\begin{aligned} \text{Átomos de Ni totales} &= (J)(\text{Área}) = (1.54 \times 10^{13})(2 \text{ cm})(2 \text{ cm}) \\ &= 6.16 \times 10^{13} \text{ átomos de Ni/s} \end{aligned}$$

Aunque esto pudiera parecer muy rápido, encontraríamos que en un segundo, el volumen de átomos de níquel eliminados de la interfase Ni/MgO sería de

$$\frac{6.16 \times 10^{13} \text{ átomos de Ni/s}}{8.57 \times 10^{22} \text{ átomos de Ni/cm}^3} = 0.72 \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s}$$

O bien, el espesor que se reduce en la capa de níquel cada segundo es de

$$\frac{0.72 \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s}}{4 \text{ cm}^2} = 1.8 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$$

Para eliminar el espesor de níquel en una micra ( $10^{-4}$  cm), el tratamiento requiere


$$\frac{10^{-4} \text{ cm}}{1.8 \times 10^{-10} \text{ cm/s}} = 556,000 \text{ s} = 154 \text{ h}$$

**El coeficiente de difusión y la temperatura** El coeficiente de difusión  $D$  está relacionado con la temperatura a través de una ecuación de Arrhenius,

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (5-4)$$

donde  $Q$  es la energía de activación (cal/mol),  $R$  es la constante de los gases (1.987 cal/mol · K) y  $T$  es la temperatura absoluta (K).  $D_0$  es una constante para un sistema de difusión dado. Los valores típicos de  $D_0$  se indican en la tabla 5-1, en tanto que la dependencia de  $D$  con la temperatura para varios metales se ilustra en la figura 5-9.

Cuando se incrementa la temperatura de un material, también se incrementa el coeficiente de difusión y el flujo de átomos. A temperaturas más altas, la energía térmica suministrada a los átomos en difusión permite que éstos venzan la barrera de energía de activación y se muevan con mayor facilidad a nuevos sitios en la red. A bajas temperaturas, frecuentemente por debajo de aproximadamente 0.4 veces la temperatura de fusión absoluta del material, la difusión es muy baja y puede no ser significativa. Por esta razón, el tratamiento térmico de metales y el procesamiento de cerámicos se efectúa a altas temperaturas; así los átomos se mueven rápidamente para completar reacciones o para llegar a condiciones de equilibrio.

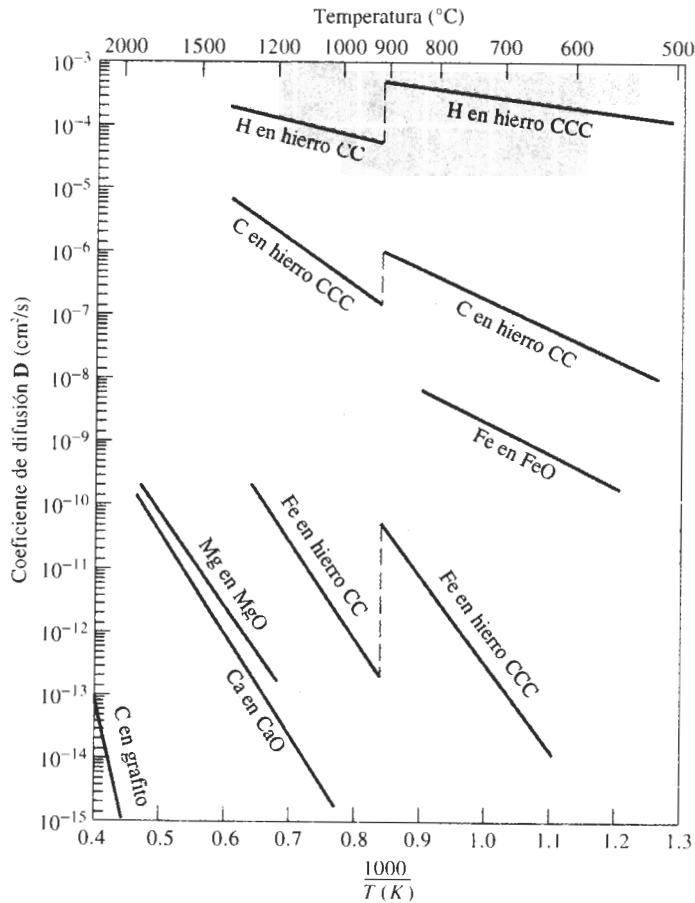

**FIGURA 5-9** Coeficiente de difusión  $D$  en función del recíproco de la temperatura para varios metales y materiales cerámicos. En esta gráfica de Arrhenius,  $D$  representa la rapidez del proceso de difusión. Una pendiente pronunciada significa una energía de activación elevada.

#### EJEMPLO 5-4

#### Diseño de una membrana de hierro


Un tubo grueso, impermeable, de 3 cm de diámetro y de 10 cm de largo contiene un gas que incluye  $0.5 \times 10^{20}$  átomos N por  $\text{cm}^3$  y  $0.5 \times 10^{20}$  átomos H por  $\text{cm}^3$  en un lado de una membrana de hierro (figura 5-10). A fin de asegurar una concentración constante de nitrógeno e hidrógeno, se introduce gas en el tubo de manera continua. El gas del otro lado de la membrana tiene constantemente  $1 \times 10^{18}$  átomos de N por  $\text{cm}^3$  y  $1 \times 10^{18}$  átomos H por  $\text{cm}^3$ . Todo el sistema debe operar a  $700^\circ\text{C}$ , temperatura a la cual el hierro tiene estructura CC. Diseñe una membrana de hierro que impida la pérdida de 1% de nitrógeno cada hora y al mismo tiempo que permita el paso del 90% de hidrógeno por hora a través de ella.

#### SOLUCIÓN

El número total de átomos de nitrógeno en el recipiente es:

$$(0.5 \times 10^{20} \text{ átomos de N/cm}^3)(\pi/4)(3 \text{ cm})^2(10 \text{ cm}) = 35.343 \times 10^{20} \text{ átomos de N}$$

El número máximo de átomos por pérdida no debe exceder el 1% del total, es decir:

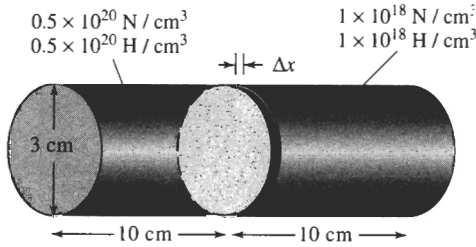

**FIGURA 5-10** Membrana de hierro (para el ejemplo 5-4).

Pérdida de átomos de N por h =  $(0.01)(5.34 \times 10^{20}) = 35.343 \times 10^{18}$  átomos de N/h

Pérdida de átomos de N por s =  $(35.343 \times 10^{18} \text{ átomos de N/h}) / (3600 \text{ s/h})$   
 $= 0.0098 \times 10^{18} \text{ átomos de N/s}$

El flujo es entonces

$$J = \frac{(0.0098 \times 10^{18} \text{ átomos de N/s})}{\left(\frac{\pi}{4}\right)(3\text{cm})^2}$$

$$= 0.00139 \times 10^{18} \text{ átomos de N/cm}^2 \cdot \text{s}$$

El coeficiente de difusión del nitrógeno en el hierro CC a  $700^\circ\text{C} = 973 \text{ K}$  es:

$$D_N = 0.0047 \exp(-18,300/RT) = 0.0047 \exp[-18,300/(1.987)(973)]$$

$$= 0.0047 \exp(-9.4654) = (0.0047)(7.749 \times 10^{-5}) = 3.64 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$$

De la ecuación 5-3:

$$J = -D\Delta c/\Delta x = 0.00139 \times 10^{18} \text{ átomos de N/cm}^2 \cdot \text{s}$$

$$\Delta x = -D\Delta c/J = \frac{(-3.64 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s})(1 \times 10^{18} - 50 \times 10^{18} \text{ N/cm}^3)}{0.00139 \times 10^{18} \text{ N/cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$\Delta x = 0.0128 \text{ cm}$  = espesor mínimo de la membrana

De manera similar, el espesor máximo de la membrana, que permitirá que pase el 90% del hidrógeno puede calcularse de la siguiente forma:

Pérdidas de átomos de H por h =  $(0.90)(35.343 \times 10^{20}) = 31.80 \times 10^{20}$

Pérdidas de átomos de H por s =  $0.0088 \times 10^{20}$

$J = 0.125 \times 10^{18} \text{ átomos de H/cm}^2 \cdot \text{s}$

$D_H = 0.0012 \exp(-3600/RT) = 1.86 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$


$\Delta x = \frac{(1.86 \times 10^{-4})(49 \times 10^{18})}{0.125 \times 10^{18}} = 0.0729 \text{ cm}$  = espesor máximo

Será suficiente una membrana de hierro de un espesor entre 0.0128 y 0.0729 cm. ■

**Factores que afectan la difusión y la energía de activación** Una pequeña cantidad de energía de activación  $Q$  incrementa el coeficiente de difusión y el flujo, porque se requiere menos energía térmica para vencer dicha barrera de energía de activación. Varios factores influyen en la energía de activación y, por tanto, en la velocidad de difusión. La **difusión intersticial**, con una energía de activación baja, por lo general ocurre mucho más aprisa que la difusión por vacancias o sustitucional.

Las energías de activación por lo general son menores para átomos difundiendo a través de estructuras cristalinas abiertas que a través de estructuras cristalinas compactas. Dado que la energía de activación depende de la fuerza del enlace atómico, será mayor para la difusión de átomos en materiales con una alta temperatura de fusión (figura 5-11). Los materiales con enlaces covalentes, como el carbono y el silicio (tabla 5-1) tienen energías de activación extraordinariamente altas, lo que es congruente con la alta resistencia de sus enlaces atómicos.

En los materiales de enlace iónico, como los materiales cerámicos, un ion que se difunda sólo ocupará un sitio que tenga su misma carga. A fin de llegar a dicho sitio, el ion físicamen-

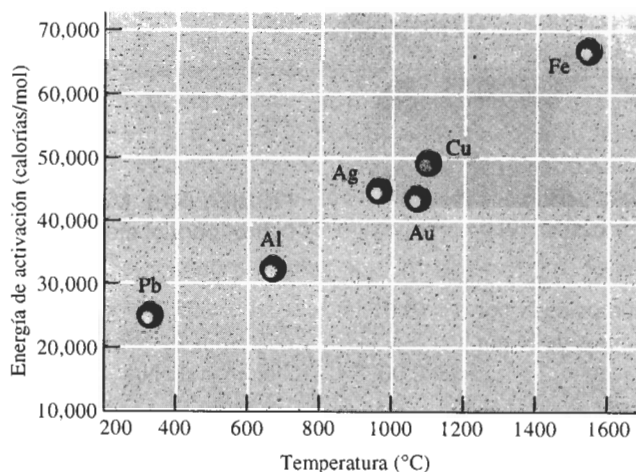


**FIGURA 5-11** La energía de activación para la autodifusión es mayor conforme aumenta el punto de fusión del metal.

te deberá abrirse paso entre los iones adyacentes, pasar por una región de carga opuesta y moverse una distancia relativamente larga (figura 5-12). En consecuencia, las energías de activación son mayores y las velocidades de difusión menores para materiales iónicos que para los metales.

También encontramos que, debido a su menor tamaño, los cationes (con carga positiva) a menudo tienen coeficientes de difusión más altos que los aniones (con carga negativa). En el cloruro de sodio, por ejemplo, la energía de activación para la difusión de los iones de cloro es de aproximadamente el doble que la correspondiente a la difusión de los iones sodio.

La difusión de los iones también significa una transferencia de cargas eléctricas; de hecho, la conductividad eléctrica de los materiales cerámicos de enlace iónico está relacionada con la temperatura a través de una ecuación de Arrhenius. Conforme la temperatura se incrementa, los iones se difunden con mayor rapidez, la carga eléctrica se transfiere más rápido y la conductividad eléctrica aumenta.

En los polímeros nos encontramos con la difusión de átomos o de pequeñas moléculas entre largas cadenas poliméricas. Por ejemplo, generalmente se usan películas de polímeros como material de empaque para almacenar alimentos. Si se difunde el aire a través de la película, los alimentos se deterioran. Si el aire se difunde a través de la cámara de hule de una llanta de automóvil, ésta perderá su presión. La difusión de algunas moléculas en un polímero podría causar problemas de hinchazón. Por otra parte, se requiere la difusión para permitir que los tintes se introduzcan de manera uniforme en muchos de los tejidos sintéticos de polímeros. La difusión selectiva a través de membranas de polímeros se utiliza para obtener la desalinización del agua: en tanto que las moléculas de agua pasarán a través de la membrana, los iones de la sal quedarán atrapados.

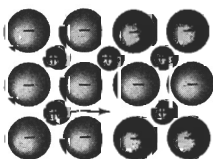

**FIGURA 5-12** Difusión en compuestos de enlace iónico. Los aniones solamente pueden ocupar otros sitios de anión.

**TABLA 5-2** Efecto del tipo de difusión para el torio en tungsteno y para la autodifusión en la plata

Tipo de difusión	Coeficiente de difusión	
	Torio en tungsteno	Plata en plata
En superficie	$0.47 \exp(-66,400/RT)$	$0.068 \exp(-8,900/RT)$
En borde de grano	$0.74 \exp(-90,000/RT)$	$0.24 \exp(-22,750/RT)$
En volumen	$1.00 \exp(-120,000/RT)$	$0.99 \exp(-45,700/RT)$

En cada uno de estos ejemplos, los átomos, iones o moléculas en difusión penetran entre las cadenas de polímeros en vez de moverse de un sitio a otro dentro de la estructura de la cadena. La difusión será más rápida a través de esta estructura mientras más pequeño sea el elemento en difusión o si entre cadenas hay grandes huecos. La difusión a través de polímeros cristalinos, por ejemplo, es más lenta que a través de los amorfos, ya que estos últimos no tienen orden de largo alcance y en consecuencia tienen menor densidad.

**Tipos de difusión** En la **difusión volumétrica**, los átomos se mueven a través del cristal de un sitio de red, o de un sitio intersticial, a otro. Debido a la presencia de los átomos adyacentes, la energía de activación es grande y la velocidad de difusión relativamente lenta.

Sin embargo, los átomos también se pueden difundir a lo largo de fronteras o bordes, interfaces y superficies del material. Los átomos se difunden fácilmente mediante **difusión en los bordes de grano** ya que en éstos la compactación atómica no es buena. Debido a que los átomos pueden pasar con mayor facilidad a través del borde de grano mal organizado, la energía de activación es baja (tabla 5-2). La **difusión en superficies** es aún más fácil, porque en las superficies existen incluso menos restricciones para los átomos a difundir.

**Tiempo** La difusión requiere tiempo; las unidades para el flujo son  $\text{átomos}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$ . Si un gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uniforme, pudieran requerirse extensos periodos, incluso a temperaturas altas. Puede reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más altas o haciendo que las **distancias de difusión** (relacionadas con  $\Delta x$ ) sean lo más pequeñas posible.

Encontramos que si evitamos la difusión obtendremos algunas estructuras y propiedades bastante notables. Los aceros rápidamente enfriados desde altas temperaturas, a fin de evitar la difusión, forman estructuras fuera de equilibrio que son la base de tratamientos térmicos sofisticados.

### EJEMPLO 5-5

Considere un par de difusión establecido entre el tungsteno puro y una aleación de tungsteno con 1% atómico de torio. Después de varios minutos de exposición a  $2000^\circ\text{C}$ , se establece una zona de transición con 0.01 cm de espesor. ¿Cuál es el flujo de los átomos de torio en ese momento, si la difusión se debe a (a) difusión volumétrica, (b) difusión por bordes de grano y (c) difusión en superficies? (tabla 5-2).

### SOLUCIÓN

El parámetro de red del tungsteno CC es de aproximadamente  $3.165 \text{ \AA}$ . Por lo que el número de átomos de tungsteno/ $\text{cm}^3$  es:

$$\frac{\text{átomos de W}}{\text{cm}^3} = \frac{2 \text{ átomos/celda}}{(3.165 \times 10^{-8})^3 \text{ cm}^3/\text{celda}} = 6.3 \times 10^{22}$$

En la aleación de tungsteno con 1% at de torio el número de átomos de torio es:

$$c_{\text{Th}} = (0.01)(6.3 \times 10^{22}) = 6.3 \times 10^{20} \text{ átomos Th/cm}^3$$

En el tungsteno puro, el número de átomos de torio es cero. Por lo que el gradiente de concentración es:

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0 - 6.3 \times 10^{20}}{0.01 \text{ cm}} = -6.3 \times 10^{22} \text{ átomos de Th/cm}^3 \cdot \text{cm}$$

1. Difusión volumétrica:

$$D = 1.0 \exp\left(\frac{-120,000}{(1.987)(2273)}\right) = 2.89 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = -(2.89 \times 10^{-12})(-6.3 \times 10^{22})$$

$$= 18.2 \times 10^{10} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

2. Difusión en bordes de grano:

$$D = 0.74 \exp\left(\frac{-90,000}{(1.987)(2273)}\right) = 1.64 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -(1.64 \times 10^{-9})(-6.3 \times 10^{22}) = 10.3 \times 10^{13} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

3. Difusión en superficies:

$$D = 0.47 \exp\left(\frac{-66,400}{(1.987)(2273)}\right) = 1.94 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -(1.94 \times 10^{-7})(-6.3 \times 10^{22}) = 12.2 \times 10^{15} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

## 5-6 Perfil de composición (segunda ley de Fick)

La **segunda ley de Fick**, que describe el estado dinámico de la difusión de los átomos, es la ecuación diferencial  $dc/dt = D(d^2c/dx^2)$ , cuya solución depende de las condiciones a la frontera para una situación en particular. Una solución de esta ecuación es:



$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad (5-5)$$

donde  $c_s$  es la concentración constante de los átomos a difundir en la superficie del material,  $c_0$  es la concentración inicial en el material de los átomos a difundir y  $c_x$  es la concentración del átomo en difusión en una posición  $x$  por debajo de la superficie después de un tiempo  $t$ . Estas concentraciones se ilustran en la figura 5-13. A la función erf se le conoce como la función error y se puede evaluar a partir de la tabla 5-3.

La solución a la segunda ley de Fick nos permite calcular la concentración de una de las especies en difusión cerca de la superficie del material en función del tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusión  $D$  permanezca constante y las concentraciones del átomo en difusión en la superficie  $c_s$  y dentro del material  $c_0$  se mantengan sin modificación. La segunda ley de Fick también puede ayudarnos a diseñar una diversidad de técnicas de procesamiento de materiales, incluyendo el tratamiento térmico del acero descrito en el ejemplo 5-6.

**TABLA 5-3** Función error correspondiente a la segunda ley de Fick

$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	$\text{erf } \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$
0	0
0.10	0.1125
0.20	0.2227
0.30	0.3286
0.40	0.4284
0.50	0.5205
0.60	0.6039
0.70	0.6778
0.80	0.7421
0.90	0.7970
1.00	0.8427
1.50	0.9661
2.00	0.9953

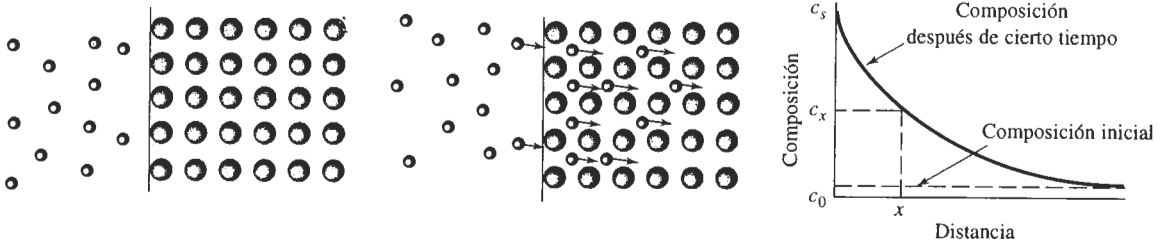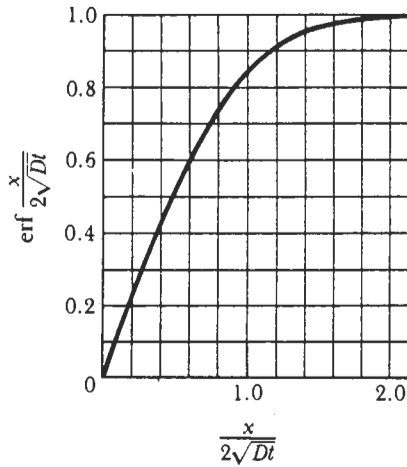**FIGURA 5-13** Difusión de átomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de la segunda ley de Fick.**EJEMPLO 5-6****Diseño de un tratamiento de carburización**

La superficie de un acero que contiene 0.1% de carbono debe endurecerse por carburización. En la carburización, el acero se coloca en una atmósfera que le proporcionará 1.2% de C en la superficie a temperatura elevada. El carbón se difunde desde la superficie hacia el interior del acero. Para conseguir propiedades óptimas, el acero debe contener 0.45% de C a una profundidad de 0.2 cm por debajo de la superficie. Diseñe el tratamiento térmico de carburización para producir estas propiedades. Suponga que la temperatura es lo suficientemente alta (por lo menos 900°C) de manera que el hierro tenga una estructura CCC.

**SOLUCIÓN**

Sabemos que  $c_s = 1.2\%$  C,  $c_0 = 0.1\%$  C,  $c_x = 0.45\%$  C y  $x = 0.2$  cm. Partiendo de la segunda ley de Fick:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \frac{1.2 - 0.45}{1.2 - 0.1} = 0.68 = \text{erf} \left( \frac{0.2}{2\sqrt{Dt}} \right) = \text{erf} \left( \frac{0.1}{\sqrt{Dt}} \right)$$



De la tabla 5-3, encontramos que:

$$\frac{0.1}{\sqrt{Dt}} = 0.71 \quad \text{de} \quad Dt = \left( \frac{0.1}{0.71} \right)^2 = 0.0198$$

Cualquier combinación de  $D$  y  $t$  cuyo producto sea 0.0198 funcionará. En el caso de difusión de carbono en hierro CCC, el coeficiente de difusión está relacionado con la temperatura según:

$$D = 0.23 \exp \left( \frac{-32,900}{1.987T} \right) = 0.23 \exp \left( \frac{-16,558}{T} \right)$$

Por tanto, la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico están relacionados mediante:

$$t = \frac{0.0198}{D} = \frac{0.0198}{0.23 \exp(-16,558/T)} = \frac{0.0861}{\exp(-16,558/T)}$$

Algunas combinaciones típicas de temperatura y tiempo son:

Si  $T = 900^\circ\text{C} = 1173 \text{ K}$ , entonces  $t = 116,174 \text{ s} = 32.3 \text{ h}$

Si  $T = 1000^\circ\text{C} = 1273 \text{ K}$ , entonces  $t = 36,360 \text{ s} = 10.7 \text{ h}$

Si  $T = 1100^\circ\text{C} = 1373 \text{ K}$ , entonces  $t = 14,880 \text{ s} = 4.13 \text{ h}$

Si  $T = 1200^\circ\text{C} = 1473 \text{ K}$ , entonces  $t = 6,560 \text{ s} = 1.82 \text{ h}$

La combinación exacta de tiempo y temperatura dependerá de la temperatura máxima que pueda alcanzar el horno de tratamiento térmico, la velocidad a la cual deben producirse los componentes, y la relación costo-beneficio entre las temperaturas altas en comparación con tiempos más largos.

El ejemplo 5-6 muestra que una de las consecuencias de la segunda ley de Fick es que se puede obtener el mismo perfil de concentración mediante condiciones distintas, siempre y cuando el término  $Dt$  sea constante. Esto nos permite determinar el efecto que tiene la temperatura sobre el tiempo requerido para que se lleve a cabo un tratamiento térmico en particular.

### EJEMPLO 5-7

### Diseño de un tratamiento térmico más económico

Encontramos que se necesitan 10 horas a  $900^\circ\text{C}$  para carburizar con éxito un lote de 500 engranes de acero, en estas circunstancias el hierro tiene una estructura CCC. Se sabe que operar el horno de carburización a  $900^\circ\text{C}$  cuesta \$1000 por hora. ¿Es económico incrementar la temperatura de carburización a  $1000^\circ\text{C}$ ?

### SOLUCIÓN

Las temperaturas de interés son  $900^\circ\text{C} = 1173 \text{ K}$  y  $1000^\circ\text{C} = 1273 \text{ K}$ . Para la difusión del carbono en hierro CCC, la energía de activación es 32,900 cal/mol. Para conseguir el mismo tratamiento de carburización a  $1000^\circ\text{C}$  que el que se consigue a  $900^\circ\text{C}$ :

$$\begin{aligned} D_{1273} t_{1273} &= D_{1173} t_{1173} \\ t_{1273} &= \frac{D_{1173} t_{1173}}{D_{1273}} = \frac{(10 \text{ h}) \exp[-32,900/(1.987)(1173)]}{\exp[-32,900/(1.987)(1273)]} \\ t_{1273} &= \frac{(10) \exp(-14.11562)}{\exp(-13.00677)} = (10) \exp(-1.10885) = (10) (0.3299) \\ t_{1273} &= 3.299 \text{ h} \end{aligned}$$

A 900°C, el costo por pieza es  $(\$1000/h)(10\text{ h})/500\text{ partes} = \$20$  por pieza.

A 1000°C, el costo por componente es  $(\$1500/h)(3.299\text{ h})/500\text{ componentes} = \$9.90$  por pieza.

Tomando en consideración sólo el costo de operación del horno, el incrementar la temperatura reduce el costo de tratamiento térmico de los engranes y aumenta la velocidad de producción.

La ecuación 5-5 exige que exista una composición constante  $c^0$  en la interfase; esto es cierto en un proceso como la carburización del acero (ejemplo 5-6), en el cual continuamente se suministra carbono a la superficie del metal. En muchos casos, sin embargo, la concentración en la superficie cambia gradualmente durante el proceso. En estos casos, ocurre la **interdifusión** de los átomos, según se observa en la figura 5-2 y la ecuación 5-5 ya no es válida.

Algunas veces la interdifusión puede causar dificultades. Por ejemplo, cuando se une el aluminio al oro a una temperatura elevada, los átomos de aluminio se difunden más aprisa en el oro que los de oro en el aluminio. En consecuencia, finalmente habrá más átomos totales en el lado del oro que en el lado del aluminio. Esto hace que la posición física de la interfase original se desplace hacia el lado del aluminio. Cualquier materia extraña originalmente atrapada en la interfase también se desplazará con ésta. Este movimiento, debido a las velocidades de difusión distintas, se conoce como **efecto Kirkendall**.


En algunos casos, como resultado del efecto Kirkendall se formarán poros en la interfase. En circuitos integrados de pequeñas dimensiones, el alambre de oro es soldado al aluminio para obtener una terminal externa del circuito. Durante la operación del circuito, pueden formarse poros al irse uniendo las vacancias involucradas en el proceso de difusión; conforme estos poros crecen, la conexión Au-Al se va debilitando y finalmente puede fallar. Como el área alrededor de la conexión cambia de color, esta falla prematura se conoce como **plaga púrpura**. Una técnica para evitar este problema es exponiendo la junta soldada al hidrógeno, el cual se disuelve en el aluminio, llena las vacancias e impide la autodifusión de los átomos de aluminio en el oro y que se fragilice la soldadura.

## 5-7 Difusión y el procesamiento de los materiales

Los procesos a base de difusión son muy importantes cuando se utilizan o procesan materiales a temperaturas elevadas (en capítulos posteriores se analizarán muchos ejemplos de importancia). En esta sección se verán tres casos en los cuales la difusión es importante.


**Crecimiento de grano** Un material compuesto por gran número de granos tiene muchos bordes de grano, que representan áreas de alta energía, debido a una ineficiente compactación de los átomos. Si se reduce el área total de bordes de grano mediante el crecimiento de los mismos, se tendrá en el material una energía general inferior.

El **crecimiento de los granos** implica el desplazamiento de los bordes de grano, permitiendo que algunos granos crezcan a costa de otros. En este caso los átomos se difunden a través de los bordes de grano (figura 5-14) y, en consecuencia, el crecimiento de los granos está relacionado con la energía de activación necesaria para que un átomo salte a través del borde de grano. Altas temperaturas o bajas energías de activación incrementarán el tamaño de los granos. Muchos tratamientos térmicos de los metales, que implican mantener el metal a una temperatura alta, deben controlarse cuidadosamente, a fin de evitar un crecimiento excesivo de los granos.

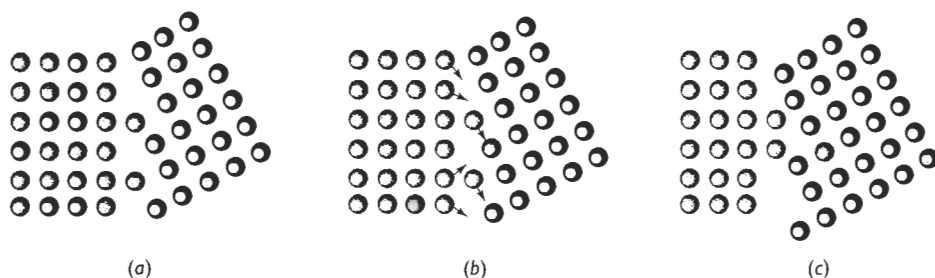

**FIGURA 5-14** El crecimiento de grano ocurrirá cuando los átomos se difundan a través del borde de grano de un grano a otro.


**Soldadura por difusión** La **soldadura por difusión**, método utilizado para unir materiales, se efectúa en tres pasos (figura 5-15). El primero se realiza mediante presión, deformándolas, obligando a las dos superficies a unirse, fragmentando impurezas, y produciendo una gran área de contacto átomo-átomo. Mientras las superficies se mantienen en compresión y a temperatura elevada, los átomos se difunden a lo largo de los bordes de grano hacia las vacancias restantes; los átomos se concentran y se reduce el tamaño de las vacancias en la interfase. Dado que la difusión en los bordes de grano sucede rápidamente, el segundo paso se da en corto tiempo. Finalmente, el crecimiento de grano aleja los huecos remanentes de las fronteras de grano. Para el tercer paso, es decir para la eliminación completa de los huecos, deberá ocurrir la difusión volumétrica, misma que es relativamente lenta.

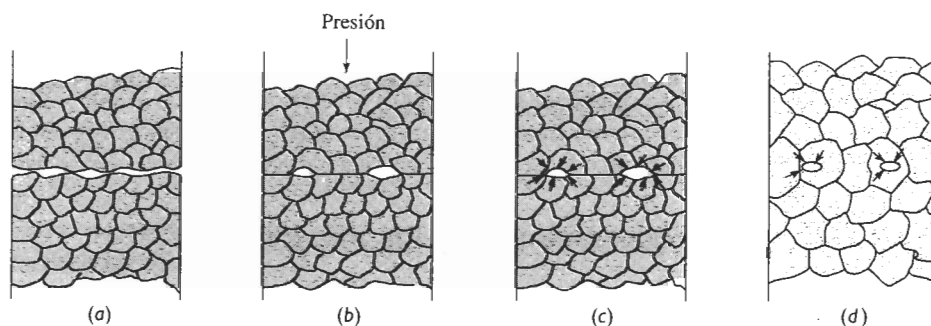

**FIGURA 5-15** Pasos en la soldadura por difusión: (a) inicialmente el área de contacto es pequeña; (b) la aplicación de presión deforma la superficie, incrementando el área de unión; (c) la difusión por bordes de grano da como resultado la contracción de los huecos y (d) la eliminación final de los huecos requiere de la difusión volumétrica.

A menudo el proceso de soldadura por difusión es utilizado para unir metales reactivos como el titanio, para unir metales y materiales distintos y para unir cerámicos.

**Sinterización** Un cierto número de materiales se manufacturan en formas útiles mediante un proceso que requiere la consolidación de pequeñas partículas en una masa sólida. La **sinterización** es un tratamiento a alta temperatura, que hace que las partículas se unan y de manera gradual se reduzca el volumen del espacio de los poros entre las mismas. La sinterización es un paso frecuente en la fabricación de componentes cerámicos, así como en la producción de componentes metálicos mediante la **metalurgia de polvos**. Una diversidad de materiales compuestos se producen utilizando esta misma técnica.

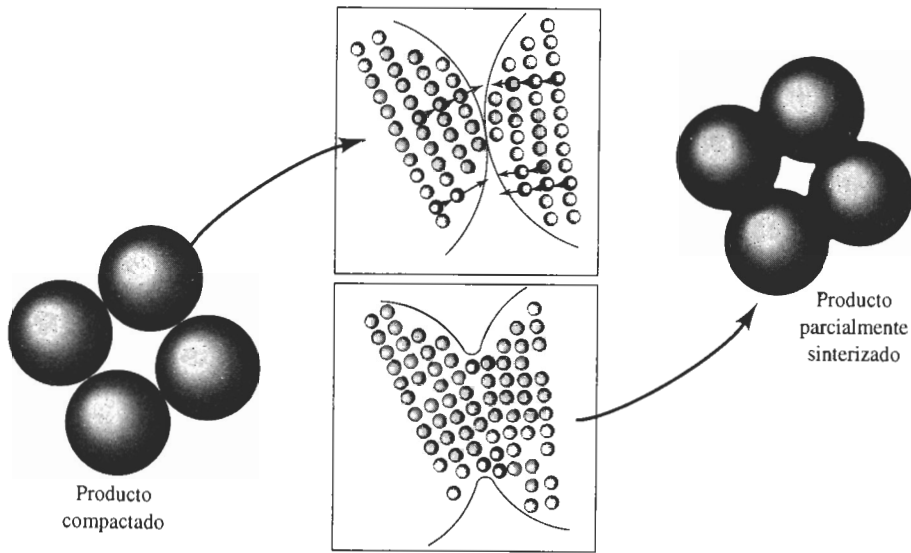

**FIGURA 5-16** Procesos de difusión durante el sinterizado y la metalurgia de polvos. Los átomos se difunden hacia los puntos de contacto, creando puentes y reduciendo el tamaño de los poros.

Cuando polvo de un material se compacta para obtener una preforma, las partículas de polvo entran en contacto en muchos puntos aunque con una cantidad significativa de poros entre ellas. A fin de reducir la energía superficial existente en las partículas, los átomos se difunden hacia los puntos de contacto, permitiendo que las partículas queden unidas y finalmente haciendo que los poros se contraigan. Si el sinterizado se efectúa durante un tiempo prolongado, pueden eliminarse los poros y el material se hace denso (figura 5-16). La velocidad de la sinterización depende de la temperatura, de la energía de activación y del coeficiente de difusión para la difusión, así como del tamaño original de las partículas.

## RESUMEN

Los átomos se mueven mediante mecanismos de difusión a través de un material sólido, particularmente a temperaturas elevadas y estando presente un gradiente de concentración. Algunas relaciones clave que implican difusión son las siguientes:

- Dos mecanismos de importancia para el movimiento de los átomos son la difusión por vacancias y la difusión intersticial. Los átomos sustitucionales se mueven en la red gracias al mecanismo de difusión por vacancias.
- La velocidad de difusión se rige por la relación de Arrhenius, esto es, la difusión aumenta de manera exponencial al incrementarse la temperatura. La difusión es importante a temperaturas superiores a 0.4 veces la temperatura de fusión del material (en grados Kelvin).
- La energía de activación  $Q$  representa la facilidad con la cual los átomos se difunden, ocurriendo una difusión rápida si la energía de activación es reducida. Se tiene una baja energía de activación y una rápida velocidad de difusión en el caso de (1) difusión intersticial en comparación con la difusión por vacancias, (2) estructuras cristalinas con bajo factor de empaquetamiento, (3) materiales de baja temperatura de fusión o con enlaces atómicos débiles, y (4) difusión a lo largo de bordes o superficies de grano.
- El flujo total de átomos, aumenta cuando se incrementan el gradiente de concentración y el coeficiente de difusión.

- Para un sistema particular, la cantidad de difusión está relacionada con el valor de la expresión  $Dt$ , la cual nos permite determinar el efecto de la temperatura en el tiempo requerido para un proceso controlado por difusión.

La difusión atómica es de importancia primordial para muchas de las técnicas de procesamiento de materiales, como la sinterización, la metalurgia de polvos y la soldadura por difusión. Adicionalmente, muchos de los tratamientos térmicos y de los mecanismos de endurecimiento utilizados para controlar la estructura y las propiedades de los materiales son procesos controlados por difusión. La estabilidad estructural y las propiedades de los materiales durante su uso a altas temperaturas dependen de la difusión. Finalmente, se producen muchos materiales importantes al evitar de manera deliberada la difusión, formando así estructuras fuera del equilibrio. Los capítulos siguientes describen muchos ejemplos en los cuales la difusión juega un papel significativo.

## GLOSARIO

**Autodifusión** Movimiento aleatorio de los átomos dentro de un material puro, esto es, incluso cuando no exista un gradiente de concentración.

**Coefficiente de difusión** Coeficiente dependiente de la temperatura, relacionado con la rapidez a la cual se difunden los átomos. El coeficiente de difusión depende de la temperatura y de la energía de activación.

**Crecimiento de los granos** Movimiento de los bordes de grano mediante la difusión, a fin de reducir el área superficial de bordes de grano. Como resultado, los granos pequeños se encogen y desaparecen, y los restantes se hacen más grandes.

**Difusión** Movimiento de los átomos dentro de un material.

**Difusión en borde de grano** Movimiento de los átomos a lo largo de los bordes de grano. Es más rápida que la difusión volumétrica, ya que los átomos están menos compactos en los bordes de grano.

**Difusión en superficies** Movimiento de los átomos a lo largo de superficies, como grietas o superficie de partículas.

**Difusión intersticial** Movimiento de átomos pequeños, de una posición intersticial a otra, dentro de la estructura cristalina.

**Difusión por vacancias** Movimiento de los átomos cuando un átomo deja una posición normal en la red, para llenar una vacancia en el cristal. Esto crea una vacancia y el proceso continúa.

**Difusión volumétrica** Movimiento de los átomos en el interior de los granos.

**Difusividad** Otro término para el coeficiente de difusión.

**Distancia de difusión** Distancia máxima o deseada que deberán recorrer los átomos; a menudo, distancia existente entre los puntos de concentraciones máxima y mínima del átomo en difusión.

**Efecto Kirkendall** Movimiento físico de una interfase, debido a distintas velocidades de difusión de los átomos dentro del material.

**Energía de activación** Energía requerida para que ocurra una reacción en particular. En la difusión, la energía de activación está relacionada con la energía requerida para mover un átomo de un sitio a otro en la red.

**Flujo** Número de átomos que pasan a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. Esto se relaciona con la rapidez a la cual se transporta masa por difusión dentro de un sólido.

**Gradiente de concentración** Razón de cambio de la composición en función de la distancia, en un material no uniforme, expresado en átomos/cm<sup>3</sup> · cm o % de átomos/cm.

**Interdifusión** Movimiento de átomos distintos en direcciones opuestas. La interdifusión pudiera finalmente llegar a producir una concentración de equilibrio de átomos dentro del material.

**Metalurgia de polvos** Método para la producción de componentes metálicos; los polvos metálicos se compactan en un molde, mismo que a continuación es calentado para permitir que la difusión y el sinterizado una los polvos, formando una masa sólida.

**Plaga púrpura** Formación de huecos en soldaduras de oro y aluminio debido a las distintas velocidades de difusión de ambos átomos; finalmente puede ocurrir la falla de la soldadura.

**Primera ley de Fick** Ecuación que relaciona el flujo de átomos por difusión con el coeficiente de difusión y con el gradiente de concentración.

**Segunda ley de Fick** Ecuación diferencial parcial que describe la rapidez a la cual se redistribuyen los átomos en un material por difusión.

**Sinterización** Tratamiento a temperatura elevada, que se utiliza para unir partículas pequeñas. La difusión de los átomos hacia los puntos de contacto genera puentes entre partículas. Una difusión adicional finalmente llenará los huecos restantes.

**Soldadura por difusión** Técnica de unión en la cual se juntan a presión dos superficies a temperatura y presión elevadas. La difusión de los átomos en la interfase llena los huecos y produce una fuerte unión.

## PROBLEMAS

**5-1** Se ha encontrado que los átomos se mueven de una posición a otra en la red a una velocidad de  $5 \times 10^5$  saltos por segundo a 400°C, cuando su energía de activación para el movimiento es de 30,000 cal/mol. Calcule la velocidad de saltos a 750°C.

**5-2** El número de vacancias en un material está relacionado con la temperatura mediante una ecuación de Arrhenius. Si a 600°C la fracción de puntos de red que son vacancias es de  $8 \times 10^{-5}$ , determine la fracción de puntos de red a 1000°C.

**5-3** El coeficiente de difusión del Cr en el Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> es  $6 \times 10^{-15}$  cm<sup>2</sup>/s a 727°C, y de  $1 \times 10^{-9}$  cm<sup>2</sup>/s a 1400°C. Calcule

- (a) la energía de activación y
- (b) la constante  $D_0$ .

**5-4** El coeficiente de difusión para el O en el Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> es de  $4 \times 10^{-15}$  cm<sup>2</sup>/s a 1150°C, y de  $6 \times 10^{-11}$  cm<sup>2</sup>/s a 1715°C. Calcule

- (a) la energía de activación y
- (b) la constante  $D_0$ .

**5-5** Una oblea de silicio de 0.2 mm de espesor es tratada de manera que se produzca un gradiente de concentración uniforme de antimonio. Una de las superficies

contiene 1 átomo de Sb por cada  $10^8$  átomos de Si y la otra superficie contiene 500 átomos de Sb por cada  $10^8$  átomos de Si. El parámetro de red del Si aparece en el Apéndice A. Calcule el gradiente de concentración en

- (a) porcentaje atómico de Sb por centímetro, y
- (b) átomos de Sb/cm<sup>3</sup> · cm.

**5-6** Cuando una aleación Cu-Zn solidifica, una parte de la estructura contiene 25 por ciento atómico de zinc y otra porción a 0.025 mm de distancia contiene 20 por ciento atómico de zinc. El parámetro de red para la aleación CCC es aproximadamente  $3.63 \times 10^{-8}$  cm. Determine el gradiente de concentración en

- (a) porcentaje atómico Zn por cm,
- (b) porcentaje en peso Zn por cm, y
- (c) átomos de Zn/cm<sup>3</sup> · cm.

**5-7** Se utiliza una hoja de hierro CC de 0.001 in para separar un gas con alto contenido de hidrógeno de un gas con bajo contenido de hidrógeno a 650°C. De un lado de la hoja están en equilibrio  $5 \times 10^8$  átomos de H/cm<sup>3</sup> y en el otro lado están  $2 \times 10^3$  átomos de H/cm<sup>3</sup>. Determine

- (a) el gradiente de concentración del hidrógeno y

(b) el flujo de hidrógeno a través de la hoja.

**5-8** Una hoja de 1 mm de hierro CCC se utiliza para retener nitrógeno en un intercambiador de calor a 1200°C. La concentración de N en una de las superficies es 0.04% at y la concentración en la segunda superficie es 0.005% at. Determine el flujo de nitrógeno a través de la hoja en átomos de N/cm<sup>2</sup> · s.

**5-9** Un contenedor esférico de 4 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor, hecho de hierro CC contiene nitrógeno a 700°C. La concentración en la superficie interna es 0.05% at. de N y en la externa es 0.002% at de N. Calcule el número de gramos de nitrógeno que pierde el contenedor por hora.

**5-10** Debe fabricarse una estructura de hierro CC de manera que a 400°C no permita que se pierdan más de 50 gramos de hidrógeno por año cada centímetro cuadrado de hierro. Si la concentración del hidrógeno en una de las superficies es 0.05 átomos de H por celda unitaria y en la otra superficie es de 0.001 átomos de H por celda unitaria, determine el espesor mínimo del hierro.

**5-11** Determine la temperatura máxima permisible que produzca un flujo de menos de 2000 átomos de H/cm<sup>2</sup> · s a través de una hoja de hierro CC, cuando el gradiente de concentración es de  $-5 \times 10^{16}$  átomos/cm<sup>3</sup> · cm.

**5-12** La conductividad eléctrica del Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> es  $8 \times 10^{-18}$  ohms<sup>-1</sup> · cm<sup>-1</sup> a 140°C y de  $1 \times 10^{-7}$  ohm<sup>-1</sup> · cm<sup>-1</sup> a 400°C. Determine la energía de activación que controla la dependencia de la temperatura hacia la conductividad. Explique el proceso mediante el cual la temperatura controla la conductividad.

**5-13** Compare la rapidez de difusión del oxígeno con la del aluminio en Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> a 1500°C. Explique la diferencia.

**5-14** Compare los coeficientes de difusión del carbono en hierro CC y CCC a la temperatura de transformación alotrópica de 912°C, y explique la diferencia.

**5-15** Compare los coeficientes de difusión para el hidrógeno y el nitrógeno en hierro CCC a 1000°C, y explique la diferencia.

**5-16** Explique por qué un globo de polímero, lleno con helio se desinflará con el transcurso del tiempo.

**5-17** Se realiza un proceso de carburización en un acero con 0.10% de C introduciendo 1.0% C en la superficie a 980°C, temperatura a la cual el hierro es CCC. Calcule el contenido de carbono a 0.01 cm, 0.05 cm y

0.10 cm por debajo de la superficie después de haber transcurrido una hora.

**5-18** El hierro de un contenido de 0.05% de C se calienta hasta 912°C en una atmósfera que produce 1.20% de C en la superficie y así se mantiene durante 24 horas. Calcule el contenido de carbono a 0.05 cm por debajo de la superficie si

(a) el hierro es CC y

(b) el hierro es CCC.

Explique la diferencia.

**5-19** ¿Qué temperatura se requiere para obtener en dos horas una concentración de 0.50% de C a una distancia de 0.5 mm por debajo de la superficie de un acero que tiene 0.20% de C, cuando en la superficie hay 1.10% de C? Suponga que el hierro es CCC.

**5-20** Un acero con 0.15% de C debe carburizarse a 1100°C, alcanzando 0.35% de C a una distancia de 1 mm por debajo de la superficie. Si se mantiene la composición superficial de 0.90% de C, ¿qué tiempo se requerirá?

**5-21** Un acero con 0.02% de C debe carburizarse a 1200°C en un lapso de 4 horas. Se requiere una concentración de 0.45 % de Ca 0.6mm por debajo de la superficie. Calcule el contenido de carbono requerido en la superficie del acero.

**5-22** Un acero para herramienta con 1.2% de C se mantiene expuesto al oxígeno durante 48 horas a 1150°C. El contenido de carbono en la superficie del acero es cero. ¿A qué profundidad se habrá descarburizado el acero a menos de 0.20% de C?

**5-23** Un acero con 0.80% de C debe operar a 950°C en un entorno oxidante, y el contenido de carbono en la superficie del metal es cero. Solamente los 0.02 cm más externos de la pieza de acero pueden quedar por debajo de 0.75% de C. ¿Cuál será la vida máxima de esta pieza en operación?

**5-24** Un acero CC, que contiene 0.001% de N, se endurece por nitruración durante 5 horas a 550°C. Si el contenido de nitrógeno en la superficie del acero es 0.08%, determine el contenido de nitrógeno a 0.25 mm de la superficie.

**5-25** ¿Qué tiempo se requiere para tratar por nitruración a 625°C un acero con 0.002% de N para obtener 0.12% de N a una distancia de 0.002 in por debajo de la superficie? El contenido de nitrógeno en la superficie es 0.15%.

**5-26** Actualmente se puede realizar con éxito un tratamiento térmico de carburización a 1200°C en 1 h. En un esfuerzo para reducir el costo del recubrimiento refractario de horno, se propone reducir la temperatura de carburización a 950°C. ¿Qué tiempo se requerirá para obtener una carburización similar?

**5-27** Durante la solidificación de una aleación Cu-Zn, se encuentra que su composición no es uniforme. Calentando la aleación a 600°C durante 3 horas, la difusión del zinc ayuda a que la composición sea más uniforme. ¿Qué temperatura se requerirá, si se desea realizar este tratamiento de homogeneización en 30 minutos?

**5-28** Un componente cerámico fabricado de MgO se sinteriza con éxito a 1700°C en 90 minutos. A fin de minimizar esfuerzos térmicos durante el proceso, se planea reducir la temperatura hasta 1500°C. ¿Qué limitará la rapidez con la cual se puede efectuar el sinterizado: la difusión de los iones de magnesio o la de los iones de oxígeno? ¿Qué tiempo se requerirá a 1500°C?

**5-29** Una aleación Cu-Zn tiene inicialmente un diámetro de grano de 0.01 mm. La aleación se calienta entonces a diversas temperaturas, permitiendo que ocurra crecimiento de grano. Los tiempos requeridos para que crezcan los granos hasta un diámetro de 0.30 mm son:

Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
500	80,000
600	3,000
700	120
800	10
850	3

Determine la energía de activación para el crecimiento de grano. ¿Tiene esto alguna relación con la difusión del zinc en el cobre? (*Sugerencia:* Recuerde que la rapidez es el recíproco del tiempo.)

**5-30** Una hoja de oro se une por difusión a una hoja de plata en 1 h a 700°C. A 500°C se requieren 440 h para obtener el mismo grado de unión, y a 300°C la unión requiere 1530 años. ¿Cuál es la energía de activación del proceso de unión por difusión? ¿Qué controla la rapidez del proceso, la difusión del oro o la de

la plata? (*Sugerencia:* Note que la rapidez es el recíproco del tiempo.)



### Problemas de diseño

**5-31** Diseñe un depósito esférico, con un espesor de pared de 2 cm, que nos asegure que no se perderán más de 50 kg de hidrógeno por año. El depósito, que tiene que operar a 500°C, se puede fabricar de níquel, aluminio, cobre y hierro. A continuación se lista el coeficiente de difusión del hidrógeno y el costo por libra de cada uno de los materiales disponibles:

Material	Datos de difusión		Costo (\$/libra)
	$D_0$ (cm <sup>2</sup> /s)	$Q$ cal/mol	
Níquel	0.0055	8,900	4.10
Aluminio	0.16	10,340	0.60
Cobre	0.011	9,380	1.10
Hierro	(Véase la tabla 5-1)		0.15


**5-32** Un engrane de acero, que inicialmente contiene 0.10% de C, debe carburizarse de manera que el contenido de carbono, a una profundidad de 0.05 in sea de 0.50% de C. Se puede generar un gas carburizante en la superficie que contenga desde 0.95% de C hasta 1.15% de C. Diseñe un tratamiento térmico de carburización apropiado.

**5-33** Cuando una válvula hecha por fundición que contiene cobre y níquel se solidifica bajo condiciones fuera de equilibrio, se encuentra que la composición de la aleación varía sustancialmente a lo largo de una distancia de 0.005 cm. Por lo general, se puede eliminar esta diferencia de concentración calentando la aleación durante 8 horas a 1200°C; sin embargo, algunas veces este tratamiento hace que la aleación empiece a fundirse, destruyendo la pieza. Diseñe un tratamiento térmico que permita eliminar la heterogeneidad en la concentración sin riesgo de fusión. Suponga que el costo por hora de operación del horno se duplica con cada 100°C de incremento en temperatura.



**E**n estos capítulos se examinarán varios métodos usados para controlar la estructura y las propiedades mecánicas de los materiales. Tres de estos procesos—endurecimiento por tamaño de grano, endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación—se basan en introducir y controlar imperfecciones de red, que fueron analizadas en el capítulo 4.

También se obtiene un endurecimiento creando materiales con varias fases, donde cada fase tiene una composición o una estructura cristalina diferente. La interfase entre fases causa el endurecimiento, al interferir con el movimiento de las dislocaciones durante la deformación. El endurecimiento por dispersión, el endurecimiento por envejecimiento y una diversidad de transformaciones de fase, que a menudo se basan en transformaciones alotrópicas, permiten controlar tamaño, forma y distribución de las fases dentro del material. Los procesos de manufactura de los materiales, como el procesamiento por solidificación, el procesamiento por deformación, y el tratamiento térmico, son fundamentales para controlar la microestructura y las propiedades.

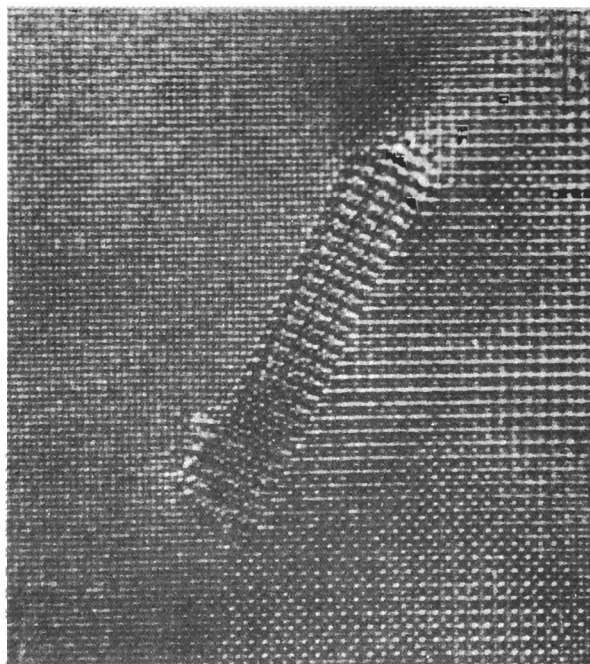

Se muestra un precipitado de  $\text{Al}_2\text{MgCu}$  en la interfaz de una matriz de aluminio (izquierda superior) y una fase  $\text{Al}_3\text{Li}$  (inferior derecha). Los átomos individuales de cada fase se han hecho visibles mediante la microscopía de resolución atómica. (Cortesía de V. Radmilovic y G. J. Shiflet, Universidad de Virginia.)

Antes de analizar los mecanismos de endurecimiento, se examinarán primero brevemente las pruebas o ensayos mecánicos de los materiales, a fin de comprender sus resultados, que representan las propiedades mecánicas de los materiales.

# **PARTE II**

## **Control de la microestructura y las propiedades mecánicas de los materiales**

### **CAPÍTULO 6**

Ensayos y propiedades mecánicas

### **CAPÍTULO 7**

Endurecimiento por deformación  
y recocido

### **CAPÍTULO 8**

Principios de endurecimiento  
por solidificación y procesamiento

### **CAPÍTULO 9**

Equilibrio de fases y endurecimiento  
por solución sólida

### **CAPÍTULO 10**

Endurecimiento por dispersión durante  
la solidificación

### **CAPÍTULO 11**

Endurecimiento por dispersión  
mediante transformaciones de fase  
y tratamientos térmico

# CAPÍTULO 6

## Ensayos y propiedades mecánicas

### 6-1 Introducción

Se selecciona un material al adecuar sus propiedades mecánicas a las condiciones de servicio requeridas para el componente. El primer paso en el proceso de selección requiere que se analice la aplicación, a fin de determinar las características más importantes que el material debe poseer. ¿Deberá ser resistente, rígido o dúctil? ¿Estará sometido a la aplicación de una fuerza cíclica importante o a una fuerza súbita intensa; a un gran esfuerzo y temperatura elevada o a condiciones abrasivas? Una vez conocidas las propiedades requeridas, se puede seleccionar el material apropiado, utilizando la información incluida en los manuales. Se debe, sin embargo, conocer cómo se llega a las propiedades incluidas en los manuales, lo que dichas propiedades significan y tomar en cuenta que las propiedades listadas se han obtenido a partir de ensayos y pruebas ideales que pudieran no ser exactamente aplicables a casos o aplicaciones ingenieriles de la vida real.

En este capítulo se estudiarán varios ensayos que se utilizan para medir la forma en que un material resiste una fuerza aplicada. Los resultados de estas pruebas o ensayos serán las propiedades mecánicas de dicho material.

### 6-2 Ensayo de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación

El **ensayo de tensión** mide la resistencia de un material a una fuerza estática o gradualmente aplicada. Un dispositivo de ensayo aparece en la figura 6-1; una probeta típica tiene un diámetro de 0.505 plg y una longitud calibrada de 2 plg. La probeta se coloca en la máquina de pruebas y se le aplica una fuerza  $F$ , que se conoce como **carga**. Para medir el alargamiento del material causado por la aplicación de fuerza en la longitud calibrada se utiliza un extensómetro. En la tabla 6-1 se muestra el efecto de la carga en la longitud calibrada de una barra de aleación de aluminio.

**Esfuerzo y deformación ingenieriles** Para un material dado, los resultados de un solo ensayo son aplicables a todo tamaño y formas de muestras, si se convierte la fuerza en esfuerzo y la distancia entre marcas calibradas en deformación. El **esfuerzo** y la **deformación ingenieriles** se definen mediante las ecuaciones siguientes,


$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \sigma = \frac{F}{A_0} \quad (6-1)$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0}, \quad (6-2)$$


donde  $A_0$  es el área original de la sección transversal de la probeta antes de iniciarse el ensayo,  $l_0$  es la distancia original entre marcas calibradas y  $l$  es la distancia entre las mismas, después de haberse aplicado la fuerza  $F$ . Las conversiones de carga-longitud calibrada a esfuerzo-deformación aparecen en la tabla 6-1. La curva esfuerzo-deformación (figura 6-2) se utiliza para registrar los resultados del ensayo de tensión.

**TABLA 6-1** Resultados de un ensayo de tensión de una barra de aleación de aluminio de 0.505 plg de diámetro

Medido		Calculado	
Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)	Esfuerzo (psi)	Deformación (plg/plg)
0	2.000	0	0
1000	2.001	5,000	0.0005
3000	2.003	15,000	0.0015
5000	2.005	25,000	0.0025
7000	2.007	35,000	0.0035
7500	2.030	37,500	0.0150
7900	2.080	39,500	0.0400
8000 (carga máxima)	2.120	40,000	0.0600
7950	2.160	39,700	0.0800
7600 (fractura)	2.205	38,000	0.1025

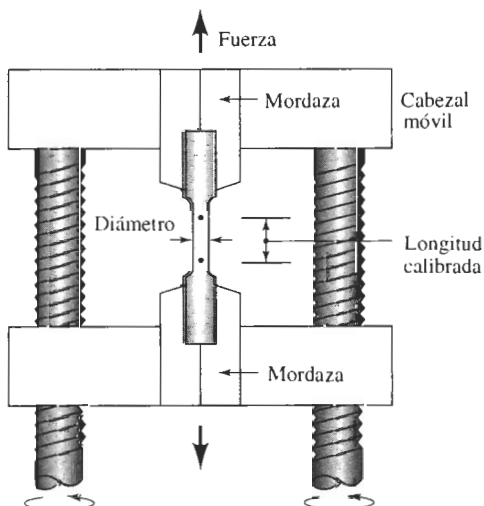

**FIGURA 6-1** Mediante un cabezal móvil, en la prueba de tensión se aplica una fuerza unidireccional a una probeta.

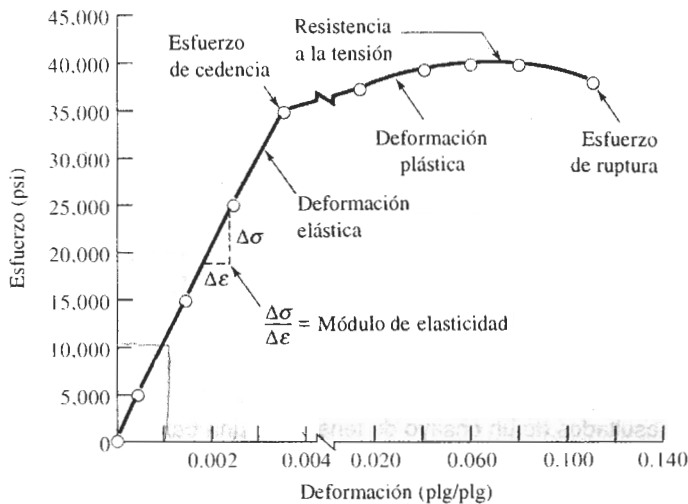

**FIGURA 6-2** Curva esfuerzo-deformación correspondiente a una aleación de aluminio de la tabla 6-1.

### EJEMPLO 6-1

Convierta los datos de carga-longitud calibrada que aparecen en la tabla 6-1 a esfuerzo deformación ingenieriles y grafique la curva esfuerzo-deformación.

### SOLUCIÓN

En el caso de una carga de 1000 lb:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{1000 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ plg})^2} = \frac{1000 \text{ lb}}{0.2 \text{ plg}^2} = 5000 \text{ psi}$$

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.001 \text{ plg} - 2.000 \text{ plg}}{2.000 \text{ plg}} = 0.0005 \text{ plg/plg}$$

Los resultados de cálculos similares para cada una de las cargas restantes se dan en la tabla 6-1 y aparecen en la figura 6-2.

**Unidades** Se utilizan muchas unidades distintas para reportar los resultados de un ensayo de tensión. Las unidades más comunes para el esfuerzo son lb por plg<sup>2</sup> (psi) y el megapascal (MPa). Las unidades de la deformación pueden ser plg/plg, cm/cm y m/m. Los factores de conversión para el esfuerzo se resumen en la tabla 6-2. Dado que la deformación es adimensional, no se requieren factores de conversión para cambiar de sistema de unidades.

**TABLA 6-2** Unidades y factores de conversión

1 libra (lb) = 4.448 newtons (N)
1 psi = lb por pulgada cuadrada
1 MPa = megapascal = meganewton por metro cuadrado (MN/m <sup>2</sup> ) = newton por milímetro cuadrado (N/mm <sup>2</sup> )
1 GPa = 1000 MPa = gigapascal
1 ksi = 1000 psi = 6.895 MPa
1 psi = 0.006895 MPa
1 MPa = 0.145 ksi = 145 psi

**EJEMPLO 6-2****Diseño de una varilla de suspensión**

Una varilla de suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45,000 lb. Para garantizar un factor de seguridad suficiente, el esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25,000 psi. La varilla debe tener por lo menos 150 plg de largo, pero no debe deformarse elásticamente más de 0.25 plg al aplicar la fuerza. Diseñe la varilla apropiada.

**SOLUCIÓN**

Se puede utilizar la definición de esfuerzo ingenieril para calcular el área de la sección recta de la varilla que se requiere:

$$A_0 = \frac{F}{\sigma} = \frac{45,000}{25,000} = 1.8 \text{ plg}^2$$

La varilla se puede producir de diversas formas, siempre y cuando su sección transversal sea de 1.8 plg<sup>2</sup>. Para una sección transversal circular, el diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo no sea demasiado grande es:

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = 1.8 \text{ plg}^2 \quad \text{o} \quad d = 1.51 \text{ plg}$$

La máxima deformación elástica permisible es de 0.25 plg. De la definición de deformación ingenieril se tiene:

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{l_0}$$

De la figura 6-2 la deformación esperada para un esfuerzo de 25,000 psi es de 0.0025 plg/plg. Si se utiliza el área de la sección transversal anteriormente determinada, la longitud máxima de la varilla será

$$0.0025 = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{l_0} \quad \text{o} \quad l_0 = 100 \text{ plg}$$

Sin embargo, se ha fijado la longitud mínima de la varilla como 150 plg. Para producir una varilla más larga, se debe hacer mayor el área de la sección transversal de la misma. La deformación mínima permitida para la varilla de 150 plg es

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{150} = 0.001667 \text{ plg/plg}$$

El esfuerzo, de la figura 6-2, es de aproximadamente 16,670 psi, lo cual es menor al máximo de 25,000 psi. La superficie del área transversal mínima es, por tanto,

$$A_0 = \frac{F}{\sigma} = \frac{45,000}{16,670} = 2.70 \text{ plg}^2$$


A fin de satisfacer tanto los requisitos de esfuerzo máximo como de elongación mínima, la varilla deberá tener por lo menos 2.7 plg<sup>2</sup> de sección transversal, es decir, un diámetro de 1.85 plg.

**6-3 Propiedades obtenidas del ensayo de tensión**

A partir de un ensayo de tensión se puede obtener información relacionada con la resistencia, rigidez y ductilidad de un material.

**Esfuerzo de cedencia** El **esfuerzo de cedencia\*** es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante. En los metales, es por lo general el esfuerzo requerido para que las dislocaciones se deslicen. El esfuerzo de cedencia es, por tanto, el esfuerzo que divide los comportamientos elástico y plástico del material. Si se desea diseñar un componente que no se deforme plásticamente, se debe seleccionar un material con un límite elástico elevado, o fabricar el componente de tamaño suficiente para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo que quede por debajo del esfuerzo de cedencia.

En algunos materiales, el esfuerzo al cual el material cambia su comportamiento de elástico a plástico no se detecta fácilmente. En este caso, se determina un **esfuerzo de cedencia convencional** [figura 6-3(a)]. Se traza una línea paralela a la porción inicial de la curva esfuerzo-deformación, pero desplazada a 0.002 plg/plg (0.2%) del origen. El esfuerzo de cedencia convencional de 0.2% es el esfuerzo al cual dicha línea interseca la curva esfuerzo-deformación. En la figura 6-3(a), el límite elástico convencional de 0.2% para el hierro fundido gris es de 40,000 psi.

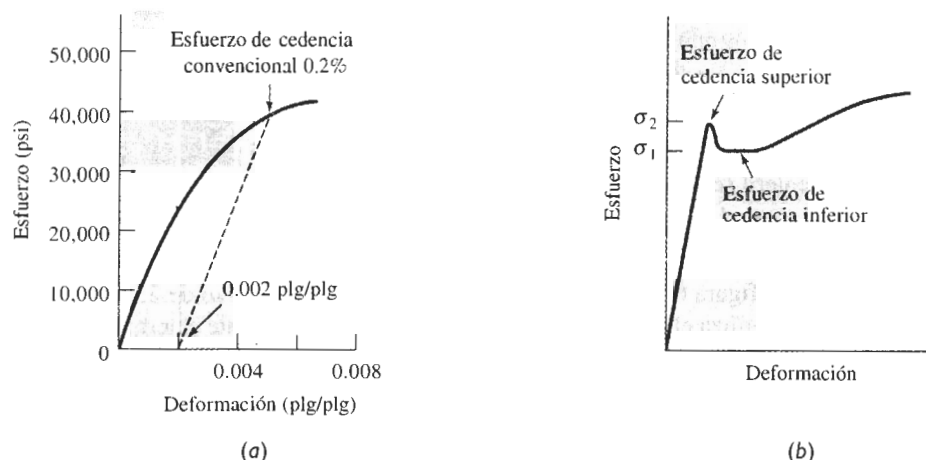

**FIGURA 6-3** (a) Determinación del límite elástico convencional al 0.2% de deformación en el hierro fundido gris y (b) esfuerzo de cedencia superior e inferior que describe el comportamiento mecánico de un acero al bajo carbono.


La curva esfuerzo deformación para ciertos aceros de bajo carbono presentan un esfuerzo de cedencia o límite elástico doble [figura 6-3(b)]. Se espera que el material se deforme plásticamente al esfuerzo  $\sigma_1$ . Sin embargo, los pequeños átomos intersticiales de carbono agrupados alrededor de las dislocaciones interfieren con el deslizamiento, elevando el punto de fluencia o límite de elasticidad hasta  $\sigma_2$ . Sólo después de haber aplicado un esfuerzo mayor  $\sigma_2$ , empiezan a deslizarse las dislocaciones. Después de que se inicia el deslizamiento en  $\sigma_2$ , las dislocaciones se alejan de los agrupamientos de átomos de carbono y continúan moviéndose muy aprisa bajo el esfuerzo  $\sigma_1$  menor.

**Resistencia a la tensión** El esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada es la **resistencia a la tensión**, que es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo-deformación ingenieril. En muchos materiales dúctiles, la deformación no se mantiene uniforme. En cierto momento, una región se deforma más que otras y ocurre una reducción local de importancia en la sección recta (figura 6-4). Esta región localmente deformada se conoce como **zona de estricción\*\***. Da-

\* También se le conoce como límite elástico.

\*\* También se le conoce como encuellamiento.

do que el área de la sección transversal en este punto se hace más pequeña, se requiere una fuerza menor para continuar su deformación, y se reduce el esfuerzo ingenieril, calculado a partir del área original  $A_0$ . La resistencia a la tensión es el esfuerzo al cual se inicia este encuellamiento o estricción en materiales dúctiles.

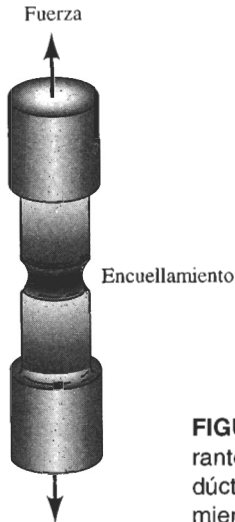

**FIGURA 6-4** Deformación localizada durante el ensayo de tensión de un material dúctil produciendo una región de encuellamiento.

**Propiedades elásticas** El **módulo de elasticidad** o *módulo de Young*,  $E$ , es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en su región elástica. Esta relación es la **ley de Hooke**:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad (6-3)$$

Este módulo está íntimamente relacionado con la energía de enlace de los átomos (figura 2-14). Una pendiente muy acentuada o abrupta en la gráfica fuerza-distancia en la zona de equilibrio indica que se requieren de grandes fuerzas para separar los átomos y hacer que el material se deforme elásticamente. Por tanto, el material tiene un módulo de elasticidad alto. Las fuerzas de enlace y el módulo de elasticidad, por lo general son mayores en materiales de punto de fusión alto (tabla 6-3).

El módulo es una medida de la **rigidez** del material. Un material rígido, con un alto módulo de elasticidad, conserva su tamaño y su forma incluso al ser sometido a una carga en la región elástica. La figura 6-5 compara el comportamiento elástico del acero y del aluminio. Si a un eje de acero se le aplica un esfuerzo de 30,000 psi se deforma elásticamente 0.001 plg/plg; con el mismo esfuerzo, un eje de aluminio se deforma 0.003 plg/plg. El hierro tiene un módulo de elasticidad tres veces mayor que el del aluminio.

El **módulo de resistencia** ( $E_r$ ), que es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación, es la energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación y liberación de la carga aplicada respectivamente. En el caso de un comportamiento elástico lineal:


$$E_r = \left(\frac{1}{2}\right)(\text{esfuerzo de cedencia})(\text{deformación a la cedencia}). \quad (6-4)$$

La capacidad de un resorte o de una pelota de golf para realizar satisfactoriamente su cometido, depende de un módulo de resiliencia alto.



**TABLA 6-3** Propiedades elásticas y temperaturas de fusión ( $T_m$ ) de materiales seleccionados

Material	$T_m(^{\circ}\text{C})$	$E$		$\mu$
		(psi)	(GPa)	
Pb	327	$2.0 \times 10^6$	(13.8)	0.45
Mg	650	$6.5 \times 10^6$	(44.8)	0.29
Al	660	$10.0 \times 10^6$	(69.0)	0.33
Cu	1085	$18.1 \times 10^6$	(124.8)	0.36
Fe	1538	$30.0 \times 10^6$	(206.9)	0.27
W	3410	$59.2 \times 10^6$	(408.3)	0.28
$\text{Al}_2\text{O}_3$	2020	$55.0 \times 10^6$	(379.3)	0.26
$\text{Si}_3\text{N}_4$		$44.0 \times 10^6$	(303.4)	0.24

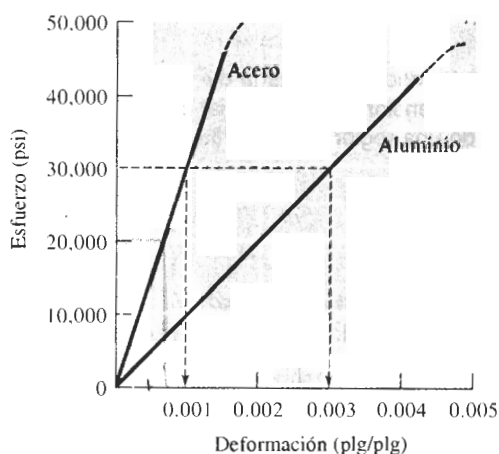**FIGURA 6-5** Comparación del comportamiento elástico del acero y del aluminio.

La **relación de Poisson**,  $\mu$  relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo simple a tensión o compresión, con la deformación lateral que ocurre simultáneamente:

$$\mu = \frac{-\epsilon_{\text{lateral}}}{\epsilon_{\text{longitudinal}}} \quad (6-5)$$

En general, la relación de Poisson es de aproximadamente 0.3 (tabla 6-3).

### EJEMPLO 6-3

De los datos del ejemplo 6-1, calcule el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio. Utilice este módulo para determinar la longitud de una barra de 50 plg a la cual se le ha aplicado un esfuerzo de 30,000 psi.

### SOLUCIÓN

Cuando se aplica un esfuerzo de 35,000 psi, se produce una deformación de 0.0035 plg/plg. Por tanto:

$$\text{Módulo de elasticidad} = E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{35,000}{0.0035} = 10 \times 10^6 \text{ psi}$$

De la ley de Hooke:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{30,000}{10 \times 10^6} = 0.003 \text{ plg/plg} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

$$l = l_0 + \epsilon l_0 = 50 + (0.003)(50) = 50.15 \text{ plg}$$

**Ductilidad** La **ductilidad** mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. Se puede medir la distancia entre las marcas calibradas en una probeta antes y después del ensayo. El **% de elongación** representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente antes de la fractura:

$$\% \text{ de elongación} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100, \quad (6-6)$$

donde  $l_f$  es la distancia entre las marcas calibradas después de la ruptura del material.

Un segundo método para medir la ductilidad es calcular el cambio porcentual en el área de la sección transversal en el punto de fractura antes y después del ensayo. El **% de reducción en área** expresa el adelgazamiento sufrido por el material durante la prueba:

$$\% \text{ de reducción en área} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100, \quad (6-7)$$

donde  $A_f$  es el área de la sección transversal en la superficie de la fractura.

La ductilidad es importante tanto para los diseñadores como para los fabricantes. El diseñador de un componente preferirá un material que tenga por lo menos cierta ductilidad, de manera que si el esfuerzo aplicado resulta demasiado alto, el componente se deforme antes de romperse. Los fabricantes también prefieren un material dúctil, a fin de manufacturar formas complicadas sin que se rompa durante el proceso.

#### EJEMPLO 6-4

La aleación de aluminio del ejemplo 6-1 tiene una longitud final entre marcas calibradas, después de haber fallado, de 2.195 plg y un diámetro final de 0.398 plg en la fractura. Calcule la ductilidad de esta aleación.


#### SOLUCIÓN

$$\text{Elongación (\%)} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 = \frac{2.195 - 2.000}{2.000} \times 100 = 9.75\%$$


$$\begin{aligned} \text{Reducción en superficie (\%)} &= \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \\ &= \frac{(\pi/4)(0.505)^2 - (\pi/4)(0.398)^2}{(\pi/4)(0.505)^2} \times 100 \\ &= 37.9\% \end{aligned}$$

La longitud final calibrada es menor de 2.205 plg (tabla 6-1) debido a que después de la fractura, el esfuerzo elástico se ha recuperado.

**Efecto de la temperatura** Las propiedades a la tensión dependen de la temperatura (figura 6-6). El esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad disminuyen a temperaturas más altas, en tanto que, por lo general, la ductilidad se incrementa. Un fabricante quizá desee deformar un material a una alta temperatura (lo que *se llama comúnmente trabajo en caliente*) para aprovechar esa mayor ductilidad y los menores esfuerzos requeridos.

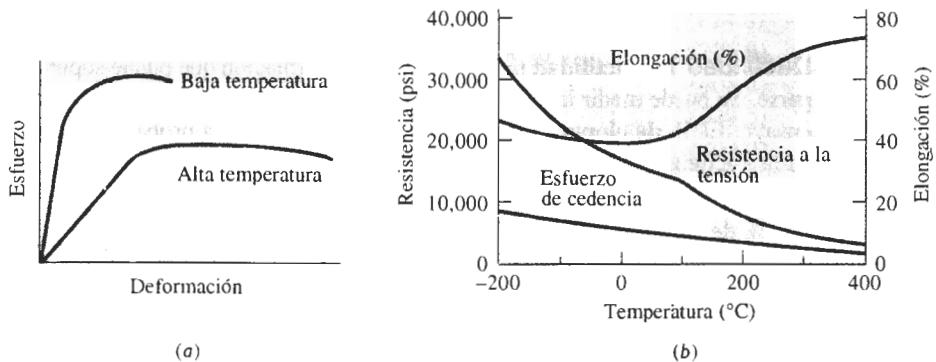

**FIGURA 6-6** Efecto de la temperatura (a) en la curva esfuerzo deformación y (b) sobre las propiedades a tensión de una aleación de aluminio.

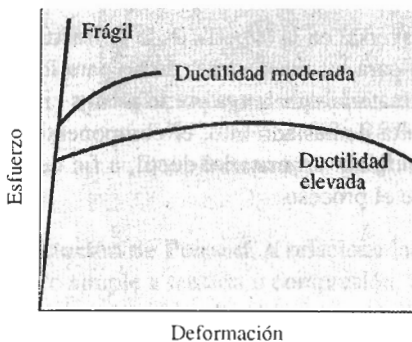

**FIGURA 6-7** Comportamiento mecánico en el ensayo de tensión de materiales frágiles, en comparación con materiales más dúctiles.

## 6-4 El ensayo de flexión para materiales frágiles

En los materiales dúctiles, la curva esfuerzo-deformación ingenieril generalmente pasa por un valor máximo; este esfuerzo máximo es la resistencia del material a la tensión. La falla ocurre a un esfuerzo menor después de que el encuellamiento ha reducido el área de la sección transversal que soporta la carga. En materiales con poca ductilidad la falla ocurre a la carga máxima, donde la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son las mismas. En materiales muy frágiles, incluyendo muchos cerámicos, el esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y el punto de ruptura tienen un mismo valor (figura 6-7).

En muchos materiales frágiles no se puede efectuar con facilidad el ensayo de tensión debido a la presencia de defectos de superficie. A menudo, con sólo colocar un material frágil en

las mordazas de la máquina de tensión éste se rompe. Estos materiales se pueden probar utilizando el **ensayo de flexión** (figura 6-8). Al aplicar la carga en tres puntos causando flexión, actúa una fuerza que provoca tensión sobre la superficie, opuesta al punto medio de la probeta. La fractura iniciará en este sitio. La **resistencia a la flexión**, o **módulo de ruptura** describe la resistencia del material:

$$\text{Resistencia a la flexión} = \frac{3FL}{2wh^2}, \quad (6-8)$$

donde  $F$  es la carga a la fractura,  $L$  la distancia entre los dos puntos de apoyo,  $w$  es el ancho de la probeta, y  $h$  es su altura.


Los resultados de la prueba de flexión son similares a las curvas esfuerzo-deformación; sin embargo, el esfuerzo se traza en función de deflexiones, en vez de en función de deformaciones (figura 6-9).

El módulo de elasticidad a la flexión o **módulo en flexión** se calcula en la región elástica de la figura 6-9:

$$\text{Módulo en flexión} = \frac{E^3 F}{4wh^3 \delta} \quad (6-9)$$

donde  $\delta$  es la deflexión de la viga al aplicarse una fuerza  $F$ .

Debido a que durante la compresión las fisuras y los defectos tienden a mantenerse cerrados, frecuentemente los materiales frágiles se diseñan de forma que sobre el componente sólo actúen esfuerzos de compresión. A menudo, se tiene que los materiales frágiles fallan a esfuerzos de compresión mucho más altos que los de tensión (tabla 6-4).

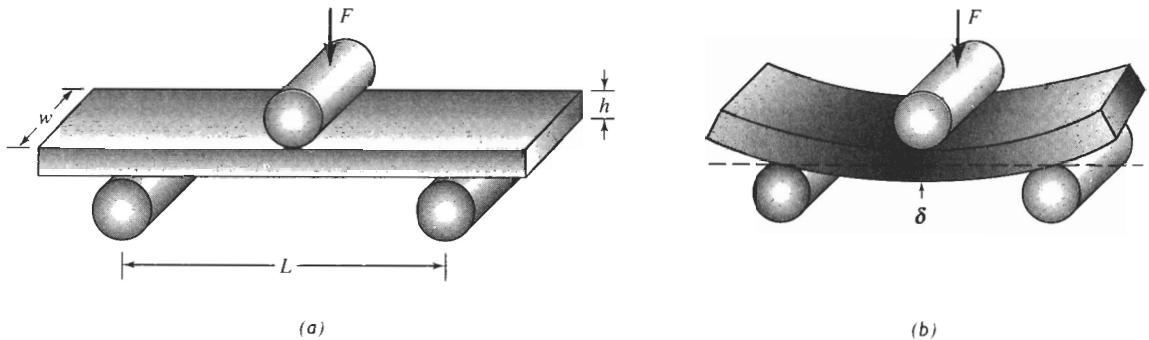


**FIGURA 6-8** (a) Ensayo de flexión utilizado para medir la resistencia de materiales frágiles, y (b) deflexión  $\delta$  obtenida durante la flexión de la probeta.

### EJEMPLO 6-5

La resistencia a la flexión de un material compuesto reforzado con fibras de vidrio es de 45,000 psi y el módulo en flexión es de  $18 \times 10^6$  psi. Una muestra, que tiene 0.5 plg de ancho, 0.375 plg de alto y 8 plg de largo, está apoyada sobre dos varillas separadas 5 plg. Determine la fuerza requerida para fracturar el material, y la deflexión de dicha muestra al momento de la fractura, suponiendo que no ocurre deformación plástica.

### SOLUCIÓN

Con base en la descripción de la muestra,  $w = 0.5$  plg,  $h = 0.375$  plg y  $L = 5$  plg. De la ecuación 6-8:

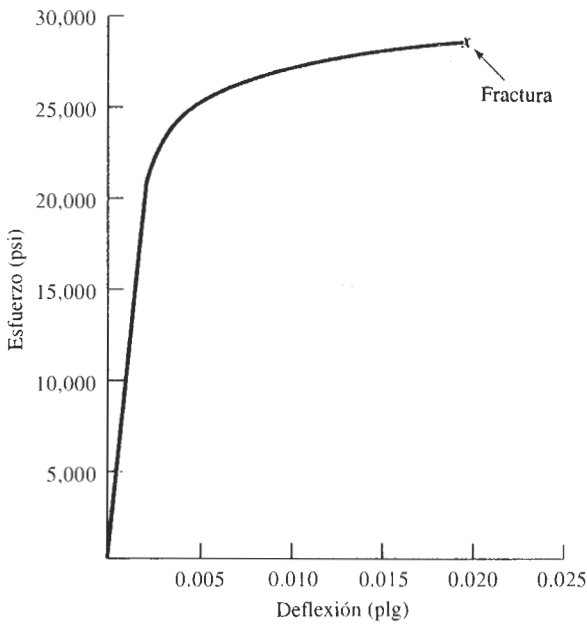

**FIGURA 6-9** Curva esfuerzo de flexión para el MgO, obtenida a partir de un ensayo de flexión.

**TABLA 6-4** Comparación de la resistencia a la tensión, a la compresión y a la flexión de materiales cerámicos y compuestos seleccionados

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Poliéster—50% de fibras de vidrio	23,000	32,000	45,000
Poliéster—50% de tejido de fibra de vidrio	37,000	27,000 <sup>a</sup>	46,000
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99% puro)	30,000	375,000	50,000
SiC (sinterizado sin presión)	25,000	560,000	80,000

<sup>a</sup> Un cierto número de materiales compuestos son bastante deficientes a compresión.

$$45,000 = \frac{3FL}{2wh^2} = \frac{(3)(F)(5)}{(2)(0.5)(0.375)^2} = 106.7F$$
$$F = \frac{45,000}{106.7} = 422 \text{ lb}$$

Por tanto, la deflexión según la ecuación 6-9 es

$$18 \times 10^6 = \frac{L^3F}{4wh^3\delta} = \frac{(5)^3(422)}{(4)(0.5)(0.375)^3\delta}$$
$$\delta = 0.0278 \text{ plg}$$

## 6-5 Esfuerzo real-deformación real


La reducción en el esfuerzo, más allá de la resistencia a la tensión ocurre en razón a nuestra definición de esfuerzo ingenieril. Se utilizó el área original  $A_0$  en los cálculos, pero esto no es correcto, porque dicha área se modifica continuamente. Se definen **esfuerzo real** y **deformación real** mediante las ecuaciones siguientes:

$$\text{Esfuerzo real} = \sigma_r = \frac{F}{A} \quad (6-10)$$

$$\text{Deformación real} = \int \frac{dl}{l} = \text{Plg} \left( \frac{l}{l_0} \right) = \text{Plg} \left( \frac{A_0}{A} \right), \quad (6-11)$$

donde  $A$  es el área real a la cual se le aplica la fuerza  $F$ . La expresión  $\ln (A_0/A)$  deberá ser utilizada después de que empiece el encuellamiento. La curva esfuerzo real-deformación real se compara con la curva esfuerzo-deformación ingenieril en la figura 6-10. El esfuerzo real sigue incrementándose después del encuellamiento, ya que aunque la carga requerida se reduce, el área se reduce aún más.

El comportamiento mecánico real en el ensayo de tensión se utiliza para el diseño de los procesos de manufactura en los que el material se deforma plásticamente. Cuando se excede el esfuerzo de cedencia, el material se deforma. El componente ha fallado, porque ya no tiene la forma original. Además, sólo después de que se inicia el encuellamiento se desarrolla una diferencia significativa entre ambas curvas. En este punto, el componente está ya muy deformado y no satisface las condiciones de uso requerido.

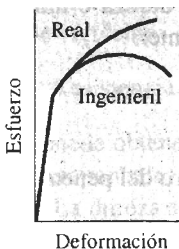

**FIGURA 6-10** Relación entre el diagrama de esfuerzo real-deformación real y el diagrama esfuerzo-deformación ingenieril.

### EJEMPLO 6-6

Compare el esfuerzo y la deformación ingenieriles con el esfuerzo y la deformación reales, para la aleación de aluminio del ejemplo 6-1 en (a) la carga máxima y (b) a la fractura. El diámetro a carga máxima es de 0.497 plg y a la fractura es de 0.398 plg.

### SOLUCIÓN

a. A la carga máxima o resistencia a la tensión:

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \frac{F}{A_0} = \frac{8000}{(\pi/4)(0.505)^2} = 40,000 \text{ psi}$$

$$\text{Esfuerzo real} = \frac{F}{A} = \frac{8000}{(\pi/4)(0.497)^2} = 41,237 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.120 - 2.000}{2.000} = 0.060 \text{ plg/plg}$$

$$\text{Deformación real} = \text{Plg} \left( \frac{l}{l_0} \right) = \text{Plg} \left( \frac{2.120}{2.000} \right) = 0.058 \text{ plg/plg}$$

b. A la fractura:

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \frac{F}{A_0} = \frac{7600}{(\pi/4)(0.505)^2} = 38,000 \text{ psi}$$

$$\text{Esfuerzo real} = \frac{F}{A} = \frac{7600}{(\pi/4)(0.398)^2} = 61,090 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.205 - 2.000}{2.000} = 0.1025 \text{ plg/plg}$$

$$\begin{aligned} \text{Deformación real} &= \text{Plg}\left(\frac{A_0}{A_f}\right) = \text{Plg}\left[\frac{(\pi/4)(0.505)^2}{(\pi/4)(0.398)^2}\right] \\ &= \text{Plg}(1.610) = 0.476 \text{ plg/plg} \end{aligned}$$

El esfuerzo real se hace mucho mayor que el esfuerzo ingenieril, sólo después de que se inicia el encuellamiento.

## 6-6 El ensayo de dureza: su naturaleza y uso

El **ensayo de dureza** mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración por un objeto duro. Se han inventado una diversidad de pruebas de dureza, pero las de uso más común son los ensayos Rockwell y Brinell (figura 6-11).

En el *ensayo de dureza Brinell*, una esfera de acero duro (por lo general de 10 mm de diámetro), se oprime sobre la superficie del material. Se mide el diámetro de la impresión generada, comúnmente de 2 a 6 mm, y se calcula el número de dureza o índice de dureza Brinell (abreviado como HB o BHN) a partir de la ecuación siguiente:

$$HB = \frac{F}{(\pi/2)D(D - \sqrt{D^2 - D_i^2})}, \quad (6-12)$$

donde  $F$  es la carga aplicada en kilogramos,  $D$  es el diámetro del penetrador en mm, y  $D_i$  es el diámetro de la impresión en mm.

El *ensayo de dureza Rockwell* utiliza una pequeña bola de acero para materiales blandos y un cono de diamante para materiales más duros. La profundidad de la penetración es medida automáticamente por el instrumento y se convierte a índice de dureza Rockwell (HR). Se utilizan diversas variantes del ensayo Rockwell, incluyendo las descritas en la tabla 6-5. La escala Rockwell C (HRC) se utiliza para aceros duros, en tanto que para medir la dureza del aluminio se selecciona la escala Rockwell F (HRF).

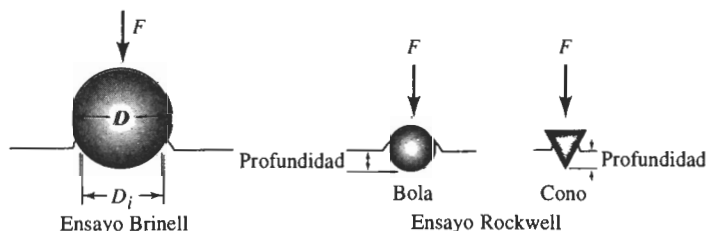


FIGURA 6-11 Ensayos de dureza Brinell y Rockwell.

TABLA 6-5 Comparación de ensayos de dureza típicos

Ensayo	Penetrador	Carga	Aplicación
Brinell	Bola de 10 mm	3000 kg	Hierro y acero fundidos
Brinell	Bola de 10 mm	500 kg	Aleaciones no ferrosas
Rockwell A	Cono de diamante	60 kg	Materiales muy duros
Rockwell B	Bola de 1/16 plg	100 kg	Latón, acero de baja resistencia
Rockwell C	Cono de diamante	150 kg	Acero de alta resistencia
Rockwell D	Cono de diamante	100 kg	Acero de alta resistencia
Rockwell E	Bola de 1/8 plg	100 kg	Materiales muy suaves
Rockwell F	Bola de 1/16 plg	60 kg	Aluminio, materiales suaves
Vickers	Pirámide de diamante	10 kg	Materiales duros
Knoop	Pirámide de diamante	500 g	Todos los materiales

Los ensayos Vickers (HV) y Knoop (HK) son pruebas de *microdureza*; producen penetraciones tan pequeñas que se requiere de un microscopio para obtener su medición.

Los índices de dureza se utilizan principalmente como base de comparación de materiales; de sus especificaciones para la manufactura y tratamiento térmico, para el control de calidad y para efectuar correlaciones con otras propiedades de los mismos. Por ejemplo, la dureza Brinell está relacionada estrechamente con la resistencia a la tensión del acero mediante la relación siguiente

$$\text{Resistencia a la tensión (psi)} = 500 HB \quad (6-13)$$

Se puede obtener un índice de dureza Brinell en unos cuantos minutos sin preparar ni destruir el componente; y obteniendo una buena aproximación de su resistencia a la tensión.

La dureza se relaciona con la resistencia al desgaste. Un material que se utiliza para fragmentar o para moler mineral debe ser muy duro para asegurarse de que no se desgastará o sufrirá abrasión debido a los duros materiales que maneja. De una manera similar, los dientes de los engranes en la transmisión o en el sistema impulsor de un vehículo deberán ser lo suficientemente duros para que no se desgasten. Generalmente se encuentra que los materiales poliméricos son excepcionalmente blandos, los metales son de una dureza intermedia y los cerámicos son excepcionalmente duros.


## 6-7 Ensayo de impacto

Cuando se somete un material a un golpe súbito e intenso, en el cual la velocidad de aplicación del esfuerzo es extremadamente grande, el material puede tener un comportamiento más frágil comparado con el que se observa en el ensayo de tensión. El **ensayo de impacto** a menudo se utiliza para evaluar la fragilidad de un material bajo estas condiciones. Se han diseñado muchos procedimientos, incluyendo el ensayo *Charpy* y el ensayo *Izod* (figura 6-12). Este último generalmente se utiliza para materiales no metálicos. La probeta puede o no tener muesca; la que tiene muesca en V mide mejor la resistencia del material a la propagación de grietas.

Durante el ensayo, un péndulo pesado, que inicia su movimiento desde una altura  $h_0$ , describe un arco y posteriormente golpea y rompe la probeta; llega a una altura final  $h_f$  menor. Si se conocen las alturas inicial y final del péndulo, se puede calcular la diferencia en su energía



potencial. Esta diferencia es la **energía de impacto** absorbida durante la falla o ruptura de la probeta. En el caso del ensayo Charpy, la energía por lo general se expresa en libra-pie ( $\text{lb} \cdot \text{pie}$ ) o en joules (J) donde  $1 \text{ lb} \cdot \text{pie} = 1.356 \text{ J}$ . Los resultados del ensayo Izod se expresan en  $\text{lb} \cdot \text{pie/plg}$  o  $\text{J/m}$ . La capacidad de un material para resistir cargas de impacto, a menudo se conoce como **tenacidad** del material.

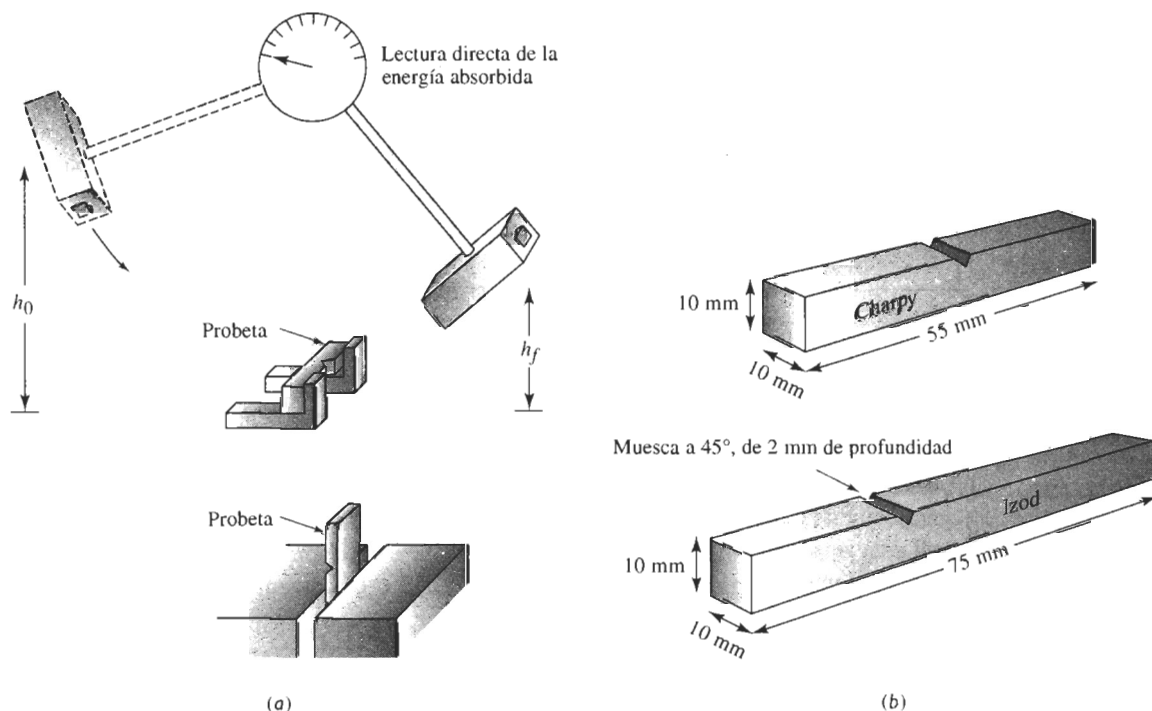


**FIGURA 6-12** El ensayo de impacto: (a) Los ensayos Charpy e Izod, y (b) dimensiones de las probetas típicas.

## 6-8 Propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto

Los resultados de una serie de pruebas de impacto efectuadas a un polímero a diferentes temperaturas aparecen en la figura 6-13.

**Temperatura de transición** La **temperatura de transición** es la temperatura a la cual un material cambia de un comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. Esta temperatura puede definirse como la energía promedio entre las regiones dúctil y frágil, a una energía absorbida específica, o al tener ciertas características en la fractura. Un material sujeto a cargas de impacto durante las condiciones de servicio deberá tener una temperatura de transición por *debajo* de la temperatura de operación determinada por el ambiente que rodea al material.


No todos los materiales tienen una temperatura de transición bien definida (figura 6-14). Los metales CC tienen temperatura de transición, pero la mayoría de los CCC no la tienen. Los metales CCC absorben valores altos de energía durante las pruebas de impacto; esta energía disminuye gradualmente e incluso a veces se incrementa conforme se reduce la temperatura.

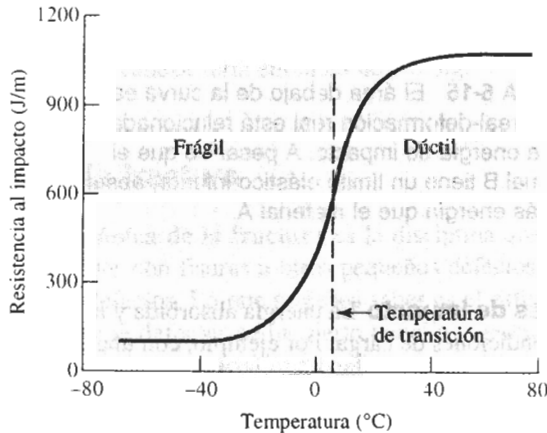


**FIGURA 6-13** Resultado de una serie de ensayos de impacto Izod para un polímero termoplástico de nylon super tenaz.

**Sensibilidad a las muescas** Las muescas causadas por un maquinado, fabricación o diseño defectuoso son concentradoras de esfuerzos y reducen la tenacidad de los materiales. La **sensibilidad a las muescas** de un material puede evaluarse comparando las energías absorbidas por probetas con y sin muescas. Las energías absorbidas son mucho menores en probetas con muesca si dicho material es sensible a éstas.

**Relación con el diagrama esfuerzo-deformación** La energía necesaria para romper un material está relacionada con el área bajo la curva esfuerzo real-deformación real (figura 6-15). Aquellos metales con resistencia y ductilidad altas tienen buena tenacidad. Los materiales cerámicos y muchos compuestos, por otra parte, poseen poca tenacidad, a pesar de su alta resistencia, ya que virtualmente no tienen ductilidad.

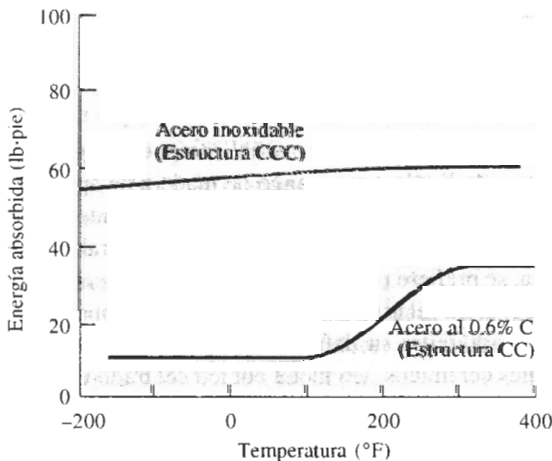

**FIGURA 6-14** Resultados de pruebas Charpy con muesca en V para un acero al carbono CC y para un acero inoxidable CCC. La estructura cristalina CCC generalmente absorbe más energía y no tiene temperatura de transición dúctil-frágil.

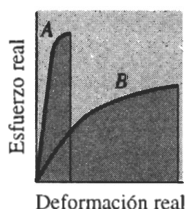

**FIGURA 6-15** El área debajo de la curva esfuerzo real-deformación real está relacionada con la energía de impacto. A pesar de que el material B tiene un límite elástico inferior, absorbe más energía que el material A.

**Uso de las propiedades de impacto** La energía absorbida y la temperatura de transición son muy sensibles a las condiciones de carga. Por ejemplo, con una elevada rapidez en la aplicación de la energía a la muestra se reduce la energía absorbida y se incrementa la temperatura de transición. El tamaño de las muestras también afecta los resultados; debido a que es más difícil que se deforme un material con mayor espesor, se requiere de energías más pequeñas para romperlos. Finalmente, la configuración de las muescas afecta el comportamiento; una grieta en la superficie permite la absorción de menos energía que una muesca en V en el material. Como a menudo no es posible predecir o controlar todas estas condiciones, el ensayo de impacto se utiliza más para comparación y selección de materiales.

#### EJEMPLO 6-7

#### Diseño de un mazo

Diseñe un mazo de 8 lb para clavar en el piso postes de acero de una cerca.

#### SOLUCIÓN

Primero se deberán considerar los requisitos de diseño que debe cumplir el mazo. Una lista parcial incluiría:

1. El mango deberá ser ligero, pero al mismo tiempo lo suficientemente fuerte para que no se rompa de manera catastrófica.
2. La cabeza del mazo no debe romperse o desportillarse durante el uso, incluso a temperaturas bajo cero.
3. La cabeza no deberá deformarse por un uso continuo.
4. La cabeza debe ser lo suficientemente grande para asegurarse que el usuario no falle el golpe al poste, y no deberá tener muescas agudas que pudieran causar esquirlas.
5. El mazo deberá ser económico.

Aunque el mango se puede fabricar de un material compuesto ligero y resistente (como un polímero reforzado con fibras de Kevlar), un mango de madera de aproximadamente 30 plg de largo es mucho más económico y proporciona la tenacidad suficiente. Como se mostrará en un capítulo posterior, la madera se clasifica como un compuesto natural reforzado por fibras.

Para producir la cabeza, se prefiere un material que tenga una temperatura de transición baja, que pueda absorber una energía relativamente alta durante el impacto, y que al mismo tiempo tenga suficiente dureza para evitar su deformación. El requisito de tenacidad excluiría la mayor parte de los materiales cerámicos. Un metal cúbico centrado en las caras, como el acero inoxidable CCC o el cobre, proporciona una tenacidad superior incluso a temperaturas bajas; sin embargo, estos metales son relativamente blandos y costosos. Una selección apropiada es un acero normal CC. Los aceros ordinarios son baratos, tienen una buena dureza y resistencia, y tienen suficiente tenacidad a bajas temperaturas.

En el Apéndice A, encontrará que la densidad del hierro es  $7.87 \text{ g/cm}^3$  o  $0.28 \text{ lb/plg}^3$ . El volumen de acero requerido es  $V = (8 \text{ lb}) / (0.28 \text{ lb/plg}^3) = 28.6 \text{ plg}^3$ . A fin de asegurarse de no per-

der el objetivo, la cabeza puede tener forma cilíndrica, con un diámetro de 2.5 plg. La longitud de la cabeza sería entonces de 5.8 plg. ■

## 6-9 Tenacidad a la fractura

La **mecánica de la fractura** es la disciplina que se enfoca al estudio del comportamiento de materiales con fisuras u otros pequeños defectos. Es cierto que todos los materiales tienen algunos defectos. Lo que se desea saber es el esfuerzo máximo que puede soportar un material, si contiene defectos de un cierto tamaño y geometría. La **tenacidad a la fractura** mide la capacidad de un material que contiene un defecto, a resistir una carga aplicada. A diferencia de los resultados del ensayo de impacto, la tenacidad a la fractura es una propiedad cuantitativa del material.

Un ensayo típico de tenacidad a la fractura se realiza aplicando un esfuerzo a la tensión a una probeta preparada con un defecto de tamaño y geometría conocidos (figura 6-16). El esfuerzo aplicado al material se intensifica por el defecto, el cual actúa como un concentrador de esfuerzos. Para un ensayo simple, el *factor de intensidad de esfuerzo*  $K$  es

$$K = f\sigma\sqrt{\pi a}, \quad (6-14)$$

donde  $f$  es un factor geométrico relacionado a la probeta y al defecto,  $\sigma$  es el esfuerzo aplicado, y  $a$  es el tamaño del defecto (según se define en la figura 6-16). Si se supone que la muestra es de ancho “infinito”, entonces  $f \cong 1.0$ .


Al efectuar una prueba sobre una porción de material con un defecto de tamaño conocido, se puede determinar el valor de  $K$  que hace que dicho defecto crezca y cause la falla. Este factor de intensidad de esfuerzo crítico se define como la *tenacidad a la fractura*  $K_c$ :

$$K_c = K \text{ requerido para que una grieta se propague} \quad (6-15)$$


La tenacidad a la fractura depende del espesor de la probeta: conforme se incrementa el espesor, la tenacidad a la fractura  $K_c$  disminuye hasta un valor constante (figura 6-17). Esta constante se conoce como la *tenacidad a la fractura de deformación plana*  $K_{Ic}$ . Generalmente  $K_{Ic}$  se reporta como propiedad de un material. La tabla 6-6 compara el valor de  $K_{Ic}$  con el esfuerzo de cedencia para varios materiales. Las unidades para la tenacidad a la fractura son  $\text{ksi}\sqrt{\text{plg}} = 1.0989 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ .

La capacidad que tiene un material para resistir el crecimiento de una grieta depende de gran número de factores:

1. Defectos más grandes reducen el esfuerzo permitido. Técnicas especiales de fabricación, como retener impurezas al filtrar metales líquidos y la compresión en caliente de partículas para producir componentes cerámicos, pueden reducir el tamaño de los defectos y mejorar la tenacidad a la fractura.
2. La capacidad de deformación de un material es crítica. En los metales dúctiles, el material cerca del extremo del defecto se puede deformar, haciendo que el extremo de cualquier grieta se redondee, reduciendo el factor de intensidad de esfuerzos, e impidiendo el crecimiento de la grieta. Al incrementar la resistencia de un material dado, por lo general se reduce su ductilidad y se obtiene una menor tenacidad a la fractura (tabla 6-6). Materiales frágiles, como los cerámicos y muchos polímeros tienen una tenacidad a la fractura menor que los metales.
3. Materiales más gruesos y más rígidos tienen una tenacidad a la fractura menor que los delgados.

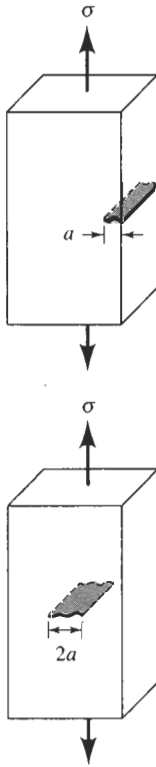

**FIGURA 6-16** Dibujo esquemático de probetas con defectos en el borde e internos para medir la tenacidad a la fractura.

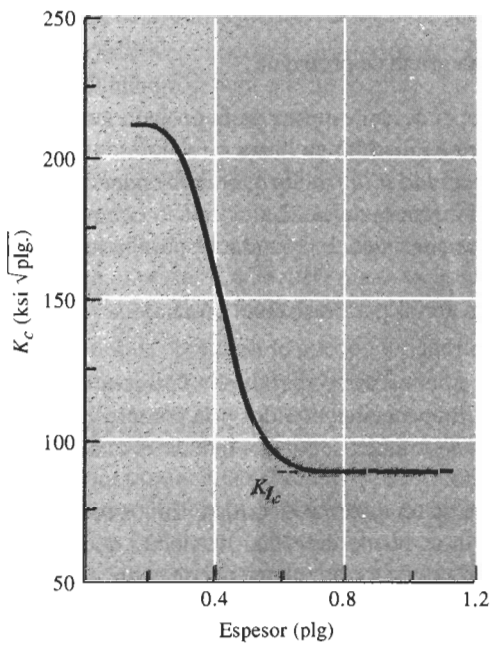

**FIGURA 6-17** La tenacidad a la fractura  $K_{Ic}$  de un acero con esfuerzo de cedencia de 300,000 psi se reduce al incrementar el espesor, hasta alcanzar el valor de la tenacidad a la fractura en deformación plana  $K_{Ic}$ .

4. Al incrementar la rapidez de aplicación de la carga, como en el caso de un ensayo de impacto, por lo general se reduce la tenacidad a la fractura del material.

5. Al aumentar la temperatura, normalmente se incrementa la tenacidad a la fractura, similar a lo que ocurre en el ensayo de impacto.
6. Normalmente una estructura de granos pequeños mejora la tenacidad a la fractura, en tanto que mayor cantidad de defectos puntuales y dislocaciones reducen esta cualidad. Así, un material cerámico de grano fino puede originar una mejor resistencia al crecimiento de grietas.

**TABLA 6-6** Tenacidad a la fractura en deformación plana  $K_{Ic}$  de materiales seleccionados

Material	Tenacidad a la fractura $K_{Ic}$ (psi $\sqrt{\text{plg}}$ )	Límite elástico (psi)
Aleación Al-Cu	22,000	66,000
	33,000	47,000
Ti-6% Al-4% V	50,000	130,000
	90,000	125,000
Acero Ni-Cr	45,800	238,000
	80,000	206,000
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,600	30,000
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	4,500	80,000
ZrO <sub>2</sub> de mayor tenacidad por transformación	10,000	60,000
Compuesto Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> -SiC	51,000	120,000
Polimetilmetacrilato	900	4,000
Policarbonato	3,000	8,400

## 6-10 La importancia de la mecánica de la fractura

La mecánica de la fractura permite diseñar y seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración la inevitable presencia de defectos. Se deben considerar tres variables: la propiedad del material ( $K_{Ic}$  o  $K_{Ic}$ ), el esfuerzo  $\sigma$  que debe resistir el material y el tamaño del defecto  $a$ . Si se conocen dos de estas variables, se puede determinar la tercera.

**Selección de un material** Si se conoce el tamaño máximo  $a$  de los defectos en el material y la magnitud del esfuerzo aplicado, se puede seleccionar un material que tenga una tenacidad  $K_{Ic}$  o  $K_{Ic}$  a la fractura, lo suficientemente grande para que impida que el defecto crezca.

**Diseño de un componente** Si se conoce el tamaño máximo de los defectos y ya se ha seleccionado el material (y por tanto  $K_{Ic}$  o  $K_{Ic}$ ), se puede calcular el esfuerzo máximo que logra resistir el componente. A partir de ahí es posible diseñar el tamaño apropiado de la pieza, para asegurarse de que no se exceda el esfuerzo máximo.

**Diseño de un método de manufactura o de ensayo** Si el material ha sido seleccionado, se conoce el esfuerzo aplicado y está determinado el tamaño del componente, se puede calcular el tamaño máximo permisible de los defectos. Una técnica de ensayo no destructivo que detecte cualquier defecto mayor de este tamaño crítico, puede ayudar a asegurarse de que la pieza funcionará con seguridad. Además, al seleccionar el proceso de manufactura correcto, se puede lograr que los defectos resulten más pequeños que este tamaño crítico.

**EJEMPLO 6-8 Diseño de un ensayo no destructivo**

Una placa grande de acero utilizada en un reactor nuclear tiene una tenacidad a la fractura en condiciones de deformación plana de 80,000 psi  $\sqrt{\text{plg}}$  y está expuesta durante su operación a un esfuerzo de 45,000 psi. Diseñe un procedimiento de ensayo o de inspección capaz de detectar una grieta en la superficie de la placa antes de que ésta tenga la oportunidad de crecer a una rapidez catastrófica.

**SOLUCIÓN**

Se necesita determinar el tamaño mínimo de la grieta para que se propague en el acero bajo estas condiciones. De la ecuación 6-14, suponiendo que  $f = 1$

$$K_{Ic} = f\sigma\sqrt{a\pi}$$

$$80,000 = (1)(45,000)\sqrt{a\pi}$$

$$a = 1 \text{ plg}$$

Una grieta de 1 plg de profundidad en la superficie debe ser relativamente fácil de detectar. A menudo, grietas de ese tamaño pueden ser vistas directamente. Otras clases de ensayos, como inspección con líquidos penetrantes, inspección con partículas magnéticas, inspección con corrientes de eddy, también pueden detectar grietas mucho más pequeñas que ésta. Si la velocidad de crecimiento de una grieta es lenta y se efectúan inspecciones de manera periódica, debería descubrirse una grieta mucho antes de que llegue a este tamaño crítico. Estos ensayos se analizan en el capítulo 23.

**6-11 Ensayo de fatiga**


A menudo un componente está sujeto a la aplicación cíclica de un esfuerzo inferior al esfuerzo de cedencia del material. Este esfuerzo cíclico puede ocurrir como resultado de rotación, flexión o vibración. Aun cuando el esfuerzo esté por debajo del límite elástico, el material puede fallar después de numerosas aplicaciones de dicho esfuerzo. Este tipo de falla se conoce como **fatiga**.

Las fallas por fatiga usualmente ocurren en tres etapas: primero, se inicia una grieta minúscula, sobre la superficie, generalmente tiempo después de haberse aplicado la carga. A continuación, la grieta se propaga gradualmente, conforme la carga sigue en su alternancia. Finalmente, cuando la sección transversal restante del material resulta demasiado pequeña para soportar la carga aplicada, ocurre la fractura súbita del material.

Un método común para medir la resistencia a la fatiga de un material es el ensayo de la viga en voladizo rotatoria (figura 6-18). Uno de los extremos de la probeta cilíndrica maquinada se sujeta al eje de un motor. En el extremo opuesto se suspende un peso. Inicialmente la probeta tiene una fuerza de tensión actuando sobre la superficie superior, en tanto que la superficie inferior está sometida a compresión. Cuando la probeta gira 90°, los puntos que originalmente estaban bajo tensión y compresión no están sujetos a esfuerzo alguno. Después de una media revolución de 180°, el material originalmente bajo tensión está ahora bajo compresión. Por lo que el esfuerzo en cualquier punto pasa a través de un ciclo senoidal completo desde un esfuerzo máximo a tensión, hasta un esfuerzo máximo de compresión. El esfuerzo máximo que actúa en ese tipo de probeta está dado por


$$\sigma = \frac{10.18lF}{d^3}, \quad (6-16)$$

donde  $l$  es la longitud de la barra,  $F$  la carga y  $d$  el diámetro.

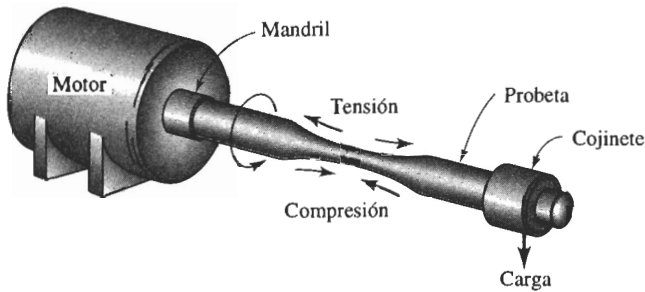

**FIGURA 6-18** Ensayo de fatiga de viga en voladizo rotatoria.

Después de un número suficiente de ciclos, la probeta puede fallar. Generalmente, se prueba una serie de muestras a diferentes esfuerzos. Los resultados se presentan graficando el esfuerzo en función del número de ciclos para la falla (figura 6-19).

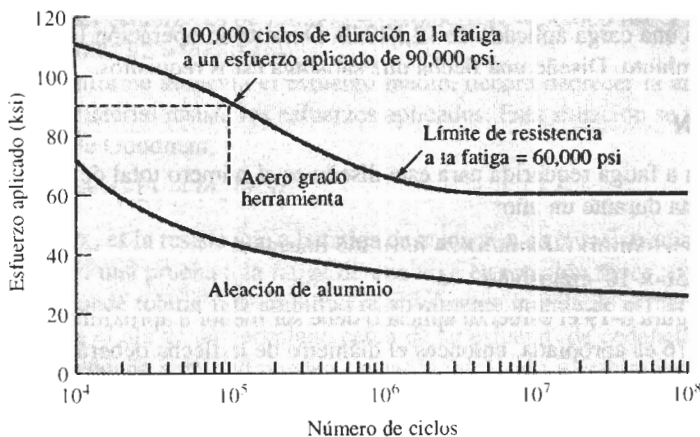

**FIGURA 6-19** Las curvas esfuerzo-número de ciclos para la falla de un acero grado herramienta y una aleación de aluminio.

## 6-12 Resultados del ensayo de fatiga

El ensayo de fatiga dice el tiempo o número de ciclos que resistirá una pieza, o la carga máxima permisible que se puede aplicar para prevenir la falla del componente.

El **esfuerzo límite** para fatiga, definido como el esfuerzo por debajo del cual existe una probabilidad del 50% de que ocurrirá falla por fatiga, es el criterio de diseño preferido. Para evitar que falle una pieza de acero grado herramienta (figura 6-19), se debe asegurar que el esfuerzo aplicado esté por debajo de 60,000 psi.

La **vida a fatiga** indica cuánto resiste un componente a un esfuerzo en particular. Por ejemplo, si el acero grado herramienta (figura 6-19) se somete en forma cíclica a un esfuerzo de 90,000 psi, la vida a fatiga será de 100,000 ciclos. La **resistencia a la fatiga** es el esfuerzo máximo con el cual no ocurrirá fatiga en un número particular de ciclos, como 500,000,000. La resistencia a la fatiga es necesaria al diseñar con materiales como el aluminio y los polímeros, ya que éstos no tienen un esfuerzo límite para fatiga.



En algunos materiales, incluyendo los aceros, el esfuerzo límite para la falla por fatiga es aproximadamente la mitad de su resistencia a la tensión. La relación se conoce como **relación de fatiga**:

$$\text{Relación de fatiga} = \frac{\text{Esfuerzo límite para fatiga}}{\text{Resistencia a la tensión}} \approx 0.5 \quad (6-17)$$

La relación de fatiga permite estimar propiedades a fatiga a partir del ensayo de tensión.

La mayor parte de los materiales son *sensibles a las muescas*, siendo las propiedades a la fatiga particularmente sensibles a defectos en la superficie. Los defectos de diseño o de fabricación concentran los esfuerzos, reduciendo el esfuerzo límite para fatiga y la resistencia y vida a fatiga. Algunas veces la superficie del material debe pulirse finamente para minimizar la posibilidad de falla por fatiga.

### EJEMPLO 6-9 Diseño de una flecha giratoria

Una flecha sólida para un horno de cemento fabricada a partir del acero grado herramienta de la figura 6-19 debe tener una longitud de 96 plg y debe resistir una operación continua durante un año bajo una carga aplicada de 12,500 lb. Durante su operación la flecha efectúa una revolución por minuto. Diseñe una flecha que satisfaga estos requisitos.

### SOLUCIÓN

La duración a fatiga requerida para este diseño es el número total de ciclos de carga  $N$  que sufrirá la flecha durante un año:

$$N = (1 \text{ ciclo/min})(60 \text{ min/h})(24 \text{ h/d})(365 \text{ días/año})$$

$$N = 5.256 \times 10^5 \text{ ciclos/año}$$

De la figura 6-19 el esfuerzo aplicado debe ser menor a aproximadamente 72,000 psi. Si la ecuación 6-16 es apropiada, entonces el diámetro de la flecha deberá ser

$$\sigma = \frac{10.18IF}{d^3}$$

$$72,000 \text{ psi} = \frac{(10.18)(96 \text{ plg})(12,500 \text{ lb})}{d^3}$$

$$d = 5.54 \text{ plg}$$

Una flecha de un diámetro de 5.54 plg debería operar durante un año bajo estas condiciones. Sin embargo, se debe incorporar en el diseño un factor de seguridad significativo. Además, se puede pensar en producir una flecha que jamás falle. De la figura 6-19 el esfuerzo límite para fatiga es de 60,000 psi. El diámetro mínimo requerido para evitar la falla por fatiga sería

$$60,000 \text{ psi} = \frac{(10.18)(96 \text{ plg})(12,500 \text{ lb})}{d^3}$$

$$d = 5.88 \text{ plg}$$

La selección de una flecha de un diámetro sólo un poco mayor hará menos probable que ocurra la falla por fatiga.

Naturalmente, otras consideraciones pueden ser importantes. Las altas temperaturas y un ambiente corrosivo son inherentes en la producción del cemento. Si la flecha se calienta o es atacada por el entorno corrosivo, la fatiga se acelera.

## 6-13 Aplicación de los ensayos de fatiga

A menudo los componentes se someten a condiciones de carga que no generan esfuerzos iguales a tensión que a compresión (figura 6-20). Por ejemplo, el esfuerzo máximo durante la compresión pudiera ser menor que el esfuerzo máximo a la tensión. En otros casos, la carga puede quedar entre esfuerzo de tensión máximo y mínimo; en este caso la curva de resistencia a la fatiga se presenta como amplitud del esfuerzo en función del número de ciclos para la falla. La *amplitud del esfuerzo* ( $\sigma_a$ ) se define como la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximo y mínimo; el *esfuerzo medio* ( $\sigma_m$ ) se define como el promedio entre los esfuerzos máximo y mínimo:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (6-18)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (6-19)$$

Un esfuerzo de compresión es un esfuerzo “negativo”. Por lo que, si el esfuerzo de tensión máximo es de 50,000 psi y el esfuerzo mínimo es un esfuerzo de compresión de 10,000 psi, la amplitud del esfuerzo es de  $[50,000 - (-10,000)]/2 = 30,000$  psi y el esfuerzo medio de  $[50,000 + (-10,000)]/2 = 20,000$  psi.

Conforme aumenta el esfuerzo medio, deberá decrecer la amplitud del esfuerzo, a fin de que el material resista los esfuerzos aplicados. Esta situación se puede resumir mediante la relación de Goodman,

$$\sigma_a = \sigma_{fs}[1 - (\sigma_m/\sigma_T)], \quad (6-20)$$

donde  $\sigma_{fs}$  es la resistencia a la fatiga deseada y  $\sigma_T$  es la resistencia a la tensión del material. Por tanto, en una prueba a la fatiga de una viga en rotación típica, donde el esfuerzo medio es cero, se puede tolerar una amplitud relativamente grande de esfuerzo sin fatiga. Sin embargo, si se carga el ala de un aeroplano cerca de su esfuerzo de cedencia (alto  $\sigma_m$ ), vibraciones de incluso pequeña amplitud pueden causar la iniciación y crecimiento de una grieta por fatiga.

**Velocidad de crecimiento de las grietas** En muchos casos, un componente pudiera no estar en peligro de falla, incluso con una grieta presente. Para estimar el tiempo de falla, resulta importante la velocidad de propagación de las grietas. La figura 6-21 muestra la velocidad de crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo  $\Delta K$ , que caracteriza la geometría de la grieta y la amplitud del esfuerzo. Por debajo de un  $\Delta K$  de umbral, la grieta no crecerá; para intensidades de esfuerzo algo mayores, las grietas crecerán lentamente y, a intensidades de esfuerzos más altos, la grieta crecerá con una rapidez dada por


$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^n \quad (6-21)$$

Finalmente, cuando  $\Delta K$  es más alta, las grietas crecerán de una manera rápida e inestable hasta que ocurra la fractura.

La rapidez de crecimiento de las grietas se incrementa conforme ésta aumenta de tamaño, según lo establece el factor de intensidad de esfuerzo (ecuación 6-16):

$$\Delta K = K_{\max} - K_{\min} = f\sigma_{\max}\sqrt{\pi a} - f\sigma_{\min}\sqrt{\pi a} = f\Delta\sigma\sqrt{\pi a} \quad (6-22)$$

Si no cambia el esfuerzo cíclico  $\Delta\sigma$ , entonces cuando la longitud  $a$  de la grieta aumenta,  $\Delta K$  y la velocidad de crecimiento de la grieta  $da/dN$  se incrementan. Sin embargo, al usar esta expresión, se deberá observar que una grieta no se propaga durante la compresión. Por lo que, si  $\sigma_{\min}$

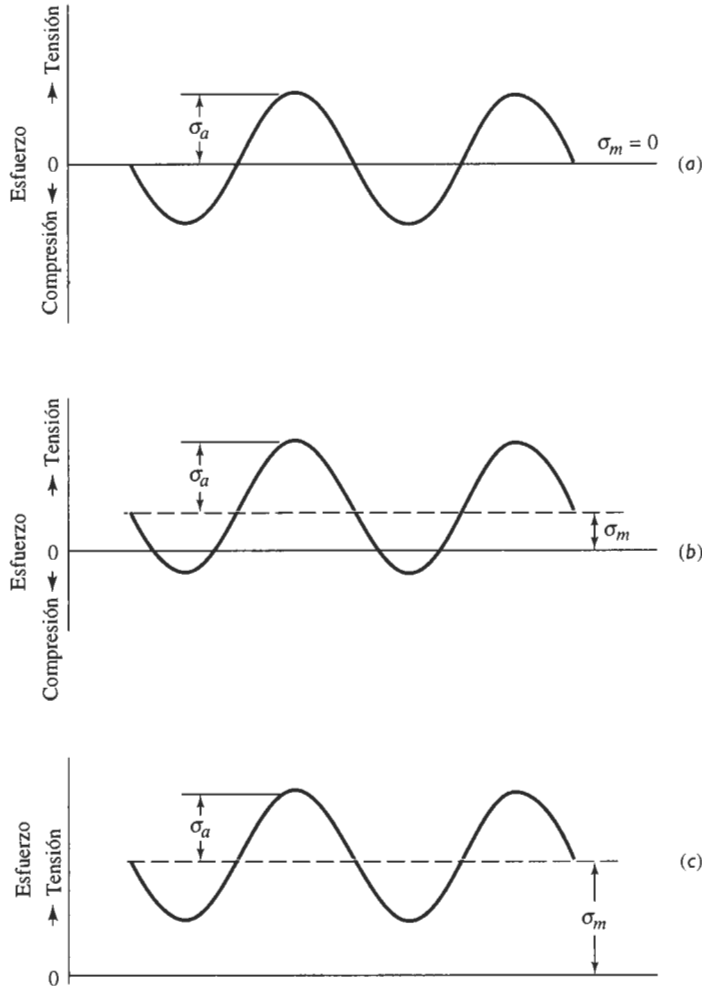

**FIGURA 6-20** Ejemplos de esfuerzos cíclicos. (a) Esfuerzos iguales de tensión y de compresión, (b) esfuerzos de tensión mayores que de compresión, (c) todos los esfuerzos son de tensión.


es un esfuerzo de compresión, es decir menos de cero, entonces  $\sigma_{\min}$  deberá definirse como igual a cero.

El conocimiento de la rapidez de crecimiento de las grietas es importante para el diseño de componentes y en la evaluación no destructiva para determinar si una grieta pone en eminente peligro la estructura. Una forma de resolver este problema sería estimando el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la ruptura. Mediante la reorganización de la ecuación 6-21 y sustituyendo a  $\Delta K$

$$dN = \frac{1}{C f^n \Delta \sigma^n \pi^{n/2}} \frac{da}{a^{n/2}}$$

Si se integra esta expresión desde el tamaño inicial de la grieta hasta el tamaño requerido para que la fractura ocurra, se encontrará que

$$N = \frac{2[(a_c)^{(2-n)/2} - (a_i)^{(2-n)/2}]}{(2-n)C f^n \Delta \sigma^n \pi^{n/2}}, \quad (6-23)$$

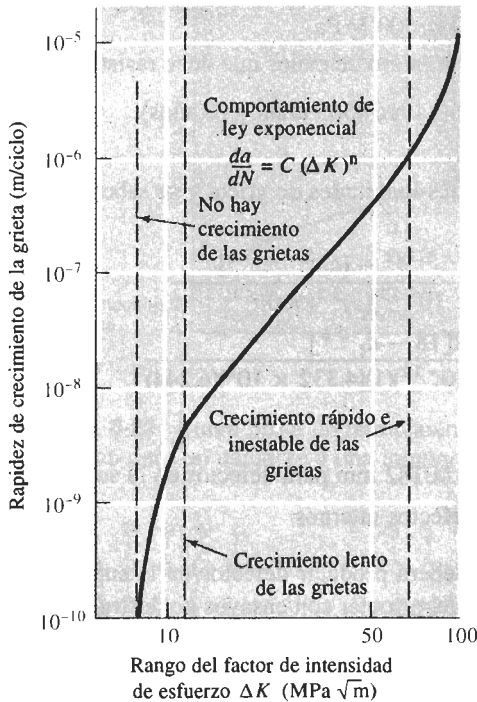

**FIGURA 6-21** Crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo, para un acero de alta resistencia. Para este acero,  $C = 1.62 \times 10^{-12}$  y  $n = 3.2$  para las unidades que se muestran.

donde  $a_i$  es el tamaño inicial del defecto y  $a_c$  es el tamaño crítico de la grieta para que ocurra falla catastrófica. Si se conocen las constantes  $n$  y  $C$  del material de la ecuación 6-21, se puede estimar el número de ciclos requeridos para un esfuerzo cíclico dado (ejemplo 6-10).

### EJEMPLO 6-10

### Diseño de una placa resistente a la fatiga

Una placa de acero de alta resistencia (figura 6-21) que tiene una tenacidad a la fractura en deformación plana de  $80 \text{ MPa} \sqrt{m}$ , se somete a un esfuerzo cíclico de  $500 \text{ MPa}$  a tensión y  $60 \text{ MPa}$  a compresión. La placa debe tener una vida de 10 años, aplicándose los esfuerzos cada 5 minutos. Diseñe un procedimiento de manufactura y ensayo que asegure que el componente dará el servicio pretendido.

### SOLUCIÓN

Para diseñar la capacidad de fabricación y de ensayo, se debe determinar el tamaño máximo de las grietas o defectos que pueden originar la ruptura de la placa en un periodo de 10 años. El tamaño crítico de las grietas ( $a_c$ ), utilizando la tenacidad a la fractura y el esfuerzo máximo, es,

$$K_{Ic} = f\sigma\sqrt{\pi a_c}$$

$$80 \text{ MPa} \sqrt{m} = (1)(500 \text{ MPa})\sqrt{\pi a_c}$$

$$a_c = 0.0081 \text{ m} = 8.1 \text{ mm}$$

El esfuerzo máximo es de  $500 \text{ MPa}$ ; sin embargo, el esfuerzo mínimo es cero y no  $60 \text{ MPa}$  de compresión, ya que durante la compresión las grietas no se propagan. Por lo que  $\Delta\sigma$  es

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 500 - 0 = 500 \text{ MPa}$$

Se necesita determinar el número mínimo de ciclos que debe resistir esta placa:

$$N = (1 \text{ ciclo}/5 \text{ min})(60 \text{ min}/\text{h})(24 \text{ h}/\text{d})(365 \text{ d}/\text{año})(10 \text{ años})$$

$$N = 1,051,200 \text{ ciclos}$$

Si se asume que  $f = 1$  para todas las longitudes de grieta y se sabe que  $C = 1.62 \times 10^{-12}$  y  $n = 3.2$  en la ecuación 6-21, entonces

$$1,051,200 = \frac{2[(0.0081)^{(2-3.2)/2} - (a_i)^{(2-3.2)/2}]}{(2-3.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)^{3.2}(500)^{3.2}\pi^{3.2/2}}$$

$$1,051,200 = \frac{2[18 - a_i^{-0.6}]}{(-1.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)(4.332 \times 10^8)(6.244)}$$

$$a_i^{-0.6} = 18 + 2764 = 2782$$

$$a_i = 1.82 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.00182 \text{ mm para defectos en la superficie}$$

$$2a_i = 0.00364 \text{ mm para defectos internos}$$

El proceso de manufactura deberá producir defectos en la superficie menores a 0.00182 mm de profundidad. Además, se debe contar con ensayos no destructivos para asegurar que no estén presentes grietas que excedan esta longitud. ■

**Efecto de la temperatura** Conforme se incrementa la temperatura del material, se reducen tanto la vida a fatiga como el esfuerzo límite para fatiga. Además, un cambio cíclico en la temperatura provoca falla por fatiga térmica; cuando se calienta el material de manera no uniforme, algunas partes de la estructura se dilatarán más que otras. Esta expansión no uniforme introduce un esfuerzo en el interior del material y, cuando posteriormente la estructura se enfría y se contrae, se producirán esfuerzos de signo opuesto. Como consecuencia de los esfuerzos y las deformaciones inducidas térmicamente, puede ocurrir finalmente la falla por fatiga.


La frecuencia con la cual se aplica el esfuerzo también tiene influencia sobre el comportamiento a fatiga. En particular, los esfuerzos de alta frecuencia pueden causar que se calienten los materiales poliméricos; a una temperatura mayor, los polímeros fallarán más rápido.

## 6-14 Ensayo de termofluencia


Si se aplica un esfuerzo a un material que está a una temperatura elevada, éste puede estirarse y finalmente fallar, aun cuando el esfuerzo aplicado sea *menor* que el del esfuerzo de cedencia a dicha temperatura. La **deformación plástica** a alta temperatura se conoce como termofluencia.

Para determinar el comportamiento de un material, se utiliza el ensayo de **termofluencia**, en el cual se aplica un esfuerzo constante a una probeta calentada a alta temperatura. En cuanto se aplica el esfuerzo, la probeta se deforma elásticamente una pequeña cantidad  $\epsilon_0$  (figura 6-22) que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a esa temperatura.

**Ascenso de las dislocaciones** Las altas temperaturas permiten que las **dislocaciones** en el interior de un metal asciendan. En este caso, los átomos se mueven a uno y otro lado de la línea de dislocación debido al fenómeno de la difusión, haciendo que la dislocación se mueva en dirección perpendicular y no paralela al plano de deslizamiento (figura 6-23). La dislocación se escapa entonces de las imperfecciones de red, continuando su deslizamiento y causando una deformación adicional de la pieza, incluso ante bajos esfuerzos aplicados.

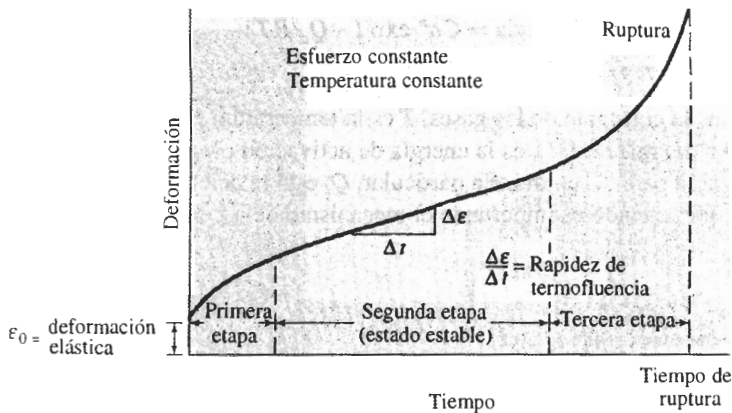

**FIGURA 6-22** Curva típica de termofluencia mostrando la deformación producida en función del tiempo para un esfuerzo y una temperatura constante.

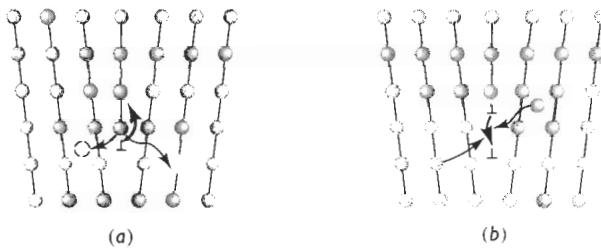

**FIGURA 6-23** Las dislocaciones pueden ascender y alejarse de los obstáculos, cuando los átomos se apartan de la línea de dislocación para crear intersticios o para llenar vacancias (a) o cuando los átomos se fijan a la línea de dislocación creando vacancias o eliminando intersticios (b).

**Termofluencia y tiempo de ruptura** Durante el ensayo de termofluencia, la deformación o elongación se mide en función del tiempo y se grafica a fin de obtener la curva de termofluencia (figura 6-22). En la primera etapa de termofluencia de los metales, muchas dislocaciones ascienden venciendo obstáculos, se deslizan y contribuyen a la deformación. Finalmente, la rapidez a la cual las dislocaciones esquivan obstáculos es igual a la velocidad a la cual las dislocaciones son bloqueadas por otras imperfecciones. Esto lleva a una segunda etapa, de termofluencia en estado estable. La pendiente de la porción estable de la curva de termofluencia es la **rapidez de termofluencia**:

$$\text{Rapidez de termofluencia} = \frac{\Delta \text{deformación}}{\Delta \text{tiempo}} \quad (6-24)$$


Finalmente, durante la tercera etapa de la termofluencia empieza el encuellamiento, el esfuerzo se incrementa y la muestra se deforma a una rapidez acelerada, hasta que ocurre la falla. El tiempo que se requiere para que esto ocurra es el **tiempo de ruptura**. Un esfuerzo más alto o una temperatura mayor reducen el tiempo de ruptura, incrementando la rapidez de termofluencia (figura 6-24).

La influencia combinada del esfuerzo aplicado y de la temperatura sobre la rapidez de termofluencia y sobre el tiempo de ruptura ( $t_r$ ) sigue una relación de Arrhenius

$$\text{Rapidez de termofluencia} = C\sigma^n \exp(-Q_c/RT) \quad (6-25)$$

$$t_r = K\sigma^m \exp(Q_m/RT) \quad (6-26)$$

donde  $R$  es la constante de los gases,  $T$  es la temperatura en grados Kelvin, y  $C$ ,  $K$ ,  $n$ , y  $m$  son constantes del material.  $Q_c$  es la energía de activación para la termofluencia y  $Q_r$  es la energía de activación para la ruptura. En particular,  $Q_c$  está relacionada con la energía de activación de autodifusión, cuando es importante el mecanismo de ascenso de las dislocaciones.

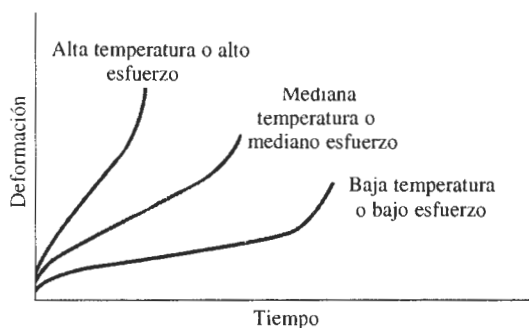

**FIGURA 6-24** Efecto de la temperatura o del esfuerzo aplicado sobre la curva de termofluencia.

En los materiales cerámicos cristalinos, son de particular importancia otros factores, como el deslizamiento de bordes de grano y la nucleación de microgrietas. A menudo, en los bordes de grano está presente un material no cristalino, es decir vítreo; la energía de activación que se requiere para que se deforme el vidrio es baja, lo que lleva a una gran rapidez de termofluencia en comparación con materiales cerámicos totalmente cristalinos. Por la misma razón, la termofluencia ocurre a gran rapidez en vidrios cerámicos y en polímeros amorfos.

## 6-15 Uso de los datos de termofluencia


Las **curvas esfuerzo-ruptura** que se muestran en la figura 6-25(a) permiten estimar la vida esperada de un componente para una combinación esfuerzo y temperatura particular. El parámetro de **Larson-Miller**, que se ilustra en la figura 6-25(b), es el usado para condensar la relación-esfuerzo-temperatura tiempo de ruptura en una sola curva. El parámetro de Larson-Miller (L.M.) es

$$\text{L.M.} = (T/1000)(A + B \ln t), \quad (6-27)$$


donde  $T$  está en grados Kelvin,  $t$  es el tiempo en horas, y  $A$  y  $B$  son constantes que dependen del material.

### EJEMPLO 6-11 Diseño de un eslabón para cadena

Diseñe una cadena de hierro fundido dúctil (figura 6-26) para operar en un horno para ladrillos cerámicos. El horno tiene que operar sin ruptura durante 5 años a 600°C, con una carga aplicada de 5,000 lb.

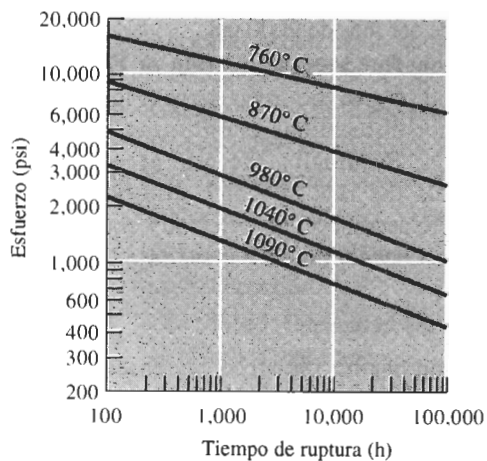


(a)

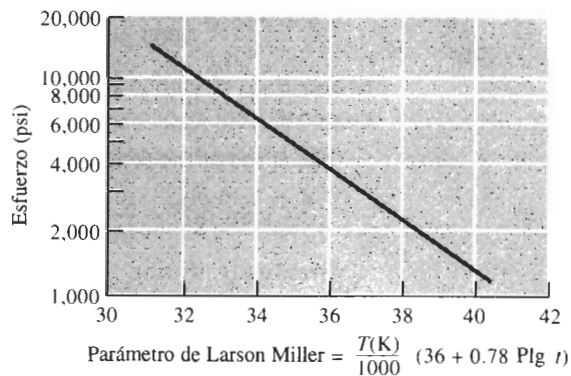

(b)

**FIGURA 6-25** Resultados de una serie de ensayos de termofluencia: (a) Curvas de esfuerzo-tiempo de ruptura para una aleación de hierro-cromo-níquel; (b) parámetro de Larson-Miller para el hierro fundido dúctil.

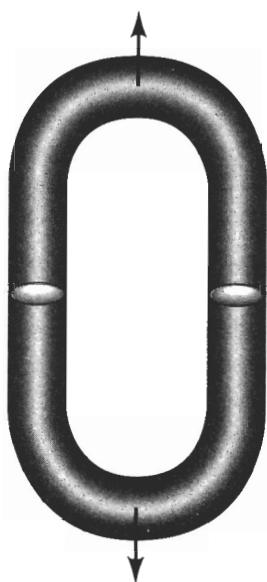

**FIGURA 6-26** Boceto de un eslabón de cadena (para el ejemplo 6-11).

### SOLUCIÓN

El parámetro de Larson-Miller para el hierro fundido dúctil es

$$\text{L.M.} = \frac{T(36 + 0.78 \text{ Plg } t)}{1000}$$

La cadena debe durar 5 años, es decir

$$t = (24 \text{ h/d}) (365 \text{ d/año}) (5 \text{ años}) = 43,800 \text{ h}$$

$$\text{L.M.} = \frac{(600 + 273)[36 + 0.78 \text{ Plg } (43,800)]}{1000} = 38.7$$



De la figura 6-25(b), el esfuerzo aplicado no debe ser más de 2000 psi.

El área transversal total de la cadena, requerida para soportar la carga de 5000 lb es

$$A = F/\sigma = \frac{5000 \text{ lb}}{2000 \text{ psi}} = 2.5 \text{ plg}^2$$

El área transversal de cada “mitad” del eslabón de hierro es entonces de 1.25 plg<sup>2</sup> y, suponiendo que se trata de una sección transversal circular

$$d^2 = (4/\pi)A = (4/\pi)(1.25) = 1.59$$

$$d = 1.26 \text{ plg}$$

## RESUMEN

El comportamiento mecánico de los materiales se describe a través de sus propiedades mecánicas, que son resultado de ensayos simples e idealizados. Estos ensayos están diseñados para representar distintos tipos de condiciones de carga. Las propiedades de un material que aparecen reportadas en diversos manuales, son los resultados de estas pruebas. En consecuencia, se debe recordar siempre que los valores de los manuales son valores promedio, obtenidos a partir de pruebas ideales y, por tanto, deberán ser utilizados con cierta precaución.

- El ensayo de tensión describe la resistencia de un material a un esfuerzo aplicado lentamente. Entre las propiedades importantes están el esfuerzo de cedencia (el esfuerzo al cual el material empieza a deformarse de manera permanente), la resistencia a la tensión (el esfuerzo que corresponde a la carga máxima aplicada), el módulo de elasticidad (la pendiente de la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación), y el porcentaje de elongación, así como el porcentaje de reducción de área (siendo ambas medidas de la ductilidad del material).
- El ensayo de flexión se utiliza para determinar las propiedades a tensión de materiales frágiles. De ahí se puede obtener el módulo de elasticidad en flexión y la resistencia a la flexión (similar a la resistencia a la tensión).
- El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la penetración y da una medida de su resistencia al desgaste y a la abrasión. Comúnmente se utilizan varios ensayos de dureza, incluyendo los ensayos Rockwell y Brinell. A menudo la dureza se relaciona con otras propiedades mecánicas, particularmente con la resistencia a la tensión.
- El ensayo de impacto describe la respuesta de un material a una carga aplicada rápidamente. Los ensayos Charpy e Izod son típicos. La energía que se requiere para fracturar la probeta se mide y puede utilizarse como base de comparación de diversos materiales, probados bajo las mismas condiciones. Además, se puede determinar una temperatura de transición por encima de la cual el material fallará de manera dúctil, en vez de fallar de manera frágil.
- La tenacidad a la fractura describe la facilidad con la cual se propaga una grieta o defecto en un material. La tenacidad a la fractura medida en condiciones de deformación plana  $K_{Ic}$  es un resultado común de estas pruebas.
- El ensayo de fatiga permite comprender el comportamiento de un material cuando se le aplica un esfuerzo cíclico. Propiedades importantes incluyen el esfuerzo límite para fatiga (esfuerzo por debajo del cual nunca ocurrirá la ruptura), resistencia a la fatiga (el esfuerzo máximo para que la falla ocurra en un número dado de ciclos) y la vida en fatiga (número de ciclos que resistirá un material a un esfuerzo dado). También puede ayudar a determinar la vida en fatiga el conocer la rapidez de crecimiento de las grietas en el material.
- El ensayo de termofluencia proporciona información sobre la capacidad de un material para soportar cargas a altas temperaturas. La rapidez de termofluencia y el tiempo de ruptura son propiedades importantes obtenidas a partir de estos ensayos.

## GLOSARIO

**Ascenso** Movimiento de una dislocación en sentido perpendicular al plano de deslizamiento, debido a la difusión de átomos provenientes de o que van a la línea de dislocación.

**Carga** Fuerza aplicada a un material durante un ensayo mecánico.

**Curva esfuerzo-ruptura** Método para reportar los resultados de una serie de ensayos de termofluencia, graficando el esfuerzo aplicado en función del tiempo de ruptura.

**Deformación elástica** Alteración del material que se recupera al eliminar la fuerza aplicada.

**Deformación ingenieril** Cantidad que se deforma un material por unidad de longitud en un ensayo de tensión.

**Ductilidad** Capacidad del material a deformarse de manera permanente sin romperse, cuando se le aplica una fuerza.

**Deformación plástica** Alteración permanente de un material al aplicársele una carga y después quitarla.

**Deformación real** Alteración del material, dada por  $\epsilon_r = \ln(l/l_0)$ , producida en un material.

**Elongación %** Incremento porcentual total en la longitud de una probeta durante un ensayo de tensión.

**Ensayo de dureza** Mide la resistencia de un material a la penetración causada por un objeto puntiagudo. Los ensayos de dureza comunes son el ensayo Brinell, el ensayo Rockwell, el ensayo Knoop y el ensayo Vickers.

**Ensayo de fatiga** Mide la resistencia de un material a fatiga, cuando se aplica de manera cíclica un esfuerzo por debajo del esfuerzo de cedencia.

**Ensayo de flexión** Aplicación de una fuerza en el centro de una barra soportada en cada uno de sus extremos, para determinar la resistencia del material a una carga estática o aplicada lentamente. Típicamente se utiliza en el caso de materiales frágiles.

**Energía de impacto** Energía requerida para fracturar una probeta estándar cuando la carga se aplica súbitamente.

**Ensayo de impacto** Mide la capacidad de un material para absorber la aplicación súbita de una carga sin romperse. El ensayo Charpy es muy común.

**Ensayo de tensión** Mide la respuesta de un material a una fuerza uniaxial aplicada lentamente. De ahí se obtiene el esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad y la ductilidad del material.

**Esfuerzo de cedencia** Esfuerzo aplicado a un material que apenas comienza a crear una deformación plástica permanente.

**Esfuerzo de cedencia convencional** Medida del esfuerzo de cedencia que se obtiene de manera gráfica y que describe el esfuerzo que genera una cantidad específica de deformación plástica.

**Esfuerzo ingenieril** La carga o fuerza aplicada dividida entre el área de la sección transversal original del material.

**Esfuerzo real** La carga dividida entre el área real de la sección transversal de la probeta a dicha carga.

**Ensayo de termofluencia** Mide la resistencia de un material en función de deformación y falla, cuando está a una temperatura elevada y sujeto a una carga estática por debajo de su esfuerzo de cedencia.

**Ley de Hooke** Relación entre el esfuerzo y la deformación en la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación.

**Límite de esfuerzo para fatiga** Esfuerzo por debajo del cual un material no fallará en un ensayo de fatiga.

**Mecánica de la fractura** Estudio de la capacidad de un material para soportar esfuerzos en presencia de un defecto o grieta.

**Módulo de elasticidad** También llamado Módulo de Young, es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en su región elástica.

**Módulo en flexión** Módulo de elasticidad calculado a partir de los resultados de un ensayo de flexión. Pendiente de la curva esfuerzo-deflexión.

**Módulo de resiliencia** Máxima energía elástica absorbida por un material al aplicársele una carga.

**Reducción de área (%)** Disminución total porcentual del área de la sección transversal de una probeta durante un ensayo de tensión.

**Rapidez de termofluencia** Velocidad a la cual el material se deforma al aplicársele un esfuerzo a alta temperatura.

**Relación de Poisson** Relación entre la deformación lateral y longitudinal en la región elástica.

**Relación de fatiga** Esfuerzo límite para fatiga dividido entre la resistencia a la tensión del material. La relación en muchos metales ferrosos es de aproximadamente 0.5.

**Resistencia a la fatiga** Esfuerzo requerido para causar falla por fatiga en un número dado de ciclos, como por ejemplo, 500 millones de ciclos.

**Resistencia a la flexión** Esfuerzo requerido para fracturar una probeta en un ensayo de flexión. También conocido como módulo de ruptura.

**Resistencia a la tensión** Esfuerzo que corresponde a la carga máxima en un ensayo de tensión.

**Rigidez** Medida cualitativa de la deformación elástica producida en un material. Un material rígido tiene un módulo de elasticidad elevado.

**Sensibilidad a las muescas** Mide el efecto de una muesca, rayadura u otra imperfección en las propiedades de un material como su tenacidad o su esfuerzo límite para fatiga.

**Temperatura de transición** Grado térmico por debajo del cual un material se comporta de manera frágil en un ensayo de impacto.

**Tenacidad** Medida cualitativa de las propiedades de impacto de un material. Un material que resiste la ruptura por impacto se dice que es tenaz.

**Tenacidad a la fractura** Resistencia de un material a la falla en presencia de un defecto o grieta.

**Tiempo de ruptura** Periodo requerido para que falle una muestra por termofluencia a una temperatura y esfuerzo particular.

**Parámetro de Larson-Miller** Parámetro utilizado para relacionar el esfuerzo, la temperatura y el tiempo de ruptura en la termofluencia.

**Vida a fatiga** Número de ciclos posibles bajo un esfuerzo particular, antes de que el material falle por fatiga.

**Zona de estricción** Deformación local en una probeta sometida a tensión. La estricción se inicia en el punto de tensión.

## PROBLEMAS

**6-1** A un alambre de níquel de 0.15 plg de diámetro con un esfuerzo de cedencia de 45,000 psi y una resistencia a la tensión de 55,000 psi se le aplica una fuerza de 850 libras. Determine  
(a) si el alambre se deformará plásticamente

(b) si el alambre sufrirá encuellamiento.

**6-2** A una barra de hierro de  $10 \times 20$  mm con esfuerzo de cedencia de 400 MPa y una resistencia a la tensión de 480 MPa se le aplica una fuerza de 100,000 N. Determine

- (a) si la barra se deformará plásticamente  
(b) si la barra sufrirá encuellamiento.

**6-3** Calcule la fuerza máxima que puede soportar una varilla de 0.2 plg de diámetro de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , con un esfuerzo de cedencia de 35,000 psi, sin deformación plástica. Exprese su respuesta en libras y en newtons.

**6-4** Una fuerza de 20,000 N sobre una barra de magnesio de  $1 \times 1$  cm causará su alargamiento de 10 cm a 10.045 cm. Calcule el módulo de elasticidad, tanto en GPa como en psi.

**6-5** Las dimensiones de una barra de polímero son  $1 \times 2 \times 15$  plg. El polímero tiene un módulo de elasticidad de 600,000 psi ¿Qué fuerza se requerirá para alargar elásticamente la barra hasta 15.25 plg?

**6-6** Una placa de aluminio de 0.5 cm de espesor debe resistir una fuerza de 50,000 N sin deformación permanente. Si el aluminio tiene un esfuerzo de cedencia de 125 MPa, ¿cuál es el ancho mínimo de la placa?

**6-7** Una varilla de cobre de 3 plg de diámetro tiene que ser reducida a 2 plg de diámetro, haciéndola pasar por una abertura. Para tomar en consideración la deformación elástica, ¿cuál deberá ser el diámetro de la abertura? El módulo de elasticidad del cobre es de  $17 \times 10^6$  psi y su esfuerzo de cedencia es de 40,000 psi.

**6-8** Una hoja de magnesio de 0.15 cm de espesor, 8 cm de ancho y 5 m de largo debe estirarse hasta una longitud final de 6.2 m. ¿Cuál será la longitud de la hoja antes de que se libere el esfuerzo aplicado? El módulo de elasticidad del magnesio es de 45 GPa y su esfuerzo de cedencia es de 200 MPa.

**6-9** Un cable de acero de 1.25 plg de diámetro y de 50 pies de largo debe levantar una carga de 20 ton. ¿Cuál será la longitud del cable durante el levantamiento? El módulo de elasticidad del acero es  $30 \times 10^6$  psi.

**6-10** Los siguientes datos fueron reunidos a partir del ensayo estándar de tensión en una probeta de 0.505 plg de diámetro de una aleación de cobre:

Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)
0	2.00000
3,000	2.00167
6,000	2.00333
7,500	2.00417
9,000	2.0090
10,500	2.040
12,000	2.26
12,400	2.50 (carga máxima)
11,400	3.02 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada de la muestra es de 3.014 plg y su diámetro de 0.374 plg.

Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,  
(b) la resistencia a la tensión,  
(c) el módulo de elasticidad,  
(d) la elongación (%),  
(e) la reducción de área (%),  
(f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,  
(g) el esfuerzo real a la fractura, y  
(h) el módulo de resilencia.

**6-11** Los siguientes datos fueron obtenidos del ensayo de tensión de una probeta de 0.4 plg de diámetro de cloruro de polivinilo.

Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)
0	2.00000
300	2.00746
600	2.01496
900	2.02374
1200	2.032
1500	2.046
1660	2.070 (carga máxima)
1600	2.094
1420	2.12 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 2.09 plg y el diámetro es de 0.393 plg. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,  
(b) la resistencia a la tensión,  
(c) el módulo de elasticidad,  
(d) la elongación,  
(e) la reducción en área,  
(f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,  
(g) el esfuerzo real a la fractura, y  
(h) el módulo de resilencia.

**6-12** Los datos siguientes fueron obtenidos a partir del ensayo de tensión de una probeta de 12 mm de diámetro de magnesio:

Carga (N)	Longitud calibrada (mm)
0	30.0000
5,000	30.0296
10,000	30.0592
15,000	30.0888
20,000	30.15
25,000	30.51
26,500	30.90
27,000	31.50 (carga máxima)
26,500	32.10
25,000	32.79 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 32.61 mm y el diámetro es de 11.74 mm. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
- (b) la resistencia a la tensión,
- (c) el módulo de elasticidad,
- (d) la elongación,
- (e) la reducción de área,
- (f) el esfuerzo ingenieril,
- (g) el esfuerzo real a la fractura, y
- (h) el módulo de resiliencia.

**6-13** Los datos siguientes fueron obtenidos a partir del ensayo de tensión de una probeta de 20 mm de diámetro de un hierro fundido dúctil.

Carga (N)	Longitud calibrada (mm)
0	40.0000
25,000	40.0185
50,000	40.0370
75,000	40.0555
90,000	40.20
105,000	40.60
120,000	41.56
131,000	44.00 (carga máxima)
125,000	47.52 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 47.42 mm y el diámetro es de 18.35 mm. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
- (b) la resistencia a la tensión,
- (c) el módulo de elasticidad,
- (d) la elongación,
- (e) la reducción de área,
- (f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,
- (g) el esfuerzo real a la fractura, y
- (h) el módulo de resiliencia.

**6-14** Una barra de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  que tiene 0.25 plg de espesor, 0.5 plg de ancho y 9 plg de largo es probada en un aparato de flexión de tres puntos, con los soportes localizados a una distancia de 6 plg. La deflexión en la parte central de la barra se mide en función de la carga aplicada. Los datos aparecen a continuación. Determine la resistencia a la flexión y el módulo en flexión.

**6-15** Una barra de titanio de 0.4 plg de diámetro y 12 plg de largo tiene un esfuerzo de cedencia de 50,000 psi, un módulo de elasticidad de  $16 \times 10^6$  psi y una relación de Poisson de 0.30. Determine la longitud y el diámetro de la barra cuando se le haya aplicado una carga de 500 libras.

Fuerza (lb)	Deflexión (plg)
14.5	0.0025
28.9	0.0050
43.4	0.0075
57.9	0.0100
86.0	0.0149 (fractura)

**6-16** Cuando se aplica una carga de tensión a una barra de cobre de 1.5 cm de diámetro, el diámetro queda reducido a 1.498 cm. Determine la carga aplicada, utilizando los datos de la tabla 6-3.

**6-17** Se lleva a cabo un ensayo de flexión de tres puntos en un bloque de  $\text{ZrO}_2$  que tiene 8 plg de largo, 0.50 plg de ancho, 0.25 plg de espesor y apoyado sobre dos soportes separados 4 plg entre sí. Cuando se le aplica una fuerza de 400 lb, la muestra se flexiona 0.037 plg y se rompe. Calcule

- (a) la resistencia a la flexión
- (b) el módulo en flexión, suponiendo que no ocurre deformación plástica.

**6-18** Se efectúa un ensayo de flexión de tres puntos en un bloque de carburo de silicio que tiene 10 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 0.6 cm de espesor, y que está apoyado en dos soportes separados 7.5 cm. La muestra se rompe cuando se registra una flexión de 0.09 mm. El módulo en flexión del carburo de silicio es de 480 GPa. Suponga que no ha ocurrido deformación plástica. Calcule

- (a) la fuerza que causó la fractura y
- (b) la resistencia a la flexión.

**6-19** Un polímero termoestable reforzado con esferitas de vidrio debe flexionarse 0.5 mm al aplicársele una fuerza de 500 N. La pieza de polímero tiene un ancho de 2 cm, un espesor de 0.5 cm y 10 cm de largo. Si el módulo en flexión es de 6.9 GPa, determine la distancia mínima entre soportes. ¿Se fracturará el polímero si su resistencia a la flexión es de 85 MPa? Suponga que no ocurre deformación plástica.

**6-20** El módulo en flexión de la alúmina es  $45 \times 10^6$  psi y su resistencia a la flexión 46,000 psi. Una barra de alúmina de un espesor de 0.3 plg, 1.0 plg de ancho y 10 plg de largo se coloca en soportes separados 7 plg. Determine la deflexión en el momento en que se rompe la barra, suponiendo que no ocurra deformación plástica.

**6-21** Una medición de la dureza Brinell, utilizando un penetrador de 10 mm de diámetro y una carga de 500 kg, produce una penetración de 4.5 mm en una placa de aluminio. Determine el número de dureza Brinell (HB) del metal.

**6-22** Cuando se aplica una carga de 3000 kg a una esfera de 10 mm de diámetro en la prueba Brinell en un acero, se produce una penetración de 3.1 mm. Estime la resistencia a la tensión del acero.

**6-23** Los datos que siguen fueron obtenidos de una serie de ensayos de impacto Charpy efectuados sobre cuatro aceros, cada uno de ellos con un contenido distinto de magnesio. Grafique los datos y determine

(a) la temperatura de transición (determinada como la media de las energías absorbidas en las regiones dúctil y frágil), y

(b) la temperatura de transición (definida como la temperatura que proporcionan 50 J de energía absorbida). Grafique la temperatura de transición en función del contenido de manganeso y analice el efecto de dicho elemento sobre la tenacidad del acero. ¿Cuál sería el contenido de manganeso mínimo posible en el acero si una pieza fabricada con él debe utilizarse a 0°C?

Temperatura de ensayo °C	Energía de impacto (J)			
	0.30% Mn	0.39% Mn	1.01 % Mn	1.55% Mn
-100	2	5	5	15
-75	2	5	7	25
-50	2	12	20	45
-25	10	25	40	70
0	30	55	75	110
25	60	100	110	135
50	105	125	130	140
75	130	135	135	140
100	130	135	135	140

**6-24** Los datos siguientes se obtuvieron a partir de una serie de pruebas de impacto Charpy efectuadas sobre cuatro hierros fundidos dúctiles, cada uno con un contenido de silicio diferente. Grafique los datos y determine

(a) la temperatura de transición (definida como la media de la energía absorbida en las regiones dúctil y frágil) y

(b) la temperatura de transición (definida como la temperatura que proporciona 10 J de energía absorbida). Grafique la temperatura de transición en función del contenido de silicio y analice el efecto de éste en la tenacidad del hierro fundido. ¿Cuál sería el contenido

máximo de silicio permisible en el hierro fundido, si una pieza debe ser utilizada a 25°C?

Temperatura de ensayo °C	Energía de impacto (J)			
	2.55% Si	2.85% Si	3.25% Si	3.63% Si
-50	2.5	2.5	2	2
-25	3	2.5	2	2
0	6	5	3	2.5
25	13	10	7	4
50	17	14	12	8
75	19	16	16	13
100	19	16	16	16
125	19	16	16	16

**6-25** A menudo se recomiendan metales CCC para su uso a bajas temperaturas, particularmente cuando se esperan cargas de impacto inesperadas en la pieza. Explique.

**6-26** Una pieza de acero puede fabricarse mediante metalurgia de polvos (compactando partículas de polvo de hierro y sinterizándolas para producir un sólido), o mediante maquinado a partir de un bloque de acero sólido. ¿Cuál de las piezas se espera tenga la tenacidad más alta? Explique.

**6-27** Varias aleaciones de aluminio-silicio tienen una estructura que incluye placas frágiles de silicio con bordes agudos en una matriz más blanda y dúctil del aluminio. ¿Esperaría usted que estas aleaciones fueran sensibles a las muescas en una prueba de impacto? ¿Esperaría usted que estas aleaciones tuvieran una buena tenacidad? Explique sus respuestas.

**6-28** La alúmina  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es un material cerámico frágil con baja tenacidad. Suponga que dentro de la alúmina se tienen fibras de carburo de silicio  $\text{SiC}$ , otro cerámico frágil de baja tenacidad. ¿Afectaría la tenacidad del compuesto de matriz cerámica? Explique. (Estos materiales se analizarán en capítulos posteriores.)

**6-29** Un compuesto de matriz cerámico contiene defectos internos tan grandes como 0.001 cm de longitud. La tenacidad a la fractura en deformación plana del compuesto es  $45 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$  y la resistencia a la tensión es 550 MPa. ¿Hará el esfuerzo que falle el compuesto antes de que se alcance la resistencia a la tensión? Suponga que  $f = 1$ .

**6-30** Una aleación de aluminio tiene una tenacidad a la fractura en deformación plana de  $25,000 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$  y falla cuando se le aplica un esfuerzo de 42,000 psi. La observación del área de fractura indica que la fractura


se inició en la superficie de la pieza. Estime el tamaño de la falla que inició la fractura. Suponga que  $f = 1.1$ .

**6-31** Un polímero que contiene defectos internos de 1 mm de longitud falla a un esfuerzo de 25 MPa. Determine la tenacidad a la fractura en deformación plana del polímero. Suponga que  $f = 1$ .

**6-32** Una pieza de material cerámico de una turbina a chorro tiene un esfuerzo de cedencia de 75,000 psi y una tenacidad a la fractura en deformación plana de  $5000 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$ . A fin de asegurarse de que la pieza no falle, es necesario asegurarse que el esfuerzo aplicado máximo sea sólo la tercera parte del esfuerzo de cedencia. Se utiliza un ensayo no destructivo que detectará cualquier defecto interno mayor de 0.05 plg de largo. Suponiendo que  $f = 1.4$ , ¿tendrá el ensayo no destructivo la sensibilidad requerida? Explique.

**6-33** Una probeta cilíndrica de acero para herramienta, con 6 plg de largo y 0.25 plg de diámetro se mantiene girando como una viga en voladizo y debe diseñarse de tal forma que nunca ocurra la ruptura. Suponiendo que los esfuerzos máximos a la tensión y a la compresión son iguales, determine la carga máxima que se puede aplicar en el extremo de la viga (figura 6-19).

**6-34** Una barra de un polímero acetal de 2 cm de diámetro y 20 cm de longitud (figura 6-27) está cargada en uno de sus extremos y se espera que dure un millón de ciclos de carga con esfuerzos máximos iguales a la tensión y a la compresión. ¿Cuál es la carga máxima permisible que se puede aplicar?

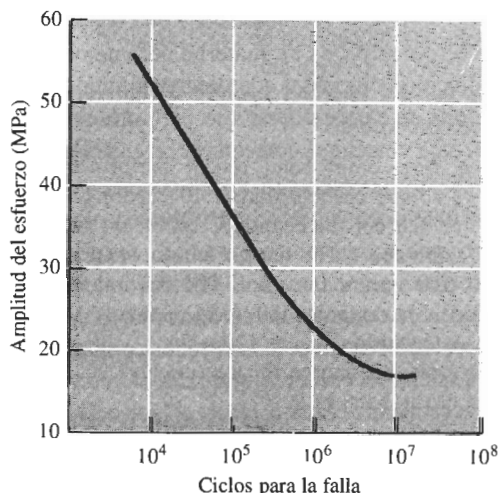

**FIGURA 6-27** Curva amplitud de esfuerzo-número de ciclos por fallo por fatiga para un polímero acetal (para los problemas 6-34, 6-36 y 6-37).

**6-35** Se debe ejercer una carga cíclica de 1500 libras en el extremo de una viga de aluminio de 10 plg de largo (figura 6-19). La barra debe durar por lo menos  $10^6$  ciclos. ¿Cuál es el diámetro mínimo de la barra?

**6-36** Una barra cilíndrica de polímero acetal de 20 cm de largo y 1.5 cm de diámetro se sujeta a una carga vibratoria con una frecuencia de 500 vibraciones por minuto, con una carga de 50 N. ¿Cuántas horas durará la pieza antes de romperse? (figura 6-27).

**6-37** Suponga que se desea producir una pieza del polímero acetal que se muestra en la figura 6-27 para que dure un millón de ciclos bajo condiciones que lo someten a esfuerzos de compresión y tensión iguales. ¿Cuál es la resistencia a la fatiga, o la amplitud máxima del esfuerzo, que se requiere? ¿Cuál es serán los esfuerzos máximo, mínimo y el medio de la pieza durante su uso? ¿Qué efecto tendrá la frecuencia de la aplicación del esfuerzo en sus respuestas? Explique.

**6-38** El acero de alta resistencia de la figura 6-21 se somete a un esfuerzo cíclico de 200 revoluciones por minuto entre 600 MPa y 200 (ambos de tensión). Calcule la rapidez de crecimiento de una grieta desde la superficie cuando llega a una longitud de 0.2 mm tanto en m/ciclos como en m/s. Suponga que  $f = 1.2$ .

**6-39** El acero de alta resistencia de la figura 6-21, que tiene una tenacidad a la fractura crítica de  $80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ , se somete a un esfuerzo cíclico que va desde -900 MPa (compresión) hasta +900 MPa (tensión). La pieza debe durar  $10^5$  ciclos antes de que ocurra la falla. Suponga que  $f = 1$ . Calcule

(a) el tamaño de la grieta en la superficie requerida para que ocurra la falla y


(b) el tamaño más grande inicial de grieta en la superficie que permitirá que esto ocurra.

**6-40** El polímero acrílico a partir del cual se obtuvo la figura 6-28 tiene una tenacidad a la fractura crítica de  $2 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ . Se somete a un esfuerzo cíclico entre -10 y +10 MPa. Calcule la rapidez de crecimiento de una grieta desde la superficie cuando llegue a una longitud de  $5 \times 10^{-6} \text{ m}$  si  $f = 1.3$ .

**6-41** Calcule las constantes  $C$  y  $n$  de la ecuación 6-21 para la velocidad de crecimiento de grietas de un polímero acrílico (figura 6-28).

**6-42** El polímero acrílico a partir del cual se obtuvo la figura 6-28 se somete a un esfuerzo cíclico entre 15 y 0 MPa. Las grietas en la superficie más grandes detectadas inicialmente mediante ensayos no destructivos tienen 0.001 mm de longitud. Si la tenacidad a la frac-

tura crítica del polímero es de  $2 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ , calcule el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la falla. Suponga que  $f = 1.2$ . (Sugerencia: utilice los resultados del problema 6-41.)

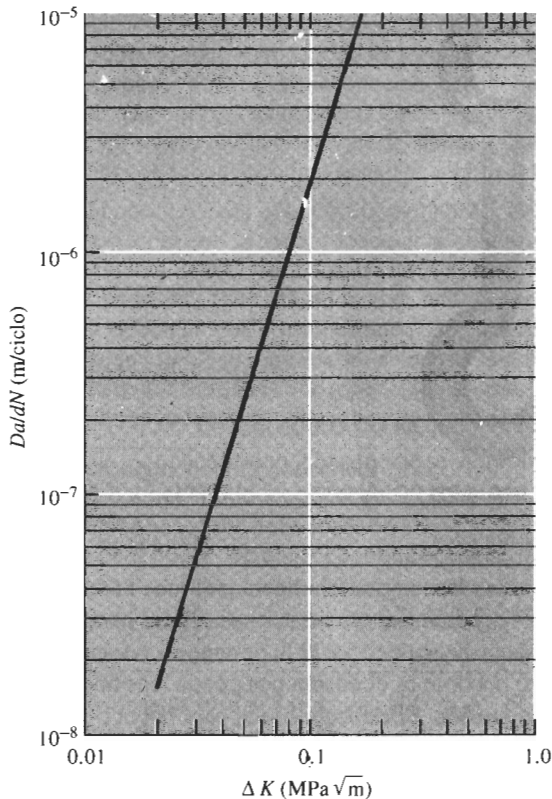

**FIGURA 6-28** Rapidez de crecimiento de grietas de un polímero acrílico (para los problemas 6-40, 6-41 y 6-42).

**6-43** Verifique que la integración de  $da/dN = C(\Delta K)^n$  nos dará la ecuación 6-23.

**6-44** La energía de activación para la autodifusión en el cobre es de 49,300 cal/mol. Una muestra de cobre fluye térmicamente a 0.002 plg/plg · h cuando se le aplica un esfuerzo de 15,000 psi a 600°C. Si la rapidez de termofluencia del cobre depende de la autodifusión, determine la rapidez de termofluencia, si la temperatura es de 800°C.

**6-45** Cuando se le aplica un esfuerzo de 20,000 psi a un material calentado a 900°C, la ruptura ocurre en 25,000 h. Si la energía de activación para la ruptura es de 35,000 cal/mol, determine el tiempo de ruptura si la temperatura se reduce hasta 800°C.

**6-46** Los siguientes datos se obtuvieron a partir de un ensayo a la termofluencia para una muestra que tenía una longitud calibrada inicial de 2.0 plg y un diámetro inicial de 0.6 plg. El esfuerzo inicial aplicado al material fue de 10,000 psi. El diámetro de la muestra después de la fractura es de 0.52 plg.

Longitud calibrada (plg)	Tiempo (h)
2.004	0
2.01	100
2.02	200
2.03	400
2.045	1000
2.075	2000
2.135	4000
2.193	6000
2.23	7000
2.30	8000 (fractura)

Determine

- la carga aplicada a la probeta durante el ensayo,
- el tiempo aproximado durante el cual ocurre termofluencia lineal,
- la rapidez de termofluencia en plg/plg · h y en %/h, y
- el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la ruptura.

**6-47** Un acero inoxidable se mantiene a 705°C bajo diferentes cargas. Se obtienen los siguientes datos:

Esfuerzo aplicado (MPa)	Tiempo de ruptura (h)	Rapidez de termofluencia (%/h)
106.9	1200	0.022
128.2	710	0.068
147.5	300	0.201
160.0	110	0.332

Determine los exponentes  $n$  y  $m$  de las ecuaciones 6-25 y 6-26 que describen la dependencia de la rapidez de termofluencia y del tiempo de ruptura sobre el esfuerzo aplicado.

**6-48** Utilizando los datos de la figura 6-25(a) para una aleación de hierro-cromo-níquel, determine la energía de activación  $Q$ , y la constante  $m$  para la ruptura, en el rango de temperaturas de 980 a 1090°C.



**6-49** Una barra de 1 plg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel se somete a una carga de 2500 lb. ¿Cuántos días durará la barra sin romperse a 980°C? [Figura 6-25(a).]

**6-50** Una barra de 5 × 20 mm de aleación hierro-cromo-níquel debe operar a 1040°C durante 10 años sin romperse. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar? [figura 6-25(a)].

**6-51** Una aleación de hierro-cromo-níquel debe soportar una carga de 1500 lb a 760°C durante 6 años. Calcule el diámetro mínimo de la barra [figura 6-25(a)].

**6-52** Una barra de 1.2 plg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel debe operar durante 5 años bajo una carga de 4000 lb. ¿Cuál es la temperatura máxima de operación? [figura 6-25(a)].

**6-53** Una barra de hierro fundido dúctil de 1 plg × 2 plg debe operar durante 9 años a 650°C. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar? [figura 6-25(b)]


**6-54** Una barra de hierro fundido dúctil debe operar con un esfuerzo de 6000 psi por un año. ¿Cuál es la temperatura máxima permisible? [figura 6-25(b)]

## A Problemas de diseño

**6-55** Un gancho (figura 6-29) debe diseñarse para levantar contenedores de mineral en una mina, utilizando un material no ferroso (no basado en el hierro). Se utiliza un material no ferroso porque el hierro y el acero pueden causar una chispa y encender gases explosivos dentro de la mina. El gancho debe soportar una carga de 25,000 lb, y debe utilizarse un factor de seguridad del 50%. Se ha determinado que la sección transversal indicada como “?” es el área más crítica; todo el resto del dispositivo ya está bien sobrediseñado. Determine los requerimientos de diseño para este dispositivo y, con base en los datos de propiedades mecánicas de los capítulos 13 y 14, y en los precios de los metales dados en la tabla 13-1, diseñe el gancho y seleccione un material económico para el mismo.

**6-56** Una varilla de soporte para el tren de aterrizaje de un avión privado está sujeta a una carga a la tensión durante el aterrizaje. Se prevén cargas tan altas como 40,000 lb. Dado que esta varilla es crucial y su falla podría llevar a pérdida de vidas, la varilla debe diseñarse con un factor de seguridad del 75% (esto es, diseñada de forma que la varilla sea capaz de soportar cargas cuatro veces mayores de lo esperado). La operación del sistema también produce cargas que pudieran inducir la generación de grietas en la varilla. El

equipo de ensayo no destructivo puede detectar cualquier grieta mayor de 0.02 plg de profundidad. Con base en los materiales que se dan en la tabla 6-6, diseñe la varilla de soporte y su material, y justifique su respuesta.

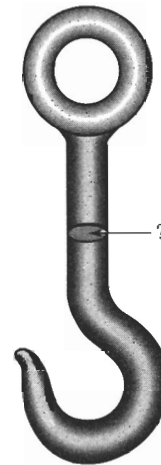

**FIGURA 6-29** Gancho (para el problema 6-55).

**6-57** Una flecha giratoria ligera para una bomba de un avión nacional aerospacial debe diseñarse para soportar una carga cíclica de 15,000 lb durante su servicio. El esfuerzo máximo es el mismo tanto en la tensión como en la compresión. El esfuerzo límite para fatiga o las resistencias a la fatiga para varios materiales candidatos se muestran a continuación. Diseñe la flecha, incluyendo el material adecuado, y justifique su solución.

Material	Esfuerzo límite para fatiga/ Resistencia a la fatiga
	(MPa)
Aleación Al-Mn	110
Aleación Al-Mg-Zn	225
Aleación Cu-Be	295
Aleación Mg-Mn	80
Aleación de Be	180
Aleación de Tungsteno	320

**6-58** Una barra de hierro fundido dúctil debe soportar una carga de 40,000 lb en un horno de tratamiento térmico, que se utiliza para la fabricación de hierro fundido maleable. La barra se localiza en un punto continuamente expuesto a 500°C. Diseñe la barra de forma que pueda operar por lo menos durante 10 años sin falla.

# CAPÍTULO 7

## Endurecimiento por deformación y recocido


### 7-1 Introducción

En este capítulo se analizarán tres temas principales: *el trabajo en frío*, mediante el cual una aleación simultáneamente se deforma y endurece; *el trabajo en caliente*, mediante el cual una aleación es deformada a altas temperaturas sin endurecerse; y *el recocido*, durante el cual los efectos del endurecimiento causados por el trabajo en frío son eliminados o modificados mediante un tratamiento térmico. El endurecimiento que obtenemos mediante el trabajo en frío, que se genera al incrementar el número de dislocaciones, se conoce como **endurecimiento por deformación** o **endurecimiento por trabajado mecánico**. Al controlar estos procesos de deformación y de tratamiento térmico, se puede darle al material una forma utilizable, y aún así mejorar y controlar sus propiedades.

Los temas que se analizan en este capítulo corresponden particularmente a los metales y las aleaciones. El endurecimiento por deformación, obtenido mediante la multiplicación de dislocaciones, requiere que el material sea dúctil. Materiales frágiles como los cerámicos, por tanto, no responden bien al endurecimiento por deformación. Mostraremos que la deformación de los polímeros termoplásticos producen a veces un efecto de endurecimiento; sin embargo, en los polímeros el mecanismo de endurecimiento por deformación es totalmente distinto.

### 7-2 Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación

En la figura 7-1(a) se muestra una curva esfuerzo-deformación de un material dúctil. Si se aplica un esfuerzo  $\sigma_1$  superior al límite elástico, se causa una deformación permanente, es decir una deformación  $\epsilon_1$ , que se conservará al desaparecer el esfuerzo. Si se toma una muestra del metal que ha sido sujeto al esfuerzo  $\sigma_1$  y se vuelve a probar, se obtiene la curva esfuerzo-deformación de la figura 7-1(b). Dicha muestra tendría un límite elástico en  $\sigma_{1'}$ , una resistencia más alta a la tensión y una ductilidad menor. Al continuar aplicando esfuerzo hasta llegar a  $\sigma_2$  y, en seguida eliminar el esfuerzo y volver a probar el metal, el nuevo límite elástico será  $\sigma_2$ . Cada vez que se aplique un esfuerzo más alto, se incrementarán tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión y la ductilidad se reducirá. Si se sigue endureciendo el metal hasta que se igualen el límite elástico, la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura, y que ya no exista ductilidad [figura 7-1(c)], en este punto, ya no será posible volver a deformar el metal.

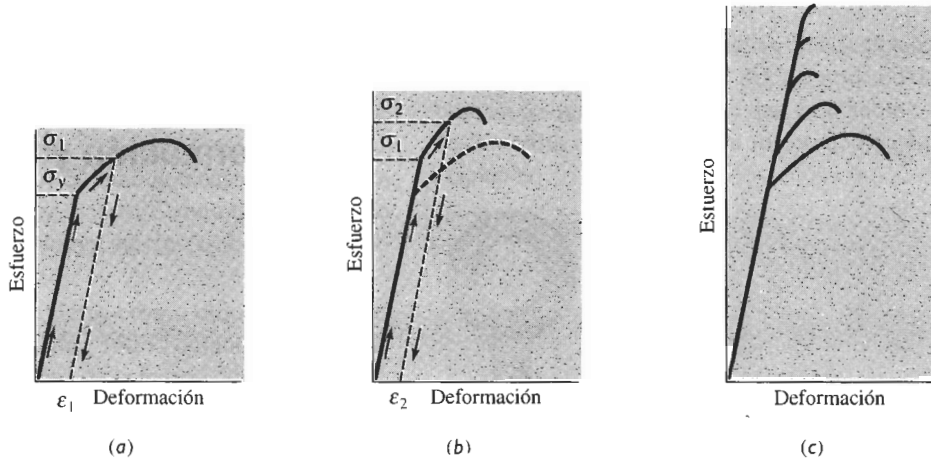

**FIGURA 7-1** Desarrollo del endurecimiento por deformación a partir del diagrama esfuerzo-deformación. (a) Se sujeta una muestra a un esfuerzo que excede el límite elástico antes de que desaparezca el esfuerzo. (b) Ahora la muestra tiene un límite elástico y una resistencia a la tensión más altas, pero menor ductilidad. (c) Repitiendo este procedimiento, la resistencia se seguirá incrementando y la ductilidad reduciéndose, hasta que la aleación se vuelva muy frágil.

Aplicando un esfuerzo que sobrepase el límite elástico original del metal, hemos **endurecido por esfuerzo**, es decir, se ha **trabajado en frío** el metal, y al mismo tiempo se deformó haciendo que adquiriera una forma más útil.

**Coefficiente de endurecimiento por deformación** La respuesta del metal al trabajo en frío está dada por su coeficiente de **endurecimiento por deformación**  $n$ , que es la pendiente de la porción de la curva esfuerzo real-deformación real de la figura 7-2 si se usa una escala logarítmica:


$$\sigma_t = K \epsilon_t^n$$

o bien

(7-1)

$$\ln \sigma_t = \ln K + n \ln \epsilon_t$$

La constante  $K$  es igual al esfuerzo cuando  $\epsilon_t = 1$ .

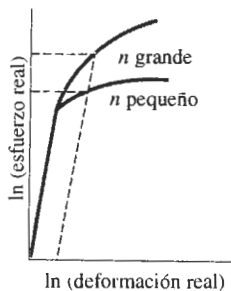

**FIGURA 7-2** Curvas esfuerzo real-deformación real para metales con coeficientes de endurecimiento por deformación elevados y pequeños. Para una deformación dada se obtienen grados más importantes de endurecimiento en metales con un coeficiente  $n$  mayor.

En el caso de metales HC el coeficiente de endurecimiento por deformación es relativamente bajo, pero es más alto para los CC y, particularmente, para los CCC (tabla 7-1). Aquellos me-

tales con un bajo coeficiente de endurecimiento por deformación responden mal al trabajo en frío.

**TABLA 7-1** Coeficientes de endurecimiento por deformación de metales y aleaciones típicas

Metal	Estructura cristalina	$n$	$K$ (psi)
Titanio	HC	0.05	175,000
Aleación de acero recocida	CC	0.15	93,000
Acero de mediano carbono templado y revenido	CC	0.10	228,000
Molibdeno	CC	0.13	105,000
Cobre	CCC	0.54	46,000
Cu-30% Zn	CCC	0.50	130,000
Acero inoxidable austenítico	CCC	0.52	220,000

Adaptado de G. Dieter, *Mechanical Metallurgy*, McGraw-Hill, 1961 y de otras fuentes.

## 7-3 Mecanismos de endurecimiento por deformación


Se obtiene el endurecimiento por deformación de un metal incrementando el número de dislocaciones. Antes de la deformación, la densidad de dislocaciones es aproximadamente  $10^6$  cm de líneas de dislocación por centímetro cúbico, cantidad relativamente pequeña de dislocaciones.

Cuando se aplica un esfuerzo superior al límite elástico, las dislocaciones empiezan a deslizarse. Finalmente, una dislocación moviéndose sobre su plano de deslizamiento encontrará un obstáculo que sujeta los extremos de la línea de dislocación. Si se continúa aplicando esfuerzo, la dislocación tratará de moverse arqueándose por el centro. La dislocación puede moverse tanto que produzca un lazo (figura 7-3). Cuando éste finalmente se toca a sí mismo, se ha creado una dislocación nueva. La original sigue sujeta y podrá crear lazos de dislocación adicionales. Este mecanismo de generación de dislocaciones se conoce como **fuerza de Frank-Read**; en la figura 7-3(c) se muestra una microfotografía electrónica de una fuerza Frank-Read.

El número de dislocaciones puede incrementarse hasta cerca de  $10^{12}$  cm líneas de dislocación por centímetro cúbico de metal. Sabemos que cuantas más dislocaciones existan, es más probable que interfieran unas con otras y que el metal tenga mayor resistencia.

Los materiales cerámicos pueden contener dislocaciones e incluso pueden endurecerse un poco por deformación. Sin embargo, los cerámicos normalmente son tan frágiles que no es posible deformarlos y endurecerlos significativamente a bajas temperaturas; la deformación puede ocurrir a temperaturas elevadas, aunque causada por deslizamiento de granos y otros fenómenos. De igual manera, materiales con enlaces covalentes, como el silicio, son demasiado frágiles para endurecerse apreciablemente.

Los polímeros termoplásticos se endurecerán al ser deformados. Esto *no es*, sin embargo, endurecimiento por deformación sino más bien involucra la alineación y posiblemente la cristalización de las largas cadenas moleculares. Cuando a los polímeros termoplásticos como el polietileno se les aplica un esfuerzo mayor al límite elástico, los enlaces van der Waals entre cadenas se rompen. Las cadenas se enderezan y se alinean en dirección del esfuerzo aplicado (figura 7-4). La resistencia del polímero, particularmente en dirección del esfuerzo aplicado, aumenta como resultado de esta alineación.

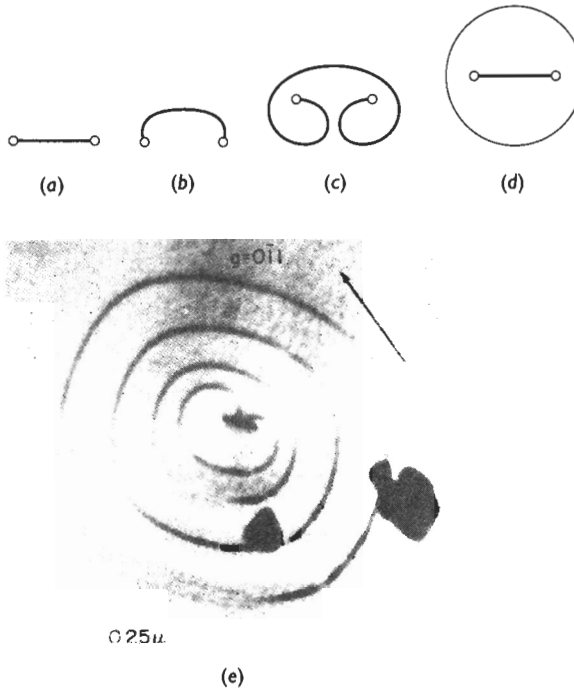

**FIGURA 7-3** La fuente Frank-Read puede generar dislocaciones. (a) Una dislocación está sujeta en sus extremos por defectos en la red. (b) Conforme se sigue moviendo la dislocación, se arquea y finalmente se tuerce sobre sí misma. (c) Finalmente se forma un lazo de dislocación (d) creándose una dislocación nueva. (e) Microfotografía electrónica de una fuente Frank-Read ( $\times 30,000$ ). (De J. Brittain, "Climb Sources in Beta Prime-NiAl", Metallurgical Transactions, Vol. 6A, abril 1975.)


## 7-4 Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío

Se utilizan muchas técnicas para, de manera simultánea, conformar y endurecer un material por trabajo en frío (figura 7-5). Para producir placa, hoja o lámina de metal se utiliza el *laminado*. El *forjado* deforma el metal al introducirlo en moldes, a fin de producir formas relativamente complejas, como cigüeñales o bielas de automóvil. En el **trefilado**, se jala un metal o un polímero a través de un molde para producir un alambre. En la **extrusión**, se empuja un material a través de un molde para formar productos de sección transversal uniforme, incluyendo varillas, tubos o biseles de aluminio para puertas o ventanas. El estampado profundo o embutido se utiliza para formar el cuerpo de latas de aluminio para bebidas. El *estirado* y el *doblado* se utilizan para darle forma a material en láminas. Al controlar la deformación, se controla el endurecimiento por deformación. Normalmente se mide la deformación definiendo el *porcentaje de trabajo en frío*:


$$\text{Porcentaje de trabajo en frío} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100, \quad (7-2)$$

donde  $A_0$  es el área transversal original del metal y  $A_f$  es el área transversal final después de la deformación.


El efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre puro comercial se presentan en la figura 7-6. Al incrementar el trabajo en frío, tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión aumentan; la ductilidad, sin embargo, se reduce acercándose a cero. Si se

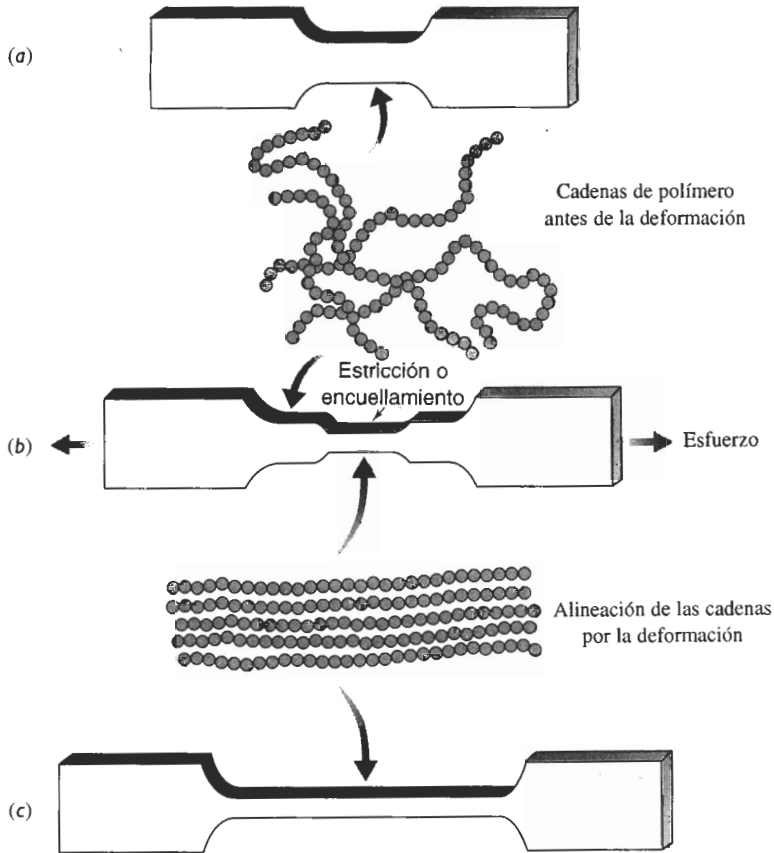

**FIGURA 7-4** En una barra a la tensión de polímero termoplástico sin deformar (a), las cadenas del polímero están orientadas al azar. Al aplicar un esfuerzo (b), se desarrolla un encuellamiento conforme las cadenas se van alineando localmente. La estricción continúa creciendo, hasta que se hayan alineado las cadenas de toda la longitud calibrada (c). La resistencia del polímero ha aumentado.

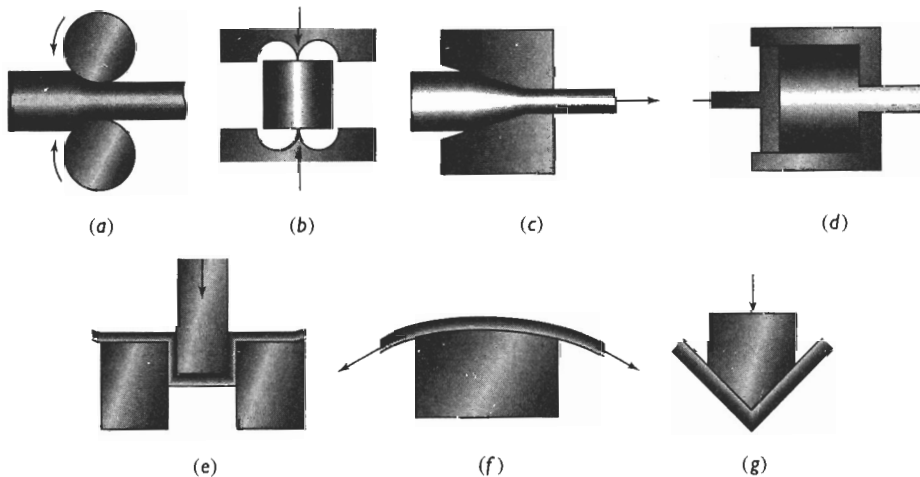

**FIGURA 7-5** Esquemas de las técnicas de procesamiento por deformación. (a) Rolado o laminado, (b) forjado, (c) trefilado, (d) extrusión, (e) embutido, (f) estirado, (g) doblado.

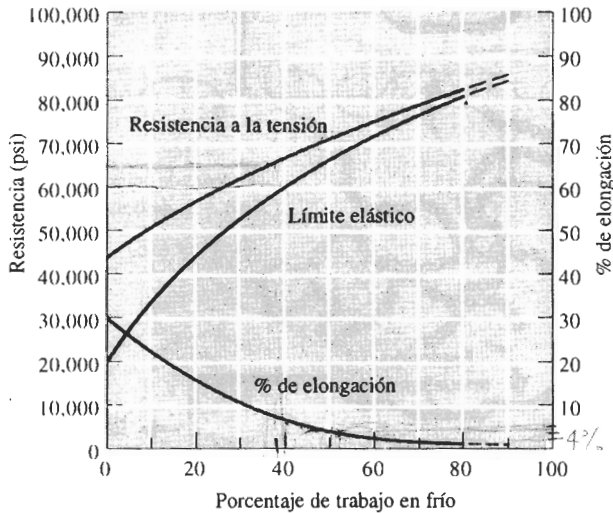


**FIGURA 7-6** Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

Si se intenta más trabajo en frío, el metal se romperá. Por lo tanto, existe un máximo de trabajo en frío, es decir de deformación que puede aplicarse a un metal.

### EJEMPLO 7-1

Una placa de cobre de 1 cm de espesor se reduce en frío a 0.50 cm y posteriormente se reduce aún más, hasta 0.16 cm. Determine el porcentaje total de trabajo en frío y la resistencia a la tensión de la placa de 0.16 cm (figura 7-7).

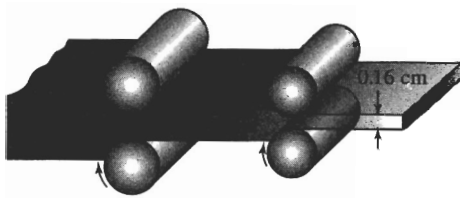

**FIGURA 7-7** Diagrama que muestra el laminado de una placa de 1 cm hasta una de 0.16 cm (ejemplo 7-1).

### SOLUCIÓN

Podría pensarse en determinar el monto del trabajo en frío llevado a cabo en cada uno de los pasos, esto es

$$\% \text{ CW} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{1 - 0.50}{1} \times 100 = 50\%$$

$$\% \text{ CW} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{0.50 - 0.16}{0.50} \times 100 = 68\%$$

Observe: dado que en laminación el ancho de la placa no cambia, el trabajo en frío se puede expresar como el porcentaje de reducción en espesor  $t$ . Entonces, podría considerarse combi-

nar ambos porcentajes de trabajo en frío ( $50\% + 68\% = 118\%$ ) para obtener el trabajo en frío total. *Todo esto no sería correcto.*

Nuestra definición de trabajo en frío es el cambio porcentual entre las áreas transversales original y final; no importa cuántos pasos intermedios estén implicados. Por lo tanto, el trabajo en frío total es, de hecho

$$\% \text{ CW} = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{1 - 0.16}{1} \times 100 = 84\%$$

y, de la figura 7-6, la resistencia a la tensión es de aproximadamente 82,000 psi.

Si se conoce el monto del trabajo en frío durante el procesamiento se podrán predecir las propiedades de un metal o de una aleación. Entonces será posible decidir si el componente tiene la resistencia adecuada en sitios críticos.

Cuando se desea seleccionar el material para un componente con ciertas propiedades mecánicas mínimas, se podrá diseñar el proceso de deformación. Primero se determina el porcentaje del trabajo en frío necesario y, entonces, a partir de la ecuación del trabajo en frío y utilizando las dimensiones finales deseadas, se determinarán las dimensiones originales del metal.

### EJEMPLO 7-2

### Diseño de un proceso de trabajo en frío

Diseñe un proceso de manufactura para producir una placa de cobre de 0.1 cm de espesor, que tenga una resistencia a la tensión de por lo menos 65,000 psi, un límite elástico de 60,000 psi y 5% de elongación.

### SOLUCIÓN

Según la figura 7-6, para producir una resistencia a la tensión de 65,000 psi se necesitan por lo menos un 35% de trabajo en frío, y para producir un límite elástico de 60,000 psi se necesitan 40% de trabajo en frío, pero para cumplir con el requisito del 5% de elongación se requiere menos del 45% de trabajo en frío. Por tanto, cualquier trabajo en frío entre 40 y 45% dará las propiedades mecánicas requeridas.

Para producir la placa, sería apropiado un proceso de *laminado en frío*. El espesor original de la placa de cobre antes del laminado puede calcularse a partir de la ecuación 7-2, suponiendo que no cambia el ancho de la placa. Dado que existe un rango permisible de trabajo en frío, entre el 40 y el 45%, también aparece un rango de espesores iniciales de la placa:

$$\% \text{ CW}_{\min} = 40 = \frac{t_{\min} - 0.1}{t_{\min}} \times 100 \quad t_{\min} = 0.167 \text{ cm}$$

$$\% \text{ CW}_{\max} = 45 = \frac{t_{\max} - 0.1}{t_{\max}} \times 100 \quad t_{\max} = 0.182 \text{ cm}$$

Para producir una placa de cobre de 0.1 cm, se empieza con una de 0.167 a 0.182 cm en su estado más blando posible: a continuación se lamina la placa de un 40 a un 45%, hasta conseguir un espesor de 0.1 cm.

## 7-5 Microestructura y esfuerzos residuales


Durante la deformación, al alargarse los granos dentro del metal se forma una microestructura fibrosa (figura 7-8).



**Comportamiento anisotrópico** A lo largo del proceso, los granos giran y al mismo tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. En consecuencia, se desarrollan orientaciones, es decir, texturas preferenciales, causando un comportamiento anisotrópico.


En procesos como el trefilado, se produce una **textura fibrosa**. En los metales CC, las direcciones  $\langle 110 \rangle$  se alinean con el eje del alambre. En los metales CCC, son las direcciones  $\langle 111 \rangle$  y  $\langle 100 \rangle$  las que se alinean. Esto da la máxima resistencia a lo largo del eje del alambre, justo lo que se desea. Una situación similar ocurre al estirar por trefilado los materiales polímeros; durante el trefilado, las cadenas de polímeros se alinean una al lado de la otra a lo largo de la fibra. Como en el caso de los metales, la mayor resistencia aparece a lo largo del eje de las fibras.

En procesos como el laminado, se producen tanto una dirección como un plano preferencial, lo que da una **textura foliada o laminar**. Las propiedades de una hoja o placa laminada dependerán de la dirección en la cual se mida dicha propiedad. La figura 7-9 resume las propiedades a la tensión de una aleación trabajada en frío de aluminio y litio, utilizada para aplicacio-

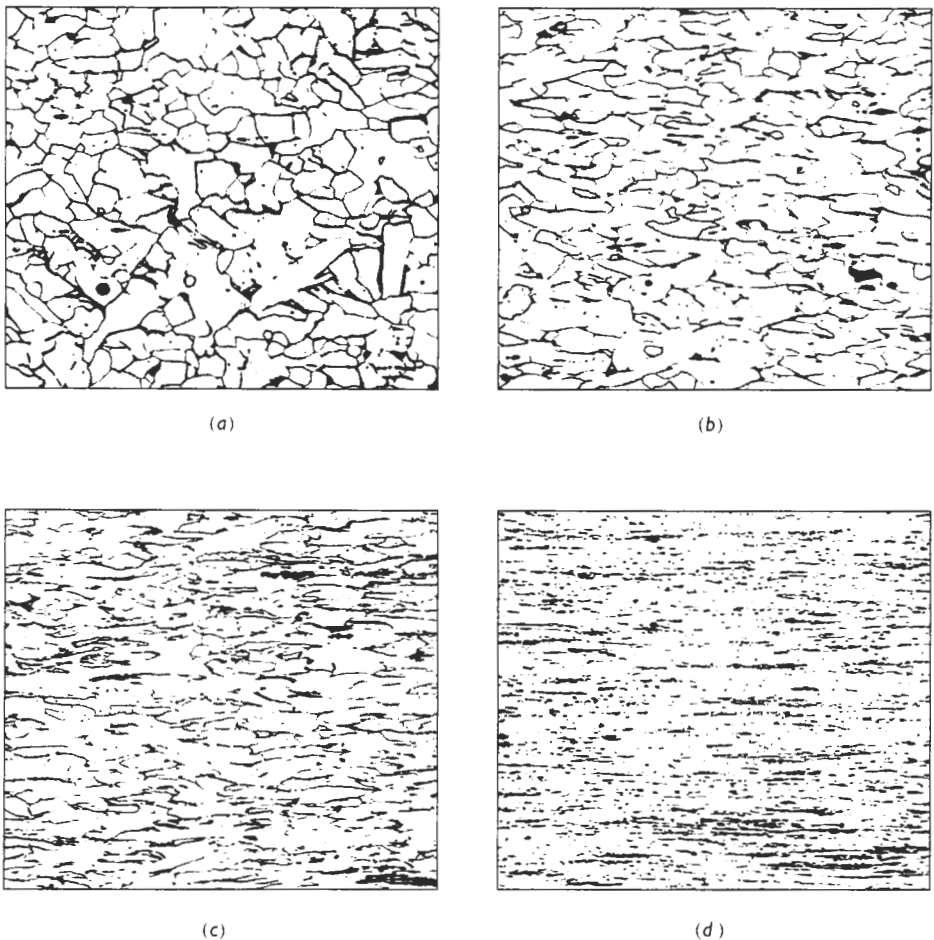

**FIGURA 7-8** Estructura granular fibrosa de un acero de bajo carbono, producida por trabajo en frío: (a) 10% de trabajo en frío, (b) 30% de trabajo en frío, (c) 60% de trabajo en frío y (d) 90% de trabajo en frío ( $\times 250$ ). De "Metals Handbook", Vol. 9, 9a edición, American Society for Metals, 1985.

nes aeroespaciales. En esta aleación, la resistencia máxima es paralela a la dirección del laminado, en tanto que su ductilidad es máxima a un ángulo de  $45^\circ$  en relación con la dirección del laminado.

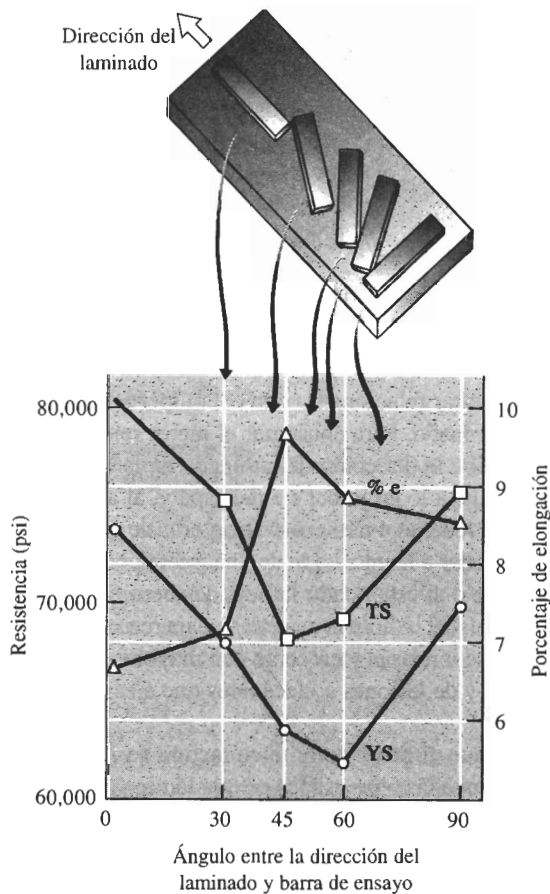

**FIGURA 7-9** Comportamiento anisotrópico de un material laminado de aluminio-litio, utilizado en aplicaciones aeroespaciales. El esquema relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas obtenidas.

### EJEMPLO 7-3


### Diseño de un proceso de estampado

Un método para producir ventiladores de enfriamiento de motores de automóviles y camiones es el estampado de las aspas a partir de hoja de acero laminada en frío y, a continuación, el fijado de las aspas a una "araña" que las sujeta en posición correcta. Varias aspas de ventilador, todas producidas al mismo tiempo, han fallado debido a la iniciación y propagación de una grieta por fatiga, transversal al eje del aspa (figura 7-10). Todas las demás aspas funcionan satisfactoriamente. Dé una explicación para las fallas y rediseñe el proceso de manufactura, a fin de evitarlas.

### SOLUCIÓN

Pueden existir varias explicaciones para dichas fallas: por ejemplo, pudiera haberse seleccionado un acero equivocado; los dados para estampar las aspas a partir de la lámina pudieran estar

desgastados; o la tolerancia entre secciones de dados pudiera ser incorrecta, produciendo defectos iniciadores de fallas por fatiga.

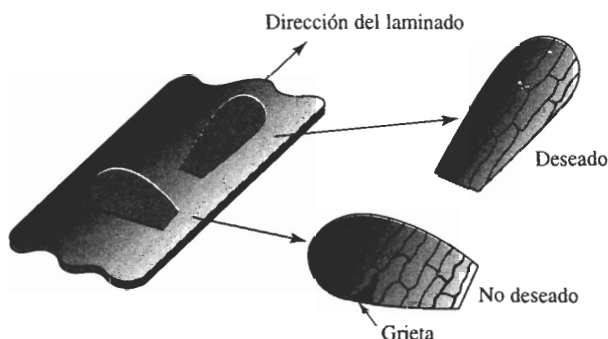

**FIGURA 7-10** Orientación de las muestras (para el ejemplo 7-3).


Las fallas también pudieran estar relacionadas con el comportamiento anisotrópico de la lámina de acero causada por el laminado. Para conseguir el mejor rendimiento del aspa, el eje de la misma deberá estar alineado con la dirección de laminado de la hoja de acero. Este procedimiento produce una resistencia alta a lo largo del eje del aspa y, al asegurarse de que los granos estén alineados con dicho eje, se reduce el número de fronteras de grano a lo largo del borde de ataque del aspa, que pudieran ayudar a la iniciación de una grieta por fatiga. Suponga que el examen del aspa le indica que durante el estampado la hoja de acero estaba alineada con una desviación de  $90^\circ$  sobre su posición usual. Ahora el aspa tiene baja resistencia en su dirección crítica y, además, las grietas por fatiga se iniciarán y crecerán con mayor facilidad. Este error de manufactura ha sido la causa de fallas y de lesiones a mecánicos que ejecutan tareas de mantenimiento en automóviles.

Quizá debería recomendar que el proceso de manufactura se rediseñe, para asegurarse de que las aspas no puedan ser estampadas o prensadas en una lámina mal orientada. Quizá guías o dispositivos de bloqueo especiales, colocados sobre el dado, asegurarán que esté correctamente alineado con la lámina.

**Esfuerzos residuales** Los **esfuerzos residuales** se desarrollan durante la deformación. Una pequeña parte del esfuerzo aplicado —quizás aproximadamente el 10%— queda almacenada en el interior de la estructura en forma de una intrincada red de dislocaciones. Los esfuerzos residuales incrementan la energía total de la estructura.

Los esfuerzos residuales no están uniformemente distribuidos en todo el metal deformado. Por ejemplo, puede haber altos esfuerzos residuales a la compresión en la superficie de una placa laminada, mientras en su centro quedan almacenados esfuerzos a la tensión elevados. Si se maquina una pequeña porción de metal superficial de una pieza trabajada en frío, se eliminará metal que sólo contiene esfuerzos residuales a la compresión. Para que el equilibrio se restablezca, la placa tendrá que distorsionarse.

Los esfuerzos residuales también afectan la capacidad de la pieza para soportar una carga (figura 7-11). Si se aplica un esfuerzo a la tensión a un material que ya tenga esfuerzos residuales a la tensión, el esfuerzo total actuando sobre la pieza es la suma de los esfuerzos aplicado y residual. Pero si están almacenados esfuerzos a la compresión en la superficie de una pieza metálica, un esfuerzo a la tensión aplicado primero deberá equilibrar los esfuerzos residuales a la compresión. Ahora la pieza pudiera ser capaz de soportar una carga mayor a la normal.

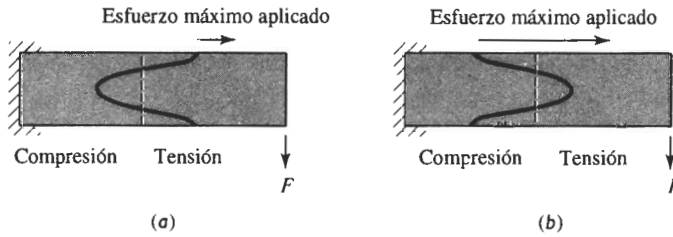

**FIGURA 7-11** Los esfuerzos residuales de compresión pueden ser perjudiciales o benéficos. En (a), una fuerza de flexión aplica un esfuerzo a la tensión a la parte superior de la viga. Dado que ya existen esfuerzos residuales a la tensión en la parte superior, las características de soporte de carga serán malas. En (b), la parte superior contiene esfuerzos residuales a la compresión. Ahora las características de soporte de carga son muy buenas.

A veces, componentes sujetos a falla por fatiga pueden ser endurecidos mediante el **granallado**. Al bombardear la superficie con perdigones de acero lanzados a alta velocidad, se introducen en la superficie esfuerzos residuales de compresión, que incrementan la resistencia de ésta a las fallas por fatiga.

#### EJEMPLO 7-4 Diseño de una flecha resistente a la fatiga

Una empresa ha producido varios millones de flechas con una resistencia a la fatiga de 20,000 psi. Estas flechas, en su rotación, están sujetas a elevadas cargas de flexión. Los ingenieros de ventas informan que las primeras flechas en servicio fallaron por fatiga en un lapso corto. Diseñe un proceso mediante el cual las flechas restantes puedan ser “recuperadas” al mejorar sus propiedades a la fatiga.

#### SOLUCIÓN

Las fallas la fatiga típicamente se inician en la superficie de una pieza en rotación, por lo que, al incrementar la resistencia de la superficie aumentará la duración a la fatiga de la flecha. Para conseguir lo anterior pueden utilizarse una diversidad de métodos.

Si la flecha está fabricada de acero, se podría carburizar su superficie. En la carburización, se difunde carbón dentro de la superficie de la flecha. Después de un tratamiento térmico apropiado, el porcentaje más alto de carbono en la superficie incrementa la resistencia de la superficie y, quizá todavía más importante, genera en esa área esfuerzos residuales a la compresión.


Se podría pensar en trabajar la flecha en frío; el trabajo en frío incrementa el límite elástico del metal y, si se hace correctamente, introduce esfuerzos residuales a la compresión. Sin embargo, el trabajo en frío también reducirá el diámetro de la flecha y, por tanto, quizá ya no sea capaz de cumplir su cometido.

Otra alternativa sería granallar la flecha. El granallado introduce esfuerzos residuales locales a la compresión en la superficie, sin modificar las dimensiones de la pieza. Si mediante el granallado se introdujeran esfuerzos a la compresión de 10,000 psi, entonces el esfuerzo total aplicado que la flecha podría soportar pudiera llegar a ser  $20,000 + 10,000 = 30,000$  psi. Este proceso, que también resulta económico, pudiera ser suficiente para la “recuperación” de las flechas restantes.


## 7-6 Características del trabajo en frío

Existen ventajas y limitaciones en el endurecimiento de un metal mediante el trabajo en frío o endurecimiento por deformación:

1. Simultáneamente se puede endurecer el metal y producir la forma final deseada.
2. Mediante el proceso de trabajo en frío es posible obtener tolerancias dimensionales y terminados superficiales excelentes.
3. El proceso de trabajo en frío es un método económico para producir grandes cantidades de pequeñas piezas, ya que no requiere de fuerzas elevadas ni de equipo de conformado costoso.
4. Algunos metales, como el magnesio HC tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento y a temperatura ambiente son más bien frágiles; por lo que sólo es posible realizar un grado reducido de trabajo en frío.
5. Durante el trabajo en frío la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión se deterioran. Dado que el trabajo en frío reduce la conductividad eléctrica en menor grado que otros procesos de endurecimiento, como introducir elementos aleantes (figura 7-2), el trabajo en frío es una forma satisfactoria para endurecer materiales conductores como alambres de cobre utilizados para transmitir energía eléctrica.
6. Los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico adecuadamente controlados pudieran ser benéficos.
7. Algunas técnicas de procesamiento por deformación sólo pueden efectuarse si se aplica trabajo en frío. Por ejemplo, el trefilado de alambre requiere que se tire de una varilla a través de un dado, para producir una sección transversal menor (figura 7-13). Para una fuerza dada de trefilado  $F_d$ , un esfuerzo diferente es producido en el alambre original y en el final. El esfuerzo en el alambre original deberá sobrepasar el límite elástico del metal para poder causar su deformación. El esfuerzo en el alambre final debe quedar por debajo de su límite elástico para evitar la ruptura. Esto se consigue sólo si la deformación endurece el alambre al trefilar.

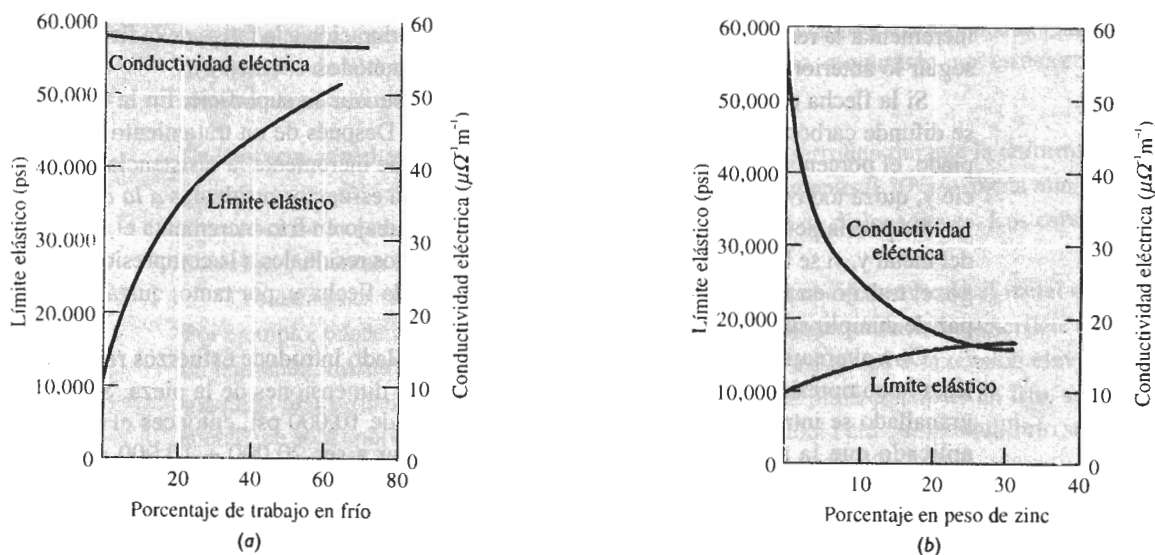

**FIGURA 7-12** Comparación del endurecimiento del cobre mediante (a) trabajo en frío y (b) aleación con zinc. Observe que el trabajo en frío produce un endurecimiento mayor, afectando, sin embargo, poco la conductividad eléctrica.

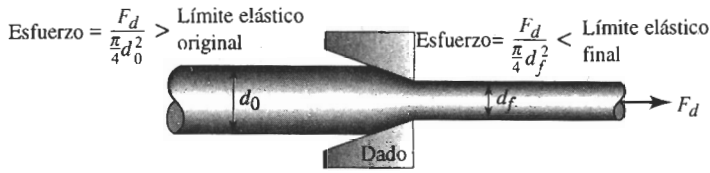

**FIGURA 7-13** Proceso de trefilado. La fuerza  $F_d$  actúa sobre los diámetros tanto original como final. Por lo que el esfuerzo producido sobre el alambre final es mayor que el producido sobre el original. Si el alambre no se endureciera por esfuerzo durante el trefilado, el alambre final se rompería antes de que se hubiera podido hacer pasar el alambre original a través del dado.

### EJEMPLO 7-5 Diseño de un proceso de trefilado

Diseñe un proceso para producir alambre de cobre de 0.20 pulgadas de diámetro.

#### SOLUCIÓN

El trefilado es la técnica obvia de manufactura para esta aplicación. Para producir un alambre de cobre lo más eficiente posible, se efectúa la mayor reducción de diámetro que se pueda. El diseño debe asegurar que el alambre se endurezca por esfuerzo lo suficiente durante el trefilado, para evitar que el alambre estirado se rompa.

Como ejemplo de cálculo, supóngase que el diámetro inicial del alambre de cobre es de 0.40 pulgadas y que está en el estado más blando posible. El trabajo en frío es:

$$\begin{aligned}\% \text{ CW} &= \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{(\pi/4)d_0^2 - (\pi/4)d_f^2}{(\pi/4)d_0^2} \times 100 \\ &= \frac{(0.40)^2 - (0.20)^2}{(0.40)^2} \times 100 = 75\%\end{aligned}$$

De la figura 7-6, el límite elástico inicial, con 0% de trabajo en frío es de 22,000 psi. El límite elástico final, con 75% de trabajo en frío es de aproximadamente 77,500 psi (con muy poca ductilidad). La fuerza de tracción requerida para deformar el alambre inicial es:

$$F = \sigma_y A_0 = (22,000)(\pi/4)(0.40)^2 = 2765 \text{ lb}$$

El esfuerzo que actúa sobre el alambre después de haber pasado por el dado es:

$$\sigma = \frac{F_d}{A_f} = \frac{2765}{(\pi/4)(0.20)^2} = 88,010 \text{ psi}$$

El esfuerzo aplicado de 88,010 psi es mayor que el límite elástico de 77,500 psi del alambre estirado. Por tanto, el alambre se romperá.

Se puede realizar el mismo conjunto de cálculos para otros diámetros iniciales, con los resultados que aparecen en la tabla 7-2 y en la figura 7-14.

La gráfica muestra que el esfuerzo de trefilado sobrepasa el límite elástico del alambre estirado, a partir del momento en que el diámetro original es de aproximadamente 0.37 pulgadas. Para producir el alambre con el máximo de eficiencia posible, el diámetro original deberá estar justo por debajo de 0.37 pulgadas.

TABLA 7-2

$d_0$	% de trabajo en frío	Límite elástico del alambre trefilado	Fuerza de tracción	Esfuerzo sobre el alambre trefilado
0.25 plg	36%	58,000 psi	1080 lb	34,380 psi
0.30 plg	56%	68,000 psi	1555 lb	49,500 psi
0.35 plg	67%	74,000 psi	2117 lb	67,390 psi
0.40 plg	75%	77,500 psi	2765 lb	88,010 psi

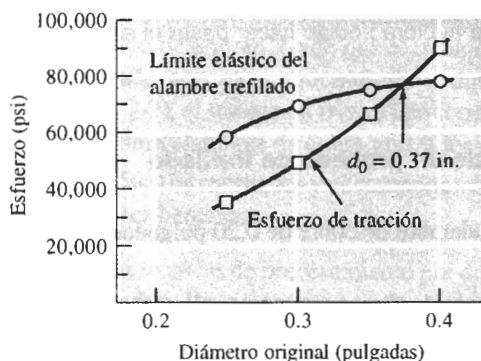



FIGURA 7-14 Límite elástico y esfuerzo de tracción del alambre (para el ejemplo 7-5).

## 7-7 Las tres etapas del recocido


El **recocido** es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío. Puede utilizarse para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío; el componente final será blando y dúctil, pero conservando el terminado superficial y una precisión dimensional satisfactorios. O bien, después del recocido, podría seguir aplicándose trabajo adicional en frío, ya que la ductilidad ha sido restablecida. Combinando ciclos repetidos de trabajo en frío y de recocido, se pueden alcanzar grandes deformaciones totales. Finalmente, el recocido a baja temperatura puede utilizarse para eliminar esfuerzos residuales producidos durante el trabajo en frío, sin afectar las propiedades mecánicas de la pieza terminada. Existen tres etapas en el proceso de recocido; los efectos sobre las propiedades del latón aparecen en la figura 7-15.

**Recuperación** La microestructura original trabajada en frío está compuesta por granos deformados con gran número de dislocaciones entrelazadas. Cuando al principio se calienta el metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los bordes de una **estructura subgranular poligonizada** (figura 7-16). Sin embargo, la densidad de las dislocaciones se mantiene virtualmente sin modificación. Este tratamiento a baja temperatura se llama **recuperación**.

Como durante la recuperación no se ha reducido el número de dislocaciones, las propiedades mecánicas del metal quedan relativamente igual; sin embargo, al reordenar las dislocaciones se han reducido o incluso se han eliminado los esfuerzos residuales; esta recuperación a menudo se conoce como **recocido para eliminación de esfuerzos**. Además, la recuperación restablece una alta conductividad eléctrica al metal, permitiendo producir alambre resistente de cobre o de aluminio para transmisión de energía eléctrica con una conductividad elevada. Finalmente, la recuperación a menudo mejora la resistencia del material a la corrosión.

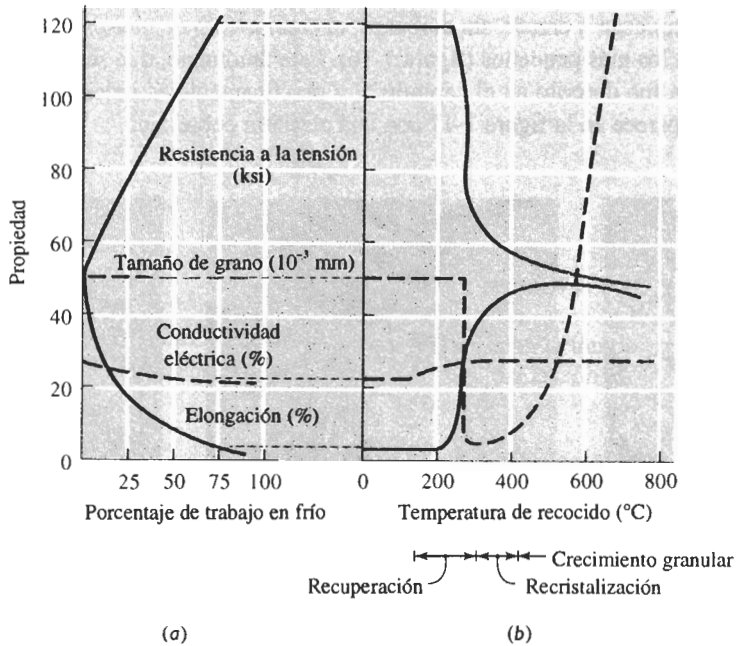

**FIGURA 7-15** (a) Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades de una aleación de Cu-35% Zn. (b) Efecto de la temperatura de recocido sobre las propiedades de Cu-35% Zn trabajado en frío al 75%.

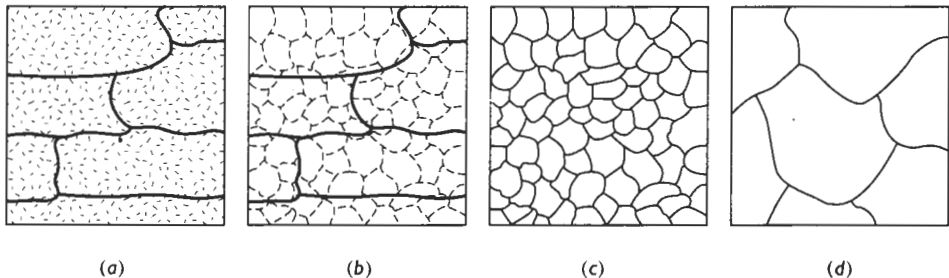


**FIGURA 7-16** Efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de metales trabajados en frío: (a) trabajado en frío, (b) después de la recuperación, (c) después de la recristalización y (d) después del crecimiento de grano.

**Recristalización** La **recristalización** ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Cuando se calienta el metal por encima de la temperatura de recristalización, una rápida recuperación elimina los esfuerzos residuales, produciendo una estructura de dislocación poligonizada. En este momento ocurre la nucleación de granos pequeños en los bordes de celda de la estructura poligonizada, eliminando la mayoría de las dislocaciones (figura 7-16). Dado que se ha reducido de manera importante el número de dislocaciones, el metal recristalizado tiene baja resistencia, pero una elevada ductilidad.

**Crecimiento granular** A temperaturas de recocido aún mayores, tanto la recuperación como la recristalización ocurren con rapidez, produciendo una estructura granular recristalizada fina.



Los granos empiezan a crecer, sin embargo, el crecimiento de ciertos granos es favorecido, lo cual elimina a los más pequeños (figura 7-16). Este fenómeno, que se conoce como crecimiento de grano ya fue descrito en el capítulo 5, y prácticamente es indeseable en todos los casos. Un ejemplo aparece en la figura 7-17 con una aleación cobre-zinc.

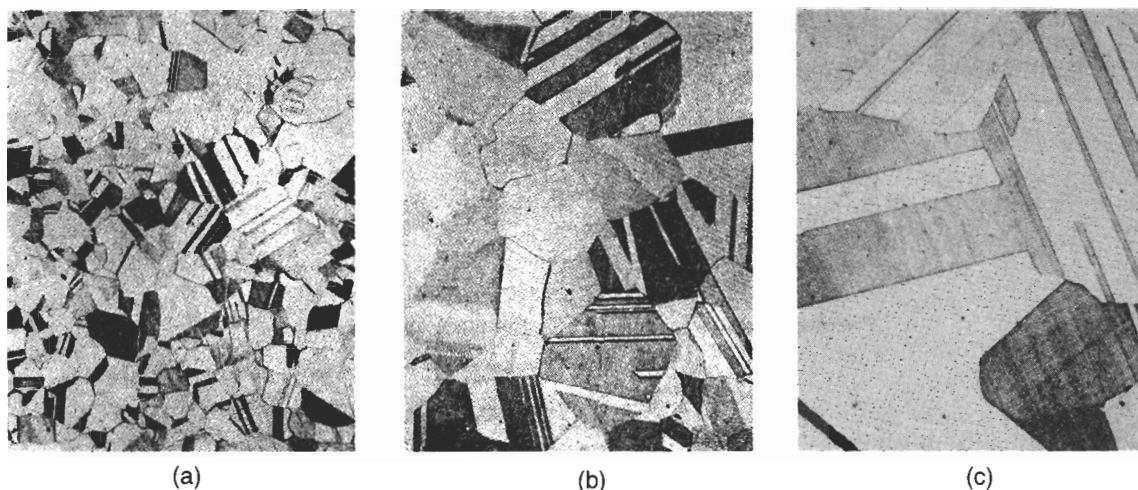


**FIGURA 7-17** Microfotografías que muestran el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de grano en el latón. También se pueden observar bandas de deslizamiento en estas estructuras. (a) Recocido a 400°C, (b) recocido a 650°C y (c) recocido a 800°C ( $\times 75$ ). (De R. Brick y A. Phillips, *The Structure and Properties of Alloys*, McGraw-Hill, 1949.)

## 7-8 Control del recocido

Para diseñar un tratamiento térmico apropiado de recocido, es necesario conocer la temperatura de recrystalización y el tamaño de los granos recrystalizados.

**Temperatura de recrystalización** La temperatura de recrystalización se afecta por diversas variables del proceso:

1. La temperatura de recrystalización disminuye al incrementar la cantidad de trabajo en frío. Mayores cantidades de trabajo en frío hacen al metal menos estable y propician la nucleación de los granos recrystalizados. Existe una cantidad mínima de trabajo en frío, aproximadamente el 30 a 40%, por debajo de la cual no ocurrirá la recrystalización.
2. Un tamaño originalmente pequeño de grano trabajado en frío reduce la temperatura de recrystalización al tener más sitios, que eran antes bordes de granos, en los cuales pueden nuclearse los nuevos granos.
3. Los metales puros se recrystalizan a temperaturas menores que las aleaciones.
4. Al incrementar el tiempo de recocido se reduce la temperatura de recrystalización (figura 7-18) ya que hay mayor tiempo disponible para la nucleación y el crecimiento de los nuevos granos recrystalizados.
5. Las aleaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de recrystalización mayor. Dado que la recrystalización es un proceso controlado por la difusión, la temperatura de recrystalización es aproximadamente proporcional a  $0.4T_m$  Kelvin. En la tabla 7-3 aparecen temperaturas típicas de recrystalización para algunos metales seleccionados.

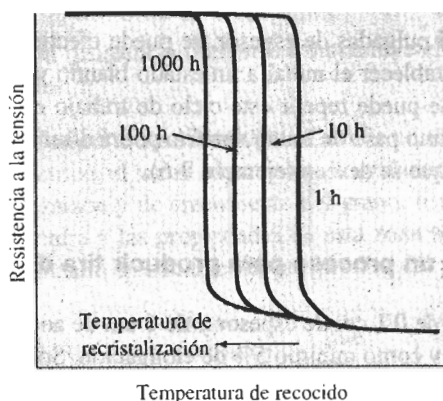

**FIGURA 7-18** Los tiempos de recocido más largos reducen la temperatura de recrystalización.

**TABLA 7-3** Temperaturas típicas de recrystalización para metales seleccionados

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de recrystalización (°C)
Sn	232	<Temperatura ambiente
Pb	327	<Temperatura ambiente
Zn	420	<Temperatura ambiente
Al	660	150
Mg	650	200
Ag	962	200
Cu	1085	200
Fe	1538	450
Ni	1453	600
Mo	2610	900
W	3410	1200

Adaptado de R. Brick, A. Pense y R. Gordon, *Structure and Properties of Engineering Materials*. McGraw-Hill, 1977.

**Tamaño del grano recrystalizado** Varios factores también influyen sobre el tamaño de los granos recrystalizados. La reducción de la temperatura de recocido, el tiempo utilizado para calentar hasta la temperatura de recocido, o el tiempo de recocido reducen el tamaño del grano, al minimizar la posibilidad de crecimiento granular. También incrementando el trabajo en frío inicial se reduce el tamaño del grano final, al generar un número mayor de sitios de nucleación para nuevos granos. Finalmente, la presencia de una segunda fase en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento del grano, manteniendo pequeño su tamaño cuando ha recrystalizado.

## 7-9 Recocido y procesamiento de materiales

Los efectos de la recuperación, recrystalización y crecimiento del grano son importantes en el procesamiento y uso final de un metal o de una aleación.

**Procesamiento por deformación** Aprovechando el tratamiento térmico por recocido, es posible incrementar la deformación total a realizarse. Si se necesita reducir una placa de 5 pul-

gadas de grueso a una hoja de 0.05 pulgadas de espesor, se puede efectuar el trabajo máximo permisible en frío, recocer para restablecer el metal a un estado blando y dúctil, y a continuación, de nuevo trabajarlo en frío. Se puede repetir este ciclo de trabajo en frío-recocido hasta acercarse al espesor correcto. El último paso de trabajo en frío podrá diseñarse para producir las dimensiones y propiedades finales que se deseen (ejemplo 7-6).

### EJEMPLO 7-6 Diseño de un proceso para producir tira de cobre

Se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de espesor y de 6 cm de ancho, que tenga por lo menos 60,000 psi de límite elástico y como mínimo 5% de elongación. Sólo es posible adquirir tiras de 6 cm de ancho con espesor de 5 cm. Diseñe un proceso que dé como resultado el producto deseado.

### SOLUCIÓN

En el ejemplo 7-2, se encuentra que las propiedades requeridas pueden obtenerse mediante un trabajo en frío de 40 a 45%. Por tanto, el espesor inicial deberá estar entre 0.167 y 0.182 cm, y este material inicial debe ser lo más blando posible, esto es, en su condición recocida. Puesto que sólo se pudo adquirir materia prima de 5 cm de espesor, se debe reducir el espesor de la tira de 5 cm, a entre 0.167 y 0.182 cm y, por último, antes del trabajo en frío final, recocer la tira. Pero ¿será posible trabajar en frío exitosamente de 5 cm a 0.182 cm?

$$\% \text{ CW} = \frac{5 - 0.182}{5} \times 100 = 96.4\%$$

Con base en la figura 7-6 se permite un máximo de aproximadamente 90% de trabajo en frío. Se tiene, por tanto, que realizar una serie de ciclos de trabajo en frío y de recocido. Aunque existen muchas combinaciones posibles, una sería como sigue:

1. Trabaje en frío un 80% la tira de 5 cm, hasta llegar a 1 cm:

$$80 = \frac{5 - t_i}{5} \times 100 \quad \text{o} \quad t_i = 1 \text{ cm}$$

2. Efectúe el recocido de la tira de 1 cm para restablecer su ductilidad. Si no se conoce la temperatura de recrystalización, se puede utilizar la relación  $0.4T_m$  para tener un estimado. El punto de fusión del cobre es 1085°C:

$$T_r \cong (0.4)(1085 + 273) = 543 \text{ K} = 270^\circ\text{C}$$

3. Trabaje en frío la tira de 1 cm de espesor, hasta llegar a 0.182 cm:


$$\% \text{ CW} = \frac{1 - 0.182}{1} \times 100 = 81.8\%$$

4. De nuevo, haga un recocido al cobre a 270°C para restablecer su ductilidad.
5. Finalmente, trabaje en frío 45%, de 0.182 cm hasta su dimensión final de 0.1 cm. Este proceso consigue las dimensiones y propiedades finales correctas.

**Servicio a alta temperatura** Ni el endurecimiento por deformación ni el endurecimiento por tamaño de grano son apropiados para una aleación que ha de utilizarse a temperaturas elevadas, como las aplicaciones que deben ser resistentes a la termofluencia. Cuando un metal trabajado en frío se pone en servicio a altas temperaturas, la recrystalización causa de inmediato una catastrófica reducción de la resistencia. Además, si la temperatura es lo suficientemente al-

ta, la resistencia continuará disminuyendo, debido al crecimiento de nuevos granos recristalizados.

**Proceso de soldadura** Cuando se suelda un metal trabajado en frío con un soplete o arco eléctrico, el metal adyacente a la soldadura se calienta por encima de las temperaturas de recristalización y de crecimiento del grano. Esta región se llama **zona afectada por el calor**. La estructura y las propiedades de esta zona se muestran en la figura 7-19. Las propiedades se han mermado drásticamente, por el calor del proceso de soldadura.

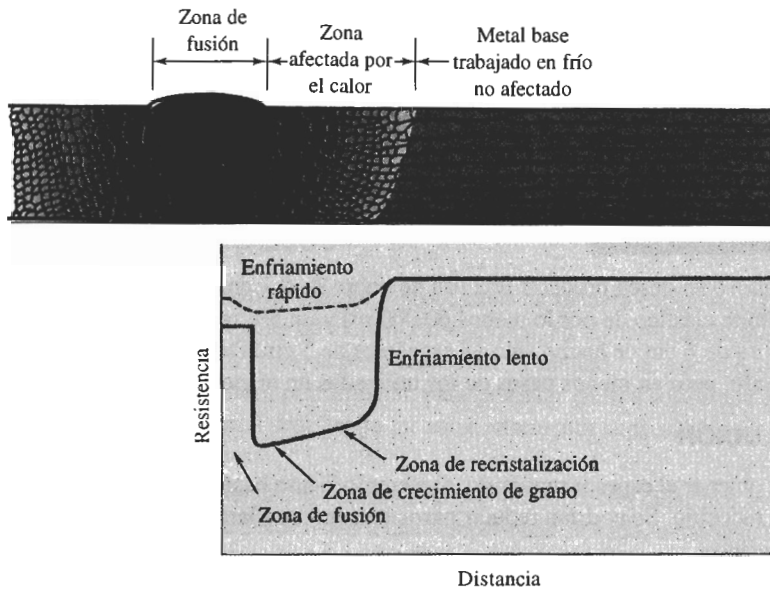


**FIGURA 7-19** Estructura y propiedades que rodean una soldadura por fusión en un metal trabajado en frío. Note la pérdida de resistencia causada por recristalización y crecimiento de grano en el área afectada por el calor.

Procesos de soldadura como el de haz de electrones y de láser que generan altos niveles de calor por muy breves periodos, minimizan la exposición del metal a temperaturas por encima de la recristalización y, por tanto, reducen este tipo de perjuicio.

## 7-10 Trabajo en caliente

Es posible darle una forma útil a un metal mediante trabajo en caliente, en vez de hacerlo en frío. El **trabajo en caliente** se define como la deformación plástica del metal a una temperatura superior a la temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente, el metal se está cristalizando continuamente (figura 7-20).

**Carencia de endurecimiento** Durante la deformación por trabajo en caliente no hay endurecimiento; en consecuencia, prácticamente es ilimitada la deformación plástica; una placa muy gruesa puede ser reducida a una hoja delgada en una serie continua de operaciones. Los primeros pasos en el proceso se realizan a temperaturas muy por encima de la temperatura de recristalización, para aprovechar la menor resistencia del metal. El último paso se efectúa justo por encima de la temperatura de recristalización, con una deformación porcentual grande, a fin de producir el tamaño de grano más fino posible.

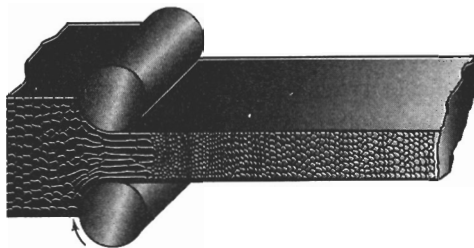

**FIGURA 7-20** Durante el trabajo en caliente, los granos alargados anisotrópicos se recritalizan de inmediato. Si la temperatura de trabajo en caliente se controla adecuadamente, el tamaño final de grano por trabajo en caliente puede resultar muy fino.

El trabajo en caliente es adecuado par el conformado de piezas grandes, ya que a temperaturas elevadas el metal tiene un límite elástico bajo y alta ductilidad. Además, a las temperaturas del trabajo en caliente los metales HC como el magnesio tienen un mayor número de sistemas de deslizamiento activos; su más alta ductilidad permite una mayor deformación que la posible mediante el trabajo en frío.

### EJEMPLO 7-7

### Diseño de un proceso para producir una tira de cobre

De nuevo se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de espesor y 6 cm de ancho que tenga un límite elástico de por lo menos 60,000 psi y un 5% mínimo de elongación. Se puede adquirir una tira de 6 cm de ancho sólo en espesores de 5 cm. Diseñe un proceso para lograr el producto deseado, pero en menos pasos de los utilizados en el ejemplo 7-6.

### SOLUCIÓN

Para obtener el espesor requerido, el ejemplo 7-6 se basó en una serie de ciclos de trabajo en frío y de recocido. Se podrían reducir pasos haciendo un laminado en caliente al espesor intermedio requerido:

$$\% \text{ HW} = \frac{5 - 0.182}{5} \times 100 = 96.4\%$$

$$\% \text{ HW} = \frac{5 - 0.167}{5} \times 100 = 96.7\%$$

Dado que ocurre la recrystalización de manera simultánea con el trabajo en caliente, es factible obtener estas elevadas deformaciones y no es necesario un tratamiento de recocido por separado. Por lo que el diseño podría ser:

1. Trabajar en caliente 96.4% la tira de 5 cm, hasta el espesor intermedio de 0.182 cm.
2. Trabajar en frío 45% desde 0.182 cm hasta la dimensión final de 0.1 cm. Este diseño consigue las dimensiones y propiedades correctas.

**Eliminación de las imperfecciones** Algunas imperfecciones del metal original se pueden eliminar, o se pueden minimizar sus efectos. Los poros gaseosos pueden cerrarse y soldarse durante el trabajo en caliente, el agolpamiento interno de átomos, formado al cerrarse el poro, será eliminado por difusión durante el proceso de conformado y de enfriamiento. Las diferencias de composición en el metal también pueden reducirse, ya que el trabajo en caliente acerca la superficie hacia el centro de la placa, reduciendo así las distancias de difusión.

**Comportamiento anisotrópico** Las propiedades finales de piezas trabajadas en caliente no son isotrópicas. Los rodillos o dados de conformado, que normalmente están a una temperatura inferior a la del metal, enfrían su superficie más rápidamente que el centro de la pieza. Entonces, la superficie tendrá un tamaño de grano más fino que en el centro. Además, se produce una

estructura fibrosa al alargarse las inclusiones y las partículas de segunda fase en la dirección del trabajo.

**Acabado superficial y precisión dimensional** El acabado superficial por lo general es pobre junto al obtenido mediante el trabajo en frío. El oxígeno puede reaccionar con el metal de la superficie, formando óxidos que durante el conformado serán introducidos dentro de la superficie. En algunos metales, como el tungsteno y el berilio, el trabajo en caliente deberá efectuarse en atmósferas protectoras.

La precisión dimensional también es más difícil de controlar durante el trabajo en caliente. Debe tomarse en consideración una mayor deformación elástica, ya que a las temperaturas de trabajo en caliente el módulo de elasticidad es bajo y además, el metal se contrae al enfriarse. La combinación de la deformación elástica y la contracción térmica requiere que la pieza se fabrique sobredimensionada durante la deformación; los dados de conformación deben diseñarse cuidadosamente y es necesario un control preciso de la temperatura si se han de lograr dimensiones exactas.

## 7-11 Conformación superplástica

Cuando son tratados térmicamente y procesados de manera especial, algunos materiales pueden deformarse uniformemente de manera excepcional, en algunos casos, más de 1000 %. Este comportamiento se conoce como **superplasticidad**. A menudo, se puede acoplar un conformado superplástico con soldadura por difusión, para producir en una sola etapa ensambles complicados. A fin de que un material despliegue un comportamiento superplástico, es necesario que se cumplan varias condiciones:

1. El metal debe tener una estructura de grano muy fino, con diámetros menores a unos 0.005 mm.
2. La aleación debe deformarse a una temperatura elevada, a menudo 0.5 a 0.65 veces la temperatura absoluta de fusión de la aleación.
3. Debe utilizarse una velocidad de conformado, es decir una **rapidez de deformación** muy lenta. Además, el esfuerzo requerido para deformar la aleación debe ser muy sensible a la velocidad de deformación. Si empieza a ocurrir estricción, esta región se deformará más aprisa; y, a su vez, el aumento de la velocidad endurecerá la región de estricción hasta detenerla y finalmente la deformación uniforme continuará.
4. Los bordes granulares en la aleación deberán permitir que los granos se deslicen fácilmente unos sobre otros y giren al aplicarse esfuerzo. Para que esto ocurra es necesario aplicar la temperatura correcta y tener un tamaño fino de grano.

La conformación superplástica se efectúa de manera más común en metales, incluyendo aleaciones como Ti-6% Al-4% V; Cu-10% Al, y Zn-23% Al. Los componentes aeroespaciales complejos frecuentemente se producen usando aleaciones superplásticas de titanio. Sin embargo, también puede encontrarse superplasticidad en materiales normalmente considerados como frágiles. Entre ellos están varios materiales cerámicos ( $Al_2O_3$  y  $ZnO_2$ ) y compuestos intermetálicos ( $Ni_3Si$ ).

## RESUMEN

Las propiedades de los metales pueden ser controladas combinando deformación plástica y simples tratamientos térmicos. Cuando se deforma un metal mediante trabajo en frío, se endurece por deformación, al introducir dislocaciones adicionales en la estructura. De esta manera, se pueden obtener importantes incrementos en resistencia. Los polímeros termoplásticos al deformarse se endurecen, pues las cadenas de moléculas se alinean (aunque lo anterior no es un endurecimiento por deformación). El endurecimiento en materiales frágiles, como los cerámicos es casi nulo. En los metales:

- El endurecimiento por deformación, además de incrementar resistencia y dureza, aumenta los esfuerzos residuales, produce comportamiento anisotrópico y reduce la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión.
- El endurecimiento total por deformación está limitado en razón a la reducción simultánea de ductilidad; los metales CCC generalmente tienen una mejor respuesta al endurecimiento.
- El endurecimiento por deformación no resulta eficaz a temperaturas elevadas, ya que el efecto del trabajo en frío es eliminado por la recrystalización.
- El recocido es un tratamiento térmico diseñado para eliminar todos o parte de los efectos del endurecimiento por deformación. El proceso de recocido puede implicar máximo tres pasos.
  - La recuperación se da a bajas temperaturas y elimina esfuerzos residuales, y restablece la conductividad eléctrica sin reducir la resistencia. Un recocido de “liberación de esfuerzos” es una recuperación.
  - A temperaturas más elevadas ocurre la recrystalización, la cual elimina prácticamente todos los efectos del endurecimiento por deformación. La densidad de las dislocaciones se reduce dramáticamente durante la recrystalización, al ocurrir la nucleación y el crecimiento de nuevos granos.
  - El crecimiento de granos, que normalmente debería evitarse, ocurrirá a temperaturas más elevadas.
- El trabajo en caliente combina en un solo paso la deformación plástica y el recocido, permitiendo grandes cantidades de deformación plástica sin hacer frágil al material.
- La deformación superplástica consigue en algunos materiales cantidades extraordinariamente grandes de deformación. Para el conformado superplástico es necesario un cuidadoso control de la temperatura, del tamaño de grano y de la velocidad de deformación.

## GLOSARIO

**Coefficiente de endurecimiento por deformación** Efecto que tiene la deformación en la resistencia resultante del material. Un material con un alto coeficiente de endurecimiento por deformación adquiere una elevada resistencia con sólo pequeñas cantidades de deformación.

**Estructura poligonizada** Organización subgranular producida en las primeras etapas del recocido. Los bordes subgranulares forman una red de dislocaciones reorganizadas durante el calentamiento.

**Esfuerzos residuales** Esfuerzos introducidos en un material durante su procesamiento, que en vez de causar la deformación del mismo, se conservan almacenados en su estructura. La liberación posterior de estos esfuerzos bajo la forma de deformación puede resultar un problema.

**Endurecimiento por deformación** Tratamiento para endurecer un material al incrementar el número de dislocaciones mediante deformación, es decir trabajo en frío. También se le conoce como endurecimiento por trabajado mecánico.

**Endurecimiento por trabajado mecánico** Término que a veces se utiliza en vez de endurecimiento por deformación, o trabajo en frío, para describir el efecto de la deformación sobre el endurecimiento de los materiales.

**Extrusión** Técnica de procesamiento por deformación mediante la cual un material es empujado a través de la abertura de un dado.

**Fuente de Frank-Read** Dislocación fija que, bajo un esfuerzo aplicado, produce dislocaciones adicionales. Este mecanismo es responsable, por lo menos en parte, del endurecimiento por deformación.

**Granallado** Introducción de esfuerzos residuales de compresión sobre la superficie de una pieza, bombardeando dicha superficie con granalla de acero. Los esfuerzos residuales pueden mejorar el rendimiento general del material.

**Rapidez de deformación** Velocidad a la cual se deforma el material. Un material puede comportarse de manera muy distinta si se prensa lentamente para darle forma en vez de lograr la conformación rápidamente con un impacto.

**Recuperación** Tatamiento térmico de recocido a baja temperatura, diseñado para eliminar esfuerzos residuales introducidos durante la deformación, sin reducir la resistencia del material trabajado en frío.

**Recocido** Tratamiento térmico utilizado para eliminar una parte o la totalidad de los efectos del trabajo en frío.

**Recocido para relevado de esfuerzos** Etapa de recuperación del tratamiento térmico del recocido, durante el cual se eliminan los esfuerzos residuales, sin reducir las propiedades mecánicas del material.

**Recristalización** Tatamiento térmico de recocido a temperatura media, diseñado para eliminar todos los efectos del endurecimiento por deformación, producidos durante el trabajo en frío. Este proceso debe realizarse por encima de la temperatura de recristalización del material trabajado.

**Superplasticidad** Capacidad de un material para deformarse de manera uniforme en un porcentaje extraordinariamente elevado. Es necesario un control cuidadoso de temperatura, tamaño del grano y de rapidez de deformación, para que un material se comporte de manera superplástica.

**Textura fibrosa** Orientación preferencial de los granos obtenida en el proceso de trefilado. Ciertas direcciones cristalográficas en cada grano se alinean con la dirección del trefilado, generando un comportamiento anisotrópico.

**Textura foliada o laminar** Orientación preferencial de los granos, obtenida durante el proceso de laminado. Ciertas direcciones cristalográficas se alinean en el sentido de la laminación, y un plano preferencial cristalográfico se hace paralelo a la superficie de la hoja o lámina.

**Trabajo en caliente** Deformación de un metal por encima de su temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente, sólo se modifica la forma del metal; su resistencia se conserva relativamente sin cambios, porque no ocurre endurecimiento por deformación.

**Trabajo en frío** Deformación de un metal por debajo de su temperatura de recristalización. Durante el trabajo en frío aumenta el número de dislocaciones, haciendo que el metal se endurezca al mismo tiempo que se modifica su forma.

**Trefilado** Una técnica de procesamiento por deformación mediante la cual un material es tirado a través de la abertura de un dado.

**Zona afectada por el calor** Área adyacente a una soldadura, que durante el proceso se calienta por encima de la temperatura crítica a la cual ocurren cambios en la estructura, como crecimiento de grano o recristalización.

## PROBLEMAS

**7-1** Una barra de metal de 0.505 pulgadas de diámetro, con una longitud calibrada de 2 pulgadas, se sujeta a un ensayo a la tensión. Se efectúan las siguientes mediciones:

Fuerza (lb)	Longitud calibrada (plg)	Diámetro (plg)
27,500	2.2103	0.4800
27,000	2.4428	0.4566
25,700	2.6997	0.4343

Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación del metal. ¿El metal será más probablemente CCC, CC o bien HC? Explique.

**7-2** Una barra de metal de 1.5 cm de diámetro, con una longitud calibrada de 3 cm, se somete a un ensayo de tensión. Se efectúan las siguientes mediciones:

Fuerza (N)	Longitud calibrada (cm)	Diámetro (cm)
16,240	3.6642	1.2028
19,066	4.4754	1.0884
19,273	5.4663	0.9848

Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación para el metal. ¿El metal es más probablemente CCC, CC o HC? Explique.




**7-3** En la figura 7-21 se muestra una curva esfuerzo real-deformación real. Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación para el metal.

**7-4** Una barra de tensión de una aleación Cu-30% Zn tiene un coeficiente de endurecimiento por deformación de 0.50. La barra, que tiene un diámetro inicial de 1 cm y una longitud calibrada inicial de 3 cm, falla a un esfuerzo de deformación ingenieril de 120 MPa. Después de la fractura, la longitud calibrada es 3.5 cm y el diámetro 0.926 cm. No ocurrió encuellamiento. Calcule el esfuerzo real cuando la deformación real es de 0.05 cm/cm.

**7-5** La fuente Frank-Read que se muestra en la figura 7-3(e) ha creado cuatro lazos o rizos de dislocación a partir de la línea original de dislocación. Estime la línea de dislocación total presente en la fotografía y determine el porcentaje de incremento en la longitud de las dislocaciones producidas por la deformación.

**7-6** Una placa de cobre de 0.25 pulgadas de espesor debe trabajarse en frío un 63%. Determine el espesor final.

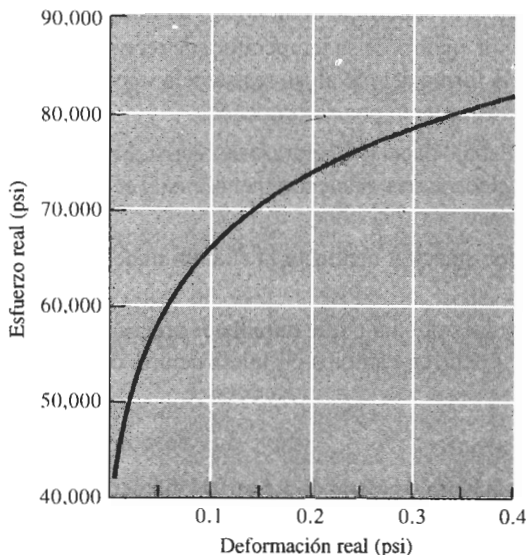

**FIGURA 7-21** Curva esfuerzo real-deformación real (para el problema 7-3).

**7-7** Una barra de cobre de 0.25 pulgadas de diámetro debe ser trabajada en frío un 63%. Determine su diámetro final.

**7-8** Una varilla de cobre de 2 pulgadas de diámetro se reduce a un diámetro de 1.5 pulgadas, y posteriormen-

te se reduce de nuevo a un diámetro final de 1 pulgada. En un segundo caso, la varilla de 2 pulgadas de diámetro se reduce en un solo paso a 1 pulgada de diámetro. Calcule en ambos casos el porcentaje de trabajo en frío.

**7-9** Una placa de aluminio 3105 se reduce de 1.75 a 1.15 pulgadas. Determine las propiedades finales de la misma (figura 7-22).


**7-10** Una barra de latón de Cu-30% Zn se reduce de un diámetro de 1 pulgada hasta un diámetro de 0.45 pulgadas. Determine las propiedades finales de la barra (figura 7-23).

**7-11** Una barra de aluminio 3105 es reducida de 1 pulgada de diámetro a 0.8 pulgadas de diámetro, y luego a 0.6 y finalmente a 0.4. Determine el porcentaje del trabajo en frío y las propiedades después de cada uno de los pasos del proceso. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío (figura 7-22).


**7-12** Se desea que una barra de cobre tenga una resistencia a la tensión de por lo menos 70,000 psi y un diámetro final de 0.375 pulgadas. ¿Cuál será el diámetro mínimo de la barra original? (Figura 7-6).

**7-13** Se desea que una placa de latón Cu-30% Zn originalmente de un espesor de 1.2 pulgadas, tenga un límite elástico superior a 50,000 psi y un porcentaje de elongación de por lo menos 10%. ¿Qué rango de espesores finales deben obtenerse? (Figura 7-23).

**7-14** Se desea que una hoja de cobre tenga por lo menos un límite elástico de 50,000 psi y como mínimo 10% de elongación, con un espesor final de 0.12 pul-

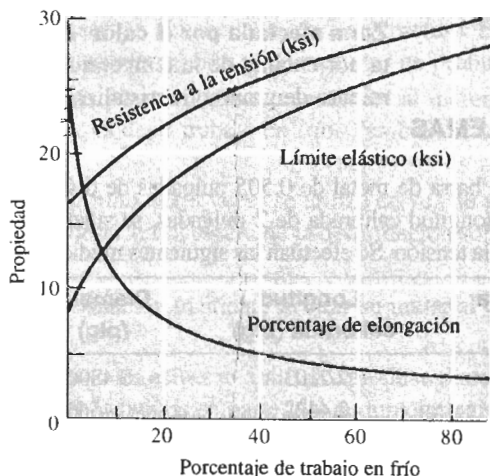

**FIGURA 7-22** Efecto del porcentaje del trabajo en frío sobre las propiedades de la aleación 3105 de aluminio.

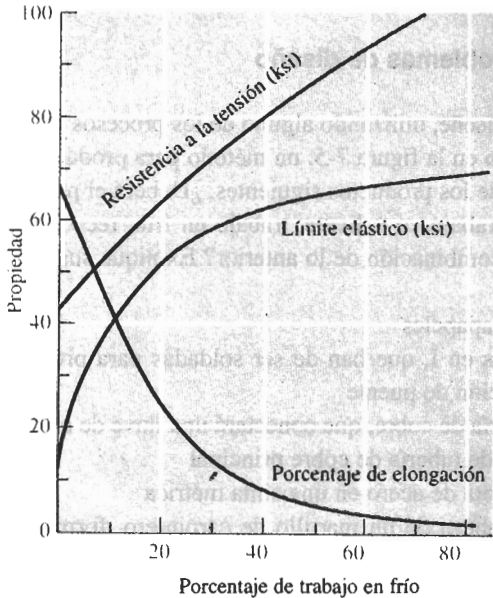

**FIGURA 7-23** Efecto del porcentaje de trabajo en frío sobre las propiedades de un latón Cu-30% Zn.

gadas. ¿Qué rango de espesores originales deben ser utilizados? (Figura 7-6).

**7-15** Una placa de aluminio 3105 previamente trabajada en frío 20% tiene 2 pulgadas de espesor. Entonces, se trabaja la placa adicionalmente en frío hasta llegar a 1.3 pulgadas. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío y determine las propiedades finales de la placa (Figura 7-22.)

**7-16** Una tira de aluminio-litio de 0.25 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho debe cortarse de una hoja laminada, según se describe en la figura 7-9. La cinta debe ser capaz de soportar una carga de 35,000 libras sin deformación plástica. Determine el rango de orientaciones a partir del cual se puede cortar la tira de la hoja laminada.

**7-17** Se desea trefilar un alambre de cobre de 0.3 pulgadas de diámetro con un límite elástico de 20,000 psi hasta llegar a un alambre de 0.25 pulgadas de diámetro.

(a) Encuentre la fuerza de tracción, suponiendo que no exista fricción.

(b) ¿Se romperá el alambre al tirar de él durante el proceso de trefilado? Demuéstrese (figura 7-6).

**7-18** Un alambre de aluminio 3105 debe ser trefilado, para obtener alambre de 1 mm de diámetro, con un límite elástico de 20,000 psi.

(a) Encuentre el diámetro original del alambre,

(b) calcule la fuerza de tracción requerida, y

(c) determine si el alambre al trefilarse se romperá durante el proceso (figura 7-22).

**7-19** Se obtuvieron los siguientes datos al recocer un metal trabajado en frío.

(a) Estime las temperaturas de recuperación, de recristalización y de crecimiento de grano,

(b) recomiende una temperatura adecuada para un tratamiento térmico de relevado de esfuerzos,

(c) recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente, y

(d) estime la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de recocido (°C)	Conductividad eléctrica (ohms <sup>-1</sup> ·cm <sup>-1</sup> )	Límite elástico (MPa)	Tamaño de grano (mm)
400	$3.04 \times 10^5$	86	0.10
500	$3.05 \times 10^5$	85	0.10
600	$3.36 \times 10^5$	84	0.10
700	$3.45 \times 10^5$	83	0.098
800	$3.46 \times 10^5$	52	0.030
900	$3.46 \times 10^5$	47	0.031
1000	$3.47 \times 10^5$	44	0.070
1100	$3.47 \times 10^5$	42	0.120

**7-20** Los siguientes datos se obtuvieron al recocer un metal trabajado en frío.

(a) Estime las temperaturas de recuperación, de recristalización y de crecimiento de grano,

(b) recomiende una temperatura adecuada para obtener un alambre de alta resistencia y alta conductividad eléctrica,

(c) recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente y

(d) estime la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de recocido (°C)	Esfuerzos residuales (psi)	Límite elástico (psi)	Tamaño de grano (μg)
250	21,000	52,000	0.0030
275	21,000	52,000	0.0030
300	5,000	52,000	0.0030
325	0	52,000	0.0030
350	0	34,000	0.0010
375	0	30,000	0.0010
400	0	27,000	0.0035
425	0	25,000	0.0072

**7-21** Una aleación de titanio contiene una dispersión muy fina de partículas minúsculas de  $\text{Er}_2\text{O}_3$ . ¿Cuál será el efecto de estas partículas en la temperatura de creci-

miento de grano y en el tamaño de los granos, a cualquier temperatura de recocido en? Explique.

**7-22** Determine el número ASTM de tamaño de grano de cada una de las microfotografías de la figura 7-17, y grafique el número de tamaño de grano en función de la temperatura de recocido.

**7-23** Utilizando los datos de la tabla 7-3 grafique la temperatura de recristalización en función de la temperatura de fusión de cada metal, utilizando temperaturas absolutas (Kelvin). Mida la pendiente y compárela con la relación esperada entre ambas temperaturas. ¿Resulta adecuada la aproximación?

**7-24** Se desea producir una placa de 0.3 pulgadas de espesor de aluminio 3105 con una resistencia a la tensión de por lo menos 25,000 psi y un porcentaje de elongación de por lo menos 5%. El espesor original de la placa es de 3 pulgadas. El máximo de trabajo en frío en cada paso es del 80%. Describa los pasos de trabajo en frío y de recocido necesarios para fabricar este producto. Compare este proceso con el que recomendaría si pudiera hacer la deformación inicial con trabajo en caliente (figura 7-22).

**7-25** Se desea producir un alambre de cobre de 0.2 pulgadas de diámetro, con un límite elástico mínimo de 60,000 psi y un porcentaje mínimo de elongación de 5%. El diámetro original de la varilla es 2 pulgadas y el trabajo en frío máximo de cada paso 80%. Describa los pasos de trabajo en frío y recocido necesarios para fabricar este producto. Compare el proceso con el que recomendaría si pudiera efectuar la deformación inicial con trabajo en caliente (figura 7-6).



## Problemas de diseño

**7-26** Diseñe, utilizando alguno de los procesos que se muestran en la figura 7-5, un método para producir cada uno de los productos siguientes. ¿Deberá el proceso incluir trabajo en caliente, trabajo en frío, recocido, o alguna combinación de lo anterior? Explique sus decisiones.

(a) sujetapapeles

(b) vigas en I, que han de ser soldadas para producir una sección de puente

(c) tubería de cobre, que conectará una llave de agua al sistema de tubería de cobre principal

(d) la cinta de acero en una cinta métrica

(e) la cabeza de un martillo de carpintero, formada a partir de una barra redonda

**7-27** Se planea unir por soldadura dos hojas de cobre trabajadas en frío. (La soldadura implica calentar el metal a una temperatura lo suficientemente alta para que un material de relleno se funda y se introduzca en la unión.) Diseñe un proceso de soldadura que no ablande el cobre. Explique. ¿Se podrían utilizar temperaturas de soldadura más elevadas, si el material de la hoja fuera una aleación Cu-30% Zn? Explique.

**7-28** Se desea producir un alambre de cobre de 1 mm de diámetro, con un límite elástico mínimo de 60,000 psi y un porcentaje mínimo de elongación de 5%. Se iniciará con una varilla de 20 mm de diámetro. Diseñe el proceso mediante el cual se pueda trefilar el alambre. Incluya todos los detalles de importancia y explique.

# CAPÍTULO 8

## Principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento

### 8-1 Introducción

En prácticamente todos los metales y aleaciones, así como en muchos semiconductores, compuestos, cerámicos y polímeros, el material en algún momento de su procesamiento es líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación. El material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico. Las estructuras producidas durante la solidificación afectan las propiedades mecánicas e influyen sobre el tipo de procesamiento posterior. En particular, se puede controlar la forma y el tamaño de los granos mediante la solidificación.

Durante la solidificación, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance a un orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La solidificación requiere de dos pasos: nucleación y crecimiento. La **nucleación** ocurre cuando se forma una pequeña porción sólida dentro del líquido. El **crecimiento** del núcleo ocurre cuando los átomos del líquido se van uniendo al sólido hasta que se acabe el líquido.

En este capítulo se presentan los principios de la solidificación de los materiales puros. En capítulos subsecuentes veremos cómo la solidificación difiere en las aleaciones y en los materiales que están constituidos por varias fases.

### 8-2 Nucleación

Es de esperarse que un material se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento, ya que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es en ese momento menor que la energía del líquido. Esta diferencia en energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de volumen  $\Delta G_v$ ; conforme aumenta de tamaño el sólido,  $\Delta G_v$  se hace mayor.


Sin embargo, cuando se forma el sólido, se crea una interfase entre éste y el resto del líquido (figura 8-1). A esta interfase se le asocia una energía libre de superficie  $\sigma$ ; cuanto más grande sea el sólido, mayor será el incremento en energía de superficie. Entonces, el cambio total de energía  $\Delta G$ , que se muestra en la figura 8-2, es

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma, \quad (8-1)$$


donde  $\frac{4}{3}\pi r^3$  es el volumen de un embrión esférico de radio  $r$ ;  $4\pi r^2$  es el área de la superficie del mismo,  $\sigma$  es la energía libre de superficie y  $\Delta G_v$  es el cambio de energía libre de volumen, el cual es negativo.

Cuando el sólido es muy pequeño (menor que  $r^*$  en la figura 8-2), un crecimiento adicional hace que aumente la energía libre. En vez de crecer, el sólido se vuelve a fundir para reducir la energía libre; entonces, el metal permanece en estado líquido. Este sólido pequeño se conoce como **embrión**. El líquido está subenfriado ya que está por debajo de la temperatura de solidificación al equilibrio. El **subenfriamiento**  $\Delta T$  es la temperatura de solidificación al equilibrio, menos la temperatura real del líquido.

Pero cuando el sólido es mayor que  $r^*$ , el crecimiento adicional hace que la energía total del sistema se reduzca, por lo que el sólido formado es estable. La nucleación ocurrió con éxito y ahora se dará el crecimiento de la partícula sólida denominada **núcleo**.

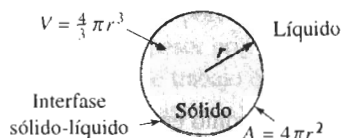

**FIGURA 8-1** Se crea una interfase cuando se forma un sólido a partir del líquido.

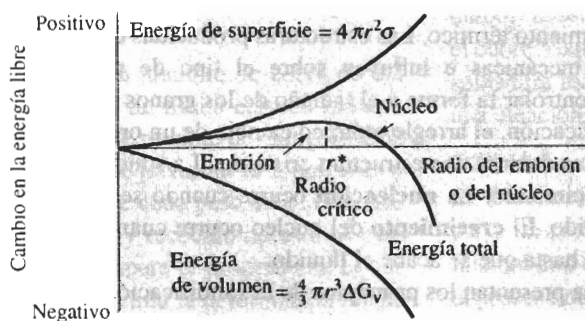

**FIGURA 8-2** La energía libre total de un sistema sólido-líquido cambia según el tamaño del sólido. El sólido se denomina embrión si su radio es menor que el radio crítico, y se trata de un núcleo si su radio es mayor que el radio crítico.

**Nucleación homogénea** Cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, se combinan dos factores para favorecer la nucleación. Primero, se agrupan los átomos para formar embriones más grandes. Segundo, la mayor diferencia en energía libre de volumen entre el líquido y el sólido reduce el tamaño crítico del núcleo. La **nucleación homogénea** ocurre cuando el subenfriamiento es lo suficiente como para causar la formación de un núcleo estable.

El tamaño del **radio crítico**  $r^*$  está dado por

$$r^* = \frac{2\sigma T_m}{\Delta H_f \Delta T}, \quad (8-2)$$

donde  $\Delta H_f$  es el calor latente de fusión,  $T_m$  es la temperatura de solidificación de equilibrio en Kelvin, y  $\Delta T = T_m - T$  es el subenfriamiento cuando la temperatura del líquido es  $T$ . El **calor**

**TABLA 8-1** Valores para la temperatura de solidificación, calor latente de fusión, energía de superficie y subenfriamiento máximo observado para materiales seleccionados

Metal	Temperatura de solidificación (°C)	Calor latente de fusión (J/cm <sup>3</sup> )	Energía de superficie (J/cm <sup>2</sup> )	Subenfriamiento típico para la nucleación homogénea (°C)
Ga	30	488	$56 \times 10^{-7}$	76
Bi	271	543	$54 \times 10^{-7}$	90
Pb	327	237	$33 \times 10^{-7}$	80
Ag	962	965	$126 \times 10^{-7}$	250
Cu	1085	1628	$177 \times 10^{-7}$	236
Ni	1453	2756	$255 \times 10^{-7}$	480
Fe	1538	1737	$204 \times 10^{-7}$	420
NaCl	801			169
CsCl	645			152
H <sub>2</sub> O	0			40

**latente de fusión** representa el calor cedido durante la transformación de líquido a sólido. Conforme se incrementa el subenfriamiento, el radio crítico requerido para la nucleación disminuye. La tabla 8-1 presenta valores para  $\sigma$ ,  $\Delta H_f$  y subenfriamientos típicos observados de manera experimental para una nucleación homogénea.

### EJEMPLO 8-1

Calcule el tamaño del radio crítico y el número de átomos en el núcleo crítico, cuando se forma cobre sólido por nucleación homogénea.

### SOLUCIÓN

De la tabla 8-1:

$$\Delta T = 236^\circ\text{C} \quad T_m = 1085 + 273 = 1358 \text{ K}$$

$$\Delta H_f = 1628 \text{ J/cm}^3$$

$$\sigma = 177 \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$$

$$r^* = \frac{2\sigma T_m}{\Delta H_f \Delta T} = \frac{(2)(177 \times 10^{-7})(1358)}{(1628)(236)} = 12.51 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

El parámetro de red para el cobre CCC es  $a_0 = 0.3615 \text{ nm} = 3.615 \times 10^{-8} \text{ cm}$

$$V_{\text{celda unitaria}} = (a_0)^3 = (3.615 \times 10^{-8})^3 = 47.24 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

$$V_{r^*} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \left(\frac{4}{3}\pi\right)(12.51 \times 10^{-8})^3 = 8200 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$


El número de celdas unitarias en el núcleo crítico es

$$\frac{8200 \times 10^{-24}}{47.24 \times 10^{-24}} = 174 \text{ celdas unitarias}$$

Puesto que en los metales CCC hay 4 átomos en cada celda unitaria, el número de átomos en el núcleo crítico deberá ser:

(4 átomos por celda)(174 celdas por núcleo) = 696 átomos por núcleo

**Nucleación heterogénea** A excepción de experimentos fuera de lo común en laboratorios, la nucleación homogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas que están en contacto con el líquido, ya sea en suspensión o sobre las paredes del recipiente que lo contiene, proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido (figura 8-3). Ahora se tiene un radio de curvatura mayor que el crítico, con una superficie total muy pequeña entre sólido y líquido. Solamente necesitan agruparse unos cuantos átomos para producir una partícula sólida con el radio de curvatura requerido. Para alcanzar este tamaño crítico se necesita menos subenfriamiento, por lo que la nucleación empieza con mayor facilidad. La nucleación sobre superficies de impurezas se conoce como **nucleación heterogénea**.

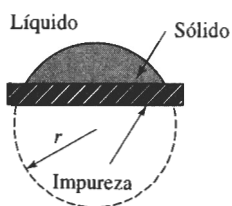

**FIGURA 8-3** Una formación de un sólido sobre una impureza puede tener el radio crítico con un incremento menor en energía superficial. Así, con subenfriamientos relativamente bajos puede ocurrir la nucleación heterogénea.

**Endurecimiento por tamaño de grano** Algunas veces se introducen intencionalmente partículas de impureza en el líquido. Esta práctica se conoce como **refinación de grano** o **inoculación**. por ejemplo, se agrega una combinación de 0.03% de titanio y de 0.01% de boro a muchas aleaciones líquidas de aluminio. Se forman pequeñas partículas de  $Al_3Ti$  o de  $TiB_2$  que sirven como sitios para la nucleación heterogénea. La refinación de grano o inoculación produce gran número de granos, cada uno de los cuales empieza a crecer a partir de un núcleo. En los metales, cuanto mayor sea el área superficial de los bordes de grano, mayor será el endurecimiento por tamaño de grano.

**Vidrios** En enfriamientos muy rápidos, pudiera no haber el tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan. Cuando esto ocurre, la estructura líquida se congela, formándose un sólido amorfo o vítreo. La estructura cristalina compleja de muchos materiales cerámicos poliméricos, impide la nucleación de una estructura cristalina durante la solidificación, incluso a bajas velocidades de enfriamiento.


En los metales, sin embargo, se requieren velocidades de enfriamiento de  $10^6$  °C/s o más para suprimir la nucleación de la estructura cristalina. La producción de vidrios metálicos mediante el enfriamiento rápido así como de otras estructuras únicas, se conoce como **procesamiento por solidificación rápida**. Se obtienen estas altas velocidades de enfriamiento utilizando pequeñas partículas de polvo metálico, o bien formando cintas metálicas delgadas y continuas, de aproximadamente 0.0015 plg de espesor.

Los vidrios metálicos incluyen complejas aleaciones hierro-níquel-boro que contienen cromo, fósforo, cobalto y otros elementos. Algunos vidrios metálicos obtienen resistencias superiores a 500,000 psi, manteniendo al mismo tiempo una tenacidad a la fractura de más de 10,000 psi  $\sqrt{plg}$ . Su excelente resistencia a la corrosión, sus propiedades magnéticas y otras propiedades físicas, hacen que estos materiales resulten atractivos para aplicaciones en potencia eléctrica, motores de aeronaves, herramientas y moldes, así como magnetismo.

## 8-3 Crecimiento

Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la forma en que se va extrayendo el calor del sistema. Deben extraerse dos tipos de calor: el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. El **calor específico** es el calor necesario para cambiar en un grado la temperatura de una unidad de peso de material. El calor específico deberá ser eliminado primero, ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante, o por conducción a través del molde que contiene el material, hasta que el líquido se enfríe a su temperatura de solidificación. Antes de que se complete la solidificación deberá eliminarse de la interfase sólido-líquido el calor latente de fusión. La manera en la cual se libere o retire este calor determinará el mecanismo de crecimiento de los núcleos y la estructura final.

**Crecimiento planar** Cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio, la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación, y la temperatura del sólido está en o por debajo de esa temperatura. Durante la solidificación, el calor latente de fusión es eliminado por conducción desde la interfase sólido-líquido, a través del sólido y hacia los alrededores. Cualquier pequeña protuberancia que empiece a crecer en la interfase estará rodeada de líquido con una temperatura mayor a la de solidificación (figura 8-4). El crecimiento de la protuberancia se detendrá hasta que el resto de la interfase la alcance. Este mecanismo de crecimiento se conoce como **crecimiento planar**, y ocurre por el desplazamiento de la interfase sólido-líquido lisa o plana hacia el líquido.

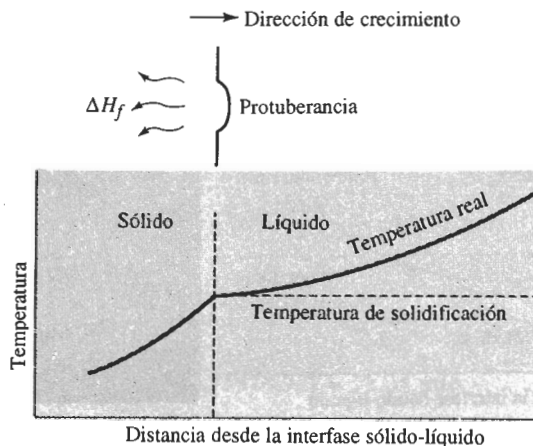

**FIGURA 8-4** Cuando la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de solidificación, una protuberancia existente en la interfase sólido-líquido no crecerá, conservándose una interfase plana. El calor latente se elimina de la interfase a través del sólido.

**Crecimiento dendrítico** Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfía antes de que se forme el sólido (figura 8-5). Bajo estas condiciones, una protuberancia sólida pequeña, llamada **dendrita** se forma y crea en la interfase. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado, elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los troncos de las dendritas primarias también pueden crecer brazos secundarios y terciarios para acelerar la liberación del calor latente de transformación. El crecimiento dendrítico




continúa hasta que el líquido subenfriado alcanza la temperatura de solidificación. Cualquier líquido restante se solidificará entonces mediante el mecanismo de crecimiento planar. La diferencia entre el crecimiento planar y el dendrítico ocurre debido a las distintas formas de disipar del calor latente. El recipiente o molde debe absorber el calor en el crecimiento planar, mientras que en el crecimiento dendrítico el calor es absorbido por el líquido subenfriado.


En los metales puros, el crecimiento dendrítico normalmente representa sólo una pequeña fracción del crecimiento total:

$$\text{Fracción dendrítica} = f = \frac{c\Delta T}{\Delta H_f}, \quad (8-3)$$

donde  $c$  es el calor específico del líquido. El numerador representa el calor que puede absorber el líquido subenfriado y el calor latente en el denominador representa el calor total que debe liberarse durante la solidificación. Por lo que a mayor subenfriamiento  $\Delta T$ , mayor crecimiento dendrítico.

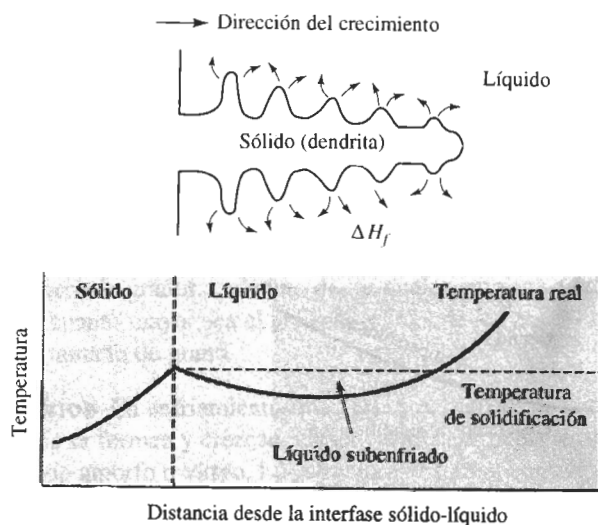

(a)

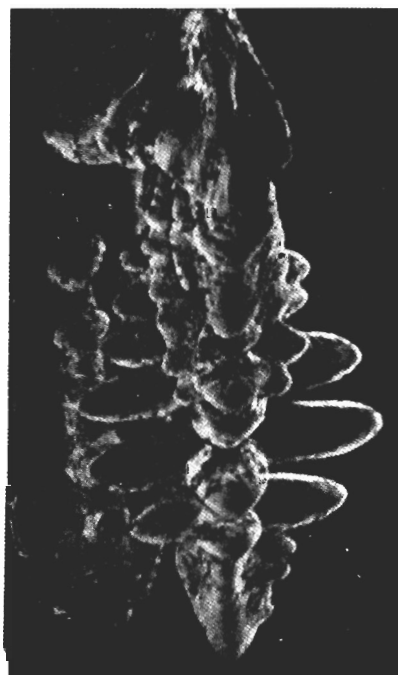

(b)

**FIGURA 8-5** (a) Si el líquido está subenfriado, una protuberancia en la interfase sólido-líquido puede crecer rápidamente en forma dendrítica. El calor latente de fusión es absorbido por el líquido subenfriado y se eleva su temperatura hasta la temperatura de solidificación. (b) Microfotografía electrónica de dendritas en el acero ( $\times 15$ ).

## 8-4 Tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas

La rapidez a la cual el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento, o de la rapidez de extracción de calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida, o

tiempos de solidificación cortos. Utilizando la **regla de Chvorinov** puede calcularse el tiempo  $t_s$  requerido para que una fundición simple se solidifique completamente:

$$t_s = B \left( \frac{V}{A} \right)^n, \quad (8-4)$$

donde  $V$  es el volumen de la fundición y representa la cantidad de calor que debe ser eliminada, antes de que ocurra la solidificación.  $A$  es el área de la superficie de la fundición que está en contacto con el molde y representa la superficie por la cual se va a extraer el calor de la fundición;  $n$  es una constante (generalmente 2) y  $B$  es la *constante del molde*, la cual depende de las propiedades y temperaturas iniciales tanto del metal como del molde.

### EJEMPLO 8-2

### Rediseño de una fundición para mejorar su resistencia

Actualmente se produce una pieza de latón en forma de disco de 2 plg de espesor y 18 plg de diámetro. Se cree que si la fundición se solidifica un 25% más aprisa, el aumento en la resistencia a la tensión del material permitirá que la pieza sea más ligera. Diseñe la fundición para lograrlo. Suponga que para este proceso en particular la constante del molde es 22 min/plg<sup>2</sup>.

### SOLUCIÓN

Esto se puede lograr utilizando el mismo proceso de fundición, pero reduciendo el espesor del material. La fundición menos gruesa se solidificará más aprisa y, debido a este enfriamiento acelerado, tendrá mejores propiedades mecánicas. La regla de Chvorinov nos ayuda a calcular el espesor requerido. Si  $d$  es el diámetro y  $x$  es el espesor de la pieza, entonces el volumen, el área de la superficie y el tiempo de solidificación de un disco de 2 plg de espesor son:

$$V = (\pi/4)d^2x = (\pi/4)(18)^2(2) = 508.9 \text{ plg}^3$$

$$A = 2(\pi/4)d^2 + \pi dx = 2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(2) = 622 \text{ plg}^2$$

$$t = B \left( \frac{V}{A} \right)^2 = (22) \left( \frac{508.9}{622} \right)^2 = 14.72 \text{ min}$$

El tiempo de solidificación para la fundición rediseñada deberá ser un 25% más corto que el actual, eso quiere decir que  $t_r = 0.75t$ :

$$t_r = 0.75t = (0.75)(14.72) = 11.04 \text{ min}$$

Dado que las condiciones del proceso no han sido modificadas, tampoco cambia la constante de molde  $B$ . La relación  $V/A$  de la nueva fundición es:

$$t_r = B \left( \frac{V}{A} \right)^2 = (22) \left( \frac{V}{A} \right)^2 = 11.04 \text{ min}$$

$$\left( \frac{V}{A} \right)^2 = 0.5018 \quad \text{o} \quad \frac{V}{A} = 0.708$$

Si  $x$  es el espesor requerido para la pieza rediseñada, entonces:

$$\frac{V_r}{A_r} = \frac{(\pi/4)d^2x}{2(\pi/4)d^2 + \pi dx} = \frac{(\pi/4)(18)^2(x)}{2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(x)} = 0.708$$

$$x = 1.68 \text{ plg}$$

Este espesor proporciona el tiempo de solidificación requerido y en consecuencia, el peso total de la fundición se reduce casi un 15%.

La solidificación empieza por la superficie desde donde se transfiere el calor hacia el material del molde. La rapidez de solidificación de una fundición se describe mediante la rapidez de crecimiento del espesor  $d$  de la capa solidificada:



$$d = k\sqrt{t} - c, \quad (8-5)$$

donde  $t$  es el tiempo después del colado,  $k$  es una constante para un material de fundición y molde dados, y  $c$  es una constante relacionada con la temperatura del colado.

**Efecto en la estructura y las propiedades** El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas. Normalmente, el tamaño de la dendrita se representa midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios (figura 8-6). El **espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios**, EBDS, se reduce cuando la fundición se solidifica con mayor rapidez. Las redes dendríticas más finas y más extensas sirven como un conductor más eficiente del calor latente hacia el líquido subenfriado. El EBDS está relacionado con el tiempo de solidificación por la relación:


$$EBDS = kt^m, \quad (8-6)$$

donde  $m$  y  $k$  son constantes que dependen de la composición del metal. Esta relación se muestra en la figura 8-7 para varias aleaciones. Espaciamientos pequeños entre los brazos dendríticos secundarios producen mayor resistencia mecánica y mejor ductilidad (figura 8-8).

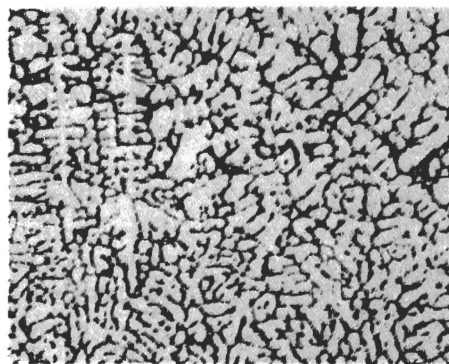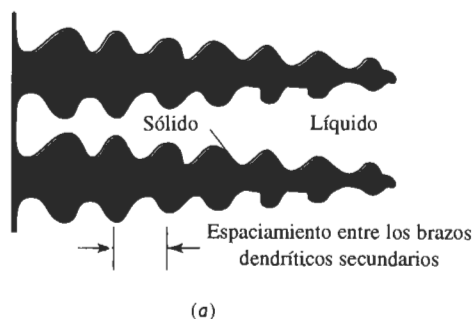


**FIGURA 8-6** (a) El espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios (EBDS). (b) Dendritas en una aleación de aluminio ( $\times 50$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 9, 9a edición, American Society for Metals, 1985.)

Para producir espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios excepcionalmente finos se utiliza un proceso de solidificación rápida; un método común es producir gotas de líquido muy finas mediante procesos especiales de atomización. Las gotas pequeñas se solidifican a una rapidez de aproximadamente  $10^4$  °C/s. Esta velocidad de enfriamiento no es suficientemente rápida para formar un vidrio metálico, pero sí produce una estructura dendrítica fina. Consolidando cuidadosamente las gotitas de sólido mediante procesos de metalurgia de polvos, se pueden obtener propiedades mejoradas del material.

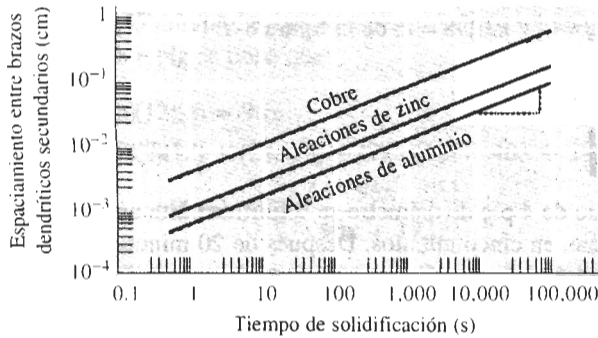

**FIGURA 8-7** Efecto del tiempo de solidificación en el espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios de cobre, zinc y aluminio.

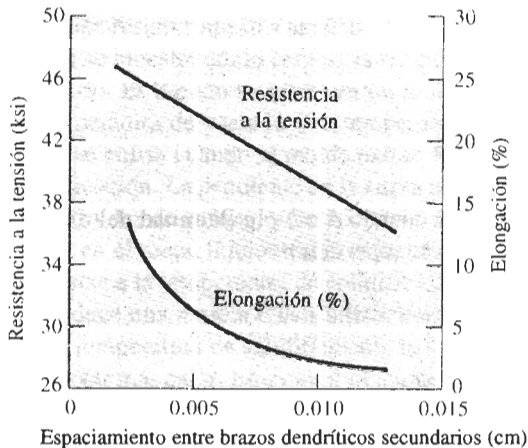

**FIGURA 8-8** Efecto del espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios sobre las propiedades de una aleación de aluminio para fundición.

### EJEMPLO 8-3

Determine las constantes en la ecuación que describe la relación de espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios y el tiempo de solidificación para aleaciones de aluminio (figura 8-7).

### SOLUCIÓN

Se puede leer el valor de EBDS en dos puntos de la gráfica y calcular  $k$  y  $m$  utilizando ecuaciones simultáneas. Sin embargo, si las escalas en la ordenada y abscisa son iguales para potencias de diez (como en la figura 8-7), se puede obtener el valor de  $m$  de la línea en la gráfica log-log midiendo la pendiente directamente. En la figura 8-7, la escala vertical tiene marcadas cinco unidades iguales y la horizontal 12. La pendiente es:

$$m = \frac{5}{12} = 0.42$$

La constante  $k$  es el valor de EBDS cuando  $t_s = 1$ , ya que:

$$\log \text{EBDS} = \log k + m \log t_s$$

Si  $t_i = 1$ ,  $m \log t_i = 0$ , y  $EBDS = k$ , de la figura 8-7:

$$k = 8 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

#### EJEMPLO 8-4

Una barra de aluminio de 4 plg de diámetro se solidifica hasta una profundidad de 0.5 plg por debajo de la superficie, en cinco minutos. Después de 20 minutos, la barra se ha solidificado hasta una profundidad de 1.5 plg. ¿Cuánto tiempo más se requiere para que la barra se solidifique totalmente?

#### SOLUCIÓN

De nuestras mediciones, podemos determinar las constantes  $k$  y  $c$  de la ecuación 8-5:

$$0.5 \text{ in.} = k\sqrt{(5 \text{ min})} - c \quad \text{o} \quad c = k\sqrt{5} - 0.5$$

$$1.5 \text{ in.} = k\sqrt{(20 \text{ min})} - c = k\sqrt{20} - (k\sqrt{5} - 0.5)$$

$$1.5 = k(\sqrt{20} - \sqrt{5}) + 0.5$$

$$k = \frac{1.5 - 0.5}{4.472 - 2.236} = 0.447$$

$$c = (0.447)\sqrt{5} - 0.5 = 0.4995$$

La solidificación será completa cuando  $d = 2$  plg (la mitad del diámetro, ya que la solidificación está ocurriendo desde toda la superficie):

$$2 = 0.447\sqrt{t} - 0.4995$$

$$\sqrt{t} = \frac{2 + 0.4995}{0.447} = 5.59$$

$$t = 31.27 \text{ min}$$

En la realidad, se encontraría que el tiempo total de solidificación es algo mayor a 31.27 minutos. Conforme la solidificación continúa, se va calentando el molde y es menos eficaz para eliminar el calor de la pieza.

#### EJEMPLO 8-5

#### Diseño de una fundición de aluminio

Diseñe el espesor de una fundición de aluminio cuya longitud es de 12 plg y su ancho 8 plg, a fin de producir una resistencia a la tensión de 40,000 psi. La constante del molde en la regla de Chvorinov para aleaciones de aluminio coladas en molde de arena, es de 45 min/plg<sup>2</sup>.

#### SOLUCIÓN

A fin de obtener una resistencia a la tensión de 42,000 psi, se requiere un espaciamiento entrebrazos dendríticos secundarios de aproximadamente 0.007 cm (figura 8-8). De la figura 8-7, podemos determinar que el tiempo de solidificación requerido para obtener este espaciamiento es de aproximadamente 300 segundos, es decir 5 minutos. De la regla de Chvorinov:

$$t_s = B\left(\frac{V}{A}\right)^2,$$

donde  $B = 45 \text{ min/plg}^2$  y  $x$  es el espesor de la fundición. Dado que la longitud es de 12 plg y el ancho es de 8 plg se tiene que:

$$V = (8)(12)(x) = 96x$$

$$A = (2)(8)(12) + (2)(x)(8) + (2)(x)(12) = 40x + 192$$

$$5 \text{ min} = (45 \text{ min/plg}^2) \left( \frac{96x}{40x + 192} \right)^2$$

$$\frac{96x}{40x + 192} = \sqrt{(5/45)} = 0.333$$

$$96x = 13.33x + 63.9$$

$$x = 0.77 \text{ plg}$$

## 8-5 Curvas de enfriamiento


Podemos resumir nuestro análisis hasta este punto, examinando una curva de enfriamiento, en la cual se muestra cómo cambia la temperatura de un material con el transcurso del tiempo (figura 8-9). El líquido se vierte en un molde a la **temperatura de vaciado**. La diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solidificación es el **sobrecalentamiento**. El líquido se enfría cuando el molde extrae su calor específico, hasta que llega a la temperatura de solidificación. La pendiente de la curva de enfriamiento, antes de que se inicie la solidificación, es la *rapidez de enfriamiento*  $\Delta T/\Delta t$ .

Si en el metal líquido están presentes núcleos heterogéneos efectivos, el cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación del calor latente de fusión se produce una meseta o **estabilización térmica**. El calor latente mantendrá el líquido restante a la temperatura de solidificación, hasta que todo el líquido se haya solidificado y no se pueda extraer más calor. En estas condiciones el crecimiento es planar. El **tiempo de solidificación total** de la fundición es el tiempo requerido para eliminar tanto el calor específico del líquido sobrecalentado como el calor latente de fusión y se mide a partir del momento del vaciado, hasta que se completa la solidificación; este tiempo se determina por la regla de Chvorinov. El **tiempo de solidificación local** es el requerido para eliminar sólo el calor latente de fusión en algún sitio particular de la fundición, y se mide a partir del momento en que comienza la solidificación hasta que ésta termina.


## 8-6 Fundición o estructura de lingote

Los metales fundidos se vacían en moldes, dejando que se solidifiquen. A menudo el molde produce un producto terminado o fundición. En otros casos, el molde produce una forma simple, llamada **lingote**, el cual requiere una deformación plástica o maquinado antes de crear un producto terminado. En el segundo caso se produce una **macroestructura**, que a veces se conoce como **estructura de lingote**, la cual está formada de hasta tres partes (figura 8-10).


**Zona templada** La **zona templada** es una estrecha banda de granos, orientados al azar y localizada sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. La pared del molde también tiene muchos puntos de contacto en los cuales puede ocurrir la nucleación heterogénea.

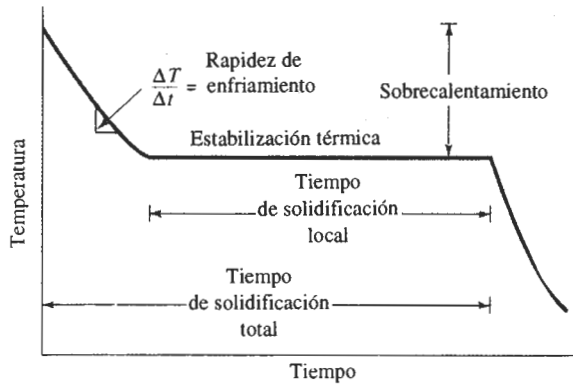

**FIGURA 8-9** Curva de enfriamiento para la solidificación de un material puro.

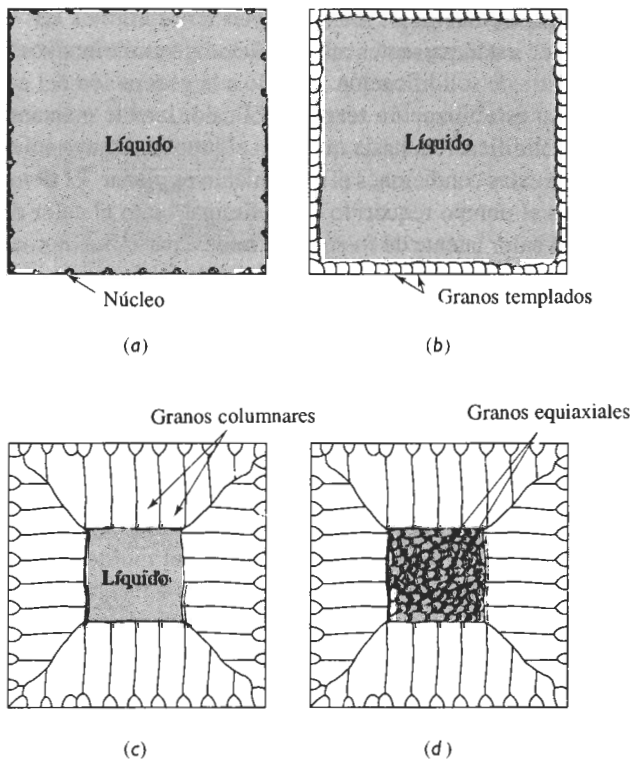

**FIGURA 8-10** Desarrollo de la macroestructura de una fundición durante la solidificación: (a) Se inicia la nucleación, (b) se forma la zona templada, (c) un crecimiento preferencial produce la zona columnar y (d) la nucleación adicional crea la zona equiaxial.

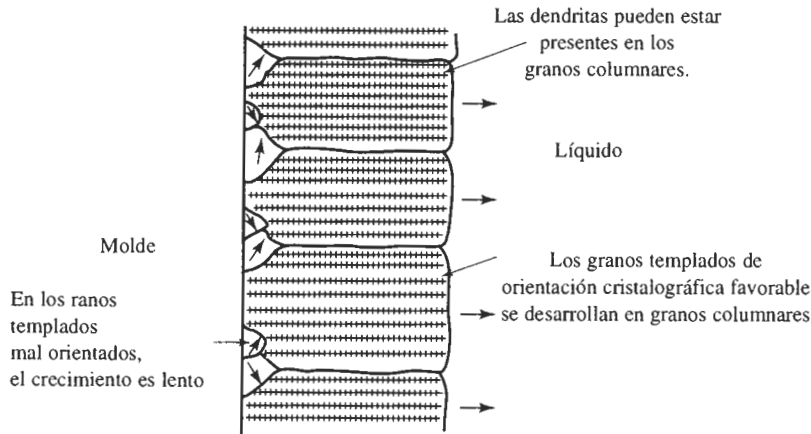

**FIGURA 8-11** La competencia en el crecimiento de los granos de la zona templada da como resultado que sólo aquellos granos con orientaciones favorables se desarrollen en granos columnares.

**Zona columnar** La **zona columnar** contiene granos alargados, orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme el material del molde extrae calor de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor o desde las áreas más frías de la pieza a las más calientes. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecerán perpendicularmente a la pared del molde.

Los granos crecen más rápidamente en ciertas direcciones cristalográficas. En los metales que tienen una estructura cristalina cúbica, los granos de la zona fría con una dirección  $\langle 100 \rangle$  perpendicular a la pared del molde crecerán más aprisa que los granos orientados en otras direcciones cristalográficas (figura 8-11). Finalmente, los granos en la zona columnar tendrán direcciones  $\langle 100 \rangle$  paralelas entre sí, repercutiendo en propiedades anisotrópicas en esta zona.

La formación de la zona columnar queda determinada principalmente por los fenómenos de crecimiento y no por los de nucleación. Los granos pueden estar compuestos de muchas dendritas si originalmente el líquido está subenfriado. Si no hay subenfriamiento, los granos columnares pueden crecer en forma planar al avanzar la solidificación.

**Zona equiaxial** Aunque el sólido puede continuar creciendo de manera columnar hasta transformarse todo el líquido, frecuentemente en el centro de la fundición o lingote se forma una zona de granos equiaxiales. La **zona equiaxial** contiene granos nuevos, orientados al azar. A menudo estos granos se generan por una baja temperatura de vaciado o por la incorporación de elementos aleantes, refinadores de grano e inoculantes. Estos granos crecen en forma relativamente redonda o equiaxial, con orientación cristalográfica aleatoria y deteniendo el crecimiento de los granos columnares. La formación de la zona equiaxial es un proceso controlado por la nucleación, y hace que esta porción de la fundición presente comportamiento isotrópico.

## 8-7 Solidificación de los polímeros

La solidificación de los polímeros es significativamente distinta a la de los metales y requiere que largas cadenas de moléculas se alineen muy cerca unas de otras a lo largo de distancias rela-



vamente largas. Al hacerlo, el polímero crece como cristales en forma de lámina (figura 8-12). La región entre cada una de las láminas contiene cadenas de polímeros distribuidas en forma aleatoria.


Además, a partir de un núcleo común crecen agrupamientos de láminas, aunque la orientación de éstas difiere de un agrupamiento a otro. Conforme estos agrupamientos crecen, pueden tener una forma esferoidal que se conoce como **esferulita**. La esferaulita está compuesta por muchos agrupamientos individuales de láminas o laminillas con orientación diferente.

Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas puede ser tan grande, que no se forma un sólido cristalino. Incluso cuando ocurre la solidificación, la cristalización en los polímeros nunca es completa; quedan presentes regiones amorfas entre laminillas individuales, entre agrupamientos de laminillas, y entre esferaulitas.

## 8-8 Defectos de solidificación

Aunque existen muchos defectos que pudieran generarse durante la solidificación, dos merecen mención especial.

**Contracción** La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación el material se contrae, es decir, se encoge hasta un 7 por ciento (tabla 8-2). Frecuentemente, la mayor parte de la **contracción** produce **cavidades**, si la solidificación se inicia en toda la superficie de la pieza. Si una de las superficies se solidifica más lentamente que las demás, la contracción aparece en forma de **rechupe** (figura 8-13).

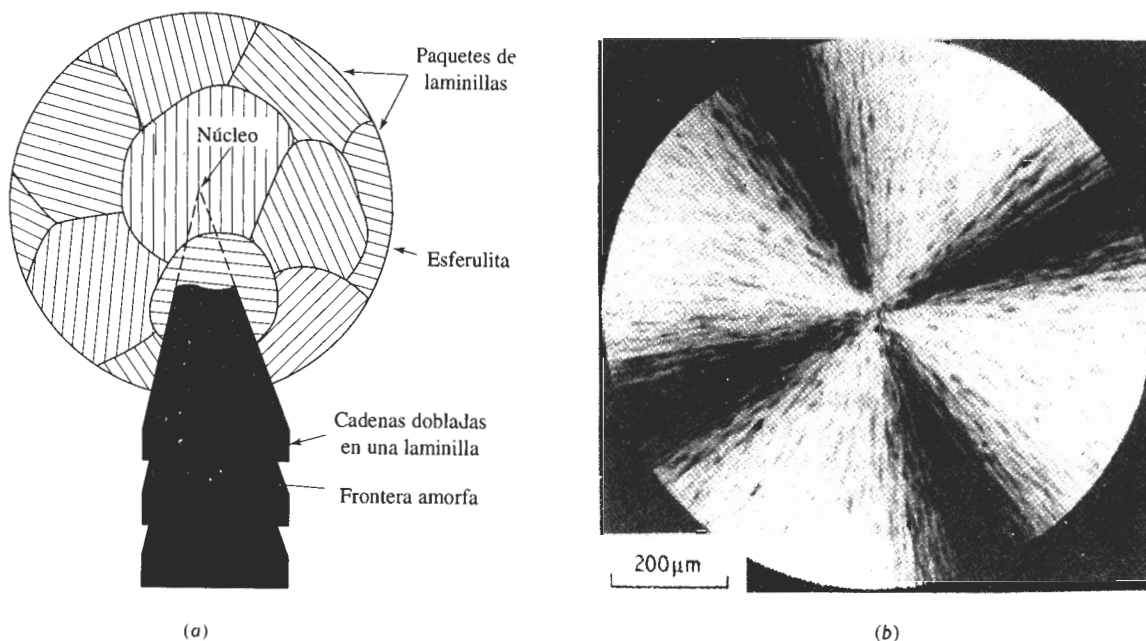


**FIGURA 8-12** (a) Estructura de una esferaulita en polímeros: la esferaulita está formada por agrupamientos de laminillas, cada una de ellas es un cristal individual. Las laminillas contienen cadenas de polímeros ordenados en una estructura cristalina. Una región límite amorfa separa dichas laminillas. (b) Esferulita en el poliestireno ( $\times 8000$ ). (De R. Young y P. Lovell, *Introduction to Polymers*, 2a edición, Chapman & Hall, 1991.)

**TABLA 8-2** Contracción durante la solidificación de algunos materiales seleccionados

Material	Contracción (%)
Al	7.0
Cu	5.1
Mg	4.0
Zn	3.7
Fe	3.4
Pb	2.7
Ga	+ 3.2 (expansión)
H <sub>2</sub> O	+ 8.3 (expansión)

Una técnica común para controlar cavidades y rechupes por la contracción volumétrica es colocar un **rebosadero**, es decir, una reserva de metal conectada a la fundición. Conforme el metal se solidifica y se contrae, fluye metal líquido del rebosadero hacia la fundición, para llenar el hueco dejado por la contracción. Sólo es necesario asegurarse que el rebosadero solidifique después de la fundición, y que exista un camino o canal líquido interno que conecte el líquido del rebosadero con el último líquido a solidificar en la pieza. Se puede utilizar la regla de Chvorinov en el diseño del tamaño del rebosadero.

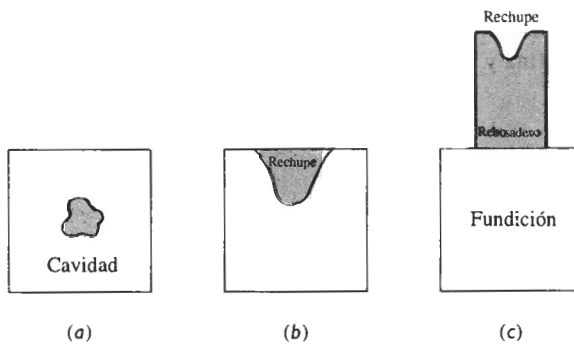**FIGURA 8-13** Pueden ocurrir varios tipos de macrocontracción mediante la solidificación, incluyendo cavidades y rechupes. Se pueden utilizar rebosaderos para compensar la contracción volumétrica.**EJEMPLO 8-6****Diseño de un rebosadero**

Diseñe un rebosadero cilíndrico, con una altura igual a dos veces su diámetro, que compense la contracción en una fundición de  $2 \times 8 \times 16$  cm (figura 8-14).

**SOLUCIÓN**

Se sabe que el rebosadero debe solidificarse después de la fundición. Si se desea ser conservador, típicamente se requerirá que la mazarota tarde un 25% más en solidificar que la fundición. Por tanto:

$$t_{\text{rebasadero}} = 1.25 t_{\text{fundición}} \quad \text{o} \quad B \left( \frac{V}{A} \right)_r^2 = 1.25 B \left( \frac{V}{A} \right)_c^2$$

La constante del molde  $B$  es la misma tanto para la fundición como para el rebasadero, por lo que:

$$\left( \frac{V}{A} \right)_r = \sqrt{1.25 \left( \frac{V}{A} \right)_c}$$

$$V_c = (2)(8)(16) = 256 \text{ cm}^3$$

$$A_c = (2)(2)(8) + (2)(2)(16) + (2)(8)(16) = 352 \text{ cm}^2$$

Podemos escribir las ecuaciones para el volumen y área del rebasadero cilíndrico, observando que  $H = 2D$ :

$$V_r = (\pi/4)D^2H = (\pi/4)D^2(2D) = (\pi/2) D^3$$


$$A_r = 2(\pi/4)D^2 + \pi DH = 2(\pi/4)D^2 + \pi D(2D) = (5\pi/2)D^2$$

$$\frac{V_r}{A_r} = \frac{(\pi/2)(D)^3}{(5\pi/2)(D)^2} = \frac{D}{5} > \sqrt{\frac{(1.25)(256)}{352}}$$

$$D = 4.77 \text{ cm} \quad H = 2D = 9.54 \text{ cm} \quad V_r = 170.5 \text{ cm}^3$$

Aunque el volumen del rebasadero es menor que el de la pieza fundida, el rebasadero se solidifica más lentamente, debido a su forma compacta. ■


**La contracción interdendrítica** consiste en la formación de poros debido a contracciones volumétricas entre las dendritas (figura 8-15). Este defecto, también conocido como *microcontracción o porosidad por contracción*, es difícil de evitar mediante rebasaderos, las altas velocidades de enfriamiento pueden reducir los problemas de la contracción interdendrítica; las dendritas pueden reducirse en su longitud, permitiendo que el líquido fluya a través de la red dendrítica hacia la interfase del frente de solidificación. Además, cualquier contracción remanente puede hacerse más fina y más uniformemente distribuida.

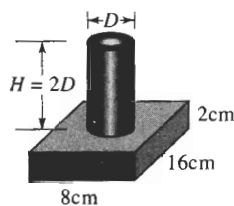


**FIGURA 8-14** Geometría de la pieza y su rebasadero (para el ejemplo 8-6).

**Porosidad gaseosa** Muchos metales en estado líquido disuelven gran cantidad de gas. Por ejemplo, el aluminio líquido permite la incorporación de hidrógeno en solución. Sin embargo, al solidificarse, el aluminio sólo puede retener en su estructura una pequeña fracción del gas (figura 8-16). El hidrógeno excedente forma burbujas que pueden quedar atrapadas en el metal sólido, produciendo **porosidad gaseosa**. La cantidad de gas que se puede disolver en un metal fundido está dada por la **ley de Sievert**:

$$\text{Porcentaje de gas} = K \sqrt{p_{\text{gas}}}, \quad (8-7)$$

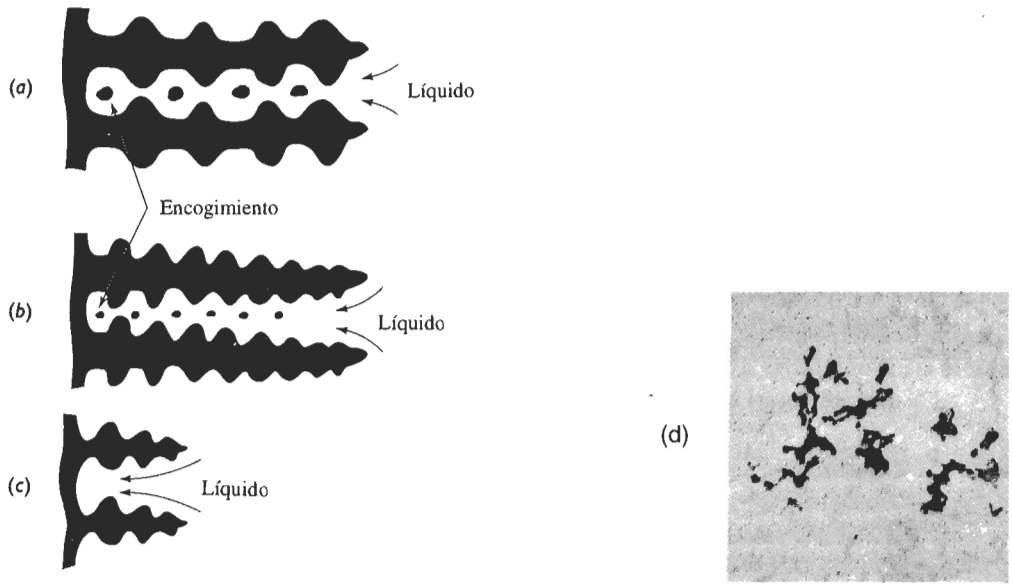


**FIGURA 8-15** (a) Puede ocurrir contracción volumétrica del líquido que se encuentra entre los brazos dendríticos. A menor espaciamiento entre los brazos de las dendritas, se obtendrá una porosidad más pequeña y uniformemente distribuida (b). Si los brazos primarios son cortos evitarán que la contracción ocurra (c). La contracción interdendrítica en una aleación de aluminio se muestra en (d) ( $\times 80$ ).

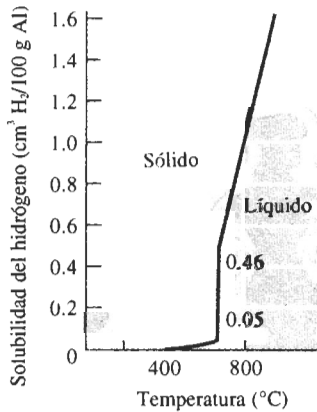

**FIGURA 8-16** Solubilidad del hidrógeno en aluminio cuando la presión parcial de  $H_2 = 1$  atmósfera.

donde  $p_{\text{gas}}$  es la presión parcial del gas en contacto con el metal y  $K$  es una constante específica para un sistema metal-gas particular, que aumenta con el incremento de temperatura. Se puede minimizar la porosidad del gas en fundiciones manteniendo baja la temperatura del líquido; agregando materiales al líquido para que se combinen con dicho gas formando un sólido, o asegurándose de mantener baja la presión parcial de dicho gas. Esto último se puede conseguir colocando el metal fundido en una cámara de vacío, o haciendo pasar burbujas de gas inerte a través de dicho metal. Dado que  $p_{\text{gas}}$  tiene un valor bajo cuando el metal líquido se somete a vacío o a burbujeo, el gas disuelto abandonará el metal, y se introducirá en el sistema que genera el vacío o en las burbujas de gas inerte.

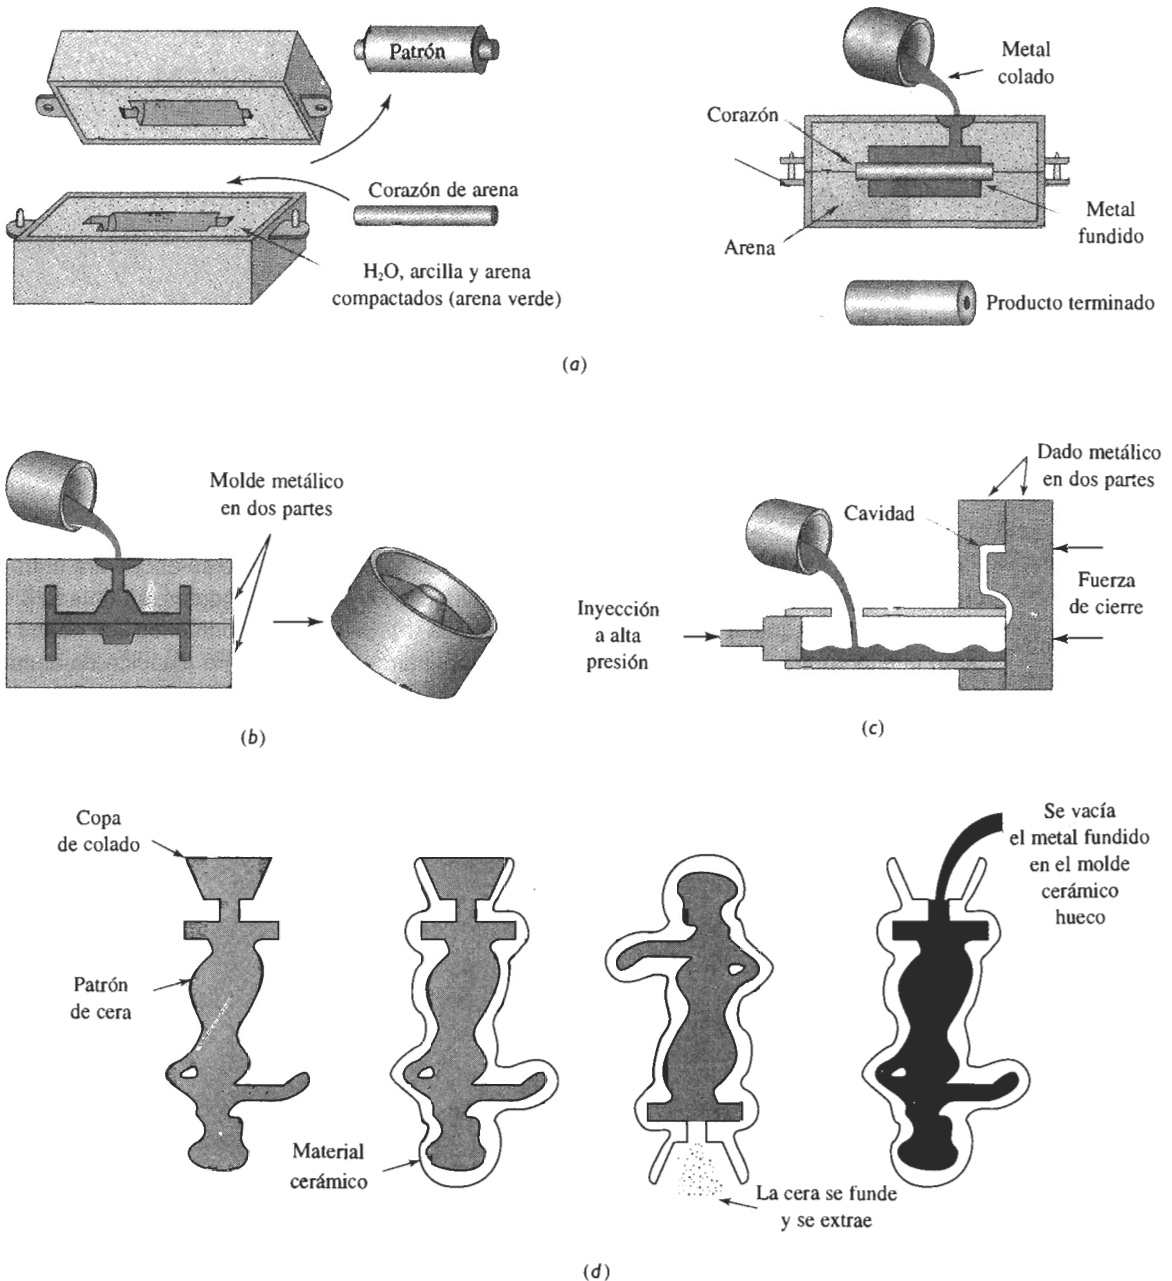

**FIGURA 8-17** Cuatro procesos de fundición típicos: (a) Moldeo en arena verde, en el cual se compacta arena arcillosa alrededor de un patrón. Los corazones de arena pueden producir cavidades internas en la fundición. (b) El proceso de colado en molde permanente, en el cual se vacía el metal líquido en un molde de hierro o de acero. (c) Proceso de inyección a presión, en el cual se inyecta el metal a alta presión en un molde de acero. (d) Proceso de moldeo por revestimiento o a la cera perdida, en el cual un patrón de cera es recubierto por un producto cerámico; después se funde la cera y se extrae para posteriormente verter el metal dentro del molde.

**EJEMPLO 8-7****Diseño de un proceso de degasificación**

Después de fundirse a la presión atmosférica, el cobre contiene en su peso 0.01% de oxígeno. Para asegurarse de que las piezas de fundición no tengan porosidad gaseosa, se desea reducir el porcentaje a menos de 0.00001% antes del vaciado. Diseñe un proceso de degasificación para el cobre.

**SOLUCIÓN**

Se puede resolver este problema de varias maneras. En una de ellas, el cobre líquido se coloca en una cámara de vacío; el oxígeno es entonces extraído del líquido y arrastrado hacia el sistema de vacío. El vacío que se requiere puede estimarse a partir de la ley de Sievert:

$$\frac{\%O_{\text{inicial}}}{\%O_{\text{vacío}}} = \frac{K\sqrt{p_{\text{inicial}}}}{K\sqrt{p_{\text{vacío}}}} = \sqrt{\left(\frac{1}{p_{\text{vacío}}}\right)}$$

$$\frac{0.01\%}{0.00001\%} = \sqrt{\left(\frac{1}{p_{\text{vacío}}}\right)}$$

$$\frac{1}{p_{\text{vacío}}} = (1000)^2 \quad \text{o} \quad p_{\text{vacío}} = 10^{-6} \text{ atm}$$

Otro procedimiento sería introducir una aleación de cobre al 15% de fósforo. El fósforo reacciona con el oxígeno para producir  $P_2O_5$ , que flota sobre el líquido, mediante la reacción:




Generalmente debe agregarse de 0.01 a 0.02% P para eliminar el oxígeno.

**8-9 Procesos de fundición**

La figura 8-17 resume cuatro de las docenas de procesos de fundición comerciales. Los procesos de moldeo en arena incluyen moldeo con arena verde, en el cual los granos de arena sílica ( $SiO_2$ ) unidos con arcilla húmeda, se compactan alrededor de un patrón removible. Los procesos de colado en molde cerámico utilizan un material cerámico de grano fino para fabricar el molde en forma de pasta espesa que se vierte alrededor de un patrón reutilizable, el cual es retirado cuando el material cerámico se endurece. En la fundición por revestimiento o a la cera perdida, la pasta cerámica recubre un patrón de cera. Una vez que el molde se seca y se endurece, se funde la cera y se saca de la carcasa cerámica, dejando en su sitio una cavidad, que será llenada con metal fundido.

En los procesos de molde permanente y de fundición a presión, se maquina en metal una cavidad. Una vez que el líquido vertido se solidifica en la cavidad, se abre el molde, se quita la pieza y se vuelve a utilizar dicho molde. Estos procesos tienden a proporcionar las fundiciones de la más alta resistencia, en razón de su rápida solidificación. Los moldes cerámicos, incluyendo los que se utilizan en el procedimiento de revestimiento o a la cera perdida son buenos aislantes, y dan piezas fundidas de enfriamiento más lento y de más baja resistencia mecánica.

**Colada continua** También se pueden producir perfiles metálicos continuos mediante el proceso de colado o fundición. La figura 8-18 muestra un método común para la producción de placas y barras de acero. El metal líquido es alimentado desde un recipiente hacia un molde de

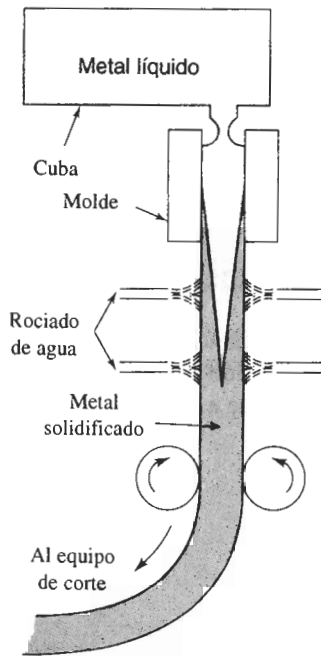


**FIGURA 8-18** Colada continua vertical, típica en la producción de muchos productos de acero. El metal líquido contenido en la cuba se vacía y solidifica parcialmente en un molde de cobre.

cobre enfriado por agua, que enfría rápidamente la superficie del acero. El acero parcialmente solidificado es extraído del molde a la misma velocidad que otra porción de acero líquido al entrar en dicho molde. El centro del perfil de acero termina su solidificación fuera del molde. La tira de material continuo se corta a las longitudes apropiadas mediante máquinas de corte especiales que viajan a la misma velocidad que la cinta de acero. Se utilizan procedimientos similares para obtener perfiles o listones de aluminio, cobre e incluso vidrios cerámicos.

### EJEMPLO 8-8

### Diseño de una máquina de colada continua

La figura 8-19 muestra un método para la colada continua de una placa de aluminio de 0.25 plg de espesor y 48 plg de ancho, que será laminada en hojas. El aluminio líquido se introdu-

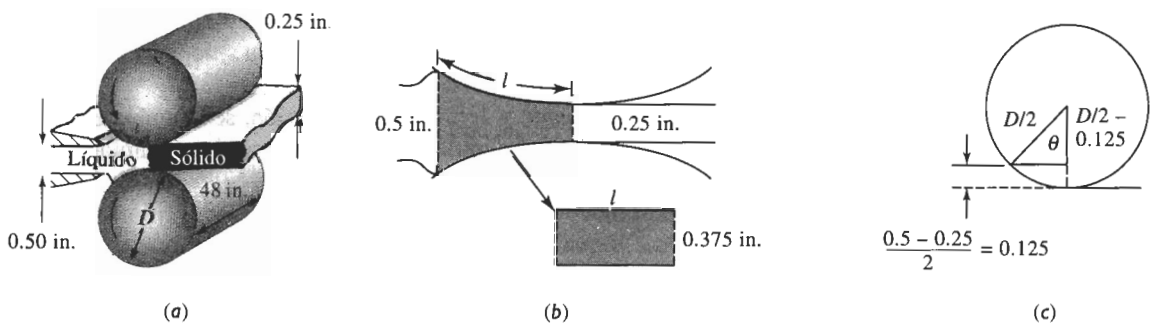

**FIGURA 8-19** Colada continua horizontal del aluminio (para el ejemplo 8-8).

ce entre dos rodillos grandes de acero que giran lentamente. Se desea que este metal termine su solidificación justo al salir del par de rodillos. Los rodillos actúan como molde permanente, con una constante de molde  $B$  de aproximadamente  $5 \text{ min/plg}^2$ , cuando se vacía aluminio con un sobrecalentamiento adecuado. Diseñe los rodillos requeridos para este proceso.

### SOLUCIÓN

Sería útil simplificar la geometría, de manera que pudiéramos determinar un tiempo de solidificación para la fundición. Supongamos que el área sombreada en la figura 8-19(b) representa la “fundición” y que se puede expresar como el espesor promedio multiplicado por una longitud y un ancho. El espesor promedio es  $(0.50 \text{ plg} + 0.25 \text{ plg})/2 = 0.375 \text{ plg}$ . Entonces:

$$\begin{aligned} V &= (\text{espesor})(\text{longitud})(\text{ancho}) = 0.375lw \\ A &= 2(\text{longitud})(\text{ancho}) = 2lw \\ \frac{V}{A} &= \frac{0.375lw}{2lw} = 0.1875 \end{aligned}$$

En la regla de Chvorinov se utilizará sólo el área directamente en contacto con los rodillos, ya que de otras superficies no se transfiere nada o prácticamente nada de calor. El tiempo de solidificación debería ser:

$$t_s = B \left( \frac{V}{A} \right)^2 = (5)(0.1875)^2 = 0.175 \text{ min}$$

Para que la placa se mantenga en contacto con los rodillos durante este tiempo, se deberá diseñar el diámetro de los rodillos y su velocidad de rotación. La figura 8-19(c) muestra que el ángulo  $\theta$  entre los puntos en los cuales el líquido entra y sale de los rodillos es:

$$\cos \theta = \frac{(D/2) - 0.125}{(D/2)} = \frac{D - 0.0625}{D}$$

La velocidad de la superficie de los rodillos es el producto de la circunferencia y la velocidad angular de los mismos,  $v = \pi DR$ , estando  $R$  en revoluciones/minuto. La velocidad  $v$  también es la rapidez a la cual podemos producir la placa de aluminio. El tiempo requerido para que los rodillos recorran la distancia  $l$  deberá ser igual al tiempo requerido de solidificación.

$$t = \frac{l}{v} = 0.175 \text{ min}$$

La longitud  $l$  es la fracción del diámetro del rodillo que está en contacto con el aluminio durante la solidificación y ésta está dada por:

$$l = \frac{\pi D \theta}{360}$$

Entonces, sustituyendo  $l$  y  $v$  en la ecuación correspondiente al tiempo:

$$\begin{aligned} t &= \frac{l}{v} = \frac{\pi D \theta}{360 \pi DR} = \frac{\theta}{360 R} = 0.175 \\ R &= \frac{\theta}{(360)(0.175)} = 0.0159 \theta \end{aligned}$$




Existe una diversidad de combinaciones de  $D$  y de  $R$  que dan la velocidad de solidificación requerida. Calculemos  $\theta$  para varios diámetros y a continuación determinemos la  $R$  requerida.

$D$	$\theta$	$l$	$R = 0.01590$	$v = \pi DR$
24 plg	4.1359	0.866 plg	0.066 rev/min	4.98 plg/min
36 plg	3.3767	1.061 plg	0.054 rev/min	6.11 plg/min
48 plg	2.9242	1.225 plg	0.047 rev/min	7.09 plg/min
60 plg	2.6154	1.369 plg	0.042 rev/min	7.92 plg/min

Conforme se incrementa el diámetro de los rodillos, aumenta también el área de contacto ( $l$ ) entre rodillos y metal. Esto, a su vez, da lugar a la posibilidad de una velocidad superficial más rápida ( $v$ ) de los rodillos, incrementándose la velocidad de producción de placa. Sin embargo, los rodillos del diámetro mayor no necesitan girar tan rápidamente para obtener estas velocidades.

Al seleccionar nuestro diseño final, preferiremos utilizar el mayor diámetro de rodillo práctico para asegurar grandes velocidades de producción. Sin embargo, conforme los rodillos son de mayor diámetro, éstos y su equipo de soporte se hacen también más costosos.

En la operación real del proceso de colada continua se podrían utilizar velocidades más rápidas, ya que la placa no requiere que esté totalmente solidificada en el momento de salir de los rodillos.

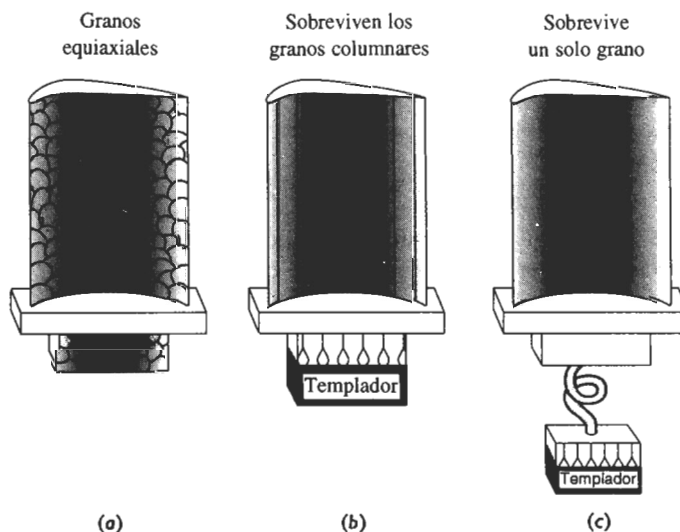

**FIGURA 8-20** Control de la estructura granular en los álabes de turbina: (a) Granos equiaxiales convencionales, (b) granos columnares solidificados direccionalmente, y (c) monocristal.


**Solidificación direccional** Existen algunas aplicaciones donde no es deseable tener una estructura de granos equiaxiales en la pieza. Las fundiciones que se utilizan para las aspas y los álabes de los motores de turbina son un ejemplo (figura 8-20). Estas piezas de fundición a menudo se fabrican a partir de superaleaciones de cobalto o de níquel por fundición a la cera perdida.

En las piezas fundidas convencionalmente, se produce una estructura de granos equiaxiales. Sin embargo, las aspas y los álabes para motores de turbina y de reacción fallan a lo largo de los bordes de grano transversales. Se obtienen mejores resistencias a la termofluencia y a la fractura, utilizando la técnica de solidificación direccional (SD). En el proceso SD, se calienta el molde desde un extremo y se enfría desde otro, produciendo una microestructura columnar que tiene todos los bordes de grano en la dirección longitudinal de la pieza. No existen bordes de grano en la dirección transversal [figura 8-20(b)].

Aún mejores propiedades pueden obtenerse utilizando una técnica de monocristal. De nuevo la solidificación comienza en forma de granos columnares en una superficie fría; sin embargo, debido a la conexión helicoidal, solamente un grano columnar puede crecer en el cuerpo principal de la pieza [figura 8-20(c)]. La pieza de un solo cristal no tiene absolutamente ningún borde de grano y tiene sus planos y direcciones cristalográficas en orientación óptima.

## 8-10 Solidificación y unión de los metales

La solidificación también es importante en la unión de los metales mediante la **soldadura por fusión**. En los procesos de soldadura por fusión, una porción de los metales a unir se funde y, en muchos casos, se agrega un metal fundido adicional. La zona donde se tiene metal líquido se conoce como **zona de fusión** (figura 8-21). Cuando posteriormente la zona de fusión solidifica, las piezas originales de metal quedan unidas entre sí.

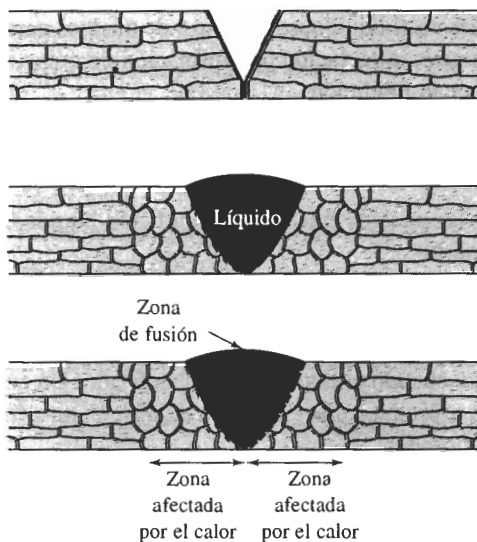

**FIGURA 8-21** Diagrama esquemático de la zona de fusión y de la solidificación durante la soldadura por fusión: (a) Unión preparada para la soldadura, (b) soldadura a su temperatura máxima, con la unión llena de metal de aporte en estado líquido y (c) soldadura después de la solidificación.

Durante la solidificación de la zona de fusión, no se requiere nucleación. El sólido simplemente empieza a crecer en forma columnar a partir de granos existentes. El crecimiento de los granos sólidos en la zona de fusión a partir de granos preexistentes se conoce como **crecimiento epitaxial**.

La estructura y las propiedades de la zona de fusión dependen de muchas de las mismas variables involucradas en los procesos de fundición de metales. La adición de agentes inoculantes a la zona de fusión reduce el tamaño de grano. Velocidades rápidas de enfriamiento o tiempos cortos de solidificación promueven una microestructura más fina y mejores propiedades. Los factores que incrementan la velocidad de enfriamiento son un mayor espesor del material; zonas de fusión más pequeñas; temperatura inicial del metal baja y ciertos procesos de soldadura. Por ejemplo, la soldadura oxiacetilénica utiliza flamas de relativamente baja intensidad; en consecuencia, los tiempos de soldadura son largos y el metal sólido circundante, que se pone muy caliente, no es un enfriador térmico efectivo. Pero los procesos de soldadura por arco proporcionan una fuente de calor más intensa, minimizando así el calentamiento del metal circundante y proporcionando un enfriamiento más rápido. Las soldadoras láser y de haz de electrones son fuentes excepcionalmente intensas de calor; producen velocidades muy rápidas de enfriamiento y soldaduras potencialmente resistentes.

## RESUMEN

Una de las primeras oportunidades de controlar la estructura y propiedades mecánicas de un material ocurre durante su solidificación. Podemos controlar el tamaño y la forma de los granos para mejorar sus propiedades generales; para obtener propiedades uniformes o, si así lo deseamos, para obtener un comportamiento anisotrópico. Estos objetivos se cumplen al controlar la nucleación y el crecimiento del material sólido a partir de su estado líquido.

- La nucleación produce una partícula sólida de tamaño crítico a partir de la fundición líquida.
  - La nucleación homogénea requiere grandes subenfriamientos del líquido y no es común en el procesamiento normal de solidificación.
  - Introduciendo partículas extrañas en el líquido, se disponen de núcleos para una nucleación heterogénea. En la práctica, mediante la inoculación o la refinación de grano, este proceso permite controlar el tamaño de grano de la fundición.
  - El enfriamiento rápido del líquido puede impedir tanto la nucleación como el crecimiento, resultando en sólidos amorfos, es decir vítreos, con propiedades mecánicas y físicas fuera de lo común.
- El crecimiento ocurre conforme los núcleos crecen en la fundición líquida. Puede ocurrir crecimiento planar o crecimiento dendrítico.
  - En el crecimiento planar, crecerá una interfase lisa o plana sólida-líquida con poco o ningún subenfriamiento del líquido. Algunos procesos de solidificación direccionada especiales aprovechan el crecimiento planar.
  - El crecimiento dendrítico ocurre cuando el líquido está subenfriado. Un enfriamiento rápido o un tiempo de solidificación breve, produce una estructura dendrítica más fina y a menudo consigue propiedades mecánicas mejoradas.
- La regla de Chvorinov,  $t_s = B(V/A)^n$ , puede utilizarse para estimar el tiempo de solidificación de la fundición.

Mediante el control de la nucleación y del crecimiento, se le puede dar a una pieza fundida una estructura de granos columnares, una estructura de granos equiaxiales, o una mezcla de ambas. Es común un comportamiento isotrópico de los granos equiaxiales, en tanto se encuentra comportamiento anisotrópico en los granos columnares.

En los métodos comerciales de procesamiento por solidificación, se pueden controlar los defectos en una pieza fundida (como la contracción por solidificación o la porosidad ga-

seosa) mediante un diseño apropiado de fundición y de sistema de rebosaderos, o mediante un tratamiento adecuado del metal líquido antes de la fundición.

## GLOSARIO

**Calor específico** Grado térmico requerido para cambiar en un grado la temperatura de una unidad de peso del material.

**Calor latente de fusión  $\Delta H_f$**  El generado o liberado al solidificar un líquido. El calor latente de fusión está relacionado con la diferencia en energía entre el sólido y el líquido.

**Cavidad por contracción o rechupe** Hueco grande en forma de cono desde la superficie hasta el interior de una fundición, causado por la contracción volumétrica ocurrida durante la solidificación.

**Cavidad por contracción** Hueco grande dentro de una fundición causado por la contracción volumétrica que ocurre durante la solidificación.

**Contracción interdendrítica** Poros pequeños, frecuentemente aislados, entre los brazos dendríticos formados por la contracción que acompaña a la solidificación. También conocida como microcontracción o porosidad por contracción.

**Crecimiento** Proceso físico mediante el cual una fase nueva incrementa su tamaño. En el caso de la solidificación, esto se refiere a la formación de un sólido estable conforme se solidifica el líquido.

**Crecimiento epitaxial** Crecimiento de un líquido en un material sólido existente sin necesidad de nucleación.

**Crecimiento planar** Aumento de tamaño de una interfase sólido-líquido, lisa o plana, durante la solidificación, cuando no se tiene un líquido subenfriado.

**Dendrita** Estructura arboriforme del sólido que crece cuando ocurre la nucleación en un líquido subenfriado.

**Embrión** Pequeña partícula de sólido que se forma a partir del líquido conforme se aglomeran o agrupan los átomos. El embrión es demasiado pequeño para seguir creciendo.

**Esferulita** Cristales de forma esférica producidos cuando se solidifican ciertos polímeros.

**Espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS)** Distancia entre los centros de dos brazos dendríticos secundarios adyacentes.

**Estabilización térmica** Meseta en la curva de enfriamiento durante la solidificación de un material. La estabilización térmica se genera por la salida del calor latente de fusión durante la solidificación.

**Estructura de lingote** Macroestructura de una fundición, incluyendo la zona templada, la zona columnar y la zona equiaxial.

**Inoculación** Adición controlada de elementos o partículas para incrementar la nucleación heterogénea y por lo tanto el número de granos en una fundición.

**Ley de Sievert** "La cantidad de un gas que se disuelve en un metal es proporcional a la presión parcial del gas en los alrededores."

**Macroestructura** Características de la estructura de los materiales que generalmente puede ser observada a simple vista.

**Nucleación** Proceso físico mediante el cual se produce una nueva fase dentro de un material. En el caso de la solidificación, significa la formación de un sólido minúsculo y estable dentro del líquido.

**Núcleo** Partícula diminuta de sólido que se forma a partir del líquido conforme se juntan los átomos. Cuando las partículas son lo suficientemente grandes para ser estables, ha ocurrido el proceso de nucleación y puede iniciarse el crecimiento del sólido.

**Nucleación heterogénea** Formación de un sólido de tamaño crítico a partir del líquido sobre la superficie de alguna impureza.

**Nucleación homogénea** Formación de un sólido de tamaño crítico a partir del líquido por la aglomeración o agrupamiento de un gran número de átomos a un subenfriamiento alto.

**Porosidad de gas o gaseosa** Burbujas de gas atrapadas dentro de una fundición durante su solidificación, causadas por la menor solubilidad del gas al estado sólido en comparación con la solubilidad al estado líquido.

**Proceso por solidificación rápida** Producción de estructuras únicas en los materiales, al someterlos a velocidades de enfriamiento extraordinariamente altas durante la solidificación.

**Radio crítico  $r^*$**  Tamaño mínimo del núcleo que deben formar los átomos al agruparse en el líquido, antes de que la partícula sólida sea estable y empiece a crecer.

**Rebosadero** Depósito con metal líquido adicional que está conectado a una fundición. Si el rebosadero se solidifica después de la fundición, proveerá metal líquido para compensar las contracciones.

**Refinación de grano** Adición de núcleos heterogéneos de manera controlada para incrementar el número de granos en una fundición.

**Regla de Chvorinov** Tiempo de solidificación de una fundición que es directamente proporcional al cuadrado de la relación volumen-a-superficie de la fundición.

**Sobrecalentamiento** Temperatura de vaciado menos la temperatura de solidificación.

**Soldadura por fusión** Procesos de unión en los cuales debe fundirse una porción de los materiales para tener una buena unión.

**Subenfriamiento** Temperatura a la cual debe enfriarse el metal líquido por debajo de la temperatura de solidificación al equilibrio, antes de que ocurra la nucleación.

**Temperatura de vaciado** Grado térmico de un metal al momento de ser vaciado en un molde durante el proceso de fundición.

**Tiempo de solidificación local** Periodo requerido para que solidifique un sitio particular de una fundición, una vez que se ha iniciado la nucleación.

**Tiempo de solidificación total** Periodo requerido para que la fundición se solidifique totalmente una vez vaciada en el molde.

**Zona equiaxial** Región de granos orientados al azar, como resultado de una nucleación generalizada en el centro de una fundición.

**Zona de fusión** Porción del material que se calienta hasta el estado líquido durante el proceso de soldadura. La solidificación de esta zona proporciona la unión.

**Zona columnar** Región de granos alargados, con una orientación cristalográfica preferencial, formada como resultado del crecimiento competitivo durante la solidificación de una fundición.

**Zona templada** Región de granos pequeños orientados al azar, que se forman en la superficie de una fundición, como resultado de una nucleación heterogénea.

## PROBLEMAS

**8-1** Suponga que se subenfrió el níquel líquido hasta que ocurra la nucleación homogénea. Calcule

(a) el radio crítico del núcleo requerido y

(b) el número de átomos de níquel en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red para el níquel sólido CCC es 0.356 nm.

**8-2** Suponga que el hierro líquido es subenfriado hasta que ocurre la nucleación homogénea. Calcule

(a) el radio crítico del núcleo requerido y

(b) el número de átomos de hierro en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red para el hierro sólido CC es 2.92 Å.

**8-3** Suponga que el níquel sólido pudo nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de sólo 22°C. ¿Cuántos átomos tendrían que aglomerarse de manera espontánea para que esto ocurriera? Suponga

que el parámetro de red para el níquel sólido CCC es 0.356 nm.

**8-4** Suponga que el hierro sólido pudo nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de solamente 15°C. ¿Cuántos átomos tendrían que aglomerarse de manera espontánea para que esto ocurriera? Suponga que el parámetro de red del hierro sólido CC es 2.92 Å.

**8-5** Calcule la fracción de solidificación que ocurrirá dendriticamente al nuclear el hierro

- (a) a un subenfriamiento de 10°C,
- (b) a un subenfriamiento de 100°C y
- (c) de manera homogénea.

El calor específico del hierro es 5.78 J/cm<sup>3</sup> · °C.

**8-6** Calcule la fracción de solidificación que ocurre de manera dendrítica al nuclear la plata

- (a) a un subenfriamiento de 10°C,
- (b) a un subenfriamiento de 100°C y
- (c) de manera homogénea.

El calor específico de la plata es 3.25 J/cm<sup>3</sup> · °C.

**8-7** El análisis de una fundición de níquel sugiere que el 28% del proceso de solidificación ocurrió de manera dendrítica. Calcule la temperatura a la cual ocurrió la nucleación. El calor específico del níquel es 4.1 J/cm<sup>3</sup> · °C.

**8-8** Un cubo de 2 plg se solidifica en 4.6 minutos. Calcule

- a) la constante del molde en la regla de Chvorinov y
- b) el tiempo de solidificación para una barra de 0.5 × 0.5 × 6 plg fundida bajo estas mismas condiciones. Suponga que  $n = 2$ .

**8-9** Una esfera de 5 cm de diámetro se solidifica en 1050 s. Calcule el tiempo de solidificación para una placa de 0.3 × 10 × 20 cm bajo las mismas condiciones. Suponga que  $n = 2$ .

**8-10** Encuentre las constantes  $B$  y  $n$  de la regla de Chvorinov trazando los siguientes datos en una gráfica log-log.

Dimensiones de la fundición (plg)	Tiempo de solidificación (min)
0.5 × 8 × 12	3.48
2 × 3 × 10	15.78
cubo 2.5	10.17
1 × 4 × 9	8.13

**8-11** Encuentre las constantes  $B$  y  $n$  de la regla de Chvorinov trazando los siguientes datos en una gráfica log-log.

Dimensiones de la fundición (cm)	Tiempo de solidificación (s)
1 × 1 × 6	28.58
2 × 4 × 4	98.30
4 × 4 × 4	155.89
8 × 6 × 5	306.15

**8-12** Se produjo una fundición de 3 plg de diámetro. Se midió el tiempo requerido para que la interfase sólido-líquido llegase a diferentes profundidades por debajo de la superficie de la fundición y aparece en la tabla siguiente:

Distancia de la superficie (plg)	Tiempo (s)
0.1	32.6
0.3	73.5
0.5	130.6
0.75	225.0
1.0	334.9


Determine:

- (a) el tiempo en el cual se inicia la solidificación en la superficie y
- (b) el tiempo en el cual se espera que toda la fundición esté sólida.
- (c) Suponga que la parte central de la fundición realmente se solidificó en 720 s. Explique por qué este tiempo pudiera ser distinto del calculado en el inciso b.

**8-13** La figura 8-6(b) muestra una fotografía de una aleación de aluminio. Estime

- (a) el espaciado entre los brazos dendríticos secundarios y
- (b) el tiempo de solidificación local para dicha área de la fundición.

**8-14** La figura 8-22 muestra una fotografía de dendritas de FeO precipitadas en un vidrio cerámico (un líquido subenfriado). Estime el espaciado entre los brazos dendríticos secundarios.

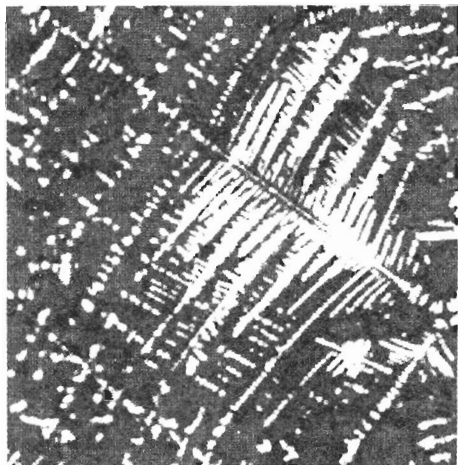

**FIGURA 8-22** Microfotografía de dendritas de FeO en vidrio cerámico (x450). (Para el problema 8-14.) (Cortesía de C. W. Ramsay, University of Missouri—Rolla.)

**8-15** Encuentre las constantes  $c$  y  $m$  que relacionan el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios con el tiempo de solidificación local, trazando los datos siguientes en una gráfica log-log.

Tiempo de solidificación (s)	EBDS (cm)
156	0.0176
282	0.0216
606	0.0282
1356	0.0374


**8-16** La figura 8-23 muestra las dendritas en una partícula de polvo de titanio rápidamente solidificado. Suponiendo que el tamaño de las dendritas de titanio está relacionado con el tiempo de solidificación según la misma relación que en el aluminio, estime el tiempo de solidificación de la partícula de polvo.

**8-17** El espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios en una soldadura por haz electrónico de cobre es de  $9.5 \times 10^{-4}$  cm. Estime el tiempo de solidificación de la soldadura.


**8-18** En la figura 8-24 aparece una curva de enfriamiento. Determine

- (a) la temperatura de vaciado,
- (b) la temperatura de solidificación,

- (c) el sobrecalentamiento,
- (d) la rapidez de enfriamiento, justo antes del inicio de la solidificación,
- (e) el tiempo de solidificación total,
- (f) el tiempo de solidificación local y
- (g) la identidad probable del metal.
- (h) Si la curva de enfriamiento se obtuvo a partir del centro de la fundición que se esboza en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que  $n = 2$ .

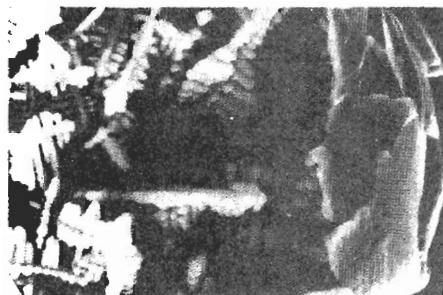


**FIGURA 8-23** Dendritas diminutas, expuestas dentro de una partícula de polvo de titanio debido a un proceso de solidificación rápido (x 2200). (De J. D. Ayers y K. Moore, "Formation of Metal Carbide Powder by Spark Machining of Reactive Metals". De Metallurgical Transactions, Vol. 15 A junio de 1984, Pág. 1120) (Para el problema 8-16.)

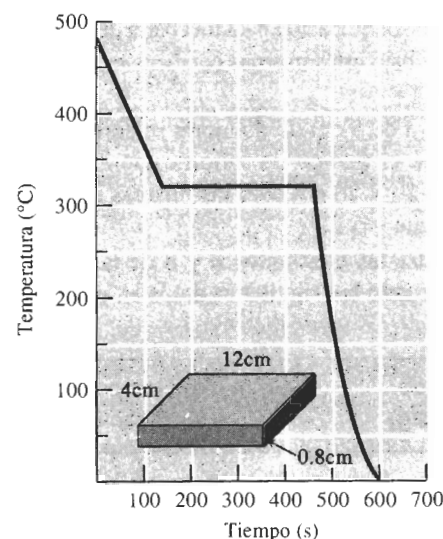


**FIGURA 8-24** Curva de enfriamiento (para el problema 8-18).

**8-19** En la figura 8-25 se muestra una curva de enfriamiento. Determine

- (a) la temperatura de vaciado
- (b) la temperatura de solidificación
- (c) el sobrecalentamiento,
- (d) la rapidez de enfriamiento, justo antes que se inicie la solidificación,
- (e) el tiempo de solidificación total,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el subenfriamiento, y
- (h) la identidad probable del metal.
- (i) Si la curva de enfriamiento fue obtenida en el centro de la fundición cuyo esquema aparece en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que  $n = 2$ .

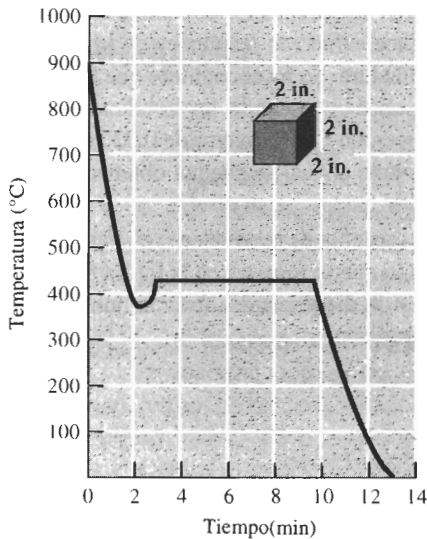

**FIGURA 8-25** Curva de enfriamiento (para el problema 8-19).

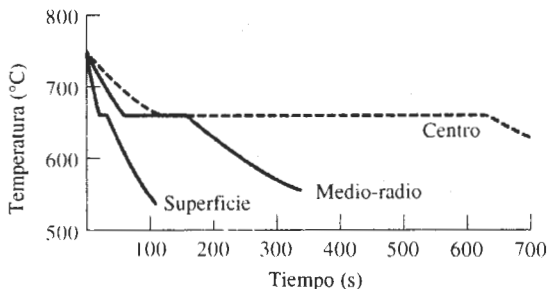


**FIGURA 8-26** Curvas de enfriamiento (para el problema 8-20).

**8-20** La figura 8-26 muestra las curvas de enfriamiento obtenidas en varios sitios dentro de una fundición cilíndrica de aluminio. Determine los tiempos de solidificación total y el EBDS de cada ubicación, y a continuación grafique la resistencia a la tensión en función de la distancia a la superficie de la fundición. ¿Recomendaría usted que la fundición se diseñe para que una mayor o menor cantidad de material deba ser maquinada desde la superficie durante el proceso de acabado? Explique

**8-21** Calcule el volumen, diámetro y altura del rebosadero cilíndrico requerido para impedir la contracción en una pieza fundida de  $4 \times 10 \times 20$  plg si  $H/D$  para el rebosadero tiene un valor de 1.5.


**8-22** Calcule el volumen, diámetro y altura del rebosadero cilíndrico requerido para impedir la contracción en una pieza fundida de  $1 \times 6 \times 6$  plg si  $H/D$  para el rebosadero tiene un valor de 1.0.

**8-23** La figura 8-27 muestra un rebosadero cilíndrico fijo a una pieza de fundición. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la fundición y del rebosadero, y determine si éste será eficaz.

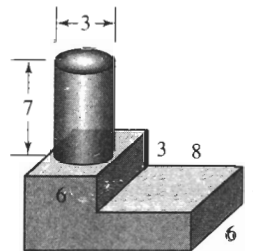

**FIGURA 8-27** Fundición en escalón (para el problema 8-23).

**8-24** La figura 8-28 muestra un rebosadero cilíndrico fijo a una pieza de fundición. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la fundición y del rebosadero, y determine si éste será eficaz.

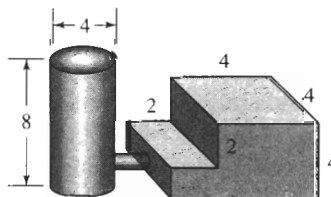

**FIGURA 8-28** Fundición en escalón (para el problema 8-24).



**8-25** Una esfera de cobre líquido de 4 plg de diámetro se solidifica, produciéndose una cavidad esférica por contracción en el centro de la fundición. Compare el volumen y el diámetro de la cavidad por contracción en la fundición de cobre, con la que se obtendría si se dejara solidificar una esfera de hierro líquido también de 4 plg de diámetro.

**8-26** Un cubo de 4 plg de metal líquido se solidifica, observándose una cavidad esférica por contracción de un diámetro de 1.49 plg en la fundición sólida. Determine el cambio volumétrico porcentual ocurrido durante la solidificación.

**8-27** Se produce una pieza de fundición de magnesio de  $2 \times 4 \times 6$  cm. Después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que la fundición pesa 80 g. Determine (a) el volumen de la cavidad por contracción en el centro de la pieza y

(b) el porcentaje de contracción que ocurrió durante la solidificación.

**8-28** Se produce una fundición de hierro de  $2 \times 8 \times 10$  plg y, después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que pesa 43.9 lb. Determine

(a) el porcentaje de contracción que ocurrió durante la solidificación y

(b) el número de poros de contracción en la fundición, si la totalidad de la contracción ocurre en forma de poros de 0.05 plg de diámetro.

**8-29** Se vacía magnesio líquido en un molde de  $2 \times 2 \times 24$  cm y, como resultado de la solidificación direccional, la totalidad de la contracción por solidificación ocurre a lo largo de la pieza fundida. Determine la longitud de la pieza inmediatamente después de que haya terminado la solidificación.

**8-30** Un hierro fundido líquido tiene una densidad de  $7.65 \text{ g/cm}^3$ . Inmediatamente después de la solidificación, se determina que la pieza sólida tiene una densidad de  $7.71 \text{ g/cm}^3$ . Determine el cambio porcentual volumétrico ocurrido durante la solidificación. ¿Se expande o se contrae el hierro fundido durante la solidificación?

**8-31** De la figura 8-16, encuentre la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido justo antes de que se inicie la solidificación y cuando la presión parcial de hidrógeno es de 1 atm. Determine la solubilidad del hidrógeno (en  $\text{cm}^3/100\text{g Al}$ ) a la misma temperatura, si la presión parcial se redujera a 0.01 atm.

**8-32** Se determina que la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido a  $715^\circ\text{C}$  es de  $1 \text{ cm}^3/100 \text{ g Al}$ . Si todo este hidrógeno se precipitase en burbujas durante la

solidificación quedando atrapado en la fundición, calcule el porcentaje de volumen del gas en el aluminio sólido.




## Problemas de diseño

**8-33** Se funde aluminio en condiciones que resultan en  $0.06 \text{ cm}^3$  de  $\text{H}_2$  por 100 g de aluminio. Se ha encontrado que no se debe aceptar más de  $0.002 \text{ cm}^3 \text{ H}_2$  por cada 100g de aluminio a fin de evitar la formación de burbujas de hidrógeno durante la solidificación. Diseñe un tratamiento para el aluminio líquido que asegure que no habrá formación de porosidad gaseosa por hidrógeno.

**8-34** Cuando se sueldan dos placas de cobre de 0.5 plg de espesor con soldadura de arco, la zona de fusión contiene dendritas con un EBDS de 0.006 cm. Sin embargo, el proceso produce esfuerzos residuales de importancia en el área de soldadura. Se ha encontrado que los esfuerzos residuales son bajos cuando las condiciones de la soldadura producen un EBDS mayor de 0.02 cm. Diseñe un proceso mediante el cual se puedan obtener bajos esfuerzos residuales. Justifique su diseño.

**8-35** Diseñe un sistema de rebosaderos eficiente para la pieza de fundición que se muestra en la figura 8-29. Asegúrese de incluir un diagrama del sistema, junto con las dimensiones apropiadas.

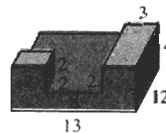

**FIGURA 8-29** Fundición a la cual se le debe diseñar un sistema de rebosaderos (para el problema 8-35).

**8-36** Diseñe un proceso que produzca una fundición de acero de propiedades uniformes y elevada resistencia. Asegúrese de incluir las características de la microestructura que desea controlar y explique cómo lo conseguiría.

**8-37** Una fundición de aluminio debe hacerse por inyección a presión en un molde de acero (fundición a presión). Esencialmente la pieza es un cilindro de 12 plg de largo y 2 plg de diámetro con una pared de espesor uniforme, y deberá tener una resistencia a la tensión mínima de 40,000 psi. Con base en las propiedades dadas en la figura 8-8, diseñe la fundición y el proceso.

# CAPÍTULO 9

## Equilibrio de fases y endurecimiento por solución sólida

### 9-1 Introducción

Las propiedades mecánicas de los materiales pueden controlarse por la adición de defectos puntuales como átomos sustitucionales e intersticiales. Particularmente en el caso de los metales, los defectos puntuales distorsionan el arreglo atómico en la red, interfiriendo con el movimiento o deslizamiento de las dislocaciones. Por tanto, los defectos puntuales hacen que el material se endurezca por solución sólida.

Además, la introducción de defectos puntuales modifica la composición del material, influyendo sobre el comportamiento durante la solidificación. Este efecto se analiza mediante el diagrama de fases al equilibrio, a partir del cual se podrá predecir cómo se solidificará un material tanto en condiciones de equilibrio como fuera de éste.

### 9-2 Fases y el diagrama de fases de sustancias puras

Los materiales puros tienen muchas aplicaciones en la ingeniería, pero con frecuencia se utilizan aleaciones o mezclas de materiales. Existen dos tipos de aleaciones: aleaciones de una fase y aleaciones de varias fases. En este capítulo se examinará el comportamiento de las aleaciones de una fase. Como primer paso, se definirá qué es fase y se verá la forma en que la regla de las fases ayuda a determinar el estado sólido, líquido o gaseoso, en el que existe un material puro.

**Fase** Una **fase** tiene las características siguientes: (1) una fase tiene una misma estructura o arreglo atómico en todo el material; (2) una fase tiene aproximadamente una misma composición y propiedades; y (3) hay una interfase definida entre una fase y cualquier otra que la rodea o que sea su vecina. Por ejemplo, si se encierra un bloque de hielo en una cámara de vacío [figura 9-1(a)], el hielo empezará a fundirse y, además, parte del agua se vaporizará. En estas condiciones, se tendrán en coexistencia tres fases:  $H_2O$  sólida,  $H_2O$  líquida y  $H_2O$  gaseosa. Cada una de estas formas del  $H_2O$  es una fase diferente; cada una tiene un arreglo atómico único, con propiedades únicas y con un borde o límite bien definido entre ellas. En este caso específico las fases tienen composiciones idénticas, pero este hecho no es suficiente para llamar a todo el sistema como una sola fase.

**Regla de fases** La **regla de fases de Gibbs** describe el estado de un material y tiene la forma general:

$$F = C - P + 2 \quad (9-1)$$

En la regla de fases,  $C$  es el número de los componentes, por lo general elementos o compuestos en el sistema;  $F$  es el número de grados de libertad, es decir, el número de variables por ejemplo temperatura, presión o composición, que pueden modificarse de manera independiente, sin cambiar el número de fases en equilibrio; y  $P$  es el número de fases presentes. El valor constante 2 en la ecuación implica que tanto la temperatura como la presión tienen posibilidad de cambiar.

Como ejemplo del uso de la regla de fases, considérese el caso del magnesio puro. En la figura 9-2 aparece un **diagrama de fases de un material puro** (o de un solo componente) en el cual las líneas dividen las fases de líquido, sólido y vapor. En **este diagrama** sólo hay un componente, en este caso magnesio. Sin embargo, dependiendo de la temperatura y de la presión, pudieran existir en cualquier momento una, dos o incluso tres fases presentes: magnesio sólido, magnesio líquido y vapor de magnesio. Observe que a la presión atmosférica (una atmósfera), que está indicada por la línea punteada, las intersecciones con las líneas en el diagrama de fases marcan las temperaturas usuales de fusión y de ebullición para el magnesio. A presiones muy bajas el sólido al ser calentado se puede *sublimar*, es decir, pasar directamente a vapor, sin fundirse.

Suponga que se tienen una presión y una temperatura que coloca al magnesio en el punto A del diagrama de fases, donde el todo es Mg líquido. En este punto, el número de componentes  $C$  es uno (magnesio) y el número de fases es una (líquido). La regla de las fases dice que

$$F = C - P + 2 = 1 - 1 + 2 = 2,$$

es decir, hay dos grados de libertad. Dentro de ciertos límites, se puede modificar ya sea la presión o la temperatura, o ambas, y todavía estar en una porción del diagrama, que indica que todo el material es líquido. Dicho de otra manera, se debe fijar a la vez la temperatura y la presión, para saber exactamente qué posición se ocupa en la porción líquida del diagrama.

Sin embargo, el punto B es el límite entre las porciones sólida y líquida del diagrama. El número de componentes  $C$  sigue siendo uno, pero en el punto B coexisten sólido y líquido, y el número de fases  $P$  es dos. De la regla de fases,


$$F = C - P + 2 = 1 - 2 + 2 = 1,$$

y sólo hay un grado de libertad. Por ejemplo, si se modifica la temperatura, también deberá modificarse la presión, si se ha de quedar en el límite donde coexisten líquido y sólido. Por otra parte, al fijar la presión, el diagrama de fases indica la temperatura que se deberá tener si han de coexistir tanto sólido como líquido.


Finalmente, en el punto C coexisten sólido, líquido y vapor. Aunque el número de componentes sigue siendo uno, existen tres fases. El número de grados de libertad es:

$$F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0,$$

Ahora ya no existen grados de libertad; coexistirán las tres fases únicamente si tanto la temperatura como la presión están fijas. Este estado es el **punto triple**.

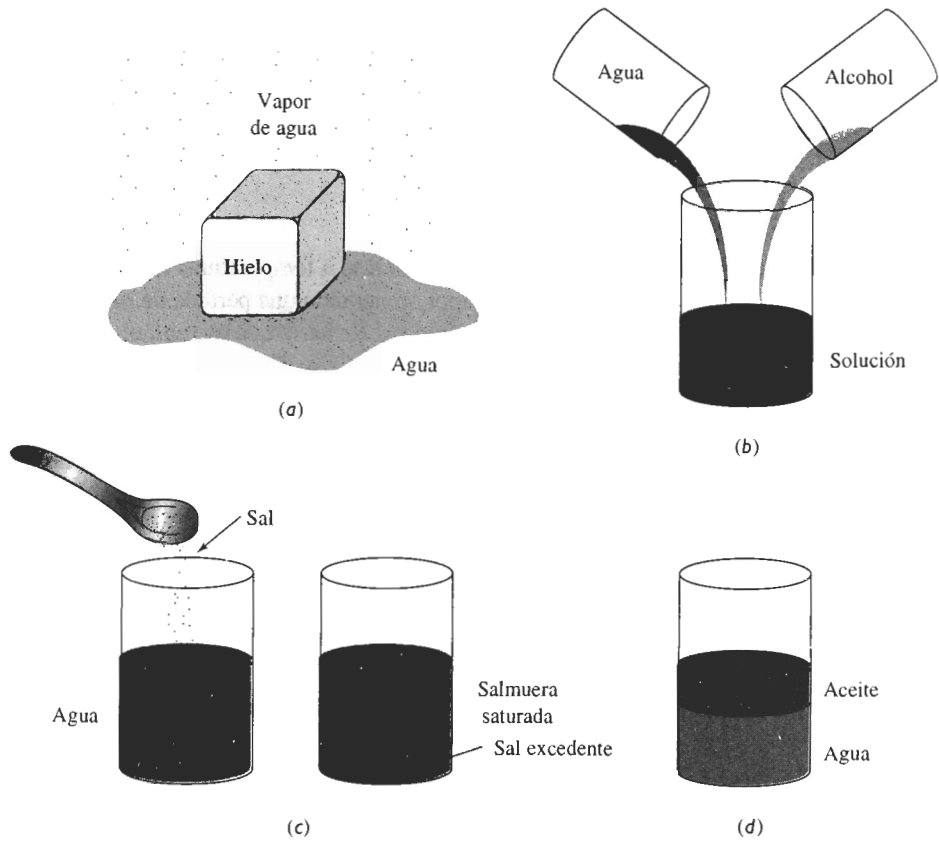

**FIGURA 9-1** Ilustración de fases y solubilidad: (a) Las tres formas del agua, gas, líquido y sólido, siendo cada una de ellas una fase. (b) El agua y el alcohol tienen solubilidad ilimitada. (c) La sal y el agua tienen solubilidad limitada. (d) El aceite y el agua prácticamente no tienen solubilidad.

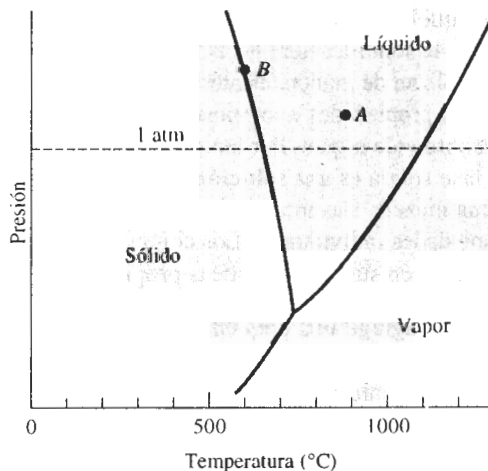

**FIGURA 9-2** Diagrama de fases para el magnesio, mostrando las temperaturas de fusión y de ebullición a una atmósfera de presión.

**EJEMPLO 9-1****Diseño de un componente aeroespacial**

Dado que el magnesio es un material muy ligero, ha sido sugerido para su uso en un vehículo aeroespacial, diseñado para entrar en el espacio exterior. ¿Es éste un buen diseño?

**SOLUCIÓN**

En el espacio, la presión es muy baja. Incluso a temperaturas relativamente bajas, el magnesio sólido empieza a convertirse en vapor, generando una pérdida de metal, que pudiera dañar a un vehículo espacial. Además, la radiación solar haría que el vehículo se calentara, incrementando la rapidez de pérdida de magnesio.

Una mejor elección sería un material ligero con un más alto punto de ebullición. A la presión atmosférica, el aluminio hierve a  $2494^{\circ}\text{C}$  y el berilio a  $2770^{\circ}\text{C}$ , a diferencia de una temperatura de ebullición de  $1107^{\circ}\text{C}$  para el magnesio. Aunque el aluminio y el berilio son algo más densos que el magnesio, cualquiera de ellos pudiera ser un mejor diseño. ■

### 9-3 Soluciones y solubilidad

Cuando se empiezan a combinar materiales distintos, como al agregar elementos de aleación a un metal, se producen soluciones. El interés es determinar la cantidad de cada material que se puede combinar sin producir una fase adicional. En otras palabras, la atención se enfocará en la **solubilidad** de un material en otro.


**Solubilidad ilimitada** Suponga que se inicia con un vaso de agua y uno de alcohol. El agua es una fase y el alcohol otra. Al vaciar el agua en el alcohol y revolver, solamente se producirá una fase [figura 9-1(b)]. El vaso contendrá una solución de agua y alcohol, con estructura, propiedades y composición únicas. El agua y el alcohol son solubles entre sí. Además, tienen una **solubilidad ilimitada**: independientemente de la relación de agua y alcohol, al mezclarlos sólo se produce una fase.

De manera similar, si se mezcla cualquier cantidad de cobre líquido y de níquel líquido, sólo se obtendrá una sola fase líquida. La aleación de líquido tendrá la misma composición, propiedades y estructura en todas partes [Figura 9-3(a)], porque el níquel y el cobre tienen solubilidad **líquida ilimitada**.


Si la aleación líquida cobre-níquel se solidifica y se enfría a temperatura ambiente, sólo se produce una fase sólida. Después de la solidificación, los átomos de cobre y de níquel no se separan, sino que, en vez de ello, se localizan de manera aleatoria en los puntos de la red CCC. En el interior de la fase sólida, la estructura, propiedades y composición son uniformes y no existe interfase alguna entre los átomos de cobre y de níquel. Por tanto, el cobre y el níquel también tienen solubilidad sólida ilimitada. La fase sólida es una **solución sólida** [figura 9-3(b)].

Una solución sólida no es una mezcla. Las mezclas contienen más de un tipo de fase y sus componentes conservan sus propiedades individuales. Los componentes de una solución sólida se disuelven uno en el otro y no retienen sus características propias.

**Solubilidad limitada** Cuando se agrega una pequeña cantidad de sal (primera fase) a un vaso con agua (una segunda fase) y se revuelve, la sal se disuelve totalmente en el agua. Se obtendrá sólo una fase: agua salada o salmuera. Sin embargo, si al agua se le agrega demasiada sal, el exceso se hundirá en el fondo del vaso [figura 9-1(c)]. Ahora se tienen dos fases, agua saturada con sal, más la sólida excedente: la sal tiene **solubilidad limitada** en el agua.

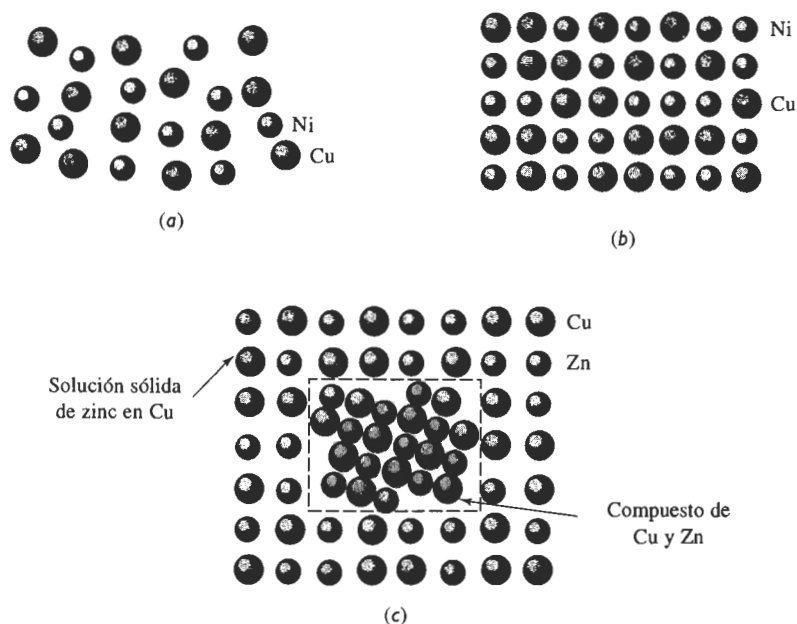

**FIGURA 9-3 (A)** El cobre líquido y el níquel líquido son totalmente solubles uno dentro del otro. (b) Las aleaciones sólidas de cobre y níquel tienen solubilidad sólida ilimitada y los átomos del cobre y de níquel ocupan sitios aleatorios en la red. (c) En las aleaciones de cobre con más de un 30% de zinc, se formará una segunda fase, debido a la solubilidad limitada del zinc en el cobre.

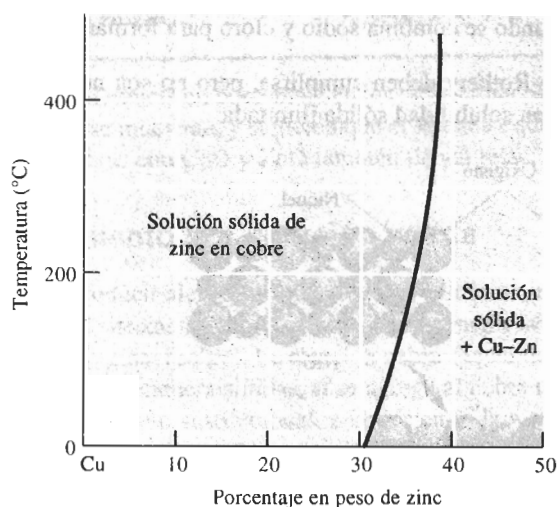

**FIGURA 9-4** Solubilidad del zinc en el cobre. La línea sólida representa el límite de solubilidad; cuando se agrega zinc en exceso, para del límite de solubilidad y coexisten dos fases. Elementos dentro de la figura

Si al cobre líquido se le agrega una pequeña cantidad de zinc líquido, se producirá una sola solución líquida. Cuando dicha solución de cobre y zinc se enfría y se solidifica, da como resultado una solución sólida de estructura CCC, con los átomos de cobre y de zinc localizados de manera aleatoria en los puntos normales de la red. Sin embargo, si la solución líquida contiene más de un 30 por ciento de zinc, algunos de los átomos de zinc excedentes se combinarán con algunos de los átomos de cobre, para formar un compuesto Cu-Zn [figura 9-3(c)]. Ahora coexisten dos fases sólidas: una solución sólida de cobre saturado, con aproximadamente 30 por ciento de zinc, y un compuesto Cu-Zn. La solubilidad del zinc en el cobre es limitada. La figura 9-4 muestra una porción del diagrama de fases Cu-Zn ilustrando la solubilidad del zinc en el cobre a bajas temperaturas. La solubilidad aumenta al incrementarse la temperatura.


En el caso extremo, pudiera no existir prácticamente nada de solubilidad entre un material y otro. Esto es cierto para el aceite y el agua [figura 9-1(d)], o para aleaciones de cobre y plomo.

## 9-4 Condiciones para una solubilidad sólida ilimitada

Para que una aleación como el cobre-níquel tenga solubilidad sólida ilimitada, deberán satisfacerse ciertas condiciones. Éstas, conocidas como las reglas de **Hume-Rothery**, son las siguientes:

1. *Factor de tamaño*: los átomos deben ser de tamaño similar, con no más del 15 por ciento de diferencia en su radio atómico, a fin de minimizar deformaciones en la red.
2. *Estructura cristalina*: los materiales deberán tener una misma estructura cristalina; de lo contrario, existirá algún punto en el cual ocurrirá la transición de una fase a otra con estructura distinta.
3. *Valencia*: los átomos deberán tener la misma valencia; de lo contrario, la diferencia de electrones de valencia alentarán la formación de compuestos, en vez de la formación de soluciones.
4. *Electronegatividad*: los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades difieren de manera significativa, de nuevo se formarán compuestos, como cuando se combina sodio y cloro para formar cloruro de sodio.

Las condiciones de Hume-Rothery deben cumplirse, pero no son necesariamente suficientes para que dos metales tengan solubilidad sólida ilimitada.

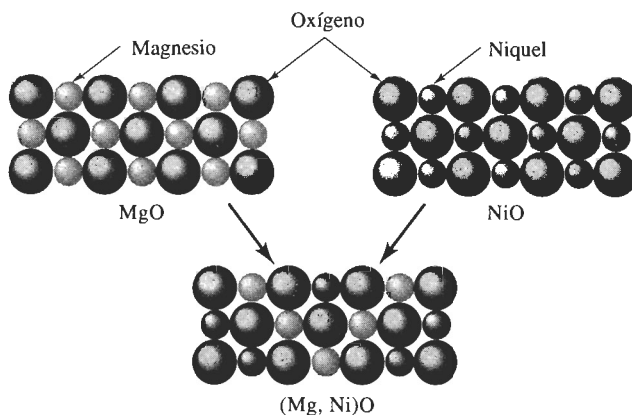

**FIGURA 9-5** El MgO y el NiO tienen estructuras cristalinas, radios iónicos y valencias similares; de ahí que los dos materiales cerámicos puedan formar soluciones sólidas.

Un comportamiento similar se observa entre ciertos compuestos, incluyendo materiales cerámicos. La figura 9-5 muestra de manera esquemática la estructura del MgO y del NiO. Pero los iones de Mg y de Ni son similares en tamaño y valencia y, en consecuencia, pueden reemplazar uno al otro en una red similar a la del cloruro de sodio, formando una serie completa de soluciones sólidas de la forma (Mg, Ni)O.

La solubilidad de los átomos intersticiales siempre es limitada. Los átomos intersticiales son mucho más pequeños que los átomos del elemento huésped, violando por lo tanto la primera de las condiciones de Hume-Rothery.

### EJEMPLO 9-2

### Diseño de una solución sólida cerámica

Aunque el NiO pueda ser agregado al MgO para producir una solución sólida, el NiO es relativamente costoso. Diseñe otro sistema cerámico, que pueda formar una solución sólida completa con el MgO.

### SOLUCIÓN

En este caso se deben considerar óxidos, que tengan cationes metálicos con la misma valencia y radio iónico que los cationes de magnesio. La valencia del ion magnesio es +2 y su radio iónico es 0.66 Å. Del Apéndice B, algunos otros cationes de valencia +2 serían los siguientes:

	$r$	$r/r_{\text{Mg}}$	Estructura
Cd en CdO	$r_{\text{Cd}} = 0.97 \text{ Å}$	47%	NaCl
Ca en CaO	$r_{\text{Ca}} = 0.99 \text{ Å}$	50%	NaCl
Co en CoO	$r_{\text{Co}} = 0.72 \text{ Å}$	9%	NaCl
Fe en FeO	$r_{\text{Fe}} = 0.74 \text{ Å}$	12%	NaCl
Sr en SrO	$r_{\text{Sr}} = 1.12 \text{ Å}$	70%	NaCl
Zn en ZnO	$r_{\text{Zn}} = 0.74 \text{ Å}$	12%	NaCl


La diferencia en porcentaje en los radios iónicos y las estructuras cristalinas de los óxidos también se muestran, y sugieren que el sistema FeO - MgO tendrá solubilidad sólida ilimitada. Los sistemas con CoO y ZnO también tienen relaciones apropiadas entre sus radios.

## 9-5 Endurecimiento por solución sólida

Al producir aleaciones con solución sólida, se origina un **endurecimiento por solución sólida**. En el sistema cobre-níquel, intencionalmente se introduce un átomo sustitucional (níquel) en la red original (cobre). La aleación cobre-níquel tiene una resistencia más elevada que la del cobre puro. De manera similar, si se agrega al cobre menos de 30 por ciento de Zn, éste se comporta como átomo sustitucional, endureciendo la aleación cobre-zinc, en comparación con el cobre puro.

**Grado de endurecimiento por solución sólida** El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. En primer término, una diferencia importante en el tamaño atómico entre el átomo original (solvente) y el átomo agregado (solute) incrementa el efecto de endurecimiento. Una diferencia mayor en tamaño produce una mayor distorsión de la red inicial, haciendo aún más difícil el deslizamiento (figura 9-6).



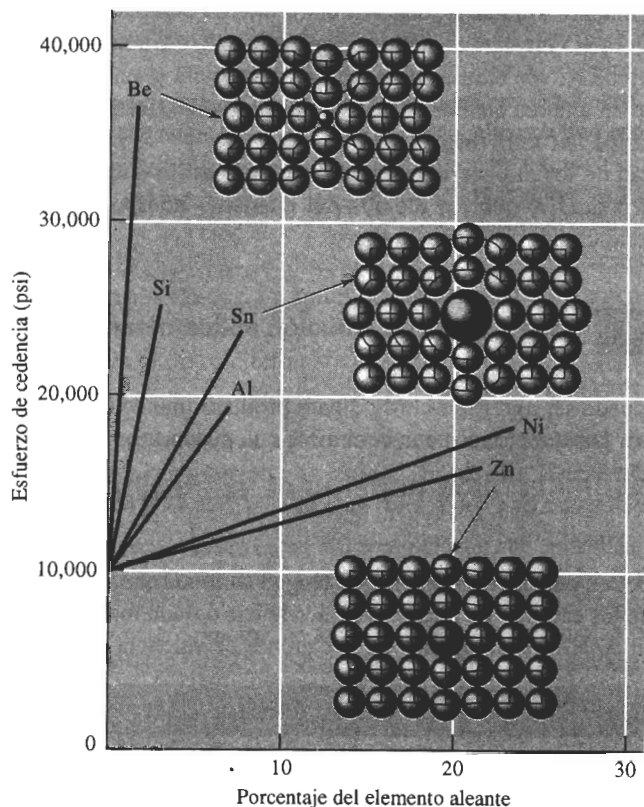

**FIGURA 9-6** Efecto de varios elementos de aleación sobre el esfuerzo de cedencia del cobre. Los átomos de níquel y zinc tienen aproximadamente el mismo tamaño que los átomos de cobre, pero los de berilio y estaño tienen tamaños muy diferentes a los del cobre. Aumentando la diferencia en tamaño atómico y la cantidad del elemento aleante, se incrementa el endurecimiento por solución sólida.

Segundo, cuanto mayor sea la cantidad añadida del elemento aleante, más grande será el efecto de endurecimiento (figura 9-6). Una aleación Cu-20% Ni es más resistente que una aleación Cu-10% Ni. Naturalmente, si se añade un átomo demasiado grande o demasiado pequeño, puede excederse el límite de solubilidad y se producirá un mecanismo de endurecimiento distinto, es decir, **endurecimiento por dispersión**. Este mecanismo se analizará en el capítulo 10.

### EJEMPLO 9-3

Con base en los radios atómicos, demuestre si la diferencia de tamaño entre los átomos de cobre y los átomos de elementos aleantes pueden predecir, de manera precisa, el endurecimiento que se observa en la figura 9-6.

### SOLUCIÓN


A continuación aparecen los radios atómicos y las diferencias porcentuales en el tamaño de los átomos:

Metal	Radio (Å)	$\frac{r - r_{\text{Cu}}}{r_{\text{Cu}}} \times 100$
Cu	1.278	
Zn	1.332	+4.2%
Al	1.432	+12.1%
Sn	1.509	+18.1%
Ni	1.243	-2.7%
Si	1.176	-8.0%
Be	1.143	-10.6%

Para los átomos de mayor tamaño que el cobre, es decir el zinc, el aluminio y el estaño, al aumentar la diferencia de tamaño se incrementa el efecto de endurecimiento. Del mismo modo, para átomos más pequeños, al aumentar la diferencia en tamaño se incrementa el endurecimiento.

**Efecto del endurecimiento por solución sólida en las propiedades** Los efectos del endurecimiento por solución sólida en las propiedades de un material son los siguientes (figura 9-7):

1. El esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y la dureza de la aleación son mayores que en los materiales puros.
2. Generalmente la ductilidad de la aleación será menor que la del material puro. Sólo en casos raros, como en aleaciones cobre-zinc, el endurecimiento por solución sólida incrementa tanto resistencia como ductilidad.
3. La conductividad eléctrica de la aleación será mucho menor que la del material puro. Por tanto, no se recomienda el endurecimiento por solución sólida de alambres de aluminio o de cobre utilizados para la transmisión de la energía eléctrica.

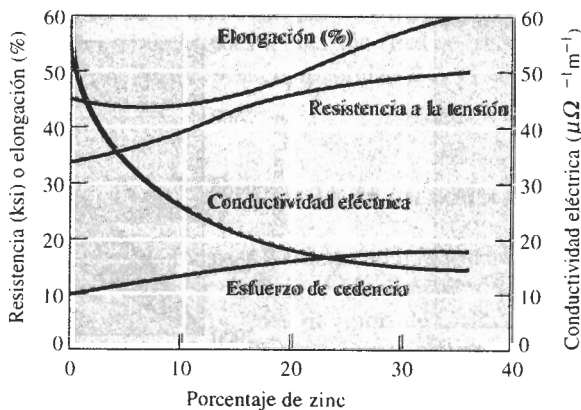


**FIGURA 9-7** Efecto de la adición de zinc al cobre sobre las propiedades de la aleación endurecida por solución sólida. El aumento en el porcentaje de elongación al incrementarse el contenido de zinc no es típico del endurecimiento por solución sólida.

4. La resistencia a la termofluencia, o a la pérdida de propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, mejora con el endurecimiento por solución sólida. Las altas temperaturas no provocan cambios catastróficos en las propiedades de las aleaciones endurecidas por solución sólida. Muchas aleaciones diseñadas para altas temperaturas, como las que se utilizan en las turbinas de motores a reacción, se basan parcialmente en un extenso endurecimiento por solución sólida.


## 9-6 Diagrama de fases isomorfo

Un **diagrama de fases** muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos, se puede elaborar un **diagrama de fases binario**. Se encuentran **diagramas de fases binarios isomorfos** en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen sistemas cobre-níquel y NiO-MgO (figura 9-8), sólo se forma una fase sólida; los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida ilimitada. De estos diagramas de fases se puede obtener información valiosa, como se indica a continuación.

**Temperaturas de *liquidus* y de *solidus*** La curva superior en el diagrama es la **temperatura de *liquidus*** para todas las aleaciones cobre-níquel. Se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de *liquidus* para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de *liquidus*. En la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *liquidus* es 1280°C.

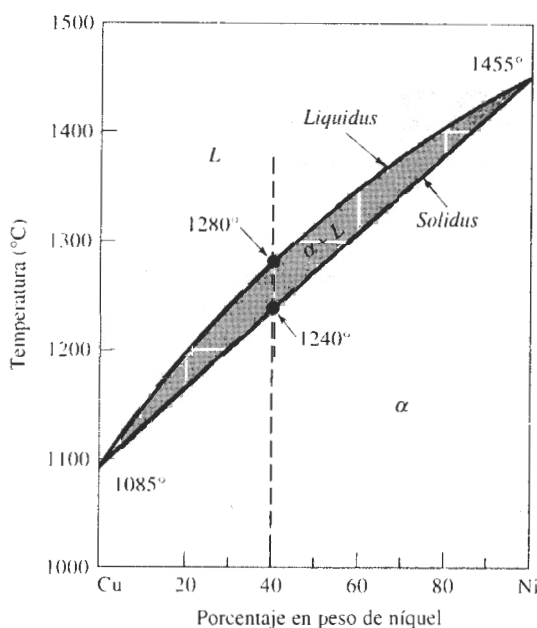

(a)

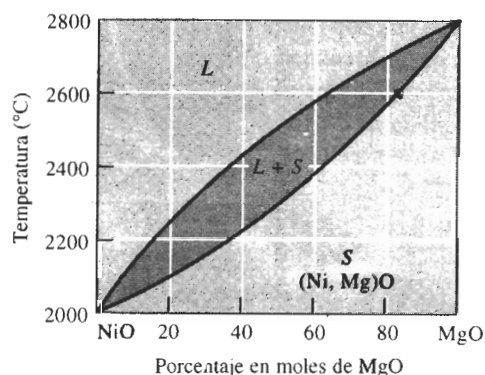

(b)

**FIGURA 9-8** Diagramas de fases al equilibrio para sistemas cobre-níquel y NiO-MgO. Las temperaturas de *líquida* y de *sólida* se muestran para una aleación Cu-40% Ni.

La **temperatura de solidus** para las aleaciones cobre-níquel es la curva inferior. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de *solidus*. Si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de *solidus*, de manera que no ocurra fusión. En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *solidus* es 1240°C.

Las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura, entre el *liquidus* y el *solidus*. La diferencia de temperatura entre *liquidus* y *solidus* se denomina **rango de solidificación** de la aleación. Dentro de este rango, coexistirán dos fases: una líquida y una sólida. El sólido es una solución de átomos de cobre y níquel; a las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega, como  $\alpha$ . En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, el rango de solidificación es  $1280 - 1240 = 40^\circ\text{C}$ .

**Fases presentes** A menudo, en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes. Si se planea fabricar una pieza por fundición, debe quedar seguro que inicialmente todo el metal esté líquido; si se planea efectuar un tratamiento térmico de un componente, se debe procurar que durante el proceso no se forme líquido. El diagrama de fases puede ser tratado como un mapa de carreteras; si se sabe cuáles son las coordenadas, temperatura y composición de la aleación, se podrán determinar las fases presentes.

#### EJEMPLO 9-4

#### Diseño de un ladrillo refractario

Diseñe un material refractario NiO-MgO que se funda y se vacíe a 2600°C, pero que no se funda al ponerse en servicio a una temperatura de 2300°C.

#### SOLUCIÓN

Tener el material debemos una temperatura de *liquidus* por debajo de 2600°C pero con una temperatura de *solidus* por encima de 2300°C. El diagrama de fases NiO-MgO, de la figura 9-8(b) permite diseñar una composición apropiada para dicho refractario.

Para producir un material líquido por debajo de 2600°C, deberá haber menos de 65 % mol de MgO en el refractario. Para producir un *solidus* por encima de 2300°C, se debe tener, por lo menos, un 50 % mol de MgO. En consecuencia, se podrá utilizar cualquier composición entre 50-65% mol de MgO. La decisión final se basará en otras consideraciones, como el costo relativo de los óxidos y la compatibilidad en el entorno del refractario.

#### EJEMPLO 9-5

#### Diseño de un material compuesto

Una manera de mejorar la tenacidad a la fractura de un material cerámico es reforzar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Un diseñador de materiales ha sugerido que la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) se puede reforzar con 25% de fibras de  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , mismas que interferirán con la propagación de cualquier grieta. Se espera que el material compuesto resultante funcione bajo carga a 2000°C durante varios meses. Analice si este diseño es adecuado.

#### SOLUCIÓN


Dado que el compuesto operará a altas temperaturas durante un periodo sustancial, las dos fases, las fibras de  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  y la matriz  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , no deben reaccionar entre sí. Además, el compuesto

4. La resistencia a la termofluencia, o a la pérdida de propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, mejora con el endurecimiento por solución sólida. Las altas temperaturas no provocan cambios catastróficos en las propiedades de las aleaciones endurecidas por solución sólida. Muchas aleaciones diseñadas para altas temperaturas, como las que se utilizan en las turbinas de motores a reacción, se basan parcialmente en un extenso endurecimiento por solución sólida.


## 9-6 Diagrama de fases isomorfo

Un **diagrama de fases** muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos, se puede elaborar un **diagrama de fases binario**. Se encuentran **diagramas de fases binarios isomorfos** en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen sistemas cobre-níquel y NiO-MgO (figura 9-8), sólo se forma una fase sólida; los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida ilimitada. De estos diagramas de fases se puede obtener información valiosa, como se indica a continuación.

**Temperaturas de liquidus y de solidus** La curva superior en el diagrama es la **temperatura de liquidus** para todas las aleaciones cobre-níquel. Se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de *liquidus* para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de *liquidus*. En la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *liquidus* es 1280°C.

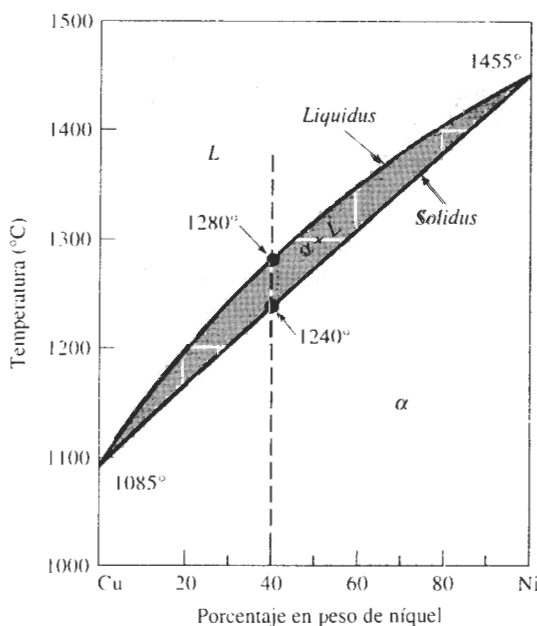

(a)

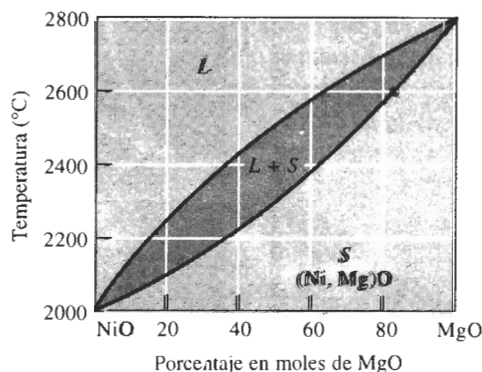

(b)

**FIGURA 9-8** Diagramas de fases al equilibrio para sistemas cobre-níquel y NiO-MgO. Las temperaturas de *liquidus* y de *solidus* se muestran para una aleación Cu-40% Ni.

La **temperatura de solidus** para las aleaciones cobre-níquel es la curva inferior. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de *solidus*. Si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de *solidus*, de manera que no ocurra fusión. En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *solidus* es 1240°C.

Las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura, entre el *liquidus* y el *solidus*. La diferencia de temperatura entre *liquidus* y *solidus* se denomina **rango de solidificación** de la aleación. Dentro de este rango, coexistirán dos fases: una líquida y una sólida. El sólido es una solución de átomos de cobre y níquel; a las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega, como  $\alpha$ . En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, el rango de solidificación es  $1280 - 1240 = 40^\circ\text{C}$ .

**Fases presentes** A menudo, en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes. Si se planea fabricar una pieza por fundición, debe quedar seguro que inicialmente todo el metal esté líquido; si se planea efectuar un tratamiento térmico de un componente, se debe procurar que durante el proceso no se forme líquido. El diagrama de fases puede ser tratado como un mapa de carreteras; si se sabe cuáles son las coordenadas, temperatura y composición de la aleación, se podrán determinar las fases presentes.

#### EJEMPLO 9-4

#### Diseño de un ladrillo refractario

Diseñe un material refractario NiO-MgO que se funda y se vacíe a 2600°C, pero que no se funda al ponerse en servicio a una temperatura de 2300°C.

#### SOLUCIÓN

Tener el material debemos una temperatura de *liquidus* por debajo de 2600°C pero con una temperatura de *solidus* por encima de 2300°C. El diagrama de fases NiO-MgO, de la figura 9-8(b) permite diseñar una composición apropiada para dicho refractario.

Para producir un material líquido por debajo de 2600°C, deberá haber menos de 65 % mol de MgO en el refractario. Para producir un *solidus* por encima de 2300°C, se debe tener, por lo menos, un 50 % mol de MgO. En consecuencia, se podrá utilizar cualquier composición entre 50-65% mol de MgO. La decisión final se basará en otras consideraciones, como el costo relativo de los óxidos y la compatibilidad en el entorno del refractario.


#### EJEMPLO 9-5

#### Diseño de un material compuesto

Una manera de mejorar la tenacidad a la fractura de un material cerámico es reforzar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Un diseñador de materiales ha sugerido que la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) se puede reforzar con 25% de fibras de  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , mismas que interferirán con la propagación de cualquier grieta. Se espera que el material compuesto resultante funcione bajo carga a 2000°C durante varios meses. Analice si este diseño es adecuado.

#### SOLUCIÓN

Dado que el compuesto operará a altas temperaturas durante un periodo sustancial, las dos fases, las fibras de  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  y la matriz  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , no deben reaccionar entre sí. Además, el compuesto

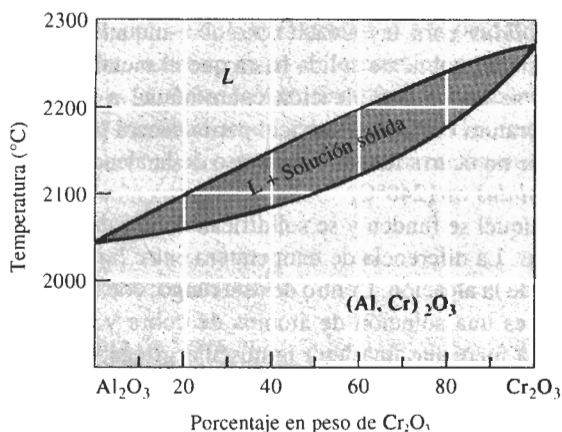

**FIGURA 9-9** Diagrama de fases  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$  (para el ejemplo 9-5).

debe conservarse en forma sólida por lo menos hasta  $2000^\circ\text{C}$ . El diagrama de fases de la figura 9-9 permite considerar esta elección para el compuesto.

El  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  puro, el  $\text{Al}_2\text{O}_3$  puro, y el  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}25\% \text{Cr}_2\text{O}_3$  tienen temperaturas de *solidus* por encima de los  $2000^\circ\text{C}$ ; en consecuencia, no hay riesgo de que se funda ninguna parte constituyente. Sin embargo, el  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  y el  $\text{Al}_2\text{O}_3$  presentan una solubilidad sólida ilimitada. A la temperatura elevada de servicio:  $2000^\circ\text{C}$ , los iones  $\text{Al}^{3+}$  se difundirán de la matriz hacia la fibra, reemplazando los iones  $\text{Cr}^{3+}$  existentes en las fibras. De manera simultánea, los iones  $\text{Cr}^{3+}$  reemplazarán los iones  $\text{Al}^{3+}$  existentes en la matriz. Mucho antes de que hayan transcurrido varios meses, estos procesos de difusión harán que las fibras se disuelvan totalmente en la matriz. Al no quedar fibras, la tenacidad a la fractura otra vez será deficiente.

**Composición de cada fase** Cada fase tiene una composición, expresada como el porcentaje de cada uno de los elementos de la fase. Por lo general, la composición se expresa en porcentaje en peso (% peso). Cuando está presente en la aleación una sola fase, su composición es igual a la de la aleación. Si la composición original de la aleación se modifica, entonces también deberá modificarse la de la fase.

Sin embargo, cuando coexisten dos fases como líquido y sólido, sus composiciones diferirán entre sí como de la composición general original. Si ésta cambia ligeramente, la composición de las dos fases no se afectará, siempre que la temperatura se conserve constante.

Esta diferencia queda explicada por la regla de fases de Gibbs. En este caso, a diferencia del ejemplo sobre magnesio puro que se describió con anterioridad, se mantiene fija la presión en una atmósfera, lo cual es normal al obtener experimentalmente los diagramas de fase binarios. La regla de fases dada por la ecuación 9-1 se puede volver a escribir así,

$$F = C - P + 1 \quad (\text{para presión constante}) \quad (9-2)$$

donde, de nuevo,  $C$  es el número de componentes,  $P$  el número de fases y  $F$  es el número de grados de libertad. Se utiliza ahora un 1 en vez de un 2, porque se está manteniendo constante la presión en una atmósfera. En un sistema binario, el número de componentes  $C$  es dos; los grados de libertad que se tienen incluyen el cambio de temperatura y de la composición de las fases presentes. Es posible aplicar esta forma de la regla de fases al sistema  $\text{Cu-Ni}$ , según se puede ver en el ejemplo 9-6.

**EJEMPLO 9-6**

Determine los grados de libertad en una aleación Cu-40% de Ni a 1300°C, 1250°C y 1200°C.

**SOLUCIÓN**

A 1300°C, se tiene que  $P = 1$  ya que sólo está presente una fase (líquida), y  $C = 2$  ya que están presentes átomos tanto de cobre como de níquel. Por lo que

$$F = 2 - 1 + 1 = 2$$

Se debe fijar tanto la temperatura como la composición de la fase líquida para poder describir en su totalidad el estado de la aleación cobre-níquel en la región líquida.

A 1250°C se tiene que  $P = 2$  ya que están presentes a la vez líquido y sólido, y  $C = 2$ , ya que están presentes átomos de cobre y de níquel. Entonces

$$F = 2 - 2 + 1 = 1$$


Si se fija la temperatura en la región de dos fases, también quedan fijas las composiciones de éstas, o bien, si se fija la composición de una fase, automáticamente quedan fijas la temperatura y la composición de la segunda fase.

A 1200°C se tiene que  $P = 1$  ya que solamente está presente la fase sólida, y  $C = 2$  ya que están presentes átomos de cobre y de níquel. De nuevo:

$$F = 2 - 1 + 1 = 2$$

y se debe fijar tanto la temperatura como la composición para describir de una manera total el estado del sólido.

Dado que solamente hay un grado de libertad en una región de dos fases de un diagrama de fases binario, las composiciones de ambas fases siempre están fijas al especificar la temperatura. Esto es cierto incluso si la composición general de la aleación se modifica. Por tanto, se puede utilizar una isoterma para determinar la composición de ambas fases. Una isoterma es **una línea** horizontal dibujada dentro de una región de dos fases a la temperatura de interés (figura 9-10). Las isotermas no se utilizan en regiones de una sola fase. En un sistema isomor-

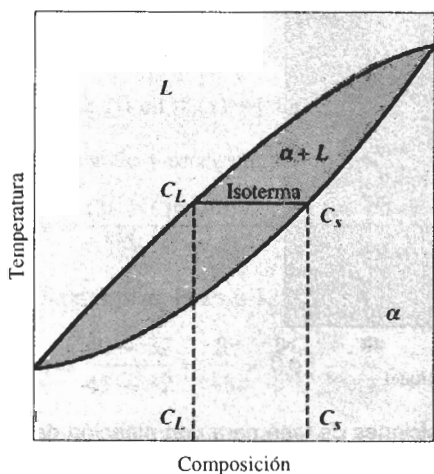

**FIGURA 9-10** Cuando se tiene presente una aleación en una región de dos fases, una isoterma a la temperatura de interés determina la composición de ambas fases. Ésta es una consecuencia de la regla de fases de Gibbs, que solamente permite un solo grado de libertad.



fo, la isoterma conecta los puntos de *liquidus* y de *solidus* a la temperatura especificada. Los extremos de la isoterma representan las composiciones de las dos fases en equilibrio.

Para cualquier composición de la aleación entre  $c_L$  y  $c_S$ , la composición del líquido será  $c_L$  y la del sólido  $\alpha$  será  $c_S$ . ©

### EJEMPLO 9-7

Determine la composición de cada fase en una aleación Cu-40% Ni a 1300°C, 1270°C, 1250°C y 1200°C (figura 9-11).

### SOLUCIÓN


Una línea vertical en el diagrama de fases Cu-Ni a 40% de Ni representa la composición general de la aleación:

1300°C: Sólo está presente líquido de 40% de Ni, el cual corresponde a la composición general de la aleación.

1270°C: Están presentes dos fases. Se traza una línea horizontal dentro del campo  $\alpha + L$ . El punto final en contacto con la línea de *liquidus*, está a 37% de Ni. El extremo en la línea de *solidus*, en contacto con la región  $\alpha$ , está a 50% de Ni. Por tanto, el líquido tiene 37% de Ni y el sólido 50% de Ni.

1250°C: De nuevo están presentes dos fases. La isoterma trazada a esta temperatura muestra que el líquido contiene 32% de Ni y el sólido 45% de Ni.

1200°C: Sólo está presente la fase  $\alpha$ , por lo que el sólido deberá contener 40% de Ni.

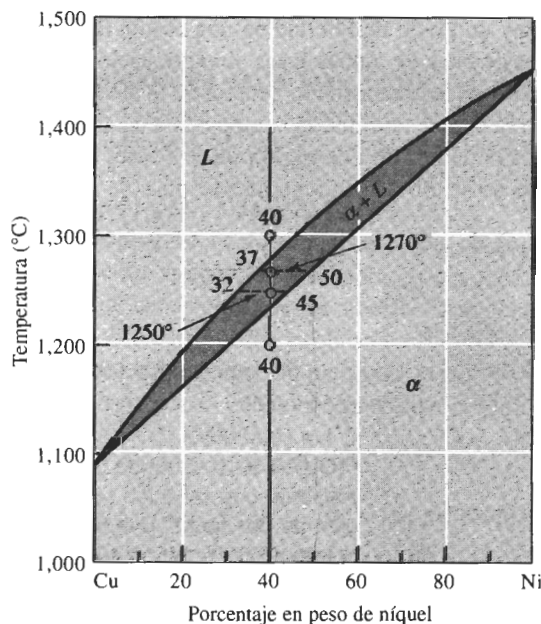

**FIGURA 9-11** Isotermas y composiciones de fase para una aleación de Cu-40% Ni a diversas temperaturas (para el ejemplo 9-7).


En el ejemplo 9-7 se encontró que el sólido  $\alpha$  contiene más níquel que la aleación general y el líquido  $L$  contiene más cobre que en la aleación original. En general, el elemento con más alto punto de fusión, en este caso el níquel, se concentra en el primer sólido que se forma.

**Cantidad de cada fase (regla de la palanca)** Finalmente, el interés se enfoca en las cantidades relativas de cada fase, presentes dentro de la aleación. Estas cantidades normalmente se expresan como porcentaje del peso (% peso).

En regiones de una sola fase, la cantidad de la fase simple es 100%. En regiones bifásicas, sin embargo, se deberá calcular la cantidad de cada fase. Una técnica es hacer un balance de materiales, según se muestra en el ejemplo 9-8.

### EJEMPLO 9-8

Calcule las cantidades de  $\alpha$  y de  $L$  a 1250°C en la aleación Cu-40% de Ni que se muestra en la figura 9-12.

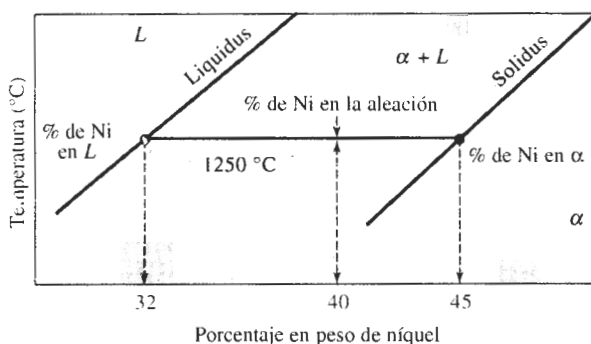

**FIGURA 9-12** Isoterma a 1250°C en el sistema cobre níquel utilizada en el ejemplo 9-8 para determinar la cantidad de cada fase.

### SOLUCIÓN

Considérese que  $x$  = fracción de la aleación que corresponde a la fase sólida  $\alpha$

$$(\% \text{ de Ni en } \alpha)(x) + (\% \text{ de Ni en } L)(1 - x) = (\% \text{ de Ni en la aleación})$$

Multiplicando y reorganizando;

$$x = \frac{(\% \text{ Ni in alloy}) - (\% \text{ Ni en } L)}{(\% \text{ Ni en } \alpha) - (\% \text{ Ni en } L)}$$

Del diagrama de fases a 1250°C:

$$x = \frac{40 - 32}{45 - 32} = \frac{8}{13} = 0.62$$

Al convertir la fracción de peso a porcentaje en peso, la aleación a 1250°C contiene 62% de  $\alpha$  y 38% de  $L$ .

Para calcular las cantidades de líquido y de sólido, se construye una palanca sobre la isoterma con su punto de apoyo en la composición original de la aleación. El brazo de la palanca, opuesto a la composición de la fase cuya cantidad se calcula se divide por la longitud total de la palanca, para obtener la cantidad de dicha fase. En el ejemplo 9-8 observe que el denominador representa la longitud total de la isoterma, y el numerador la porción de palanca opuesta a la composición del sólido que se trata de calcular.

En general la **regla de la palanca** se puede escribir de esta forma:

$$\text{Porcentaje de fase} = \frac{\text{brazo opuesto de palanca}}{\text{longitud total de la isoterma}} \times 100 \quad (9-3)$$

Se puede utilizar la regla de la palanca en cualquier región bifásica de un diagrama de fases binario. En regiones de una fase no se usa el cálculo de la regla de la palanca puesto que la respuesta es obvia (existe un 100% de dicha fase presente).

### EJEMPLO 9-9

Determine la cantidad de cada fase en la aleación Cu-40% Ni que se muestra en la figura 9-11 a 1300°C, 1270°C, 1250°C y 1200°C.

### SOLUCIÓN

1300°C: Sólo hay una fase por lo que tenemos 100% de  $L$ .

$$1270^\circ\text{C}: \% \text{ de } L = \frac{50 - 40}{50 - 37} \times 100 = 77\%$$

$$\% \text{ de } \alpha = \frac{40 - 37}{50 - 37} \times 100 = 23\%$$

$$1250^\circ\text{C}: \% \text{ de } L = \frac{45 - 40}{45 - 32} \times 100 = 38\%$$

$$\% \text{ de } \alpha = \frac{40 - 32}{45 - 32} \times 100 = 62\%$$

1200°C: Existe sólo una fase, por tanto: 100% de  $\alpha$ .

A veces se desea expresar la composición en porcentaje atómico (% at) en vez porcentaje en peso (% peso). Para una aleación cobre-níquel, donde  $M_{\text{Cu}}$  y  $M_{\text{Ni}}$  son los pesos moleculares; las ecuaciones siguientes son ejemplos para efectuar estas conversiones:

$$\% \text{ at de Ni} = \frac{\% \text{ en peso de Ni}/M_{\text{Ni}}}{(\% \text{ en peso de Ni}/M_{\text{Ni}}) + (\% \text{ en peso de Cu}/M_{\text{Cu}})} \times 100 \quad (9-4)$$

$$\% \text{ en peso de Ni} = \frac{(\% \text{ at de Ni})(M_{\text{Ni}})}{(\% \text{ at de Ni})(M_{\text{Ni}}) + (\% \text{ at Cu})(M_{\text{Cu}})} \times 100 \quad (9-5)$$

## 9-7 Relaciones entre propiedades y el diagrama de fases

Anteriormente se mencionó que una aleación cobre-níquel puede ser más resistente que cobre puro o níquel puro, en razón del endurecimiento por solución sólida. Las propiedades me-

cánicas de una serie de aleaciones cobre níquel se relacionan con el diagrama de fases de la figura 9-13.


La resistencia del cobre se incrementa debido al endurecimiento por solución sólida hasta que se añade aproximadamente 60 por ciento de níquel. El níquel puro se endurece por solución sólida, hasta que se añade 40 por ciento de cobre. La resistencia máxima se obtiene en una aleación Cu-60% Ni, conocida como *Monel*. El máximo está más cerca del lado de níquel puro del diagrama de fases, porque el níquel puro es más resistente que el cobre puro.

### EJEMPLO 9-10 Diseño de un procedimiento de fusión para una fundición

Se necesita producir una aleación cobre-níquel con un esfuerzo de cedencia mínimo de 20,000 psi, una resistencia a la tensión mínima de 60,000 psi y un porcentaje de elongación mínimo de 20 por ciento. En inventario hay una aleación Cu-20% Ni, así como grandes cantidades de níquel puro. Diseñe un método para producir fundiciones que tengan las propiedades requeridas.

### SOLUCIÓN

De la figura 9-13 se determina la composición requerida de la aleación. Para cumplir con el esfuerzo de cedencia necesario la aleación debe contener entre 30 y 90% de Ni; para cumplir con la resistencia a la tensión, se requiere de 33 a 90% de Ni. Se puede obtener el porcentaje de

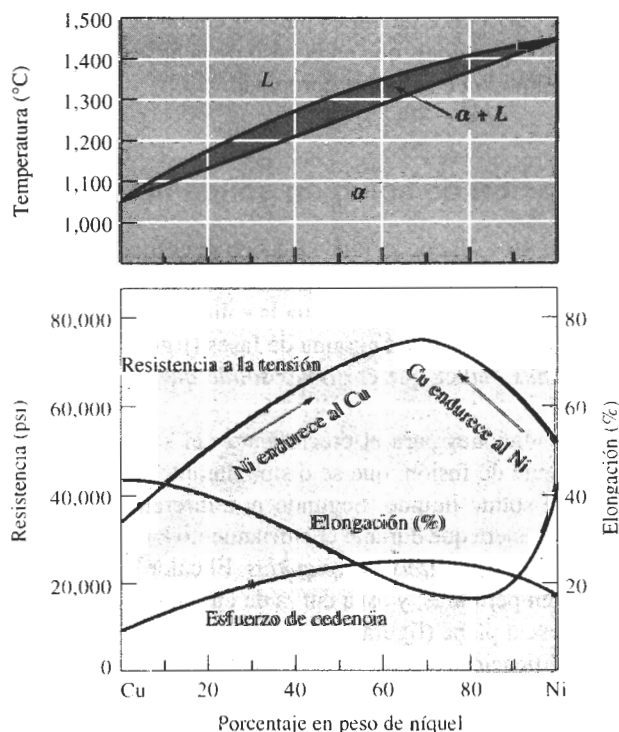

**FIGURA 9-13** Propiedades mecánicas de aleaciones cobre-níquel. El cobre aumenta su resistencia hasta 60% de Ni mientras que el níquel se endurece hasta 40% Cu.

elongación necesario en aleaciones que contengan menos del 60 o más del 90% de Ni. Para cumplir todas estas condiciones se podrían utilizar:

Cu-90% Ni o bien Cu-33% a 60% Ni

Es preferible seleccionar un bajo contenido de níquel ya que es más costoso que el cobre. Además, las aleaciones de bajo níquel tienen una temperatura de *liquidus* menor, permitiendo la elaboración de fundiciones con menor gasto de energía; por tanto, una aleación razonable podría ser Cu-35% Ni.

Para producir esta aleación a partir de la materia prima de fundición disponible, se debe mezclar una parte de níquel puro con el lingote de Cu-20% Ni. Si se desea producir 10 kilos de la aleación, entonces.

$$(10 \text{ kg})\left(\frac{35\% \text{ Ni}}{100\%}\right) = 3.5 \text{ kg de Ni requeridos}$$

$$(x \text{ kg Cu-20\% Ni})\left(\frac{20\%}{100\%}\right) + (10-x \text{ kg de Ni})\left(\frac{100\%}{100\%}\right) = 3.5 \text{ kg de Ni}$$

$$0.2x + 10 - x = 3.5$$

$$6.5 = 0.8x$$

$$x = 8.125 \text{ kg Cu-20\% Ni}$$


En consecuencia, para producir la aleación requerida se necesitan fundir 8.125 kilos de la aleación Cu-20% Ni con 1.875 kilos de níquel puro. A continuación se calienta la aleación por encima de la temperatura de *liquidus*, que en el caso de la aleación Cu-35% Ni es de 1250°C, antes de vaciar el metal líquido en el molde apropiado.

## 9-8 Solidificación de una aleación de solución sólida limitada


En una aleación como Cu-40% Ni que se funde y luego se enfría, la solidificación requiere que ocurra tanto la nucleación como el crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco o prácticamente ningún subenfriamiento, por lo que la solidificación empezará cuando el líquido llegue a la temperatura de *liquidus*. El diagrama de fases (figura 9-14) con la isoterma trazada a la temperatura de *liquidus*, indica que el *primer sólido que se forma* tiene una composición Cu-52% Ni.

Se necesitan dos condiciones para el crecimiento del sólido  $\alpha$ . Primero, el crecimiento requiere que el calor latente de fusión, que se disipa durante la solidificación del líquido, sea eliminado de la interfase sólido líquido. Segundo, y a diferencia de los metales puros, debe ocurrir la difusión tal de manera que durante el enfriamiento las composiciones de las fases sólida y líquida sigan las curvas de *solidus* y de *liquidus*. El calor latente de fusión es eliminado a lo largo de un rango de temperaturas, y así a curva de enfriamiento muestra un cambio en pendiente, en vez de una meseta plana (figura 9-15).

Al inicio de la solidificación, el líquido contiene Cu-40% Ni y el primer sólido contiene Cu-52% Ni. Los átomos de níquel debieron difundirse y concentrarse en el primer sólido que se formó. Pero después de enfriarse hasta 1250°C, la solidificación ha avanzado y el diagrama de fases indica que ahora todo el líquido debe contener 32 por ciento de Ni y todo el sólido debe contener 45 por ciento de Ni. Al enfriarse desde el *liquidus* hasta 1250°C, algunos átomos de

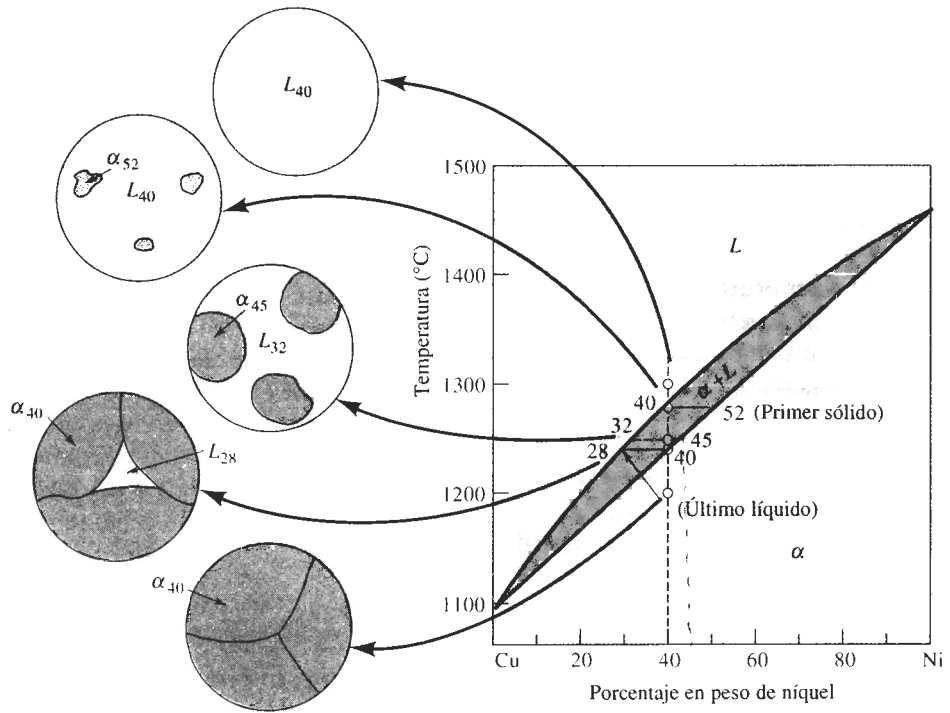

**FIGURA 9-14** El cambio en estructura de una aleación Cu-40% Ni durante la solidificación en equilibrio. Los átomos de níquel y cobre deben difundirse durante el enfriamiento, a fin de satisfacer el diagrama de fases y producir una estructura en equilibrio uniforme.

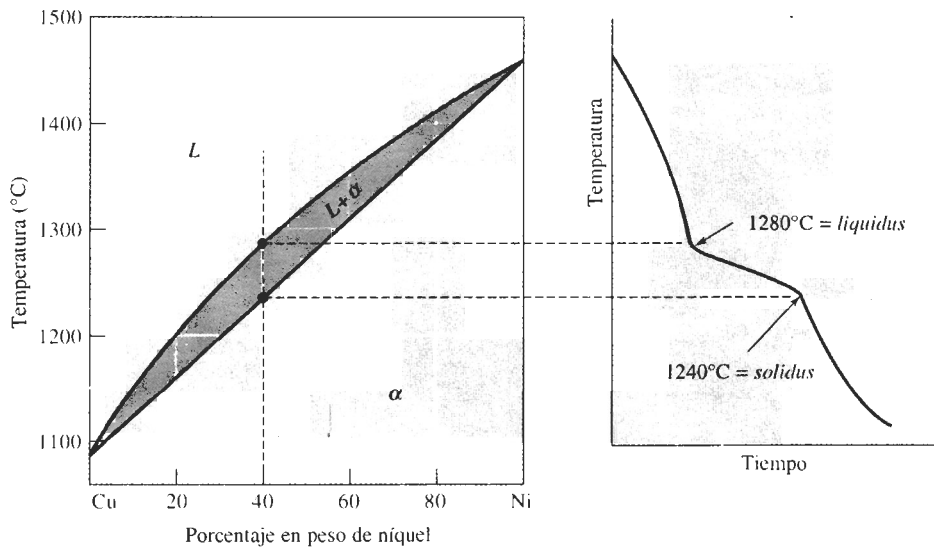


**FIGURA 9-15** La curva de enfriamiento correspondiente a una aleación isomorfa durante la solidificación. Los cambios en la pendiente de la curva de enfriamiento indican las temperaturas de líquidus y de sólidus, en este caso, correspondientes a una aleación Cu-40% Ni.

níquel debieron haberse difundido del primer sólido hasta el nuevo sólido, reduciendo el níquel del primero. Además, Se difunden átomos de níquel del líquido en solidificación hacia el nuevo sólido. Entre tanto, los átomos de cobre se han concentrado, por difusión, en el líquido restante. Este proceso deberá continuar hasta llegar a la temperatura de *solidus*, donde el último líquido en solidificarse, que contiene Cu-28% Ni, lo hace formando un sólido que contiene Cu-40% Ni. Justo debajo de la temperatura de *solidus*, todo el sólido deberá contener una concentración uniforme de 40 por ciento de Ni.

Para poder conseguir esta estructura final en equilibrio, la velocidad de enfriamiento debe ser extremadamente lenta. Debe permitirse el tiempo suficiente para que los átomos de cobre y níquel se difundan y produzcan las composiciones mostradas en el diagrama de fases. En la mayor parte de las situaciones prácticas, la velocidad de enfriamiento es demasiado rápida para permitir este equilibrio.

## 9-9 Solidificación fuera de equilibrio y segregación

Cuando el enfriamiento es demasiado rápido para que se difundan los átomos y se produzcan condiciones de equilibrio, aparecen en la fundición estructuras poco comunes. Obsérvese lo que ocurre en la aleación Cu-40% Ni durante un enfriamiento rápido.

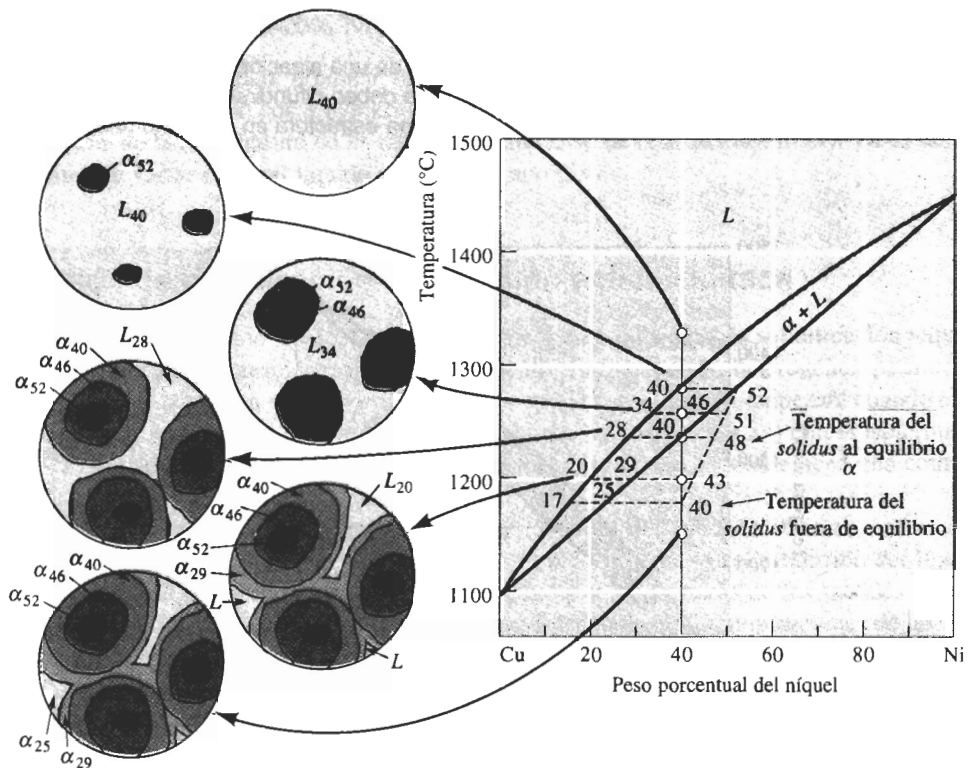

**FIGURA 9-16** Modificación en la estructura de una aleación Cu-40% Ni durante la solidificación fuera de equilibrio. Un tiempo insuficiente para la difusión dentro del sólido produce una estructura segregada.

De nuevo, el primer sólido, que contiene 52 por ciento de Ni, se formará al alcanzar la temperatura del *liquidus* (figura 9-16). Al enfriarse a 1260°C, la isoterma indica que el líquido contiene 34 por ciento de Ni y el sólido formado a esa temperatura contiene 46 por ciento de Ni. En vista de que la difusión en los líquidos ocurre con rapidez, se esperamos que la isoterma determine con precisión la composición del líquido. Sin embargo, en los sólidos la difusión es comparativamente lenta. El primer sólido que se forma aún tiene aproximadamente 52 por ciento de Ni, pero el nuevo sólido contiene sólo 46 por ciento de Ni. Se puede determinar que la composición promedio de sólido es 51 por ciento de Ni. Esto origina una línea de *solidus* distinto fuera de equilibrio en relación con la dada en el diagrama de fases. Conforme la solidificación continúa, la línea de *solidus* fuera de equilibrio se seguirá separando del *solidus* en equilibrio.

Cuando la temperatura alcanza 1240°C, es decir, llega a la línea de *solidus* en equilibrio, queda una cantidad importante de líquido. El líquido no se solidificará completamente hasta enfriarse a 1180°C, donde el *solidus* fuera de equilibrio corta la composición original de 40 por ciento de Ni. A esa temperatura, se solidifica el líquido conteniendo 17 por ciento de Ni, lo que da un sólido con 25 por ciento de Ni. Por tanto, el último líquido en solidificarse contendrá 17 por ciento de Ni, y el último sólido que se formará contendrá 17 por ciento de Ni. La composición promedio del sólido es de 40 por ciento de Ni, pero su composición no será uniforme.

La posición real de la línea de *solidus* fuera de equilibrio y la temperatura final del *solidus* fuera de equilibrio dependen de la velocidad de enfriamiento. Velocidades de enfriamiento más rápidas generan mayores desviaciones respecto al equilibrio.

### EJEMPLO 9-11

Calcule la composición y cantidad de cada fase en una aleación Cu-40% Ni presentes bajo condiciones fuera de equilibrio como las mostradas en la figura 9-16 a 1300°C, 1280°C, 1260°C, 1240°C, 1200°C y 1150°C. Compare con las composiciones y cantidades en equilibrio de cada fase.

### SOLUCIÓN

Temperatura	Equilibrio		Fuera de equilibrio	
1300°C	L: 40% Ni	100% L	L: 40% Ni	100% L
1280°C	L: 40% Ni	100% L	L: 40% Ni	100% L
	$\alpha$ : 52% Ni	$\sim 0\% \alpha$	$\alpha$ : 52% Ni	$\sim 0\% \alpha$
1260°C	L: 34% Ni	$\frac{46 - 40}{46 - 34} = 50\% L$	L: 34% Ni	$\frac{51 - 40}{51 - 34} = 65\% L$
	$\alpha$ : 46% Ni	$\frac{40 - 34}{46 - 34} = 50\% \alpha$	$\alpha$ : 51% Ni	$\frac{40 - 34}{51 - 34} = 35\% \alpha$
1240°C	L: 28% Ni	$\sim 0\% L$	L: 28% Ni	$\frac{48 - 40}{48 - 28} = 40\% L$
	$\alpha$ : 40% Ni	100% $\alpha$	$\alpha$ : 48% Ni	$\frac{40 - 28}{48 - 28} = 60\% \alpha$
1200°C	$\alpha$ : 40% Ni	100% $\alpha$	L: 20% Ni	$\frac{43 - 40}{43 - 20} = 13\% L$
			$\alpha$ : 43% Ni	$\frac{40 - 20}{43 - 20} = 87\% \alpha$
1150°C	$\alpha$ : 40% Ni	100% $\alpha$	$\alpha$ : 40% Ni	100% $\alpha$




**Microsegregación** La composición no uniforme producida por la solidificación fuera de equilibrio se conoce como **segregación**. La **microsegregación**, también conocida como segregación interdendrítica o central, ocurre en distancias cortas, a menudo entre los pequeños brazos dendríticos. Los centros de las dendritas, que representan el primer sólido que se forma, son ricos en el elemento con el mayor punto de fusión dentro de la aleación. Las regiones entre dendritas son ricas en el elemento con el menor punto de fusión, ya que estas regiones representan el último líquido que se solidifica. La composición y las propiedades de  $\alpha$  son distintas de una región a la siguiente y, como resultado, se espera que la fundición tenga propiedades más pobres.

La microsegregación puede causar  **fusión por microsegregación**, es decir, la fusión del material interdendrítico de menor punto de fusión a temperaturas por debajo de la temperatura de *solidus* al equilibrio. Cuando se calienta la aleación Cu-40% Ni a 1225°C, por debajo de la temperatura de *solidus* en equilibrio, pero por encima de la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio, se fundirán las regiones de bajo contenido de níquel entre dendritas.

**Homogeneización** Se puede reducir la segregación interdendrítica y los problemas relacionados por la fusión por microsegregación mediante **un tratamiento térmico de homogeneización**. Al calentar la fundición a una temperatura por debajo de la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio, los átomos de níquel en los centros de las dendritas se difundirán hacia las regiones interdendríticas; los átomos de cobre se difundirán en dirección opuesta (figura 9-17). En vista de que las distancias de difusión son relativamente cortas, solo se requerirán unas cuantas horas para eliminar la mayor parte de las diferencias de composición. El tiempo de homogeneización está relacionado con

$$t = c(\text{EBDS})^2/D_s, \quad (9-6)$$

donde EBDS es el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios,  $D_s$  es la velocidad de difusión del soluto en la matriz y  $c$  es una constante. Un EBDS pequeño reduce la distancia de difusión, permitiendo tiempos breves de homogeneización.

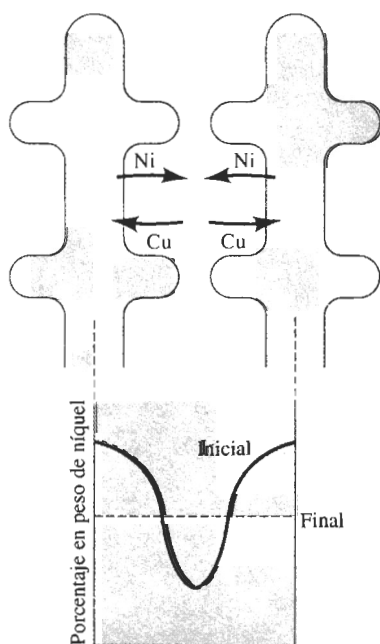

**FIGURA 9-17** La microsegregación entre dendritas puede reducirse mediante un tratamiento térmico de homogeneización. La contradifusión de los átomos de níquel y cobre puede finalmente eliminar los gradientes de composición, produciendo una composición homogénea.

**Macrosegregación** La **macrosegregación** ocurre a lo largo de una distancia grande entre la superficie y el centro de la pieza; la superficie (que se solidifica primero) contiene ligeramente más cantidad del metal de mayor punto de fusión. No es posible eliminar la macrosegregación mediante un tratamiento de homogeneización, debido a que las distancias de difusión son demasiado grandes. Se puede reducir la macrosegregación mediante *trabajo en caliente* ya analizado en el capítulo 7.

## RESUMEN

- El endurecimiento por solución sólida se realiza mediante la adición controlada de elementos aleantes:
  - El grado de endurecimiento por solución sólida se incrementa cuando (1) aumenta la cantidad del elemento aleante y (2), aumenta la diferencia del tamaño atómico entre el material huésped y el elemento aleante.
  - La cantidad de elemento aleante que se puede agregar para producir un endurecimiento por solución sólida está limitada por la solubilidad de ese elemento en el material huésped. La solubilidad queda limitada cuando (1) la diferencia del tamaño atómico es superior a un 15 por ciento (2) el elemento aleante tiene una estructura cristalina distinta a la del elemento huésped, y (3) la valencia y la electronegatividad del elemento aleante es diferente a los del elemento huésped.
  - Además de incrementar la resistencia y la dureza, el endurecimiento por solución sólida usualmente reduce la ductilidad y la conductividad eléctrica. Una función importante del endurecimiento por solución sólida es proporcionar a la aleación buenas propiedades a altas temperaturas.
- La adición de elementos aleantes para proporcionar endurecimiento por solución sólida también cambia las propiedades físicas, incluyendo la temperatura de fusión de la aleación. El diagrama de fases ayuda a explicar estos cambios:
  - Cuando se obtiene una solubilidad completa de sólidos, se produce un diagrama de fases isomorfo.
  - Como resultado del endurecimiento por solución sólida, la solidificación empieza a la temperatura del *liquidus* y se termina a la temperatura de *solidus*; la diferencia de estas temperaturas en la cual ocurre la solidificación es el rango de solidificación.
  - En regiones bifásicas del diagrama de fases, los extremos de una isoterma determinan la composición de cada fase y la regla de la palanca permite calcular la cantidad de cada una de las fases.
- Ocurre la segregación durante la solidificación fuera de equilibrio:
  - La microsegregación, es decir la segregación central, ocurre en pequeñas distancias, a menudo entre dendritas. El centro de las dendritas es rico en el elemento con mayor punto de fusión, en tanto que las regiones interdendríticas, que se solidifican en último término, son ricas en el elemento con menor punto de fusión. La homogeneización puede reducir la microsegregación.
  - La macrosegregación es característica de las diferencias en composición a grandes distancias, como entre la superficie y el centro de una fundición. El trabajo en caliente puede reducir la macrosegregación.

## GLOSARIO

**Diagrama de fases** Esquema que muestra las fases y sus composiciones en cada combinación de temperatura y composición de la aleación.

**Diagrama de fases binario** Forma del diagrama de fases en el cual sólo hay dos componentes.

**Diagrama de fases de sustancias puras** Forma del diagrama de fases en el cual existe un solo componente.

**Diagrama de fases isomorfo** Forma del diagrama de fases que muestra la solubilidad sólida ilimitada.

**Endurecimiento por solución sólida** Aumento de la resistencia de un material introduciendo defectos puntuales en su estructura, de una forma deliberada y controlada.

**Fase** Material que tiene la misma composición, estructura y propiedades en todos sitios bajo condiciones de equilibrio.

**Fusión por microsegregación** Unión de regiones de menor punto de fusión formadas por segregación durante la solidificación fuera del equilibrio aun cuando la temperatura esté por debajo de la temperatura del *solidus* al equilibrio.

**Isoterma** Línea horizontal trazada en una región bifásica de un diagrama de fases, para ayudar a determinar las composiciones de ambas fases.

**Liquidus** Temperatura a la cual se empieza a formar el primer sólido durante la solidificación

**Macrosegregación** Presencia de diferencias en la composición de un material en distancias grandes, causadas por solidificación fuera de equilibrio.

**Microsegregación** Presencia de diferencias en la concentración de un material en distancias cortas; su causa es la solidificación fuera de equilibrio. También conocida como segregación interdendrítica o segregación central.

**Punto triple** Presión y temperatura a las cuales las tres fases de un solo material están en equilibrio.

**Rango de solidificación** Diferencia de temperatura entre las temperaturas del *solidus* y del *liquidus*.

**Regla de fases de Gibbs** Enunciado que describe el número de grados de libertad, es decir el número de variables que deberán ser fijadas para especificar la temperatura y la composición de una fase.

**Regla de la palanca** Técnica para determinar la cantidad de cada fase en un sistema bifásico.

**Reglas de Hume-Rothery** Condiciones que debe cumplir un sistema de aleación, para exhibir una solubilidad sólida ilimitada. Las reglas de Hume-Rothery son necesarias pero no suficientes.

**Segregación** Presencia de diferencias de composición fuera de equilibrio en un material, causadas a menudo por un tiempo insuficiente para lograr la difusión durante la solidificación.

**Solidus** Temperatura por debajo de la cual todo el líquido se ha solidificado completamente

**Tratamiento térmico de homogeneización** Método utilizado para reducir la segregación causada durante la solidificación fuera de equilibrio.

**Solubilidad** Cantidad de material que se disolverá completamente en un segundo material, sin crear una segunda fase.

**Solubilidad limitada** Condición referente a que sólo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto en un material solvente.

**Solubilidad ilimitada** Condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada, sin crear una segunda fase.

**Solución sólida** Fase que contiene una mezcla de más de un elemento originando una composición uniforme.

**Tratamiento térmico de homogeneización** Método utilizado para reducir la segregación causada durante la solidificación fuera de equilibrio.

## PROBLEMAS

9-1 El punto triple para el agua ocurre a 0.007 atmósferas y 0.0075°C. Con esta información y su conocimiento del comportamiento del agua a la presión atmosférica, construya un diagrama de fases esquemático para el agua pura.

9-2 El diagrama de fases para el  $\text{SiO}_2$  puro aparece en la figura 14-6. Localice el punto triple donde coexisten el sólido, el líquido y el vapor; dé la temperatura y el tipo de sólido presente. ¿Qué indican los otros puntos "triples"?

9-3 Con base en las condiciones de Hume-Rothery, ¿cuál de los siguientes sistemas se esperaría exhibieran una solubilidad sólida ilimitada? Explique.

- a) Au-Ag
- b) Al-Cu
- c) Al-Au
- d) U-W
- e) Mo-Ta
- f) Nb-W
- g) Mg-Zn
- h) Mg-Cd

9-4 Suponga que 1% at de los elementos siguientes se agrega al cobre sin exceder el límite de solubilidad. ¿Cuál de ellos se espera que dé a la aleación mayor resistencia? ¿Se espera que cualquiera de estos elementos aleantes tenga una solubilidad sólida ilimitada en el cobre?

- a) Au
- b) Mn
- c) Sr
- d) Si
- e) Co

9-5 Suponga que 1% at de los elementos siguientes se agrega al aluminio sin exceder su límite de solubilidad. ¿Cuál de ellos se esperaría diera la menor reducción en conductividad eléctrica? ¿Se espera que cualquiera de estos elementos aleantes tenga solubilidad sólida ilimitada en el aluminio?

- (a) Li
- (b) Ba
- (c) Be
- (d) Cd
- (e) Ga

9-6 ¿Cuál de los óxidos siguientes se espera tenga la mayor solubilidad sólida en  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ?

- (a)  $\text{Y}_2\text{O}_3$
- (b)  $\text{Cr}_2\text{O}_3$
- (c)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
- (d)  $\text{Ti}_2\text{O}_3$

9-7 Determine la temperatura del *liquidus*, la temperatura de *solidus* y el rango de solidificación para las composiciones cerámicas de NiO-MgO siguientes (figura 9-8).

- (a) NiO-30% mol MgO
- (b) NiO-45% mol MgO
- (c) NiO-60% mol MgO
- (d) NiO-85% mol MgO

9-8 Determine la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus* y el rango de solidificación para las composiciones cerámicas de MgO-FeO siguientes (9-18).

- (a) MgO-25% peso FeO
- (b) MgO-45% peso FeO
- (c) MgO-65% peso FeO
- (d) MgO-80% peso FeO

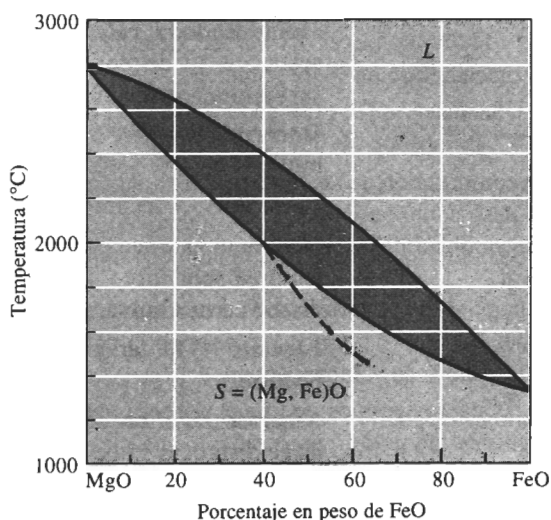


FIGURA 9-18 El diagrama de fases en equilibrio para el sistema MgO - FeO.

9-9 Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase y la cantidad de cada fase en % mol de los materiales cerámicos NiO-MgO siguientes, a 2400°C (figura 9-8).

- (a) NiO-30% mol MgO

- (b) NiO-45% mol MgO
- (c) NiO-60% mol MgO
- (d) NiO-85% mol MgO

**9-10** Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase, y la cantidad en cada fase en porcentaje en peso para los materiales cerámicos MgO-FeO siguientes a 2000°C (figura 9-18).

- (a) MgO-25% en peso de FeO
- (b) MgO-45% peso FeO
- (c) MgO-60% peso FeO
- (d) MgO-80% peso FeO

**9-1** Considere una aleación del 65% de Cu y 35% de Al. Calcule la composición de la aleación en % at.

**9-12** Considere un material cerámico compuesto de 30% mol de MgO y 70% mol de FeO. Calcule la composición del cerámico en porcentaje en peso.

**9-13** Un material cerámico NiO-20% mol MgO se calienta a 2200°C. Determine

- (a) la composición de las fases sólido y líquido tanto en % mol como % en peso y
- (b) la cantidad de cada fase tanto en % mol como % en peso.
- (c) Suponiendo que la densidad del sólido es 6.32 g/cm<sup>3</sup> y la del líquido es 7.14 g/cm<sup>3</sup>, determine la cantidad de cada fase en % de volumen.

**9-14** Una aleación Nb-60% en peso de W se calienta a 2800°C. Determine


- (a) la composición de las fases sólida y líquida tanto en % en peso como en % at y
- (b) la cantidad de cada fase tanto en % en peso como en % at.
- (c) Suponiendo que la densidad del sólido es 16.05 g/cm<sup>3</sup> y la del líquido 13.91 g/cm<sup>3</sup>, determine la cantidad de cada fase en % de volumen (figura 9-19).

**9-15** ¿Cuántos gramos de níquel deberán agregarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que tenga una temperatura de *liquidus* de 1350°C? ¿Cuál es la relación entre el número de átomos de níquel y el de átomos de cobre en esta aleación?

**9-16** ¿Cuántos gramos de níquel deberán agregarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que contenga 50% en peso de  $\alpha$  a 1300°C?

**9-17** ¿Cuántos gramos de MgO deberán agregarse a un kilo de NiO para producir un material cerámico que tenga una temperatura de *solidus* de 2200°C?

**9-18** ¿Cuántos gramos de MgO deben agregarse a un kilo de NiO para producir un material cerámico que contenga 25% mol de sólido a 2400°C?

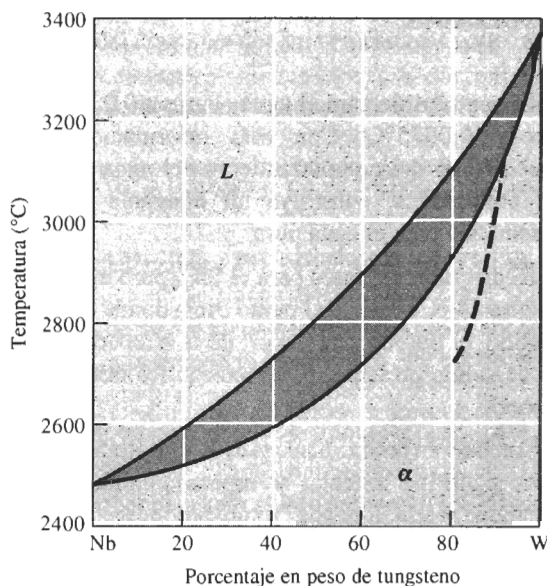

**FIGURA 9-19** Diagrama de fases en equilibrio para el sistema Nb-W.

**9-19** Se desea producir un material cerámico sólido MgO-FeO que contenga iguales porcentajes en mol de MgO y de FeO a 1200°C. Determine el % en peso de FeO dentro del cerámico (figura 9-18).

**9-20** Se desea producir un cerámico MgO-FeO que tenga un 30% en peso de sólido a 2000°C. Determine la composición original del material cerámico en % en peso (figura 9-18).

**9-21** Una aleación Nb-W mantenida a 2800°C es en parte líquida y en parte sólida.

- (a) De ser posible, determine la composición de cada fase dentro de la aleación.
- (b) De ser posible, determine la cantidad de cada fase dentro de la aleación (figura 9-19).

**9-22** Una aleación Nb-W contiene 55% de  $\alpha$  a 2600°C. Determine:

- (a) la composición de cada fase y
- (b) la composición original de la aleación (figura 9-19).

**9-23** Suponga que un baño de 1200 lb de una aleación de Nb-40% en peso de W se mantiene a 2800°C. ¿Cuántas libras de tungsteno pueden agregarse a este baño antes que se forme algún sólido? ¿Cuántas libras de tungsteno deben agregarse para que todo el baño sea sólido? (figura 9-19).

**9-24** Se produce un material compuesto reforzado con fibras, en el cual se incrustan fibras de tungsteno en

una matriz de Nb. El compuesto está formado de 70% en volumen de tungsteno.

(a) Calcule el % en peso de las fibras de tungsteno del compuesto.

(b) Suponga que el compuesto se calienta a 2600°C y se mantiene así durante varios años. ¿Qué ocurre con las fibras? Explique (figura 9-19).

**9-25** Suponga que un crisol fabricado en níquel puro se utiliza para contener 500 gramos de cobre líquido a 1150°C. Describa lo que ocurrirá con el sistema si se conserva a esta temperatura durante varias horas. Explique.

**9-26** Se combinan y funden igual número de moles de MgO y de FeO. Determine

(a) la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, y el rango de solidificación del material cerámico y

(b) determine las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C (figura 9-18).

**9-27** Suponga que se combinan y funden 75 cm<sup>3</sup> de Nb y 45 cm<sup>3</sup> de W. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, y el rango de solidificación de la aleación y

(b) determine las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

**9-28** A un material cerámico de NiO-60% mol de MgO se le permite solidificar. Determine:

(a) la composición del primer sólido que se forma y

(b) la composición del último líquido que solidifica bajo condiciones de equilibrio.

**9-29** Se permite la solidificación de una aleación Nb-35% de tungsteno. Determine:

(a) la composición del primer sólido que se forma y

(b) la composición del último líquido que solidifica bajo condiciones de equilibrio (figura 9-19).

**9-30** Para condiciones de equilibrio y para un material cerámico MgO con 65% en peso de FeO, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido a solidificarse,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1600°C (figura 9-18).

**9-31** Para las condiciones fuera de equilibrio que se muestran para el material cerámico MgO-65% peso de FeO, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido que se solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C, y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1600°C (figura 9-18).

**9-32** Para condiciones en equilibrio y una aleación de Nb-80% peso de W, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante solidificación,

(e) la composición del último líquido que solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 3000°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

**9-33** Para condiciones fuera de equilibrio como se muestran para la aleación Nb-80% en peso de W, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido que solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 3000°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

**9-34** La figura 9-20 muestra la curva de enfriamiento para un cerámico NiO-MgO. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la temperatura de vaciado,

(e) el sobrecalentamiento,

(f) el tiempo de solidificación local,


(g) el tiempo de solidificación total y

(h) la composición del material cerámico.


**9-35** La Figura 9-21 muestra la curva de enfriamiento para una aleación Nb-W. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

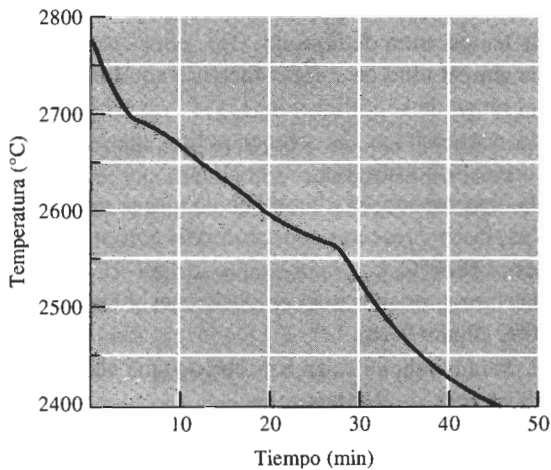


**FIGURA 9-20** Curva de enfriamiento para el material cerámico NiO-MgO (para el problema 9-34).

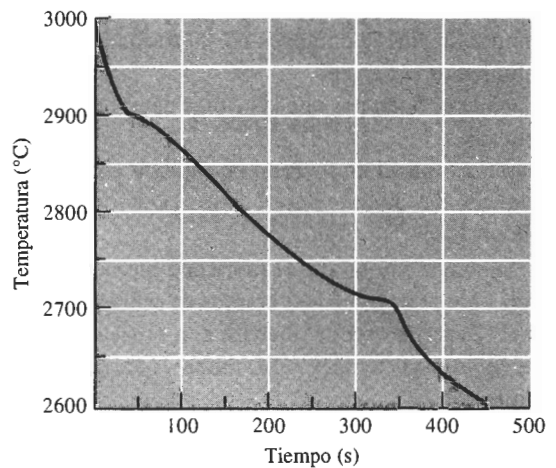

**FIGURA 9-21** Curva de enfriamiento para una aleación Nb-W (para el problema 9-35).

- (c) el rango de solidificación,
- (d) la temperatura de vaciado,
- (e) el sobrecalentamiento,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el tiempo de solidificación total y
- (h) la composición de la aleación.

**9-36** En la figura 9-22 se muestran las curvas de enfriamiento para varias aleaciones Mo-V. Con base en estas curvas, construya el diagrama de fases Mo-V.

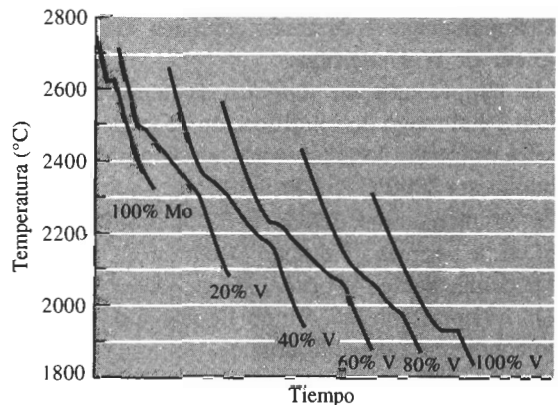

**FIGURA 9-22** Curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones Mo-V (para el problema 9-36).

## A Problemas de diseño

**9-37** La homogeneización de una aleación de cobre-níquel lentamente enfriada que tiene un espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios de 0.25 cm requiere ocho horas a 1000°C. Diseñe un proceso que produzca una estructura homogénea en una aleación cobre-níquel enfriada más aprisa con un EBDS de 0.005 cm.

**9-38** Diseñe un proceso para producir un refractario NiO-60% de MgO cuya estructura es 40% fase vítrea a la temperatura ambiente. Incluya todas las temperaturas importantes.

**9-39** Diseñe un método mediante el cual cuentas de vidrio (con una densidad de 2.3 g/cm<sup>3</sup>) se puedan mezclar y distribuir uniformemente en una aleación Cu-20% Ni (densidad de 8.91 g/cm<sup>3</sup>).

**9-40** Suponga que el MgO contiene 5% mol de NiO. Diseñe un método de purificación por solidificación para reducir el NiO a menos de 1% mol en el MgO.

# CAPÍTULO 10

## Endurecimiento por dispersión durante la solidificación



### 10-1 Introducción

Cuando se excede el límite de solubilidad de un material al agregar demasiada cantidad del elemento aleante, se forma una segunda fase y se produce una aleación de dos fases. El límite entre las dos fases es una superficie en la cual el arreglo atómico no es perfecto. En los metales, este límite interfiere con el deslizamiento de las dislocaciones, endureciendo el material. El término general para nombrar al endurecimiento debido a la introducción de una segunda fase es **endurecimiento por dispersión**.

En este capítulo primero se analizarán los fundamentos del endurecimiento por dispersión, para poder determinar la estructura que se intenta producir. Posteriormente, se examinarán los tipos de reacciones que producen aleaciones multifásicas. Finalmente, se verán con algún detalle métodos para lograr el endurecimiento por dispersión, al controlar el proceso de solidificación.


### 10-2 Principios de endurecimiento por dispersión

En cualquier aleación endurecida por dispersión debe estar presente más de una fase. La fase continua, que por lo general está presente en mayor cantidad, se denominará la **matriz**. La segunda fase, presente por lo general en cantidades menores, es el **precipitado**. En algunos casos se forman dos fases simultáneamente. Estas estructuras se definen de manera distinta, a la mezcla íntima de las fases se le denomina **microconstituyente**.

Existen ciertas consideraciones de tipo general para determinar la forma en que las características de matriz y precipitado afectan las propiedades generales de una aleación metálica (figura 10-1).

1. La matriz deberá ser blanda y dúctil y el precipitado debe ser duro y resistente. El precipitado interfiere con el deslizamiento de las dislocaciones, en tanto que la matriz proporciona por lo menos cierta ductilidad a la aleación.
2. El precipitado duro debe ser discontinuo, en tanto que la matriz, blanda y dúctil debe ser continua. Si el precipitado fuera continuo, se propagarían grietas a lo largo de toda la estructura. Sin embargo, las grietas en el precipitado discontinuo y frágil son retenidas en la interfase precipitado-matriz.



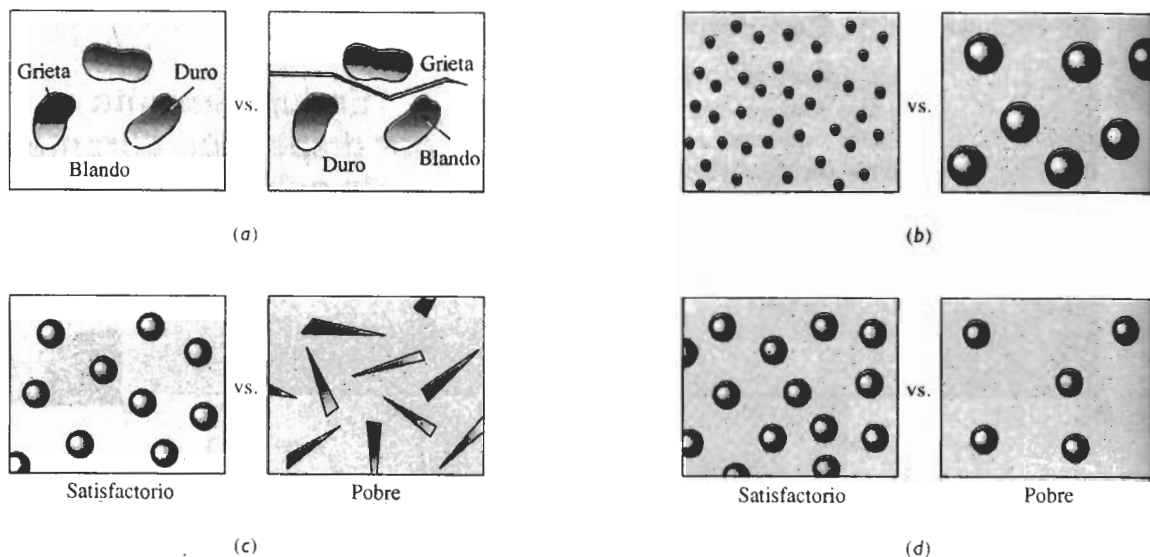

**FIGURA 10-1** Consideraciones para un endurecimiento por dispersión eficaz: (a) El precipitado deberá ser duro y discontinuo; (b) las partículas del precipitado deberán ser pequeñas y numerosas; (c) las partículas del precipitado deberán ser redondas, en vez de puntiagudas o en forma de aguja y (d) a mayor cantidad de precipitado mayor endurecimiento.


3. Las partículas de precipitado deben ser pequeñas y numerosas, incrementando la posibilidad de que interfieran en el proceso de deslizamiento.
4. Las partículas de precipitado deben ser redondas en vez de forma puntiaguda o de aguja, ya que la forma redonda es menos propensa a iniciar grietas o actuar como muesca.
5. Grandes cantidades de precipitado incrementan la resistencia de la aleación.

También se producen materiales de dos fases por razones distintas al endurecimiento; en estos casos pudieran no ser aplicables los criterios arriba citados. Por ejemplo, la tenacidad a la fractura de los materiales puede mejorarse al introducir una fase dispersa. Si se incorpora una fase dúctil a una matriz cerámica, o una fase de caucho a un polímero termoestable, se mejora la tenacidad; la formación de una densa red de precipitados en forma de aguja en algunas aleaciones de titanio ayuda a impedir el crecimiento de grietas. La producción de glóbulos de plomo muy blandos dentro del cobre mejora su maquinabilidad. La mayor parte de este capítulo, sin embargo, se concentrará en cómo los precipitados mejoran propiedades mecánicas, como el esfuerzo de cadencia.


## 10-3 Compuestos intermetálicos

A menudo las aleaciones endurecidas por dispersión contienen un compuesto intermetálico. Un **compuesto intermetálico** está constituido por dos o más elementos, produciendo una nueva fase con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y frágiles.

Los **compuestos intermetálicos estequiométricos** tienen una composición fija. Los aceros se endurecen debido a un compuesto estequiométrico,  $\text{Fe}_3\text{C}$ , que tiene una relación fija de 3 átomos de hierro a un átomo de carbono. Los compuestos intermetálicos estequiométricos están representados en el diagrama de fases por una línea vertical [figura 10-2(a)].

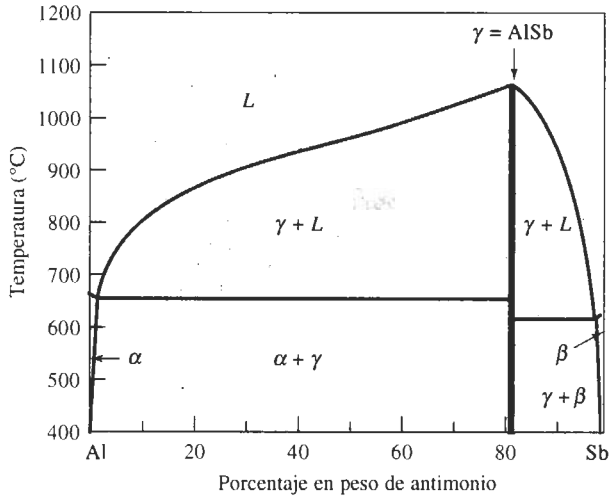

(a)

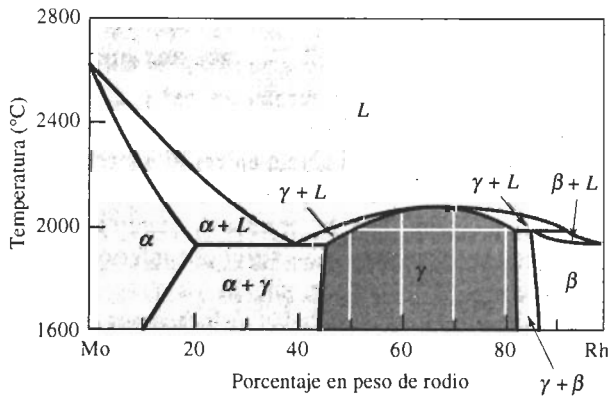


(b)

**FIGURA 10-2** (a) El diagrama de fases aluminio-antimonio incluye un compuesto intermetálico estequiométrico  $\gamma$ . (b) El diagrama de fases molibdeno-rodio incluye un compuesto intermetálico no estequiométrico  $\gamma$ .


Los **compuestos intermetálicos no estequiométricos** pueden tener todo un rango de composiciones y a veces se conocen como **soluciones sólidas intermedias**. En el sistema molibdeno-rodio, la fase  $\gamma$  es un compuesto intermetálico [(figura 10-2(b))]. Dado que la relación de átomos molibdeno-rodio no es fija,  $\gamma$  puede contener desde 45% hasta 83% en peso de rodio a 1600°C. La precipitación del compuesto intermetálico no estequiométrico  $\text{CuAl}_2$  es responsable del endurecimiento de varias aleaciones de aluminio importantes.

Los compuestos intermetálicos se utilizan con ventaja al dispersarlos en una matriz más blanda y dúctil, como se verá en éste y en capítulos siguientes. Sin embargo, existe un interés considerable en el uso de intermetálicos por sí mismos, aprovechando su alto punto de fusión, su rigidez, y su resistencia a la oxidación y a la termofluencia. Estos nuevos materiales, que incluyen el  $\text{Ti}_3\text{Al}$  y el  $\text{Ni}_3\text{Al}$ , mantienen su resistencia e incluso desarrollan una ductilidad que es aprovechable a temperaturas elevadas (figura 10-3).

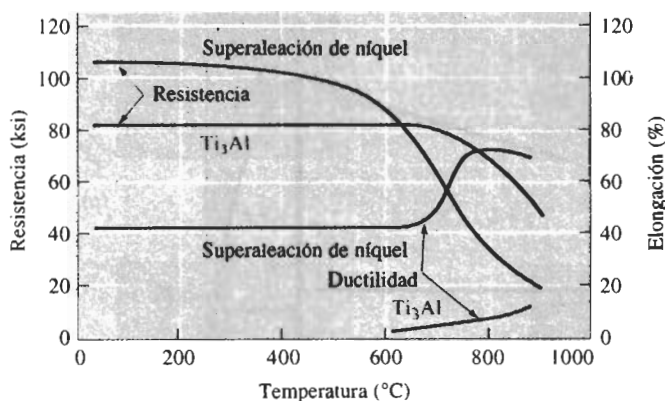


**FIGURA 10-3** Resistencia y ductilidad del compuesto intermetálico  $Ti_3Al$ , en comparación con una superaleación convencional de níquel.

Los aluminuros de titanio,  $TiAl$ , también conocido como aleación gama ( $\gamma$ ), y el  $Ti_3Al$  llamado aleación  $\alpha_2$ , son compuestos intermetálicos no estequiométricos, que sirven para una diversidad de aplicaciones, como motores de turbinas a gas o el avión aeroespacial. Ambas sustancias tienen **estructuras cristalinas ordenadas**; en la estructura ordenada, los átomos de Ti y de Al ocupan posiciones específicas en la red, en vez de ubicaciones al azar, como ocurre en la mayor parte de las soluciones sólidas (figura 10-4). En la estructura cristalina tetragonal centrada en las caras del  $TiAl$  (figura 10-5) los átomos de titanio están localizados en los puntos de red correspondientes a las esquinas y caras superior e inferior de la celda unitaria, en tanto que los átomos de aluminio se encuentran sólo en las otras cuatro caras de la celda. La estructura ordenada dificulta el movimiento de las dislocaciones (dando como resultado baja ductilidad a bajas temperaturas), pero también ocasiona una alta energía de activación para la difusión, dando una buena resistencia a la termofluencia a temperaturas elevadas. Los compuestos ordenados de  $NiAl$  y de  $Ni_3Al$  también son candidatos para aeronaves supersónicas, motores a reacción y aeronaves comerciales de alta velocidad.

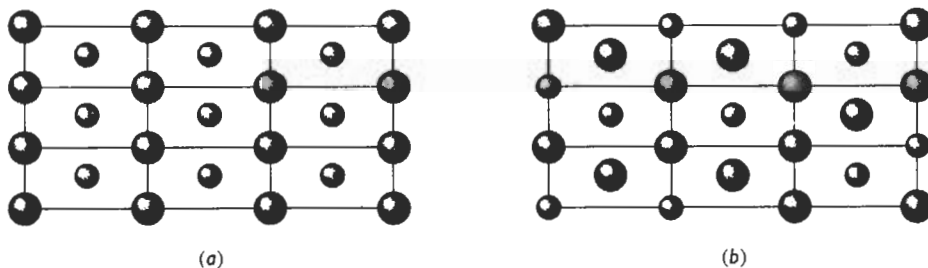

**FIGURA 10-4** En una red ordenada, los átomos sustitucionales ocupan puntos específicos en la red (a), en tanto que en las redes normales, los átomos sustitucionales se ubican al azar en los puntos de la red (b).

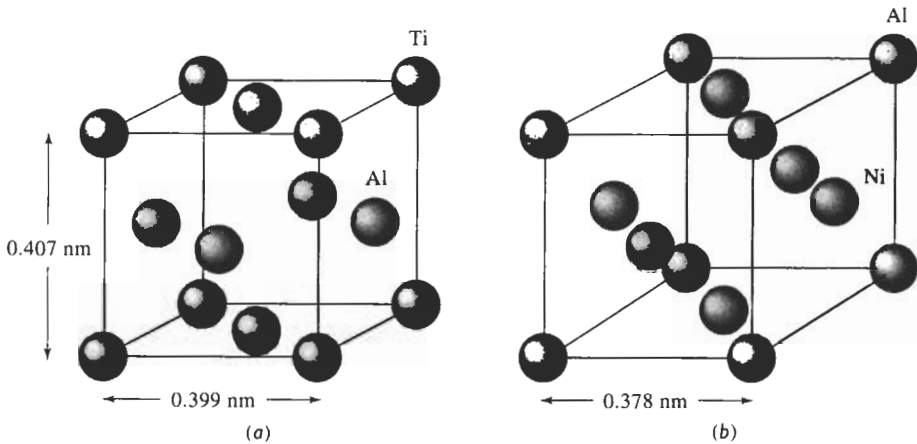

**FIGURA 10-5** Celdas unitarias ordenadas de dos compuestos intermetálicos: (a) El TiAl tiene una celda tetragonal centrada en las caras, y (b)  $\text{Ni}_3\text{Al}$  tiene una red cúbica centrada en las caras.

### EJEMPLO 10-1

#### Selección y diseño de materiales para un vehículo aerospacial

Diseñe un material adecuado para los componentes de un vehículo aerospacial que alcanza altas temperaturas al reingresar en la órbita terrestre.

### SOLUCIÓN

El material debe soportar las altas temperaturas generadas cuando el vehículo ingresa en la atmósfera terrestre y además queda expuesto al oxígeno. Se requiere cierta ductilidad en el material para proporcionar tolerancia a los daños al vehículo. Finalmente, el material debe tener baja densidad para minimizar el peso del vehículo.

El requisito de ductilidad sugiere una aleación metálica. Los metales de alta temperatura que pudieran tomarse en consideración incluyen el tungsteno (densidad de  $19.254 \text{ g/cm}^3$ ), el níquel (densidad de  $8.902 \text{ g/cm}^3$ ) y el titanio (densidad de  $4.507 \text{ g/cm}^3$ ). El tungsteno y el níquel son bastante pesados y, como se verá en un capítulo posterior, el titanio, a temperaturas elevadas, es poco resistente a la oxidación. Sin embargo, un compuesto intermetálico puede ser la solución. El TiAl y el  $\text{Ni}_3\text{Al}$  tienen buenas propiedades, resistencia a la oxidación y algo de ductilidad a altas temperaturas. Se pueden estimar sus densidades a partir de sus estructuras cristalin.

Los parámetros de red de la celda unitaria TiAl tetragonal centrada en las caras, son  $a_0 = 3.99 \times 10^{-8} \text{ cm}$  y  $c_0 = 4.07 \times 10^{-8} \text{ cm}$ . En cada celda unitaria existen dos átomos de titanio y dos de aluminio. Por lo tanto:

$$\rho_{\text{TiAl}} = \frac{(2\text{Ti})(47.9) + (2\text{Al})(26.981)}{(3.99 \times 10^{-8})^2(4.07 \times 10^{-8})(6.02 \times 10^{23})} = 3.84 \text{ g/cm}^3$$

El parámetro de red para el  $\text{Ni}_3\text{Al}$  es  $3.78 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ; cada celda unitaria contiene tres átomos de níquel y un átomo de aluminio:

$$\rho = \frac{(3\text{Ni})(58.71) + (1\text{Al})(26.981)}{(3.78 \times 10^{-8})^3(6.02 \times 10^{23})} = 6.89 \text{ g/cm}^3$$

El TiAl tiene aproximadamente la mitad de la densidad del  $\text{Ni}_3\text{Al}$  y, si las demás propiedades son comparables, el TiAl puede ser la elección adecuada.

## 10-4 Diagramas de fases con reacciones de tres fases

Muchas combinaciones de dos elementos producen diagramas de fases más complicados que los sistemas isomorfos. Estos sistemas contienen reacciones que implican tres fases independientes. En la figura 10-6 aparecen definidos cinco de ellos. Cada una de las reacciones puede ser identificada en un diagrama de fases complejo mediante el procedimiento siguiente:

1. Localice una línea horizontal en el diagrama de fases. La línea horizontal que indica la presencia de una reacción de tres fases representa la temperatura a la cual ocurre la reacción en condiciones de equilibrio.
2. Localice tres puntos distintos en la línea horizontal: los dos extremos, más un tercer punto, a menudo cerca del centro de la línea horizontal. El punto central representa la composición a la cual ocurre la reacción de tres fases.
3. Busque directamente por encima del punto central e identifique la fase o fases presentes; busque inmediatamente por debajo del punto central e identifique la fase o fases presentes. A continuación escriba, en forma de reacción, la fase o fases por encima del punto central que se transforman en la fase o fases por debajo del punto. Compare esta reacción con las de la figura 10-6 para identificarla.

### EJEMPLO 10-2


Considere el diagrama de fases de la figura 10-7. Identifique las reacciones de tres fases que ocurren

### SOLUCIÓN

Encontramos rectas horizontales a 1150°C, 920°C, 750°C, 450°C y 300°C,

Eutéctica	$L \rightarrow \alpha + \beta$	
Peritética	$\alpha + L \rightarrow \beta$	
Monotética	$L_1 \rightarrow L_2 + \alpha$	
Eutectoide	$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$	
Peritectoide	$\alpha + \beta \rightarrow \gamma$	

**FIGURA 10-6** Las cinco reacciones de tres fases de mayor importancia en los diagramas de fases binarios

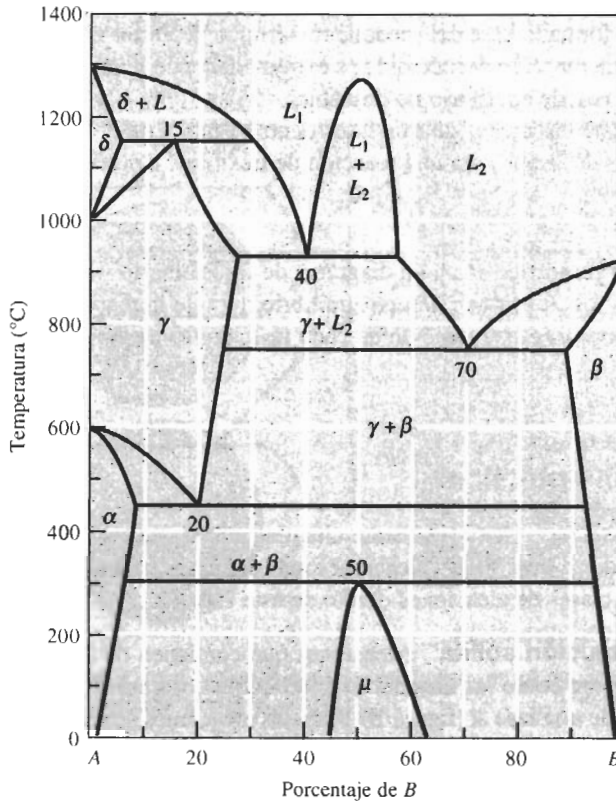

**FIGURA 10-7** Diagrama de fases hipotético (para el ejemplo 10-2).

1150°C: El punto central está a 15% B.  $\delta + L$  están presentes por encima del punto y  $\gamma$  está por debajo. La reacción es

*Peritética*,  $\delta + L \rightarrow \gamma$

920°C: Esta reacción ocurre a 40% B,

*Monotética*,  $L_1 \rightarrow \gamma + L_2$

750°C: Esta reacción ocurre a 70% B,

*Eutética*,  $L \rightarrow \gamma + \beta$

450°C: Esta reacción ocurre a 20% B,

*Eutectoide,  $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$*

300°C: Esta reacción ocurre a 50% B,

$$\text{Peritectoide, } \alpha + \beta \rightarrow \mu$$

Las reacciones **eutéctica**, **peritéctica** y **monotéctica** forman parte del proceso de solidificación. Las aleaciones que se utilizan para fundición o soldadura a menudo aprovechan el bajo punto de fusión de la reacción eutéctica. El diagrama de fases de las aleaciones monotéticas tiene un domo o **zona de miscibilidad**, en donde coexisten dos fases líquidas. En el sistema cobre-plomo, la reacción monotética produce minúsculos glóbulos de plomo disperso, que mejoran la capacidad de maquinado de la aleación de cobre. Las reacciones peritécticas conducen a la solidificación fuera de equilibrio y a la segregación.

Las reacciones **eutectoide** y **peritectoide** son reacciones exclusivas al estado sólido. La reacción eutectoide forma la base del tratamiento térmico de varios sistemas de aleaciones, incluyendo el acero. La reacción peritectoide es extremadamente lenta, produciendo en las aleaciones estructuras fuera de equilibrio no deseables.

Cada una de estas reacciones de tres fases ocurre a una temperatura y composición fijas. La regla de las fases de Gibbs para una reacción de tres fases a presión constante es

$$F = C - P + 1 = 2 - 3 + 1 = 0, \quad (10-1)$$

esto porque hay dos componentes en un diagrama de fases binario y tres fases involucradas en la reacción. Cuando las tres fases están en equilibrio durante la reacción, no hay grados de libertad. La temperatura y la composición de cada fase implicada en una reacción de tres fases quedan fijas.

## 10-5 El diagrama de fases eutético

El sistema plomo-estaño contiene solamente una reacción eutética simple (figura 10-8). Este sistema de aleación es la base de las aleaciones más comunes para soldadura. A continuación se examinan cuatro clases de aleaciones dentro de este sistema.

**Aleaciones de solución sólida** Aleaciones que contienen de 0 a 2 por ciento de Sn se comportan exactamente como las aleaciones cobre-níquel; durante la solidificación se forma una solución sólida de una fase  $\alpha$  (figura 10-9). Estas aleaciones se endurecen por solución sólida, por deformación y controlando el proceso de solidificación para refinar la estructura de grano.



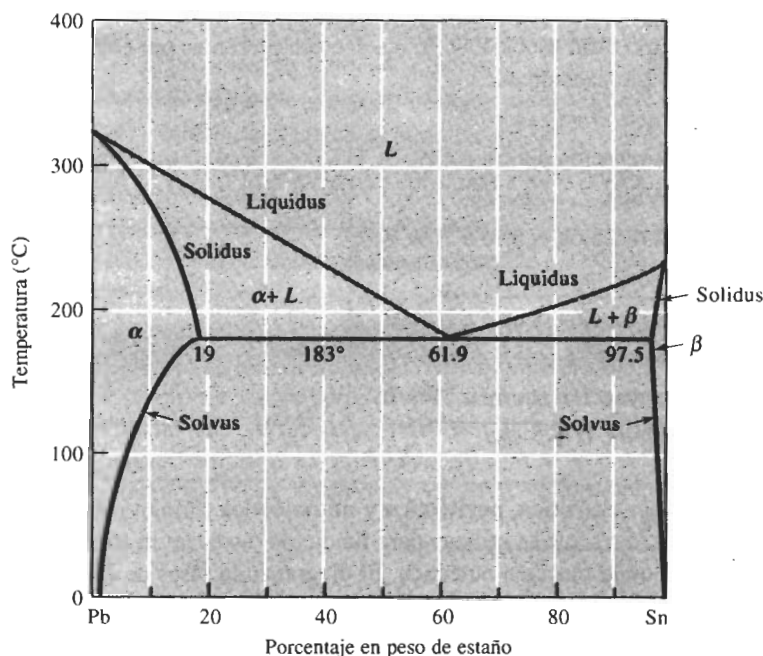


FIGURA 10-8 Diagrama de fases en equilibrio plomo-estaño.

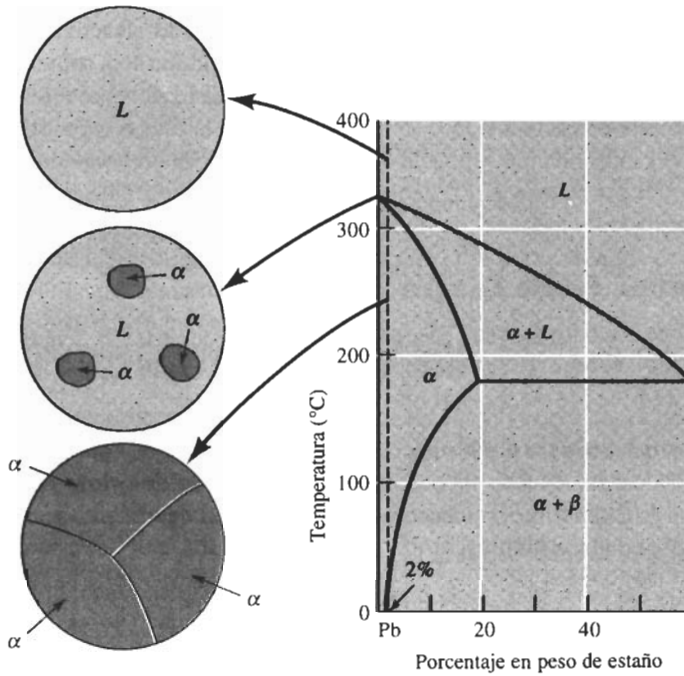

**FIGURA 10-9** Solidificación y microestructura de una aleación Pb-2% Sn. La aleación es una solución sólida monofásica.

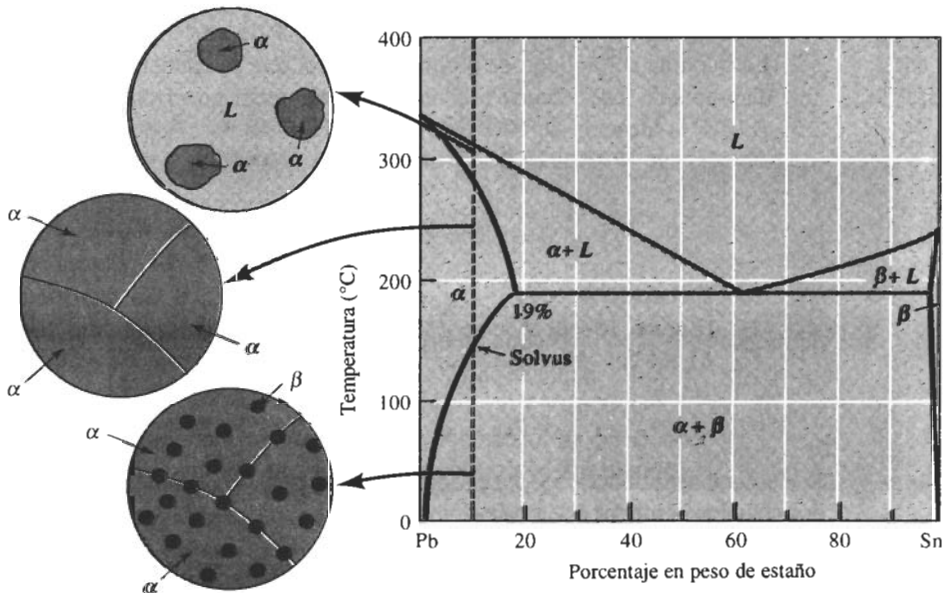

**FIGURA 10-10** Solidificación, precipitación y microestructura de una aleación Pb-10% Sn. Algo de endurecimiento por dispersión ocurre conforme se precipita el sólido  $\beta$ .



**Aleaciones que exceden el límite de solubilidad** Las aleaciones que contienen entre 2 y 19 por ciento de Sn también se solidifican para producir una sola solución sólida  $\alpha$ . Sin embargo, conforme la aleación se sigue enfriando, ocurre una reacción al estado sólido permitiendo que se precipite una segunda fase sólida  $\beta$  a partir de la fase original  $\alpha$  (figura 10-10).

La fase  $\alpha$  es una solución sólida de estaño en plomo. Sin embargo, la solubilidad del estaño en la solución sólida  $\alpha$  es limitada. A 0°C, sólo 2% de Sn se puede disolver en  $\alpha$ . Conforme se incrementa la temperatura, se disuelve más estaño en el plomo hasta que a los 183°C, la solubilidad del estaño en el plomo se ha incrementado a 19% de Sn. Ésta es la solubilidad máxima del estaño en el plomo. La solubilidad del estaño en el plomo sólido a cualquier temperatura está dada por la línea de **solvus**. Cualquier aleación que contenga entre 2 y 19 por ciento de Sn se enfriará más allá del solvus, excediendo el límite de solubilidad y produciendo una pequeña cantidad de fase  $\beta$ .

Las propiedades de este tipo de aleación se pueden controlar mediante varias técnicas, incluyendo el endurecimiento por solución sólida de la porción  $\alpha$  de la estructura, controlando la microestructura producida durante la solidificación y controlando la cantidad y las características de la fase  $\beta$ . Este último mecanismo es un tipo de endurecimiento por dispersión y se analizará en detalle en el capítulo 11.

### EJEMPLO 10-3

 
Determine (a) la solubilidad del estaño en el plomo sólido a 100°C, (b) la máxima solubilidad del plomo en el estaño sólido y (c) la cantidad de  $\beta$  que se forma en una aleación Pb-10% Sn enfriada a 0°C.

### SOLUCIÓN


1. La temperatura de 100°C interseca la línea de solvus en 5% de Sn. Por lo tanto, la solubilidad del estaño en el plomo a 100°C es de 5% de Sn.
2. La máxima solubilidad de plomo en estaño, que se encuentra del lado rico en estaño del diagrama de fases, ocurre a la temperatura eutéctica de 183°C y es de 2.5% de Pb.
3. A 0°C, la aleación de 10% de estaño está en una región  $\alpha + \beta$  del diagrama de fases. Al dibujar una isoterma en 0°C y utilizando la regla de la palanca, se encuentra que

$$\% \beta = \frac{10 - 2}{100 - 2} \times 100 = 8.2\%$$


**Aleaciones eutécticas** La aleación que contiene 61.9% de Sn tiene la composición eutéctica (figura 10-11). Por encima de los 183°C la aleación es totalmente líquida y debe contener 61.9% Sn. Después de que se enfría el líquido hasta 183°C la reacción eutéctica se inicia,




Dos soluciones sólidas,  $\alpha$  y  $\beta$ , se forman durante la reacción eutéctica. Las composiciones de las dos soluciones sólidas están dadas o representadas por los extremos de la línea eutéctica. Durante la solidificación, el crecimiento del microconstituyente eutéctico requiere tanto de la remoción del calor latente de fusión, como de la redistribución de los dos tipos diferentes de átomos mediante la difusión. Ya que la solidificación ocurre completamente a 183°C, la curva de enfriamiento es similar a la de un metal puro (figura 10-12), esto es, a la temperatura eutéctica se da una estabilización térmica.

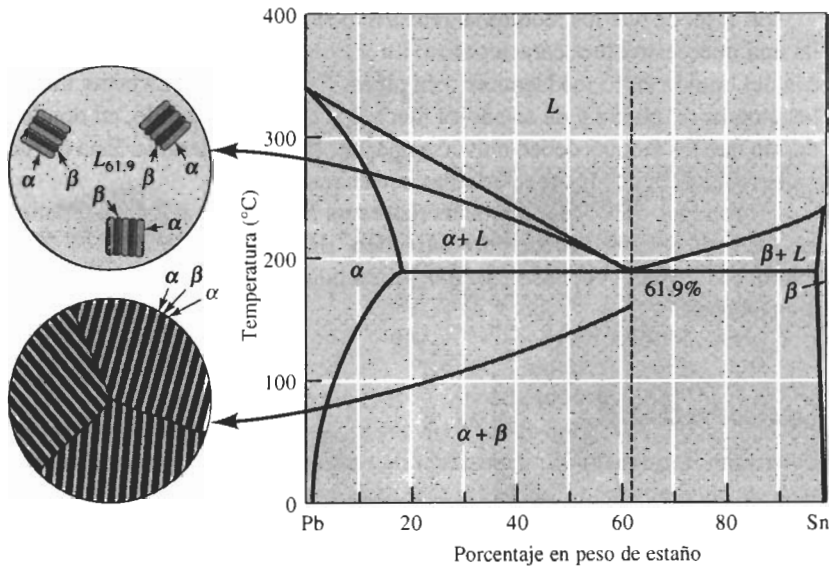

**FIGURA 10-11** Solidificación y microestructura de la aleación eutéctica Pb-61.9% Sn.

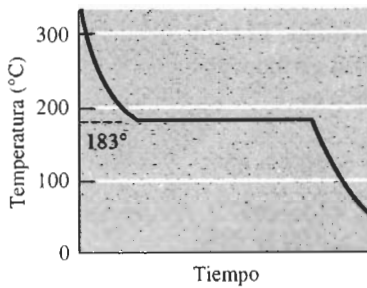

**FIGURA 10-12** La curva de enfriamiento para una aleación eutéctica presenta una estabilización térmica simple, ya que los eutécticos solidifican o se funden a una sola temperatura.

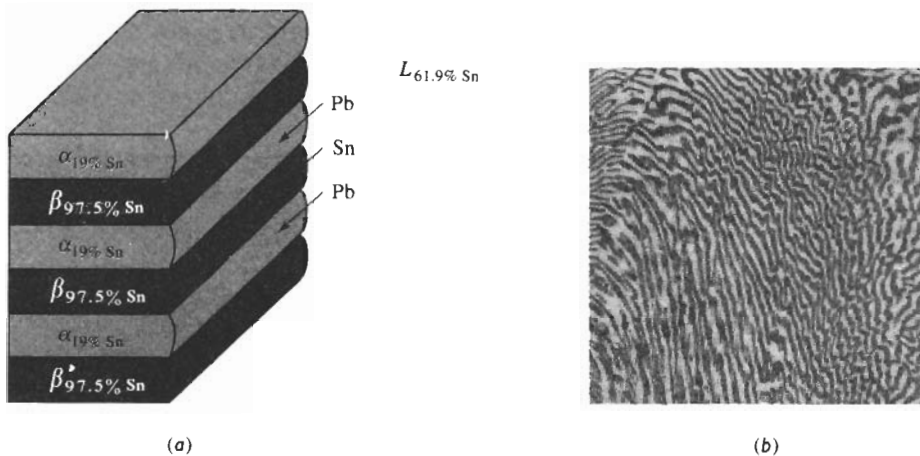

**FIGURA 10-13** (a) Redistribución de los átomos durante el crecimiento laminar del microconstituyente eutéctico plomo-estaño. Los átomos de estaño en el líquido se difunden de manera preferencial hacia las placas de la fase  $\beta$  y los átomos de plomo se difunden hacia las placas  $\alpha$ . (b) Microfotografía del microconstituyente eutéctico plomo-estaño ( $\times 400$ ).

En vista de que los átomos se redistribuyen durante la solidificación eutéctica, se desarrolla una microestructura característica. En el sistema plomo-estaño, las fases sólidas  $\alpha$  y  $\beta$  crecen del líquido en forma **laminar** o en placas (figura 10-13). La estructura laminar permite que los átomos de plomo y de estaño se muevan a través del líquido, en donde la difusión es rápida, sin que los átomos deban moverse una distancia considerable. Esta estructura laminar es característica de muchos otros sistemas eutécticos.

El producto de la reacción eutéctica es un arreglo único y característico de dos fases sólidas llamado **microconstituyente eutéctico**. En la aleación Pb-61.9% Sn, se forma 100% de microconstituyente eutéctico, ya que la totalidad del líquido se transforma siguiendo la reacción eutéctica.

#### EJEMPLO 10-4

Determine la cantidad y composición de cada fase en el microconstituyente eutéctico de una aleación plomo-estaño.

#### SOLUCIÓN

El microconstituyente eutéctico contiene 61.9% de Sn. Si se utiliza la regla de la palanca a una temperatura justo por debajo de la temperatura eutéctica, dígase a  $182^{\circ}\text{C}$ , ya que ésta es la temperatura a la cual la reacción eutéctica termina. El punto de apoyo de la palanca es 61.9% de Sn. Los extremos de la isoterma coinciden aproximadamente con los extremos de la línea eutéctica. La cantidad de  $\alpha$  y  $\beta$  en el eutéctico es


$$\alpha: \text{Pb-19\% Sn} \quad \% \alpha = \frac{97.5 - 61.9}{97.5 - 19} \times 100 = 45\%$$

$$\beta: \text{Pb-97.5\% Sn} \quad \% \beta = \frac{61.9 - 19}{97.5 - 19} \times 100 = 55\%$$


**Aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas** Cuando se enfría una aleación que contiene entre 19 y 61.9 por ciento de estaño, el líquido empieza a solidificar a la temperatura de *liquidus*. Sin embargo, la solidificación termina pasando por la reacción eutéctica (figura 10-14). Esta secuencia de solidificación ocurre siempre que la línea vertical, correspondiente a la composición original de la aleación, cruza tanto la línea de *liquidus* como la línea eutéctica.

Las aleaciones con composiciones entre 19 y 61.9% de Sn se conocen como **aleaciones hipoeutécticas**, es decir, aleaciones que contienen menos de la cantidad eutéctica de estaño. Una aleación hacia la derecha de la composición eutéctica, entre el 61.9 y 97.5 por ciento es una **aleación hipereutéctica**.

Considérese una aleación hipoeutéctica Pb-30% Sn y se analizan los cambios en su estructura durante la solidificación (figura 10-14). Al llegar a la temperatura de *liquidus* de  $260^{\circ}\text{C}$ , nuclea el sólido  $\alpha$  que contiene aproximadamente 12% de Sn. El sólido  $\alpha$  crece hasta que la aleación se enfría justo por encima de la temperatura eutéctica. La isoterma a  $184^{\circ}\text{C}$  indica que el sólido  $\alpha$  contiene 19% de Sn, y el líquido restante 61.9% de Sn, es decir a  $184^{\circ}\text{C}$  el líquido contiene la composición eutéctica. Cuando se enfría la aleación por debajo de  $183^{\circ}\text{C}$ , todo el líquido restante se transforma siguiendo la reacción eutéctica en una mezcla laminar de  $\alpha$  y  $\beta$ . El resultado es la microestructura que se ve en la figura 10-15(a). Es importante notar que el microconstituyente eutéctico rodea al sólido  $\alpha$  formado entre las temperaturas de *liquidus* y eutéctica. El microconstituyente eutéctico es continuo.

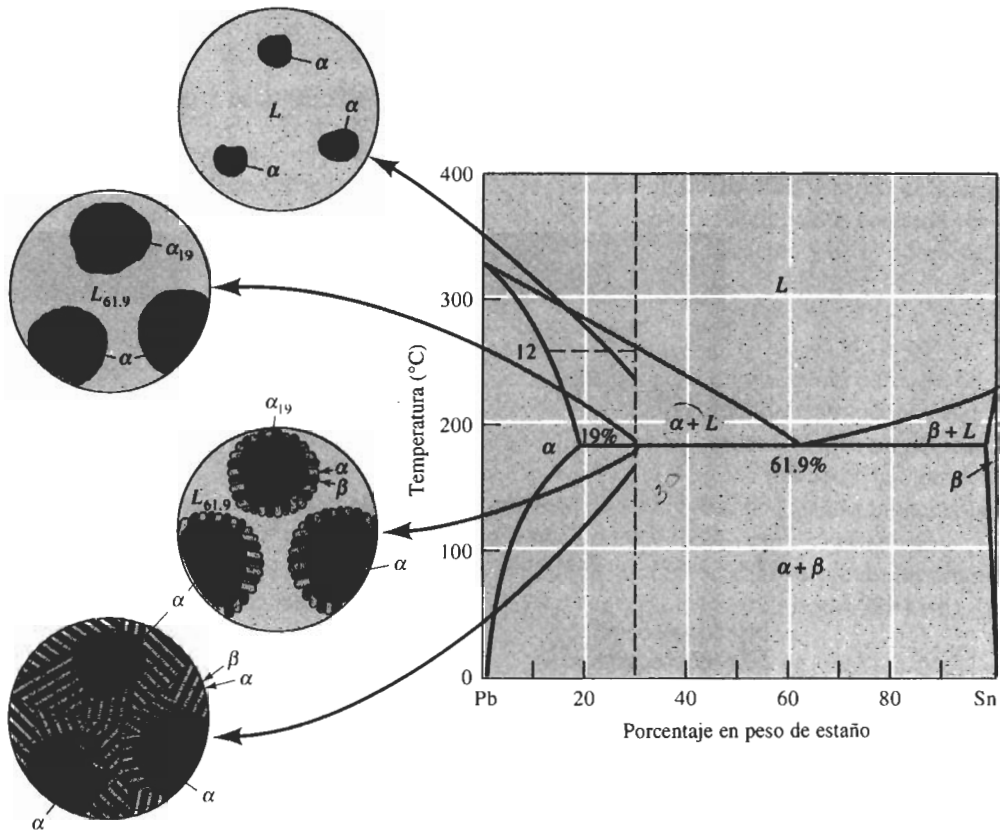

**FIGURA 10-14** Solidificación y microestructura de una aleación hipoeutéctica (Pb-30% Sn).

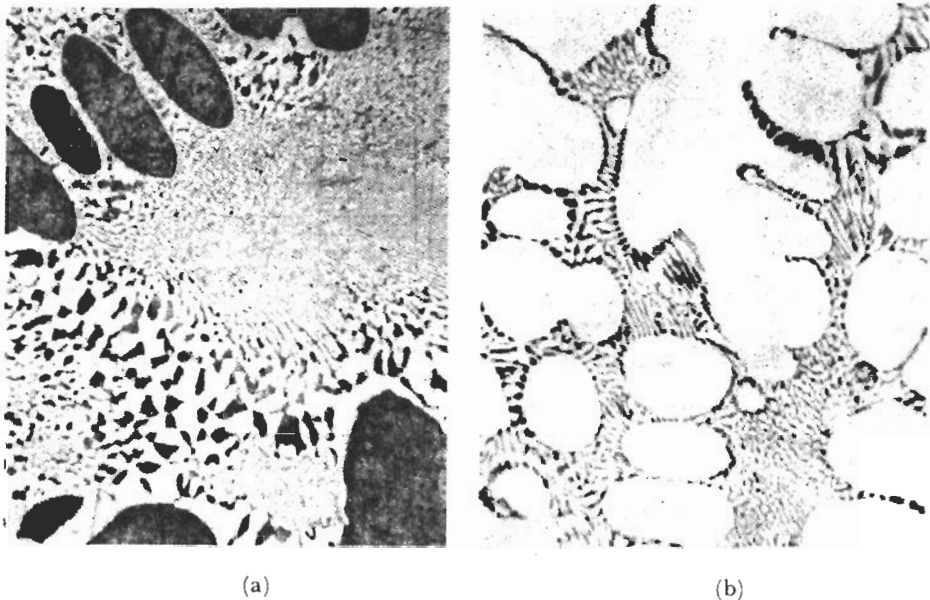

**FIGURA 10-15** (a) Aleación hipoeutéctica plomo-estaño. (b) Aleación hipereutéctica plomo-estaño. El constituyente oscuro es el sólido  $\alpha$  rico en plomo, el constituyente claro es el sólido  $\beta$  rico en estaño y la estructura formada por placas delgadas es el eutéctico ( $\times 400$ ).

**EJEMPLO 10-5**

Para una aleación Pb-30% Sn, determine la cantidad y composición de cada fase presente a 300°C, 200°C, 184°C, 182°C y 0°C.

**SOLUCIÓN**

Temperatura (°C)	Fases	Composición	Cantidad
300	$L$	$L$ : 30% Sn	$L = 100\%$
200	$\alpha + L$	$L$ : 55% Sn	$L = \frac{30 - 18}{55 - 18} \times 100 = 32\%$
		$\alpha$ : 18% Sn	$\alpha = \frac{55 - 30}{55 - 18} \times 100 = 68\%$
184	$\alpha + L$	$L$ : 61.9% Sn	$L = \frac{30 - 19}{61.9 - 19} \times 100 = 26\%$
		$\alpha$ : 19% Sn	$\alpha = \frac{61.9 - 30}{61.9 - 19} \times 100 = 74\%$
182	$\alpha + \beta$	$\alpha$ : 19% Sn	$\alpha = \frac{97.5 - 30}{97.5 - 19} \times 100 = 86\%$
		$\beta$ : 97.5% Sn	$\beta = \frac{30 - 19}{97.5 - 19} \times 100 = 14\%$
0	$\alpha + \beta$	$\alpha$ : 2% Sn	$\alpha = \frac{100 - 30}{100 - 2} \times 100 = 71\%$
		$\beta$ : 100% Sn	$\beta = \frac{30 - 2}{100 - 2} \times 100 = 29\%$

La fase sólida  $\alpha$  que se forma al enfriar la aleación entre las temperaturas de *liquidus* y eutéctico se denomina **microconstituyente proeutéctico** o **primario**. Este sólido  $\alpha$  no tomó parte en la reacción eutéctica. A menudo se encuentra que las cantidades y composiciones de los microconstituyentes son más útiles que las cantidades y composiciones de las fases.

**EJEMPLO 10-6**

Determine la cantidad y composición de cada microconstituyente en una aleación Pb-30% Sn inmediatamente después de que se haya terminado la reacción eutéctica.

**SOLUCIÓN**

Los microconstituyentes son  $\alpha$  primaria y el eutéctico. Se puede determinar la cantidad y composición de cada uno si se analiza cómo se forman. La fase  $\alpha$  primaria es todo el sólido  $\alpha$  que se forma antes de que la aleación se enfríe a la temperatura eutéctica; el microconstituyente eutéctico es todo el líquido que se transforma siguiendo la reacción eutéctica. A una temperatura justo por encima de la eutéctica, unos 184°C, las cantidades y composiciones de las dos fases son:

$$\alpha: 19\% \text{ Sn} \quad \% \alpha = \frac{61.9 - 30}{61.9 - 19} \times 100 = 74\% = \% \text{ de } \alpha \text{ primaria}$$

$$L: 61.9\% \text{ Sn} \quad \% L = \frac{30 - 19}{61.9 - 19} \times 100 = 26\% = \% \text{ de eutéctico}$$

Cuando la aleación se enfría por debajo de la temperatura eutéctica a 182°C, todo el líquido a 184°C se transforma en eutéctico y la composición del microconstituyente eutéctico es de 61.9% de Sn. El sólido  $\alpha$  presente a 184°C se conserva sin modificación y es el microconstituyente primario.

La curva de enfriamiento para una aleación hipoeutéctica se compone de la parte correspondiente a las aleaciones en solución sólida y la de las aleaciones puramente eutécticas (figura 10-16). Cuando se empieza a formar el sólido  $\alpha$  primario, ocurre un cambio en la pendiente de la curva a la temperatura de *liquidus*. La evolución del calor latente de fusión reduce la velocidad de enfriamiento mientras crece el sólido  $\alpha$ . Cuando la aleación se enfría hasta la temperatura eutéctica, se produce una estabilización térmica mientras la reacción eutéctica ocurre a 183°C. La secuencia de solidificación para una aleación hipereutéctica es similar, produciéndose la microestructura que se muestra en la figura 10-15(b).

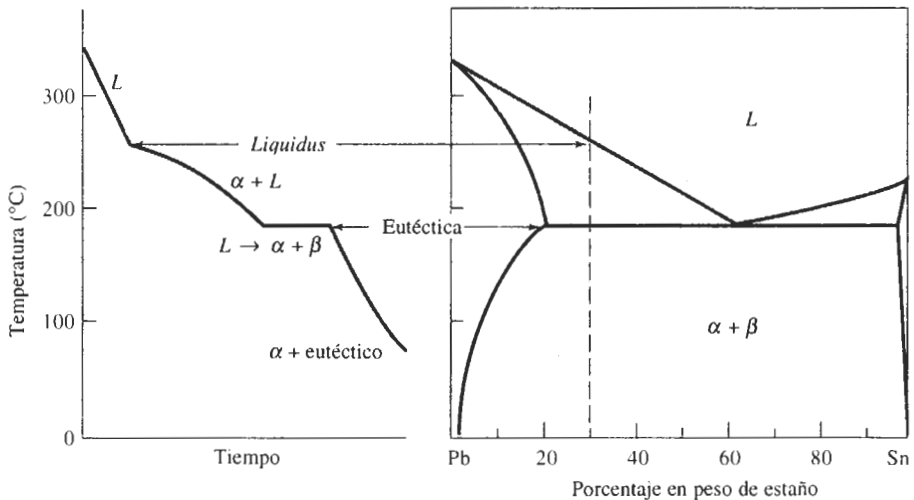



FIGURA 10-16 Curva de enfriamiento para una aleación hipoeutéctica Pb-30% Sn.

## 10-6 Resistencia de las aleaciones eutécticas

Cada fase en una aleación eutéctica ha sido, hasta cierto grado, endurecida por solución sólida. En el sistema plomo-estaño, la fase  $\alpha$ , que es una solución sólida de estaño en plomo es más resistente que el plomo puro. Algunas aleaciones eutécticas se pueden endurecer trabajándolas en frío. También se puede controlar el tamaño del grano agregando inoculantes o refinadores de grano apropiados. Finalmente, se puede influir sobre las propiedades de la aleación controlando la cantidad y microestructura del eutéctico.

**Tamaño de grano eutéctico** Los granos eutécticos se nuclean y crecen de manera independiente. Dentro de cada grano la orientación de las laminillas en el microconstituyente eutéctico es idéntica. La orientación cambia al cruzar un borde de grano [figura 10-21(a)]. Se puede refinar el grano eutéctico y mejorar la resistencia de la aleación eutéctica mediante la inoculación.

**Espaciamento interlaminar** El **espaciamento interlaminar** del eutéctico es la distancia del centro de una laminilla de  $\alpha$  al centro de la siguiente laminilla de  $\alpha$  (figura 10-17). Un espaciamento interlaminar pequeño indica que el área de interfase  $\alpha$ - $\beta$  es grande, y esto incrementa la resistencia del eutéctico.

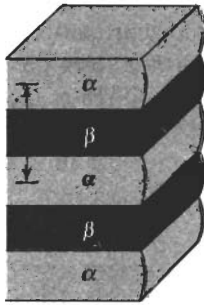


**FIGURA 10-17** Espaciamento interlaminar del microconstituyente eutéctico.

El espaciamento interlaminar se determina principalmente por la velocidad de crecimiento del eutéctico,

$$\lambda = cR^{-1/2}, \quad (10-2)$$

donde  $R$  es la rapidez de crecimiento (cm/s) y  $c$  es una constante. El espaciamento interlaminar para el eutéctico plomo-estaño aparece en la figura 10-18. Se puede incrementar la velocidad de crecimiento  $R$  y, en consecuencia, reducir el espaciamento interlaminar, aumentando la velocidad de enfriamiento o reduciendo el tiempo de solidificación.

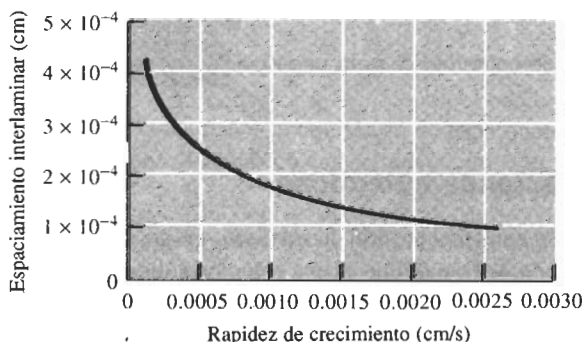

**FIGURA 10-18** Efecto de la rapidez de crecimiento sobre el espaciamento interlaminar del eutéctico plomo-estaño.

**EJEMPLO 10-7****Diseño un proceso de solidificación direccionado**

Diseñe un proceso para producir un solo “grano” de microconstituyente eutéctico Pb-Sn, en el cual el espaciamiento interlaminar sea de 0.00034 cm.


**SOLUCIÓN**

Se puede utilizar un proceso de solidificación direccionado para producir un solo grano y al mismo tiempo controlar la rapidez de crecimiento para asegurar que se consiga el espaciamiento interlaminar correcto. Para obtener  $\lambda = 0.00034$  cm, se necesita una rapidez de crecimiento de 0.00025 cm/s (figura 10-18).

La figura 10-19 muestra cómo se puede conseguir esta rapidez de crecimiento. La aleación Pb-61.9% Sn se fundirá en un molde dentro de un horno. El molde se retira del horno a la velocidad de 0.00025 cm/s y se enfriará con un chorro de agua. Si a través del espiral solamente crece un grano eutéctico, todas las laminillas estarán alineadas en paralelo a la dirección del crecimiento. Si la pieza a fabricar tiene 10 cm de largo, tomaría 40,000 s, es decir 11 h, para producir el componente.

Este método ha sido utilizado para producir componentes solidificados direccionalmente de aleaciones eutécticas base níquel para alta temperatura, en motores de reacción.


**Cantidad de eutéctico** También se pueden controlar las propiedades mediante las cantidades relativas del microconstituyente primario y del eutéctico. En el sistema plomo-estaño, la

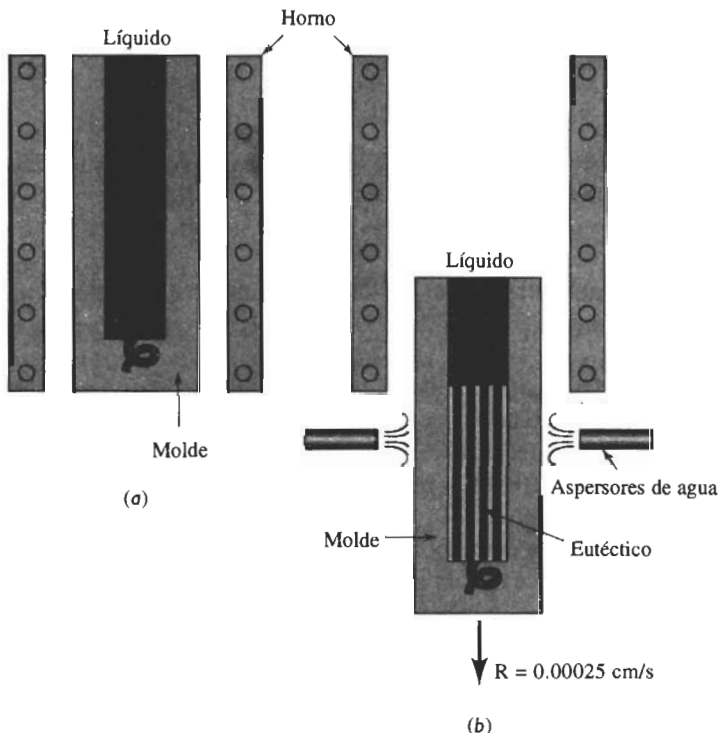

**FIGURA 10-19** Solidificación direccionada de una aleación eutéctica Pb-Sn: (a) El metal en el horno se funde, (b) el molde se retira lentamente del horno y el metal líquido se enfría (para el ejemplo 10-7).



cantidad de microconstituyente eutéctico cambia de 0 a 100 por ciento cuando se incrementa el contenido de estaño de 19 a 61.9 por ciento. Con cantidades crecientes de un microconstituyente eutéctico más resistente, aumenta la resistencia de la aleación (figura 10-20). De manera similar, cuando se incrementa el plomo que se añade al estaño de 2.5 a 38.1% de Pb, se reduce la cantidad de  $\beta$  primaria en la aleación hipereutéctica, incrementándose la cantidad del eutéctico y, por tanto, la resistencia. Cuando ambas fases individuales tienen aproximadamente la misma resistencia, se espera que la aleación eutéctica presente la resistencia más alta, debido a un endurecimiento por dispersión eficaz.

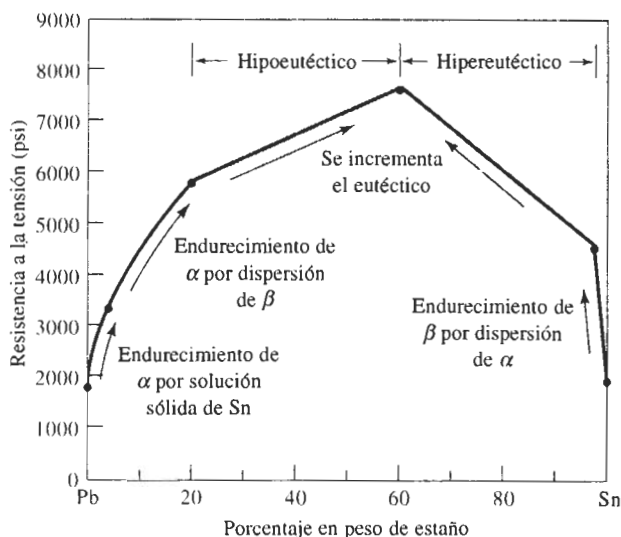


**FIGURA 10-20** Efecto de la composición y del mecanismo de endurecimiento sobre la resistencia a la tensión de las aleaciones plomo-estaño.

**Microestructura del eutéctico** No todos los eutécticos tienen una estructura laminar. La forma de las fases en el microconstituyente es influida por la velocidad de enfriamiento, la presencia de impurezas y por la naturaleza de la aleación (figura 10-21).

El diagrama de fases eutéctico aluminio-silicio forma la base para un buen número de aleaciones comerciales importantes (figura 10-22). Sin embargo, la fase de silicio en el eutéctico crece en forma de placas delgadas y planas, las cuales en una microfotografía aparecen en forma de agujas [figura 10-21(b)]. Las plaquetas de silicio frágiles concentran esfuerzos, reduciendo la ductilidad y la tenacidad.

La microestructura del eutéctico en las aleaciones aluminio-silicio se altera por modificación. La **modificación** hace que crezca la fase de silicio en forma de barras delgadas interconectadas, entre las dendritas del aluminio [figura 10-21(c)], mejorando a la vez la resistencia a la tensión y la elongación. En dos dimensiones, el silicio modificado parece estar compuesto de pequeñas partículas redondeadas. Las aleaciones enfriadas rápidamente, como las utilizadas en el proceso de inyección a presión en molde metálico, se modifican naturalmente durante la solidificación. Sin embargo, a menores velocidades de enfriamiento, debe agregarse 0.02% de Na o 0.01% de Sr para producir la modificación.

También es importante la forma de la fase primaria. A menudo la fase primaria crece en forma dendrítica; al producir el espaciamiento de los brazos dendríticos secundarios de la fase

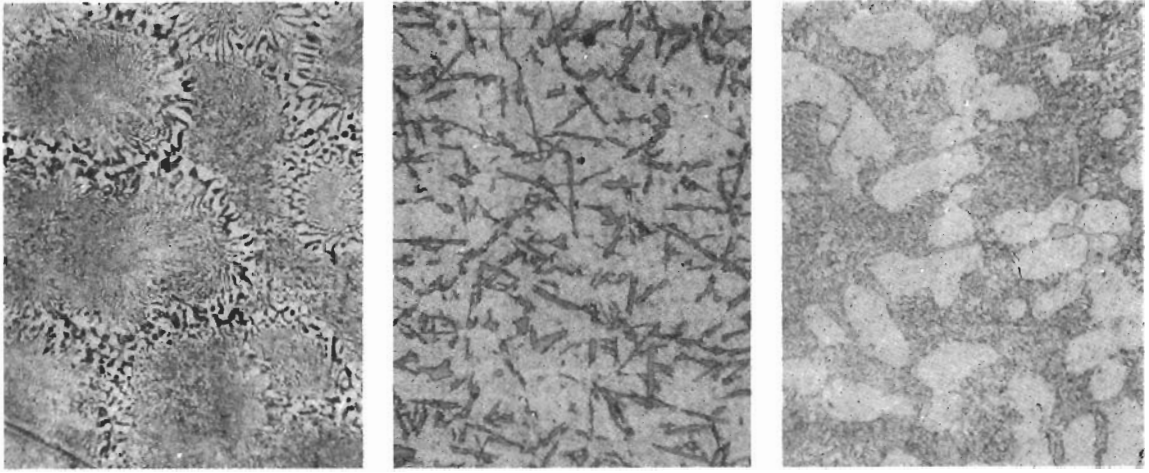


(a)

(b)


(c)

**FIGURA 10-21** Microestructuras eutécticas típicas: (a) granos eutécticos en la aleación eutéctica plomo-estaño ( $\times 300$ ), (b) placas de silicio en forma de aguja en el eutéctico aluminio-silicio ( $\times 100$ ) y (c) barra redondeada de silicio en el eutéctico de aluminio-silicio modificado ( $\times 100$ ).

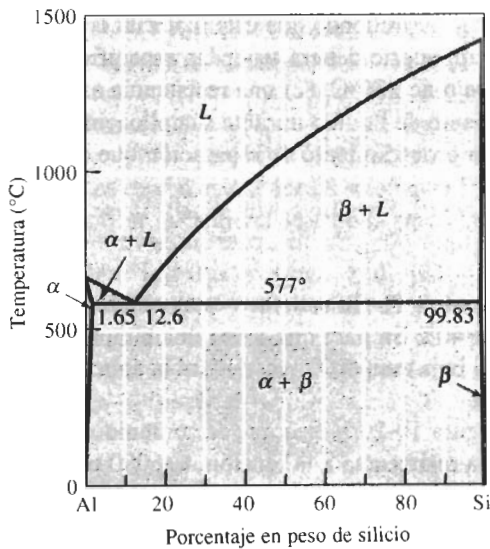

**FIGURA 10-22** Diagrama de fase aluminio-silicio.

primaria se pueden mejorar las propiedades de la aleación. Sin embargo, en las aleaciones hipereutécticas de aluminio-silicio, la fase primaria es la fase  $\beta$  que puede aparecer como placas gruesas [figura 10-23(a)]. Como la fase  $\beta$  es dura, las aleaciones hipereutécticas son resistentes al desgaste y se utilizan para producir componentes para motores de automóvil. Sin embargo, la fase  $\beta$  en placas gruesas provoca un maquinado difícil y segregación por gravedad ( $\beta$  primaria flota hacia la superficie de la pieza durante la solidificación). La adición de 0.05% de P ayuda a la nucleación del silicio primario, refina su tamaño y minimiza sus efectos negativos [figura 10-23(b)]

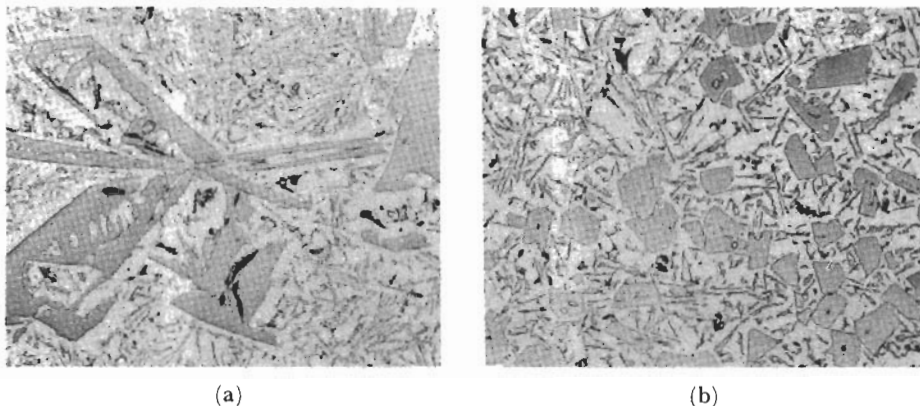

**FIGURA 10-23** Efecto del fósforo en la microestructura de las aleaciones hipereutécticas aluminio-silicio: (a) silicio primario grueso y (b) silicio primario fino, refinado por la adición de fósforo ( $\times 75$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 7, 8a. Ed., American Society for Metals, 1972.)

### EJEMPLO 10-8

### Diseño de materiales para una soldadura por frotado

Una forma de reparar las abolladuras de un metal es depositando un material parte líquido y parte sólido dentro del golpe y permitiendo que este material de aporte se solidifique. Para esta aplicación, el material de aporte deberá tener las especificaciones siguientes: (1) la temperatura de fusión por debajo de  $230^{\circ}\text{C}$ , (2) una resistencia a la tensión mayor de 6000 psi, (3) tener de 60 al 70 por ciento de líquido durante su aplicación y (4) el menor costo posible. Diseñe una aleación y un procedimiento de reparación que cumpla con estas especificaciones.

### SOLUCIÓN

Analice si alguna de las aleaciones Pb-Sn satisface estas condiciones. En primer lugar, la aleación debe contener más de 40% Sn para que tenga una temperatura de fusión por debajo de  $230^{\circ}\text{C}$  (figura 10-8). Esta baja temperatura facilitará la aplicación del material a la persona que hará las reparaciones.

En segundo término, la figura 10-20 indica que el contenido de estaño debe ser de entre 23 y 80% para conseguir la resistencia a la tensión de 6000 psi requerida. En combinación con el primer requisito, cualquier aleación que contenga entre 40 y 80% de Sn será satisfactoria.

En tercer lugar, el costo del estaño es de aproximadamente \$3.50/lb, en tanto que la del plomo es de \$0.35/lb. Por lo que una aleación Pb-40% Sn será la elección más económica.

Finalmente, el material de aporte debe estar a la temperatura correcta para que sea de 60 a 70% líquido. Como muestran los cálculos que siguen, la temperatura deberá estar entre  $200^{\circ}\text{C}$  y  $210^{\circ}\text{C}$ .

$$\%L_{200} = \frac{40 - 18}{55 - 18} \times 100 = 60\% \quad \%L_{210} = \frac{40 - 17}{50 - 17} \times 100 = 70\%$$

Se recomienda utilizar una aleación Pb-40% Sn aplicada a  $205^{\circ}\text{C}$ , temperatura a la cual la aleación tendrá 35% de primaria y 65% de líquido.

**EJEMPLO 10-9    Diseño de un componente resistente al desgaste**

Diseñe un componente cilíndrico ligero, que en su pared interna tenga excelente resistencia al desgaste, y al mismo tiempo tenga una razonable ductilidad y tenacidad. Este producto puede ser utilizado como camisa de cilindro en un motor de automóvil.

**SOLUCIÓN**

Muchos componentes resistentes al desgaste se producen a partir de aceros, que tienen una densidad relativamente alta, pero las aleaciones hipereutécticas Al-Si que contienen  $\beta$  primaria, pueden dar la resistencia al desgaste que se desea, con la tercera parte del peso del acero.


Dado que el componente tiene forma cilíndrica, la colada centrífuga (figura 10-24) puede resultar el único método para producirlo. En la colada centrífuga, se vacía el metal líquido en un molde giratorio y la fuerza centrífuga produce una forma hueca. Además, el material de densidad más alta que el líquido es enviado hacia la pared externa de la fundición, en tanto que el material con densidad menor que la del líquido emigrará hacia la pared interna.

Cuando se cuela de manera centrífuga una aleación hipereutéctica Al-Si, la fase  $\beta$  primaria se nuclea y crece. La densidad de  $\beta$  2.33 g/cm<sup>3</sup>, de acuerdo con el apéndice A, en comparación con la densidad de 2.7 g/cm<sup>3</sup> del aluminio. Conforme se precipita la fase  $\beta$  primaria del líquido se dirige a la superficie interna. El resultado es una pieza compuesta de un microconstituyente eutéctico (con una ductilidad razonable) en la pared externa y de composición hipereutéctica, con grandes cantidades de  $\beta$  primaria, en su pared interna.

Una aleación típica, utilizada para producir componentes de aluminio para motores es Al-17% Si. De la figura 10-22 la cantidad total de  $\beta$  primaria que se puede formar se calcula a 578°C, justo por encima de su temperatura eutéctica:

$$\% \text{ Primario } \beta = \frac{17 - 12.6}{99.83 - 12.6} \times 100 = 5.0\%$$


Aunque se espera que se forme solamente 5% de  $\beta$  primaria, la acción centrífuga puede duplicar o triplicar la cantidad de  $\beta$  en la pared interna de la fundición.

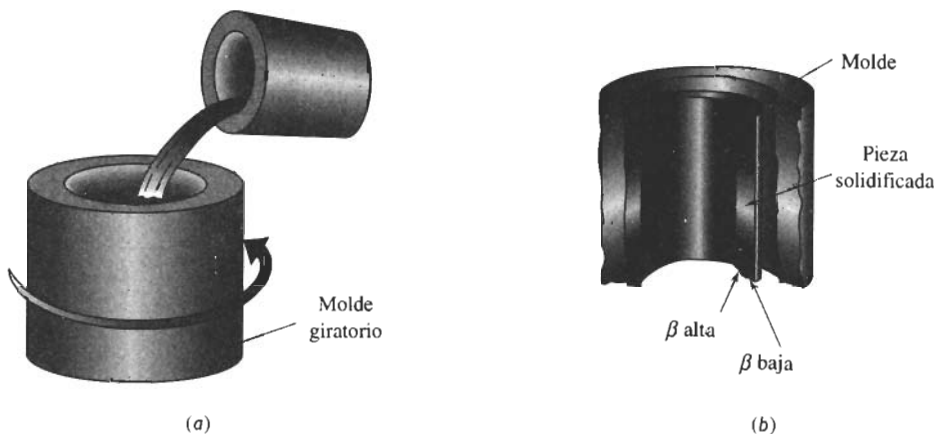

**FIGURA 10-24** Colada centrífuga de una aleación hipereutéctica Al-Si: (a) se vacía la aleación líquida en el molde giratorio, y (b) la aleación solidificada es hipereutéctica en su diámetro interno y eutéctica en el externo (para el ejemplo 10-9).

## 10-7 Eutécticos y el procesamiento de los materiales

Los procesos de manufactura aprovechan las bajas temperaturas de fusión asociadas con la reacción eutéctica. Las aleaciones Pb-Sn son la base de una serie de aleaciones utilizadas para producir materiales de aporte para la soldadura. Por ejemplo, si se desea unir tubería de cobre, se pueden unir segmentos individuales introduciendo la aleación eutéctica Pb-Sn en la unión (figura 10-25). El cobre se funde justo por encima de la temperatura eutéctica. El cobre se funde a la aleación Pb-Sn, la cual a continuación es atraída al espacio angosto por acción capilar. Cuando ésta se enfría y solidifica, el cobre se ha unido.

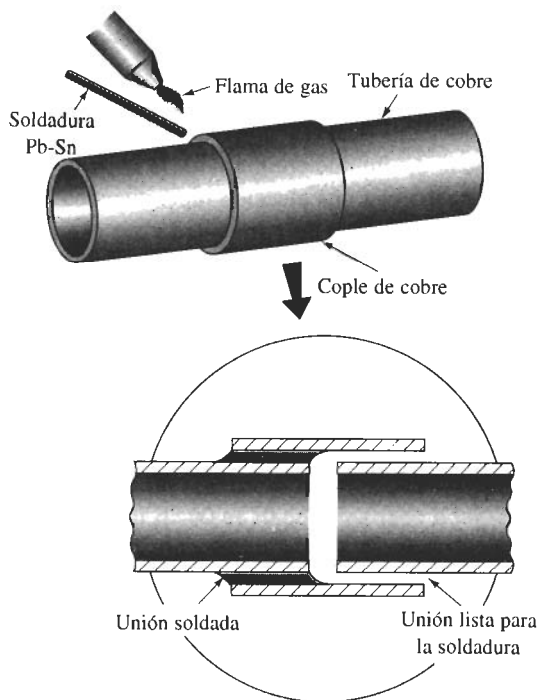

**FIGURA 10-25** A menudo se utiliza una aleación eutéctica Pb-Sn en la soldadura para unir componentes. Una fuente de calor, como la flama de un gas, calienta los componentes y el material de aporte; éste es atraído dentro de la junta por acción capilar y se solidifica.

Muchas aleaciones de fundición también se basan en aleaciones eutécticas. El líquido se puede fundir y vaciar en un molde a bajas temperaturas, reduciendo costos de energía involucrados en el proceso, minimizando defectos de la fundición como porosidad gaseosa e impidiendo reacciones entre el metal líquido y el molde. El hierro fundido y la mayor parte de las aleaciones de aluminio son aleaciones eutécticas.

El eutéctico ayuda en la manufactura de vidrio cerámico. Muchos vidrios comunes están basados en el  $\text{SiO}_2$ , que se funde a  $1710^\circ\text{C}$ . Al añadir  $\text{Na}_2\text{O}$  al  $\text{SiO}_2$ , se produce una reacción eutéctica, con una temperatura eutéctica de aproximadamente  $790^\circ\text{C}$ . El vidrio  $\text{SiO}_2$ - $\text{Na}_2\text{O}$  puede ser producido a baja temperatura baja.

Se puede utilizar la reacción eutéctica para acelerar la unión por difusión o para incrementar la velocidad de sinterización de polvos compactados tanto para sistemas metálicos como cerámicos. En ambos casos, se produce un líquido para unir materiales distintos o partículas de polvo, aun cuando la temperatura a la cual se efectúa el proceso queda por debajo de la temperatura de fusión de los constituyentes implicados.

Sin embargo, en ciertos casos el eutéctico no es deseable. Dado que es lo último que se solidifica, rodea las fases primarias. Los eutécticos que son frágiles debilitan la aleación que sea,


incluso si en la estructura sólo está presente un pequeño porcentaje del microconstituyente eutéctico. La deformación de esta aleación puede causar falla a través del eutéctico frágil.

Como otro ejemplo, la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), tiene un punto de fusión alto ( $2020^\circ\text{C}$ ) lo cual la hace atractiva como refractario para contener acero líquido. La temperatura de fusión del  $\text{CaO}$  es incluso más alta ( $2570^\circ\text{C}$ ). Sin embargo, si se coloca un ladrillo refractario de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  en contacto con uno de  $\text{CaO}$ , se produce una serie de eutécticos, resultando un líquido con una temperatura de fusión por debajo de la temperatura normal de fabricación de los aceros. Por lo tanto, el refractario que contiene el acero líquido puede fallar.

## 10-8 Solidificación fuera del equilibrio en el sistema eutéctico

Supongamos que se tiene una aleación, Pb-15% Sn, que ordinariamente solidifica como una solución sólida. El último líquido se solidifica cerca de los  $230^\circ\text{C}$ , arriba del eutéctico. Sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápido se produce una curva de *solidus* fuera de equilibrio (figura 10-26). La fase  $\alpha$  primaria sigue creciendo hasta justo por debajo de  $183^\circ\text{C}$ , el líquido restante fuera de equilibrio, contiene 61.9% Sn. Este líquido entonces se transforma en el microconstituyente eutéctico, rodeando la fase  $\alpha$  primaria. Para las condiciones que se muestran en la figura 10-26, la cantidad de eutéctico fuera de equilibrio es:

$$\% \text{ de eutéctico} = \frac{15 - 10}{61.9 - 10} \times 100 = 9.6\%$$

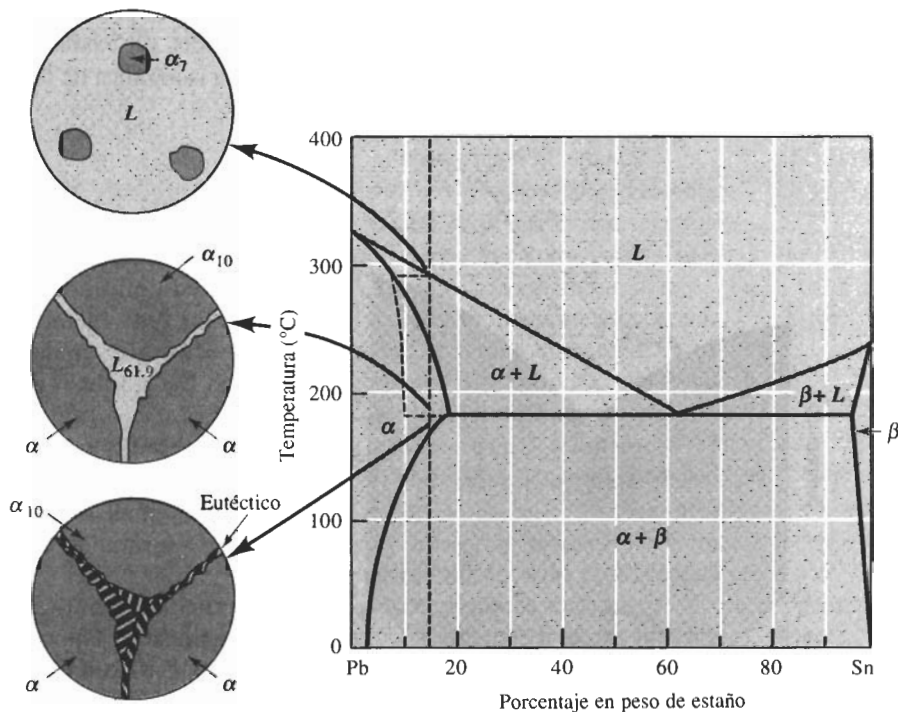

**FIGURA 10-26** Solidificación y microestructura de una aleación Pb-15% Sn fuera del equilibrio. Debido a la rápida solidificación se puede formar un microconstituyente eutéctico fuera de equilibrio.

Al tratar térmicamente una aleación como ésta, Pb-15% Sn, se debe mantener la temperatura máxima por debajo de la temperatura eutéctica de 183°C para evitar la fusión parcial y la consecuente ruptura en caliente.


## 10-9 Diagramas de fases ternarios

Muchos sistemas de aleaciones se basan en tres o incluso más elementos. Cuando están presentes tres elementos, se tiene una aleación **ternaria**. Para describir los cambios en la estructura con la temperatura, se debe trazar un diagrama de fases tridimensional. La figura 10-27 muestra un **diagrama de fases** ternario hipotético, formado por los elementos *A*, *B* y *C*. Note que en las dos caras visibles del diagrama están dos eutécticos binarios y un tercer eutéctico binario entre los elementos *B* y *C* está oculto en la parte trasera de la gráfica.


Es difícil utilizar un diagrama ternario tridimensional; sin embargo, se puede presentar la información del diagrama en dos dimensiones, mediante cualquiera de los métodos existentes, incluyendo la gráfica de *liquidus* y la gráfica isotérmica.

**Gráfica de liquidus** En la figura 10-27 se observa que la temperatura a la cual se inicia la solidificación está sombreada. Se podrían transferir estas temperaturas para cada una de las composiciones a un diagrama triangular, como en la figura 10-28, y trazar las temperaturas de *liquidus* como contornos isotérmicos. Esta presentación es útil para predecir la temperatura de solidificación del material. La gráfica de *liquidus* también da la identidad de la fase primaria, que se forma durante la solidificación para cualquier composición dada.


**Gráfica isotérmica** La gráfica isotérmica muestra las fases presentes en el material a una temperatura en particular. Resulta útil para predecir las fases, sus cantidades y composiciones a dicha temperatura. La figura 10-29 muestra una gráfica isotérmica de la figura 10-27 a temperatura ambiente.

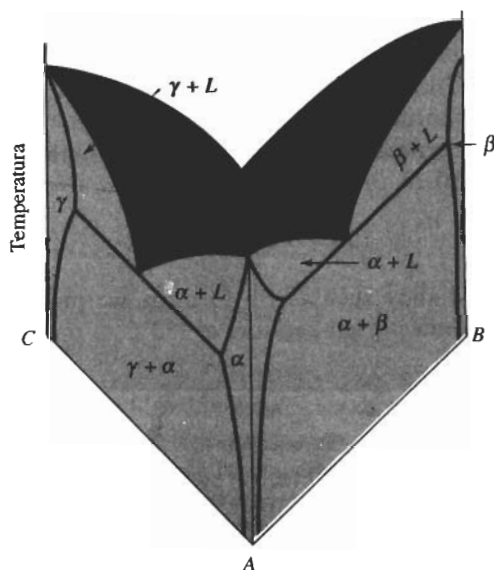

**FIGURA 10-27** Diagrama de fases ternario hipotético. En cada una de las tres caras están presentes diagramas de fases binarios.

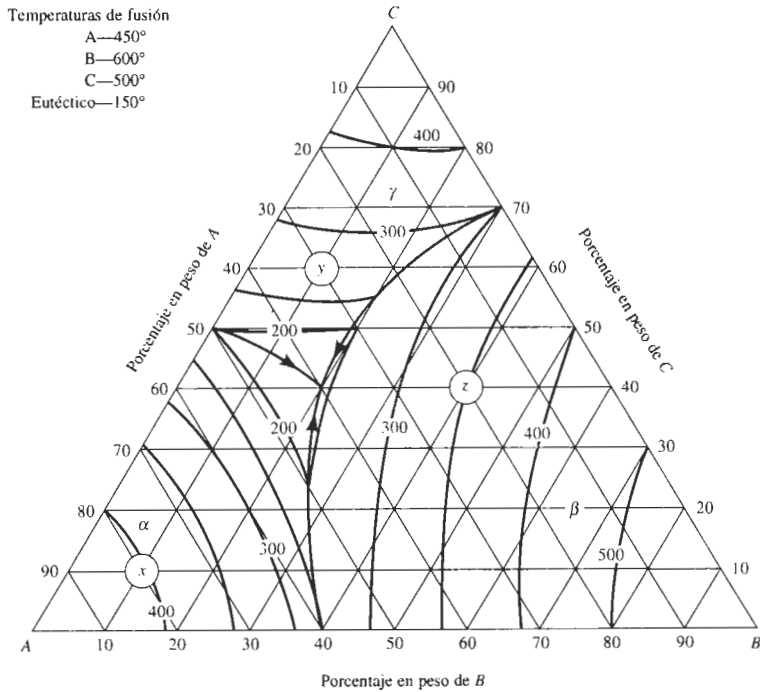

**FIGURA 10-28** Gráfica de *liquidus* para un diagrama de fases ternario hipotético.

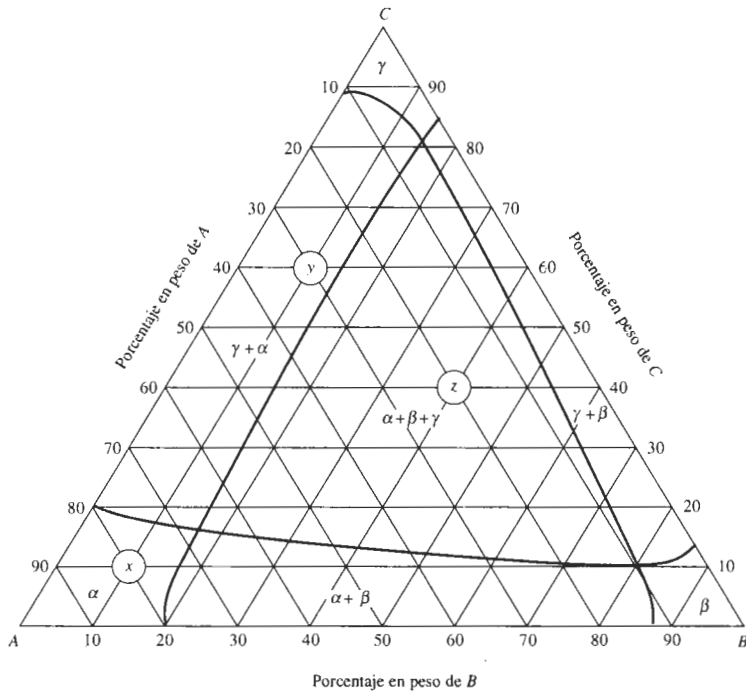

**FIGURA 10-29** Gráfica isotérmica a temperatura ambiente para un diagrama de fases ternario hipotético



**EJEMPLO 10-10**

Utilizando las gráficas ternarias de las figuras 10-28 y 10-29, determine la temperatura de *liquidus*, la fase primaria que se forma durante la solidificación y las fases a temperatura ambiente de los materiales siguientes:

A-10% B-10% C

A-10% B-60% C

A-40% B-40% C

**SOLUCIÓN**

La composición A-10%B-10%C se localiza en el punto *x* de las figuras; de la isoterma en esa región, la temperatura de *liquidus* es de 400°C. La fase primaria, como se indica en el diagrama, es  $\alpha$ . Toda la estructura final es  $\alpha$  (figura 10-29).

La composición A-10%B-60%C está localizada en el punto *y*; interpolando las isotermas de esta región, la temperatura de *liquidus* es de aproximadamente 270°C. La fase primaria que se forma en esta sección del diagrama es  $\gamma$  y las fases a la temperatura ambiente son  $\alpha$  y  $\gamma$ .

La composición A-40%B-40%C se localiza en el punto *z*; la temperatura de *liquidus* en este punto es de 350°C y el punto está en la región primaria de  $\beta$ . Las fases a la temperatura ambiente son  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$ .

**RESUMEN**

Al producir un material que contiene dos o más fases se obtiene el endurecimiento por dispersión. En los metales, los límites entre fases impiden el movimiento de las dislocaciones, mejorando la resistencia. La introducción de varias fases puede proporcionar otros beneficios, incluyendo mejor tenacidad a la fractura en los materiales cerámicos y en los polímeros.

- Para un endurecimiento por dispersión óptimo, particularmente en los metales, deberá formarse un gran número de partículas pequeñas, duras y discontinuas precipitadas en una matriz blanda o dúctil para proporcionar obstáculos más eficaces a las dislocaciones. Las partículas precipitadas redondeadas minimizan las concentraciones de esfuerzo y las propiedades finales de la aleación pueden ser controladas mediante las cantidades relativas de precipitado y de matriz.
- Los compuestos intermetálicos, que normalmente son resistentes pero frágiles, se introducen frecuentemente como precipitado. Las estructuras con matriz con base en compuestos intermetálicos se han introducido para aprovechar sus propiedades a altas temperaturas.
- Los diagramas de fases de materiales que contienen varias fases normalmente incluyen una o más reacciones trifásicas:
  - La reacción eutéctica permite que se solidifique el líquido como una mezcla íntima de dos sólidos. Mediante el control del proceso de solidificación, se puede conseguir una amplia gama de propiedades. Algunos de los factores que pueden ser controlados son el tamaño de grano o el espaciamiento de brazos dendríticos secundarios de los microconstituyentes primarios; y del microconstituyente eutéctico, su tamaño de granos, su espaciamiento interlaminar, y su microestructura o forma de las fases, además de la cantidad que se formó de éste.
  - La reacción eutectoide hace que un sólido se transforme en una mezcla de otros dos sólidos. Como se verá en el capítulo siguiente, los tratamientos térmicos para controlar la reacción eutectoide proporcionan una base excelente para el endurecimiento por dispersión.
  - En las reacciones peritética y peritectoide se tienen dos fases que al enfriarse se transforman en una sola. No ocurre endurecimiento por dispersión y a menudo aparecen severos problemas de segregación.
  - La reacción monotética produce una mezcla de sólido y líquido. Aunque esta reacción no consigue endurecimiento por dispersión, sí proporciona otros beneficios, como una buena maquinabilidad en ciertas aleaciones.

## GLOSARIO

**Aleaciones hipereutécticas** Clases de aleaciones que contienen más elemento aleante que la aleación eutéctica, y con algo de microconstituyente eutéctico.

**Aleaciones hipoeutécticas** Clases de aleaciones que contienen menos elemento aleante que la aleación eutéctica y con algo de microconstituyente eutéctico.

**Aleación ternaria** Tipo de aleación formada al combinar tres elementos o componentes.

**Compuesto intermetálico** Clase de compuesto formado por dos o más metales que tiene composición, estructura y propiedades únicas.

**Compuesto intermetálico estequiométrico** Fase formada por la combinación de dos constituyentes en un compuesto, con una estructura y propiedades distintas a cualquiera de ellos. El compuesto intermetálico estequiométrico tiene una proporción fija de constituyentes. También se conoce como una solución sólida intermedia.

**Compuesto intermetálico no estequiométrico** Fase formada por la combinación de dos constituyentes en un compuesto con estructura y propiedades distintas de cualquiera de ellos. El compuesto no estequiométrico tiene una proporción variable de constituyentes.

**Diagrama de fase ternario** Tipo del diagrama de fases, formado entre tres componentes, el cual muestra las fases presentes y sus composiciones a diversas temperaturas. Este diagrama requiere de una gráfica tridimensional.

**Endurecimiento por dispersión** Incremento de la resistencia de un material al mezclar más de una fase. Mediante el control apropiado del tamaño, forma, cantidad y propiedades individuales de las fases, se puede obtener una excelente combinación de propiedades.

**Eutéctico** Reacción de tres fases mediante la cual una fase líquida se solidifica para producir dos fases sólidas.

**Eutectoide** Reacción de tres fases, en la cual una fase sólida se transforma en dos fases sólidas distintas.

**Espaciamento interlaminar** Distancia entre el centro de una laminilla o placa de una fase y el centro de la laminilla o placa adyacente de la misma fase.

**Estructura cristalina ordenada** Soluciones sólidas en las cuales los distintos átomos ocupan sitios específicos en la red, en vez de sitios aleatorios.

**Gráfica de liquidus** Trazo en dos dimensiones, que muestra la temperatura a la cual un sistema de aleación de tres componentes empieza a solidificarse durante el enfriamiento.

**Gráfica isotérmica** Sección horizontal a través de un diagrama de fases ternario, que muestra las fases presentes a una temperatura en particular.

**Hiper** Prefijo que indica que la composición de una aleación es mayor que la composición a la cual ocurre una reacción de tres fases.

**Hipo** Prefijo que indica que la composición de una aleación es menor que la composición a la cual ocurre la reacción de tres fases.

**Laminilla** Placa delgada de una fase, que se forma durante ciertas reacciones de tres fases, como la eutéctica y eutectoide.

**Microconstituyente primario** Microconstituyente que se forma antes del inicio de una reacción de tres fases.

**Matriz** Por lo general, fase sólida continua en una microestructura compleja. Dentro de la matriz se pueden formar precipitados sólidos.

**Microconstituyente** Fase o mezcla de fases en una aleación con una apariencia distinta. Frecuentemente, se describe la microestructura en función de los microconstituyentes en vez de las fases reales.

**Microconstituyente eutéctico** Mezcla característica de dos fases, formadas como resultado de una reacción eutéctica.

**Modificación** Adición de elementos de aleación, como el sodio o el estroncio, que cambian la microestructura del microconstituyente eutéctico en aleaciones aluminio-silicio.

**Monotéctico** Reacción de tres fases en la cual un líquido, al enfriarse, se transforma en un sólido y en un segundo líquido.

**Peritéctico** Reacción de tres fases en la cual se combinan un sólido y un líquido para producir un segundo sólido al enfriarse.

**Peritectoide** Reacción de tres fases en la cual se combinan dos sólidos para formar un tercer o al enfriarse.

**Precipitado** Fase sólida que se forma de la fase matriz original cuando se excede el límite de solubilidad. En la mayoría de los casos, se trata de controlar la formación del precipitado para producir el endurecimiento por dispersión óptimo.

**Solución sólida intermedia** Compuesto intermetálico no estequiométrico que tiene un rango de composiciones.

**Solvus** Línea de solubilidad que separa una región que tiene una fase sólida de una región que tiene dos fases sólidas en el diagrama de fases.

**Zona de miscibilidad** Región en un diagrama de fases en la cual dos fases, que tienen esencialmente la misma estructura, no se mezclan o no tienen solubilidad una en la otra.

## PROBLEMAS

**10-1** En la figura 10-30 se muestra un diagrama de fases hipotético.

(a) ¿Están presentes compuestos intermetálicos? De ser así, identifíquelos y determine si se trata de compuestos estequiométricos o no estequiométricos.

(b) Identifique las soluciones sólidas presentes en el sistema. ¿Es alguno de los materiales A o B alotrópico? Explique.

(c) Identifique las reacciones trifásicas escribiendo la temperatura, la reacción en forma de ecuación, la composición de cada fase dentro de la reacción y el nombre de la misma.

**10-2** El diagrama de fase Cu-Zn aparece en la figura 13-10.

(a) ¿Están presentes compuestos intermetálicos? De ser así, identifíquelos y determine si se trata de compuestos estequiométricos o no estequiométricos.

(b) Identifique las soluciones sólidas presentes en el sistema.

(c) Identifique las reacciones de tres fases escribiendo la temperatura, la reacción en forma de ecuación y el nombre de la reacción.

**10-3** En la figura 11-5 se muestra una porción del diagrama de fase Al-Cu.

(a) Determine la fórmula para el compuesto  $\theta$ .

(b) Identifique la reacción de tres fases anotando la temperatura, la reacción en forma de ecuación, la composición de cada fase dentro de la reacción y el nombre de la misma.

**10-4** El diagrama de fase Al-Li aparece en la figura 13-6.


(a) ¿Están presentes compuestos intermetálicos? De ser así, identifíquelos y determine si se trata de compuestos estequiométricos o no estequiométricos. Determine la fórmula de cada compuesto.

(b) Identifique las reacciones de tres fases anotando la temperatura, la reacción en forma de ecuación, la composición de cada fase dentro de la reacción y el nombre de la misma.

**10-5** Se encuentra un compuesto intermetálico para 38% en peso de Sn en el diagrama de fase Cu-Sn. Determine la fórmula del compuesto.

**10-6** Se encuentra un compuesto intermetálico para 10% peso Si en el diagrama de fase Cu-Si. Determine la fórmula para el compuesto.

**10-7** Utilizando la regla de fases, prediga y explique cuántas fases sólidas se formarán en una reacción eu-

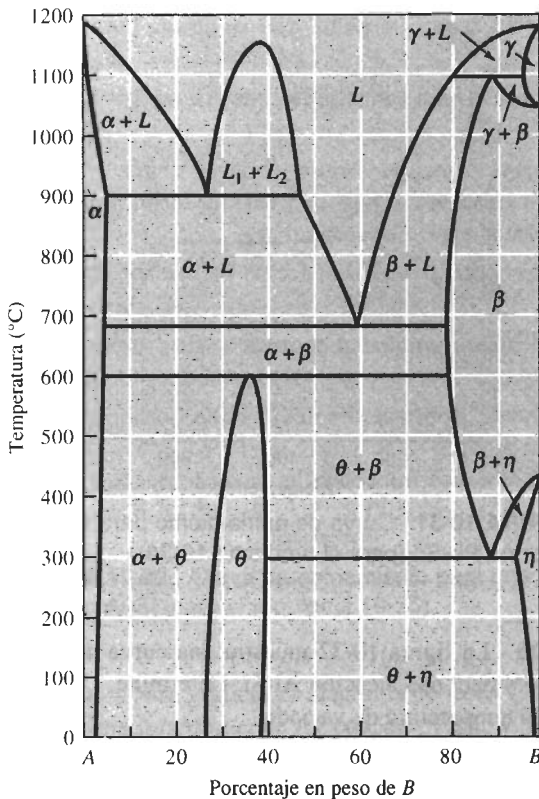

**FIGURA 10-30** Diagrama de fases hipotético (para el problema 10-1).

téctica en un diagrama de fases ternario (de tres componentes), suponiendo que la presión está fija.

**10-8** Considere una aleación Pb-15% Sn. Durante la solidificación, determine

- la composición del primer sólido que se forma,
- la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, la temperatura de solvus y el rango de solidificación de la aleación,
- cantidades y composiciones de cada fase a 260°C,
- cantidades y composición de cada fase a 183°C, y
- cantidades y composición de cada fase a 25°C.

**10-9** Considere una aleación Al-12% Mg (figura 13-3). Durante la solidificación, determine

- la composición del primer sólido que se forma,
- la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, la temperatura de solvus y el rango de solidificación de la aleación,
- cantidades y composiciones de cada fase a 525°C,
- cantidades y composiciones de cada fase a 450°C, y
- cantidades y composiciones de cada fase a 25°C.

**10-10** Considere una aleación Pb-35% Sn. Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica,
- la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

- cantidades y composiciones de cada fase a 184°C,
- cantidades y composiciones de cada fase a 182°C,
- cantidades y composiciones de cada microconstituyente a 182°C, y
- cantidades y composiciones de cada fase a 25°C.

**10-11** Considere una aleación Pb-70% Sn. Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica,
- la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

- cantidades y composiciones de cada fase a 184°C,
- cantidades y composiciones de cada fase a 182°C,
- cantidades y composiciones de cada microconstituyente a 182°C, y
- cantidades y composiciones de cada fase a 25°C.

**10-12** Calcule los porcentajes totales de  $\beta$  y del microconstituyente eutéctico a temperatura ambiente para las siguientes aleaciones plomo-estaño: 10% de Sn, 20% de Sn, 50% de Sn, 60% de Sn, 80% de Sn, y 95% de Sn. Utilizando la figura 10-20, grafique la resistencia de las aleaciones en función del porcentaje de  $\beta$  y de eutéctico; explique sus gráficas.

**10-13** Considere una aleación Al-4% Si. Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica,
- la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

- cantidades y composiciones de cada fase a 578°C,
- cantidades y composiciones de cada fase a 576°C,
- cantidades y composiciones de cada microconstituyente a 576°C, y
- cantidades y composiciones de cada fase a 25°C.

**10-14** Considere una aleación Al-25% Si. Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica,
- la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

- cantidades y composiciones de cada fase a 578°C,
- cantidades y composiciones de cada fase a 576°C,
- cantidades y composiciones de cada microconstituyente a 576°C, y
- cantidades y composiciones de cada fase a 25°C.

**10-15** Una aleación Pb-Sn contiene 45% de  $\alpha$  y 55% de  $\beta$  a 100°C. Determine la composición de la aleación. ¿Es la aleación hipoeutéctica o hipereutéctica?

**10-16** Una aleación Al-Si contiene 85% de  $\alpha$  y 15% de  $\beta$  a 500°C. Determine la composición de la aleación. ¿Es la aleación hipoeutéctica o hipereutéctica?

**10-17** Una aleación Pb-Sn contiene 23% de  $\alpha$  primario y 77% de microconstituyente eutéctico. Determine la composición de la aleación.

**10-18** Una aleación Al-Si contiene 15% de  $\beta$  primario y 85% de microconstituyente eutéctico. Determine la composición de la aleación.

**10-19** Determine la máxima solubilidad para los casos siguientes:

- (a) litio en aluminio (figura 13-16)
- (b) aluminio en magnesio (figura 13-8)
- (c) cobre en zinc (figura 13-10)
- (d) carbono en hierro  $\gamma$  (figura 11-13)

**10-20** Determine la máxima solubilidad para los casos siguientes:

- (a) magnesio en aluminio (figura 13-3)
- (b) zinc en cobre (figura 13-10)
- (c) berilio en cobre (figura 13-10)
- (d)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  en  $\text{MgO}$  (figura 14-9)

**10-21** La observación de la microestructura de una aleación Al-Li muestra que existe 28% de eutéctico y 72% de  $\beta$  primaria (figura 13-6).


- (a) Determine la composición de la aleación y si se trata de una aleación hipoeutéctica o hipereutéctica.
- (b) ¿Cuánta  $\alpha$  y  $\beta$  hay en el microconstituyente eutéctico?

**10-22** Escriba la reacción eutéctica que ocurre incluyendo la composición de las tres fases en equilibrio, y calcule las cantidades de  $\alpha$  y de  $\beta$  en el microconstituyente eutéctico del sistema Mg-Al (figura 13-8).

**10-23** Calcule la cantidad total de  $\alpha$  y  $\beta$ , así como la cantidad de cada microconstituyente en una aleación Pb-50% Sn a 182°C. ¿Qué fracción del total de  $\alpha$  en la aleación está en el microconstituyente eutéctico?

**10-24** La figura 10-31 muestra una curva de enfriamiento para una aleación Pb-Sn. Determine

- (a) la temperatura de vaciado,
- (b) el sobrecalentamiento,
- (c) la temperatura de *liquidus*,
- (d) la temperatura eutéctica,
- (e) el rango de solidificación,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el tiempo de solidificación total, y
- (h) la composición de la aleación.

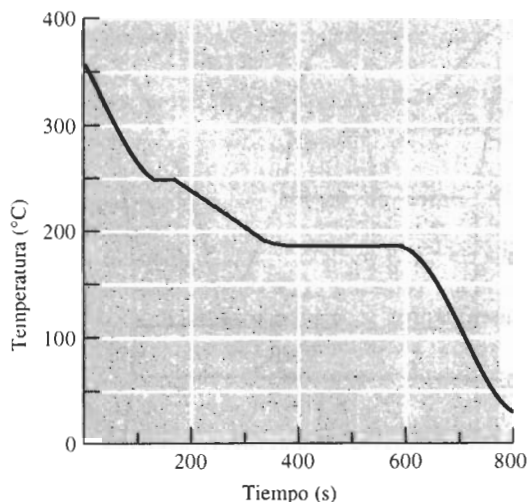

**FIGURA 10-31** Curva de enfriamiento para una aleación Pb-Sn (para el problema 10-24).

**10-25** La figura 10-32 muestra una curva de enfriamiento para una aleación Al-Si. Determine


- (a) la temperatura de vaciado,
- (b) el sobrecalentamiento,
- (c) la temperatura de *liquidus*,
- (d) la temperatura eutéctica,
- (e) el rango de solidificación,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el tiempo de solidificación total, y
- (h) la composición de la aleación.

**10-26** Dibuje las curvas de enfriamiento, incluyendo las temperaturas apropiadas, que se esperan para las aleaciones Al-Si siguientes:

- (a) Al-4% Si
- (b) Al-12.6% Si
- (c) Al-25% Si
- (d) Al-65% Si


**10-27** Con base en las observaciones siguientes, construya un diagrama de fases. El elemento A se funde a 850°C y el elemento B se funde a 1200°C. El elemento B tiene una solubilidad máxima del 5% en el elemento A, y el elemento A tiene una solubilidad máxima del 15% en el elemento B. El número de grados de libertad de la regla de fases es cero cuando la temperatura es de 725°C y existe un 35% de B presente. A la temperatura ambiente, el 1% B es soluble en A y el 7% de A es soluble en B.

**10-28** Se han obtenido curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones Cu-Ag (figura 10-33). Utilice

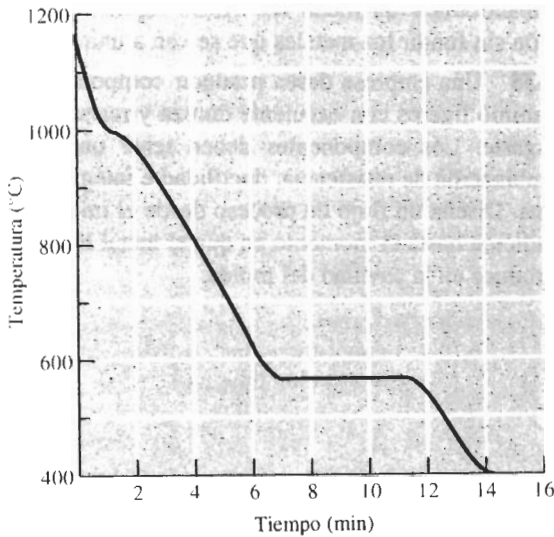

**FIGURA 10-32** Curva de enfriamiento para una aleación Al-Si (para el problema 10-25).

estos datos para graficar el diagrama de fases Cu-Ag. La máxima solubilidad de Ag en Cu es 7.9%, y la máxima solubilidad de Cu en Ag es 8.8%. Las solubilidades a temperatura ambiente son aproximadamente iguales a cero.

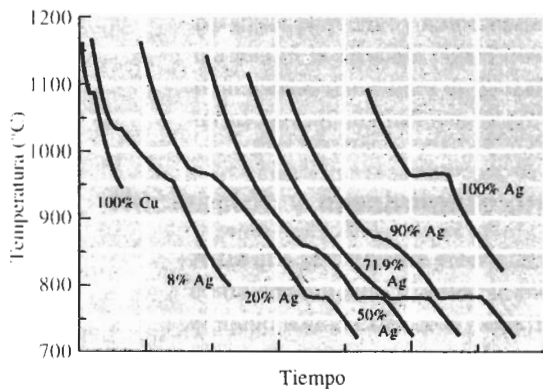

**FIGURA 10-33** Curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones Cu-Ag (para el problema 10-28).

**10-29** El diagrama fase SiO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> se presenta en la figura 14-38. Se requiere que un refractario contenga metal fundido a 1900°C.

(a) ¿Podría ser el Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> puro un buen candidato? Explique.

(b) ¿Sería un buen candidato el Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> contaminado con 1% de SiO<sub>2</sub>? Explique.

**10-30** Considere el diagrama de fase ternario que se muestra en las figuras 10-28 y 10-29. Determine la temperatura de *liquidus*, el primer sólido que se forma y las fases presentes a temperatura ambiente para las composiciones siguientes:

(a) A - 30% B-20% C

(b) A - 10% B-25% C

(c) A - 60% B-10% C

**10-31** Considere el diagrama de fase ternario que se muestra en las figuras 10-28 y 10-29. Determine la temperatura de *liquidus*, el primer sólido que se forma y las fases presentes a temperatura ambiente para las composiciones siguientes:

(a) A - 5% B-80% C

(b) A - 50% B- 5% C

(c) A - 30% B-35% C

**10-32** Considere la gráfica de *liquidus* de la figura 10-28.

(a) Para un 20% de B constante, dibuje una gráfica que muestre cómo la temperatura de *liquidus* cambia desde 80% A-20% B-0% C a 0% A-20% B-80% C.

(b) ¿Cuál sería la composición del eutéctico ternario en este sistema?

(c) Estime la temperatura a la cual ocurriría la reacción eutéctica ternaria.

**10-33** De la gráfica de *liquidus* de la figura 10-28, obtenga una gráfica de temperatura de *liquidus* en función del porcentaje de B para una relación constante de materiales A y C (esto es, desde B puro hasta 50% A-50% C en la gráfica de *liquidus*). El material B se funde a 580°C.



### Problemas de diseño

**10-34** Diseñe un método de procesamiento que permita que una aleación Pb-15% Sn que ha solidificado bajo condiciones fuera de equilibrio pueda ser trabajada en caliente.

**10-35** Diseñe un proceso de soldadura por difusión eutéctica para unir aluminio al silicio. Describa los cambios microestructurales en la interfase durante el proceso de soldadura.

**10-36** Diseñe un proceso de solidificación direccional que nos dé un espaciamiento interlaminar de 0.00005 cm en una aleación eutéctica Pb-Sn. Pudiera ser necesario determinar la constante  $c$  de la ecuación 10-2.

**10-37** Diseñe una aleación de aporte Al-Si así como un proceso que tenga éxito para soldar una aleación Al-Mn que tiene un *liquidus* de 659°C y un *solidus* de 656°C. La soldadura de aporte y la soldadura involu-

cran introducir un metal de relleno líquido con una unión sin fundir los metales que se van a unir.

**10-38** Una empresa desea producir componentes de aluminio ligeros con excelente dureza y resistencia al desgaste. Los componentes deben tener una buena combinación de resistencia, ductilidad e integridad interna. Diseñe un flujo de proceso desde el inicio de la fundición hasta el momento en que el metal líquido se introduce en la cavidad del molde.

# CAPÍTULO 11

## Endurecimiento por dispersión mediante transformación de fase y tratamiento térmico

### 11-1 Introducción

En este capítulo se seguirá analizando el endurecimiento por dispersión al presentar una variedad de procesos de transformación en estado sólido, incluyendo el endurecimiento por envejecimiento y la reacción eutectoide. También se examinará cómo las transformaciones de fases fuera de equilibrio, en particular la reacción martensítica, proporcionan endurecimiento. Cada una de estas técnicas de endurecimiento por dispersión requerirá de un tratamiento térmico.

Al analizar estos mecanismos de endurecimiento, se deben tener presentes las características que producen el más deseable endurecimiento por dispersión, según se vio en el capítulo 10. La matriz deberá ser relativamente blanda y dúctil, y el precipitado o segunda fase deberá ser resistente; el precipitado deberá ser redondo y discontinuo; las partículas de precipitado deberán ser pequeñas y numerosas y, en general, cuanto más precipitado se tenga, mayor resistencia tendrá la aleación. Igual que en el capítulo 10, el análisis se centrará en la influencia que tienen estas reacciones en la resistencia mecánica de los materiales, aunque estos tratamientos térmicos también influyan sobre otras propiedades.

### 11-2 Nucleación y crecimiento en las reacciones en estado sólido

A fin que se forme un precipitado a partir de una matriz sólida, deben ocurrir tanto nucleación como crecimiento. El intercambio total de energía libre requerida para la nucleación de un precipitado sólido esférico a partir de la matriz es

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma + \frac{4}{3}\pi r^3 \epsilon \quad (11-1)$$

Los dos primeros términos incluyen el cambio libre en energía volumétrica y el cambio en energía superficial, igual que en el caso de la solidificación (ecuación 8-1). Sin embargo, el tercer término toma en consideración la **energía de la deformación**  $\epsilon$  que se activa cuando se forma el precipitado en una matriz sólida rígida. El precipitado no ocupa el mismo volumen que la matriz, por lo que es deformado; se requiere entonces de energía adicional para adecuar el precipitado en la matriz.

**Nucleación** Igual que en el caso de la solidificación, la nucleación ocurre más fácilmente sobre superficies ya presentes en la estructura, ya que esto minimiza el término asociado con la



energía superficial. Por tanto, el precipitado se nuclea con más facilidad en los bordes de grano y en otros defectos de la red.


**Crecimiento** El crecimiento del precipitado ocurre normalmente mediante difusión de largo alcance y redistribución de los átomos. Los átomos durante la difusión deben cambiar sus posiciones originales (quizás en puntos de la red en una solución sólida), después moverse hacia el núcleo a través del material que los rodea e incorporarse en la estructura del precipitado. En algunos casos, los átomos en difusión estarán tan fuertemente unidos dentro de una fase existente, que el proceso de desprendimiento limita la velocidad del crecimiento. En otros casos, la fijación de los átomos en difusión hacia el precipitado —quizás en razón de la deformación de la red— limita el crecimiento. Este resultado a veces lleva a la formación de precipitados que tienen una relación especial con la estructura de la matriz, minimizando la deformación. En la mayor parte de los casos, sin embargo, el factor que controla el proceso es la difusión.

**Cinética** La rapidez general de la transformación, es decir, la *cinética* del proceso de transformación dependerá tanto de la nucleación como del crecimiento. Si a una temperatura en particular hay más núcleos presentes, ocurrirá el crecimiento a partir de un número mayor de sitios, y la transformación de fase se terminará en un lapso más breve. A temperaturas mayores, el coeficiente de difusión es más alto, las velocidades de crecimiento más rápidas y, de nuevo, la transformación se terminará en un tiempo más corto, suponiendo un número igual de núcleos.

La velocidad de transformación está dada por la ecuación 11-2, con la fracción de la transformación  $f$  relacionada al tiempo  $t$ , mediante:

$$f = 1 - \exp(-ct^n), \quad (11-2)$$

donde  $c$  y  $n$  son constantes para una temperatura particular. Esta **relación de Avrami**, que se muestra en la figura 11-1, produce una curva sigmoidea, es decir, en forma de S. Para que ocurra la nucleación se necesita un tiempo de incubación,  $t_0$ , durante el cual no ocurre transformación observable. Inicialmente, la transformación ocurre lentamente conforme se van formando los núcleos.

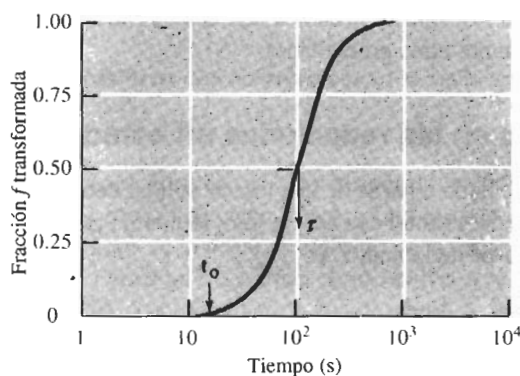

**FIGURA 11-1** Curva sigmoidea que muestra la velocidad de transformación del hierro CCC a temperatura constante. El tiempo de incubación es  $t_0$  y también se muestra el tiempo  $\tau$  para la transformación del 50 por ciento.

La incubación es seguida por un crecimiento rápido al irse difundiendo los átomos al precipitado en crecimiento. Cerca del final de la transformación, la velocidad de nuevo disminuye, ya

que se ha agotado la fuente de átomos disponibles para la difusión. El periodo en el cual se ha realizado el 50 por ciento de la transformación, se denomina como  $\tau$ ; la velocidad de transformación a menudo está dada por el recíproco de  $\tau$ :


$$\text{Velocidad} = 1/\tau \quad (11-3)$$

**Efecto de la temperatura** En muchas transformaciones de fase, el material se subenfía por debajo de la temperatura a la cual ocurre la transformación de fase bajo condiciones de equilibrio. Dado que tanto la nucleación como el crecimiento dependen de la temperatura, la velocidad de transformación dependerá del subenfriamiento. La velocidad de nucleación es lenta para subenfriamientos pequeños y se incrementa para subenfriamientos mayores (por lo menos hasta un cierto punto). Al mismo tiempo, la velocidad de crecimiento de la nueva fase se reduce conforme se incrementa el subenfriamiento debido a una difusión más lenta. La velocidad de crecimiento sigue una relación de Arrhenius:

$$\text{Velocidad de crecimiento} = A \exp(-Q/RT), \quad (11-4)$$

donde  $Q$  es la energía de activación para la reacción,  $R$  es la constante de los gases,  $T$  es la temperatura absoluta y  $A$  es una constante.


La figura 11-2 muestra curvas sigmoideas a distintas temperaturas para la recrystalización del cobre; conforme se incrementa la temperatura, aumenta la velocidad de recrystalización, ya que para este metal el crecimiento es el factor de mayor importancia.

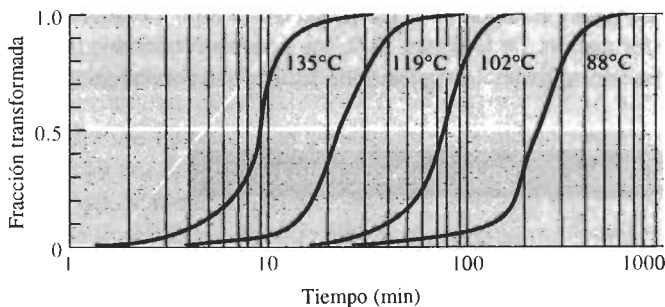

**FIGURA 11-2** Efecto de la temperatura en la recrystalización del cobre deformado en frío.

A cualquier temperatura en particular, la velocidad general de transformación es el producto de las velocidades de nucleación y de crecimiento. En la figura 11-3(a), se muestra el efecto combinado de las velocidades de nucleación y de crecimiento. Se puede observar una velocidad de transformación máxima a un subenfriamiento crítico. El tiempo requerido para la transformación está relacionado de manera inversa con la velocidad de transformación; la figura 11-3(b) describe el tiempo requerido para transformación. Esta curva en forma de C es común para muchas transformaciones en metales, cerámicos, vidrios y polímeros.

En algunos procesos, como en la recrystalización de un material deformado en frío, encontramos que la velocidad de transformación se reduce continuamente conforme la temperatura decrece. En este caso, la nucleación ocurre con facilidad y predomina la difusión o el crecimiento.

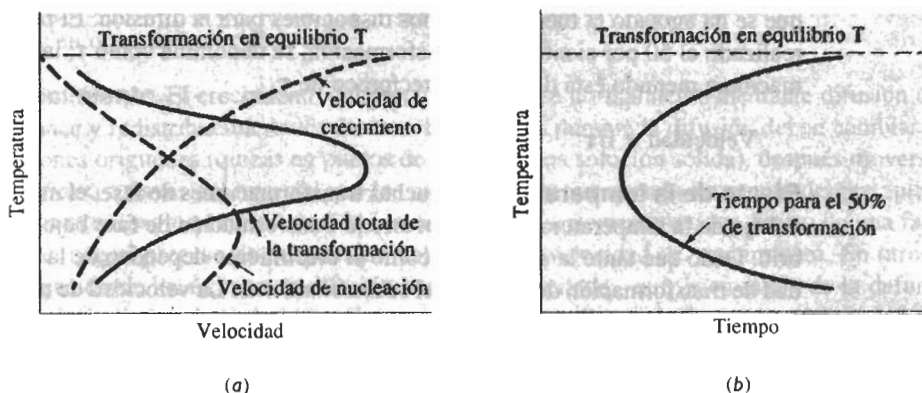

**FIGURA 11-3** Efecto de la temperatura sobre la velocidad de una transformación de fase la cual es el producto de la velocidad de crecimiento y de la velocidad de nucleación, y se tiene una velocidad máxima de nucleación a una temperatura crítica (a). En consecuencia, existe un tiempo mínimo requerido para la transformación, correspondiente al extremo en la curva con forma de

### EJEMPLO 11-1

Determine la energía de activación para la recrystalización del cobre a partir de las curvas sigmoideas de la figura 11-2.

### SOLUCIÓN

La velocidad de transformación es el recíproco del tiempo  $\tau$  requerido para que ocurra la mitad de la transformación. De la figura 11-2, los tiempos requeridos para que se produzca el 50 por ciento de transformación a distintas temperaturas pueden calcularse:

$T (^{\circ}\text{C})$	$T (\text{K})$	$\tau (\text{min})$	Velocidad ( $\text{min}^{-1}$ )
135	408	9	0.111
119	392	22	0.045
102	375	80	0.0125
88	361	250	0.0040

La velocidad de transformación satisface una ecuación de Arrhenius, por lo que una gráfica de  $\ln(\text{velocidad})$  en función de  $1/T$  (figura 11-4) nos permitirá calcular las constantes de la ecuación:

$$\text{pendiente} = \frac{-Q}{R} = \frac{\Delta (\text{velocidad})}{\Delta \ln (1/T)} = \frac{(0.111) - \ln (0.004)}{1/408 - 1/361}$$


$$Q/R = 10,384$$

$$Q = 20,768 \text{ cal/mol}$$

$$0.111 = A \exp [-20,768/(1.987)(408)]$$

$$A = 0.111/7.49 \times 10^{-12} = 1.48 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

$$\text{velocidad} = 1.48 \times 10^{10} \exp (-20,768/RT)$$

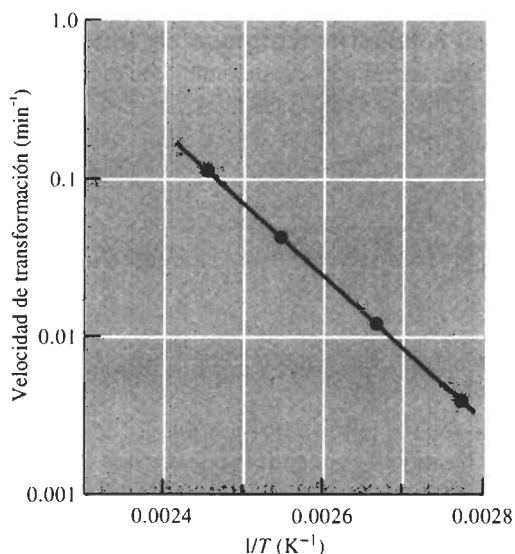

**FIGURA 11-4** Gráfica de Arrhenius de la velocidad de transformación en función del recíproco de la temperatura para la cristalización del cobre (para el ejemplo 11-4).


En este ejemplo en particular, la velocidad a la cual ocurre la reacción *se incrementa* conforme aumenta la temperatura, indicando que la reacción pudiera estar dominada por un proceso de difusión.

### 11-3 Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad


En el capítulo 10 se vio que las aleaciones de plomo y estaño que contienen aproximadamente del 2 al 19 por ciento de Sn pueden endurecerse por dispersión porque se ha excedido la solubilidad del estaño en el plomo.

Una situación similar ocurre en aleaciones aluminio-cobre. Por ejemplo, la aleación Al-4% Cu que se muestra en la figura 11-5 es totalmente  $\alpha$ , es decir una solución sólida de aluminio, por encima de los 500°C. Al enfriarse por debajo de la temperatura de *solvus*, se precipita una segunda fase  $\theta$ . Ésta, que es el compuesto duro intermetálico y frágil  $\text{CuAl}_2$ , proporciona endurecimiento por dispersión. En una aleación 4% Cu, sólo cerca del 7.5 por ciento de la estructura final es  $\theta$ . Para satisfacer los requisitos de un buen endurecimiento por dispersión se debe controlar la precipitación de la segunda fase.

**Estructura Widmanstätten** La segunda fase puede crecer de modo que ciertos planos y direcciones sean paralelos a los planos y direcciones preferenciales en la matriz, creando una **estructura Widmanstätten**. Este mecanismo de crecimiento minimiza las energías de deformación y superficiales permitiendo mayores velocidades de crecimiento. El crecimiento Widmanstätten produce una apariencia característica del precipitado. Cuando se produce en forma de aguja [figura 11-6(a)], el precipitado Widmanstätten puede promover la nucleación de grietas, reduciendo así la ductilidad del material. Sin embargo, algunas de estas estructuras hacen más difícil que las grietas, una vez formadas, se propaguen, consiguiéndose así buena tenacidad a la fractura. Algunas aleaciones de titanio y algunos materiales cerámicos obtienen su tenacidad de esta manera.

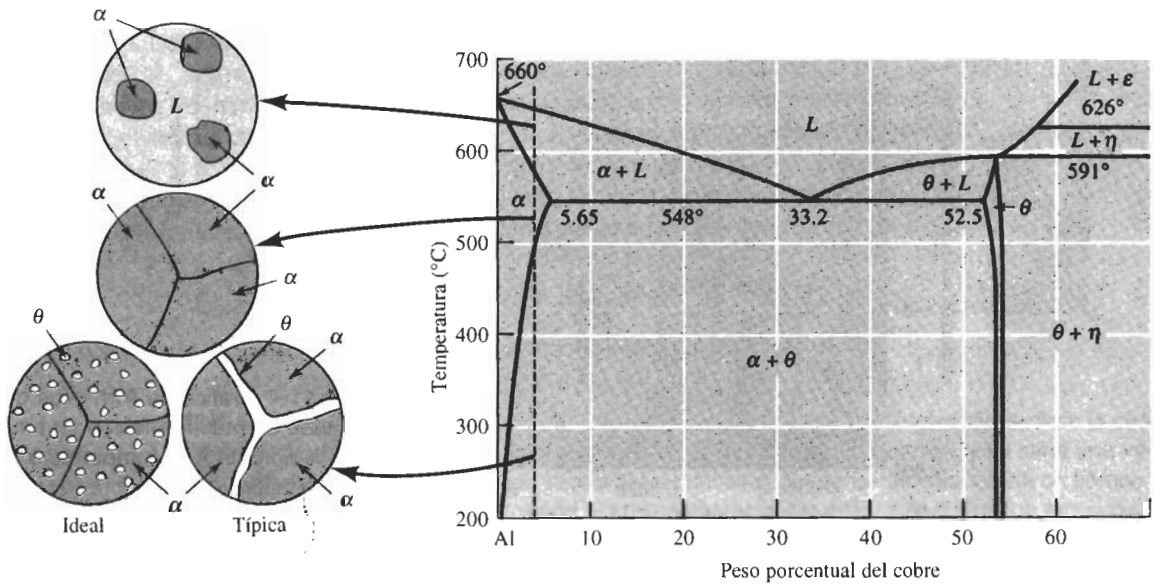

**FIGURA 11-5** Diagrama de fases aluminio-cobre y las microestructuras que se pueden desarrollar mediante el enfriamiento de una aleación Al-4% Cu.

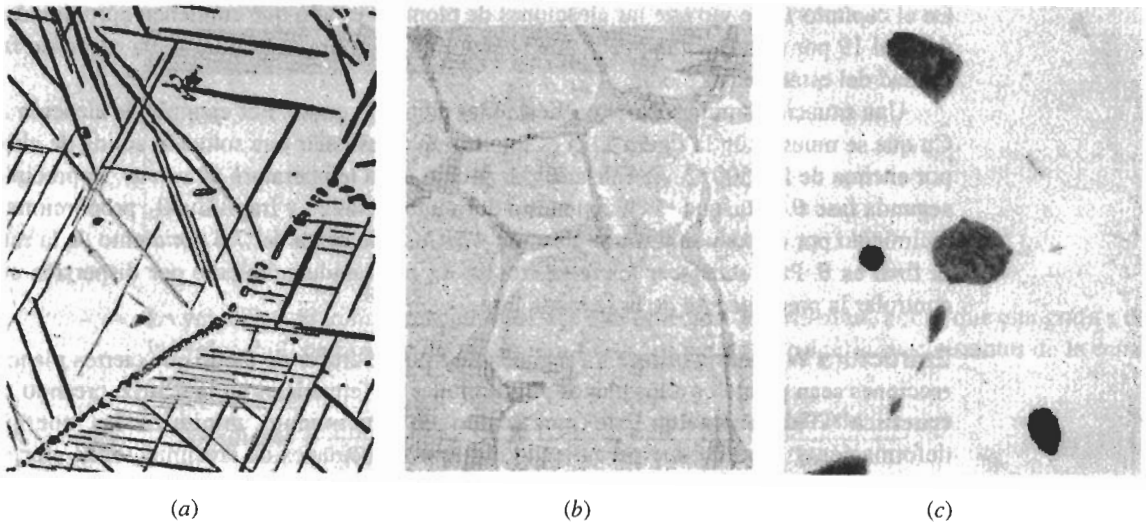


**FIGURA 11-6** (a) Agujas Widmanstätten en una aleación Cu-Ti (x420). (*Del Metals Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985.*) (b) Precipitado continuo  $\theta$  en una aleación Al-4% Cu, causada por enfriamiento lento (x500). (c) Precipitados de plomo en los límites de grano en el cobre (x500).

**Relaciones de energía interfacial** A fin de minimizar la energía superficial, es de esperarse que el precipitado tenga una forma esférica. Sin embargo, cuando en una interfase se forma el precipitado, también su forma queda influida por la **energía interfacial** asociada con los límites entre granos de la matriz ( $\gamma_m$ ) y con el límite entre matriz y precipitado ( $\gamma_p$ ). Las energías superficiales interfaciales definen un **ángulo diedro**  $\theta$  entre la interfase matriz-precipitado que, a su vez, determina la forma de dicho precipitado (figura 11-7). La relación es


$$\gamma_m = 2\gamma_p \cos \frac{\theta}{2} \quad (11-5)$$

Si el ángulo diedro es pequeño, el precipitado pudiera ser continuo. Si el precipitado es también duro y frágil, la delgada película que rodea los granos de la matriz hace que la aleación sea muy frágil [figura 11-6(b)]. Por otra parte, cuando el ángulo diedro es grande se forman precipitados discontinuos e incluso esféricos [figura 11-6(c)].

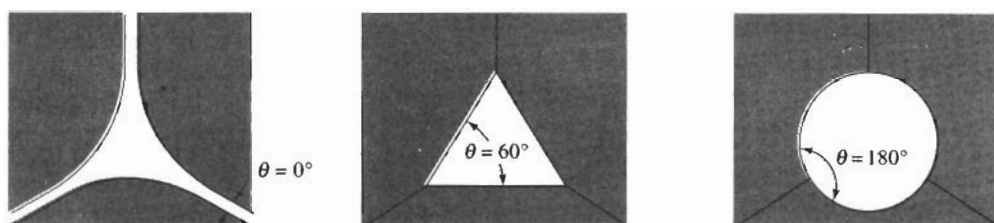

**FIGURA 11-7** Efecto de la energía de superficie y del ángulo diedro en la forma de un precipitado.

**Precipitado coherente** Incluso si producimos una distribución uniforme de precipitados discontinuos, ésta pudiera no desordenar de manera importante la estructura de matriz circundante. En consecuencia, bloqueará el deslizamiento sólo si está directamente en la trayectoria de la dislocación [figura 11-8(a)].

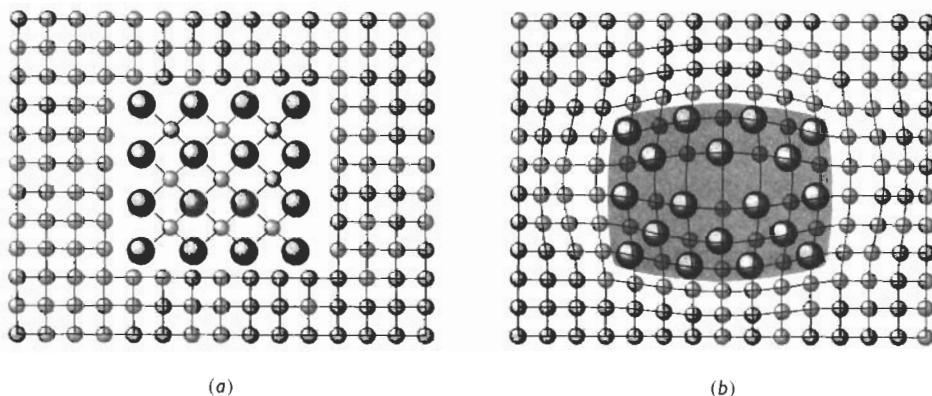


**FIGURA 11-8** (a) Un precipitado no coherente que no tiene relación con la estructura cristalina circundante de la matriz. (b) Se forma un precipitado coherente de modo que exista compatibilidad entre la estructura del precipitado y la estructura cristalina de la matriz.

Pero cuando se forma un **precipitado coherente**, los planos de los átomos en la red del precipitado están relacionados, e incluso tienen continuidad con los planos en la red de la matriz, obstaculizándose el movimiento de dislocación, incluso si ésta sólo pasa cerca del precipitado coherente. Un tratamiento térmico especial como el endurecimiento por envejecimiento, puede producir un precipitado coherente.

## 11-4 Endurecimiento por envejecimiento o endurecimiento por precipitación

El **endurecimiento por envejecimiento**, o **por precipitación** produce una dispersión uniforme de un precipitado coherente fino y duro, en una matriz más blanda y dúctil. La aleación Al-4% Cu es un ejemplo clásico de una aleación endurecible por envejecimiento. Este tratamiento térmico consta de tres pasos (figura 11-9).

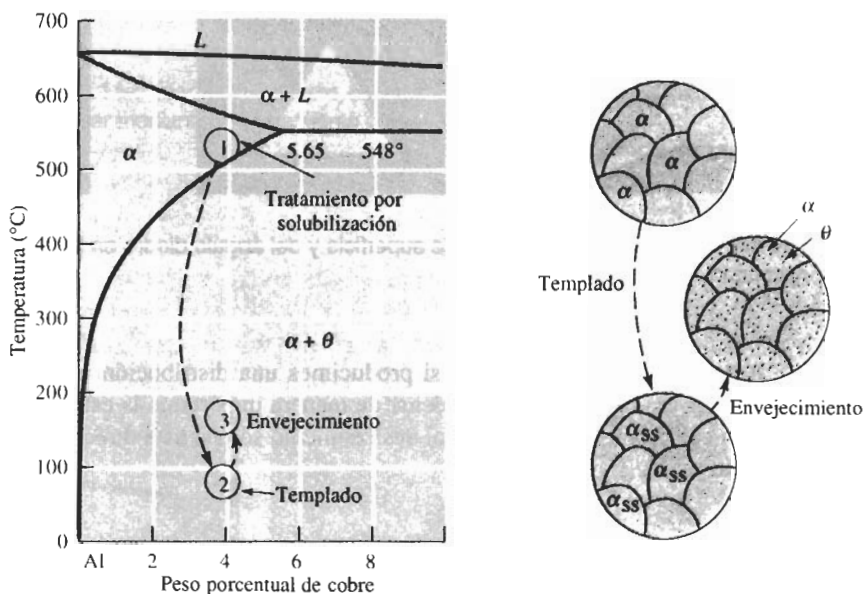

**FIGURA 11-9** Extremo rico en aluminio del diagrama de fases aluminio-cobre, mostrando los tres pasos en el tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento y las microestructuras que se producen.

**Paso 1: Tratamiento por solución** En el **tratamiento por solución**, primero se calienta la aleación a una temperatura por encima de la temperatura de *solvus* y ahí se sostiene hasta que se produzca una solución sólida  $\alpha$  homogénea. Este paso disuelve el precipitado  $\theta$ , reduciendo cualquier segregación presente en la aleación original.

Podríamos calentar la aleación justo por debajo de la temperatura de *solidus* e incrementar la velocidad de homogeneización. Sin embargo, la presencia de un microconstituyente eutéctico fuera de equilibrio pudiera causar fusión. Por lo que la aleación Al-4% Cu se trata por solución entre los 500 y los 548°C, es decir, entre las temperaturas de *solvus* y eutéctica.

**Paso 2: Templado** Después del tratamiento por solución, la aleación, que en su estructura sólo contiene  $\alpha$  se enfría con rapidez, es decir se temple. Los átomos no tienen tiempo de difundirse a sitios potenciales de nucleación y, por tanto, no se forma el  $\theta$ . Después del templado, la estructura aún contiene sólo  $\alpha$ , la cual es una **solución sólida sobresaturada**,  $\alpha_{ss}$ , que contiene un exceso de cobre y no es una estructura en equilibrio.

**Paso 3: Envejecimiento** Finalmente, la solución  $\alpha$  supersaturada se calienta a una temperatura *menor* a la de solvus. A esta temperatura de envejecimiento, los átomos sólo pueden difundirse distancias cortas. Dado que el  $\alpha$  supersaturado no es estable, los átomos adicionales de cobre se difunden a numerosos sitios de nucleación y crecen los precipitados. Finalmente, si se mantiene la aleación durante un tiempo suficiente a una temperatura de envejecimiento, se produce el equilibrio en la estructura  $\alpha + \theta$ .

### EJEMPLO 11-2

Compare la composición de la solución sólida  $\alpha$  en la aleación Al-4% Cu a temperatura ambiente, cuando se enfría bajo condiciones de equilibrio, con la misma composición cuando la aleación se temple.

### SOLUCIÓN

De la figura 11-5 se puede trazar una isoterma a la temperatura ambiente. La composición del  $\alpha$ , determinada a partir de la isoterma es de aproximadamente 0.02% Cu. Sin embargo, la composición de  $\alpha$  después de templado sigue siendo 4% Cu. En vista de que  $\alpha$  contiene una cantidad mayor que el contenido de cobre en equilibrio,  $\alpha$  está supersaturado de cobre.

### EJEMPLO 11-3

#### Diseñe un tratamiento de endurecimiento por envejecimiento

El diagrama de fases magnesio-aluminio aparece en la figura 13-3. Suponga que una aleación Mg-8% Al responde a un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento. Diseñe un tratamiento térmico para la aleación.

### SOLUCIÓN

Paso 1: Haga un tratamiento por solución a una temperatura entre el *solvus* y el eutéctico para evitar la fusión de segregación. Por tanto, caliente entre 340 y 451°C.


Paso 2: Temple a la temperatura ambiente, lo suficientemente rápido para impedir que se forme precipitado.

Paso 3: Envejezca a una temperatura por debajo del *solvus*, esto es, por debajo de 340°C.

**Precipitados fuera de equilibrio durante el envejecimiento** Durante el envejecimiento de las aleaciones aluminio cobre, se forma una serie continua de precipitados antes de producirse el precipitado  $\theta$  en equilibrio. Al inicio del envejecimiento, los átomos de cobre se concentran en los planos  $\{100\}$  de la matriz  $\alpha$ , produciendo precipitados muy delgados llamados **zonas de Guinier-Preston** (GP-I). Conforme sigue el envejecimiento, se difunden más átomos de cobre al precipitado y las zonas GP-I se convierten en discos delgados, es decir zonas GP-II. Al seguir la difusión, los precipitados desarrollan un mayor grado de orden y se conocen como  $\theta'$ . Finalmente, se produce el precipitado  $\theta$  estable.



Los precipitados fuera de equilibrio, GP-I, GP-II y  $\theta'$  son precipitados coherentes. La resistencia de la aleación se incrementa con el tiempo de envejecimiento conforme estas fases coherentes crecen durante las etapas iniciales del tratamiento térmico. Cuando están presentes estos precipitados coherentes, la aleación se encuentra en estado envejecido. La figura 11-10 muestra la estructura de una aleación Al-Ag envejecida.

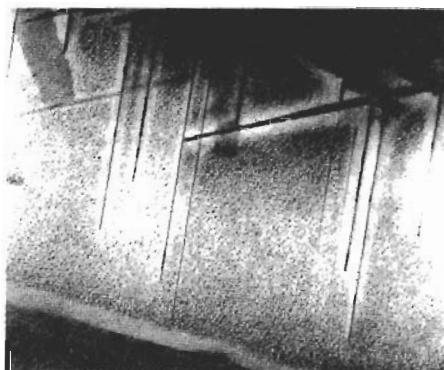


**FIGURA 11-10** Microfotografía electrónica del Al-15% Ag envejecido, mostrando placas  $\gamma'$  coherentes y zonas GP redondas,  $\times 40,000$ . (Cortesía, J. B. Clark.)

Cuando se precipita la fase  $\theta$  estable no coherente, la resistencia mecánica de la aleación empieza a decaer. Ahora la aleación se encuentra sobrevejecida. El  $\theta$  aún proporciona algo de endurecimiento por dispersión, pero con el transcurso del tiempo, crecerá e incluso el simple efecto de endurecimiento por dispersión disminuirá.

## 11-5 Efecto de temperatura y tiempo de envejecimiento

Las propiedades de una aleación endurecible por envejecimiento dependen tanto de temperatura como de tiempo de envejecimiento (figura 11-11). A  $260^\circ\text{C}$ , el proceso de difusión en la aleación Al-4% Cu es rápido, y se forman rápidamente los precipitados. La resistencia llega a un máximo después de 0.1 horas de exposición. Si se mantiene la aleación durante más de 0.1 horas ocurrirá sobrevejecimiento.

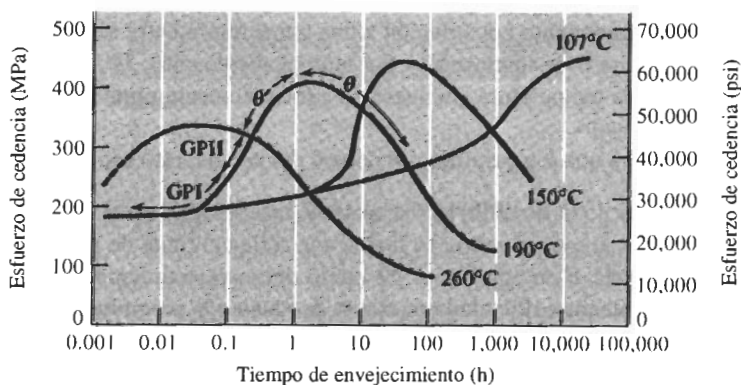

**FIGURA 11-11** Efecto de la temperatura y del tiempo de envejecimiento sobre el límite elástico de una aleación Al-4% Cu.

A 190°C —temperatura típica de envejecimiento para muchas aleaciones de aluminio— se requiere de mayor tiempo para producir la resistencia óptima. Sin embargo, el uso de una temperatura inferior tiene varias ventajas. Primero, al reducirse la temperatura de envejecimiento se incrementa la resistencia máxima. Segundo, la aleación conserva su resistencia máxima durante un periodo mayor. Tercero, las propiedades son más uniformes. Si se envejece la aleación durante sólo diez minutos a 260°C, la superficie del componente llega a la temperatura adecuada y se endurece, pero el centro permanece frío, envejeciéndose sólo ligeramente.

#### EJEMPLO 11-4

El operador de un horno sale a almorzar, sin retirar la aleación Al-4% Cu del horno de envejecimiento. Compare el efecto que tiene una hora adicional de envejecimiento sobre el límite de elasticidad, para temperaturas de envejecimiento de 190 y de 260°C.

#### SOLUCIÓN

A 190°C, se llega a la resistencia pico de 400 MPa (60,000 psi) en dos horas (figura 11-11). Después de 3 horas, la resistencia sigue siendo la misma.

A 260°C, la resistencia máxima ocurre a 340 MPa (50,000 psi) después de 0.06 horas. Sin embargo, después de 1.06 horas, la resistencia baja hasta 250 MPa (40,000 psi).

Por tanto, la mayor temperatura de envejecimiento da una resistencia máxima inferior, haciendo que ésta sea más sensible al tiempo de envejecimiento.

Al envejecimiento tanto a 190°C como a 260°C se le conoce como **envejecimiento artificial**, pues para producir la precipitación se calienta la aleación. Algunas aleaciones tratadas por solución y templadas envejecen a temperatura ambiente; esto se conoce como **envejecimiento natural**. El envejecimiento natural requiere largos periodos, a veces varios días, para alcanzar la resistencia máxima. Sin embargo, la resistencia máxima es mayor que la obtenida con envejecimiento artificial y no ocurre sobre-envejecimiento.

## 11-6 Requisitos para el endurecimiento por envejecimiento

No todas las aleaciones son endurecibles por envejecimiento. Para que una aleación tenga una respuesta real de endurecimiento por envejecimiento durante el tratamiento térmico, deben satisfacerse cuatro condiciones:


1. El diagrama de fases debe desplegar una solubilidad sólida decreciente al reducirse la temperatura. En otras palabras, la aleación debe formar una sola fase al calentarse por arriba de la línea *solvus*, y, luego, pasar a una región bifásica al enfriarse.
2. La matriz deberá ser relativamente blanda y dúctil, y el precipitado duro y frágil. En la mayor parte de las aleaciones endurecibles por envejecimiento, el precipitado es un compuesto intermetálico duro y frágil.
3. La aleación debe ser templeable. Algunas aleaciones no se pueden enfriar con la suficiente rapidez para suprimir la formación del precipitado. El templeado puede, sin embargo, introducir esfuerzos residuales que causan la distorsión del componente. A fin de minimizar esfuerzos residuales, las aleaciones de aluminio se templean en agua caliente a aproximadamente 80°C.
4. Deberá formarse un precipitado coherente.

Un cierto número de aleaciones metálicas importantes, incluyendo ciertos aceros inoxidables y aleaciones basadas en aluminio, magnesio, titanio, níquel y cobre, llenan estos requisitos y pueden ser endurecidos por envejecimiento.

## 11-7 Uso a altas temperaturas de las aleaciones endurecidas por envejecimiento

De acuerdo con el análisis anterior, no se seleccionaría una aleación Al-4% Cu endurecida por envejecimiento para uso a altas temperaturas. Al utilizarse entre 100 y 500°C, la aleación se sobre-envejece, y pierde su resistencia mecánica. Por encima de 500°C, la segunda fase se vuelve a disolver en la matriz y ni siquiera se obtendrá endurecimiento por dispersión. En general, las aleaciones de aluminio endurecibles por envejecimiento son más adecuadas para operación cercana a la temperatura ambiente. Sin embargo, algunas aleaciones de magnesio pueden conservar su resistencia hasta aproximadamente 250°C y ciertas superaleaciones de níquel resisten el sobre-envejecimiento a 1000°C.

También habrá problemas al soldar aleaciones endurecibles por envejecimiento (figura 11-12). Durante la soldadura el metal adyacente a la soldadura se calienta. El área afectada por el calor contiene dos zonas principales. La zona de temperatura inferior, cerca del metal base no afectado está expuesta a temperaturas justo por debajo de *solvus* y quizás se sobre-envejezca. La zona de temperatura más alta es tratada por solución, eliminando los efectos del endurecimiento por en-

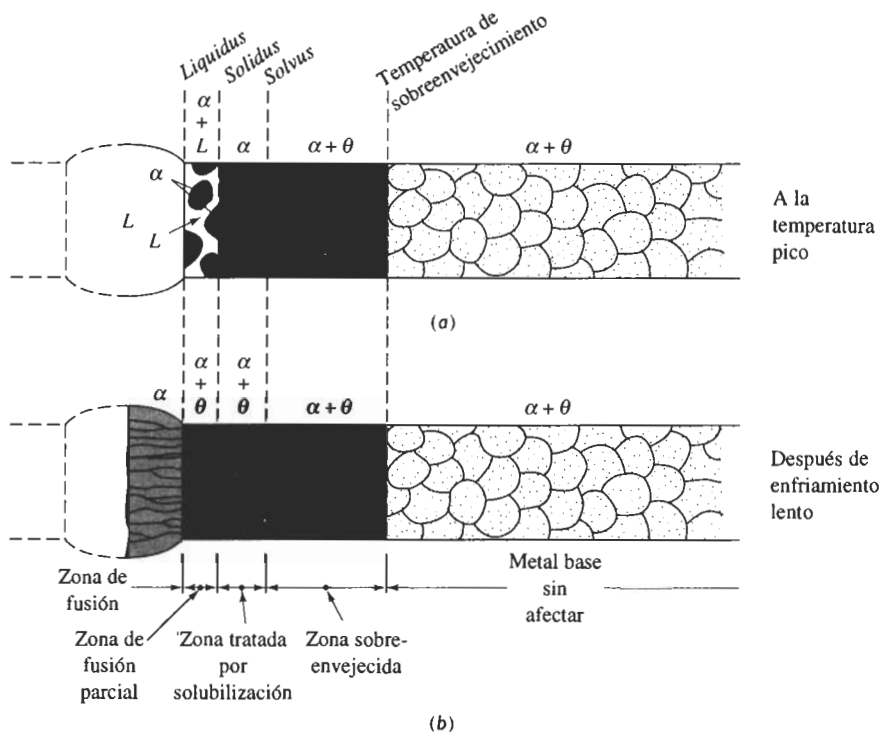

**FIGURA 11-12** Cambios microestructurales que ocurren en las aleaciones endurecidas por envejecimiento durante la soldadura por fusión: (a) Microestructura en la soldadura a la temperatura pico, y (b) microestructura en la soldadura, después de haberse enfriado lentamente hasta la temperatura ambiente.


vejecimiento. Si la zona tratada por solución es enfriada lentamente, pudiera formarse  $\theta$  estable en los bordes de grano, haciendo frágil el área de soldadura. Los procesos de soldadura muy rápidos podrían mejorar la calidad de la soldadura, como la efectuada por haz de electrones, como el tratamiento de recalentamiento completo del área después de soldar o bien, soldando la aleación en el estado de tratamiento por solubilización.

## 11-8 Reacción eutectoide

En el capítulo 10 se definió la eutectoide como una reacción en estado sólido, en la que una fase se transforma en otras dos:



La formación de las dos fases sólidas permite obtener un endurecimiento por dispersión. Como ejemplo de la forma en que se puede utilizar la reacción eutectoide para controlar la microestructura y las propiedades de una aleación, examínese el diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C (figura 11-13) que forma la base de los aceros y de los hierros fundidos. Deberán notarse las siguientes características.

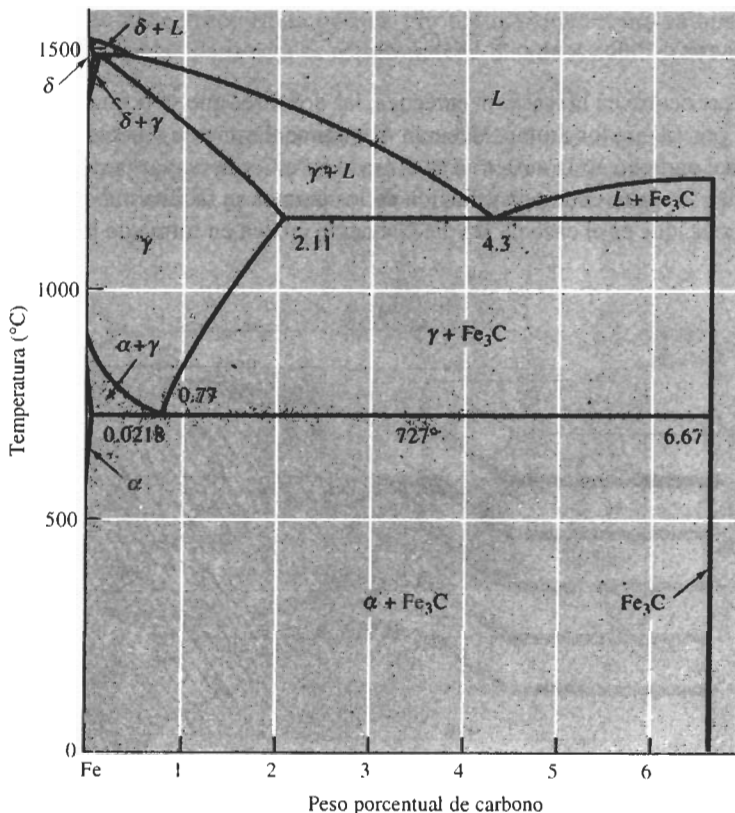

**FIGURA 11-13** Diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C. La línea vertical a 6.67% C es el compuesto estequiométrico Fe<sub>3</sub>C.


**Soluciones sólidas** El hierro sufre dos transformaciones alotrópicas durante el calentamiento o el enfriamiento. Inmediatamente después de la solidificación, el hierro forma una estructura CC, llamada **ferrita- $\delta$** . A un enfriamiento mayor, el hierro se transforma en una estructura CCC llamada  $\gamma$ , o **austenita**. Finalmente, el hierro vuelve a transformarse en una estructura CC a temperaturas aún inferiores; esta estructura se conoce como  $\alpha$ , es decir ferrita. Tanto las ferritas como la austenita son soluciones sólidas de átomos de carbono intersticiales en el hierro (ejemplo 4-8). Dado que los huecos intersticiales en la red CCC son algo mayores que los huecos en la red CC, en la primera pueden acomodarse un mayor número de átomos de carbono. Por tanto, la solubilidad máxima del carbono en la austenita es 2.11% C, en tanto que la solubilidad máxima del carbono en el hierro CC es muy inferior, es decir 0.0218% C en  $\alpha$  y de 0.09% C en  $\delta$ . Las soluciones sólidas son relativamente blandas y dúctiles, pero son más resistentes que el hierro puro, debido al endurecimiento por solución sólida del carbono.

**Compuestos** Cuando se excede la solubilidad del carbono en el hierro sólido, se forma un compuesto estequiométrico  $\text{Fe}_3\text{C}$ , o **cementita**. El  $\text{Fe}_3\text{C}$  contiene 6.67% C, siendo extremadamente duro y frágil, y está en todos los aceros comerciales. Controlando adecuadamente cantidad, tamaño y forma del  $\text{Fe}_3\text{C}$ , se podrá controlar el grado de endurecimiento por dispersión y las propiedades del acero.

**Reacción eutectoide** Si se calienta una aleación que contenga la composición eutectoide de 0.77% C, por encima de 727°C, se producirá una estructura que contendrá sólo granos de austenita. Cuando la austenita se enfría a 727°C, empieza la reacción eutectoide:



Igual que ocurre en la reacción eutéctica, las dos fases que se forman tienen composiciones distintas, por lo que los átomos deberán difundirse durante la reacción (figura 11-14). La mayor parte del carbono en la austenita se difunde a  $\text{Fe}_3\text{C}$  y la mayor parte de los átomos de hierro se difunden hacia  $\alpha$ . Esta redistribución de los átomos se facilita más si las distancias de difusión son cortas, que es el caso de  $\alpha$  y  $\text{Fe}_3\text{C}$  cuando crecen en forma de laminillas o placas delgadas.

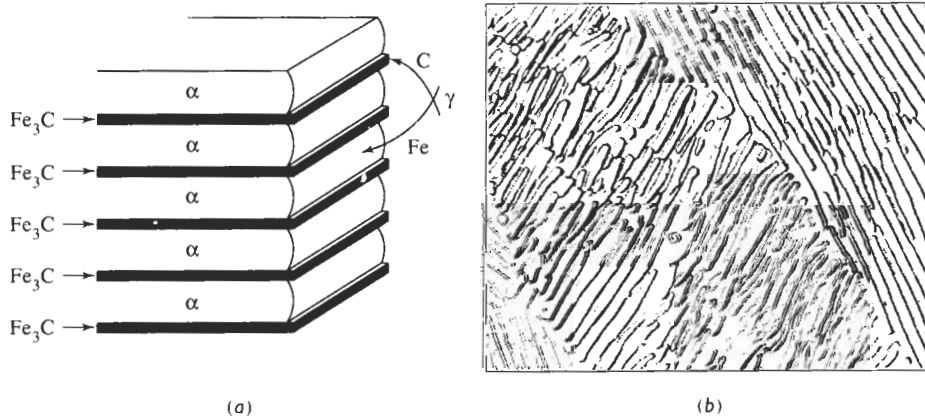

**FIGURA 11-14** Crecimiento y estructura de la perlita: (a). Redistribución del carbono y del hierro, y (b) microfotografía de laminillas de perlita ( $\times 2000$ ). (De Metals Handbook, Vol. 7, 8a Ed. American Society for Metals, 1972.)

**Perlita** La estructura laminar de  $\alpha$  y de  $\text{Fe}_3\text{C}$ , que se desarrolla en el sistema hierro-carbono se llama perlita: esta estructura es un microconstituyente en el acero. Las laminillas de perlita son mucho más finas que las laminillas en el eutéctico plomo-estaño, porque los átomos de hierro y carbono deben difundirse a través de austenita sólida, en vez de líquida.

### EJEMPLO 11-5

Calcule las cantidades de ferrita y cementita presentes en la perlita.

### SOLUCIÓN


Dado que la perlita debe contener 0.77% C, utilizando la regla de la palanca:

$$\% \alpha = \frac{6.67 - 0.77}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 88.7\%$$

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{0.77 - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 11.3\%$$

En el ejemplo 11-5, se observa que la mayor parte de la perlita está compuesta de ferrita. De hecho, si se examina detenidamente la perlita, se verá que las laminillas  $\text{Fe}_3\text{C}$  están rodeadas por  $\alpha$ . La estructura de perlita, por tanto, proporciona endurecimiento por dispersión. La fase continua de ferrita es relativamente blanda y dúctil y la cementita dura y frágil está dispersa


**Microconstituyentes primarios** Los aceros hipoeutectoides contienen menos de 0.77% C y los aceros hipereutectoides más del 0.77% C. En las aleaciones hipoeutectoides el microconstituyente primario o proeutectoide es la ferrita, y en las aleaciones hipereutectoides la cemen-

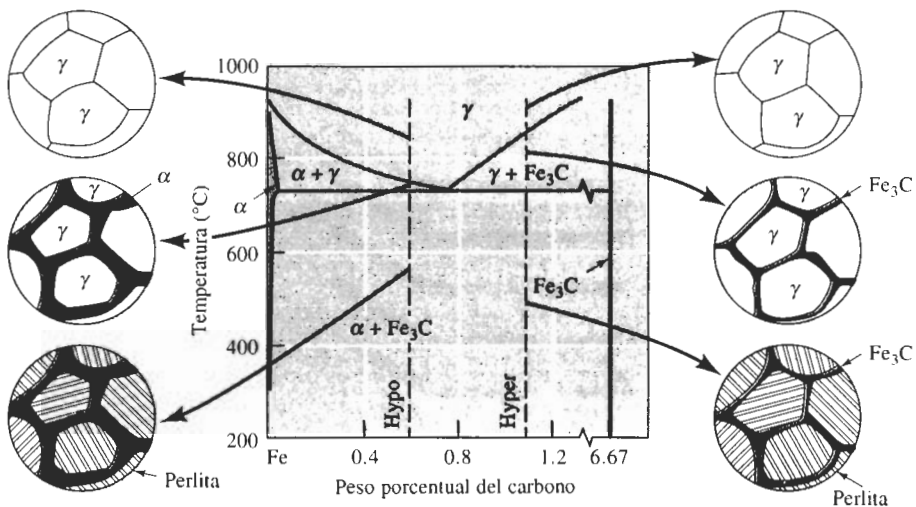


**FIGURA 11-15** Evolución durante el enfriamiento de la microestructura de los aceros hipoeutectoides e hipereutectoides, en relación con el diagrama de fases.

tita es el microconstituyente primario o proeutectoide. Si se calienta una aleación hipoeutectoide con 0.60% C por arriba de 750°C, solamente quedará austenita en la microestructura. La figura 11-15 muestra lo que ocurre al enfriarse la austenita. Justo por debajo de 750°C, la ferrita se nuclea y crece, por lo general en los bordes de los granos de austenita. La ferrita primaria sigue creciendo hasta que la temperatura cae a 727°C. La austenita restante queda rodeada por ferrita a esta temperatura y ha cambiado su composición de 0.60% C a 0.77% C. Un enfriamiento subsecuente por debajo de 727°C hace que toda la austenita sobrante se transforme en perlita mediante la reacción eutectoide. La estructura final contiene dos fases, es decir, ferrita y cementita, organizadas como dos microconstituyentes, ferrita y perlita primarias.

La microestructura final contiene islas de perlita rodeadas por ferrita primaria [figura 11-16(a)]. Esta estructura hace que la aleación sea resistente debido a la perlita endurecida por dispersión, y al mismo tiempo dúctil, en razón de la ferrita primaria continua.

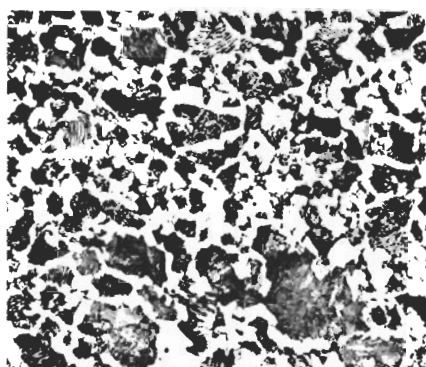

(a)

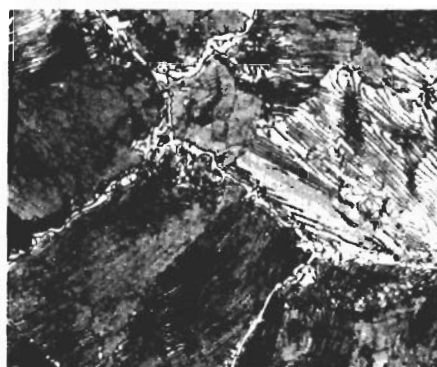

(b)

**FIGURA 11-16** (a) Acero hipoeutectoide mostrando  $\alpha$  primario (blanco) y perlita ( $\times 400$ ). (b) Acero hipereutectoide mostrando  $\text{Fe}_3\text{C}$  primario rodeando la perlita ( $\times 800$ ). (*De Metals Handbook, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972.*)

En las aleaciones hipereutectoides, sin embargo, la fase primaria es  $\text{Fe}_3\text{C}$ , que de nuevo se forma en los bordes de grano de austenita. Después de que la austenita se enfría a través de la reacción eutectoide, el acero contiene cementita dura y frágil rodeando islas de perlita [figura 11-16(b)]. Ahora, debido a que el microconstituyente duro y frágil es continuo, el acero también es frágil. Afortunadamente, mediante el tratamiento térmico, es posible mejorar la microestructura y las propiedades de los aceros hipereutectoides.

#### EJEMPLO 11-6

Calcule cantidad y composiciones de las fases y microconstituyentes de una aleación Fe-0.60% C a 726°C.

**SOLUCIÓN**

Las fases son ferrita y cementita. Utilizando una isoterma y utilizando también la regla de la palanca, a 726°C se obtendrá:

$$\alpha: 0.0218\% \text{ C} \quad \% \alpha = \frac{6.67 - 0.60}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 91.3\%$$

$$\text{Fe}_3\text{C}: 6.67\% \text{ C} \quad \% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{0.60 - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 8.7\%$$

Los microconstituyentes son ferrita y perlita primarias. Si se construye una isoterma justo por encima de 727°C, se pueden calcular las cantidades y composiciones de la ferrita y de la austenita, justo antes que se inicie la reacción eutectoide. Toda la austenita a esta temperatura se transformará en perlita; toda la ferrita se mantendrá como ferrita primaria:

$$\alpha \text{ primario}: 0.0218\% \text{ C} \quad \% \alpha \text{ primario} = \frac{0.77 - 0.60}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 22.7\%$$

$$\text{Perlita}: 0.77\% \text{ C} \quad \% \text{ perlita} = \frac{0.60 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 77.3\%$$

**11-9 Control de la reacción eutectoide**

Se controla el endurecimiento por dispersión en las aleaciones eutectoides de manera muy similar a como se hizo con las aleaciones eutécticas.

**Control de la cantidad del eutectoide** Al modificar la composición de la aleación, se modifica la cantidad de la segunda fase dura. Conforme crece el contenido de carbono en un acero hacia la composición eutectoide de 0.77% C, aumentan las cantidades de Fe<sub>3</sub>C y de perlita, incrementando así la resistencia. Sin embargo, este efecto de endurecimiento finalmente llega a un máximo y las propiedades se estabilizan, o incluso decrecen, cuando el contenido de carbono es demasiado alto (tabla 11-1).

**TABLA 11-1** Efecto del carbono en la resistencia de los aceros


Carbono %	Enfriamiento lento (perlita gruesa)			Enfriamiento rápido (perlita fina)		
	Esfuerzo de cedencia (psi)	Resistencia mecánica a la tensión (psi)	% de elongación	Esfuerzo de cedencia (psi)	Resistencia mecánica a la tensión (psi)	% de elongación
0.20	42,750	57,200	36.5	50,250	64,000	36.0
0.40	51,250	75,250	30.0	54,250	85,500	28.0
0.60	54,000	90,750	23.0	61,000	112,500	18.0
0.80	54,500	89,250	25.0	76,000	146,500	11.0
0.95	55,000	95,250	13.0	72,500	147,000	9.5

De *Metals Progress Materials and Processing Databook*. 1981.



**Control del tamaño de grano de la austenita** La perlita crece como granos o *colonias*. Dentro de cada colonia la orientación de las laminillas es idéntica. Las colonias se nuclean con mayor facilidad en los límites de los granos austeníticos originales. Se puede incrementar el número de colonias de perlita, reduciendo el tamaño previo de los granos de austenita, por lo común utilizando bajas temperaturas para producir la austenita. Típicamente, se puede incrementar la resistencia de la aleación reduciendo el tamaño de grano o incrementando el número de colonias.


**Control de la velocidad de enfriamiento** Al incrementar la velocidad de enfriamiento durante la reacción eutectoide, se reduce la distancia a la cual pueden difundirse los átomos. En consecuencia, las laminillas producidas durante la reacción son más finas o están más próximas unas de otras. Al producir una perlita más fina, se incrementa la resistencia de la aleación (tabla 11-1 y figura 11-17).

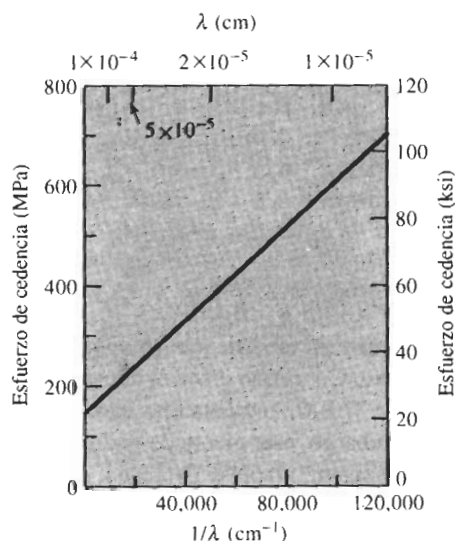

**FIGURA 11-17** Efecto del espaciamiento interlaminar de la perlita sobre el esfuerzo de cedencia de la misma.


**Control de la temperatura de transformación** La reacción eutectoide en estado sólido es bastante lenta, y el acero puede enfriarse por debajo de la temperatura eutectoide de equilibrio antes de que se inicie la transformación. Una temperatura de transformación inferior dará una estructura más fina y resistente (figura 11-18), que afectará el tiempo requerido para la transformación, e incluso alterará la organización de las dos fases. Esta información está contenida en el **diagrama tiempo-temperatura transformación**, TTT (figura 11-19). Este diagrama, también conocido como diagrama de **transformación isotérmica**, IT o bien curva C, permite predecir estructura, propiedades mecánicas y el tratamiento térmico requerido en los aceros.

El diagrama TTT es consecuencia de la cinética de la reacción eutectoide. A cualquier temperatura en particular, una curva sigmoidea representa la velocidad a la cual la austenita se transforma en una mezcla de ferrita y de cementita (figura 11-20). Para la nucleación se requie-

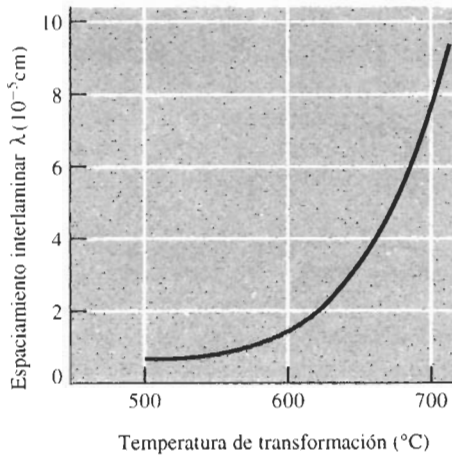


**FIGURA 11-18** Efecto de la temperatura de transformación de la austenita sobre el espaciamiento interlaminar de la perlita.

re un tiempo de incubación. La línea  $P_i$  representa el momento en el cual se inicia la transformación. La curva sigmoidea también da el tiempo en el cual se completa la transformación; este momento está dado por la línea  $P_f$ . Cuando la temperatura disminuye de 727  $^{\circ}\text{C}$ , se incrementa la velocidad de nucleación y al mismo tiempo se reduce la rapidez de crecimiento del eutectoide. Como en el caso de la figura 11-3, existe un máximo de velocidad de transformación, correspondiente a un tiempo mínimo de transformación; en el caso de un acero eutectoide la rapidez máxima de transformación ocurre cerca de 550  $^{\circ}\text{C}$  (figura 11-19).

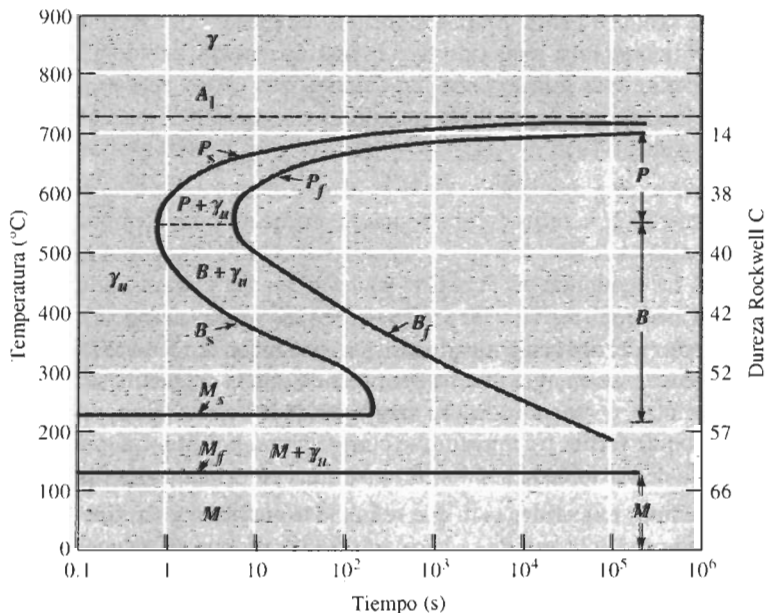

**FIGURA 11-19** Diagrama transformación-tiempo-temperatura (TTT) para un acero de composición eutectoide.

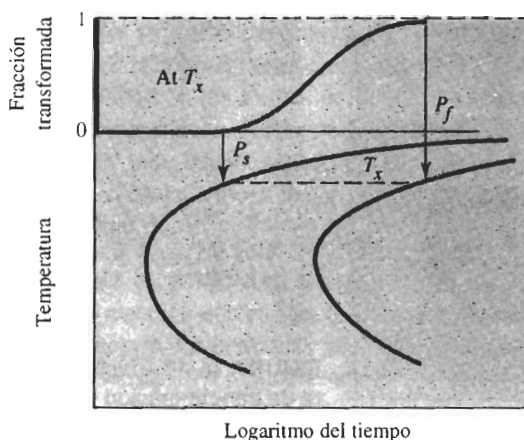


**FIGURA 11-20** Curva sigmoidea relacionada con los tiempos de inicio y de terminación del diagrama TTT para el acero. En este caso, la austenita se está transformando en perlita.

Como resultado de la transformación se producen dos tipos de microconstituyentes. La perlita ( $P$ ) se forma por encima de  $550^{\circ}\text{C}$ , y la bainita ( $B$ ) se forma a temperaturas inferiores:

1. *Nucleación y crecimiento de la perlita*: Si se temple justo por debajo de la temperatura eutectoide, la austenita se subenfía ligeramente. Por otro lado, se requieren tiempos prolongados antes que se formen núcleos estables para la ferrita y la cementita. Después de que la perlita empieza a crecer, los átomos se difunden con rapidez, produciéndose una perlita *gruesa*; la transformación se completa en el tiempo de ( $P_f$ ). La austenita templada a una temperatura inferior se subenfía mucho más. En consecuencia, la nucleación ocurre más aprisa y  $P_i$  es más corto. Sin embargo, también es más lenta la difusión, ya que los átomos se difunden sólo distancias cortas, y se produce perlita *fin*a. Aunque las velocidades de crecimiento son más lentas, se ha reducido el tiempo total requerido para la transformación, debido al tiempo de incubación más corto. La perlita más fina se forma en tiempos más cortos conforme se reduce la temperatura de transformación isotérmica hasta aproximadamente  $550^{\circ}\text{C}$ , que es la *nariz* o *rodilla* de la curva TTT (figura 11-19).


2. *Nucleación y crecimiento de la bainita*: A una temperatura justo por debajo de la nariz del diagrama TTT, la difusión ocurre muy lentamente y los tiempos totales de transformación se incrementan. Además, se trata de una microestructura distinta. A bajas temperaturas de transformación, las laminillas en la perlita tendrían que ser extremadamente delgadas y, en consecuencia, el área entre ferrita y laminillas de  $\text{Fe}_3\text{C}$  sería muy grande. Debido a la energía asociada con la interfase ferrita-cementita, la energía total del acero tendría que ser muy grande. El acero puede reducir su energía interna permitiendo que la cementita se precipite en forma de partículas distintas y redondeadas en una matriz de ferrita. Este nuevo microconstituyente u organización de ferrita y cementita, se conoce como **bainita**. La transformación se empieza en el momento de inicio de la bainita ( $B_i$ ) y termina en el tiempo de finalización de la bainita ( $B_f$ ).

Los tiempos requeridos para que se inicie la austenita y termine su transformación a bainita se incrementan y la bainita se hace más fina conforme se reduce la temperatura de la transformación. La bainita que se forma justo por debajo de la nariz de la curva se conoce como bainita gruesa, bainita superior o bainita de pluma. La bainita que se forma a temperaturas inferiores, se conoce como bainita fina, bainita inferior o bainita acicular. La figura 11-21 muestra microestructuras típicas de la bainita.

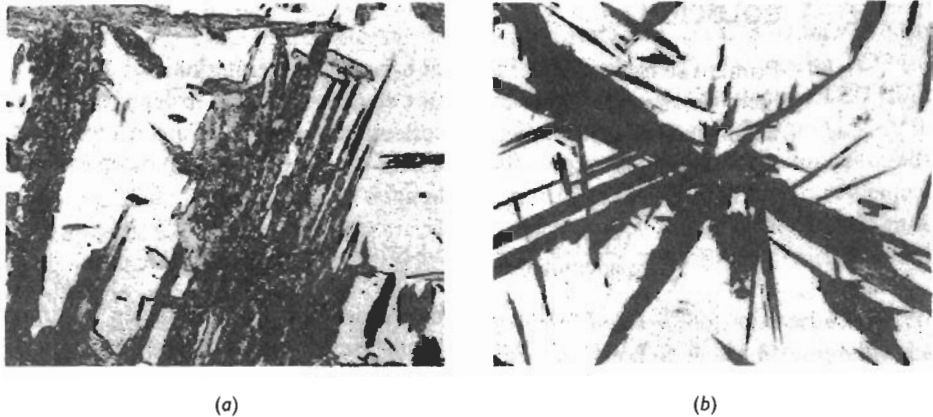

**FIGURA 11-21** (a) Bainita superior (placas grises tipo pluma)( $\times 600$ ). (b) Bainita inferior (agujas oscuras) ( $\times 400$ ). (De Metals Handbook, Vol. 8, 8a Ed., American Society for Metals 1973.)

La figura 11-22 muestra el efecto de la temperatura de transformación en las propiedades mecánicas de un acero eutectoide. Conforme decrece la temperatura, hay una tendencia general hacia una mayor resistencia y una menor ductilidad, debido a que la microestructura es más fina.

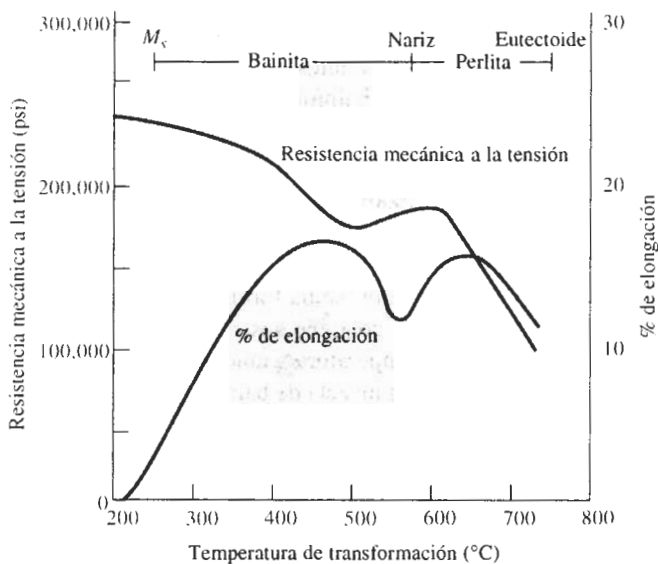

**FIGURA 11-22** Efecto de la temperatura de transformación sobre las propiedades de un acero eutectoide.

### EJEMPLO 11-7

### Diseño de un tratamiento térmico

Diseñe un tratamiento térmico que produzca una estructura de perlita como la que se muestra en la figura 11-4(b).

## SOLUCIÓN

Primero se necesita determinar el espaciamiento interlaminar de la perlita. Si se cuenta el número de espaciamientos laminares en la parte superior derecha de la figura 11-14(b), recordando que el espaciamiento interlaminar se mide de una a otra placa  $\alpha$ , se encuentran 14 espaciamientos en una distancia de 2 cm. Debido a la ampliación  $\times 2000$ , esta distancia de 2 cm de hecho es 0.001 cm. Por lo que:

$$\lambda = \frac{0.001 \text{ cm}}{14 \text{ espaciamientos}} = 7.14 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

Al suponer que la perlita se formó durante una transformación isotérmica, se verá, en la figura 11-18, que la temperatura de transformación tuvo que ser aproximadamente de 700°C. Del diagrama TTT (figura 11-19) el tratamiento térmico debió haber sido:

1. Calentar el acero hasta aproximadamente 750°C y mantenerlo, quizás durante 1 hora, para convertirlo todo en austenita.
2. Templar a 700°C y mantenerlo durante por lo menos  $10^5$  s (el tiempo  $P_t$ ).
3. Enfriar a la temperatura ambiente.

El acero tendría una dureza HRC 14 (figura 11-19) y un límite elástico de aproximadamente 200 MPa (30,000 psi), según se muestra en la figura 11-17.

### EJEMPLO 11-8

A partir de la bainita se obtienen excelentes combinaciones de dureza, resistencia mecánica y tenacidad. Un trabajador, con un tratamiento térmico austenitizó un acero eutectoide a 750°C; lo templó y mantuvo a 250°C durante 15 minutos y permitió, finalmente, que se enfriara a temperatura ambiente. ¿Produjo la estructura bainítica requerida?

## SOLUCIÓN


Examiné el tratamiento térmico, utilizando la figura 11-19. Después de calentar a 750°C, la microestructura es 100% austenita ( $\gamma$ ). Después de templar a 250°C, se mantiene austenita inestable por un poco más de 100 segundos, que es cuando empieza a crecer la bainita fina. Después de 15 minutos, es decir 900 segundos, se ha formado aproximadamente 50 por ciento de bainita fina y el resto del acero todavía contiene austenita inestable. Como se verá posteriormente, cuando se enfría el acero a la temperatura ambiente la austenita inestable se transforma en martensita y la estructura final es una mezcla de bainita y de martensita dura y frágil. El tratamiento térmico no tuvo éxito. El que efectuó el tratamiento térmico debió haber mantenido el acero a 250°C durante por lo menos  $10^4$  s, es decir aproximadamente 3 horas.

## 11-10 La reacción martensítica y el revenido

La **martensita** es una fase que se forma como resultado de una transformación de estado sólido sin difusión. El cobalto, por ejemplo, se transforma de una estructura cristalina CCC a una estructura cristalina HC mediante un ligero desplazamiento de las localizaciones atómicas, lo que altera la secuencia de apilamiento de planos compactos. Debido a que la reacción no depende de la difusión, la reacción martensítica es una **transformación atérmica**, esto es, la reacción depende sólo de la temperatura y no del tiempo. La reacción martensítica a menudo ocurre rápidamente dentro del material, a velocidades que se acercan a la del sonido.

**Martensita en los aceros** En aceros con poco menos de 0.2% C, la austenita CCC se transforma en una estructura de martensita CC supersaturada. En aceros de más alto carbono, la reacción martensítica ocurre al transformarse la austenita CCC a martensita TCC (tetragonal centrada en el cuerpo). La relación entre la austenita CCC y la martensita TCC [figura 11-23(a)] muestra que los átomos de carbono en los sitios intersticiales del tipo  $(1/2, 0, 0)$  en la celda CCC pueden quedar atrapados durante la transformación a la estructura centrada en el cuerpo, haciendo que se produzca una estructura tetragonal. Conforme se incrementa el contenido de carbono en el acero, queda atrapado un número mayor de átomos de carbono en estos sitios, incrementando, por tanto, la diferencia entre los ejes  $a$  y  $c$  de la estructura martensítica [figura 11-23(b)].

Para evitar la formación de perlita, bainita o microconstituyentes primarios, el acero debe ser templado, es decir, enfriado rápidamente desde la región de la austenita estable. La reacción martensítica empieza en un acero eutectoide cuando la austenita se enfría por debajo de  $220^{\circ}\text{C}$ , que es la temperatura de inicio de la martensita ( $M_s$ ) (figura 11-19). La cantidad de martensita se incrementa conforme se reduce la temperatura. Cuando ésta pasa por debajo de la temperatura de terminación de la martensita ( $M_f$ ) el acero deberá contener un 100 por ciento de martensita. A cualquier temperatura intermedia, la cantidad de esta estructura no cambia cuando se incrementa el tiempo.

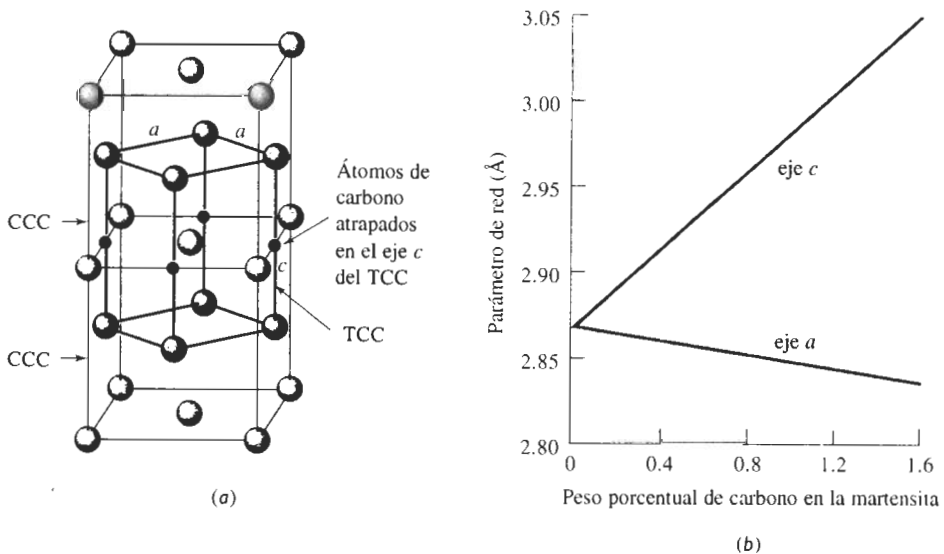

**FIGURA 11-23** (a) La celda unitaria de la martensita TCC está relacionada con la celda unitaria de la austenita CCC. (b) Conforme aumenta el porcentaje de carbono, más sitios intersticiales se llenan con átomos de carbono y la estructura tetragonal de la martensita se hace más pronunciada.

La composición de la martensita debe ser la misma que la de la austenita de la que procede. Durante la transformación no existe una difusión de largo alcance, que pueda cambiar la composición. Por lo que, en las aleaciones hierro-carbono, la composición inicial de la austenita y la composición final de la martensita son las mismas.

**EJEMPLO 11-9 Diseño de un tratamiento térmico para un acero de dos fases**

Se pueden obtener combinaciones poco comunes de propiedades mecánicas al producir un acero cuya microestructura contenga 50 por ciento ferrita y 50 por ciento martensita; ésta proporciona la resistencia y la ferrita la ductilidad y la tenacidad. Diseñe un tratamiento térmico que produzca un acero de dos fases en el cual la composición de la martensita sea 0.60% C.

**SOLUCIÓN**

Para obtener una mezcla de ferrita y martensita, es necesario que se trate térmicamente un acero hipoeutectoide en la región  $\alpha + \gamma$  del diagrama de fases. A continuación, el acero es templado permitiendo que la porción  $\gamma$  de la estructura se transforme en martensita.

La temperatura del tratamiento térmico queda determinada por el requisito de que la martensita contenga 0.60% C. De la línea de solubilidad entre las regiones  $\gamma$  y  $\alpha + \gamma$ , se obtiene 0.60% C de austenita cuando la temperatura es aproximadamente 750°C. (Se puede utilizar la figura 11-2 para lograr una mejor estimación de esta temperatura.)

Para producir 50 por ciento de martensita, se necesita seleccionar un acero que dé 50 por ciento de austenita al mantener el acero a 750°C. Si el contenido de carbono es  $x$ , entonces:

$$\% \gamma = \frac{x - 0.02}{0.60 - 0.02} \times 100 = 50 \quad \text{o} \quad x = 0.31\% \text{ C}$$


El diseño final sería:

1. Seleccione un acero hipoeutectoide que contenga 0.31% C.
2. Caliente el acero a 750°C y manténgalo (quizás durante 1 hora, dependiendo del espesor del componente) para producir una estructura que contenga 50 por ciento de ferrita como de austenita, con un 0.60% C en la austenita.
3. Temple el acero a la temperatura ambiente. La austenita se transforma en martensita, conteniendo también 0.60% C.

**Propiedades de la martensita en el acero** La martensita en los aceros es muy dura y frágil. La estructura cristalina TCC no tiene planos de deslizamiento compactos donde las dislocaciones se puedan mover con facilidad. La martensita está altamente sobresaturada de carbono, ya que el hierro normalmente contiene menos de 0.0218% C a la temperatura ambiente; la martensita contiene la cantidad de carbono presente en el acero. Finalmente, la martensita tiene un tamaño de grano fino y una subestructura entre los granos aún más fina.

La estructura y las propiedades de las martensitas en el acero dependen del contenido de carbono de la aleación (figura 11-24). Cuando el contenido de carbono es bajo, la martensita crece en forma de “listones”, compuestos por paquetes de placas planas y angostas que crecen unas al lado de las otras [figura 11-25(a)]. Esta martensita no es muy dura. Con un mayor contenido de carbono, se forma la martensita de placa, en la cual crecen placas individuales planas y angostas, en vez de crecer acicularmente [figura 11-25(b)]. La dureza es alta en la estructura martensítica de placas con más contenido de carbono; esto se debe, parcialmente, a una mayor distorsión, es decir a una relación  $c/a$  mayor que la de la estructura cristalina original.


**Revenido de la martensita en los aceros** La martensita no es una estructura en equilibrio. Cuando la martensita en un acero se calienta por debajo de la temperatura eutectoide, se precipitan fases  $\alpha$  y  $\text{Fe}_3\text{C}$  estables. Este proceso se conoce como **revenido**. La descomposición de la martensita en los aceros causa que la resistencia mecánica y la dureza de ésta disminuyan mientras que la ductilidad y las propiedades al impacto mejoran (figura 11-26).

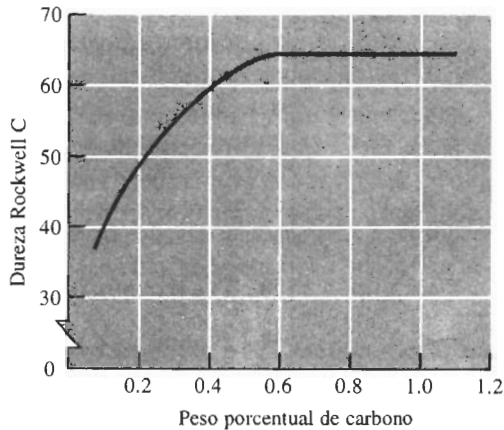


**FIGURA 11-24** Efecto del contenido de carbono en la dureza de la martensita de los aceros.

A bajas temperaturas de revenido, la martensita puede formar dos fases de transición, una martensita de bajo carbono y un carburo  $\epsilon$  muy fino fuera de equilibrio, es decir  $\text{Fe}_{2.4}\text{C}$ . El acero sigue siendo resistente, frágil y quizás incluso más duro que antes del revenido. A temperaturas más elevadas, se forma el  $\alpha$  y el  $\text{Fe}_3\text{C}$  estables y el acero se hace más suave y más dúctil. Si el acero es revenido justo por debajo de la temperatura eutectoide, el  $\text{Fe}_3\text{C}$  se vuelve muy grueso, reduciendo de manera importante el efecto de endurecimiento por dispersión. Mediante la selección de una temperatura de revenido apropiada, se puede obtener una amplia gama de propiedades. El producto del proceso de revenido es un microconstituyente conocido como martensita revenida (figura 11-27).

**Martensita en otros sistemas** Las características de la reacción martensítica son diferentes en otros sistemas de aleación. Por ejemplo, se puede formar la martensita en aleaciones base hierro que contengan poco o nada de carbono, mediante la transformación de la estructura cristalina CCC a una estructura cristalina CC. En ciertos aceros de alto manganeso y en aceros inoxidables, la estructura CCC cambia a una estructura cristalina HC durante la transformación

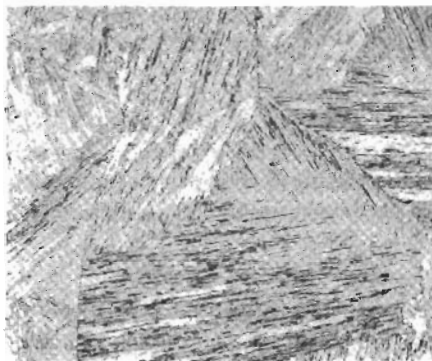


(a)

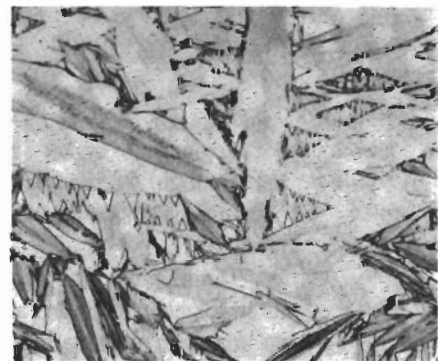


(b)

**FIGURA 11-25** (a) Martensita en listones en acero de bajo carbono ( $\times 80$ ). (b) Martensita en placas en acero de alto carbono ( $\times 400$ ). (De Metals Handbook, Vol. 8, 8a Ed., American Society for Metals, 1973.)



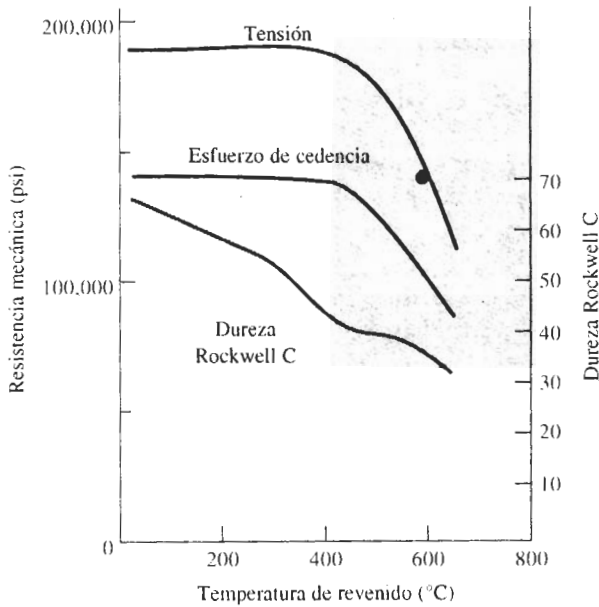

**FIGURA 11-26** Efecto de la temperatura de revenido sobre las propiedades de un acero eutectoide.

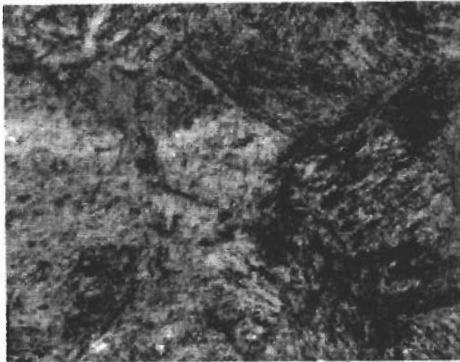

**FIGURA 11-27** Martensita revenida en acero (x500). (De Metals Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985.)

martensítica. Además, la reacción martensítica puede ocurrir durante la transformación de muchos materiales cerámicos polimórficos, incluyendo  $ZrO_2$ , e incluso en algunos polímeros cristalinos.

También en otras aleaciones las propiedades de la martensita son distintas a las que adquiere en los aceros. En las aleaciones de titanio, el titanio CC se transforma durante el templeado en una estructura martensítica HC. Sin embargo, aquí es más blanda y débil que la estructura original.

La martensita que se forma en otras aleaciones también puede ser revenida. La producida en aleaciones de titanio se puede volver a calentar para permitir la precipitación de una segunda fase. A diferencia de los aceros, el proceso de revenido incrementa, en vez de reducir, la resistencia mecánica de la aleación de titanio.


**Efecto de memoria de la forma** Una propiedad única que poseen ciertas aleaciones que siguen una transformación martensítica es el **efecto de memoria de la forma**. Una aleación Ni-50% Ti y varias aleaciones base cobre pueden recibir un tratamiento termomecánico complicado para producir una estructura martensítica. Al terminar el tratamiento, el metal ha sufrido una deformación predeterminada. El metal entonces puede ser deformado otra vez, pero al incrementarse la temperatura, este metal recupera su forma original. Las posibles aplicaciones incluyen palancas accionadoras, frenos para ortodoncia, filtros para coágulos de sangre y, quizás algún día, corazones artificiales.

### EJEMPLO 11-10 Diseño de un cople para tubería

Algunas veces en la práctica es necesario unir tubería de titanio. Diseñe un método para hacerlo con rapidez.

#### SOLUCIÓN

El titanio es bastante reactivo y, a menos que se utilicen procesos especiales de soldadura, puede contaminarse. En la práctica lo más probable es que no haya acceso a estos procesos. Por tanto, se deseará efectuar la unión sin tener que recurrir a procesos de alta temperatura.

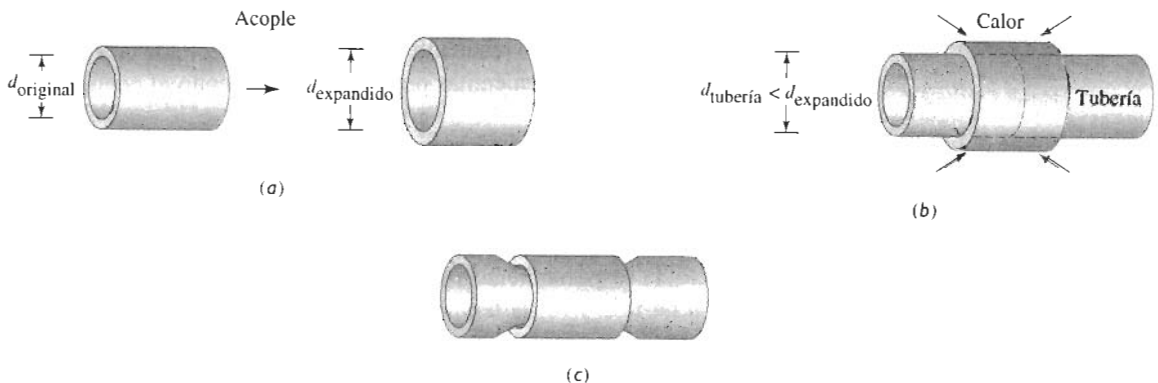

**FIGURA 11-28** Uso de aleaciones con memoria de la forma para acoplar tubería: Un acople de aleación con memoria de la forma se expande (a) de tal manera que se introduce sobre la tubería (b). Al volver a calentar el acoplamiento, se encoge, regresando a su diámetro original (c) apretando la tubería para un ajuste perfecto (para el ejemplo 11-10).

Para esta aplicación se puede aprovechar el efecto de memoria de la forma (figura 11-28). Con anticipación, es posible formar un acople Ni-Ti con un diámetro pequeño y, a continuación, deformarlo hasta uno mayor. El acoplamiento se deslizará sobre la tubería y será calentado (a una temperatura lo suficientemente baja para que no se contamine la tubería de titanio). El acople se contraerá, volviendo a su forma predeterminada, produciendo una unión mecánica fuerte y juntando las partes.

**RESUMEN**

Las transformaciones de fase de estado sólido, que tienen un efecto profundo sobre la estructura y propiedades de un material, a menudo pueden ser controladas mediante tratamientos térmicos adecuados. Éstos se diseñan para conseguir una distribución óptima de dos o más fases en la microestructura. El endurecimiento por dispersión permite obtener una amplia variedad de estructuras y propiedades.

- Estas transformaciones típicamente requieren, a la vez, nucleación y crecimiento de nuevas fases a partir de la estructura original. La cinética de la transformación de fases ayuda a comprender los mecanismos que controlan la reacción y la velocidad a la cual ocurre, permitiendo diseñar el tratamiento térmico para producir la microestructura deseada. La consulta de diagramas de fases apropiados también auxilia en la selección de las composiciones y temperaturas necesarias.
- El endurecimiento por envejecimiento o por precipitación, es un poderoso método para controlar el endurecimiento óptimo por dispersión en muchas aleaciones metálicas. En el endurecimiento por envejecimiento se permite la formación de un precipitado coherente muy fino, ampliamente disperso, mediante un tratamiento térmico que incluye (a) tratamiento de solución para producir una solución sólida de una fase, (b) templado para conservar esta fase única, y (c) envejecimiento para permitir que se forme el precipitado. A fin de que ocurra el endurecimiento por envejecimiento, el diagrama de fases debe mostrar solubilidad decreciente del soluto en el solvente, al reducirse la temperatura.
- La reacción eutectoide puede ser controlada para permitir que un tipo de sólido se transforme en dos tipos diferentes de sólidos. La cinética de la reacción depende de la nucleación de nuevas fases sólidas y de la difusión de los diferentes átomos en el material, para permitir el crecimiento de las fases nuevas. La reacción eutectoide más ampliamente utilizada ocurre en la producción de aceros a partir de aleaciones hierro-carbono:
  - Se puede producir perlita o bainita como resultado de la reacción eutectoide en el acero. Además, pudieran estar presentes ferrita o cementitas primarias, dependiendo el contenido de carbono de la aleación.
  - Los factores que tienen influencia sobre las propiedades mecánicas del microconstituyente producido por la reacción eutectoide son (a) la composición de la aleación (cantidad de microconstituyente eutectoide); (b) el tamaño de grano del sólido original, del microconstituyente eutectoide y de cualquier microconstituyente primario; (c) la fineza de la estructura dentro del microconstituyente eutectoide (espaciamiento interlaminar); (d) la velocidad de enfriamiento durante la transformación de fase y (e) la temperatura a la cual ocurre dicha transformación (cantidad de subenfriamiento).
- Se presenta una transformación martensítica sin difusión de largo alcance. De nuevo, el ejemplo mejor conocido ocurre en los aceros:
  - La cantidad de martensita que se forma dependerá de la temperatura de la transformación (reacción atómica).
  - La martensita es muy dura y frágil; la dureza está determinada principalmente por el contenido de carbono.
  - La cantidad y composición de la martensita es la misma que la austenita de la cual procede.
- La martensita se puede revenir. Durante el revenido, se produce una estructura endurecida por dispersión. En los aceros, el revenido reduce la resistencia y la dureza, mejorando la ductilidad y la tenacidad de la microestructura.
- Dado que se obtienen propiedades óptimas mediante el tratamiento térmico, se debe recordar que la estructura y las propiedades pueden modificarse al utilizar o exponer el material a temperaturas elevadas. Cuando el material es puesto en servicio, ocurrirá sobre-envejecimiento o sobre-revenido como una consecuencia natural de los fenómenos que rigen esta transformación. Las láminas de ferrita y cementita son más pequeñas comparadas con las de la perlita.

## GLOSARIO

**Ángulo diedro** El que define la forma de una partícula de precipitado en la matriz. El ángulo diedro está determinado por las energías superficiales relativas.

**Austenita** Nombre dado a la estructura cristalina CCC del hierro.

**Bainita** Microconstituyente bifásico, el cual contiene ferrita y cementita, y que se forma en los aceros transformados isotérmicamente a temperaturas relativamente bajas.

**Cementita** Compuesto intermetálico  $\text{Fe}_3\text{C}$  duro y frágil que, cuando se dispersa apropiadamente, proporciona endurecimiento en los aceros.

**Diagrama TTT** Representación tiempo-temperatura-transformación, que describe el tiempo requerido a cualquier temperatura para que inicie y termine una transformación de fase. El diagrama TTT supone que durante la transformación la temperatura es constante.

**Efecto de memoria de forma** Habilidad de ciertos materiales para desarrollar microestructuras que, después de ser deformadas, pueden devolver al material su forma inicial, al momento de ser calentado.

**Endurecimiento por envejecimiento** Tratamiento térmico especial de endurecimiento por dispersión. Mediante un tratamiento por solución, un templeado y un envejecimiento, se forma un precipitado coherente, que consigue un efecto sustancial de endurecimiento. También se conoce como endurecimiento por precipitación.

**Energía de deformación del precipitado** La requerida para permitir que un precipitado se ajuste en la matriz que lo rodea, durante la nucleación y el crecimiento del mismo.

**Energía interfacial** La asociada con los bordes o límites entre dos fases.

**Envejecimiento artificial** Recalentamiento de una aleación tratada por solución y templada a una temperatura por debajo de *solvus*, a fin de proporcionar la energía térmica necesaria para formar un precipitado.

**Envejecimiento natural** Formación de un precipitado coherente a partir de una aleación endurecible, tratada por solución y templada a temperatura ambiente, proporcionando endurecimiento óptimo.

**Estructura Widmanstatten** Precipitación de una segunda fase desde la matriz, cuando existe una relación cristalográfica preferencial entre el precipitado y las estructuras cristalinas de la matriz. A menudo en la estructura Widmanstatten se forman estructuras en forma de aguja o en forma de placas.

**Ferrita** Nombre dado a la estructura cristalina CC del hierro.

**Martensita** Fase metaestable formada en el acero y en otros materiales, mediante una transformación atómica sin difusión.

**Perlita** Microconstituyente laminar de dos fases que contiene ferrita y cementita, formado en aceros enfriados de manera normal o transformados isotérmicamente a temperaturas relativamente altas e inferiores al punto de transformación eutectoide.

**Precipitado coherente** Fase cuya estructura cristalina y arreglo atómico tiene una relación continua con la matriz de la cual se formó. El precipitado coherente proporciona un cambio adecuado del arreglo atómico dentro de la matriz y esto genera un excelente endurecimiento.

**Relación de Avrami** Regla que describe la fracción transformada en función del tiempo.

**Revenido** Tratamiento térmico a baja temperatura, utilizado para reducir la dureza de la martensita, al permitir que ésta empiece a descomponerse en las fases de equilibrio.

**Solución sólida sobresaturada ( $\alpha_s$ )** La formada al enfriar rápidamente un material de una fase a alta temperatura hacia una bifásica de baja temperatura, sin que la segunda fase se precipi-

te. Debido a que la fase templada contiene más elementos de aleación que el límite de solubilidad, queda sobresaturada en ese elemento.

**Transformación atérmica** La que ocurre cuando la cantidad de la transformación depende sólo de la temperatura y no del tiempo.

**Transformación isotérmica** La que ocurre cuando la cantidad de transformación a una temperatura en particular depende del tiempo permitido para que suceda.

**Tratamiento por solución** El primer paso en el tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento. La aleación se calienta por encima de la temperatura de *solvus*, para disolver cualquier segunda fase y producir una estructura homogénea de una sola fase.

**Zonas de Guinier-Preston** Diminutas agrupaciones de átomos que se precipitan de la matriz en las primeras etapas del proceso de endurecimiento por envejecimiento. Aunque las zonas GP son coherentes con la matriz, son demasiado pequeñas para conseguir un endurecimiento óptimo.

## PROBLEMAS

**11-1** Determine las constantes  $c$  y  $n$  de la ecuación 11-2 que describe la velocidad de cristalización del polipropileno a  $140^{\circ}\text{C}$  (figura 11-29).

**11-2** Determine las constantes  $c$  y  $n$  de la ecuación 11-2 que describe la velocidad de recristalización del cobre a  $135^{\circ}\text{C}$  (figura 11-2).

**11-3** Determine la energía de activación para la cristalización del polipropileno, utilizando las curvas de la figura 11-29.

**11-4 (a)** Recomiende un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento artificial, para la aleación Cu-1.2% Be (figura 13-10). Incluya las temperaturas apropiadas.

**(b)** Compare la cantidad de precipitado  $\gamma_2$  que se forma mediante envejecimiento artificial a  $400^{\circ}\text{C}$  con la que se forma por envejecimiento natural.


**11-5** Suponga que es posible el endurecimiento por envejecimiento en el sistema Al-Mg (figura 13-3).

**(a)** Recomiende un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento artificial para cada una de las aleaciones siguientes y

**(b)** compare la cantidad de precipitado  $\beta$  que se forma a partir de sugerencia de tratamiento para cada aleación.

**(c)** Un ensayo mecánico de las aleaciones después del tratamiento térmico revela que ha ocurrido poco endurecimiento. ¿Cuál de los requerimientos de endurecimiento por envejecimiento probablemente no se satisfizo?

**(a)** Al-4% Mg    **(b)** Al-6% Mg    **(c)** Al-12% Mg

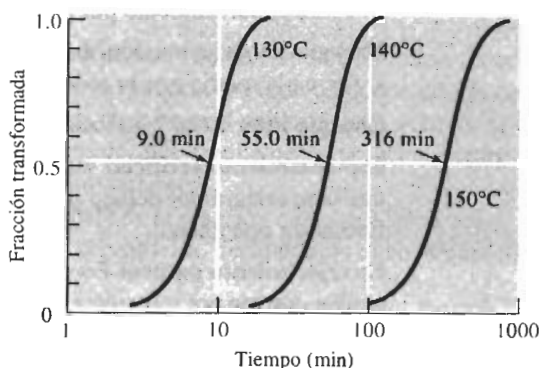


**FIGURA 11-29** Efecto de la temperatura de la cristalización del polipropileno (para los problemas 11-1 y 11-3).

**11-6** Una aleación Al-2.5% Cu se solubiliza, se temple y se sobre-envejece a  $230^{\circ}\text{C}$ , a fin de producir una microestructura estable. Si los precipitados esféricos  $\theta$  que se forman tienen un diámetro de 9000 nm con una densidad de  $4.26\text{ g/cm}^3$ , determine el número de partículas de precipitado por  $\text{cm}^3$ .

**11-7** La figura 11-30 muestra un diagrama de fases hipotético. Determine si cada una de las aleaciones siguientes pudieran resultar buenos candidatos para endurecimiento por envejecimiento y explique su respuesta. Para aquellas aleaciones que pudieran ser buenos candidatos, describa el tratamiento térmico que se requiere, incluyendo las temperaturas recomendadas.

**(a)** A-10% B    **(b)** A-20% B    **(c)** A-55% B  
**(d)** A-87% B    **(e)** A-95% B

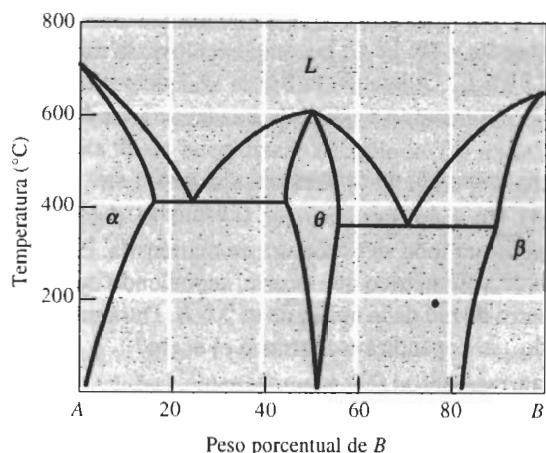

**FIGURA 11-30** Diagrama de fases hipotético (para el problema 11-7).

**11-8** La figura 11-1 muestra la curva sigmoidea de la transformación de la austenita. Determine las constantes  $c$  y  $n$  de la ecuación 11-2 para esta reacción. Al comparar esta figura con el diagrama  $TTT$  (figura 11-19) estime la temperatura a la cual ocurrió esta transformación.

**11-9** Para una aleación Fe-0.35% C, determine  
 (a) la temperatura a la cual empieza por primera vez la austenita a transformarse al enfriarse,  
 (b) el primer microconstituyente que se forma,  
 (c) la composición y cantidad en cada fase presente a 728°C,  
 (d) la composición y cantidad de cada fase presente a 726°C y  
 (e) la composición y cantidad de cada microconstituyente presente a 726°C.

**11-10** Para una aleación Fe-1.15% C, determine  
 (a) la temperatura a la cual la austenita empieza a transformarse al ser enfriada,  
 (b) el microconstituyente primario que se forma,  
 (c) la composición y cantidad de cada fase presente a 728°C,  
 (d) la composición y cantidad de cada fase presente a 726°C y  
 (e) la composición y cantidad de cada microconstituyente presente a 726°C.

**11-11** Un acero contiene 8% cementita y 92% ferrita a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono en el acero. ¿Es este acero hipoeutectoide o hipereutectoide?

**11-12** Un acero contiene 18% cementita y 82% ferrita a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono en el acero. ¿Es este acero hipoeutectoide o hipereutectoide?

**11-13** Un acero contiene 18% perlita y 82% ferrita primaria a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono en el acero. ¿Es este acero hipoeutectoide o hipereutectoide?

**11-14** Un acero contiene 94% perlita y 6% cementita primaria a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono en el acero. ¿Es este acero hipoeutectoide o hipereutectoide?

**11-15** Un acero contiene 55%  $\alpha$  y 45%  $\gamma$  a 750°C. Estime el contenido de carbono del acero.

**11-16** Un acero contiene 96%  $\gamma$  y 4% Fe<sub>3</sub>C a 800°C. Estime el contenido de carbono del acero.

**11-17** Un acero se calienta hasta que se forma 40% austenita, con un contenido de carbono de 0.5%. Estime la temperatura y el contenido general del carbono del acero.

**11-18** Un acero se calienta hasta que se forma 85% austenita, con un contenido de carbono de 1.05%. Estime la temperatura y el contenido general de carbono en el acero.

**11-19** Determine la temperatura eutectoide, la composición de cada fase en la reacción eutectoide, y la cantidad de cada fase presente en el microconstituyente eutectoide, para los sistemas siguientes. Comente si espera que el microconstituyente eutectoide será dúctil o frágil.

- (a) ZrO<sub>2</sub>-CaO (figura 14-23)
- (b) Cu-Al al 11.8% Al (figura 13-10)
- (c) Cu-Zn al 47% Zn (figura 13-10)
- (d) Cu-Be (figura 13-10)

**11-20** Compare el espaciamiento interlaminar y el límite elástico cuando un acero con la composición eutectoide se transforma isotérmicamente en perlita a

- (a) 700°C y
- (b) 600°C.

**11-21** Un acero con la composición eutectoide isotérmicamente transformado, se determina que tiene un límite elástico de 410 MPa. Estime

- (a) la temperatura de transformación y
- (b) el espaciamiento interlaminar en la perlita.

**11-22** Determine la temperatura de transformación requerida y el microconstituyente si un acero eutectoide debe tener las durezas siguientes:

- (a) HRC 38                      (b) HRC 42                      (c) HRC 48  
(d) HRC 52

**11-23** Describa la dureza y la microestructura de un acero eutectoide que ha sido calentado a 800°C durante una hora, templado a 350°C, mantenido así durante 750 segundos y, finalmente, templado a temperatura ambiente.

**11-24** Describa la dureza y la microestructura en un acero con la composición eutectoide que ha sido calentado a 800°C, templado a 650°C, mantenido así durante 500 s y, finalmente, templado a temperatura ambiente.

**11-25** Describa la dureza y la microestructura en un acero con la composición eutectoide que ha sido calentado a 800°C, templado a 300°C, mantenido así durante 10 s y, finalmente, templado a temperatura ambiente.

**11-26** Describa la dureza y la microestructura en un acero con la composición eutectoide que ha sido calentado a 800°C, templado a 300°C, mantenido así durante 10 s, templado a temperatura ambiente y, a continuación, recalentado a 400°C, antes de finalmente ser enfriado de nuevo a temperatura ambiente.

**11-27** Un acero que contiene 0.3% C se calienta a diversas temperaturas por encima de la temperatura eutectoide, se mantiene así durante 1 hora y finalmente se temple a temperatura ambiente. Utilizando la figura 12-2, determine la cantidad, composición y dureza de cualquier martensita que se haya formado cuando la temperatura de calentamiento sea:

- (a) 728°C                      (b) 750°C                      (c) 790°C  
(d) 850°C

**11-28** Un acero que contiene 0.95% C se calienta a varias temperaturas por encima de la temperatura eutectoide, se mantiene durante una hora y entonces se temple a temperatura ambiente. Utilizando la figura 12-2 determine la cantidad y composición de cualquier martensita que se haya formado cuando la temperatura de calentamiento sea:

- (a) 728°C                      (b) 750°C                      (c) 780°C  
(d) 850°C

**11-29** Una microestructura de un acero contiene 75% martensita y 25% ferrita; la composición de la martensita es 0.6% C. Utilizando la figura 12-2, determine  
(a) la temperatura a partir de la cual el acero fue templado y  
(b) el contenido de carbono del acero.

**11-30** Una microestructura de un acero contiene 92% martensita y 8% Fe<sub>3</sub>C; la composición de la martensita es 1.10% C. Utilizando la figura 12-2 determine

- (a) la temperatura a partir de la cual se templó el acero y  
(b) el contenido de carbono en el acero.

**11-31** Un acero que contiene 0.8% C se temple para transformar toda su estructura en martensita. Estime el cambio volumétrico que ocurre, suponiendo que el parámetro de red de la austenita es 3.6 Å. Durante el templado ¿se expandirá o contraerá el acero?

**11-32** Describa el tratamiento térmico completo requerido para producir un acero de composición eutectoide templado y revenido, con una resistencia a la tensión de por lo menos 125,000 psi. Incluya las temperaturas apropiadas del tratamiento.

**11-33** Describa el tratamiento térmico completo requerido para producir un acero de composición eutectoide templado y revenido, con una dureza HRC menor a 50. Incluya las temperaturas apropiadas.

**11-34** En las aleaciones eutécticas, generalmente el microconstituyente eutéctico es el continuo, pero en las estructuras eutectoides, el continuo normalmente es el microconstituyente primario. Mediante la descripción de los cambios que ocurren en cada reacción al reducir la temperatura, explique por qué esta diferencia es de esperarse.

**11-35** Describa cómo los metales con memoria pudieran ser útiles en forma de placas, para colocarse quirúrgicamente alrededor de huesos rotos y así proporcionar una curación más rápida.



## Problemas de diseño

**11-36** Se desea colocar hojas de aluminio en el bastidor del piso 24 de un rascacielos. Para ello se utilizarían remaches fabricados de un aluminio endurecible por envejecimiento, pero éstos deben ser blandos y dúctiles a fin de que aprieten. Después de sujetar las láminas, los remaches deben resultar muy resistentes. Diseñe un método para producir, usar y endurecer los remaches.

**11-37** Diseñe un proceso para producir un polímero de polipropileno con una estructura que sea 75% cristalina. La figura 11-29 proporcionará los datos apropiados.

**11-38** Una ménsula de Al-Cu endurecida por envejecimiento se utiliza para sostener un pesado detector eléctrico en la parte exterior de un horno para fabricar acero. Las temperaturas pudieran exceder los  $200^{\circ}\text{C}$ . ¿Se trata de un buen diseño? Explique. De no ser así, diseñe una ménsula apropiada y explique por qué su elección es aceptable.

**11-39** Se utiliza un proceso de soldadura por arco para unir un acero de composición eutécticoide. Las velocidades de enfriamiento pueden ser muy altas después de la unión. Describa lo que ocurre en el área afectada por el calor de la soldadura y analice los problemas que pudieran presentarse. Diseñe un proceso de unión que pudiera minimizar esos problemas.



Las propiedades mecánicas de cada material se pueden predecir y controlar al comprender los enlaces atómicos, la organización atómica y los mecanismos de endurecimiento que se han analizado en secciones anteriores. Este hecho es particularmente evidente en los capítulos 12 y 13, donde ideas sobre endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por deformación y endurecimiento por dispersión se aplican a aleaciones ferrosas y no ferrosas.

El análisis de los materiales cerámicos y de los polímeros de los capítulos 14 y 15 enfatizan la importancia de los enlaces y organización atómicos. Las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos y los polímeros quedan explicadas en estos capítulos mediante mecanismos que no implican el movimiento de dislocaciones.

Los materiales compuestos son incluso más difíciles de clasificar, en razón de sus muchos tipos y usos pretendidos, según se indica en el capítulo 16. Muchos compuestos están diseñados para proporcionar características especiales que van más allá de los métodos convencionales para controlar la relación estructura-propiedades. Materiales para construcción, como la madera y el concreto, que se describirán en el capítulo 17, son tipos especiales de materiales compuestos.

Frecuentemente nos encontramos que componentes y estructuras complejas están formadas por materiales provenientes de varios, o incluso de todos, estos grupos. Cada uno de estos conjuntos tiene su propia serie única de propiedades, que mejor se adapta a cada aplicación individual.



El diseño apropiado de los tratamientos térmicos le permite al ingeniero controlar la microestructura y las propiedades mecánicas de las aleaciones metálicas. En este ejemplo, el comportamiento polimórfico de la aleación no ferrosa de titanio permite que se formen placas  $\alpha$  de titanio en una matriz de titanio  $\beta$ . La estructura en forma de placas interfiere con el crecimiento de grietas, mejorando, por tanto, la tenacidad a la fractura de la aleación. (*De Metals Handbook, Vol. 2, 10a Ed. ASM International, 1990.*)

# **PARTE III**

## **Materiales para ingeniería**

**CAPÍTULO 12**  
Aleaciones ferrosas

**CAPÍTULO 13**  
Aleaciones no ferrosas

**CAPÍTULO 14**  
Materiales cerámicos

**CAPÍTULO 15**  
Polímeros

**CAPÍTULO 16**  
Materiales compuestos

**CAPÍTULO 17**  
Materiales para construcción

### 12-1 Introducción

Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, incluyen los aceros al bajo carbono, los aceros aleados y de herramientas, los aceros inoxidable y los *hierros fundidos*. Los aceros típicamente se producen de dos formas: refinando el mineral de hierro o reciclando chatarra de acero (figura 12-1).

Para la producción de acero primario, el mineral de hierro (óxido de hierro) se calienta en un *alto horno* en presencia de coque (carbono) y oxígeno. El carbono reduce el óxido de hierro a hierro en bruto líquido, produciendo monóxido de carbono y bióxido de carbono como subproductos. La piedra caliza, agregada para ayudar a eliminar impurezas, se funde produciendo escoria líquida. Dado que el hierro bruto líquido contiene cantidades muy grandes de carbono, se sopla oxígeno en el *horno de oxigenación o de aceración básico* para eliminar carbón excedente y producir acero líquido.


También se produce acero reciclando la chatarra del mismo metal. A menudo ésta se introduce en un *horno eléctrico de arco*, en el cual el calor la funde. Muchos aceros aleados y aceros especiales también se producen utilizando hornos eléctricos.

El acero líquido a veces se vacía directamente en moldes para producir fundiciones de acero terminadas; también se le permite solidificar en formas que posteriormente son procesadas por técnicas de conformado de metales como es el laminado o el forjado. En este último caso, el acero es vaciado en grandes lingoteras o se funde de manera continua en formas regulares (como se describe en la figura 8-18).


Los mecanismos de endurecimiento se aplican a las aleaciones ferrosas. En este capítulo se analizará el uso de la reacción eutectoide para controlar la estructura y propiedades de los aceros mediante tratamiento térmico y aleación. También se examinarán dos clases especiales de aleaciones ferrosas: los aceros inoxidable y los hierros fundidos.

### 12-2 Clasificación de los aceros

El diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C nos da la base para comprender el tratamiento y las propiedades de los aceros. El diagrama de fases, las fases y los microconstituyentes en los aceros se analizaron en el capítulo 11. El punto que divide los aceros de los hierros fundidos es 2.11% C, don-

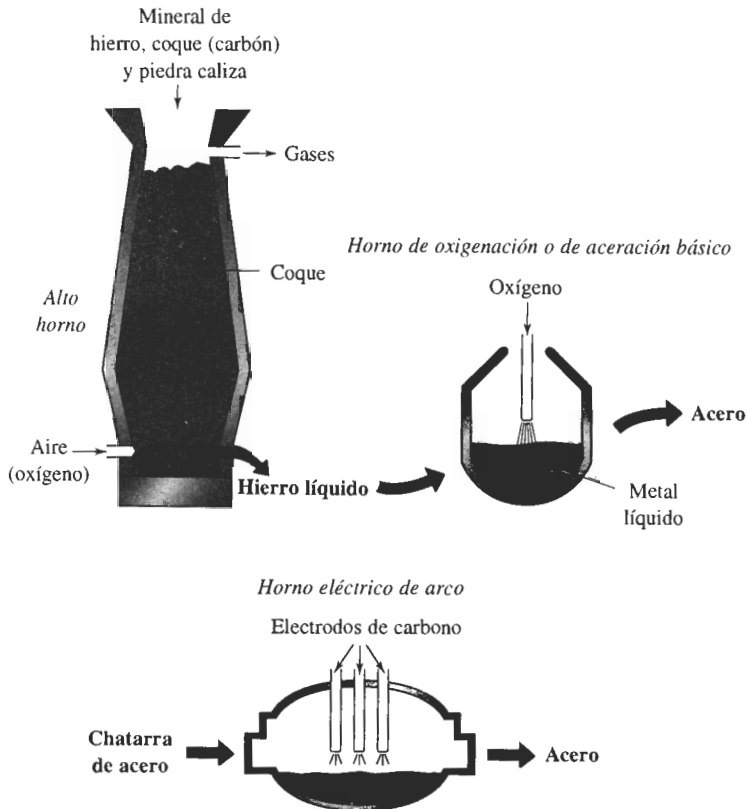


**FIGURA 12-1** En un alto horno, el mineral de hierro se reduce utilizando coque (carbón) y aire para producir hierro bruto líquido. El alto contenido de carbono en el hierro bruto líquido se reduce mediante la introducción de oxígeno en el horno de oxigenación o de aceración básico para producir acero líquido. También se puede utilizar un horno eléctrico de arco para producir acero líquido mediante fundición de la chatarra.

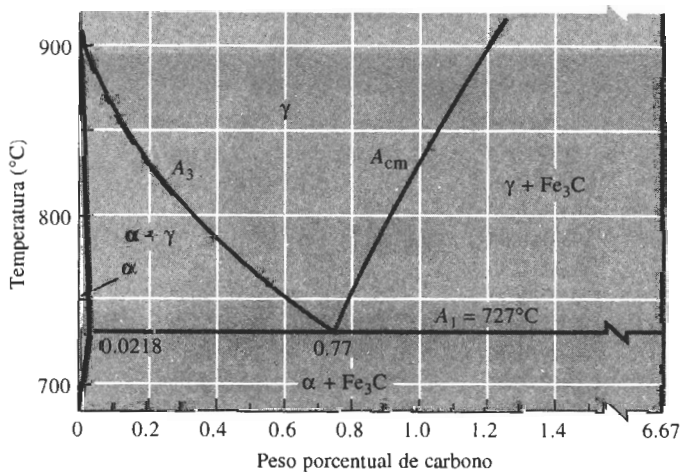

**FIGURA 12-2** Porción eutectoide del diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C.

de se hace posible la reacción eutéctica. Para los aceros, será necesario concentrarse en la porción eutectoide del diagrama (figura 12-2) en el cual se identifican de manera especial las líneas de solubilidad y la isoterma eutectoide. El  $A_3$  muestra la temperatura a la cual se inicia la formación de ferrita al enfriarse; el  $A_{cm}$  muestra la temperatura a la cual empieza a formarse la cementita y  $A_1$  es la temperatura eutectoide.

Prácticamente todos los tratamientos térmicos de un acero se dirigen hacia la producción de una mezcla de ferrita y de cementita con una adecuada combinación de propiedades. La fi-

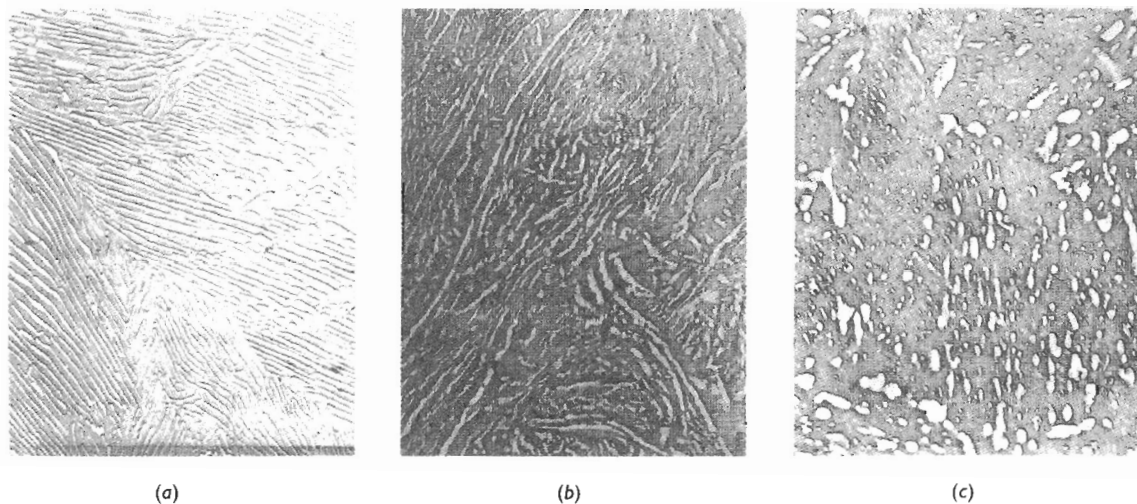

**FIGURA 12-3** Microfotografías electrónicas de (a) perlita, (b) bainita y (c) martensita revenida, ilustrando las diferencias en tamaño y forma de la cementita en estos tres microconstituyentes ( $\times 7500$ ). (De *The Making, Shaping, and Treating of Steel*, 10a Ed., Cortesía de Association of Iron and Steel Engineers.)

**TABLA 12-1** Composición de aceros AISI-SAE seleccionados

Número AISI-SAE	% C	% Mn	% Si	% Ni	% Cr	Otros
1020	0.18–0.23	0.30–0.60				
1040	0.37–0.44	0.60–0.90				
1060	0.55–0.65	0.60–0.90				
1080	0.75–0.88	0.60–0.90				
1095	0.90–1.03	0.30–0.50				
1140	0.37–0.44	0.70–1.00				0.08–0.13% S
4140	0.38–0.43	0.75–1.00	0.15–0.30		0.80–1.10	0.15–0.25% Mo
4340	0.38–0.43	0.60–0.80	0.15–0.30	1.65–2.00	0.70–0.90	0.20–0.30% Mo
4620	0.17–0.22	0.45–0.65	0.15–0.30	1.65–2.00		0.20–0.30% Mo
52100	0.98–1.10	0.25–0.45	0.15–0.30		1.30–1.60	
8620	0.18–0.23	0.70–0.90	0.15–0.30	0.40–0.70	0.40–0.60	0.15–0.25% V
9260	0.56–0.64	0.75–1.00	1.80–2.20			

gura 12-3 muestra los tres microconstituyentes de importancia, es decir las disposiciones de ferrita y de cementita que por lo general se buscan. La perlita es una mezcla laminar de ferrita y cementita. En la bainita, obtenida mediante la transformación de la austenita a gran subenfriamiento, la cementita es más redonda que en la perlita. La martensita revenida—mezcla en ferrita de una cementita muy fina y prácticamente redonda—, se forma al recalentar la martensita después de su formación.

**Clasificaciones** El AISI (American Iron and Steel Institute) y el SAE (Society of Automotive Engineers) tienen sistemas para clasificar los aceros (tabla 12-1) utilizando un número de cuatro o cinco dígitos. Los dos primeros números se refieren a los principales elementos de aleación presentes y los últimos dos o tres se refieren al porcentaje de carbono. Un acero AISI 1040 es al bajo carbono, con 0.40% C. Un acero SAE 10120 es al bajo carbono, conteniendo 1.20% C. Un acero AISI 4340 es aleado y contiene 0.40% C.

### EJEMPLO 12-1 Diseñe un método para determinar el número AISI

Una herramienta de acero sin alear, utilizada para el maquinado de ruedas de aluminio para automóvil, se ha encontrado que funciona bien, pero los registros de compras se han perdido y no se conoce la composición del acero. La microestructura del metal es martensita revenida y, a partir de la microestructura, no se puede estimar su composición. Diseñe un tratamiento que le ayude a determinar el contenido de carbono en el acero.

### SOLUCIÓN

No se tiene acceso a equipo que permitiría analizar directamente la composición química. Dado que toda la estructura del acero es martensita revenida muy fina, se puede efectuar un tratamiento térmico simple, para producir una estructura que pueda ser analizada con mayor facilidad. Esto se puede hacer de dos maneras distintas.

La primera es calentando el acero a una temperatura justo por debajo de la temperatura  $A_1$  y mantenerlo ahí durante largo tiempo. El acero se sobrerreviene, formándose grandes esferas de  $\text{Fe}_3\text{C}$  en una matriz de ferrita. Se pueden entonces estimar las cantidades de ferrita y cementita y, utilizando la regla de la palanca, se calcula el contenido de carbono. Si con este procedimiento se mide 16%  $\text{Fe}_3\text{C}$ , el contenido del carbono es

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{x - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 16 \quad \text{o} \quad x = 1.086\% \text{ C}$$

Un mejor procedimiento, sin embargo, es calentando el acero por encima de  $A_{cm}$  para que la estructura sea toda de austenita. Si entonces se enfría el acero lentamente, se transformará en perlita y en un microconstituyente primario. Si, al hacer esto, se estima que la estructura contiene 95% perlita y 5%  $\text{Fe}_3\text{C}$  primario, entonces


$$\% \text{perlita} = \frac{6.67 - x}{6.67 - 0.77} \times 100 = 95 \quad \text{o} \quad x = 1.065\% \text{ C}$$

El contenido de carbono es del orden de 1.065 a 1.086%, lo que es consistente con un acero 10100.

En este procedimiento, se asume que los porcentajes en peso y en volumen de los microconstituyentes son iguales; lo que para los aceros esto es prácticamente cierto.

### 12-3 Tratamientos térmicos simples

Cuatro tratamientos térmicos simples, recocido intermedio, recocido normalizado y esferoidización, son de uso común para los aceros (figura 12-4). Estos tratamientos térmicos se utilizan para obtener uno de tres objetivos: (1) la eliminación del deformado en frío, (2) el control del endurecimiento por dispersión, o bien (3), para mejorar la maquinabilidad.

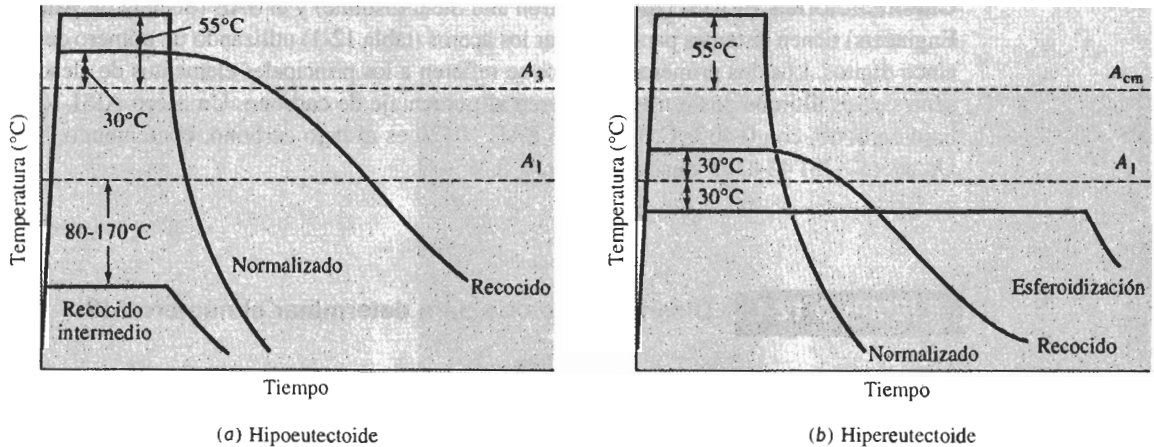

**FIGURA 12-4** Resumen esquemático de los tratamientos térmicos simples para los aceros (a) hipoeutectoides y (b) hipereutectoides.


**Recocido intermedio, eliminación del deformado en frío** El tratamiento térmico de recristalización, utilizado para eliminar el efecto del deformado en frío en aceros con menos de 0.25% C se conoce como **recocido intermedio**. El recocido intermedio se efectúa de 80°C a 170°C, por debajo de la temperatura  $A_1$ .

**Recocido y normalizado, seguido por endurecimiento por dispersión** Los aceros se pueden endurecer por dispersión, controlando el tamaño de la perlita. El acero inicialmente se calienta para producir austenita homogénea, paso conocido como **austenitización**. El **recocido**, es decir un recocido completo permite que el acero se enfríe lentamente en el horno, produciendo perlita gruesa. El **normalizado** logra que el acero se enfríe más rápidamente, al aire, produciendo perlita fina. La figura 12-5 muestra las propiedades típicas obtenidas al recocer y normalizar aceros de bajo carbono.

Para recocer, se efectúa el austenitizado de los aceros hipoeutectoides a aproximadamente 30°C por encima de  $A_3$ , produciendo 100%  $\gamma$ . Sin embargo, la austenitización de un acero hipereutectoide se efectúa a aproximadamente 30°C por encima de  $A_1$ , produciendo austenita y  $Fe_3C$ ; este proceso impide la formación de una película frágil y continua de  $Fe_3C$  en los límites de grano, que se formaría por un enfriamiento lento a partir de la región 100%  $\gamma$ . En ambos casos, el enfriamiento lento en horno y una perlita gruesa proporcionan una resistencia mecánica relativamente baja y buena ductilidad.


Para el normalizado se efectúa el austenitizado a aproximadamente 55°C por encima de  $A_1$  o de  $A_{cm}$ ; después, el acero es sacado del horno y enfriado al aire. Este enfriamiento más rápido produce perlita fina, proporcionando una mayor resistencia mecánica.

**Esferoidización, mejoramiento de la maquinabilidad** Los aceros de alto carbono, que contienen gran cantidad de  $Fe_3C$  tienen características de maquinabilidad deficientes. Durante

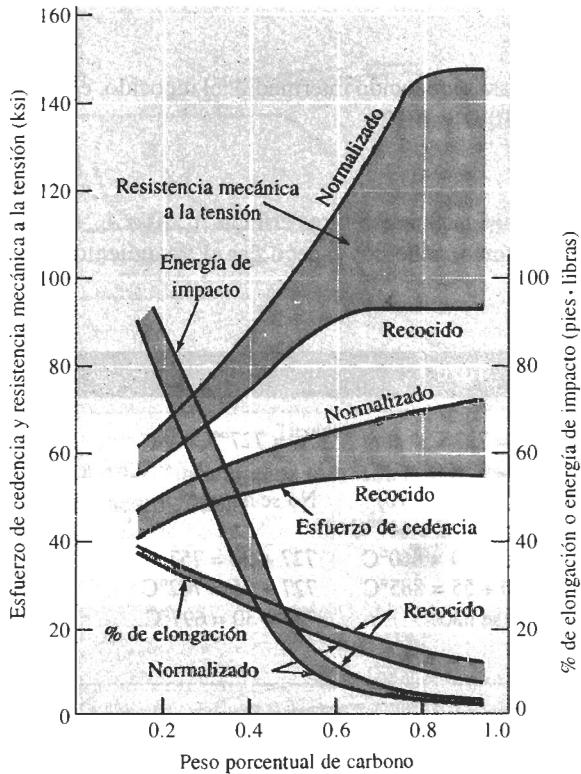

**FIGURA 12-5** Efecto del carbono y del tratamiento térmico sobre las propiedades de los aceros al bajo carbono.

el tratamiento de *esferoidización*, que requiere varias horas a aproximadamente  $30^{\circ}\text{C}$  por debajo de  $A_1$ , el  $\text{Fe}_3\text{C}$  cambia a partículas esféricas grandes a fin de reducir la superficie de bordes. La microestructura, que se conoce como **esferoidita** tiene una matriz continua de ferrita blanda y maquinable (figura 12-6). Después del maquinado, se le da al acero un tratamiento térmico más complejo, para producir las propiedades requeridas. Una estructura similar ocurre cuando se hace el revenido de la martensita justo por debajo de  $A_1$  durante periodos largos.

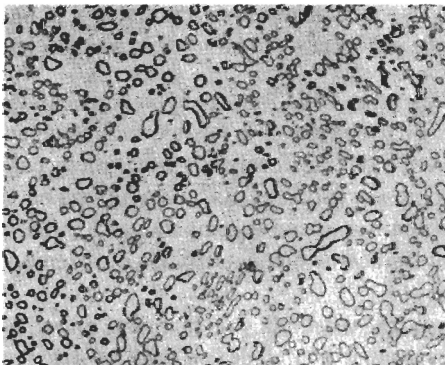

**FIGURA 12-6** Microestructura de la esferoidita, con partículas de  $\text{Fe}_3\text{C}$  dispersas en una matriz de ferrita ( $\times 1850$ ). (De Metals Handbook, Vol. 7 8a Ed., American Society for Metals, 1972.)



EJEMPLO 12-2

Recomiende temperaturas para el recocido intermedio, el recocido, el normalizado y el esferoidizado de los aceros 1020, 1077 y 10120.

SOLUCIÓN

De la figura 12-2 encontramos las temperaturas críticas  $A_1$ ,  $A_3$  o  $A_{cm}$  de cada uno de los aceros. con base en dichas temperaturas, podemos especificar el tratamiento térmico.

	1020	1077	10120
Temperaturas críticas	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$ $A_3 = 830^{\circ}\text{C}$	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$ $A_{cm} = 895^{\circ}\text{C}$
Recocido intermedio	$727 - (80 \text{ a } 170)$ $= 557^{\circ}\text{C a } 647^{\circ}\text{C}$	No se hace	No se hace
Recocido	$830 + 30 = 860^{\circ}\text{C}$	$727 + 30 = 757^{\circ}\text{C}$	$727 + 30 = 757^{\circ}\text{C}$
Normalizado	$830 + 55 = 885^{\circ}\text{C}$	$727 + 55 = 782^{\circ}\text{C}$	$895 + 55 = 950^{\circ}\text{C}$
Esferoidizado	No se hace	$727 - 30 = 697^{\circ}\text{C}$	$727 - 30 = 697^{\circ}\text{C}$

12-4 Tratamientos térmicos isotérmicos


El efecto de la temperatura de transformación sobre las propiedades de un acero 1080 (eutectoide) fue analizado en el capítulo 11. Conforme baja la temperatura isotérmica de transformación, la perlita se vuelve progresivamente más fina, antes de que en su lugar empiece a formarse bainita. A temperaturas muy bajas se obtiene martensita.

**Revenido en la fase austenítica y recocido isotérmico** El tratamiento térmico de transformación isotérmica, utilizado para la producción de la bainita se denomina **revenido en la fase austenítica** y simplemente consiste en la austenitización del acero, el templado a cierta temperatura por debajo de la nariz de la curva TTT y el mantenimiento de esa temperatura hasta que toda la austenita se transforme en bainita (figura 12-7).



El recocido y el normalizado normalmente se utilizan para controlar la finura de la perlita. Sin embargo, la perlita que se forma mediante un **recocido isotérmico** (figura 12-7) puede dar propiedades más uniformes, ya que las velocidades de enfriamiento y la microestructura obtenida durante el recocido y el normalizado varían a lo largo de la sección transversal del acero.

**Efecto del carbono sobre el diagrama TTT** Tanto para un acero hipoeutectoide como para un hipereutectoide, el diagrama TTT debe reflejar la posible formación de una fase primaria. En la figura 12-8 aparecen los diagramas de transformación isotérmicos para los aceros 1050 y 10110. El cambio más notable es la presencia de un “ala” que empieza en la nariz de la curva, volviéndose asintótica con la temperatura  $A_3$  o con la temperatura  $A_{cm}$ . Dicha ala representa el tiempo de inicio de la ferrita ( $F_i$ ) en los aceros hipoeutectoides o el tiempo de inicio de la cementita ( $C_i$ ) en los hipereutectoides.

Cuando un acero 1050 se austenitiza, se temple y se mantiene entre  $A_1$  y  $A_3$ , la ferrita primaria se nuclea y crece; finalmente, resultan cantidades en equilibrio de ferrita y de austenita.

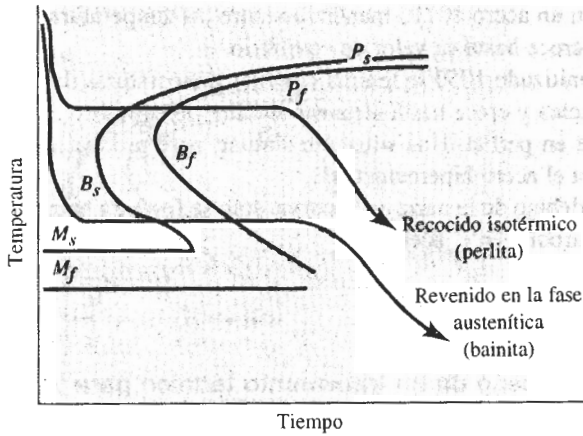

**FIGURA 12-7** Tratamientos térmicos de revenido en la fase austenítica y de recocido isotérmico en un acero 1080.

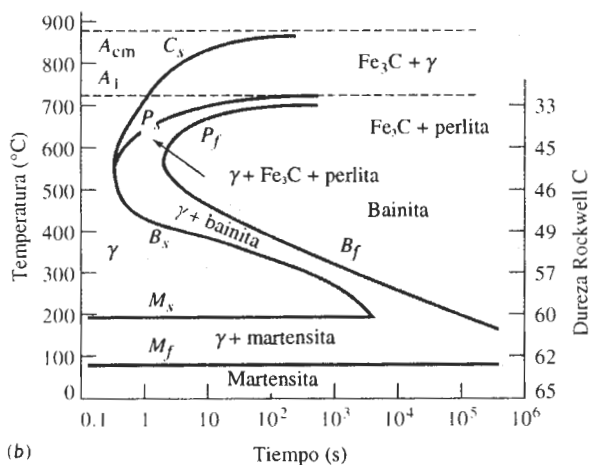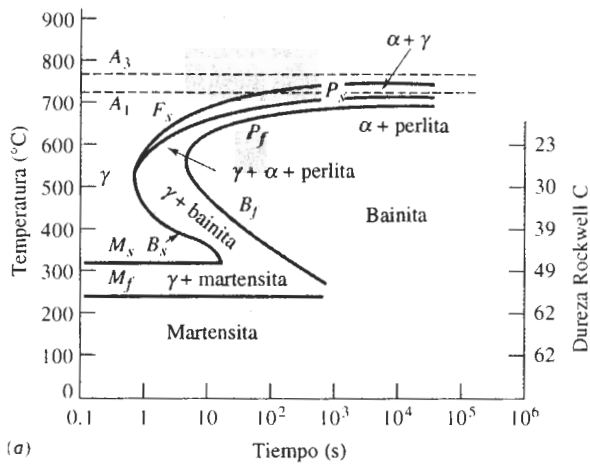

**FIGURA 12-8** Diagramas TTT para un acero (a) 1050 y (b) 10110.

De manera similar, en un acero 10110 mantenido entre las temperaturas  $A_{cm}$  y  $A_1$ , la cementita primaria se nuclea y crece hasta su valor de equilibrio.

Si un acero austenitizado 1050 se temple entre las temperaturas de nariz y  $A_1$ , de nuevo la ferrita primaria se nuclea y crece hasta alcanzar el valor de equilibrio. El resto de la austenita entonces se convierte en perlita. Una situación similar, pero produciendo cementita y perlita primarias, ocurre para el acero hipereutectoide.

Si se temple por debajo de la nariz de la curva, sólo se formará bainita, independientemente del contenido de carbono en el acero.

### EJEMPLO 12-3 Diseño de un tratamiento térmico para un eje

Se necesita un tratamiento térmico para producir una microestructura uniforme y una dureza HRC 23 en un eje de acero 1050.

#### SOLUCIÓN

Es posible encarar esta tarea de varias formas. Se podría austenitizar el acero y a continuación enfriarlo a una rapidez apropiada, ya sea por revenido o normalizado, para obtener la dureza correcta. Al hacer lo anterior, sin embargo, se verá que la estructura y la dureza varían desde la superficie hasta el centro del eje.

Un mejor procedimiento sería utilizar un tratamiento térmico isotérmico. De la figura 12-8, observará que se obtiene una dureza HRC 23 transformando austenita en una mezcla de ferrita y perlita en 600°C. De la figura 12-2, encontrará que la temperatura  $A_3$  es 770°C. Por lo que el tratamiento térmico sería:


1. Austenitizar el acero a  $770 + (30 \text{ a } 55) = 825^\circ\text{C}$ , manteniéndolo así quizás durante una hora y obteniendo 100%  $\gamma$ .
2. Templar el acero a 600°C y mantenerlo ahí por lo menos 10 segundos. Aproximadamente al 1.05 se empieza a precipitar la ferrita primaria de la austenita inestable. Después de 1.5 s empieza a crecer la perlita y, en aproximadamente 10 s, toda la austenita se ha transformado en ferrita y perlita. Ya con este tratamiento, los microconstituyentes presentes son:

$$\alpha \text{ primaria} = \frac{0.77 - 0.5}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 36\%$$

$$\text{Perlita} = \frac{0.5 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 64\%$$

3. Enfriar al aire a la temperatura ambiente, conservando en equilibrio las cantidades de ferrita y perlita primarias. La microestructura y la dureza son uniformes debido al recocido isotérmico.

**Interrupción de la transformación isotérmica** Si se interrumpe el tratamiento térmico isotérmico se producen microestructuras complicadas. Por ejemplo, se puede austenitizar el acero 1050 (figura 12-9) a 800°C, templarlo a 650°C y mantenerlo durante 10 segundos (permitiendo que se forme algo de ferrita y perlita), y a continuación templarlo a 350°C manteniéndolo una hora (3600 s). Cualquier austenita inestable remanente antes del temple a 350°C se transformará en bainita. La estructura final será ferrita, perlita y bainita.

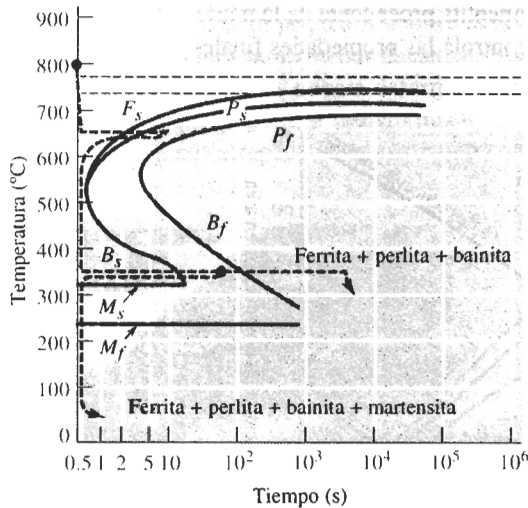

**FIGURA 12-9** Producción de estructuras complicadas al interrumpir el tratamiento térmico isocórico de un acero 1050.



**FIGURA 12-10** "Plumas" oscuras de bainita, rodeadas por martensita color claro, obtenidas al interrumpir el proceso de transformación isocórica ( $\times 1500$ ). (De Metal Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985.)


Se podría complicar aún más el tratamiento, interrumpiéndolo a  $350^{\circ}\text{C}$  después de un minuto (60 s) y templando. Cualquier austenita remanente después de 1 min a  $350^{\circ}\text{C}$  formará martensita. Ahora la estructura final contendrá ferrita, perlita, bainita y martensita. Nótese que cada vez que se cambie la temperatura se empezará a contar el tiempo desde cero.

La figura 12-10 muestra la estructura que se obtiene al interrumpir la transformación en bainita de un acero de 0.5% C templando la austenita remanente en martensita. Dado que estas complicadas mezclas de microconstituyentes originan propiedades impredecibles, estas estructuras rara vez se producen de manera intencional.

## 12-5 Tratamientos térmicos de templeado y revenido

Es posible obtener una dispersión aún más fina del  $\text{Fe}_3\text{C}$ , si primero se temple la austenita para producir martensita y a continuación se reviene el material. Durante el revenido se formará una

mezcla íntima de ferrita y cementita procedente de la martensita, como se vio en el capítulo 11. El tratamiento de revenido controla las propiedades finales del acero (figura 12-11).

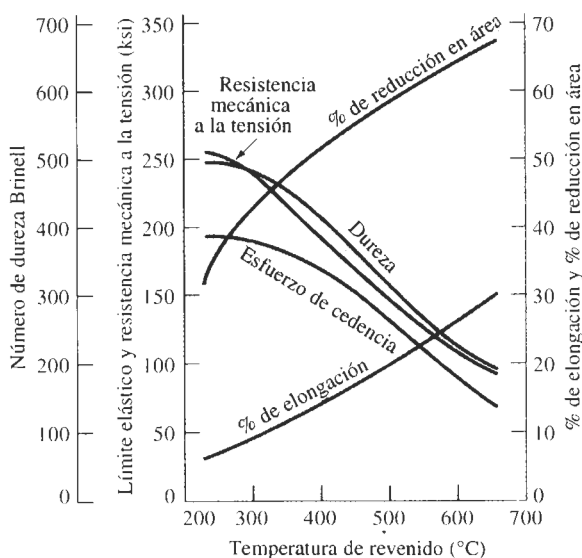

**FIGURA 12-11** Efecto de la temperatura de revenido sobre las propiedades mecánicas de un acero 1050.

#### EJEMPLO 12-4 Diseño de un tratamiento de templeado y revenido

Una flecha giratoria, que transmite la energía de un motor eléctrico está fabricada de un acero 1050. Su límite elástico debe ser por lo menos de 145,000 psi, pero además también debe tener mínimo un 15 por ciento de elongación, a fin de que sea tenaz. Diseñe un tratamiento térmico para producir este componente.

#### SOLUCIÓN

No se puede obtener esta combinación de propiedades recociendo o normalizando (figura 12-5). Sin embargo, un tratamiento térmico por templeado y revenido produce una microestructura que puede conseguir a la vez resistencia y tenacidad. La figura 12-11 muestra que el límite elástico excederá los 145,000 psi, si se reviene el acero por debajo de 460°C, en tanto que la elongación será mayor del 15 por ciento si el revenido se efectúa por encima de 425°C. La temperatura  $A_1$  para el acero es de 770°C. Un tratamiento térmico posible sería:

1. Austenitizar por encima de la temperatura  $A_1$  a 770°C durante una hora. Una temperatura apropiada pudiera ser  $770 + 55 = 825^\circ\text{C}$ .
2. Templar rápidamente a temperatura ambiente. Dado que el  $M_s$  es aproximadamente 250°C, se formará martensita.
3. Efectuar un revenido, calentando el acero a 440°C. Normalmente, si la flecha de acero no es demasiado gruesa será suficiente una hora.
4. Enfríe a temperatura ambiente.

**Austenita retenida** Cuando se forma martensita a partir de la austenita ocurre una gran expansión volumétrica. Durante el templeado, conforme se van formando las placas de martensi-


ta, éstas rodean y aíslan pequeños depósitos de austenita (figura 12-12), que se deforman para acomodar la martensita de menor densidad. Sin embargo, para que se transformen los depósitos restantes de austenita, deberá deformarse la martensita circundante. Dado que la martensita es fuerte y se opone a la transformación, la martensita existente o se fractura o bien, la austenita se queda atrapada en la estructura como **austenita retenida**.



**FIGURA 12-12** Austenita retenida (blanca) atrapada entre agujas de martensita (negras) ( $\times 1000$ ). (De Metals Handbook, Vol. 8, 8a. Ed., American Society for Metals, 1973.)


La austenita retenida puede resultar un problema grave. La martensita se ablanda y se hace más dúctil con el revenido, después del cual, la austenita retenida se enfría por debajo de las temperaturas  $M_s$  y  $M_f$  transformándose en martensita, ya que **la martensita revenida** que la rodea sí puede deformarse. Pero ahora el acero contiene más martensita dura y frágil. Pudiera ser necesario un segundo paso de revenido para eliminar la martensita que se ha formado a partir de la austenita retenida.

Éste es un problema para los aceros al alto carbono. Las temperaturas de inicio y terminación de la martensita se reducen al aumentar el contenido de carbono (figura 12-13). Para producir una estructura total de martensita, los aceros de alto carbono deben ser refrigerados.

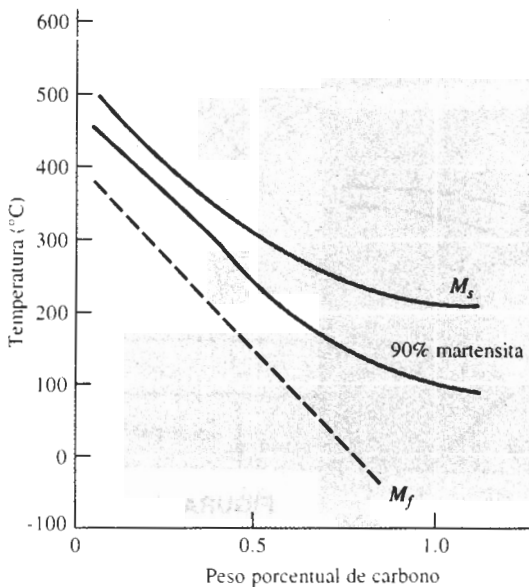


**FIGURA 12-13** En los aceros al bajo carbono, al aumentar el carbono se reducen las temperaturas  $M_s$  y  $M_f$ .

**Esfuerzos residuales y agrietamiento** También con el cambio de volumen se producen esfuerzos residuales. La superficie del acero templado se enfría rápidamente, transformándose en martensita. Cuando posteriormente la austenita del centro se transforma, la superficie dura queda en tensión, mientras que el centro se comprime. Si los esfuerzos residuales exceden el límite elástico, en la superficie se forman **grietas de templado** (figura 12-14). Sin embargo, si primero se enfría justo por encima de  $M_s$ , y se mantiene así hasta que en todo el acero la temperatura sea igual, un templado posterior permitirá que se transforme en martensita casi al mismo tiempo. Este tratamiento térmico se conoce como **templado arriba de  $M_s$**  (figura 12-15).

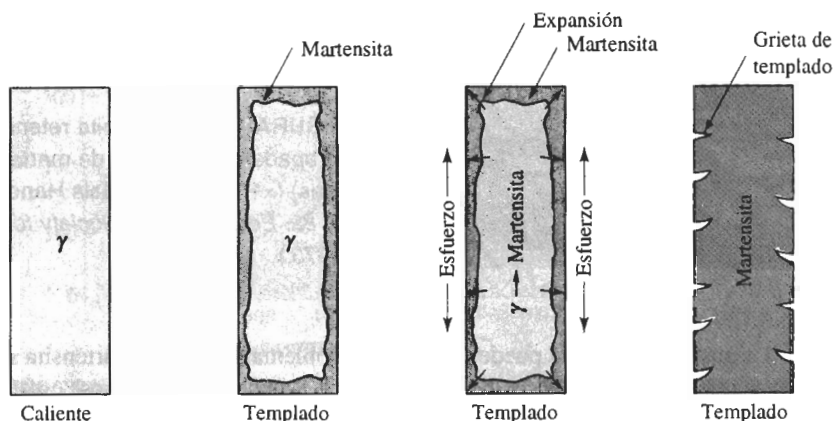

**FIGURA 12-14** Formación de grietas de templado causadas por esfuerzos residuales producidos durante el templado. La figura ilustra el desarrollo de esfuerzos, al transformarse la austenita en martensita durante el enfriamiento.

**Rapidez de templado** Al utilizar el diagrama TTT, se asume que es posible enfriar desde la temperatura de austenitizado, hasta la temperatura de transformación de manera instantánea. Dado que esto no es cierto, es probable que durante el templado se formen microconstituyen-

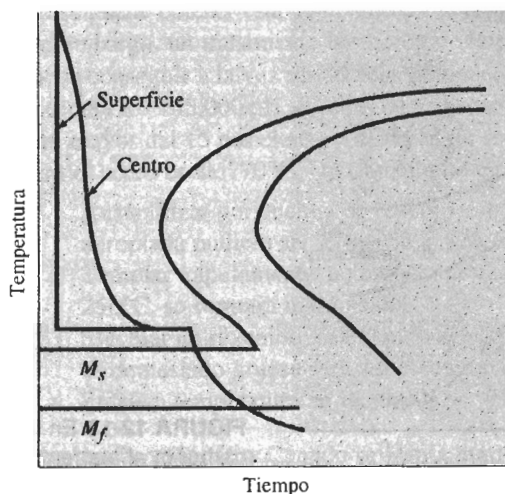

**FIGURA 12-15** Tratamiento térmico por templado arriba de  $M_s$ , diseñado para reducir esfuerzos residuales y grietas de templado.


tes no deseables. Por ejemplo, se puede formar perlita al enfriarse el acero más allá de la nariz de la curva, particularmente si el tiempo de la nariz es menor de un segundo en aceros de bajo carbono.

La velocidad a la cual se enfría el acero durante el templado depende de varios factores. Primero, la superficie de la pieza se enfría siempre más aprisa que el centro. Además, conforme el tamaño de la pieza aumenta, es menor la rapidez de enfriamiento en cualquiera de sus partes. Finalmente, la velocidad de enfriamiento depende de la temperatura y de las características térmicas del medio usado para el temple (tabla 12-2). Por ejemplo, el temple en aceite produce un coeficiente  $H$  menor, es decir, una rapidez menor de enfriamiento que se temple en agua o en salmuera.

**TABLA 12-2** Coeficiente  $H$ , es decir severidad del templado, para diversos medios de templado.


Medio	Coeficiente $H$	Rapidez de enfriamiento en el centro de una barra de 1 plg ( $^{\circ}\text{C/s}$ )
Aceite (sin agitar)	0.25	18
Aceite (agitado)	1.0	45
$\text{H}_2\text{O}$ (sin agitar)	1.0	45
$\text{H}_2\text{O}$ (agitada)	4.0	190
Salmuera (sin agitar)	2.0	90
Salmuera (agitada)	5.0	230

**Diagramas de transformación de enfriamiento continuo** Se puede desarrollar un diagrama de transformación de enfriamiento continuo (TEC) determinando las microestructuras producidas en un acero a varias velocidades de enfriamiento. La curva TEC para un acero 1080

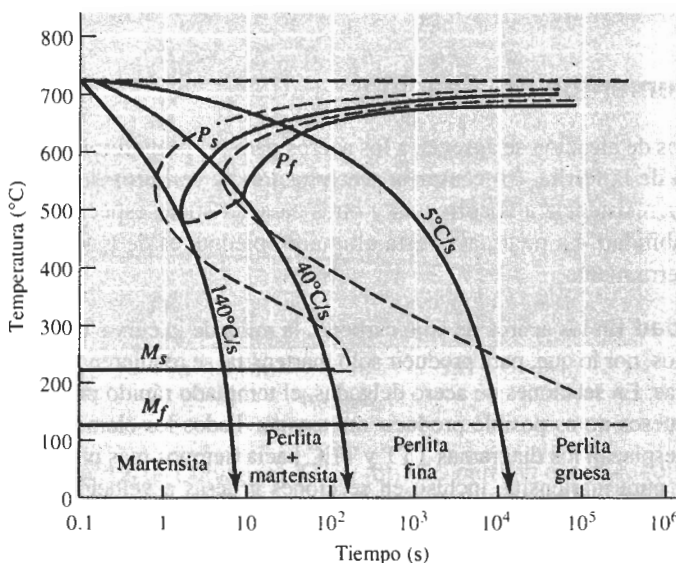

**FIGURA 12-16** Diagrama TEC (líneas sólidas) para un acero 1080 en comparación con el diagrama TTT (líneas punteadas).



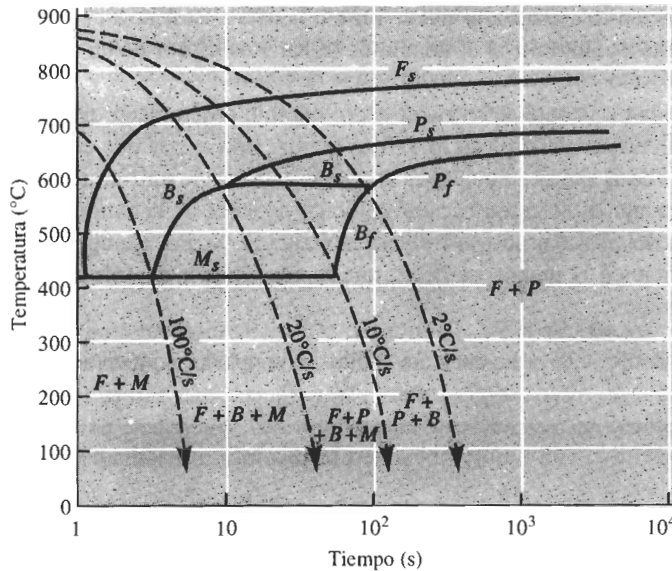

**FIGURA 12-17** Diagrama TEC para una baja aleación, acero 0.2% C.

aparece en la figura 12-16. El diagrama TEC difiere del diagrama TTT (figura 11-19) en que se requiere más tiempo para iniciar las transformaciones y en que no se observa región de bainita.

Si se enfría un acero 1080 a 5°C/s, el diagrama TEC dice que se obtendrá ferrita gruesa; se ha recocido el acero. Si se enfría a 35°C/s se obtendrá perlita fina, tratándose de un tratamiento térmico de normalizado. El enfriamiento a 100°C/s permite la iniciación de perlita, pero la reacción no es completa y la austenita restante se transforma en martensita. Se obtiene 100 por ciento martensita y, por tanto, existen las condiciones para efectuar un tratamiento térmico por templado y revenido, sólo si se enfría a una velocidad superior a 140°C/s. Otros aceros, como el de bajo carbono de la figura 12-17, tienen diagramas TEC más complicados.

## 12-6 Efecto de los elementos de aleación

Los elementos de aleación se agregan a los aceros para (a) proporcionar endurecimiento por solución sólida de la ferrita, (b) causar la precipitación de carburos de aleación en vez de  $\text{Fe}_3\text{C}$ , (c) mejorar la resistencia a la corrosión y otras características especiales del acero y (d) mejorar la templabilidad. La mejora en esta última propiedad, es de máxima importancia en aleados y para herramienta.

**Templabilidad** En los aceros de bajo carbono, la nariz de la curva TTT y TEC ocurre en tiempos muy cortos; por lo que, para producir sólo martensita, se requieren velocidades de enfriamiento muy rápidas. En secciones de acero delgadas, el templado rápido produce distorsión y grietas. En aceros gruesos no es posible producir martensita. Todos los elementos comunes de aleación en el acero desplazan los diagramas TTT y TEC hacia tiempos más prolongados, lo que nos permite obtener pura martensita, incluso en secciones gruesas a velocidades de enfriamiento más lentas. La figura 12-18 muestra las curvas TTT y TEC para un acero 4340.

La **templabilidad** se refiere a la facilidad con la cual se forma martensita. Los aceros al bajo carbono tienen baja templabilidad, solamente velocidades de enfriamiento muy altas producen sólo martensita. Los aceros aleados tienen alta templabilidad e, incluso, el enfriamiento al

aire produce martensita. La templabilidad no se refiere a la dureza del acero. Un acero de bajo carbono y de alta aleación puede formar martensita fácilmente, pero debido a su bajo contenido de carbono dicha martensita no es dura.



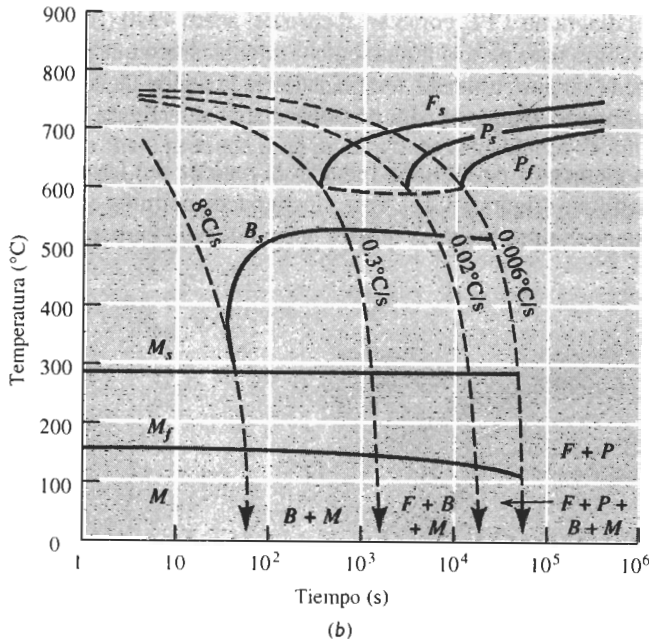


FIGURA 12-18 Curvas (a) TTT y (b) TEC para un acero 4340.

**Efecto en el diagrama de fases** Cuando al acero se le añaden elementos de aleación, se altera el diagrama de fases binario Fe-Fe<sub>3</sub>C (figura 12-19). Los elementos aleantes reducen el contenido de carbono la cual ocurre la reacción eutectoide y modifica las temperaturas  $A_1$ ,  $A_3$ , y  $A_{cm}$ .

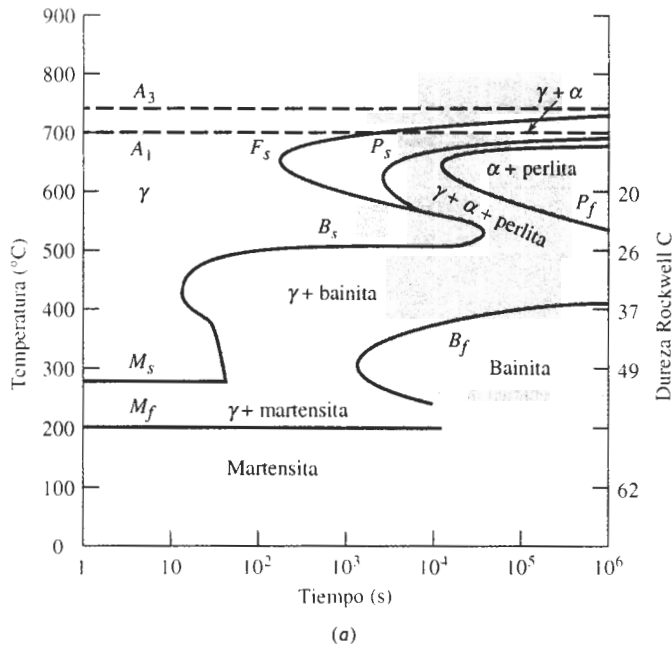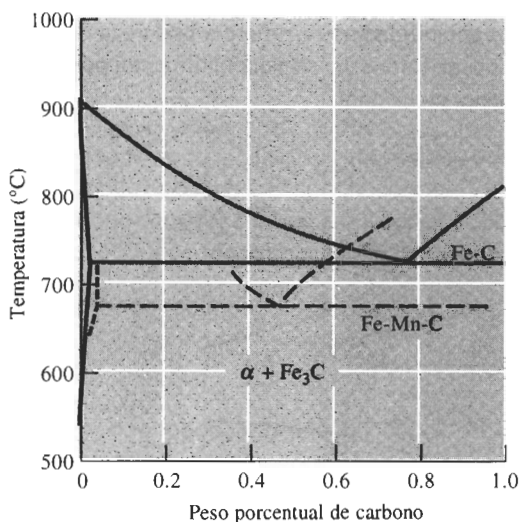


**FIGURA 12-19** Efecto de 6% manganeso en la porción eutectoide del diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C.


Un acero que contenga solamente 0.06% C es hipoeutectoide y funcionaría a 700°C sin formar austenita; este mismo acero con 6% Mn, es hipereutectoide y se forma la austenita a 700°C.

**Forma del diagrama TTT** Los elementos de aleación pueden introducir una región de tipo “ensenada” en el diagrama TTT, como en el caso del acero 4340 (figura 12-18). Esta región de ensenada se usa como base para el tratamiento termomecánico que se conoce como **ausformado**. Un acero puede ser austenitizado, templado hacia la región de la ensenada, deformado plásticamente y, finalmente, templado para producir martensita (figura 12-20).

**Revenido** Los elementos de aleación reducen la rapidez del revenido, en comparación con aceros de bajo carbono (figura 12-21). Este efecto puede permitir a los aceros de aleación funcionar mejor a temperaturas mayores que los aceros de bajo carbono.

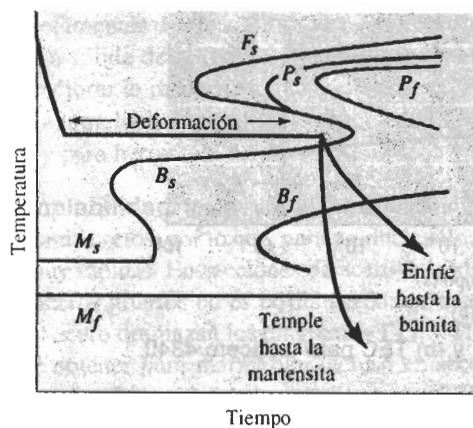


**FIGURA 12-20** Cuando los elementos de aleación introducen una región de ensenada en el diagrama TTT, se puede ausformar el acero.

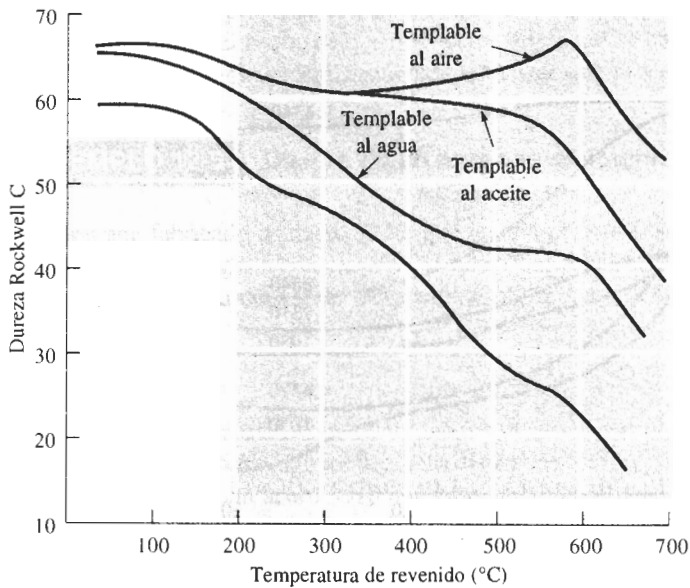


**FIGURA 12-21** Efecto de los elementos de aleación en las curvas de revenido de los aceros. El acero templable al aire muestra un pico de endurecimiento secundario.

## 12-7 Aplicación de la templabilidad

Para muchos aceros no existen los diagramas TEC. En su lugar, para comparar la templabilidad de los aceros, se utiliza la **prueba Jominy** (figura 12-22). Una barra de acero de 4 plg de longitud y de una 1 plg de diámetro es austenitizada, puesta en un soporte y rociada en uno de sus extremos con agua. Esto produce todo un rango de velocidades de enfriamiento, muy rápido en el extremo templado, y en el opuesto, el tiempo es prácticamente el de enfriamiento al aire. Después de la prueba, se hacen mediciones de dureza a lo largo de la muestra y se grafican, a fin de ob-

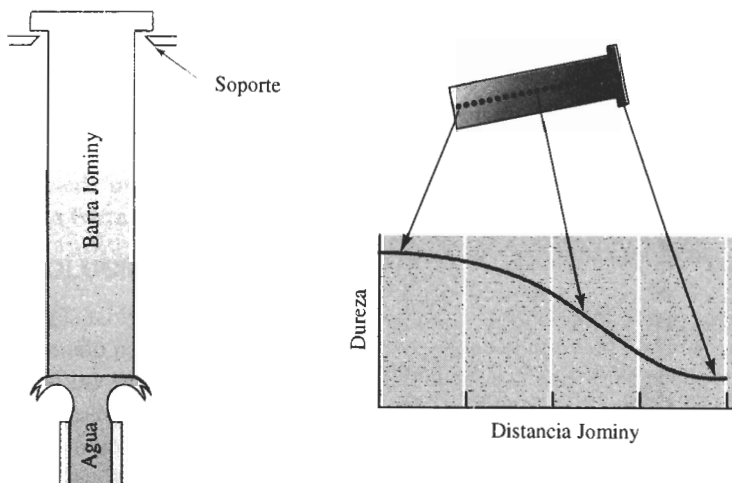

**FIGURA 12-22** Prueba Jominy para la determinación de la templabilidad de un acero.

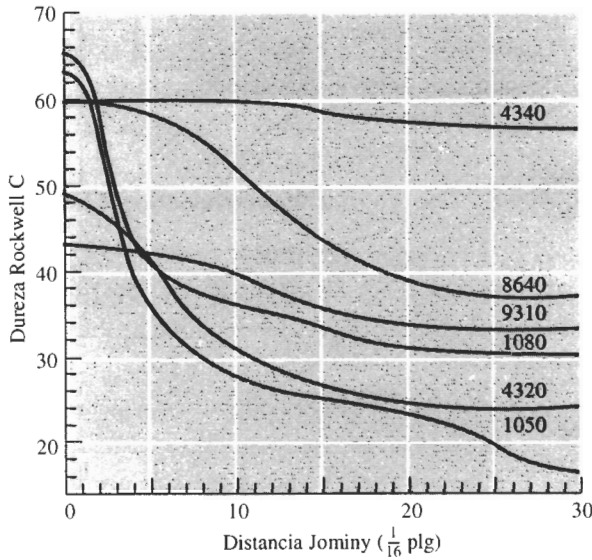

**FIGURA 12-23** Curvas de templabilidad para varios aceros.

tener una **curva de templabilidad** (figura 12-23). La distancia desde el extremo templado es la **distancia Jominy** y está relacionada con la velocidad de enfriamiento (tabla 12-3).

Virtualmente cualquier acero se transforma en martensita en el extremo templado. Por tanto, la dureza a una distancia Jominy = 0 queda determinada únicamente por el contenido de carbono del mismo. A distancias Jominy mayores, hay más probabilidad que se formen bainita o perlita en vez de martensita. Un acero de aleación con una templabilidad más alta (como el 4340) mantiene una curva de templabilidad bastante plana; un acero al bajo carbono (como el 1050) tiene una curva que cae con rapidez. La templabilidad se determina en primer término por el contenido de aleación del acero.

**TABLA 12-3** Relación entre la rapidez de enfriamiento y la distancia Jominy.

Distancia Jominy (plg)	Rapidez de enfriamiento (°C/s)
1/16	315
1/8	110
3/16	50
1/4	36
5/16	28
3/8	22
7/16	17
1/2	15
9/16	10
5/8	8
11/16	5
3/4	3
7/8	2.8
15/16	2.5
1	2.2

En situaciones prácticas se pueden utilizar las curvas de templabilidad para seleccionar o reemplazar aceros. El hecho de que dos aceros diferentes se enfríen a una misma velocidad si se templen en condiciones idénticas, ayuda a realizar este proceso de selección.

### **EJEMPLO 12-5**      **Diseño de un engrane resistente al desgaste**

Un engrane fabricado de acero 9310, que en una posición crítica tiene una dureza al templado de HRC 40, se desgasta con excesiva rapidez. Las pruebas han mostrado que en ese punto crítico se requiere una dureza de templado de por lo menos HRC 50. Diseñe un acero que sería apropiado.

#### **SOLUCIÓN**

Se sabe que si diferentes aceros del mismo tamaño se templen bajo condiciones idénticas, sus velocidades de enfriamiento, es decir sus distancias Jominy, son iguales. De la figura 12-23, una dureza HRC 40 en un acero 9310 corresponde a una distancia Jominy de 10/16 plg ( $10^{\circ}\text{C/s}$ ). Si se asume una misma distancia Jominy, los otros aceros que se muestran en la figura 12-23 tienen las durezas siguientes en el punto crítico:

1050	HRC 28
1080	HRC 36
4320	HRC 31
8640	HRC 52
4340	HRC 60

Tanto el acero 8640 como el 4340 son apropiados. El 4320 tiene un contenido de carbono demasiado bajo para poder llegar a alcanzar HRC 50; los 1050 y 1080 tienen suficiente carbono, pero su templabilidad es demasiado baja. En la tabla 12-1, se observa que los aceros 86xx contienen menos elementos de aleación que los 43xx; por lo que el acero 8640 probablemente es menos costoso que el 4340, y pudiera ser la mejor elección.

En otra técnica simple, se utiliza la severidad del templado y la gráfica de Grossman (figura 12-24) para determinar la dureza en el *centro* de una barra redonda. El diámetro de la barra y el coeficiente H, es decir la severidad del templado de la tabla 12-2, dan la distancia Jominy en el centro de la barra. Entonces se podrá determinar la dureza a partir de la curva de templabilidad del acero (ejemplo 12-6).

### **EJEMPLO 12-6**      **Diseño de un proceso de templado**


Diseñe un proceso de templado para producir una dureza mínima de HRC 40 en el centro de una barra de acero 4320 de 1.5 plg de diámetro.

#### **SOLUCIÓN**

En la tabla 12-2 se listan varios medios de templado. Se puede encontrar un coeficiente H aproximado para cada uno de ellos, a continuación utilizar la figura 12-24 y estimar la distancia de Jominy de una barra de 1.5 plg de diámetro en cada uno de dichos medios. Finalmente, es posible utilizar la curva de templabilidad (figura 12-23) para encontrar la dureza en el acero 4320. Los resultados se enlistan a continuación.

Los últimos tres métodos, que utilizan un medio de salmuera o agua agitada, son satisfactorios. Pudiera resultar más económico el templado en salmuera sin agitar, ya que no se requiere

el equipo adicional para agitar el baño de templado. Sin embargo, el  $H_2O$  es menos corrosiva que la salmuera de templado.

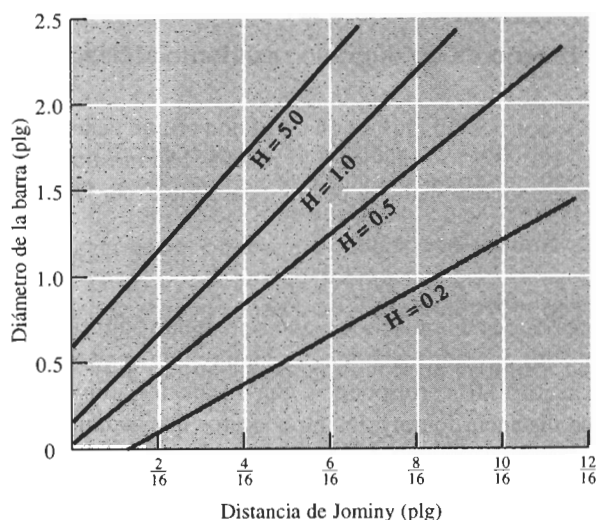

**FIGURA 12-24** Gráfica de Grossman, utilizada para determinar la templabilidad en el centro de una barra de acero, para distintos medios de templado.

	Coefficiente H	Distancia Jominy	HRC
Aceite (sin agitar)	0.25	11/16	30
Aceite (agitado)	1.00	6/16	39
$H_2O$ (sin agitar)	1.00	6/16	39
$H_2O$ (agitada)	4.00	4/16	44
Salmuera (sin agitar)	2.00	5/16	42
Salmuera (agitada)	5.00	3/16	46

## 12-8 Aceros especiales

Existen muchas clases especiales de acero: los utilizados para herramientas, los de baja aleación y alta resistencia; los microaleados; los de fase dual y aceros al níquel muy bajos en carbono.

Los **aceros para herramienta** son, por lo general, al alto carbono, y obtienen gran dureza mediante un tratamiento térmico de templado y revenido. Sus aplicaciones incluyen herramientas de corte para operaciones de maquinado, dados para fundición a presión, y para conformación, además de otros usos donde se requiere una combinación de gran resistencia, dureza, tenacidad y resistencia a la temperatura.

Los elementos de aleación mejoran la templabilidad y la estabilidad a alta temperatura de los aceros para herramienta. Los aceros templables al agua, como el 1095 deben ser templados con rapidez para producir martensita y también rápidamente ablandados, incluso a temperaturas relativamente bajas; los aceros templables en aceite forman martensita con mayor facilidad,


se revienen más lentamente pero aún así se ablandan a altas temperaturas. Los aceros templables al aire y los especiales para herramienta pueden endurecerse hacia la martensita al enfriarse al aire; además, estos aceros no se ablandan sino hasta llegar cerca de la temperatura  $A_1$ . De hecho, los aceros para herramienta de alta aleación pueden pasar a través de un **pico de endurecimiento secundario** cerca de  $500^{\circ}\text{C}$  al disolverse la cementita normal y al precipitarse carburos aleados duros (figura 12-21). Éstos son particularmente estables, resisten el crecimiento o la esferoidización y son importantes para establecer la resistencia a alta temperatura de estos aceros.

Los aceros de baja aleación y alta resistencia (HSLA) y los microaleados son aceros al bajo carbono, que contienen pequeñas cantidades de elementos de aleación. Los HSLA se clasifican con base en el esfuerzo de cedencia, con grados hasta de 80,000 psi; además contienen el mínimo de elementos de aleación para todavía obtener el esfuerzo de cedencia adecuado sin tratamiento térmico. En los microaleados, un procesamiento cuidadoso permite la precipitación de carburos y nitruros de Cb, V, Ti o Zr, lo que da endurecimiento por dispersión y un tamaño fino de grano.

Los **aceros de fase dual** tienen una distribución uniforme de ferrita y de martensita dispersa, la cual proporciona límites elásticos de 60,000 a 145,000 psi. Estos aceros al bajo carbono no contienen suficientes elementos de aleación para tener buena templabilidad mediante procesos de templado normales. Pero cuando se calienta el acero a la porción ferrita más austenita del diagrama de fases, la segunda se enriquece de carbono, lo que da la templabilidad necesaria. Durante el templado, sólo la porción de austenita se transformará en martensita (figura 12-25).

Los **aceros al níquel, de carbono, muy bajo** están altamente aleados. Son austenitizados y templados para producir una martensita blanda que contenga menos de 0.3% C. Cuando la martensita es envejecida a aproximadamente  $500^{\circ}\text{C}$ , se precipitan compuestos intermetálicos como el  $\text{Ni}_3\text{Ti}$ , el  $\text{Fe}_3\text{Mo}$  y el  $\text{Ni}_3\text{Mo}$ .

Muchos aceros también se recubren, usualmente para conseguir una buena protección contra la corrosión. El *acero galvanizado* está recubierto con una delgada película de zinc; el *acero emplomado* está recubierto con plomo y otros aceros se recubren con aluminio o estaño.

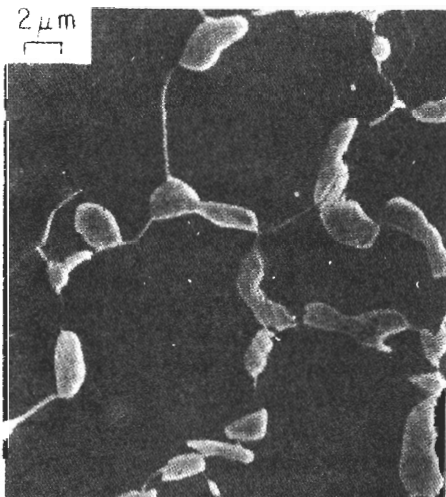

**FIGURA 12-25** Microestructura de un acero de fase dual, mostrando islas de martensita clara en una matriz de ferrita ( $\times 2500$ ). (De G. Speich, "Physical Metallurgy of Dual-Phase Steels", Fundamentals of Dual-Phase Steels, The Metallurgical Society of AIME, 1981.)




## 12-9 Tratamientos de superficies

Podemos, mediante un tratamiento térmico adecuado, producir una estructura dura y resistente en la superficie, de manera que se obtenga una excelente resistencia al desgaste y a la fatiga, pero que al mismo tiempo tenga un centro blando dúctil y tenaz, que proporcione una adecuada resistencia a la falla por impacto.

**Calentamiento selectivo de la superficie** Se podría empezar calentando rápidamente la superficie de un acero de medio carbono por encima de la temperatura  $A_3$  (el centro se conservaría por debajo de  $A_1$ ). Una vez templado el acero, el centro seguirá siendo una mezcla de ferrita y perlita blandas, en tanto que la superficie es de martensita (figura 12-26). La profundidad de la capa de martensita es la **profundidad de cementado**. El revenido produce la dureza necesaria en la superficie. Se puede proporcionar calor local a la superficie mediante llama de gas, una bobina de inducción, rayo láser o haz electrónico. Si así se desea es posible endurecer sólo áreas seleccionadas de la superficie, que estén más sujetas a falla debido a fatiga o a desgaste.


**Carburizado y nitruración** Para obtener una tenacidad aún mayor, se parte de un acero al bajo carbono. En el **carburizado**, se difunde el carbono desde la superficie del metal a una temperatura por encima de  $A_3$  (figura 12-27). En la superficie se produce un alto contenido de carbono, debido a la rápida difusión y a la alta solubilidad del carbono en la austenita. Cuando el acero es a continuación templado y revenido, la superficie se convierte en una martensita templada al alto carbono, en tanto que el centro de ferrita se conserva blando y dúctil. El espesor de la superficie endurecida, de nuevo llamada profundidad de cementado, es mucho menor en los aceros carburizados que en los aceros endurecidos por llama o por inducción.

El nitrógeno consigue un efecto de endurecimiento similar al del carbono. En la cianuración, se sumerge el acero en un baño de cianuro líquido, que permite al carbono y al nitrógeno difundirse en el acero. En la carbonitruración, se genera un gas que contiene monóxido de carbono y amoníaco; el carbono y el nitrógeno se difunden en el acero. Finalmente, en la nitruración sólo el nitrógeno se difunde en la superficie a partir de un gas. La nitruración se efectúa por abajo de la temperatura  $A_1$ .

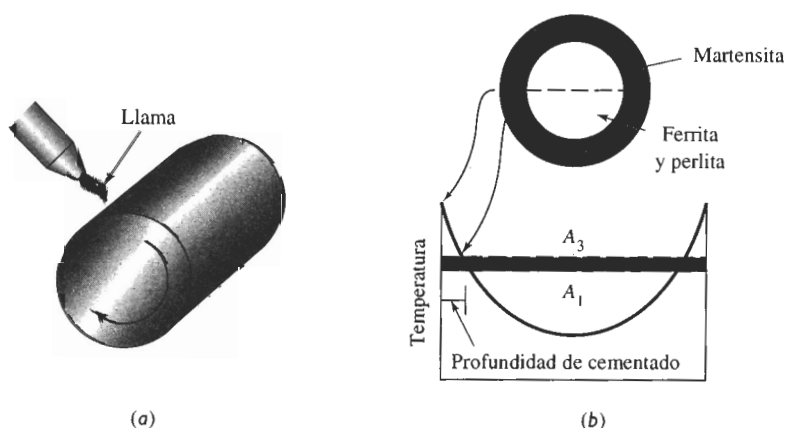

**FIGURA 12-26** (a) Endurecimiento superficial mediante calentamiento localizado. (b) Sólo la superficie se calienta por encima de la temperatura  $A_1$  y es templada para producir martensita.

En cada uno de estos procesos, se generan en la superficie esfuerzos residuales a la compresión, aportando una excelente resistencia a la fatiga, además de una buena combinación de dureza, resistencia y tenacidad.

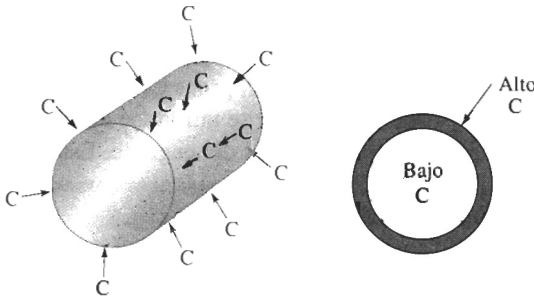


**FIGURA 12-27** Carburizado de un acero al bajo carbono para producir una superficie de alto carbono resistente al desgaste.

### EJEMPLO 12-7

### Diseño tratamientos de endurecimiento de la superficie para un tren de engranes

Diseñe los materiales y los tratamientos térmicos para eje y engranes impulsores automotrices (figura 12-28).

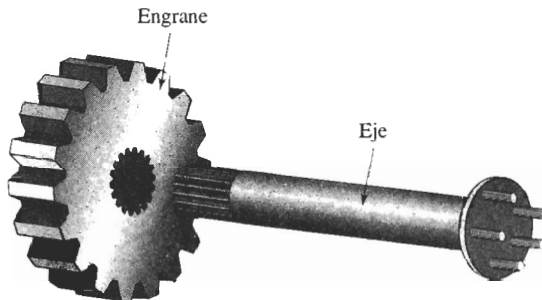

**FIGURA 12-28** Eje y engrane (para el ejemplo 12-7).

### SOLUCIÓN

Ambos componentes requieren buena resistencia a la fatiga. El engrane, además, deberá tener una dureza suficiente para evitar el desgaste y el eje debe poseer una buena resistencia general para soportar cargas de torsión y de flexión. Ambos componentes necesitan una alta tenacidad. Finalmente, dado que se fabricarán millones de estos componentes, deberán resultar económicos.

Los aceros aleados templados y revenidos proporcionan la combinación requerida de resistencia y tenacidad; sin embargo, los aceros de aleación son costosos. Un método alternativo para cada componente se describe a continuación.


El eje podría fabricarse a partir de un acero forjado 1050 que contenga una matriz de ferrita y de perlita. El eje podría ser endurecido superficialmente, quizás haciéndolo pasar a través de una bobina de inducción para calentar selectivamente la superficie por encima de la temperatura  $A_3$  (aproximadamente  $770^\circ\text{C}$ ). Después de que la bobina haya pasado cualquier punto en particular del eje, el interior frío de éste templará la superficie, convirtiéndola en martensita. El

revenido entonces ablanda la martensita para mejorar la ductibilidad. Esta combinación de contenido de carbono y tratamiento térmico llena nuestros requisitos. El acero de bajo carbono es poco costoso; el núcleo de ferrita y de perlita produce buena resistencia y tenacidad y, la superficie endurecida, una alta oposición a la fatiga y al desgaste.

El engrane está sujeto a condiciones de carga más severas, para las cuales el acero 1050 no proporciona tenacidad, dureza y resistencia suficientes al desgaste. En vez de ello, para el engrane se podría carburizar un acero 1010. El metal original contiene principalmente ferrita, con una buena ductilidad y tenacidad. Al efectuar un proceso de carburizado a gas por encima de la temperatura  $A_3$  (aproximadamente  $860^{\circ}\text{C}$ ), se introduce aproximadamente 1.0% C a muy poca profundidad en la superficie de los dientes del engrane. Este recubrimiento de alto carbono, que durante el templeado se transforma en martensita, se reviene para controlar su dureza. Ahora se tiene tenacidad debida a la parte central de ferrita de bajo carbono; resistencia al desgaste, por la superficie al alto carbono y resistencia a la fatiga a causa de una superficie de alta resistencia con esfuerzos residuales a la compresión, generados durante la carburización. Además, el acero 1010 al bajo carbono es una materia prima económica, que fácilmente se forja a su forma prácticamente final antes del tratamiento térmico.

## 12-10 Soldabilidad del acero

Durante el proceso de soldadura, el metal más próximo al cordón de soldadura se calienta por encima de la temperatura  $A_1$  y se forma austenita (figura 12-29). Durante el enfriamiento, la austenita en esta zona afectada por el calor se transforma en una estructura nueva, que depende de

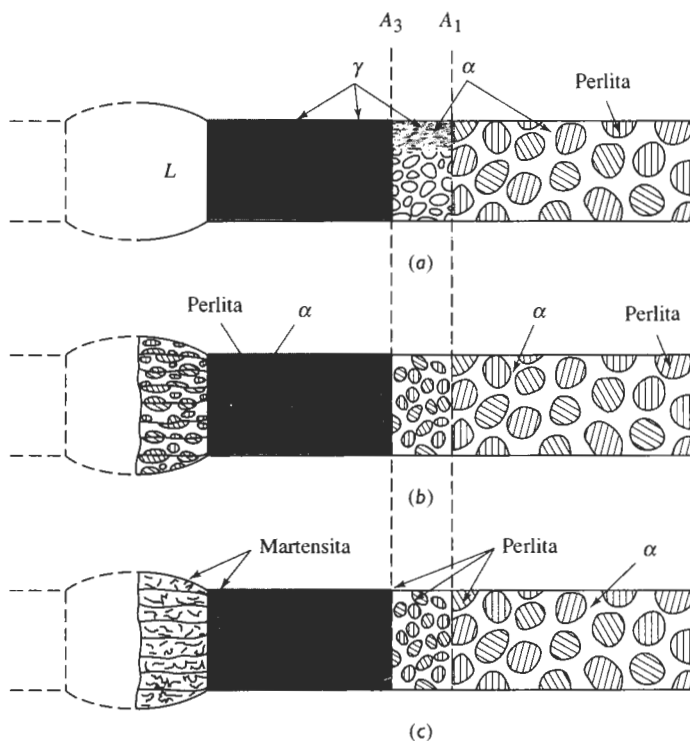

**FIGURA 12-29** Desarrollo de una zona afectada por el calor en una soldadura: (a) Estructura a la máxima temperatura, (b) estructura después de enfriar en un acero de baja templabilidad y (c) estructura después del enfriamiento en un acero de alta templabilidad.

la rapidez de enfriamiento y del diagrama TEC del acero. Los aceros de bajo carbono tienen tan baja templabilidad, que las velocidades normales de enfriamiento rara vez producen martensita. Sin embargo, un acero aleado puede requerir un precalentamiento para reducir la rapidez de enfriamiento o, por otro lado, un postcalentado para revenir la martensita que se haya formado.

Un acero originalmente templado y revenido presenta dos problemas durante la soldadura. Primero, la porción de la zona afectada por el calor por encima de  $A_1$  puede formar martensita después de enfriarse. Segundo, una porción de la zona afectada por el calor por debajo de  $A_1$  se podría sobrerevenir. Normalmente, no se debería soldar un acero en su estado templado y revenido.

### EJEMPLO 12-8

Compare las estructuras de las zonas afectadas por el calor en la soldadura de aceros 1080 y 4340, si la velocidad de enfriamiento de dicha zona es de  $5^\circ\text{C/s}$ .

### SOLUCIÓN

De los diagramas TEC en las figuras 12-16 y 12-18, la velocidad de enfriamiento en la soldadura produce las estructuras siguientes:

1080: 100% perlita

4340: Bainita y martensita

La alta templabilidad del acero de aleación reduce su soldabilidad, permitiendo la formación de martensita y haciendo frágil la soldadura.

## 12-11 Aceros inoxidables

Los **aceros inoxidables** se seleccionan debido a su excelente resistencia a la corrosión. Todos los aceros inoxidables verdaderos contienen un mínimo de 12% Cr, lo que permite que se forme una delgada capa protectora de óxido de cromo al exponer el acero al oxígeno.



El cromo es también un *elemento estabilizador de la ferrita*. La figura 12-30(a) ilustra el efecto del cromo en el diagrama de fases hierro-carbono. El cromo hace que se contraiga la región de austenita, en tanto que la región de ferrita aumenta de tamaño. En composiciones de bajo carbono y alto cromo, la ferrita está presente como una sola fase por encima de la temperatura de *solidus*.

Existen varias clases de aceros inoxidables basados en estructura cristalina y mecanismo de endurecimiento. Las propiedades típicas se encuentran en la tabla 12-4.

**Aceros inoxidables ferríticos** Los aceros inoxidables ferríticos contienen hasta 30% Cr y menos de 0.12% C. Debido a su estructura CC, los aceros inoxidables ferríticos tienen buena resistencia mecánica y una ductilidad moderada, derivadas del endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación. Además tienen excelente resistencia a la corrosión, una conformabilidad moderada y son relativamente económicos.

**Aceros inoxidables martensíticos** De la figura 12-30(a) encontramos que una aleación 17% Cr-0.5% C calentada a  $1200^\circ\text{C}$  produce 100 por ciento austenita, que al templarse en aceite se transforma en martensita. A continuación la martensita es revenida para producir alta resistencia y dureza [figura 12-31(a)].

El contenido de cromo es por lo general menor del 17% Cr; de lo contrario, el campo de austenita se hace tan pequeño que se requiere un control muy estricto de la temperatura

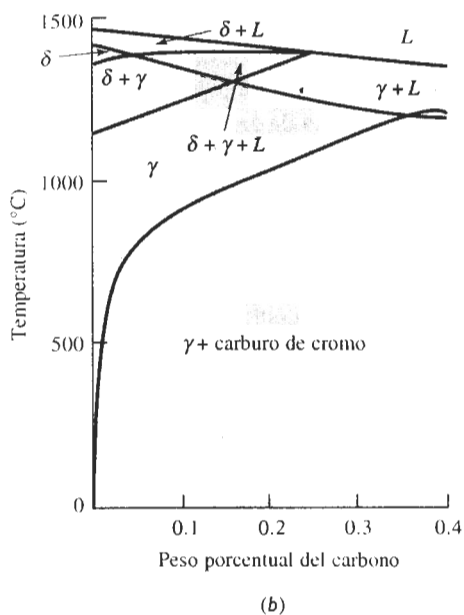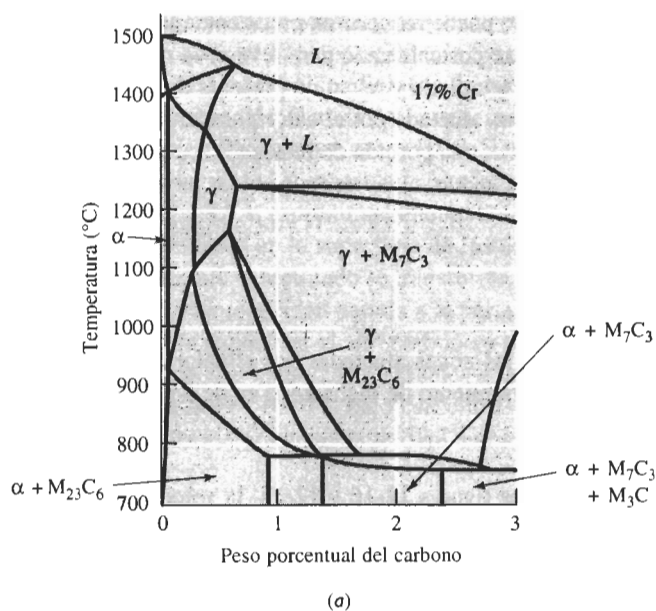

**FIGURA 12-30** (a) Efecto de 17% Cr sobre el diagrama de fases hierro-carbono. A bajo contenido de carbono, la ferrita es estable a todas las temperaturas. (b) Sección del diagrama de fases hierro-cromo-níquel-carbono a un 18% Cr-8% Ni constantes. A bajos contenidos de carbono, la austenita es estable a temperatura ambiente.


**TABLA 12-4** Composiciones y propiedades típicas de los aceros inoxidables.

Acero	% C	% Cr	% Ni	Otros	Resistencia mecánica la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% elongación	Estado
<b>Austenítico:</b>								
201	0.15	17	5	6.5%Mn	95,000	45,000	40	Recocido
304	0.08	19	10		75,000	30,000	30	Recocido
					185,000	140,000	9	Deformado en frío
304L	0.03	19	10		75,000	30,000	30	Recocido
316	0.08	17	12	2.5% Mo	75,000	30,000	30	Recocido
321	0.08	18	10	0.4% Ti	85,000	35,000	55	Recocido
347	0.08	18	11	0.8% Nb	90,000	35,000	50	Recocido
<b>Ferrítico:</b>								
430	0.12	17			65,000	30,000	22	Recocido
442	0.12	20			75,000	40,000	20	Recocido
<b>Martensítico:</b>								
416	0.15	13		0.6% Mo	180,000	140,000	18	Templado y revenido
431	0.20	16	2		200,000	150,000	16	Templado y revenido
440C	1.10	17		0.7% Mo	285,000	275,000	2	Templado y revenido
<b>Endurecimiento por precipitación:</b>								
17-4	0.07	17	4	0.4% Nb	190,000	170,000	10	Endurecido por envejecimiento
17-7	0.09	17	7	1.0% Al	240,000	230,000	6	Endurecido por envejecimiento


de austenitizado del contenido de carbono. Bajas cantidades de cromo también permiten que varíe el contenido de carbono de aproximadamente 0.1% hasta 1.0%, lo que genera martensita con diferentes durezas. La combinación de dureza, resistencia mecánica y resistencia a la corrosión hacen las aleaciones atractivas para usos como cuchillería de alta calidad, cojinetes y válvulas.

**Aceros inoxidables austeníticos** El níquel, un elemento estabilizador de la austenita, incrementa el tamaño del campo de austenita y al mismo tiempo prácticamente elimina la ferrita de las aleaciones hierro-cromo-carbono [figura 12-30(b)]. Si el contenido de carbono queda por debajo de 0.03%, no se forman carburos y el acero estará conformado prácticamente todo de austenita a temperatura ambiente. [Figura 12-31(b).]

Los aceros inoxidables austeníticos CCC tienen excelente ductilidad, conformabilidad y resistencia mecánica a la corrosión. La resistencia mecánica se obtiene mediante un endurecimiento por solución sólida y los aceros inoxidables austeníticos pueden deformarse en frío para obtener más resistencia que los ferríticos. Los aceros tienen excelentes propiedades al impacto a baja temperatura, puesto que no tienen temperatura de transición. Además, los inoxidables austeníticos no son ferromagnéticos. Desafortunadamente, el alto contenido de níquel y de cromo hacen que estas aleaciones sean costosas.

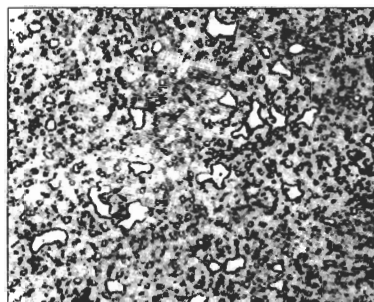

(a)

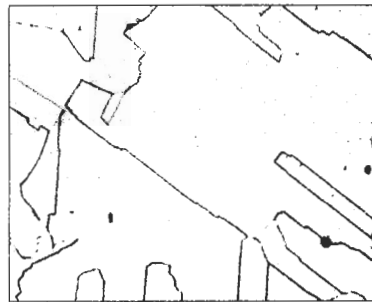

(b)

**FIGURA 12-31** (a) Acero inoxidable martensítico conteniendo grandes carburos primarios y carburos pequeños formados durante el revenido ( $\times 350$ ). (b) Acero inoxidable austenítico ( $\times 500$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 7 y 8, 8a Ed., American Society for Metals, 1972, 1973.)

**Aceros inoxidables endurecidos por precipitación (PH)** Los aceros inoxidables endurecidos por precipitación (PH) contienen Al, Nb o Ta y deben sus propiedades a los endurecimientos por solución sólida, por deformación, por envejecimiento y por la transformación martensítica. El acero es calentado primero y después templado para inducir que la austenita se transforme en martensita. El recalentamiento permite tener precipitados como el  $\text{Ni}_3\text{Al}$  a partir de la martensita. Se obtienen altas propiedades mecánicas, incluso con bajos contenidos de carbono.

**Aceros inoxidables dúplex** En algunos casos, en la estructura de los aceros inoxidables se introducen de manera deliberada mezclas de fases. Mediante un control apropiado de la composición y del tratamiento térmico, se puede producir un **acero inoxidable dúplex**, que contenga aproximadamente 50 por ciento de ferrita y de austenita. Esta combinación proporciona un conjunto de propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, conformabilidad y soldabilidad, que no se obtiene en ningún otro de los aceros inoxidables normales.

#### EJEMPLO 12-9

#### Diseño de una prueba para separar aceros inoxidables.

A fin de reciclar eficazmente chatarra de acero inoxidable, deseamos seleccionar el que tiene alto contenido de níquel y separarlo del de bajo níquel. Diseñe un método para ello.

#### SOLUCIÓN

Resulta tardado y costoso efectuar análisis químicos para cada porción de chatarra. Pudiera ser más económico clasificar con base en dureza; sin embargo, en razón de los distintos tipos de tratamientos como recocido, trabajo en frío o templado y revenido, la dureza pudiera no estar relacionada con la composición de los aceros.

Los de alto níquel son por lo general austeníticos, en tanto que los de bajo níquel son ferríticos o martensíticos. Un imán común y corriente resultaría atraído por los de bajo níquel, ferríticos y martensíticos, pero no será atraído por los aceros austeníticos con altos contenidos de níquel ferríticos y martensíticos. Para el proceso de separación se podría aceptar esta prueba magnética simple y poco costosa.


## 12-12 Transformaciones de fase en los hierros fundidos

Las **fundiciones o hierros** fundidos son aleaciones hierro-carbono-silicio que típicamente contienen de 2% a 4% C y de 0.5% a 3% Si, y que durante su solidificación experimentan la reacción eutéctica.

En la figura 12-32 se muestra de manera esquemática las microestructuras de cinco tipos importantes de hierros fundidos. La **fundición gris** contiene grafito en forma de hojuelas que causan baja resistencia y ductilidad. La **fundición blanca** es una aleación dura y frágil, con cantidades masivas de  $\text{Fe}_3\text{C}$ . La **fundición maleable**, que se forma por el tratamiento térmico del hierro blanco, produce nódulos de grafito. La **fundición dúctil o esferoidal** contiene partículas esferoidales de grafito, generadas durante la solidificación. La **fundición de grafito compacto** tiene grafito redondo, pero interconectado (en forma vermicular) también producido durante la solidificación.

Para comprender el origen de estos hierros fundidos se debe examinar el diagrama de fases, la solidificación y las transformaciones de fase de las aleaciones.

**La reacción eutéctica en los hierros fundidos** Con base en el diagrama de fases Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$  (líneas punteadas de la figura 12-33), la reacción eutéctica que ocurre en las aleaciones Fe-C a  $1140^\circ\text{C}$  es:

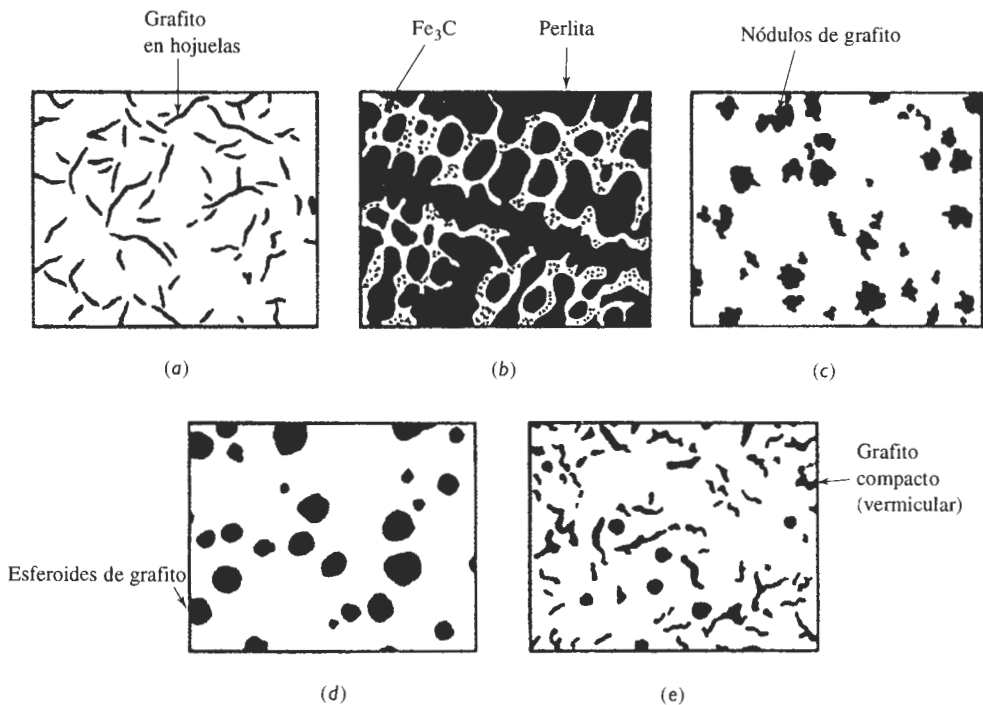

**FIGURA 12-32** Dibujos esquemáticos de los cinco tipos de fundiciones: (a) Fundición gris, (b) hierro blanco, (c) fundición maleable (d) fundición dúctil y (e) fundición de grafito compacto.




Si se produce un hierro fundido utilizando sólo aleaciones hierro-carbono, esta reacción produce *hierro fundido blanco* con una microestructura compuesta de  $\text{Fe}_3\text{C}$  y perlita. El sistema Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$  es, sin embargo, realmente un diagrama de fases metaestable. Bajo condiciones de equilibrio verdadero, la reacción eutéctica es:



El diagrama de fases Fe-C aparece como líneas sólidas en la figura 12-33. Cuando ocurre la reacción eutéctica estable  $L \rightarrow \gamma + \text{grafito}$  a  $1146^\circ\text{C}$ , se forma la fundición gris, la dúctil o la de grafito compacto.

En las aleaciones Fe-C el líquido se sobreenfría fácilmente  $6^\circ\text{C}$  (diferencia de temperatura entre las temperaturas eutécticas estable y metaestable) formándose hierro blanco. Al agregar aproximadamente 2 por ciento de silicio al hierro, se incrementa la diferencia de temperatura entre eutécticos, aumentando la tolerancia de subenfriamientos mayores y de más tiempo para que el grafito eutéctico estable se nucleee y crezca. El silicio es, por tanto, un estabilizador del grafito. Elementos como el cromo y el bismuto tienen un efecto opuesto y promueven la fundición blanca.

También se pueden introducir inoculantes, como las aleaciones FeSi, para promover la nucleación del grafito o se puede obtener más tiempo para su crecimiento al reducir la rapidez de enfriamiento de la fundición.

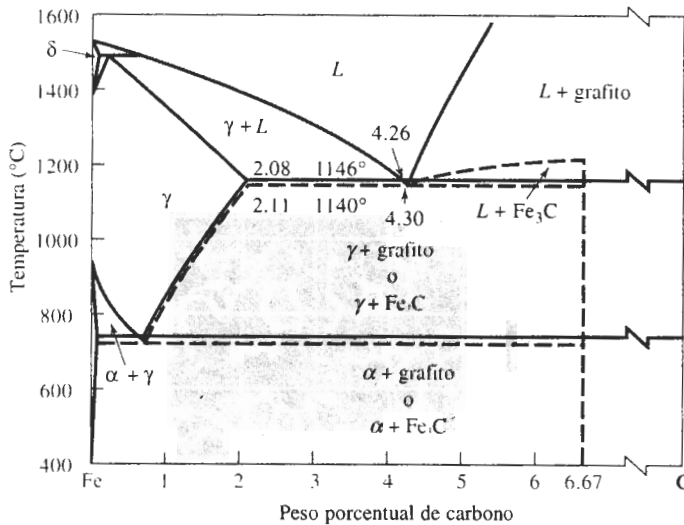

**FIGURA 12-33** Diagrama de fases hierro-carbono, mostrando la relación entre los equilibrios estables hierro-grafito (líneas sólidas) y las reacciones metaestables hierro-cementita (líneas punteadas.)

El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. Se puede tomar en consideración este efecto al definir el **equivalente de carbono (EC)**:

$$\text{EC} = \% \text{C} + \frac{1}{3} \% \text{Si} \quad (12-3)$$


La composición eutéctica es siempre cercana a 4.3% EC. Un equivalente de carbono alto promueve el crecimiento del eutéctico de grafito.

**La reacción eutectoide en los hierros fundidos** La estructura de la matriz y las propiedades de cada tipo de hierro fundido están determinadas por la forma en que la austenita se transforma durante la reacción eutectoide. En el diagrama de fases Fe-Fe<sub>3</sub>C utilizado para los aceros, la austenita se transformaba en ferrita y cementita, a menudo en forma de perlita. Sin embargo, el silicio también promueve la reacción eutectoide estable:



Bajo condiciones de equilibrio, los átomos de carbono se difunden de la austenita hacia las partículas existentes de grafito, dejando atrás ferrita de bajo carbono.

El diagrama de transformación (figura 12-34) describe cómo se podría transformar la austenita durante un tratamiento térmico. El **recocido** (o enfriamiento en horno) del **hierro fundido** da una matriz ferrítica blanda. El normalizado, es decir el enfriamiento al aire, da una matriz perlítica. Los hierros fundidos también se pueden revenir en la fase austenítica para producir bainita, o se pueden templar hasta la martensita y luego revenir. El hierro dúctil revenido en la fase austenítica, con resistencias de hasta 200,000 psi se utiliza para engranes de alto rendimiento.

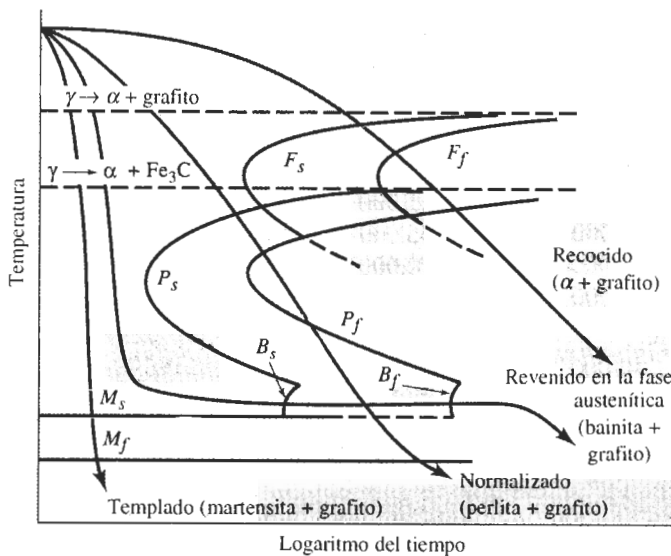

**FIGURA 12-34** Diagrama de transformación para la austenita en un hierro fundido.

## 12-13 Características y producción de las fundiciones


Para producir el tipo deseado de hierro fundido, se debe controlar cuidadosamente la solidificación eutética frecuentemente agregando modificadores, para promover un crecimiento eutético adecuado. Las propiedades típicas aparecen en la tabla 12-5.

**Fundición gris** La fundición gris contiene muchos agrupamientos o **celdas eutécticas** de grafito en hojuelas interconectadas (figura 12-35). El punto en el cual se conectan estas hojuelas es el núcleo original de grafito. La inoculación ayuda a producir celdas eutécticas más pequeñas, mejorando así la resistencia.

Las fundiciones grises se especifican mediante un número de clasificación que va del 20 al 80; una fundición gris clase 20 tiene una resistencia a la tensión nominal de 20,000 psi. Sin embargo, en piezas fundidas gruesas, las grandes hojuelas de grafito y la matriz ferrítica producen resistencias a la tensión tan bajas como 12,000 psi (figura 12-36), en tanto que en fundiciones delgadas, se forma grafito y perlita finos, con resistencias a la tensión cercanas a

**TABLA 12-5** Propiedades típicas de las fundiciones.

	Resistencia mecánica a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% E	Notas
Fundiciones grises:				
Clase 20	12,000–40,000	—	—	
Clase 40	28,000–54,000	—	—	
Clase 60	44,000–66,000	—	—	
Fundiciones maleables:				
32510	50,000	32,500	10	Ferrítico
35018	53,000	35,000	18	Ferrítico
50005	70,000	50,000	5	Perlítico
70003	85,000	70,000	3	Perlítico
90001	105,000	90,000	1	Perlítico
Fundiciones dúctiles:				
60–40–18	60,000	40,000	18	Recocido
65–45–12	65,000	45,000	12	Ferrítico fundido
80–55–06	80,000	55,000	6	Perlítico fundido
100–70–03	100,000	70,000	3	Normalizado
120–90–02	120,000	90,000	2	Templado y revenido
Fundiciones de grafito compacto:				
baja resistencia	40,000	28,000	5	90% Ferrítico
alta resistencia	65,000	55,000	1	80% Perlítico

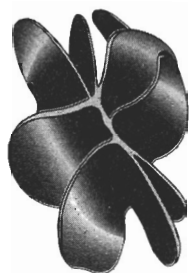


(a)



(b)

**FIGURA 12-35** (a) Esquema y (b) microfotografía de hojuelas de grafito en hierro fundido gris ( $\times 100$ ).

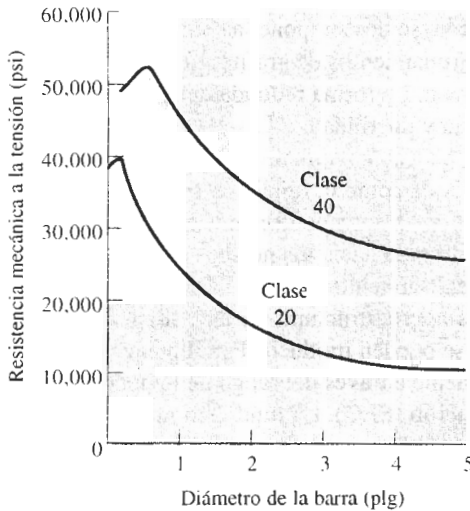

**FIGURA 12-36** Efecto de la velocidad de enfriamiento o del tamaño de la fundición sobre las propiedades a la tensión de dos fundiciones grises.

40,000 psi. Se pueden obtener resistencias aún mayores reduciendo el equivalente de carbono, mediante la aleación o por tratamiento térmico.

Las hojuelas de grafito concentran esfuerzos, causando baja resistencia y ductilidad, pero la fundición gris tiene varias propiedades atractivas: alta resistencia a la compresión, buena maquinabilidad, adecuadas resistencias al desgaste por fricción, y a la fatiga térmica; efectiva conductividad térmica y amortiguamiento contra la vibración.

**Fundición blanca** Un grupo de hierros fundidos blancos altamente aleados se utilizan por su dureza y resistencia al desgaste por abrasión. Se agregan elementos como el cromo, el níquel y el molibdeno, de manera que, además de los carburos de aleación que se forman durante la solidificación, se puede producir martensita durante el tratamiento térmico posterior.

### **EJEMPLO 12-10** Diseño y selección de materiales para un par de tijeras de bajo costo

Diseñe un par de tijeras económicas con un borde duro para cortar papel.

#### **SOLUCIÓN**

Las tijeras de alta calidad, como las que se utilizan para cortar textiles, a menudo se producen de acero inoxidable endurecido. Sin embargo, se debe producir un producto mucho menos costoso.

Si se considera el diseño de las hojas de las tijeras, se observará que su sección transversal es una cuña. Si el equivalente de carbono de una fundición gris se ajusta correctamente, la arista de la cuña se enfría lo suficientemente rápido para producir fundición blanca, en tanto que el resto de la hoja forma fundición gris. El hierro, o fundición blanca, es duro en la superficie blanca, y puede ser afilado.

Sin embargo, no se deben usar estas tijeras de bajo costo como palanca. Tanto las porciones blancas como las grises de la hoja son muy frágiles y ésta se romperá, en vez de doblarse, al aplicar cualquier fuerza fuera de lo común.

**Fundición maleable** La fundición maleable se produce al tratar térmicamente la fundición blanca no aleada del tres por ciento carbono equivalente (2.5% C, 1.5% Si). Durante el trata-

miento térmico de maleabilización, se descompone la cementita formada durante la solidificación y se producen nódulos o agrupamientos de grafito. Los nódulos, o carbono de revenido, a menudo parecen palomitas de maíz. La forma redonda del grafito permite que se obtenga una buena combinación de resistencia y ductilidad.

La producción de fundición maleable requiere varios pasos (figura 12-37). Los nódulos de grafito se nuclean al calentarse lentamente la fundición blanca. Durante la **primera etapa de grafitización** (PEG), la cementita se descompone en austenita estable y en fases grafiticas conforme el carbono en el  $\text{Fe}_3\text{C}$  se difunde hacia los núcleos de grafito. Después del PEG, la austenita se transforma durante el enfriamiento.

La figura 12-38 muestra las microestructuras de la fundición original blanca y los dos tipos de fundición maleable que se pueden producir. Para obtener *fundición maleable ferrítica*, la pieza fundida se enfría lentamente a través del rango de temperatura eutectoide para obtener una **segunda etapa de grafitización** (SEG). La fundición maleable ferrítica tiene buena tenacidad, en comparación con otras fundiciones, ya que su equivalente de carbono bajo reduce la temperatura de transición por debajo de la temperatura ambiente.

La *fundición maleable perlítica* se obtiene al enfriar la austenita al aire, o en aceite, para formar perlita o martensita. En cualquier caso, la matriz es dura y frágil. La fundición es entonces revenida a una temperatura por debajo del eutectoide. Con ello se **reviene** la martensita o se esferoidiza la perlita. A temperaturas de revenido más altas la resistencia disminuye, incrementándose la ductilidad y la tenacidad.

**Fundición dúctil o nodular** El hierro fundido dúctil se produce tratando con magnesio un hierro bruto líquido, con relativamente alto equivalente de carbono; esto hace que durante la solidificación crezca grafito esferoidal. Para producir este metal se requieren varios pasos (figura 12-39).

1. *Desulfurización*. El azufre hace que el grafito crezca en forma de hojuelas. Se obtiene hierro con bajo contenido de azufre fundiendo materiales con baja carga de azufre; también al fundir en hornos que durante la fusión eliminan el azufre del hierro o mezclando el hierro con un agente desulfurizante, como el carburo de calcio.

2. *Nodulación*. El magnesio, que se agrega en el paso de **nodulación** elimina cualquier azufre y oxígeno que todavía quede en el metal líquido y deja un residuo de 0.03% Mg, que



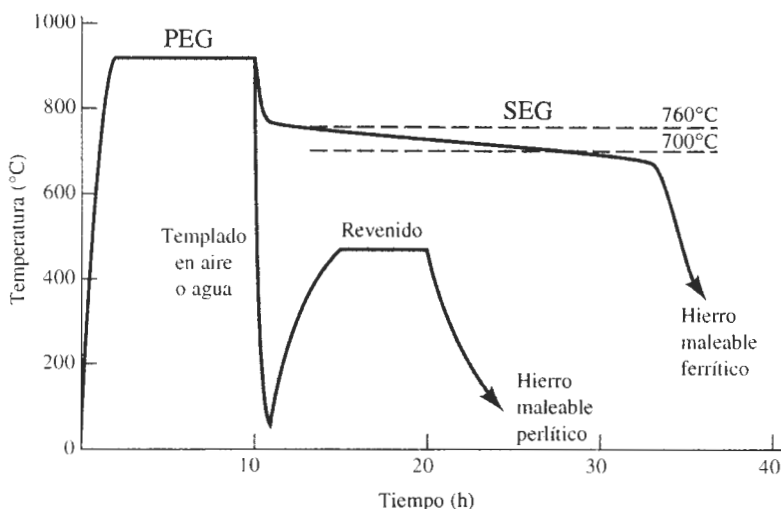


FIGURA 12-37 Tratamientos térmicos para las fundiciones maleables ferrítica y perlítica.

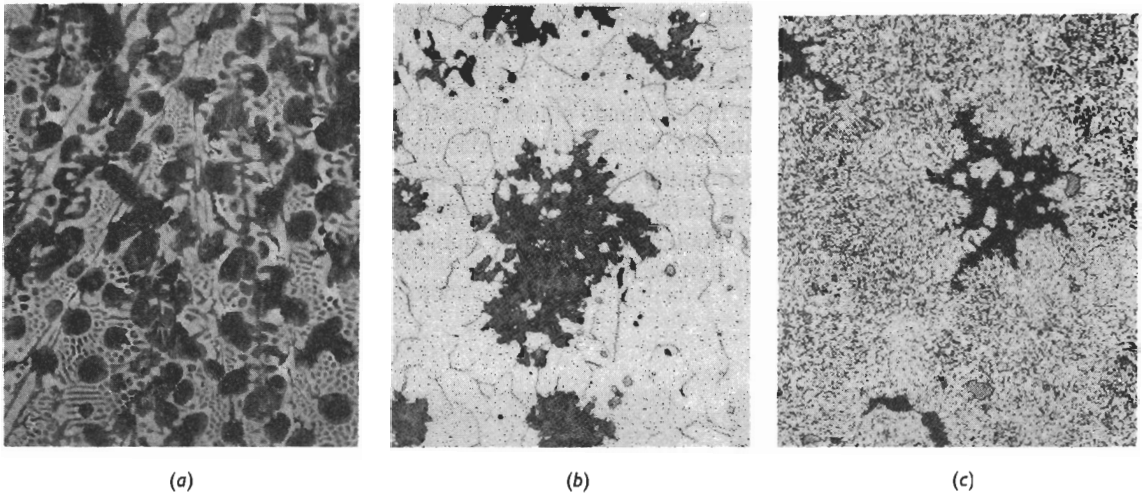

**FIGURA 12-38** (a) Fundición blanca antes del tratamiento térmico ( $\times 100$ ). (b) Fundición maleable ferrítica con nódulos de grafito y pequeñas inclusiones de MnS en la matriz de ferrita ( $\times 200$ ). (c) Fundición maleable perlítica revenida para producir una matriz de martensita revenida ( $\times 500$ ). [Las imágenes (b) y (c) provienen de *Metals Handbook*, Vol. 7 y 8, 8a Ed., American Society for Metals, 1972, 1973.]

causa el crecimiento del grafito esferoidal. El magnesio se agrega a cerca de  $1500^{\circ}\text{C}$ . Desafortunadamente, este elemento se vaporiza alrededor de los  $1150^{\circ}\text{C}$ . Muchas aleaciones nodulantes contienen magnesio diluido con ferrosilicio para reducir la violencia de la reacción y permitir recuperaciones más altas de Mg.

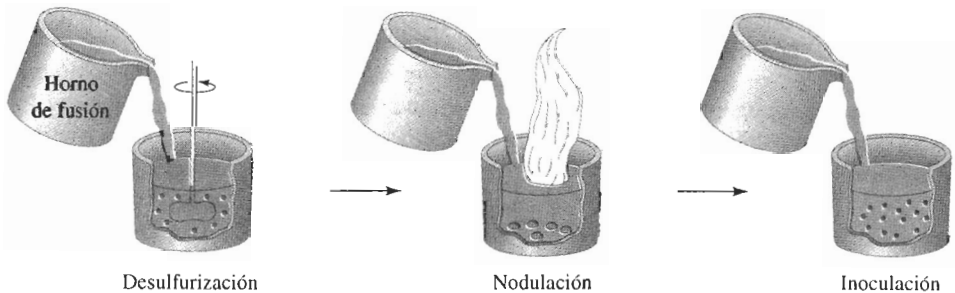

**FIGURA 12-39** Diagrama esquemático del tratamiento de la fundición dúctil.


La **atenuación**, es decir la evaporación gradual y no violenta u oxidación del magnesio, también debe ser controladas. Si no se vacía el hierro en los minutos siguientes después de la nodulación, el hierro se convierte en fundición gris.

3. **Inoculación**. El magnesio por sí mismo es un estabilizador eficaz de carburos, y hace que durante la solidificación se forme fundición blanca. En consecuencia, después de la nodulación se debe inocular el hierro con aleaciones FeSi. El efecto de la **inoculación** también se atenúa con el tiempo.


En comparación con el hierro gris, el hierro fundido dúctil tiene excelente resistencia mecánica, ductilidad y tenacidad. La ductilidad y la resistencia mecánica también son superiores a las de los hierros maleables, pero dado el mayor contenido de silicio en la fundición dúctil, la tenacidad es inferior. En la figura 12-40 aparecen estructuras típicas de hierro dúctil.

**Hierro de grafito compacto** En esta fundición la forma del grafito es intermedia entre grafito en hojuelas y esferoidal, con numerosas barras redondeadas interconectadas al núcleo de la celda eutéctica (figura 12-41). Este grafito, que a veces se conoce como **grafito vermicular**, también se forma cuando el hierro dúctil se atenúa.

El grafito compacto permite resistencias mecánicas y ductilidades que exceden a las de la fundición gris, permitiendo que el metal conserve una buena conductividad térmica y propiedades de absorción de la vibración. El tratamiento para la fundición de grafito compacto es similar a la de la fundición dúctil. Sin embargo, durante la nodulación sólo se introduce aproximadamente 0.015% Mg.

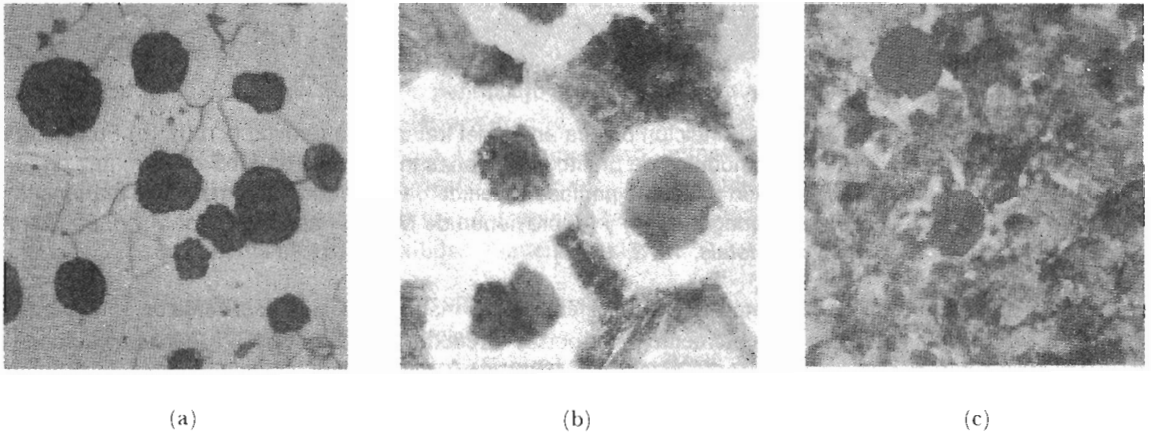

**FIGURA 12-40** (a) Fundición dúctil recocida con una matriz de ferrita ( $\times 250$ ). (b) Hierro dúctil fundido con una matriz de ferrita (blanca) y perlita ( $\times 250$ ). (c) Hierro dúctil normalizado con una matriz de perlita ( $\times 250$ ).

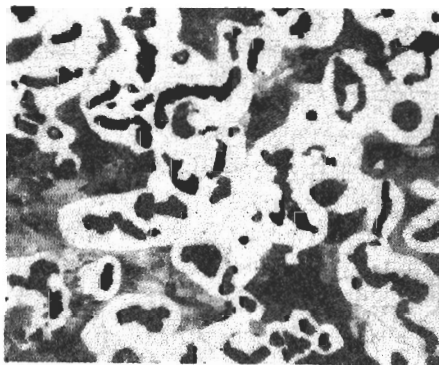

**FIGURA 12-41** Estructura de la fundición de grafito compacto, con una matriz de ferrita (blanca) y de perlita (gris) ( $\times 250$ ).

#### EJEMPLO 12-11

#### Diseño y selección de materiales para una llave de hierro fundido

Diseñe una llave de hierro fundido para la puerta de su castillo favorito.

## SOLUCIÓN

Se podrían aplicar esfuerzos grandes al utilizar la llave para hacer girar la herrumbrada cerradura en la puerta del castillo. Para asegurarse que la llave no se rompe en la cerradura, deberá ser resistente y dúctil. Esto excluye los hierros fundidos gris y blanco.

Lo probable es que la llave sea de pequeño diámetro y, en consecuencia, se solidifique muy aprisa. Incluso con una inoculación eficaz, podría no lograrse promover una reacción eutéctica estable de grafito y, por tanto, podría resultar difícil producir una fundición dúctil. Sin embargo, una rápida velocidad de enfriamiento producirá fácilmente fundición blanca, la cual pueda tratarse térmicamente para producir fundición maleable. Quizás los grados 50005 o 70003 serían los apropiados.

### EJEMPLO 12-12

#### Diseño y selección de materiales para un molde para el soplado de botellas

Diseñe un molde de hierro fundido en el cual se pueda introducir vidrio caliente y, con presión de aire, se obtenga la forma de la botella.

## SOLUCIÓN

El molde se fabricará en dos piezas vaciando el hierro líquido en un molde de arena. Por lo menos, se requerirá cierto maquinado para producir una superficie lisa contra la cual se formará el vidrio.

Se desea producir botellas de vidrio tan rápidamente como sea posible, a fin de maximizar la velocidad de producción. Existe, sin embargo, para el conformado de las botellas una temperatura óptima del molde. Cada vez que se introduce vidrio caliente, también el molde se calienta. Este aumento de temperatura reduce la rapidez de enfriamiento de la botella, lo que aumenta la espera para retirar la botella del molde. Además, se deberá enfriar el molde otra vez a la temperatura óptima. Para minimizar el tiempo de cada ciclo, se debe eliminar el calor de la interfase molde-vidrio tan pronto como sea posible.

El molde no se calienta de manera uniforme en cada ciclo; la superficie contigua al vidrio se calienta a una temperatura más alta, causando más expansión del molde en la superficie. Esta expansión puede llevar a esfuerzos cíclicos causados por la fabricación del vidrio, lo que a su vez puede provocar fatiga térmica y agrietamiento del molde.

Quizás la mejor elección para esta aplicación sería la fundición de hierro gris. La maquinabilidad del hierro gris es excelente, pues reduce los costos de terminado del molde. El grafito en hojuelas distribuye los esfuerzos térmicos, proporcionando resistencia contra la fatiga térmica. Finalmente, las hojuelas de grafito interconectadas aportan una excelente conductividad térmica, permitiendo que el calor se elimine rápidamente de la superficie del molde.

## RESUMEN

- Las propiedades de los aceros, determinadas por endurecimiento por dispersión, dependen de la cantidad, tamaño, forma y distribución de la cementita. Estos factores están controlados por aleación y tratamiento térmico.

- Un recocido intermedio cristaliza los aceros trabajados en frío.

La esferoidización produce  $\text{Fe}_3\text{C}$  grande y esferoidal, y una buena maquinabilidad de los aceros de alto carbono.

- El recocido, que involucra un enfriamiento lento en horno después del austenitizado, obtiene una estructura perlítica gruesa conteniendo  $\text{Fe}_3\text{C}$  laminar.



- El normalizado, que involucra enfriamiento al aire después del austenitizado, aporta una estructura perlítica fina y una resistencia mayor en comparación con el recocido.
- En el recocido isotérmico, se obtiene perlita con un espaciamiento interlaminar uniforme, al transformar la austenita a temperatura constante.
- Se utiliza el revenido en la fase austenítica para producir la bainita, que contiene  $\text{Fe}_3\text{C}$  redondo, mediante una transformación isotérmica.
- Los tratamientos de templeado y revenido requieren de la formación y la descomposición de la martensita, obteniéndose dispersiones excepcionalmente finas de  $\text{Fe}_3\text{C}$  redondas.

Se puede comprender mejor la mecánica de los tratamientos térmicos mediante la utilización de los diagramas TTT, de los diagramas TEC y de las curvas de templabilidad.

- Los diagramas TTT describen cómo se transforma la austenita en perlita y en bainita a temperaturas constantes.
- Los diagramas TEC describen cómo se transforma la austenita durante el enfriamiento continuo. Estos diagramas dan las velocidades de enfriamiento necesarias para obtener la martensita en los tratamientos de templeado y de revenido.
- Las curvas de templabilidad comparan la facilidad con la cual diferentes aceros se transforman en martensita.
- Los elementos de aleación incrementan los tiempos requeridos para las transformaciones en los diagramas TTT, reducen las velocidades de enfriamiento necesarias para la producción de martensita en los diagramas TEC y mejoran la templabilidad del acero.

Los aceros especiales y los tratamientos térmicos especiales proporcionan propiedades únicas o combinaciones de propiedades únicas. Los tratamientos de endurecimiento superficial son de particular importancia como el carburizado, que produce una excelente combinación de resistencia a la fatiga y al impacto. Los aceros inoxidable, que contienen un mínimo de 12% Cr, tienen excelente resistencia a la corrosión.

Los hierros fundidos, por definición, sufren una reacción eutéctica durante la solidificación. Dependiendo de la composición y del tratamiento, durante la solidificación se formará ya sea  $\gamma$  y  $\text{Fe}_3\text{C}$  o  $\gamma$  y grafito:

- La fundición blanca, con buena resistencia al desgaste, se obtiene al formarse el  $\text{Fe}_3\text{C}$  durante la reacción eutéctica.
- La fundición maleable, con buena resistencia, ductilidad y tenacidad, se produce al tratar térmicamente la fundición blanca para formar grafito redondeado.
- La fundición gris, dúctil y de grafito compacto se produce al generar el grafito directamente durante la solidificación. Dado que el grafito en hojuelas se forma en el hierro gris, su resistencia y ductilidad están limitadas. Las esferas de grafito que se forman en hierro dúctil, como resultado de la adición de magnesio permiten una buena resistencia y ductilidad. La fundición de grafito compacto tiene propiedades intermedias.

## GLOSARIO

**Aceros de alta aleación de níquel** Clase especial de aceros de aleación que obtienen altas resistencias mediante una combinación de la reacción martensítica y el endurecimiento por envejecimiento.

**Aceros de fase dual** Los tratados para producir martensita dispersa en una matriz de ferrita.

**Acero inoxidable dúplex** Clase especial de aceros inoxidable que contienen una microestructura de ferrita y austenita.

**Aceros inoxidables** Grupo de aleaciones ferrosas que contienen por lo menos 12% Cr; aportan una resistencia extraordinaria a la corrosión.

**Aceros para herramienta** Grupo de aceros de alto carbono que tienen combinaciones de alta dureza, tenacidad o resistencia a temperaturas elevadas.

**Atenuación** Pérdida de la nodulación o el efecto de inoculación en fundiciones de hierro, como función del tiempo, permitiendo cambios no deseables en la microestructura y en las propiedades.

**Austenitizado** Tratamiento térmico de un acero o de un hierro fundido a una temperatura en la cual se pueda formar austenita homogénea. La austenitización es el primer paso en la mayor parte de los tratamientos térmicos para el acero y el hierro fundido.

**Austenita retenida** La que no se transforma en martensita durante el templeado en razón de la expansión volumétrica asociada con la reacción.

**Carbonitrurado** Proceso de endurecimiento de la superficie de un acero, utilizando carbono y nitrógeno obtenido de una atmósfera especial de gas.

**Carburizado** Grupo de técnicas de endurecimiento superficial, mediante las cuales se difunde el carbono en el acero.

**Celda eutéctica** Agrupamiento de hojuelas de grafito producidas durante la solidificación, todas ellas interconectadas a un núcleo común.

**Cianuración** Endurecimiento de la superficie de un acero con carbono y nitrógeno, obtenido a partir del baño de una solución de cianuro líquido.

**Curvas de templabilidad** Gráficas que demuestran el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre la dureza de un acero como si se hubiera templado.

**Distancia de Jominy** Medida que inicia en el extremo templado de una barra Jominy. La distancia Jominy está relacionada con la velocidad de enfriamiento.

**Equivalente de carbono** Suma del carbono más una tercera parte del silicio de un hierro fundido.

**Esferoidita** Microconstituyente que contiene partículas gruesas de cementita esferoidal en una matriz de ferrita; proporciona excelentes características de maquinabilidad en aceros de alto carbono.

**Formado en la fase austenítica** Tratamiento térmico de origen termomecánico, en el cual la austenita se deforma plásticamente por debajo de la temperatura  $A_1$  y, a continuación, se le permite transformarse en bainita o en martensita.

**Grafitización durante la primera etapa** El primer paso en el tratamiento térmico de un hierro maleable, durante el cual los carburos masivos formados durante la solidificación, se descomponen en grafito y austenita.

**Grafitización durante la segunda etapa** El segundo paso en el tratamiento térmico de los hierros maleables, los cuales deben tener una matriz ferrítica. El hierro se enfría lentamente a partir de la temperatura de la grafitización de primera etapa, de tal manera que la austenita se transforme en ferrita y en grafito en vez de en perlita.

**Grafito vermicular** Grafito redondo e interconectado que se forma durante la solidificación del hierro fundido. Ésta es la forma que se desea en el hierro de grafito compacto, pero es una forma defectuosa en el caso del hierro dúctil.

**Grietas de templeado** Rupturas que se forman en la superficie de un acero durante el templeado, debido a esfuerzos residuales a la tensión, producidos en función del cambio volumétrico que acompaña la transformación de austenita en martensita.

**Hierro fundido** Grupo de aleaciones ferrosas que contienen suficiente carbono para que ocurra la reacción eutéctica durante la solidificación.

**Hierro fundido blanco** Hierro fundido que produce cementita en vez de grafito durante la solidificación. Los hierros blancos son duros y frágiles.

**Hierro fundido de grafito compacto** Forma del hierro fundido, que se trata con pequeñas cantidades de magnesio y titanio, para hacer que crezca el grafito durante la solidificación como un precipitado interconectado en forma de coral, aportando propiedades a medio camino entre un hierro gris y un hierro dúctil.

**Hierro fundido dúctil** El tratado con magnesio para hacer que se precipite el grafito durante la solidificación en forma de esferas, dando resistencia y ductilidad excelentes. También se le conoce como hierro nodular.

**Hierro fundido gris** Forma de hierro fundido que, durante la solidificación, permite que crezcan hojuelas de grafito, causando baja resistencia mecánica y una mala ductilidad.

**Hierro fundido maleable** Forma del hierro fundido obtenida mediante un tratamiento térmico largo, durante el cual la cementita se descompone para producir agregados redondeados de grafito. Se obtiene, como resultado de esta estructura, buena resistencia y ductilidad.

**Inoculación** Adición al hierro fundido de un agente que proporciona sitios de nucleación en los cuales se precipita el grafito durante la solidificación.

**Martensita revenida** Microconstituyente de la ferrita y de la cementita, formado al revenir la martensita.

**Nitrurado** Endurecimiento de la superficie de un acero mediante nitrógeno obtenido a partir de una atmósfera especial de gas.

**Nodulación** Adición de magnesio al hierro fundido para causar la precipitación del grafito en forma de esferas, en vez de hojuelas durante la solidificación.

**Normalizado** Tratamiento térmico simple obtenido por austenitización y enfriamiento por aire para producir una estructura fina perlítica. Se puede efectuar tanto para aceros como para hierros fundidos.

**Prueba Jominy** Examen utilizado para evaluar la templabilidad. Una barra de acero austenitizada se temple en un solo extremo, proporcionando así un rango de velocidades de enfriamiento a lo largo de la misma.

**Profundidad de cementado** Área por debajo de la superficie de un acero en la cual se mantiene el endurecimiento superficial después del proceso de carburización.

**Recalentamiento** Proceso de recalentado de un hierro maleable a fin de reducir la cantidad de carbono, combinada como cementita, al esferoidizar la perlita, revenir la martensita o grafitizar a ambos.

**Recocido (acero)** Tratamiento térmico utilizado para producir una perlita blanda y gruesa en un acero mediante la austenitización y, a continuación, enfriando en horno.

**Recocido (hierro fundido)** Tratamiento térmico que se usa para producir una matriz de ferrita en un hierro fundido mediante la austenitización y, a continuación, enfriando en horno.

**Recocido intermedio** Tratamiento térmico a baja temperatura que se utiliza para eliminar todo, o parte, del efecto del deformado en frío en los aceros.

**Recocido isotérmico** Tratamiento térmico de un acero, consistente en la austenitización, seguida de un enfriamiento rápido a temperaturas entre  $A_1$  y la nariz de la curva TTT posteriormente se mantiene a temperatura constante, hasta que la austenita se transforme en perlita.

**Revenido en la fase austenítica** Tratamiento térmico de tipo isotérmico, mediante el cual la austenita se transforma en bainita.

**Segundo pico de endurecimiento** Dureza extraordinariamente alta en un acero revenido a alta temperatura, causada por la precipitación de los carburos de aleación.

**Templabilidad** Facilidad con la cual se puede templar un acero para formar la martensita. Los aceros con una alta templabilidad forman la martensita incluso en enfriamiento lento.

**Templado arriba de  $M_s$**  Tratamiento de una austenita a una temperatura justo por encima de  $M_s$  y manteniéndola así hasta que la temperatura se iguala en todo el acero antes de enfriarse más para producir la martensita. Este proceso reduce los esfuerzos residuales y las grietas de templado. También se le conoce como *marrevenido*.

## PROBLEMAS

**12-1** Calcule las cantidades de ferrita, cementita, microconstituyente primario y perlita en los aceros que siguen:

- (a) 1015
- (b) 1035
- (c) 1095
- (d) 10130

**12-2** Estime el número AISI-SAE para los aceros con las siguientes microestructuras:

- (a) 38% perlita-62% ferrita primaria
- (b) 93% perlita-7% cementita primaria
- (c) 97% ferrita-3% cementita
- (d) 86% ferrita-14% cementita

**12-3** Complete la tabla siguiente:

	Acero 1035	Acero 10115
Temperatura $A_1$		
Temperatura $A_3$ o $A_{cm}$		
Temperatura de recocido completo		
Temperatura de normalizado		
Temperatura de recocido intermedio		
Temperatura de esferoidización		

**12-4** En un acero 1080 perlítico, las plaquillas de cementita tienen un espesor de  $4 \times 10^{-5}$  cm y las de ferrita tienen un espesor de  $14 \times 10^{-5}$  cm. En un acero 1080 esferoidizado, las esferas de cementita tienen un diámetro de  $4 \times 10^{-3}$  cm. Estime el área total de interfase entre la ferrita y la cementita en un centímetro cúbico de cada uno de estos aceros. Determine la reducción en porcentaje de área superficial al esferoidizar el acero perlítico. La densidad de la ferrita es  $7.87 \text{ g/cm}^3$  y la de la cementita es  $7.66 \text{ g/cm}^3$ .

**12-5** Describa la microestructura presente en un acero 1050 después de cada uno de los pasos de los tratamientos térmicos siguientes:

- (a) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $650^\circ\text{C}$ , mantenga así durante 90 s y luego temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (b) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $450^\circ\text{C}$ , mantenga durante 90 s y temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (c) caliente a  $820^\circ\text{C}$  y temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (d) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $720^\circ\text{C}$ , mantenga así durante 100 s y temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (e) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $720^\circ\text{C}$ , mantenga así durante 100 s, temple a  $400^\circ\text{C}$  y mantenga durante 500 s y temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (f) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $720^\circ\text{C}$  y mantenga 100 s, temple a  $400^\circ\text{C}$  y mantenga otros 10 s y temple a  $25^\circ\text{C}$ ;
- (g) caliente a  $820^\circ\text{C}$ , temple a  $25^\circ\text{C}$ , caliente a  $500^\circ\text{C}$  y mantenga por  $10^3$  s, y enfríe al aire a  $25^\circ\text{C}$ .

**12-6** Describa la microestructura presente en un acero 10110 después de cada uno de los pasos de los tratamientos térmicos siguientes:

(a) caliente a 900°C, temple a 400°C, mantenga durante 10<sup>3</sup> s y temple a 25°C;

(b) caliente a 900°C, temple a 600°C y mantenga durante 50 s y temple a 25°C;

(c) caliente a 900°C y temple a 25°C;

(d) caliente a 900°C, temple a 300°C, mantenga durante 200 s y temple a 25°C;

(e) caliente a 900°C, temple a 675°C, mantenga durante 1 s y temple a 25°C;

(f) caliente a 900°C, temple a 675°C, mantenga durante 1 s, temple a 400°C y mantenga durante 900 s y enfríe lentamente a 25°C;

(g) caliente a 900°C, temple a 675°C, mantenga por 1 s, temple a 300°C, mantenga por 10<sup>3</sup> s y enfríe al aire a 25°C;

(h) caliente a 900°C, temple a 300°C, mantenga así durante 100 s, temple a 25°C, caliente a 450°C durante 3600 s y enfríe a 25°C;

**12-7** Recomiende los tratamientos térmicos isométricos adecuados para obtener lo siguiente, incluyendo temperaturas y tiempos apropiados:

(a) un acero 1050 recocido isotérmicamente con HRC 23,

(b) un acero 10110 recocido isotérmicamente con HRC 40,

(c) un acero 1080 recocido isotérmicamente con HRC 38,

(d) un acero 1050 revenido en la fase austenítica con HRC 40,

(e) un acero 10110 revenido en la fase austenítica con HRC 55 y

(f) un acero 1080 revenido en la fase austenítica con HRC 50

**12-8** Compare los tiempos mínimos requeridos para recocer isotérmicamente los siguientes aceros a 600°C. Analice el efecto de contenido del carbono del acero en la cinética de la nucleación y crecimiento durante el tratamiento térmico.

(a) 1050

(b) 1080

(c) 10110

**12-9** Se desea producir un acero 1050 que tenga una dureza Brinell de por lo menos 330 y una elongación de por lo menos 15%.

(a) Recomiende un tratamiento térmico, incluyendo las temperaturas apropiadas, que permita conseguir esto. Determine el límite elástico y la resistencia mecánica a la tensión que se obtiene mediante este tratamiento térmico.

(b) ¿Qué esfuerzo de cedencia y resistencia a la tensión se obtendrían en un acero 1080 mediante el mismo tratamiento térmico?

(c) ¿Qué esfuerzo de cedencia, resistencia mecánica a la tensión y qué elongación se obtendrían en un acero 1050 si se normalizara?

**12-10** Se desea producir un acero 1050 que tenga una resistencia mecánica a la tensión de por lo menos 175,000 psi y un porcentaje de reducción en área de por lo menos 50%.

(a) Recomiende un tratamiento térmico, incluyendo temperaturas apropiadas, que permita conseguir esto. Determine el número de dureza Brinell, el porcentaje de elongación y el límite elástico que se obtienen mediante este tratamiento térmico.

(b) ¿Qué esfuerzo de cedencia y resistencia a la tensión se obtendrían en un acero 1080 utilizando el mismo tratamiento térmico?

(c) ¿Qué esfuerzo de cedencia, resistencia a la tensión y elongación se obtendrían en un acero 1050 si fuera recocido?

**12-11** A un acero 1030 se le da un tratamiento térmico de templado y revenido inadecuado, produciendo una estructura final compuesta de 60% martensita y 40% ferrita. Estime el contenido de carbono de la martensita y la temperatura de austenitización utilizada. ¿Cuál sería la temperatura de austenitización que recomendaría?

**12-12** Un acero 1050 debería austenitizarse a 820°C, templarse en aceite a 25°C y revenirse a 400°C durante un tiempo apropiado.

(a) ¿Qué esfuerzo de cedencia, dureza y porcentaje de elongación se esperaría obtener de este tratamiento térmico?

(b) Suponga que el límite elástico real del acero se encuentra es 125,000 psi. ¿Qué pudo haber ocurrido en el tratamiento térmico para causar esta baja resistencia mecánica?

(c) Suponga que la dureza es de HB 525. ¿Qué pudo haber ocurrido durante el tratamiento térmico para causar esta alta dureza?

**12-13** Un componente producido a partir de un acero de baja aleación de 0.2% C (figura 12-17) tiene, después del templado, una microestructura que contiene ferrita, perlita, bainita, y martensita. ¿Qué microestructura se obtendría, si se utiliza acero 1080? ¿Qué microestructura se obtendría si se utiliza acero 4310?

**12-14** En un acero 1080 templado se encuentra perlita fina y una pequeña cantidad de martensita. ¿Qué microestructura se esperaría si se utiliza un acero de baja aleación 0.2% C? ¿Qué microestructura se esperaría si se utiliza un acero 4340?

**12-15** Se determinó que un acero 1070, al ser austenitizado a 750°C, forma una estructura que contiene perlita y una pequeña cantidad de ferrita de borde de grano, que da una resistencia y ductilidad aceptables. ¿Qué cambios en la microestructura, si hay alguno, se esperaría si el acero 1070 contuviera un elemento de aleación como el Mo o el Cr? Explique.

**12-16** Utilizando los diagramas TTT, compare la templeabilidad de los aceros 4340 y 1050, determinando los tiempos requeridos para que la transformación isotérmica de la ferrita y la perlita ( $F_s$ ,  $P_s$ , y  $P_f$ ) ocurra a 650°C.

**12-17** Se desea obtener una dureza HRC de 38 a 40 en un acero templado. ¿Qué rango de velocidades de enfriamiento se tendría que obtener de los aceros siguientes? ¿Son inapropiados algunos de ellos?

- (a) 4340                      (b) 8640                      (c) 9310  
(d) 4320                      (e) 1050                      (f) 1080

**12-18** Un componente de acero debe tener una dureza al templado de HRC 35, a fin de evitar desgastes excesivos durante el uso. Cuando la pieza se fabrica a partir de acero 4320, la dureza es de sólo HRC 32.

Determine la dureza, si la parte se fabricara bajo condiciones idénticas, pero con los aceros siguientes. ¿Cuál, si es que hay alguno, de estos aceros sería una mejor elección que el 4320?

- (a) 4340                      (b) 8640                      (c) 9310  
(d) 1050                      (e) 1080

**12-19** Una pieza producida a partir de acero 4320 tiene después del templado una dureza HRC 35 en un punto crítico. Determine:

- (a) la rapidez de enfriamiento en dicho sitio, y  
(b) la microestructura y dureza que se obtendría, si la pieza se fabricara con acero 1080.

**12-20** Un acero 1080 se enfría a la velocidad más rápida posible que aún permita la formación de perlita al 100%. ¿Qué rapidez de enfriamiento, distancia de Jominy y dureza se esperan para esta velocidad de enfriamiento?

**12-21** Determine la dureza de la microestructura en el centro de una barra de acero 1080 de 1.5 plg de diámetro, producida por templado en

- (a) aceite sin agitar                      (b) agua sin agitar, y  
(c) salmuera agitada

**12-22** Una barra de 2 plg de diámetro de acero 4320 debe tener una dureza de por lo menos HRC 35. ¿Cuál es la severidad mínima de templado (coeficiente H)? ¿Qué medio de templado recomendaría usted para pro-

ducir la dureza deseada, con una mínima probabilidad de grietas por templado?

**12-23** Se debe temprar una barra de acero en agua agitada. Determine el diámetro máximo de la barra que produzca una dureza mínima de HRC 40, si la barra es:

- (a) 1050                      (b) 1080                      (c) 4320  
(d) 8640                      (e) 4340

**12-24** El centro de una barra de acero 4320, de 1 plg de diámetro tiene una dureza HRC 40. Determine la dureza y la microestructura en el centro de una barra de 2 plg de acero 1050 templado en el mismo medio.

**12-25** Un acero 1010 debe ser carburizado utilizando una atmósfera de gas que produzca 1.0% C en la superficie del acero. Se define la profundidad de cementado como la distancia debajo de la superficie que aún contiene por lo menos 0.5% C. Si la carburización se efectúa a 1000°C, determine el tiempo requerido para producir una profundidad de cementado de 0.01 plg (vea el capítulo 5 como repaso).

**12-26** Se debe carburizar un acero 1015 a 1050°C durante 2 horas utilizando una atmósfera de gas, que produzca un 0.2% C en la superficie del acero. Grafique el porcentaje de carbono en función de distancia desde la superficie del acero. Si después de carburizar se enfría lentamente el acero, determine las cantidades de cada fase y el microconstituyente en intervalos de 0.002 plg de distancia de la superficie (capítulo 5).

**12-27** Un acero 1050 se suelda. Después de enfriarlo, se obtienen las durezas en la zona afectada por el calor en varias localizaciones en el borde de la zona de fusión. Determine las durezas esperadas en cada punto, si un acero 1080 fuera soldado bajo las mismas condiciones. Prediga la microestructura en cada posición en un acero 1080 así soldado.

Distancia del borde de la zona de fusión	Dureza en la soldadura 1050
0.05 mm	HRC 50
0.10 mm	HRC 40
0.15 mm	HRC 32
0.20 mm	HRC 28

**12-28** Se desea producir un acero inoxidable martensítico que contenga 17% Cr. Recomiende un contenido de carbono y una temperatura de austenitizado que permita obtener 100% martensita durante el templado. ¿Qué microestructura se produciría si entonces la mar-

tensita fuera revenida hasta que se formara el equilibrio de fases?

**12-29** Ocasionalmente, cuando se suelda un acero inoxidable austenítico, el depósito de la soldadura puede resultar ligeramente magnético. Con base en el diagrama de fases Fe-Cr-Ni-C [figura 12-30(b)], ¿qué fase se esperaría que esté causando este comportamiento magnético? ¿Por qué se habría formado esta fase? ¿Qué haría usted para restaurar un comportamiento no magnético?

**12-30** Una barra de tensión de fundición de hierro gris clase 40 tiene una resistencia a la tensión de 50,000 psi. ¿Por qué es la resistencia a la tensión mayor que la dada por el número correspondiente a su clase? ¿Cuál cree usted que sea el diámetro de la barra de ensayo?

**12-31** Se desea producir una fundición de hierro gris que se solidifique sin austenita o grafito primario. Si el contenido de carbono en el hierro es 3.5%, ¿qué porcentaje de silicio deberá agregar?

**12-32** Se observó que la grafitización durante la primera etapa, en la producción de una fundición de hierro maleable de 1 plg de espesor se puede efectuar en 6 horas, si la fundición de hierro blanco se calienta lentamente hasta la temperatura PEG. ¿Cuál sería el efecto de los siguientes cambios en el tiempo PEG? Explique: (a) aumentar la velocidad a la cual se calienta la fundición hasta la temperatura PEG;

(b) producir hierro maleable a partir de una fundición de hierro blanco de 0.5 plg de espesor;

(c) incrementar el contenido de silicio en el hierro blanco en 0.25%;

**12-33** Cuando se incrementa el espesor de una fundición dúctil, el número de nódulos de grafito normalmente se reduce.

(a) ¿Qué efecto tendrá este resultado en la cantidad de ferrita presente en la matriz? Explique.

(b) Suponga que se observó el efecto opuesto del espesor sobre la cantidad de ferrita. ¿Cómo se explicaría este fenómeno?

**12-34** Se desea producir una fundición de hierro dúctil de grado 65-45-12 sin tratamiento térmico.

(a) ¿Qué fase principal deberá estar presente en la matriz?

(b) ¿Incrementar el número de nódulos de grafito producidos durante la solidificación ayudaría u obstaculizaría los esfuerzos de producir esta matriz? Explique. Sugiera un método para modificar el número de nódulos de grafito.

(c) ¿Qué cambios en la composición del hierro ayudarían a producir la matriz deseada?

**12-35** Compare las templabilidades esperadas de un acero de bajo carbono, una fundición maleable y una fundición dúctil. Explique por qué se esperan templabilidades diferentes.

**12-36** Una fundición maleable 35018 se produce con tratamientos PEG y SEG. ¿Qué ocurrió mal en el tratamiento en caso de que:

(a) la matriz final incluya ferrita con un 10% de perlita;

(b) la estructura final incluya ferrita con 15% masivo de  $\text{Fe}_3\text{C}$ .



## PROBLEMAS DE DISEÑO

**12-37** Se desea producir una placa que soporte el desgaste de acero con 2 plg de espesor, para una quebradora de piedra. A fin de evitar el remplazo frecuente de la placa, la dureza deberá exceder HRC 38 en un 0.25 plg de la superficie del acero. Sin embargo, la dureza en el centro de la placa no deberá exceder de HRC 32, para asegurar algo de tenacidad. Solamente hay disponible el templado por agua. Diseñe la placa, suponiendo que sólo están a nuestra disposición los aceros que se muestran en la figura 12-23.

**12-38** Un acero 10110 templado y revenido tiene grietas superficiales que hacen que la pieza tratada térmicamente sea rechazada por el cliente. ¿Por qué se formaron las grietas? Diseñe un tratamiento térmico, incluyendo temperaturas y tiempos apropiados, que minimice estos problemas.

**12-39** Diseñe un acero resistente a la corrosión, para ser utilizado en una bomba que transporta helio líquido a 4 K en un imán superconductor.

**12-40** Diseñe un tratamiento térmico para un gancho fabricado de una varilla de acero de 1 plg de diámetro, con una microestructura que, después del templado, contenga una mezcla de ferrita, bainita y martensita. Estime las propiedades mecánicas del gancho.

**12-41** Diseñe un tratamiento de recocido para un acero 1050. Asegúrese de incluir detalles de temperaturas, velocidades de enfriamiento, microestructuras y propiedades.

**12-42** Diseñe un proceso para producir una flecha de acero de 0.5 cm de diámetro con excelente tenacidad y, al mismo tiempo, que tenga excelente resistencia me-

cánica al desgaste y a la fatiga. La dureza superficial debe ser por lo menos HRC 60, y la dureza 0.01 cm por debajo de la superficie deberá ser aproximada-

mente HRC 50. Describa el proceso, incluyendo detalles de la atmósfera de tratamiento térmico, la composición del acero, las temperaturas y los tiempos.



# CAPÍTULO 13

## Aleaciones no ferrosas

### 13-1 Introducción

Las aleaciones ferrosas, incluso los aceros inoxidables y las fundiciones utilizan tratamientos térmicos similares para controlar las microestructuras y las propiedades. Sin embargo, la estructura y el comportamiento de las **aleaciones no ferrosas** tienen diferencias enormes. Las temperaturas de fusión, por ejemplo, van desde casi la temperatura ambiente para el galio hasta más de 3000°C para el tungsteno. Las resistencias mecánicas varían desde los 1000 psi hasta más de los 200,000 psi. El aluminio, el magnesio y el berilio (“metales ligeros”) tienen densidades muy bajas, en tanto que el plomo y el tungsteno tienen densidades excepcionalmente altas.

En muchas aplicaciones el peso es un factor crítico. Para relacionar la resistencia del material con su peso, se ha establecido una **resistencia mecánica específica** o relación resistencia-peso:

$$\text{Resistencia mecánica específica} = \frac{\text{Resistencia mecánica}}{\text{Densidad}} \quad (13-1)$$

La tabla 13-1 compara la resistencia mecánica específica de algunas aleaciones no ferrosas de alta resistencia mecánica.

Otro factor en el diseño con metales no ferrosos es su costo, que también varía de manera considerable. La tabla 13-1 reporta el precio aproximado de los metales en 1992. Se deberá notar, sin embargo, que el precio del metal es solamente una pequeña parte del costo de un componente. Su fabricación y terminado, sin mencionar la comercialización y la distribución, a menudo contribuye mucho más al costo total de una pieza.


### 13-2 Aleaciones de aluminio

El aluminio es el segundo metal más abundante sobre la Tierra, pero hasta fines del siglo XVIII era costoso y difícil de producir. El casquete de seis libras instalado en la parte superior del monumento a Washington en 1884 fue una de las piezas de aluminio más grandes fabricadas hasta ese momento. El desarrollo de la energía eléctrica y del **proceso Hall-Heroult** para la reducción electrolítica del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  hacia metal líquido (figura 13-1) permitió que el aluminio se convirtiera en uno de los materiales de ingeniería más ampliamente utilizado y económico. Las aplicaciones se suman por millones, incluyendo botes de bebidas, aplicaciones domésticas,

equipo para procesos químicos, equipo de transmisión de energía eléctrica, componentes automotrices, y partes y ensambles aeroespaciales.

**TABLA 13-1** Resistencia específica y costo de aleaciones no ferrosas.

Metal	Densidad g/cm <sup>3</sup>	(lb/plg <sup>3</sup> )	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia específica (plg)	Costo por libra (\$)
Aluminio	2.70	(0.097)	83,000	$8.6 \times 10^5$	0.60
Berilio	1.85	(0.067)	55,000	$8.2 \times 10^5$	300.00
Cobre	8.93	(0.322)	150,000	$4.7 \times 10^5$	1.10
Plomo	11.36	(0.410)	10,000	$0.2 \times 10^5$	0.35
Magnesio	1.74	(0.063)	55,000	$8.7 \times 10^5$	1.40
Níquel	8.90	(0.321)	180,000	$5.6 \times 10^5$	4.10
Titanio	4.51	(0.163)	160,000	$9.8 \times 10^5$	5.50
Tungsteno	19.25	(0.695)	150,000	$2.2 \times 10^5$	10.00
Zinc	7.13	(0.257)	75,000	$2.9 \times 10^5$	0.55
Hierro	7.87	(0.284)	200,000	$7.0 \times 10^5$	0.10

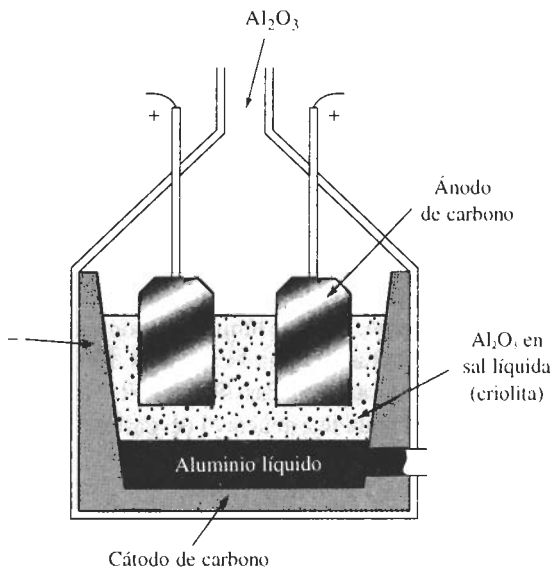

**FIGURA 13-1** Producción del aluminio en una celda electrolítica.

**Propiedades generales del aluminio** El aluminio tiene una densidad de  $2.70 \text{ g/cm}^3$ , es decir, la tercera parte de la densidad del acero y un módulo de elasticidad de  $10 \times 10^6 \text{ psi}$ . Aunque las aleaciones de aluminio tienen propiedades a la tensión relativamente bajas en comparación con las del acero, su resistencia específica, es decir, su relación resistencia-peso es excelente. A menudo se utiliza este metal cuando el peso es un factor de importancia, como en aeronaves y aplicaciones automotrices.

Asimismo, también responde fácilmente a mecanismos de endurecimiento. La tabla 13-2 compara la resistencia mecánica del aluminio recocido puro con la de aleaciones endurecidas mediante diversas técnicas. Las aleaciones pueden ser 30 veces más resistentes que el Al puro.

**TABLA 13-2** Efecto de los mecanismos de endurecimiento en el aluminio y en las aleaciones de aluminio.

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% de elongación	Límite elástico (aleación) límite elástico (puro)
Aluminio puro	6,500	2,500	60	
Aluminio puro comercial	13,000	5,000	45	2.0
Aleación de aluminio endurecida por solución sólida	16,000	6,000	35	2.4
Aluminio trabajado en frío	24,000	22,000	15	8.8
Aleación de aluminio endurecida por dispersión	42,000	22,000	35	8.8
Aleación de aluminio endurecida por envejecimiento	83,000	73,000	11	29.2

Las propiedades físicas benéficas del aluminio son alta conductividad eléctrica y térmica, comportamiento no magnético y excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión. Este elemento reacciona ante el oxígeno, incluso temperatura ambiente, para producir una capa extremadamente delgada de óxido de aluminio que protege el metal subyacente de muchos entornos corrosivos.

El aluminio no exhibe, sin embargo, un alto límite de endurecimiento, por lo que finalmente puede ocurrir falla por fatiga incluso en bajos esfuerzos. Debido a su baja temperatura de fusión, no trabaja bien a temperaturas elevadas. Finalmente, las aleaciones de aluminio tienen baja dureza, lo que lleva a una mala resistencia al desgaste.

### EJEMPLO 13-1

Un cable de acero de 1/2 pulgada de diámetro tiene un esfuerzo de cedencia de 45,000 psi. La densidad del metal es de aproximadamente 7.87 g/cm<sup>3</sup>. Con base en la tabla 13-5 determine (a) la carga máxima que puede soportar el cable; (b) el diámetro de la aleación aluminio-manganeso trabajada en frío (3004-H18) que se necesitará para soportar la misma carga que la del acero y (c), el peso por pie del cable de acero, en comparación con el cable de la aleación de aluminio.

### SOLUCIÓN

a. Carga =  $F = \sigma_y A = 45,000 \left( \frac{\pi}{4} \right) \left( \frac{1}{2} \right)^2 = 8836 \text{ lb}$

b. El esfuerzo de cedencia de la aleación de aluminio es 36,000 psi. Por lo que:

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{F}{\sigma_v} = \frac{8836}{36,000} = 0.245$$

$$d = 0.56 \text{ pulgadas}$$

c. Densidad del acero  $= \rho = 7.87 \text{ g/cm}^3 = 0.284 \text{ lb/plg}^3$

Densidad del aluminio  $= \rho = 2.70 \text{ g/cm}^3 = 0.097 \text{ lb/plg}^3$

Peso del acero  $= A l \rho = \frac{\pi}{4} \left( \frac{1}{2} \right)^2 (12)(0.284) = 0.669 \text{ lb/ft}$

Peso del aluminio  $= A l \rho = \frac{\pi}{4} (0.56)^2 (12)(0.097) = 0.287 \text{ lb/ft}$

Aunque el esfuerzo de cedencia del aluminio es menor que el del acero y el cable tendrá que ser de mayor diámetro, el componente de aluminio pesará aproximadamente la mitad que el de acero.

**Clasificaciones** Las aleaciones de aluminio se pueden dividir en dos grupos de importancia: para forja y para fundición, dependiendo de su método de manufactura. Las aleaciones para forja que se conforman mediante deformación plástica tienen composiciones y microestructuras significativamente distintas de las creadas para fundición, lo cual refleja los distintos requerimientos del proceso de manufactura. Dentro de cada grupo principal se pueden dividir las aleaciones en dos subgrupos: las tratables térmicamente y las no tratables térmicamente.

Las aleaciones de aluminio se clasifican siguiendo el sistema de numeración que aparece en la tabla 13-3. El primer número define los principales elementos de aleación y los números restantes se refieren a la composición específica de la misma.

El grado de endurecimiento se da mediante la **clasificación de temple**, T o H, dependiendo de que la aleación sea tratada térmicamente o endurecida por deformación (tabla 13-4). Otras clasificaciones indican si es recocida (O), tratada por solución (W) o utilizada tal y como fue fabricada (F). Los números que siguen a la T o a la H indican la cantidad de endurecimiento por deformación, el tipo exacto de tratamiento térmico u otros aspectos especiales del procesamiento de la aleación y sus formas típicas y propiedades aparecen en la tabla 13-5.

**Aleaciones para forja** Las **aleaciones para forja** 1xxx, 3xxx, 5xxx y la mayor parte de las 4xxx no son endurecibles por envejecimiento. Las 1xxx y 3xxx son de una sola fase, excepto por la presencia de pequeñas cantidades de otros elementos o de compuestos intermetálicos (figura 13-2). Sus propiedades quedan controladas por endurecimiento por deformación, endurecimiento por solución sólida y control del tamaño de grano. Sin embargo, debido a que a temperatura ambiente la solubilidad de los elementos de aleación y de aluminio es pequeña, el grado de endurecimiento por solución sólida resulta limitado.

Las aleaciones 5xxx contienen dos fases a temperatura ambiente: primero  $\alpha$ , una solución sólida de magnesio en el aluminio, y en segundo  $\text{Mg}_2\text{Al}_3$ , un compuesto intermetálico duro y frágil (figura 13-3). Las aleaciones aluminio-magnesio se endurecen con cuatro métodos: dispersión fina del  $\text{Mg}_2\text{Al}_3$ , endurecimientos por deformación y por solución sólida y, finalmente, por control de tamaño de grano. Sin embargo, como el  $\text{Mg}_2\text{Al}_3$  no es coherente, no son aplicables los tratamientos de endurecimiento por envejecimiento.

Las aleaciones 4xxx también contienen dos fases:  $\alpha$  y silicio prácticamente puro,  $\beta$  (figura 10-22). Las que contienen silicio y magnesio se pueden endurecer por envejecimiento al permitir la precipitación del  $\text{Mg}_2\text{Si}$ .

TABLA 13-3 Sistema de clasificación para las aleaciones de aluminio.

<b>Aleaciones para forja:</b>	
1xxx Aluminio comercialmente puro (>99% Al)	No es endurecible por envejecimiento
2xxx Al-Cu y Al-Cu-Li	Endurecibles por envejecimiento
3xxx Al-Mn	No es endurecible por envejecimiento
4xxx Al-Si y Al-Mg-Si	Endurecible por envejecimiento si está presente el magnesio
5xxx Al-Mg	No es endurecible por envejecimiento
6xxx Al-Mg-Si	Endurecible por envejecimiento
7xxx Al-Mg-Zn	Endurecible por envejecimiento
8xxx Al-Li, Sn, Zr o B	Endurecible por envejecimiento
<b>Aleaciones para fundición:</b>	
1xx Aluminio comercialmente puro	No endurecible por envejecimiento
2xx Al-Cu	Endurecible por envejecimiento
3xx Al-Si-Cu o Al-Mg-Si	Algunos son endurecibles por envejecimiento
4xx Al-Si	No endurecibles por envejecimiento
5xx Al-Mg	No endurecibles por envejecimiento
7xx Al-Mg-Zn	Endurecibles por envejecimiento
8xx Al-Sn	Endurecible por envejecimiento

TABLA 13-4 Grados de templeado para las aleaciones de aluminio

F Tal como se fabricó (trabajo en caliente, forja, fundición, etcétera ).

O Recocido (en el estado más blando posible).

H Trabajado en frío

H1x—trabajado en frío solamente (la x se refiere a la cantidad de trabajo en frío y de endurecimiento).

H12—trabajo en frío que proporciona una resistencia a la tensión intermedia entre O y H14.

H14—trabajo en frío que aporta una resistencia a la tensión intermedia entre O y H18.

H16—trabajo en frío que proporciona una resistencia a la tensión intermedia entre H14 y H18.

H18—trabajo en frío que resulta en una reducción de aproximadamente 75%.

H19—trabajo en frío que proporciona una resistencia a la tensión superior a los 2000 psi de la obtenida mediante el H18.

H2x —trabajo en frío y parcialmente recocida.

H3x—trabajado en frío y estabilizado a una temperatura baja, para evitar endurecimiento por envejecimiento de la estructura.

W Tratada por solución

T Endurecida por envejecimiento

T1—enfriada desde la temperatura de fabricación y envejecida naturalmente.

T2—enfriada desde la temperatura de fabricación, trabajada en frío y envejecida naturalmente.

T3—tratada por solución, trabajada en frío y envejecida naturalmente.

T4—tratada por solución y envejecida naturalmente.

T5—enfriada desde la temperatura de fabricación y envejecida artificialmente.

T6—tratada por solución y envejecida artificialmente.

T7—tratada por solución, estabilizada por sobre-envejecimiento.


T8—tratada por solución, trabajada en frío y envejecida artificialmente.

T9—tratada por solución, envejecida artificialmente y trabajada en frío.


T10—enfriada desde la temperatura de fabricación, trabajada en frío y artificialmente envejecida.

TABLA 13-5 Propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio típicas

Aleación		Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia ( psi)	% de elongación	Aplicaciones
Aleaciones para forja no tratables térmicamente:					
1100-O	> 99% Al	13,000	5,000	40	Componentes eléctricos, forja, procesamiento de alimentos
1100-H18		24,000	22,000	10	
3004-O	1.2% Mn-1.0% Mg	26,000	10,000	25	Cuerpos de latas de bebidas, usos arquitectónicos
3004-H18		41,000	36,000	9	
4043-O	5.2% Si	21,000	10,000	22	Metal de relleno para soldadura
4043-H18		41,000	39,000	1	
5182-O	4.5% Mg	42,000	19,000	25	Tapas de las latas de bebidas, componentes marinos
5182-H19		61,000	57,000	4	
Aleaciones para forja tratables térmicamente					
2024-T4	4.4% Cu	68,000	47,000	20	Ruedas de camión
2090-T6	2.4% Li-2.7% Cu	80,000	75,000	6	Lámina externa de aeronaves
4032-T6	12% Si-1% Mg	55,000	46,000	9	Pistones
6061-T6	1% MG-0.6% Si	45,000	40,000	15	Canoas, carros de ferrocarril
7075-T6	5.6% Zn-2.5% Mg	83,000	73,000	11	Bastidores de aeronaves
Aleaciones para fundición:					
201-T6	4.5% Cu	70,000	63,000	7	Carcasas de transmisiones
319-F	6% Si-3.5% Cu	27,000	18,000	2	Fundiciones de uso general
356-T6	7% Si-0.3% Mg	33,000	24,000	3	Acoplamientos para aeronaves
380-F	8.5% Si-3.5% Cu	46,000	23,000	3	Carcasas para motor
390-F	17% Si-4.5% Cu	41,000	35,000	1	Motores automotrices
443-F	5.2% Si (fundición de arena)	19,000	8,000	8	Equipo para manejo de alimentos acoplamientos marinos
	(molde permanente)	23,000	9,000	10	
	(fundición de a presión)	33,000	16,000	9	

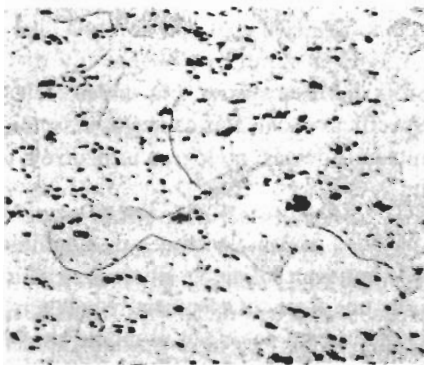


(a)

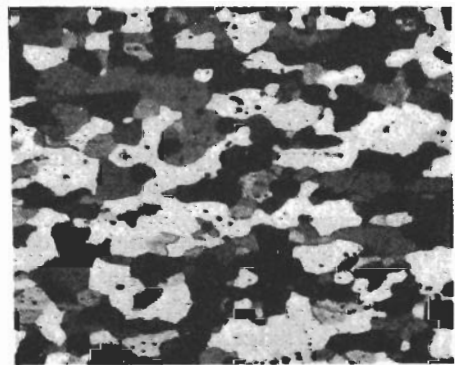


(b)

**FIGURA 13-2** (a) Inclusiones de  $\text{FeAl}_3$  en aluminio recocido 1100 ( $\times 350$ ). (b) Precipitados de  $\text{Mg}_2\text{Si}$  en aleación recocida de aluminio 5457 ( $\times 75$ ). (De Metals Handbook, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972).

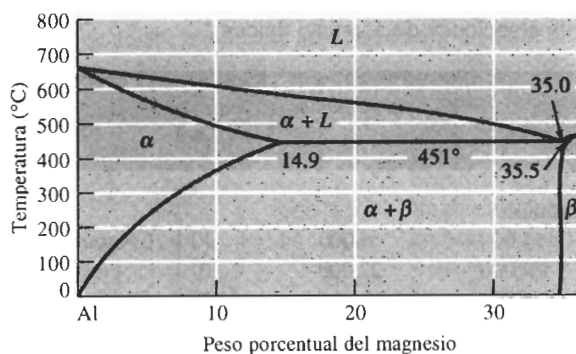

**FIGURA 13-3** Porción del diagrama de fases aluminio magnesio.

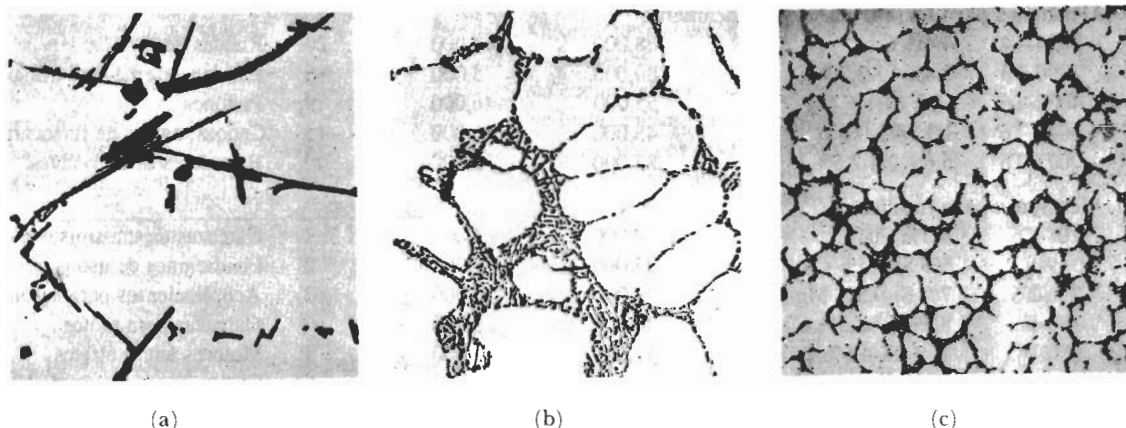

**FIGURA 13-4** (a) Aleación de aluminio 443 fundida en arena, conteniendo silicio grueso e inclusiones. (b) Aleación 443 de molde permanente con celdas finas dendríticas y silicio fino debido a un enfriamiento más rápido. (c) Aleación 443 moldeada a presión con una microestructura todavía más fina ( $\times 350$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972).

Las aleaciones de las series 2xxx, 6xxx y 7xxx son endurecibles por envejecimiento. Aunque se obtienen resistencias específicas excelentes con estas aleaciones, la cantidad de precipitado que pueden formar es limitada. Además, no logran utilizarse a temperaturas por encima de 175°C una vez envejecidas.

**Aleaciones para fundición** Muchas de las aleaciones de aluminio para fundición más comunes, mostradas en la tabla 13-5 contienen suficiente silicio para causar una reacción eutética, dándoles bajos puntos de fusión, una fluencia adecuada, y baja temperatura de fusión. La **fluidez** es la capacidad del metal líquido para pasar por el molde sin solidificarse prematuramente, y la fundibilidad se refiere a la facilidad con la cual se puede hacer una buena fundición a partir de dicha aleación.

Las propiedades de las aleaciones aluminio-silicio se controlan mediante el endurecimiento por solución sólida de la matriz de aluminio  $\alpha$ , con endurecimiento por dispersión de la fase  $\beta$  y con la solidificación, la cual controla el tamaño y forma del grano primario así como la naturaleza

del microconstituyente eutéctico. El enfriamiento rápido obtenido en la fundición a presión o en molde permanente incrementa la resistencia al refinar el tamaño de grano y el microconstituyente eutéctico (figura 13-4). La refinación del grano utilizando adiciones de boro y de titanio, las modificaciones mediante sodio o estroncio para cambiar la estructura eutéctica, y el endurecimiento con fósforo para refinar el silicio primario, son métodos que se aplican a ciertas aleaciones para mejorar la microestructura y, por tanto, el grado de endurecimiento por dispersión. Muchas aleaciones también contienen cobre, magnesio o zinc, lo que permite el endurecimiento por envejecimiento.

### **EJEMPLO 13-2    Diseñe un proceso de reciclado de aluminio**

Diseñe un método para reciclar aleaciones de aluminio utilizadas para latas de bebidas.

#### **SOLUCIÓN**

El reciclado del aluminio es ventajoso pues requiere de sólo una fracción de la energía necesaria para producir este metal a partir de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Sin embargo, esta tarea en latas de bebidas presenta varias dificultades.

Dichos botes están fabricados con dos aleaciones de aluminio (3004 para el cuerpo principal y 5182 para las tapas) con composiciones distintas (tabla 13-5). La 3004 tiene una conformabilidad excepcional, necesaria para realizar el embutido profundo. La 5182 es más dura y, por lo mismo, permite que funcione correctamente el mecanismo para destapar el envase. Cuando se vuelven a fundir las latas, la aleación resultante contiene a la vez Mg y Mn, y ya no es adecuada para ninguna de estas aplicaciones.


Un método para el reciclado es separar las dos aleaciones de las latas. Éstas se hacen tiras y a continuación se calientan para eliminar la laca que ayuda a protegerlas durante su uso. Se podría entonces seguir despedazando el material a una temperatura donde la aleación 5182 empiece a fundirse y, como tiene un rango más amplio de solidificación que la 3004, se desmenuza en pedazos muy pequeños; por su parte, la 3004, más dúctil, se mantiene en piezas mayores. Los pequeños fragmentos de 5182, por tanto, pueden seleccionarse pasando el material a través de una malla. Las dos aleaciones pueden, entonces, fundirse, colarse y laminarse por separado en un nuevo material para latas.

Un método alternativo sería simplemente volver a fundir las latas. Una vez hecho, se podría exponer la aleación líquida a burbujas de cloro. Este gas reacciona de manera selectiva con el magnesio, eliminándolo en forma de cloruro. El líquido restante se puede entonces ajustar a su composición correcta y reciclarse como aleación 3004.

**Aleaciones modernas de aluminio** Varias mejoras sobre las aleaciones convencionales de aluminio y sobre los métodos de manufactura han ampliado la utilidad de este metal. Se han introducido aleaciones que contienen litio, particularmente para la industria aeroespacial. El litio tiene una densidad de  $0.534 \text{ g/cm}^3$ ; en consecuencia, la densidad de las aleaciones Al-Li puede ser de hasta un diez por ciento menor que la de las tradicionales (figura 13-5). Asimismo, aumenta el módulo de elasticidad y la resistencia puede ser igual o exceder la de las convencionales (vea la aleación 2090 de la tabla 13-5). La baja densidad hace que la resistencia específica sea excelente. Estas aleaciones tienen una baja velocidad de crecimiento de grietas por fatiga, dando como resultado una mejora en este tipo de resistencia, y buena tenacidad a temperaturas criogénicas. También se pueden manipular superplásticamente hacia formas complicadas y, por todo esto,



se les encuentra en aplicaciones de pisos, cubiertas y bastidores de aeronaves militares y comerciales.

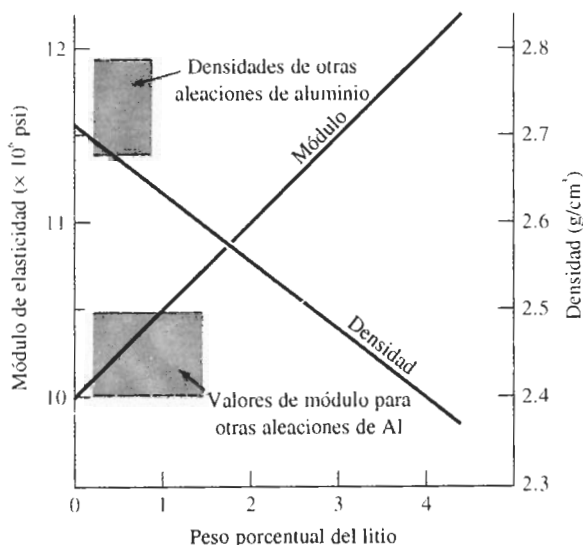

**FIGURA 13-5** Efecto del litio sobre la rigidez y densidad de las aleaciones de aluminio.


La alta resistencia de las aleaciones Al-Li es resultado del endurecimiento por envejecimiento (figura 13-6). Las que contienen hasta 2.5% Li se pueden tratar térmicamente con métodos convencionales. Mediante un proceso de solidificación rápida es posible introducir Li adicional (hasta 4 por ciento), mejorando aún más la ligereza y la resistencia máxima.

También los métodos modernos de manufactura ayudan a mejorar la resistencia de las aleaciones de aluminio, particularmente a temperaturas elevadas. El *proceso de solidificación rápida*, en el cual la aleación líquida se divide en pequeñas gotas que se solidifican velozmente, se combina con la metalurgia de polvos en la producción y fabricación de nuevas aleaciones. Existe un grupo de las de aluminio que contiene elementos de transición como el hierro y el cromo, además de minúsculos compuestos intermetálicos (dispersoides) como el  $\text{Al}_3\text{Fe}$ . Aunque las propiedades de estas avanzadas aleaciones a temperatura ambiente son parecidas a la convencionales, los dispersoides son estables a colores más intensos, consiguiéndose así buenas propiedades a temperaturas donde, de otra forma, ocurriría recristalización o sobre-envejecimiento. Las aplicaciones potenciales incluyen una diversidad de componentes estructurales aeroespaciales.


Igualmente, las aleaciones de aluminio se procesan mediante **tixovaciado**; la aleación de aluminio es agitada vigorosamente durante la solidificación, para dividir la estructura dendrítica en pequeños granos redondos de aluminio primario, rodeados por un microconstituyente eutéctico (figura 13-7). El lingote producido durante este proceso es posteriormente recalentado entre las temperaturas de *liquidus* y eutéctica. Cuando se le aplica presión, la parte de aleación líquida y sólida fluyen en un molde, o en un dado, a presión como si toda fuera líquida, produciendo un componente terminado con una microestructura uniforme y un mínimo de defectos de fundición. Por este método se pueden producir componentes automotrices, incluyendo pistones y ruedas.

Las aleaciones de aluminio también se utilizan como material de matriz para los *compuestos de matriz metálica* (MMC por sus siglas en inglés). La introducción de materiales de refuer-


zo no metálicos, como fibras de boro o partículas de carburo de silicio, mejora las propiedades de dureza y para altas temperaturas.

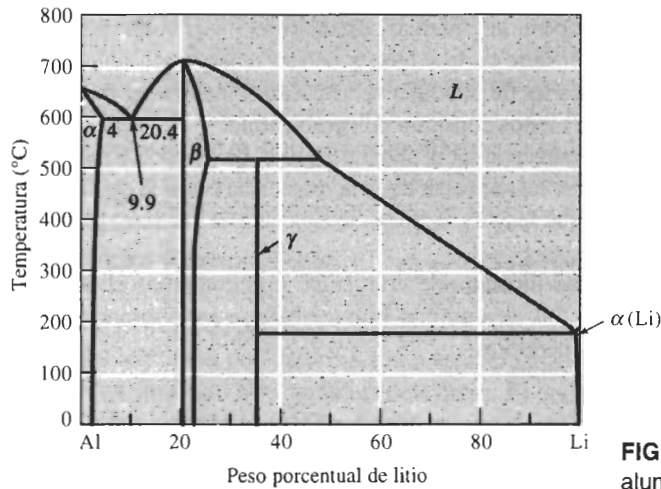

**FIGURA 13-6** Diagrama de fases aluminio litio.

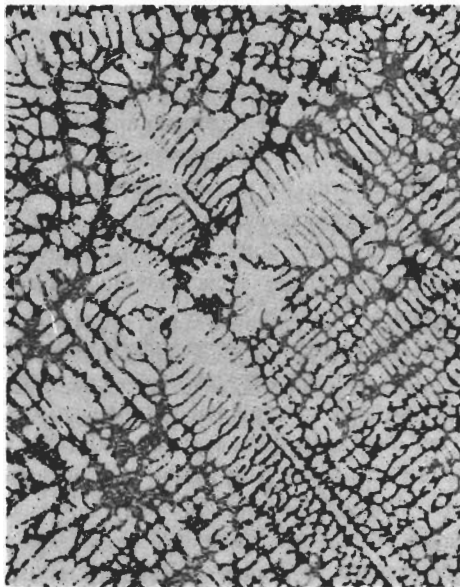

(a)

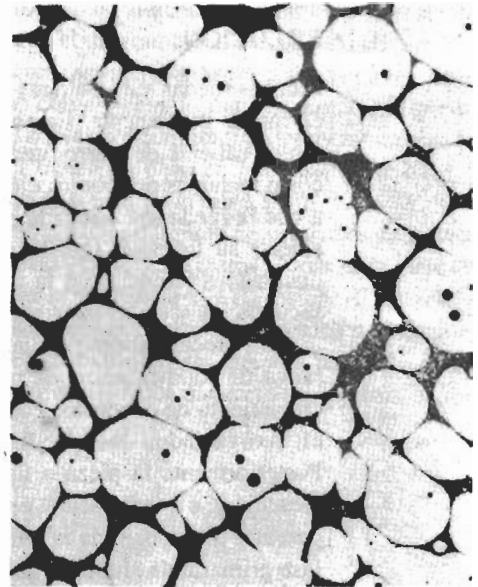

(b)

**FIGURA 13-7** Estructura dendrítica normal en una aleación de fundición hipoeutética Al-Si (a) puede dividirse mediante la agitación en el tixovaciado (b). La fase de aluminio primario forma una estructura redonda equiaxial en el material tixovaciado ( $\times 200$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 2, 10a Ed., ASM International, 1990.)

### EJEMPLO 13-3

### Diseño y selección de materiales para un depósito criogénico

Diseñe los materiales a utilizar para contener combustible de hidrógeno líquido para un avión aerospacial.

## SOLUCIÓN

El hidrógeno líquido se almacena por debajo de  $-253^{\circ}\text{C}$ ; por tanto, el depósito deberá tener buenas propiedades criogénicas. Además, estará sujeto a grandes esfuerzos, particularmente cuando el aeroplano se inserte en la órbita, y deberá tener buena tenacidad a la fractura, para minimizar las probabilidades de una falla catastrófica. Finalmente, deberá ser ligero, para permitir mayor carga útil o menos consumo de combustible.

Una buena elección parecería ser el aluminio ligero. La figura 6-6 muestra que a temperaturas muy bajas, en este metal se incrementan tanto la resistencia como la ductilidad. Debido a esta última cualidad, se espera que tenga una buena tenacidad a la fractura, particularmente cuando la aleación está recocida.

Una de las aleaciones de aluminio criogénico más común es el 5083-O. Para aprovechar densidades aún menores, las de aluminio-litio también se están tomando en consideración para aplicaciones a bajas temperaturas.

### EJEMPLO 13-4 Diseño de un proceso de fundición para ruedas

Diseñe un proceso de fundición para producir ruedas automotrices, con peso reducido y propiedades consistentes y uniformes.

## SOLUCIÓN

Muchas ruedas automotrices se producen con la aleación 356 de aluminio mediante fundición en molde permanente. En este proceso, el metal se introduce en estado líquido dentro de un molde caliente de hierro fundido y se solidifica. A fin de asegurarse de que no se formen huecos o rechupes por contracción serán necesarios los rebosaderos. Esta necesidad puede obligar a que la rueda sea diseñada para asegurar buenas características de fundición, en vez de considerar su ligereza. Igualmente, la pieza puede enfriarse a velocidades muy distintas, produciendo diferencias en la microestructura, en los espaciamientos de los brazos dendríticos secundarios y en las propiedades en toda la rueda.

Un proceso alterno pudiera ser el tixovaciado. Se seleccionaría una aleación con un amplio rango de solidificación, de manera que una porción significativa de este proceso ocurra por crecimiento de dendritas. Podría ser apropiada una aleación hipoeutéctica aluminio-silicio. En el tixovaciado, las dendritas se disgregan por agitación durante la solidificación. Posteriormente la pieza o lingote, se recalienta, para fundir sólo la porción eutéctica de la aleación y, a continuación, en estado semisólido se introduce a presión en el molde a una temperatura por debajo de la temperatura de *liquidus*. Cuando la aleación de nuevo solidifica, la fase primaria de aluminio queda deformada por granos uniformes y redondos (en vez de dendritas) rodeados con una matriz eutéctica continua. Dado que al momento de la inyección aproximadamente la mitad de la aleación está ya en estado sólido, la contracción total es pequeña, reduciendo la posibilidad de defectos internos. Este resultado también disminuye la necesidad de los rebosaderos lo que a la vez da más libertades para diseñar la rueda, pensando más en su función, que en su facilidad de fabricación.

## 13-3 Aleaciones de magnesio

El magnesio, que a menudo se extrae electrolíticamente del cloruro de magnesio concentrado en el agua de mar es más ligero que el aluminio, con una densidad de  $1.74 \text{ g/cm}^3$  y se funde a una temperatura ligeramente por debajo que el aluminio. En muchos entornos, la resistencia a


la corrosión del magnesio se aproxima a la del aluminio; sin embargo, la exposición a ambientes salinos, como los próximos al mar, le causan un rápido deterioro. Aunque las aleaciones de magnesio no son tan resistentes como las de aluminio, sus resistencias específicas son comparables, por tanto las de magnesio se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, en maquinaria de alta velocidad, y en equipo de transporte y de manejo de materiales.

El magnesio, sin embargo, tiene un bajo módulo de elasticidad ( $6.5 \times 10^6$  psi) además de escasa resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste. Este elemento también representa un riesgo durante la fundición y el maquinado, ya que se combina con facilidad con el oxígeno y arde. Finalmente, su respuesta a los mecanismos de endurecimiento es relativamente pobre.

**Estructura y propiedades** El magnesio, que tiene una estructura HC es menos dúctil que el aluminio. Sin embargo, las aleaciones tienen algo de ductilidad, ya que en ellas se incrementa el número de planos activos de deslizamiento. Con el Mg puro se puede conseguir algo de endurecimiento por deformación a temperatura ambiente, y las aleaciones pueden deformarse con facilidad a temperaturas elevadas. El endurecimiento por deformación produce un efecto relativamente pequeño en el magnesio debido su bajo coeficiente de endurecimiento por deformación.

Igual que en las aleaciones de aluminio, a temperatura ambiente la solubilidad de los elementos de aleación en el magnesio es limitada, causando sólo un bajo grado de endurecimiento por solución sólida. Sin embargo, la solubilidad de muchos elementos de aleación se incrementa con la temperatura, como se muestra en el diagrama de fases Mg-Al (figura 13-8). Por tanto, las aleaciones pueden endurecerse, ya sea mediante la dispersión o el envejecimiento. Algunas aleaciones de magnesio endurecidas con el segundo método, como las que contienen Zr, Th, Ag o Ce tienen buena resistencia al sobre-envejecimiento, a temperaturas tan altas como los  $300^\circ\text{C}$ , las que contienen hasta 9% Li tienen un peso excepcionalmente bajo. Las propiedades de las aleaciones típicas de magnesio aparecen en la tabla 13-6.

Las aleaciones modernas de magnesio incluyen aquellas con muy bajos niveles de impureza y las que contienen grandes cantidades ( $>5\%$ ) de cerio y otras tierras raras. Todas estas aleaciones forman una película de MgO protectora que mejora la resistencia a la corrosión. El proceso por solidificación rápida permite que se disuelvan cantidades mayores de elementos de aleación en el magnesio, mejorando aún más la resistencia a la corrosión. Esta mejoría, particularmente a altas temperaturas, puede obtenerse introduciendo en el metal partículas cerámicas o fibras, como el carburo de silicio.

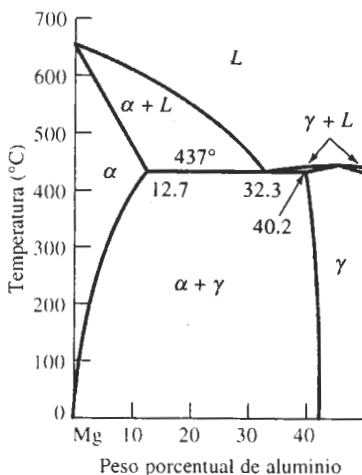

**FIGURA 13-8** Diagrama de fases magnesio-aluminio.

TABLA 13-6 Propiedades de las aleaciones típicas de magnesio.

Aleación	Composición	Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% de elongación
<b>Mg puro:</b>				
Recocido		23,000	13,000	3–15
Trabajado en frío		26,000	17,000	2–10
<b>Aleaciones para fundición:</b>				
AM100-T6	10% Al-0.1% Mn	40,000	22,000	1
AZ81A-T4	7.6% Al-0.7% Zn	40,000	12,000	15
ZK61A-T6	6% Zn-0.7% Zr	45,000	28,000	10
<b>Aleaciones para forja:</b>				
AZ80A-T5	8.5% Al-0.5% Zn	55,000	40,000	7
ZK40A-T5	4% Zn-0.45% Zr	40,000	37,000	4
HK31A-H24	3% TH-0.6% Zr	38,000	30,000	8

**EJEMPLO 13-5** Diseño del cabezal de una impresora

Diseñe un carro que opere a altas velocidades en una impresora para computadora.

**SOLUCIÓN**

El carro mueve la cabeza de la impresora de un lado a otro a altas velocidades. Para que opere con máxima eficiencia y rapidez, deberán minimizarse las fuerzas de inercia, lo cual se podrá hacer fabricando el dispositivo lo más ligero posible. Una aleación de magnesio sería una elección económica, pues su ligereza minimiza las fuerzas de inercia y, al mismo tiempo, se pueden obtener de ella resistencias razonables utilizando fundición a presión (altas velocidades de solidificación) o un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento.

**EJEMPLO 13-6** Diseño de una caja de engranes para un helicóptero naval

Diseñe una caja de engranes para los rotores de un helicóptero naval.


**SOLUCIÓN**

Se desea que la caja de engranes tenga una resistencia razonable y, además, que sea de material ligero, a fin de que el helicóptero pueda transportar más combustible. Sin embargo, la pieza estará expuesta a un entorno de agua salada. En este tipo de aplicación usualmente se podrían utilizar aleaciones de aluminio, pero el magnesio es aún más ligero. Desafortunadamente, en un ambiente salino las aleaciones convencionales de magnesio están sujetas a corrosión.

Una posibilidad de diseño sería seleccionar una aleación de magnesio de alta pureza. Al minimizar las impurezas se mejora la resistencia a la corrosión, incluso en un entorno de agua salada. La caja de engranes de magnesio pudiera resultar hasta un 30 por ciento más ligera que un componente comparable de aluminio.

## 13-4 Berilio

El berilio es más ligero que el aluminio, con una densidad de  $1.848 \text{ g/cm}^3$ , y aun así es más rígido que el acero, con un módulo de elasticidad de  $42 \times 10^6 \text{ psi}$ . Las aleaciones de berilio, que tienen límites elásticos de 30,000 a 50,000 psi, tienen altas resistencias específicas y, a altas temperaturas, mantienen estas cualidades, así como la rigidez (figura 13-9). En los sistemas de orientación por inercia, donde la deformación elástica debe ser mínima, se utiliza berilio de grado para instrumentos; los grados estructurales se utilizan en aplicaciones aeroespaciales; en las nucleares, se aprovecha la transparencia del berilio a las radiaciones electromagnéticas.

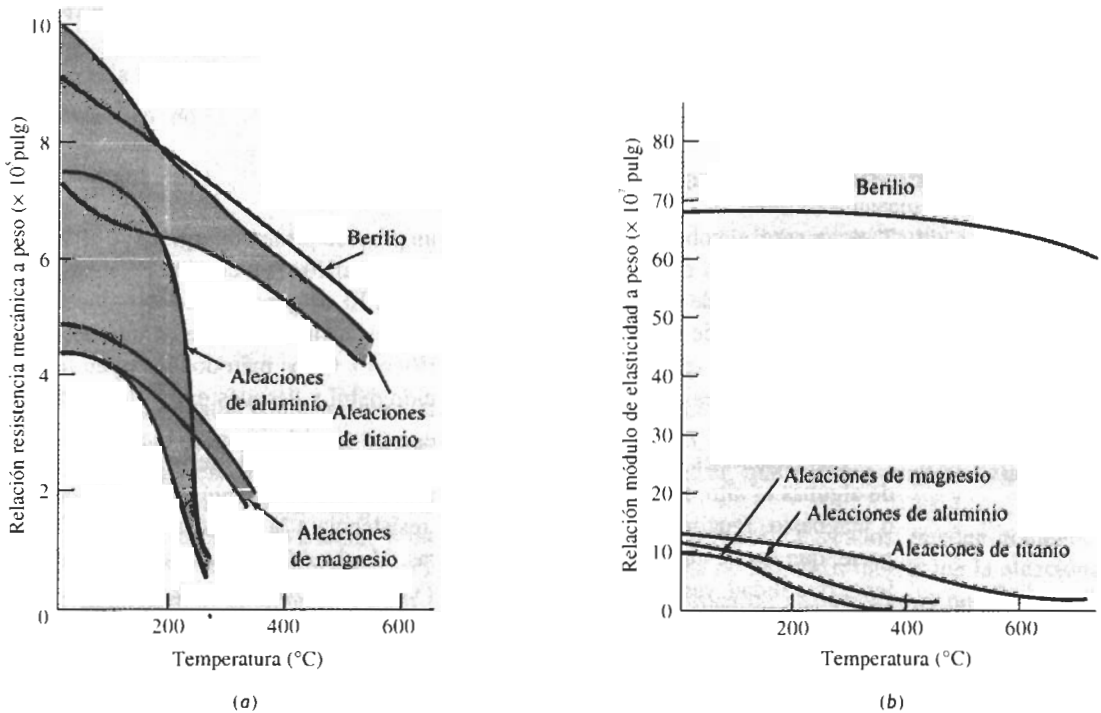

**FIGURA 13-9** Comparación de las relaciones resistencia mecánica a peso (a) y módulo de elasticidad a peso (b) del berilio y otras aleaciones no ferrosas.

Desafortunadamente, el berilio es caro, frágil, reactivo y tóxico. Su producción es bastante complicada: se requiere primero la obtención de un sulfato de berilio a partir del mineral, después convertirlo en hidróxido de berilio, disolverlo y precipitarlo como un fluoruro; finalmente, hacerlo reaccionar con magnesio para producir el metal. La limitada disponibilidad del mineral y su costoso procesamiento elevan los precios del metal berilio. Éste tiene una estructura cristalina HC y una ductilidad limitada a temperatura ambiente; pero cuando se expone a la atmósfera a temperatura elevada, se oxida rápidamente formando  $\text{BeO}$ . Estos problemas requieren el uso de técnicas complejas de manufactura, como fundición en vacío, forja en vacío, y metalurgia de polvos, lo que eleva aún más el costo. Finalmente, el  $\text{BeO}$  para algunas personas es carcinógeno y, por tanto, se necesitan cuidados y equipos especiales al procesar este elemento.

**EJEMPLO 13-7** Diseño de un espejo para señalización por satélite

Diseñe un espejo para un sistema de registro de imágenes por satélite.

**SOLUCIÓN**

Se requiere de un espejo grande para intercambiar señales con los satélites. El componente debe conservar dimensiones y geometrías precisas, si ha de efectuar las transmisiones con máxima eficiencia. Asimismo, debe ser tan ligero como sea posible, para ser puesto en órbita fácilmente. Por último, no deberá degenerarse durante su uso.

Los metales ligeros, aluminio, magnesio y berilio satisfacen este requisito. Sin embargo, debido a su baja temperatura de ebullición, el magnesio pudiera evaporarse en el vacío del espacio. A fin de mantener tamaño y forma más precisos, se necesita seleccionar un material que sufra un mínimo de deformación, incluso elástica. El diseño pudiera especificar al berilio, ya que su módulo de elasticidad es más de cuatro veces superior al del aluminio.

**13-5 Aleaciones de cobre**

Típicamente, el cobre se produce mediante un proceso pirometalúrgico (de alta temperatura): se concentra mineral de cobre con alto contenido de azufre y a continuación se convierte en una masa de sulfuro de hierro y de sulfuro de cobre. El oxígeno que se introduce en la masa convierte el sulfuro de hierro en óxido de hierro y el sulfuro de cobre en un cobre impuro, llamado **cobre blister**, que a continuación es purificado. Otros métodos incluyen lixiviar el cobre a partir de minerales de bajo azufre con un ácido débil y después extraerlo electrolíticamente de la solución.

Las aleaciones con base de cobre son más pesadas que el hierro. Aunque el límite elástico de algunas es alto, su resistencia mecánica específica típicamente es menor que las de aluminio o magnesio. Igualmente, tienen una mejor resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste, que las de aluminio y magnesio ligeras. Muchas de las aleaciones de cobre tienen excelente ductilidad, resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica y térmica. La mayor parte puede soldarse fácilmente o fabricarse en formas útiles. Sus aplicaciones incluyen componentes eléctricos (como alambres, bombas, válvulas y componentes de plomería), donde estas propiedades se utilizan con ventaja.

Estas aleaciones también son diferentes a otras ya que pueden seleccionarse sus componentes para producir un color decorativo apropiado. El cobre puro es rojo; la adición de zinc lo torna en amarillo y el níquel en plateado. La amplia variedad de aleaciones con base de cobre se mejoran con todos los mecanismos de endurecimiento que se han analizado. En la tabla 13-7 se resumen los efectos de estos métodos sobre sus propiedades mecánicas.

Los cobres con menos del uno por ciento de impurezas se utilizan para aplicaciones eléctricas. Pequeñas cantidades de cadmio, de plata y de  $Al_2O_3$  mejoran su dureza, sin disminuir de manera significativa la conductividad. Las aleaciones de cobre de una sola fase se endurecen por trabajo en frío. Dos ejemplos de este efecto se muestra en la tabla 13-7. El cobre CCC tiene excelente ductilidad y un alto coeficiente de endurecimiento por deformación.

**Aleaciones endurecidas por solución sólida** Varias aleaciones basadas en cobre contienen grandes cantidades de elementos de aleación y aún así se mantienen como una sola fase. En la figura 13-10 se muestran diagramas de fases binarios de importancia.

Las aleaciones de cobre-zinc, es decir de **latón**, con menos de 40% Zn, forman soluciones sólidas de una sola fase de zinc en el cobre. Las propiedades mecánicas, incluso la elongación,

**TABLA 13-7** Propiedades de aleaciones típicas de cobre obtenidas mediante diferentes mecanismos de endurecimiento.

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% de elongación	Mecanismo de endurecimiento
Cu puro, recocido	30,300	4,800	60	
Cu comercialmente puro, recocido a tamaño de grano grueso	32,000	10,000	55	
Cu puro comercial recocido a tamaño de grano fino	34,000	11,000	55	Tamaño de grano
Cu comercial puro, trabajado en frío 70%	57,000	53,000	4	Endurecimiento por deformación
Cu-35% Zn recocido	47,000	15,000	62	Solución sólida
Cu-10% Sn recocido	66,000	28,000	68	Solución sólida
Cu-35% Zn trabajado en frío	98,000	63,000	3	Solución sólida + endurecimiento por deformación
Cu-2% Be endurecido	190,000	175,000	4	Endurecimiento por envejecimiento
Cu-Al templado y revenido	10,000	60,000	5	Reacción martensítica
Bronce al manganeso fundido	71,000	28,000	30	Reacción eutectoide

se incrementan conforme aumenta el contenido de zinc. Estas aleaciones se pueden trabajar en frío para conseguir piezas bastante complicadas y, aún así, resistentes a la corrosión. El bronce al manganeso es una aleación de particular alta resistencia, que también contiene zinc para endurecimiento por solución sólida.


Los bronce al estaño, a menudo conocidos como bronce fosforados, pueden contener hasta 10% Sn y conservarse en una sola fase. El diagrama de fases nos indica que la aleación contendrá el compuesto  $\text{Cu}_3\text{Sn}$  ( $\epsilon$ ). Sin embargo, la cinética de la reacción es tan lenta que pudiera no formarse el precipitado.

Las aleaciones que contienen menos de aproximadamente 9% Al o menos de 3% también son de una sola fase. Estos bronce al aluminio y al silicio tienen buenas características de conformación y, a menudo, se seleccionan por su excelente resistencia y tenacidad.


**Aleaciones endurecibles por envejecimiento** Varias aleaciones con base de cobre aportan una respuesta de endurecimiento por envejecimiento, incluyendo las de circonio-cobre, cromo-cobre y berilio-cobre. Estas últimas se utilizan debido a su alta resistencia, su alta rigidez (lo que las hace útiles como resortes) y su capacidad para no producir chispas (lo que favorece su uso, como herramientas, cerca de gases y fluidos inflamables).

**Transformaciones de fase** Los bronce de aluminio que contienen más de 9% Al pueden formar fase  $\beta$  al calentarse por encima de los 565°C, la temperatura eutectoide [figura 13-10(c)]. En el enfriamiento subsecuente, la reacción eutectoide produce una estructura laminar, o perlita, que contiene un compuesto  $\gamma_2$  frágil. Normalmente no ocurre reacción peritectoide de baja temperatura,  $\alpha + \gamma_2 \rightarrow \gamma$ . El producto eutectoide es relativamente débil y frágil, pero se puede templar rápidamente  $\beta$  para producir martensita, es decir  $\beta'$ , que tiene alta resistencia y baja ductilidad. Cuando después  $\beta'$  pasa por el revenido se obtiene una combinación de alta resistencia, buena ductilidad y excelente tenacidad, al precipitarse placas finas de  $\alpha$  (figura 13-11).




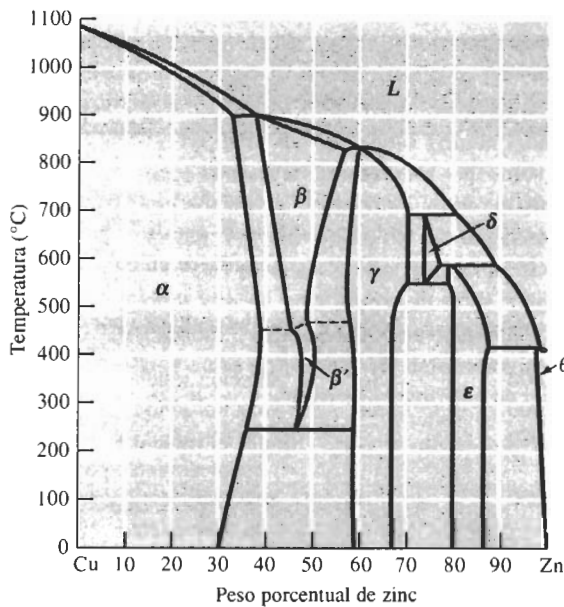


(a)

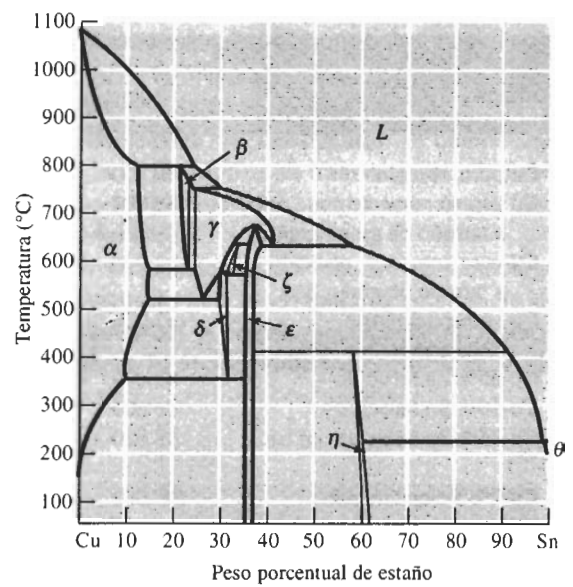

(b)

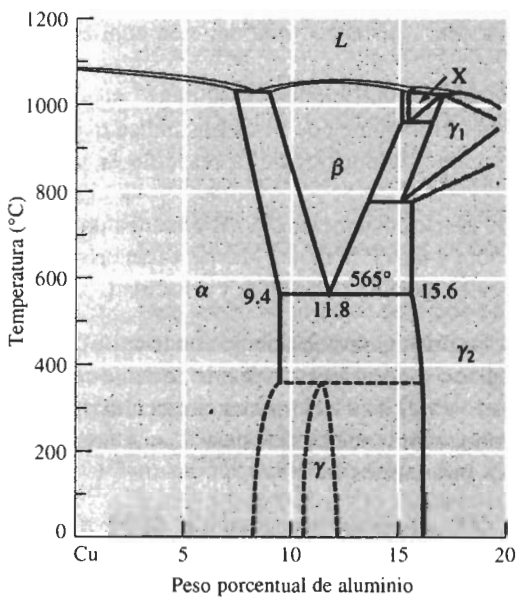


(c)

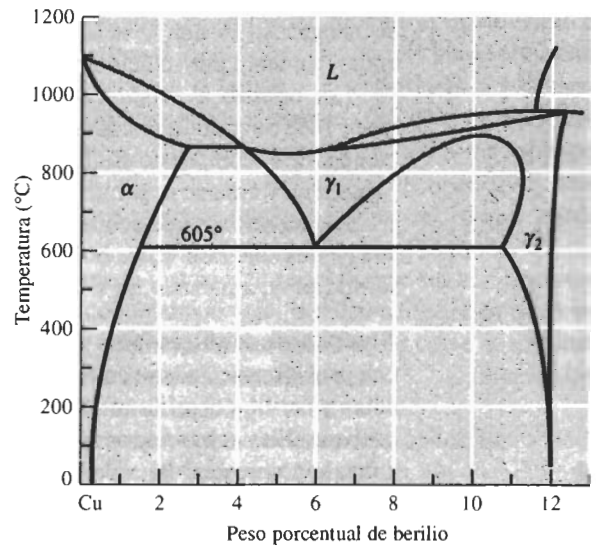

(d)

**FIGURA 13-10** Diagramas de fases binarios para los sistemas (a) cobre-zinc, (b) cobre-estaño (c) cobre-aluminio y (d) cobre-berilio.

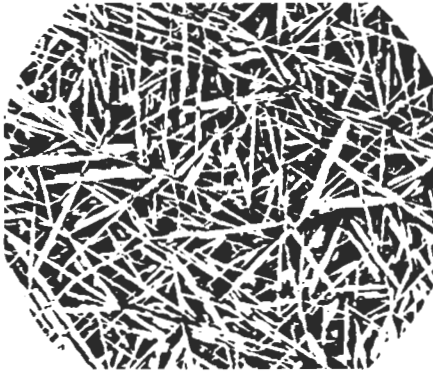

**FIGURA 13-11** Microestructura de un bronce de aluminio templado y revenido, que contiene placas  $\alpha$  en una matriz  $\beta$  ( $\times 150$ ) (*De Metals Handbook, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972.*)

**Aleaciones cobre-plomo** Virtualmente cualquiera de las aleaciones forjadas pueden contener hasta 4.5% Pb. Este elemento forma una reacción monotéctica con el cobre y toma forma de pequeñas esferas como último líquido en solidificar, mejorando así las características de maquinabilidad.

Cantidades aún mayores de plomo son utilizadas para las aleaciones de fundición de cobre. Esto proporciona lubricación y una estructura de incrustaciones (en las esferas de plomo blando quedan incrustadas partículas de arena), la cual minimiza el desgaste.

El uso de las aleaciones de cobre y plomo, sin embargo, tiene consecuencias ambientales importantes. Se sabe que el plomo es causa de una diversidad de problemas de salud. Su uso en aparatos de plomería, por ejemplo, puede aumentar sus niveles en el agua potable. Métodos alternos, como la introducción de fósforo en el cobre, pueden obtener la buena maquinabilidad necesaria para producir económicamente componentes de cobre.

### EJEMPLO 13-8

#### Diseño y selección de materiales para un interruptor eléctrico

Diseñe los contactos para un interruptor que abra y cierre un circuito eléctrico de corriente elevada.

#### SOLUCIÓN

Cuando el interruptor abre o cierra, la unión entre las superficies de conducción puede causar desgaste y resultar en un mal contacto y en arqueo. Una dureza elevada minimizaría el desgaste, pero los materiales deben permitir que pase la alta corriente a través de la conexión, sin sobrecalentarse ni arquearse.

Por tanto, el diseño debe conseguir a la vez una buena conductividad eléctrica y una buena resistencia al desgaste. Sería, quizás, ideal una aleación relativamente pura de cobre endurecida por dispersión, con una fase dura que no interrumpa la red de este metal. En una aleación Cu-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, las partículas duras del óxido cerámico proporcionan la resistencia al desgaste, sin interferir con la conductividad eléctrica de la matriz de cobre.

### EJEMPLO 13-9

#### Diseño de un tratamiento térmico para un engrane de aleación Cu-Al

Diseñe el tratamiento térmico requerido para producir un engrane con bronce de aluminio de alta resistencia, con 10% Al.

**SOLUCIÓN**

El bronce de aluminio se puede endurecer con tratamientos térmicos de templado y revenido. Para el Cu-10% Al se debe calentar por encima de 900°C a fin de obtener 100%  $\beta$  [figura 13-10(c)]. La temperatura eutectoide para la aleación es 565°C. Por lo que el tratamiento térmico recomendado es:

1. Calentar la aleación hasta 950°C y mantenerla así para producir 100%  $\beta$ .
2. Templar la aleación a temperatura ambiente, para hacer que  $\beta$  se transforme en martensita,  $\beta'$ , sobresaturada en cobre.
3. Revenir por debajo de 565°C; a 400°C sería adecuado. Durante el revenido, la martensita se transforma en  $\alpha$  y en  $\gamma_2$ . La cantidad de  $\gamma_2$  que se forma a 400°C es:

$$\% \gamma_2 = \frac{10 - 9.4}{15.6 - 9.4} \times 100 = 9.7\%$$

4. Enfríe rápidamente a temperatura ambiente, para que no se forme  $\gamma$  en equilibrio.

Note que si el revenido se hubiera efectuado por debajo de 370°C, se formaría  $\gamma$  en vez de  $\gamma_2$ .

**13-6 Níquel y cobalto**

Las aleaciones de níquel y cobalto se utilizan para protección contra la corrosión y para lograr tolerancia a altas temperaturas, aprovechando que sus puntos de fusión y sus resistencias son elevados. El níquel es CCC y tiene buena conformabilidad; el cobalto es un metal alotrópico, con estructura CCC por encima de 417°C y estructura HC a temperaturas inferiores. Se utilizan aleaciones especiales de cobalto para obtener resistencias al desgaste excepcionales y, debido a su tolerancia a los fluidos del cuerpo humano, para fabricación de prótesis. Las aleaciones típicas y sus aplicaciones aparecen en la tabla 13-8.

**Níquel y Monel** El níquel y sus aleaciones tienen excelentes resistencias a la corrosión y características de conformado. Cuando se le agrega cobre al níquel, la resistencia máxima se obtiene cerca del 60% Ni. Varias aleaciones llamadas Monel, con aproximadamente esta composición se utilizan por su fuerza y su tolerancia a la corrosión en agua salada y a temperaturas elevadas. Algunos de los Monel contienen pequeñas cantidades de aluminio y titanio. Estas aleaciones muestran una respuesta al endurecimiento por envejecimiento mediante la precipitación de  $\gamma'$ , un precipitado coherente de  $Ni_3Al$  o de  $Ni_3Ti$ , que prácticamente duplica las propiedades a la tensión. Los precipitados resisten el sobre-envejecimiento a temperaturas hasta de 425°C (figura 13-12).

Es posible obtener varias propiedades especiales en aleaciones de níquel, por ejemplo, para producir imanes permanentes, en virtud de su comportamiento ferromagnético. Una aleación Ni-50% Ti tiene el efecto de memoria de la forma, analizado en el capítulo 11. Una Ni-36% Fe (Invar) prácticamente no efectúa expansión alguna al calentarse; este efecto se aprovecha para producir materiales compuestos bimetálicos.

**Superalaleaciones** Las superaleaciones son las de níquel, hierro-níquel y cobalto que contienen grandes cantidades de elementos de aleación, a fin de producir una combinación de alta resistencia mecánica a las temperaturas elevadas: a la termofluencia, incluso al llegar hasta los 1000°C y además resistencia a la corrosión. Sin embargo, estas propiedades se obtienen a pesar de que las temperaturas de fusión de las aleaciones son aproximadamente iguales que en los aceros. Algunas aplicaciones típicas son las aletas y las aspas de motores y turbinas a reacción; intercambiadores de calor; partes de recipientes para reacciones químicas y equipo para tratamiento térmico.


**TABLA 13-8** Composiciones, propiedades y aplicaciones de aleaciones seleccionadas de níquel y cobalto.

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% de elongación	Mecanismo de endurecimiento	Aplicaciones
Ni puro (99.9% Ni)	50,000	16,000	45	Recocido	Resistencia a la corrosión
	95,000	90,000	4	Trabajo en frío	Resistencia a la corrosión
<b>Aleaciones Ni Cu:</b>					
Monel 400 (Ni-31.5% Cu)	78,000	39,000	37	Recocido	Válvulas, bombas, intercambiadores de calor
Monel K - 500 (Ni-29% Cu-2.7% Al-0.6% Ti)	150,000	110,000	30	Envejecido	Flechas, resortes, impulsores
<b>Superalaciones Ni:</b>					
Inconel 600 (Ni-15.5% Cr-8% Fe)	90,000	29,000	49	Carburos	Equipo de tratamiento térmico
Hastelloy B-2 (Ni-28% Mo)	130,000	60,000	61	Carburos	Resistencia a la corrosión
DS-Ni (Ni-2% ThO <sub>2</sub> )	71,000	48,000	14	Dispersión	Turbinas de gas
<b>Fe-Ni superaleaciones:</b>					
Incoly 800 (Ni-46% Fe-21% Cr)	89,000	41,000	37	Carburos	Intercambiadores de calor
<b>Co superaleaciones:</b>					
Stelly 6B (60% Co-30% Cr-4.5% W)	177,000	103,000	4	Carburos	Resistencia al desgaste abrasivo

Para obtener alta resistencia mecánica y soporte a la termofluencia, los elementos de aleación deben producir una microestructura fuerte y estable a temperaturas elevadas. Para ello generalmente se emplean los endurecimientos por solución sólida, por dispersión y por precipitación.

**Endurecimiento por solución sólida** El endurecimiento por solución sólida se obtiene mediante grandes adiciones de cromo, molibdeno y tungsteno y pequeños añadidos de tantalio, circonio, niobio y boro. Los efectos de este método de endurecimiento son estables y, en consecuencia, hacen que la aleación sea resistente a la termofluencia, particularmente cuando se utilizan átomos grandes como los de molibdeno y tungsteno (que se difunden con lentitud).


**Endurecimiento por dispersión de carburos** Todas las aleaciones contienen una pequeña cantidad de carbono que, al combinarse con otros elementos de aleación, producen una red de partículas finas y estables de carburo, la cual interfiere con el movimiento de dislocaciones e impide el deslizamiento en los bordes de grano. Los carburos incluyen al TiC, BC, ZrC, TaC, Cr<sub>7</sub>C<sub>3</sub>, Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>, Mo<sub>6</sub>C, y el W<sub>6</sub>C, aunque a menudo son más complejos y contienen varios elementos de aleación. Debido a estos carburos, la estelita 6B, una superaleación con base en cobalto tiene una extremadamente buena resistencia al desgaste a altas temperaturas.

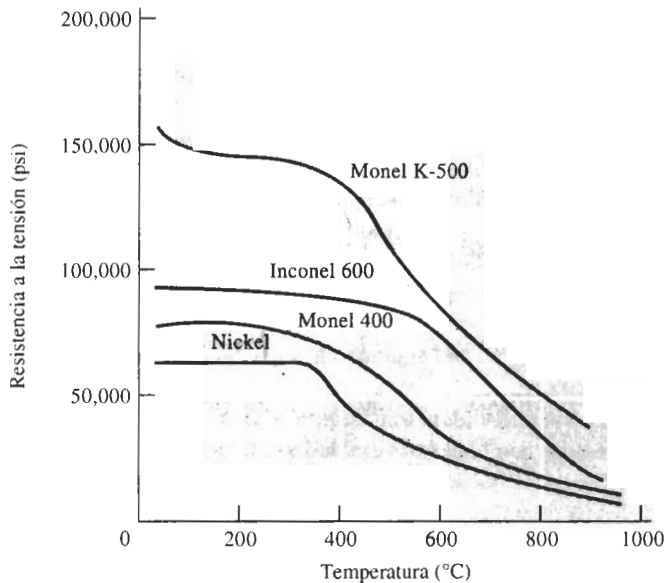

**FIGURA 13-12** Efecto de la temperatura sobre la resistencia a la tensión de varias aleaciones con base en níquel.

**Endurecimiento por precipitación** Muchas de las superaleaciones de níquel y de níquel-hierro que contienen aluminio y titanio forman el precipitado  $\gamma'$  coherente ( $\text{Ni}_3\text{Al}$  o  $\text{Ni}_3\text{Ti}$ ) durante el envejecimiento. Las partículas  $\gamma'$  (figura 13-13) tienen una estructura cristalina y un parámetro de red similar a la de matriz de níquel; esta similitud resulta en una baja energía superficial y minimiza el sobre-envejecimiento de las aleaciones; así, se logra una buena resistencia y tolerancia a la termofluencia incluso a temperaturas altas.

Al variar la temperatura de envejecimiento, se pueden producir precipitados de varios tamaños. Los precipitados pequeños, que se forman a bajas temperaturas de envejecimiento pueden:

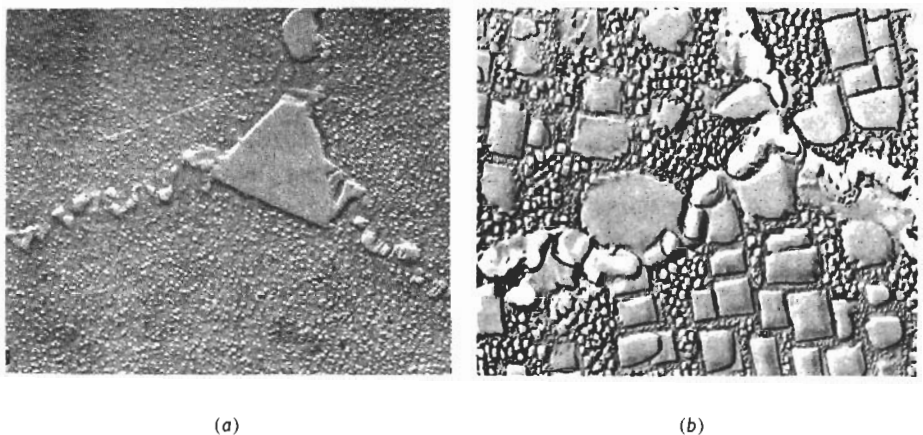

**FIGURA 13-13** (a) Microestructura de una superaleación con carburos en los bordes de grano y precipitados  $\gamma'$  en la matriz ( $\times 15\,000$ ). (b) Microestructura de una superaleación envejecida a dos temperaturas, produciendo precipitados cúbicos de  $\gamma'$  tanto grandes como pequeños ( $\times 10\,000$ ). (De Metals Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985.)

crecer, hasta alcanzar tamaños grandes equivalentes a los producidos a temperaturas más altas y, éstos incrementan el porcentaje volumétrico de  $\gamma'$ , y por tanto la resistencia mecánica [figura 13-13(b)].


El uso a alta temperatura de las superaleaciones se puede mejorar si se utiliza un recubrimiento cerámico o de un compuesto intermetálico. Un método para ello es primero recubrir la superaleación con una capa de adherente metálico compuesto de una aleación compleja NiCoCrAlY, a continuación, aplicar una capa externa de un cerámico basado en  $\text{CrO}_2$ . El recubrimiento ayuda a reducir la oxidación de la superaleación, y permite que los motores a reacción operen a temperaturas más altas y con una mayor eficiencia.

### EJEMPLO 13-10 Diseño y selección de materiales para un motor a reacción de alto rendimiento

Diseñe una superaleación con base a níquel a fin de producir aspas de turbina para un motor de avión de turbina de gas, que tendrá un tiempo de ruptura a la termofluencia particularmente largo a temperaturas que se acerquen a  $1100^\circ\text{C}$ .

### SOLUCIÓN

Primero, se necesita una microestructura muy estable. La adición de aluminio o de titanio permite la precipitación de hasta un 60 por ciento de volumen de la fase  $\gamma'$  durante el tratamiento térmico y puede permitir que la aleación opere a temperaturas que se acerquen a 0.85 veces la temperatura de fusión absoluta. La adición de carbono y de elementos de aleación como el tantalio y el hafnio permite la precipitación de carburos de aleación, los cuales impiden que a altas

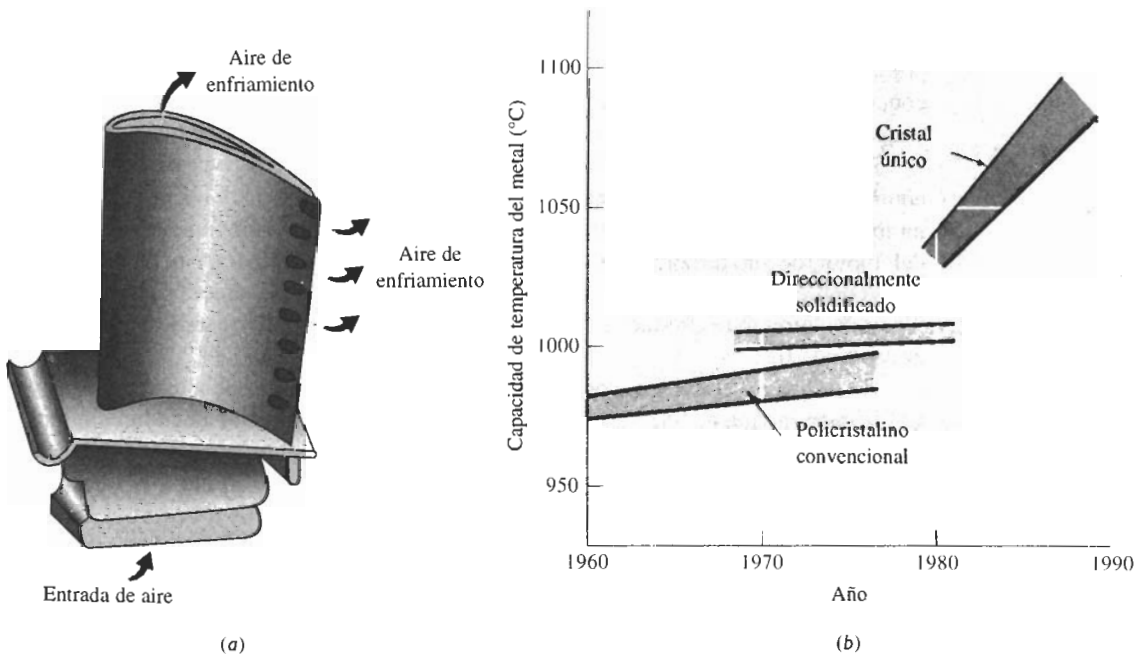

**FIGURA 13-14** (a) Aspa de turbina diseñada para un enfriamiento activo mediante gas. (b) Las capacidades a altas temperaturas de las superaleaciones se han incrementado con mejoras en sus métodos de manufactura (para el ejemplo 13-10).

temperaturas se deslicen los bordes de grano. Otros elementos aleantes, incluyendo el molibdeno y el tungsteno, aportan endurecimiento por solución sólida.

Segundo, se podría producir un aspa de turbina solidificada direccionalmente o incluso de un solo cristal (capítulo 10). En la solidificación direccional sólo se forman granos columnares, eliminando bordes de grano transversos que pudieran nuclear grietas. En la solidificación de un solo cristal no hay bordes de grano, y para esto se utilizaría el proceso de fundición por recubrimiento, pasando posteriormente la superaleación líquida a través de un filtro, para atrapar cualquier inclusión minúscula, antes de que el metal sea introducido en el molde de recubrimiento cerámico.

Más adelante se trata térmicamente la pieza de fundición para conseguir que los carburos y  $\gamma$  se precipiten con tamaño y distribución correctos. Se pueden utilizar varias temperaturas de envejecimiento, para lograr que se forme el porcentaje más grande posible de  $\gamma$  en volumen.

Finalmente, el aspa pudiera contener, a lo largo, pequeños canales de enfriamiento: el aire para la combustión del motor puede pasar a través de éstos, proporcionando un enfriamiento activo al aspa, antes de reaccionar con el combustible en la cámara de combustión.

La figura 13-14 muestra las mejoras en rendimiento que pueden obtenerse con estos métodos de diseño.


## 13-7 Aleaciones de titanio

El titanio se produce a partir del  $\text{TiO}_2$  mediante el proceso Kroll. El  $\text{TiO}_2$  se convierte en  $\text{TiCl}_4$ , que después se reduce a metal de titanio por medio del sodio o del magnesio. El titanio tiene una resistencia a la corrosión excelente, resistencia mecánica específica alta y buenas propiedades a altas temperaturas. Las resistencias hasta de 200,000 psi, sumadas a una densidad de 4.505 g/cm<sup>3</sup>, proporcionan excelentes propiedades mecánicas. Una película adherente y protectora de  $\text{TiO}_2$  proporciona por debajo de 535°C excelente resistencia a la corrosión y a la contaminación. Arriba de esa temperatura la película de óxido se desintegra y los átomos pequeños como los de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, fragilizan al titanio.

Por la excelente resistencia a la corrosión del titanio, existe la posibilidad de usarlo en equipos de procesamiento químico, componentes marinos e implantes biomédicos. Es también un material importante para aplicaciones aeroespaciales como componentes del bastidor aéreo y del motor de un turborreactor. Combinado con niobio, forma un compuesto intermetálico superconductor, con el níquel, la aleación resultante muestra el efecto de memoria de la forma y con el aluminio se produce una nueva clase de aleaciones intermetálicas, según se analizó en el capítulo 10.

El titanio es alotrópico, con estructura cristalina HC ( $\alpha$ ) a bajas temperaturas y estructura CC ( $\beta$ ) por encima de 882°C. Los elementos aleantes le proporcionan endurecimiento por solución sólida y cambian su temperatura de transformación alotrópica. Estos elementos pueden dividirse en cuatro grupos (figura 13-15). Adiciones como el estaño y el circonio le aportan endurecimiento por solución sólida, sin afectar su temperatura de transformación. El aluminio, el oxígeno, el hidrógeno y otros elementos estabilizadores de la fase alfa califagénicos incrementan la temperatura a la cual  $\alpha$  se transforma en  $\beta$ . Los estabilizadores de la fase beta como el vanadio, el tantalio, el molibdeno y el niobio reducen la temperatura de transformación, incluso haciendo que  $\beta$  sea estable a temperatura ambiente. Finalmente, el manganeso, el cromo y el hierro provocan una reacción eutectoide, reduciendo su temperatura a la cual la transformación  $\alpha$ - $\beta$  ocurre y, a la vez, produciendo una estructura bifásica a temperatura ambiente. En la tabla 13-9 se enlistan varias clases de titanio y de sus aleaciones.

**Titanio comercialmente puro** Se utiliza titanio sin alear debido a su elevada resistencia a la corrosión. Impurezas como el oxígeno incrementan la fortaleza del titanio (figura 13-16), pero reducen su resistencia a la corrosión. Las aplicaciones incluyen intercambiadores de calor, tuberías, reactores, bombas y válvulas para las industrias químicas y petroquímica.

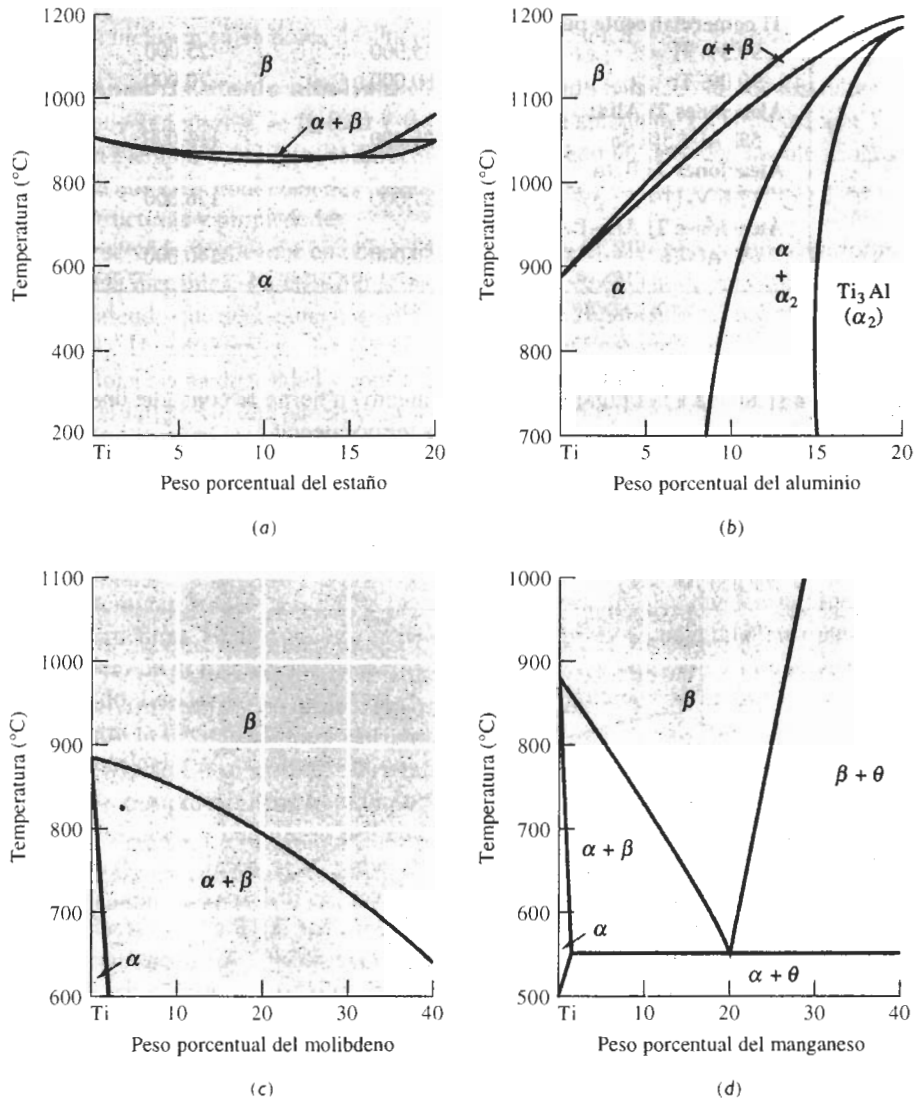

**FIGURA 13-15** Porciones de los diagramas de fases para (a) titanio-estaño, (b) titanio-aluminio, (c) titanio-molibdeno y (d) titanio-manganeso.

**Aleaciones de titanio alfa** Las aleaciones totalmente en la fase alfa más comunes contienen 5% Al y 2.5% Sn; estos metales proporcionan endurecimiento por solución sólida al alfa HC. Esta clase de aleaciones se recuecen a altas temperaturas en la región  $\beta$ . Un enfriamiento rápido provoca una estructura de grano  $\alpha$  acicular o Widmanstätten (figura 13-17) con buena



TABLA 13-9 Propiedades de aleaciones seleccionadas de titanio

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% de elongación
<b>Ti comercialmente puro:</b>			
99.5% Ti	35,000	25,000	24
90.0% Ti	80,000	70,000	15
<b>Aleaciones Ti Alfa:</b>			
5% Al-2.5% Sn	125,000	113,000	15
<b>Aleaciones Ti Beta:</b>			
13% V-11% Cr-3% Al	187,000	176,000	5
<b>Aleaciones Ti Alfa-Beta:</b>			
6% Al-4% V	150,000	140,000	8

resistencia a la fatiga; con el enfriamiento en horno se consigue una estructura  $\alpha$  más en forma de placas, con mejor resistencia a la termofluencia.

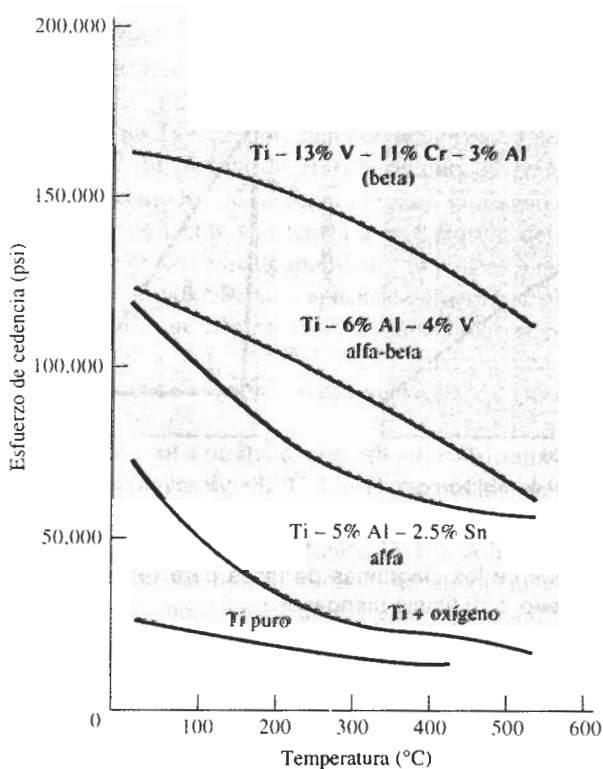



FIGURA 13-16 Efecto de la temperatura sobre el límite elástico de aleaciones seleccionadas de titanio.

**Aleaciones de titanio beta** Aunque adiciones grandes de vanadio y molibdeno producen una estructura completamente  $\beta$  a temperatura ambiente, ninguna de las llamadas aleaciones beta están aleadas a tal grado. A cambio son tan ricas en estabilizadores  $\beta$ , que un enfriamiento rápido produce una estructura metaestable totalmente  $\beta$ . El endurecimiento se obtiene debido a la gran cantidad de elementos aleantes endurecedores por solución sólida y también por envejecimiento de la estructura  $\beta$  metaestable, para permitir que se precipite  $\alpha$ . Las aplicaciones incluyen sujetadores de alta resistencia mecánica, vigas y piezas aerospaciales.


**Aleaciones de titanio alfa-beta** Con un adecuado balanceo de los estabilizadores  $\alpha$  y  $\beta$ , se produce una mezcla de fases  $\alpha$  y  $\beta$  a temperatura ambiente. La combinación Ti-6% Al-4% V, es un ejemplo de este procedimiento es la más común de todas las aleaciones de titanio. Debido a que éstas contienen dos fases, se pueden usar tratamientos térmicos para controlar sus microestructuras y propiedades.

El recocido logra una combinación de alta ductilidad, propiedades uniformes y buena resistencia mecánica. La aleación se calienta justo por debajo de la temperatura de transición  $\beta$ , permitiendo que quede una pequeña cantidad  $\alpha$ , e impidiendo el crecimiento de grano (figura 13-18). Un enfriamiento lento causa la formación de granos  $\alpha$  equiaxiales; esta estructura proporciona buena ductilidad y conformabilidad y, al mismo tiempo, dificulta la nucleación de grietas de fatiga. Un enfriamiento más rápido, particularmente desde arriba de la temperatura de transición  $\alpha$ - $\beta$ , produce una fase  $\alpha$  acicular o de tejido de canasta (figura 13-18). Aunque en esta estructura las grietas por fatiga se pueden nuclear más fácilmente, deben seguir una trayectoria tortuosa a lo largo de los bordes entre  $\alpha$  y  $\beta$ . Esta situación causa baja proporción de crecimiento de grietas de fatiga, buena tenacidad a la fractura y buena resistencia a la termofluencia.


 
Al templar la fase  $\beta$  a partir de una temperatura alta, se pueden producir dos tipos de microestructuras. El diagrama de fases de la figura 13-19 incluye una línea punteada que indica el inicio de la formación martensita, la cual sirve de base para un tratamiento de templado y revenido. La fase  $\beta$  se transforma en martensita de titanio ( $\alpha'$ ) en una aleación que, al enfriarse, cruza la línea  $M_s$ . La martensita de titanio es una fase sobresaturada relativamente blanda. Al recalentar  $\alpha'$ , ocurre el revenido por precipitación de  $\beta$  a partir del  $\alpha'$  sobresaturada:




Inicialmente, los precipitados  $\beta$  finos incrementan la resistencia mecánica en comparación con  $\alpha'$ , contrario de lo que se consigue al revenir una martensita de acero. Sin embargo, cuando el revenido se efectúa a una temperatura demasiado alta ocurre el reblandecimiento.

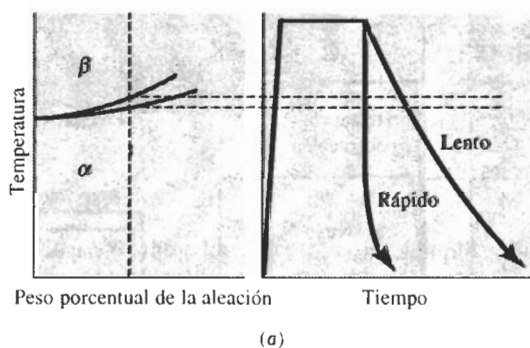

**FIGURA 13-17** (a) Recocido y (b) microestructura de un titanio alfa enfriado rápidamente ( $\times 100$ ). Tanto el precipitado de los bordes de grano como las placas Widmanstätten son alfa. (De Metals Handbook, Vol. 7, 8a. Ed., American Society for Metals, 1972.)

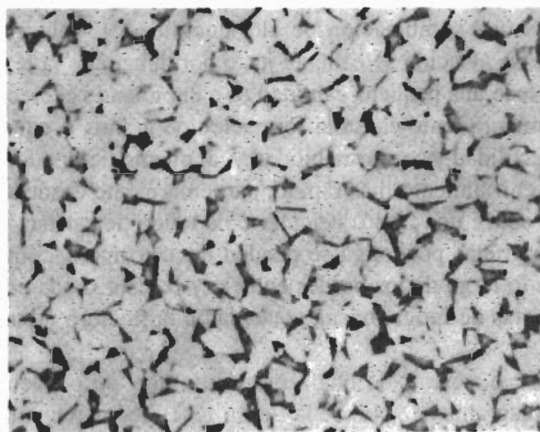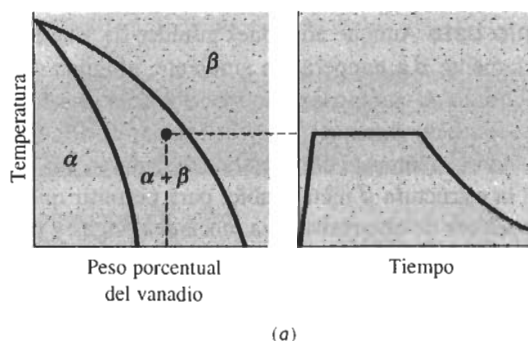


(b)

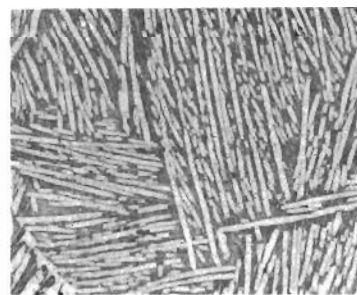


(c)

**FIGURA 13-18** Recocido de una aleación alfa-beta de titanio. (a) El recocido se efectúa justo por debajo de la temperatura de transición  $\alpha$ - $\beta$ , (b) un enfriamiento lento forma granos a equiaxiales ( $\times 250$ ) y (c) un enfriamiento rápido resulta en granos  $\alpha$  aciculares ( $\times 250$ ). (De Metals Handbook, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972.)

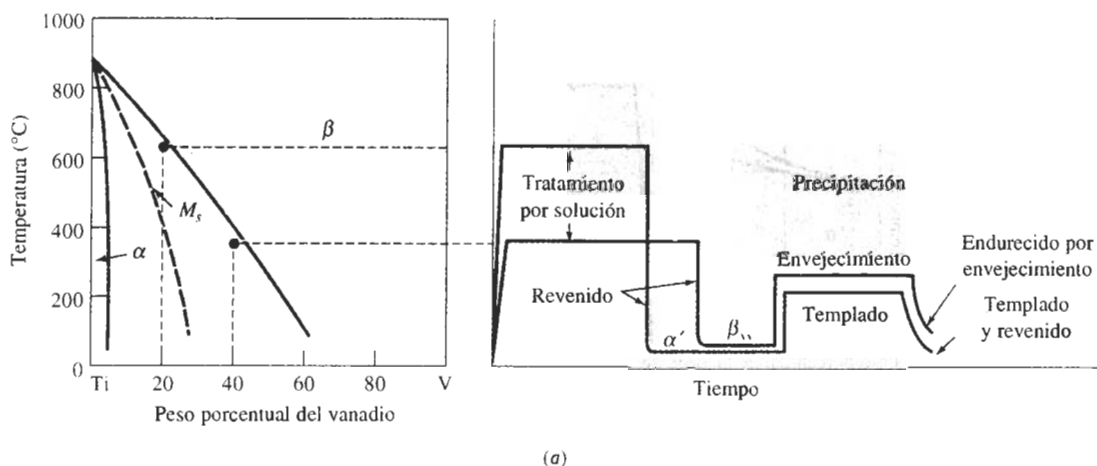


**FIGURA 13-19** (a) Tratamiento térmico

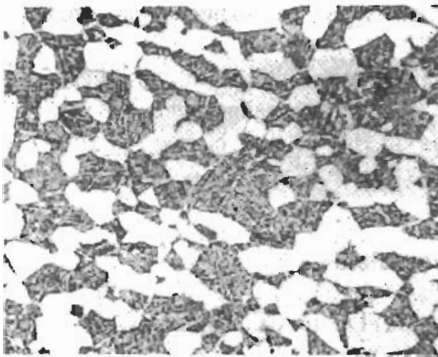

**FIGURA 13-19** (b) microestructura de las aleaciones de titanio alfa-beta. La estructura contiene  $\alpha$  primario (granos blancos grandes) y una matriz  $\beta$  oscura con agujas de  $\alpha$  formadas durante el envejecimiento ( $\times 250$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 7, 8a Ed., American Society for Metals, 1972.)

 
Las aleaciones  $\alpha$ - $\beta$  con una concentración de componentes más alta se endurecen por envejecimiento. Cuando la fase  $\beta$  de estas aleaciones se temple, se mantiene una  $\beta_s$ , sobresaturada en titanio. Al envejecer a  $\beta_s$ , la fase  $\alpha$  se precipita hacia una estructura Widmanstätten, mejorando así la resistencia y la tenacidad a la fractura (figura 13-19):



Las aplicaciones típicas de las aleaciones alfa-beta tratadas térmicamente son los componentes para estructuras aéreas, cohetes, turborreactores y trenes de aterrizaje. Algunas aleaciones, incluyendo Ti-6% Al-4% V son superplásticas y pueden ser deformadas hasta en un mil por ciento.

### **EJEMPLO 13-11**    **Diseño de un intercambiador de calor**

Diseñe un intercambiador de calor para la industria petroquímica de 5 pies de diámetro y 30 pies de largo (figura 13-20).

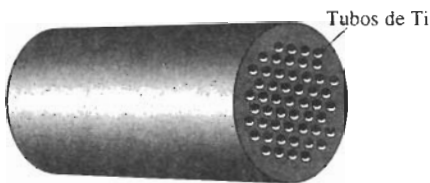

**FIGURA 13-20** Esbozo de un intercambiador de calor con tubos de titanio (para el ejemplo 13-11).

### **SOLUCIÓN**

El intercambiador de calor debe cumplir varios criterios de diseño: primero, una buena resistencia a la corrosión, para manejar productos agresivos de la refinación del petróleo debe operar a temperaturas relativamente altas; el material debe deformarse sin dificultad en hojas y tubos, para fabricar el intercambiador de calor y además debe ser fácilmente soldable, a fin de unir los tubos al cuerpo del intercambiador de calor.

El titanio pudiera ser una buena elección para conseguir resistencia a la corrosión a temperaturas elevadas siempre y cuando la temperatura máxima de operación de éste por debajo de

535°C, para que la película de óxido sea estable. Un titanio comercialmente puro proporciona la mejor resistencia a la corrosión.

Asimismo, tiene adecuadas características de conformado y de soldadura y, por tanto, sería la selección más lógica. Si el titanio puro no proporciona suficiente resistencia mecánica, una alternativa sería una aleación de titanio alfa, la cual tiene buena resistencia a la corrosión, características de conformado y soldabilidad aceptables y, además, también mayor fuerza.

### EJEMPLO 13-12 Diseño de una biela

Diseñe una biela de alto rendimiento para el motor de un automóvil de carreras (figura 13-21).



FIGURA 13-21 Esbozo de una biela (para el ejemplo 13-12).

### SOLUCIÓN

Un motor de carreras de alto rendimiento requiere materiales que puedan operar a altas temperaturas, ser sometidos a grandes esfuerzos y, al mismo tiempo, deben hacer que el motor sea ligero. En automóviles normales, generalmente las bielas son de acero forjado o de hierro fundido maleable. Al remplazar con titanio estos metales, se puede reducir considerablemente el peso del motor.

Para conseguir una resistencia mecánica elevada se consideraría una aleación de titanio alfa-beta. Una buena aleación sería Ti-6% Al-4% V debido a su disponibilidad. La aleación, que está en la parte completamente  $\beta$  del diagrama de fases se calienta hasta 1065°C. Al templearla, se formará martensita de titanio; el revenido siguiente producirá una microestructura que contendrá precipitados de  $\beta$  en una matriz  $\alpha$ .

Cuando el tratamiento térmico se realiza en la región de la fase  $\beta$ , la martensita tiene una estructura acicular, lo que reduce la rapidez con la cual puede crecer una grieta por efecto de fatiga.

## 13-8 Metales refractarios

Los **metales refractarios**, tungsteno, molibdeno, tantalio y niobio (o columbio) tienen temperaturas de fusión excepcionalmente altas (por arriba de 1925°C) y, en consecuencia, potencial para servir a altas temperaturas. Sus aplicaciones incluyen filamentos para focos, toberas para cohetes, generadores de energía nuclear, capacitores y equipo para procesos químicos. Sin embargo, son de alta densidad, limita su resistencia específica (tabla 13-10).

**Oxidación** Los metales refractarios empiezan a oxidarse entre 200°C y 425°C y rápidamente se contaminan o se fragilizan. En consecuencia, deben tomarse precauciones especiales durante la fundición, el trabajo en caliente, la soldadura o la metalurgia de polvos. Igualmente, deben ser protegidos durante su vida útil si es a temperaturas elevadas. Por ejemplo, en un foco, el filamento de tungsteno se protege con vacío.

TABLA 13-10 Propiedades de los metales refractarios.

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	T = 1000°C		Temperatura de transición (°C)
			Resistencia a la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	
Nb	2468	8.57	17,000	8,000	-140
Mo	2610	10.22	50,000	30,000	30
Ta	2996	16.6	27,000	24,000	-270
W	3410	19.25	66,000	15,000	300

En ciertas aplicaciones, los metales pueden ser recubiertos con siliciuro o aluminuro. El recubrimiento debe (a) tener una temperatura de fusión elevada, (b) ser compatible con el metal refractario, (c) proporcionar una barrera de difusión para impedir que los contaminantes lleguen al metal subyacente, y (d) tener un coeficiente de expansión térmica similar a la del metal refractario. Existen recubrimientos que protegen al metal hasta aproximadamente 1650°C.

**Características de conformado** Los metales refractarios, que tienen estructura cristalina CC, poseen una temperatura de transición de dúctil a frágil. Como las temperaturas de transición del niobio y del tantalio son inferiores a la temperatura ambiente, estos dos metales se pueden conformar fácilmente. Sin embargo, el molibdeno y el tungsteno recocidos, normalmente tienen una temperatura de transición superior a la del ambiente, lo cual los hace frágiles. Afortunadamente, si estos metales se trabajan en caliente para producir una microestructura fibrosa, se reduce la temperatura de transición y se mejoran sus características de conformado.

**Aleaciones** Mediante la aleación se pueden obtener grandes incrementos en sus propiedades mecánicas, tanto para la temperatura ambiente como para las altas temperaturas. El tungsteno con el hafnio o el renio con el carbono pueden funcionar hasta 2100°C. Típicamente, estas aleaciones se endurecen por solución sólida; de hecho, el tungsteno y el molibdeno forman una serie completa de soluciones sólidas, muy similares al cobre y al níquel. Algunas aleaciones, como la de W 2%-ThO<sub>2</sub>, se endurecen por la dispersión de partículas de óxido, durante su manufactura con la metalurgia de polvos. Los materiales compuestos, como el niobio reforzado con fibras de tungsteno, también pueden mejorar sus propiedades para las temperaturas elevadas.

## RESUMEN

Las aleaciones no ferrosas, es decir, las basadas en metales distintos al hierro, tienen un rango enorme de propiedades físicas y mecánicas. De un grupo de aleaciones a otro, se encuentran extremos en densidad, resistencia específica, temperatura de fusión y resistencia a la corrosión. Como conjunto, sin embargo, en las aleaciones no ferrosas se aprovechan todos los mecanismos de endurecimiento analizados en capítulos anteriores; gran parte de su comportamiento se puede explicar en esos mismos términos.

- Los “metales ligeros” incluyen aleaciones de baja densidad basadas en aluminio, magnesio y berilio. Éstas, en función de su baja densidad, tienen una elevada resistencia específica y, como resultado, se encuentran en muchas aplicaciones aeroespaciales. Igualmente, en un gran número

se aprovecha la excelente resistencia a la corrosión y la conductividad eléctrica del aluminio. En estas aleaciones, el proceso de endurecimiento más importante y poderoso es el de envejecimiento. El aluminio y el magnesio están restringidos a usos a baja temperatura, debido a la pérdida de sus propiedades mecánicas como resultado del sobre-envejecimiento o recrystalización. Por otra parte, el berilio, con una excepcional relación resistencia-peso mantiene su resistencia a altas temperaturas, y es inusualmente rígido. Las aleaciones de titanio tienen densidades y resistencias a las temperaturas intermedias, junto con una excelente resistencia a la corrosión, lo cual las hace útiles en aplicaciones aerospaciales y en procesos químicos. Estas aleaciones muestran una poderosa respuesta al endurecimiento por envejecimiento y a los tratamientos térmicos de templado y revenido.

- Las aleaciones de níquel y cobalto, incluyendo las super-aleaciones también tienen buenas propiedades, incluso a temperaturas mayores. Esto en combinación con su buena resistencia a la corrosión, hace que estas aleaciones encuentren mucho uso en motores de aeronaves y en equipos de procesos químicos. Generalmente, su endurecimiento se obtiene, incluso a altas temperaturas, por el envejecimiento o mediante los endurecimientos por solución sólida y por dispersión debido a los carburos de aleación.
- Sin embargo los metales refractarios pueden operar a temperaturas todavía más elevadas, aunque deben ser protegidos contra la oxidación mediante atmósferas o recubrimientos apropiados.
- Las aleaciones de cobre pueden endurecerse utilizando todos los métodos analizados en el libro y se les encuentra en una gran cantidad de aplicaciones, particularmente en la electrónica; además, en la generación y transmisión de energía eléctrica y en el procesamiento de productos químicos.

## GLOSARIO

**Aleaciones forjadas** Las que son conformadas mediante un proceso de deformación.

**Aleaciones no ferrosas** Mezcla basada en algún metal distinto al hierro.

**Cobre blister** Forma impura del cobre, que se obtiene durante el proceso de refinación.

**Designación de temple** Anotación abreviada que utiliza letras y números para describir el proceso de una aleación. Los revenidos H se refieren a aleaciones trabajadas en frío; los T se refieren a tratamientos de endurecimiento por envejecimiento.

**Fluidez** Capacidad de un metal líquido para llenar la cavidad de un molde, sin solidificarse prematuramente.

**Fundibilidad** Facilidad con la cual se puede vaciar un metal en un molde, para hacer una pieza de fundición sin defectos, o sin necesidad de técnicas exóticas o costosas que eviten problemas de vaciado.

**Latón** Grupo de aleaciones con base en el cobre, las cuales normalmente contienen zinc como elemento principal de aleación.

**Metales refractarios** Los que tienen una temperatura de fusión superior a la del titanio.

**Metales refractarios** Los que tienen una temperatura de fusión superior a la del titanio.

**Monel** Aleación cobre-níquel, con aproximadamente 60% Ni, la cual posee la máxima resistencia mecánica en el sistema binario de aleaciones.

**Proceso Hall-Heroult** Tratamiento electrolítico mediante el cual se extrae el aluminio de su mineral.

**Resistencia específica** Relación de la resistencia con la densidad. También conocida como relación resistencia-peso.

**Tixovaciado** Proceso mediante el cual un material es agitado durante su solidificación, produciendo una estructura parte líquida y parte sólida, que se comporta como un sólido cuando no se le aplica fuerza externa, pero que fluye como líquido cuando está a presión.




**C**ada uno de estos ensayos fotográficos muestra la relación entre la estructura de un material, su proceso y cómo pueden sus propiedades utilizarse en un producto final. La relación íntima estructura-propiedad-proceso sobre la que se ha hecho énfasis en el texto, queda demostrada en varios materiales, incluyendo aleaciones metálicas, materiales cerámicos, polímeros y compuestos.



Cortesía de American Foundrymen's Society

(a)

Cortesía de American Foundrymen's Society

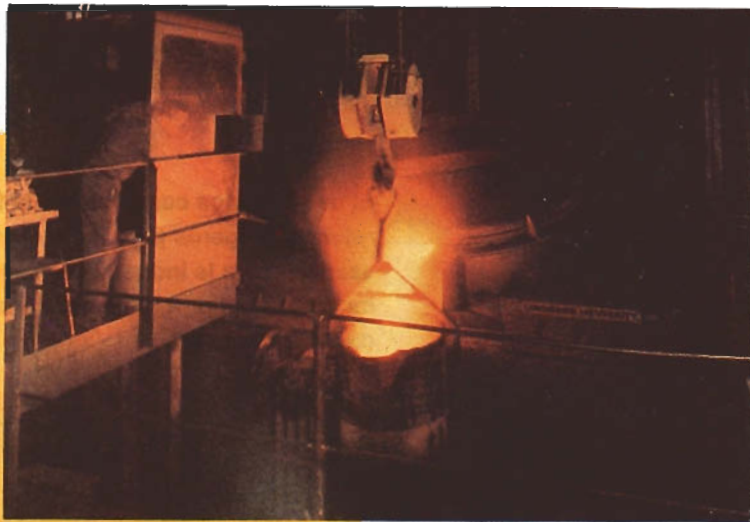

(b)

## HIERRO FUNDIDO DÚCTIL

Se puede obtener una alta resistencia mecánica en el hierro fundido mediante tratamiento térmico, el cual, en la microestructura que se muestra, produce minúsculos precipitados de  $\text{Fe}_3\text{C}$  en una matriz ferrítica (a). El hierro fundido desarrolla buena ductilidad durante su tratamiento con magnesio antes de vaciar el hierro bruto líquido en moldes (b).

partir de metales como el hierro fundido dúctil, se pueden producir componentes confiables, y a la vez económicos, para su uso en productos que enfrentan una vida de servicio dura y severa, como este tractor agrícola (c). Todo esto se realiza en el capítulo 12.

Cortesía de John Deere Company



(c)




## ENROLLADO DE FILAMENTOS DE MATERIALES COMPUESTOS

Los compuestos de fibras reforzadas a menudo empiezan con una tela tejida, como estas fibras de vidrio (a) que posteriormente se impregnan con una resina de polímero (capítulo 16). Las fibras individuales o las telas tejidas pueden entonces conformarse en formas grandes y complejas, como la carcasa del motor un cohete (b).




*Astrid & Hanns-Frieder Michler/Science Photo Library*

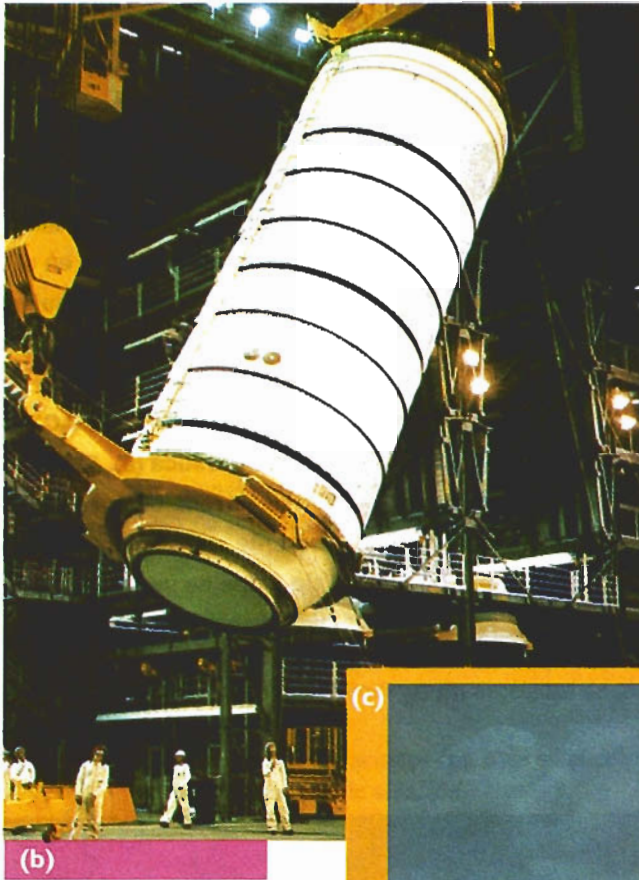

*Cortesía de la NASA*


El uso de estos compuestos de fibra reforzada, ligeros pero resistentes, es esencial para la industria aeroespacial incluyendo el programa del transbordador espacial (c).

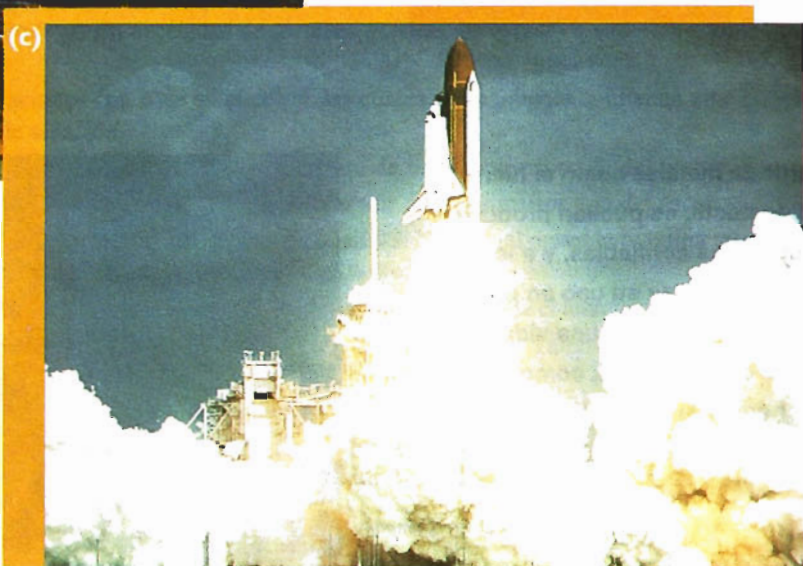

*Cortesía de la NASA*


## ALEACIONES DE SOLUCIÓN SÓLIDA

La estructura, incluso a escala atómica, es vital para obtener las propiedades de los materiales. Una microfotografía de rastreo en un túnel electrónico revela un átomo faltante, es decir un hueco (descrito en el capítulo 4), en el recubrimiento de una superficie de cristal de platino (a). Las aleaciones de solución sólida, que se desea que desarrollen buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, como el cobre, a menudo se diseñan para que tengan un mínimo de estos defectos, permitiendo así su fácil unión, como en la soldadura por haz electrónico, utilizada para producir un recipiente de desperdicios nucleares (b).

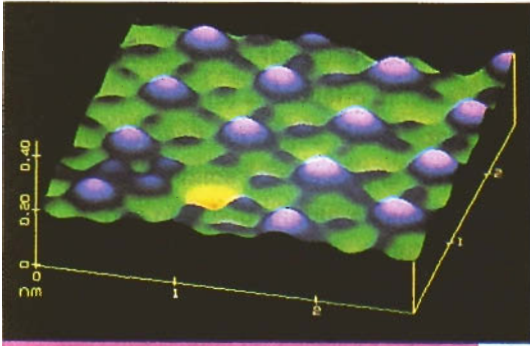

(a)

Cortesía del Dr. Bruce C. Schardt, Digital Instruments

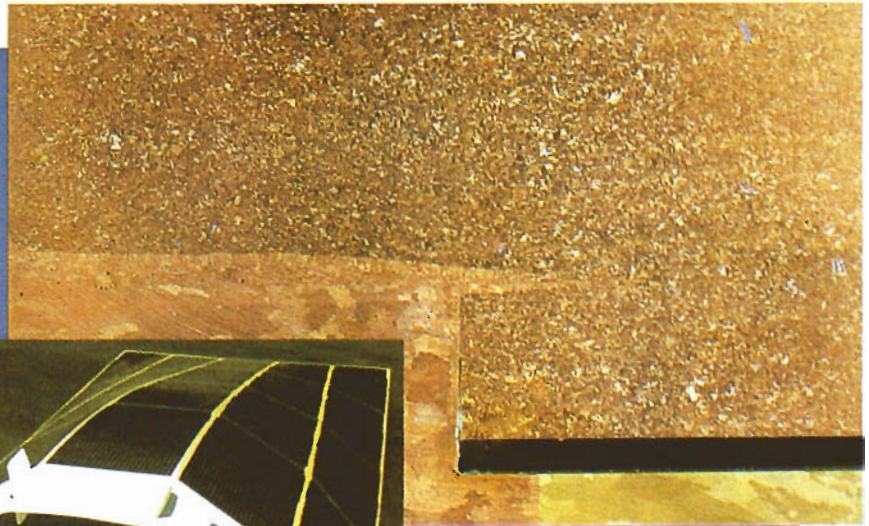

(b)

PTR-Precision Technologies



(c)


Por otra parte, la presencia de estos defectos puntuales posibilita controlar las propiedades de los materiales semiconductores (capítulos 18 y 20), como los utilizados para fabricar las celdas solares que proporcionan energía al Sunraycer (c).

Cortesía de General Motors



## ASPAS DE TURBINA FUNDIDAS POR RECUBRIMIENTO O A LA CERA PERDIDA

La estructura de una fundición por recubrimiento, solidificada direccionalmente puede dar como resultado granos columnares altamente orientados (a) con comportamiento anisotrópico, según fue descrito en el capítulo 8. Controlando el proceso de solidificación, pueden producirse aspas de turbina que sólo contengan estos granos columnares (b, aspa central), consiguiéndose una mejoría en resistencia, en comparación con el aspa equiaxial (b, izquierda). Aún mejores rendimientos se pueden obtener, si se producen aspas de un solo cristal (b, derecha). Estas aspas se utilizan en el ensamble de motores de turbinas de alto rendimiento, para aeronaves comerciales y militares (c).

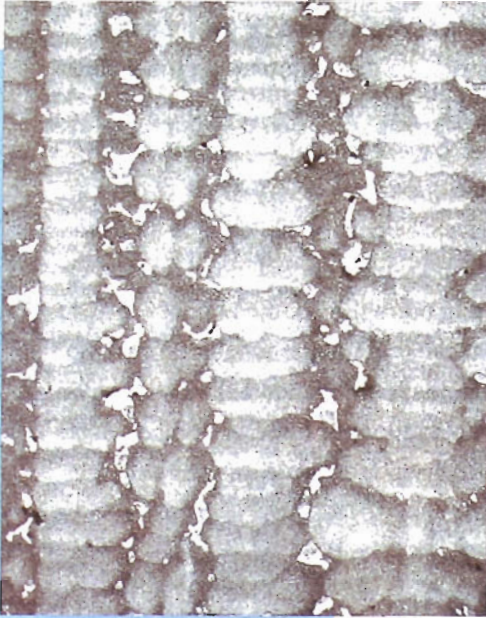


(a)

*Cortesía de Howmet Corporation*

*Cortesía de GM Aircraft Engines*



(c)

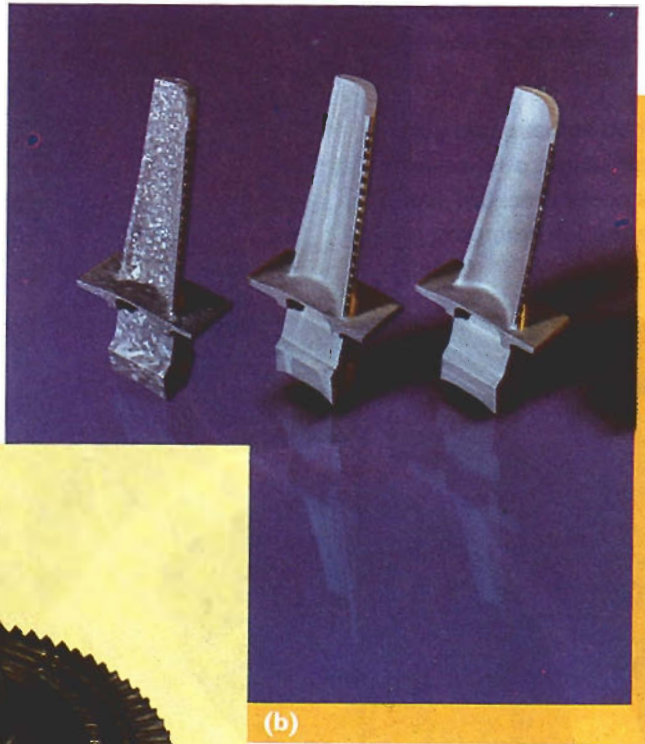


(b)

*Cortesía de Howmet Corporation*

*Cortesía de CFM Corporation*

## COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA

Los compuestos de matriz metálica se pueden diseñar para conjuntar la buena ductilidad y el fácil procesamiento de los metales, con la dureza y las propiedades a altas temperaturas de los materiales cerámicos. Se pueden introducir, por ejemplo, partículas de carburo de silicio en las aleaciones de fundición aluminio-silicio (capítulos 13 y 16). La microestructura que se muestra (a) contiene tanto partículas redondas de silicio como partículas de SiC angulares en una matriz blanda y dúctil. El material compuesto se puede producir en forma de lingote (b).

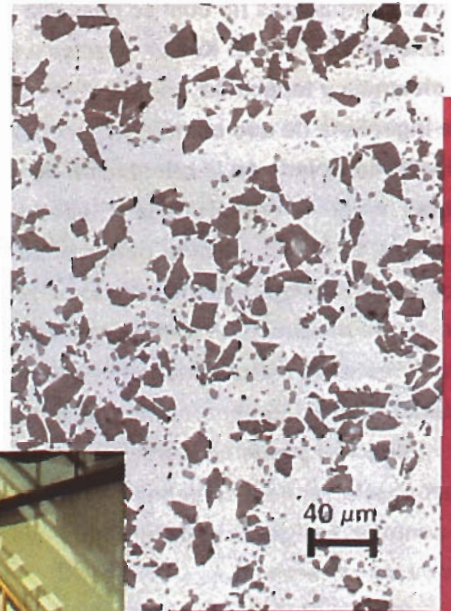

(a)

*Cortesía de Duralcan USA*



(b)

*Cortesía de Duralcan USA*

Estos lingotes pueden fundirse y a continuación vaciar en formas complejas, incluyendo componentes de frenos para automóviles y camiones (c). Las partículas de SiC le dan a las piezas buena resistencia al desgaste y mantienen peso general reducido de la matriz de aluminio.




(c)

*Cortesía de Duralcan USA*



## TEJIDOS DE POLÍMEROS

La producción y uso de fibras son aplicaciones de importancia para los materiales polímeros, ya sea como tejidos o como refuerzos en materiales compuestos (lo cual se describe en los capítulos 15 y 16). El Kevlar, gracias a su resistencia y tenacidad, es una fibra de polímero de ingeniería de uso común que, mediante un diseño apropiado en la orientación de sus fibras, como en este tejido laminado en capas en X (a), se puede adecuar para resistir esfuerzos específicos durante el uso. Las fibras de Kevlar se producen en forma de carretes (b) similares a las utilizadas en la industria del vestido y se tejen para formar una tela. Ésta a continuación puede utilizarse en aplicaciones aeroespaciales, para chalecos a prueba de balas o como velas ligeras y, de alto rendimiento, para yates de carreras (c).

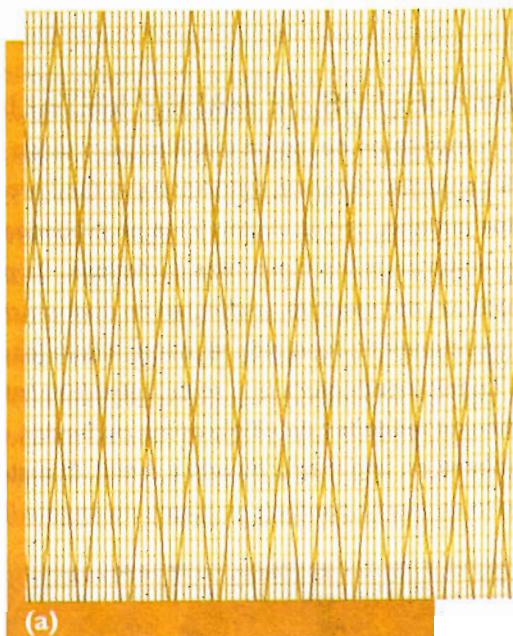

(a)  
*Cortesía de Dupont*




(b)  
*Cortesía de Dupont*



*Cortesía de Dupont*

(c)



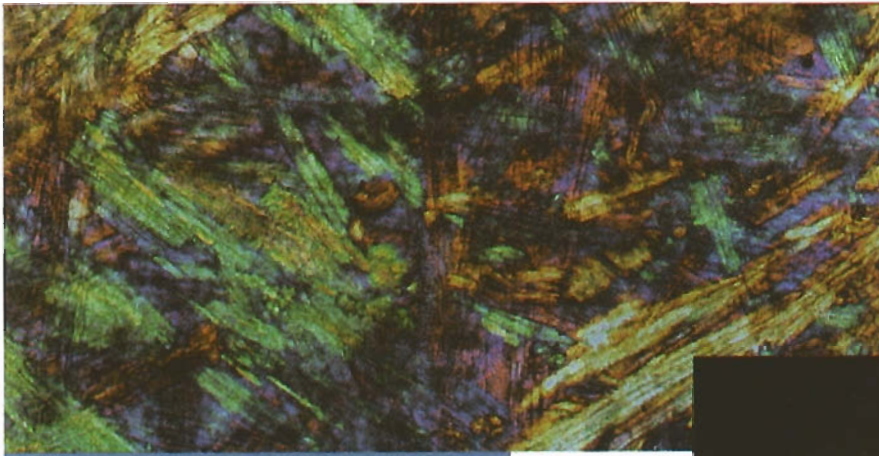

(a)

*Cortesía de Corning Inc.*


## MATERIALES CERÁMICOS

Los materiales cerámicos avanzados, a menudo requieren de un proceso complicado para producir estructuras y propiedades deseables (capítulo 14). La microestructura del vidrio cerámico, que a menudo se utiliza para vajillas y baterías de cocina (a) requiere un tratamiento térmico de varios pasos para permitir una precipitación controlada de una fase cristalina a partir de una matriz vítrea. Partiendo de una región angosta de cerámico líquido fundido por láser, pueden solidificarse fibras continuas de un solo cristal de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , para uso como refuerzo en compuestos de alta temperatura basados en compuestos intermetálicos (b). Productos como las aspas de motor fabricadas de nitruro de silicio y reforzadas con filamentos de carburo de silicio (c) aprovechan las propiedades a las altas temperaturas obtenidas mediante estas estructuras y procesos exóticos.



(b)


*Cortesía de la NASA*

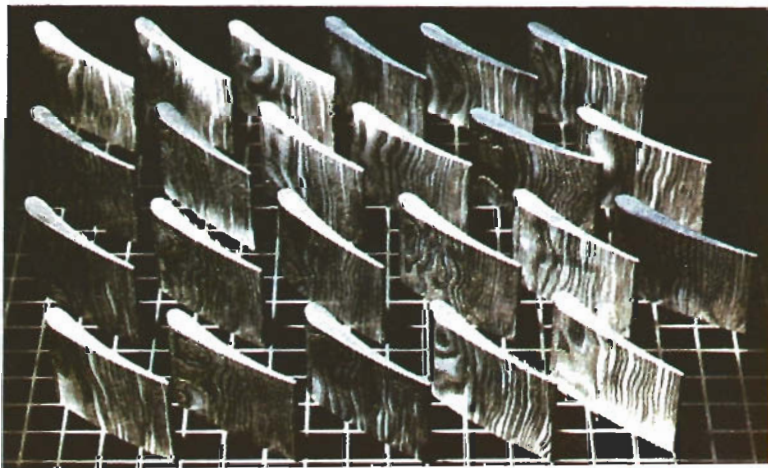


(c)

*Cortesía de Textron*

Cortesía de la NASA

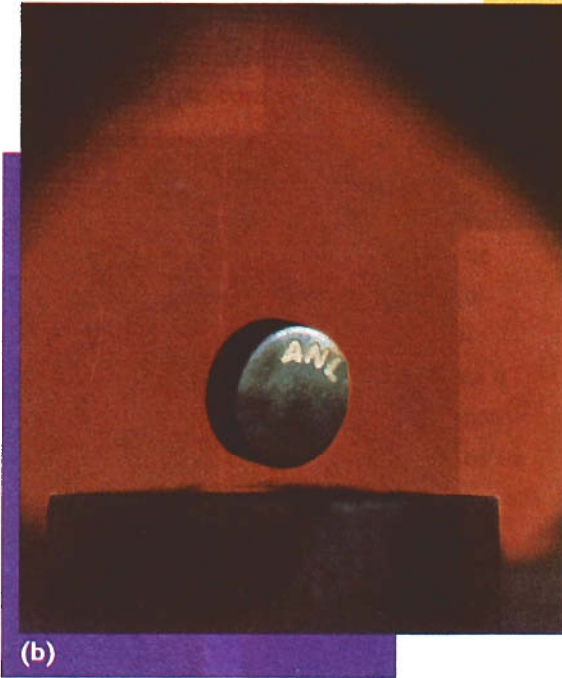

Esta estructura excluye los campos magnéticos del material (efecto Meissner) permitiendo que las corrientes eléctricas fluyan sin resistencia y generando que una muestra de superconductor quede en levitación encima de un imán permanente (b). Se requieren materiales superconductores para ciertas técnicas de diagnóstico, como imágenes por resonancia magnética, que se pueden utilizar en los campos de la salud (c) y para la inspección no destructiva de materiales de ingeniería, como se describe en el capítulo 23.

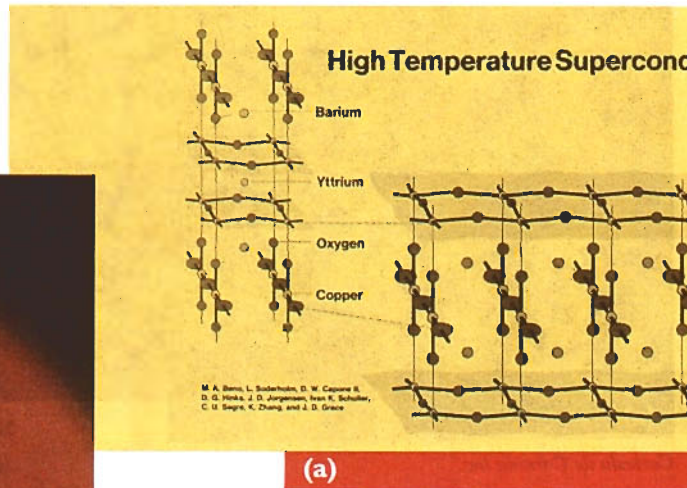


## SUPERCONDUCTORES

La compleja estructura cristalina del material cerámico  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , contribuye a la superconducción a altas temperaturas del material (a) según se analiza en el capítulo 18.

(c) Cortesía de Textron

Recuadro: Photo Researchers/Scott Camazine

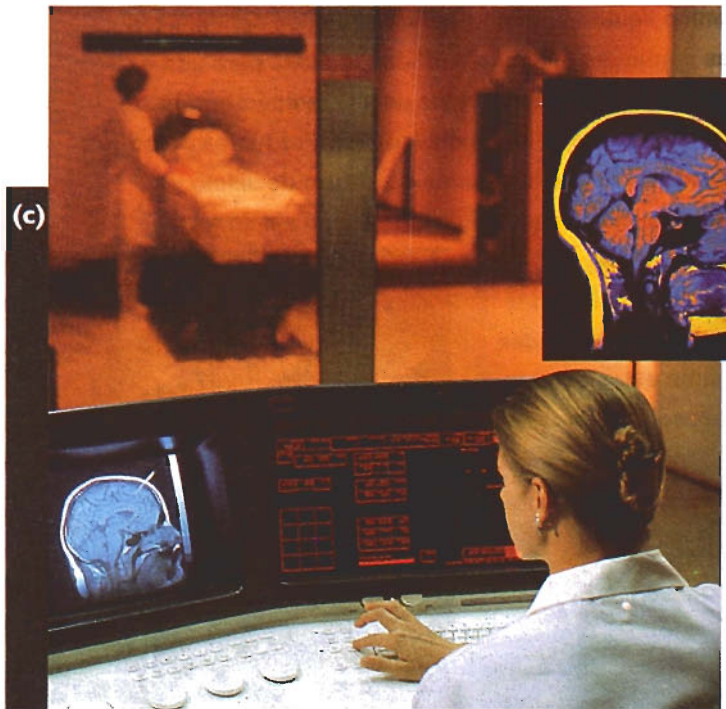

## PROBLEMAS

**13-1** En algunos casos, se pudiera estar más interesado en el costo por unidad de volumen, que en el costo por unidad de peso. Reorganice la tabla 13-1 para mostrar el costo del metal en función de  $\$/\text{cm}^3$ . ¿Cambia lo anterior la relación entre los distintos metales?

**13-2** Suponiendo que la densidad se conserva sin modificación, compare la resistencia específica de la aleación de aluminio 2090-T6 con la de la aleación de aluminio 443-F de fundición a presión. Si se tuvo en consideración la densidad real, ¿las diferencias entre resistencias específicas aumentarían o se reducirán? Explique.

**13-3** Explique por qué no se utilizan aleaciones de aluminio que contengan más de 15% Mg.

**13-4** Calcule la relación módulo de elasticidad a densidad (también conocido como módulo específico) de una aleación Al 3% Li y compárela con la relación correspondiente al aluminio puro.

**13-5** Estime el espaciado de brazos dendríticos secundarios para cada una de las estructuras en la figura 13-4 y, a partir de la figura 8-7, estime el tiempo de solidificación obtenido en cada uno de los procesos de fundición. ¿Son de esperarse resistencias más elevadas para la fundición a presión, para la fundición en molde permanente o para la fundición en arena? Explique.

**13-6** ¿Es de esperarse que una aleación de aluminio 2025-T9 tenga mayor (o menor) resistencia que una aleación 2024-T6? Explique.

**13-7** Con base en los datos de la figura 7-22, estime las propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 3105, si está en la condición H18.

**13-8** Estime la resistencia a la tensión esperada para las siguientes aleaciones de aluminio:

(a) 1100-H14      (b) 5182-H12      (c) 3004-H16

**13-9** Suponga que, mediante una solidificación rápida a partir del estado líquido, se puede producir y, después, envejecer una aleación Al-7% Li sobresaturada. Compare la cantidad de  $\beta$  que se formará en esta aleación, con la que se forma en una 2090.

**13-10** Determine la cantidad de  $\text{Mg}_2\text{Al}_3$  ( $\beta$ ) que se espera se forme en una aleación de aluminio 5182-O.

**13-11** Con base en los diagramas de fases, ¿cuáles de las aleaciones siguientes sería la más apropiada para *tixotropizado*? Explique su respuesta (figuras 10-22, 11-5 y 13-3).

(a) Al-12% Si      (b) Al-1% Cu      (c) Al-10% Mg

**13-12** De los datos en la tabla 13-6, estime la relación en la que se puede incrementar el límite elástico del magnesio mediante aleación y tratamiento térmico y compárela con la de las aleaciones de aluminio.

**13-13** Suponga que una barra redonda de 24 pulg de largo debe soportar una carga de 400 lb sin deformación permanente. Calcule el diámetro mínimo de la barra si está fabricada de

(a) aleación de magnesio AZ80A-T5 y

(b) aleación de aluminio 6061-T6.

Calcule el peso de la barra y el costo aproximado (con base en Al y Mg puros) en cada uno de los casos.

**13-14** Una varilla de 10 m por 0.5 cm de diámetro debe alargarse no más de 2 mm bajo carga. ¿Cuál es la fuerza máxima que se puede aplicar, si la varilla está fabricada de:

(a) aluminio      (b) magnesio      (c) berilio

**13-15** Se encuentra que una aleación Cu-20% Sn, después de enfriarse desde el líquido a temperatura ambiente, tiene una microestructura con 50%  $\alpha$ , 30%  $\beta$  y 20%  $\gamma$ . ¿Qué microestructura se podría pronosticar bajo condiciones de equilibrio? Explique la razón por la cual dicha microestructura no es inesperada.

**13-16** Se dice que el cobre puede contener hasta 40% Zn o 9% Al y seguir en una sola fase. ¿Cómo se explicaría este enunciado en vista de los diagramas de fases de la figura 13-10?

**13-17** Compare los incrementos porcentuales de los límites elásticos del aluminio, del magnesio y del cobre recocido, comercialmente puros, después de aplicarles endurecimiento por deformación. Explique las diferencias observadas.

**13-18** Se desea producir un bronce de aluminio templado y revenido, que contenga 13% Al. Recomendé un tratamiento térmico, incluyendo las temperaturas apropiadas. Calcule la cantidad de cada fase después de cada paso del tratamiento.

**13-19** Varias aleaciones para fundición tienen muy altos contenidos de plomo; sin embargo, el contenido de este metal en las aleaciones forjadas es comparativamente bajo. ¿Por qué no se agrega más plomo a las aleaciones forjadas? ¿Qué precauciones deben tomarse cuando una aleación forjada con plomo se trabaja en caliente o se trata térmicamente?



**13-20** ¿Es de esperarse que la tenacidad a la fractura de un bronce de aluminio templado y revenido sea elevada o baja? ¿Existiría alguna diferencia en la resistencia mecánica de la aleación a la nucleación de grietas, comparada con el crecimiento de las mismas? Explique.

**13-21** Con base en la microfotografía de la figura 13-13(a), ¿esperaría usted que el precipitado  $\gamma$  o los carburos proporcionarían un efecto endurecedor mayor en las superaleaciones, a bajas temperaturas? Explique.

**13-22** La densidad del  $\text{Ni}_3\text{Al}$  es  $6.56 \text{ g/cm}^3$ . Suponga que una aleación Ni-5% w Al se trata térmicamente, de manera que todo el aluminio reaccione con níquel para producir  $\text{Ni}_3\text{Al}$ . Determine el porcentaje en volumen del precipitado  $\text{Ni}_3\text{Al}$  en la matriz de níquel.

**13-23** La figura 13-13(b) muestra una superaleación de níquel que contiene dos tamaños de precipitados  $\gamma$ . ¿Qué precipitado probablemente se formó primero? ¿Qué precipitado se formó a la temperatura más elevada? ¿Qué sugiere la posibilidad de realizar este tratamiento, en relación con el efecto de la temperatura sobre la solubilidad del Al y del Ti en el níquel? Explique.

**13-24** Cuando se une el acero utilizando soldadura de arco, sólo se debe proteger la zona de fusión líquida mediante un gas o un fundente. Sin embargo, cuando se suelda titanio, tanto los lados delantero como trasero del metal deben ser protegidos. ¿Por qué deben tomarse estas precauciones adicionales al unir el titanio?

**13-25** Una aleación Ti-15% V y otra Ti-35% V se calientan a una temperatura en la que todos los  $\beta$  empiezan a formarse. Entonces se templean y se recalientan a  $300^\circ\text{C}$ . Describa los cambios de microestructura durante el tratamiento térmico en cada una de las aleaciones, incluyendo las cantidades de cada fase. ¿En cada caso cuál es la matriz y cuál el precipitado? ¿Cuál es un proceso de endurecimiento por envejecimiento? ¿Cuál es un proceso de templado y revenido? [figura 13-19(a)].

**13-26** La fase  $\theta$  en el diagrama de fases Ti-Mn tiene la fórmula  $\text{MnTi}$ . Calcule la cantidad de  $\alpha$  y de  $\theta$  en el microconstituyente eutectoide [figura 13-15(d)].

**13-27** Se aumenta la temperatura de un componente de tungsteno recubierto. ¿Qué ocurre cuando el recubrimiento se expande más que el tungsteno? y ¿qué ocurre cuando, al contrario, se expande menos que el tungsteno?

**13-28** Determine la relación de los límites elásticos de las aleaciones más resistentes de Al, Mg, Cu, Ti y Ni con el límite elástico de estos metales en estado puro.

Compare los sistemas de aleaciones y clasifíquelos en función a su respuesta a mecanismos de endurecimiento. Explique ese orden.

**13-29** Determine el límite elástico específico de las aleaciones más resistentes de Al, Mg, Cu, Ti y Ni. Utilice para sus cálculos las densidades de estos metales en estado puro, en  $\text{lb/pulg}^3$ . Explique el orden obtenido.

**13-30** Con base en los diagramas de fase, estime las solubilidades del Ni, Zn, Al, Sn y Be en el cobre a temperatura ambiente. ¿Son de esperarse estas solubilidades, en vista de las condiciones Hume-Rothery para la solución sólida? Explique.

## A PROBLEMAS DE DISEÑO

**13-31** Una pieza de motor para aeronave debe ocupar un volumen de  $60 \text{ cm}^3$  con un espesor mínimo de 0.5 cm y un ancho mínimo de 4 cm. La carga en el componente durante su vida útil puede llegar a los 75,000 N, y se espera que permanezca por debajo de  $100^\circ\text{C}$  a lo largo de ese tiempo. Diseñe un material, así como su tratamiento, que funcione satisfactoriamente en esta aplicación.

**13-32** Se desea diseñar los escalones de una escalera. Ésta debe ser ligera, de manera que pueda ser fácilmente utilizada y transportada. Cada escalón debe ser de  $0.25 \times 1 \text{ pulg}$  y de largo 12 pulg. Diseñe un material, así como su proceso, para fabricarlos.

**13-33** Se ha determinado que se necesita una aleación con densidad de  $2.3 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$  que debe ser resistente y a la vez tener algo de ductilidad. Diseñe un material, así como el procesamiento, que pudieran cumplir con estos requisitos.

**13-34** Se desea diseñar un dispositivo de montaje que coloque y apunte un rayo láser para corte de precisión de un material compuesto. ¿Qué necesidades de diseño pudieran ser de importancia? Diseñe un material y el proceso que pudieran cumplir con dichos requisitos.

**13-35** Diseñe una aleación níquel-titanio que produzca un precipitado de  $\text{Ni}_3\text{Ti}$ , con un volumen del 60 por ciento en una matriz de níquel puro.

**13-36** La palanca accionadora de un dispositivo eléctrico debe abrir y cerrar casi instantáneamente y, una vez cerrada, dejar pasar una corriente alta. ¿Qué requisitos de diseño serían de importancia para esta aplicación? Diseñe un material, así como el proceso que cumpla con ellos.

**13-37** El aspa de un ventilador en una planta química debe operar a temperaturas tan altas como los 400°C, sometida a condiciones bastante corrosivas. Ocasionalmente, algo de material sólido es succionado y golpea el ventilador. ¿Qué requisitos de diseño serán de importancia? Diseñe un material, así como el proceso aceptable para esta aplicación.

# CAPÍTULO 14

## Materiales cerámicos

### 14-1 Introducción

Los materiales cerámicos son compuestos químicos o soluciones complejas, que contienen elementos metálicos y no metálicos. Por ejemplo la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) es un cerámico que tiene átomos metálicos (aluminio) y no metálicos (oxígeno). Los materiales cerámicos tienen una amplia gama de propiedades mecánicas y físicas. Las aplicaciones varían desde productos de alfarería, fabricación de ladrillos y azulejos, utensilios de cocina, tubos de albañal, hasta vidrio, materiales refractarios, imanes, dispositivos eléctricos, fibras y abrasivos. Las losetas que protegen al transbordador espacial están hechas de sílice, un material cerámico. En la mayoría de estas aplicaciones el producto tiene una propiedad esencial o una combinación particular de propiedades que no puede ser obtenida con ningún otro material; siendo esto la base de su selección.

Debido a sus enlaces iónicos o covalentes, los materiales cerámicos por lo general son duros, frágiles, con un alto punto de fusión, tienen baja conductividad eléctrica y térmica, buena estabilidad química y térmica, y elevada resistencia a la compresión. Sin embargo, a veces constituyen un enigma, pues aunque de hecho son frágiles, algunos compuestos con matriz cerámica (como el  $\text{Si}_3\text{N}_4$ -SiC) tienen valores de tenacidad a la fractura superiores a los de algunos metales (como las aleaciones de aluminio endurecidas por envejecimiento) e incluso algunos son superplásticos. Aunque la mayoría de los productos cerámicos son buenos aislantes eléctricos y térmicos, el SiC y el AlN tienen conductividades térmicas parecidas a las de los metales. Los productos cerámicos como el FeO y el ZnO, son semiconductores y, además, han sido descubiertos materiales cerámicos superconductores como el  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ .

En este capítulo analizaremos los mecanismos mediante los cuales estos materiales se deforman al aplicárseles una carga. Igualmente, es de importancia crítica observar que los materiales cerámicos son frágiles, que los defectos inevitablemente presentes en la estructura pueden hacer que el material falle por su fragilidad, que el tamaño y el número de las imperfecciones difieren en cada pieza cerámica individual y que las propiedades mecánicas sólo pueden describirse de manera estadística. Por estas razones, el comportamiento mecánico de los mate-


riales cerámicos es menos predecible que el de los metales, por esta característica, su uso en aplicaciones críticas de alta resistencia es muy limitado.

En capítulos posteriores se analizarán las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas de los cerámicos y se compararán con las de otros materiales.

## 14-2 La estructura de los cerámicos cristalinos

En el capítulo 3 se presentaron varias estructuras cristalinas para materiales con enlaces iónicos. En estas estructuras, los iones de las celdas unitarias ocupan sitios en la red que proporcionan la coordinación adecuada y aseguran que se obtenga el equilibrio adecuado de cargas. Un gran número de materiales cerámicos, incluyendo el  $\text{CaO}$ , el  $\text{MgO}$ , el  $\text{MnS}$ , el  $\text{NiO}$ , el  $\text{MnO}$ , el  $\text{FeO}$ , y el  $\text{HfN}$  poseen la estructura del cloruro de sodio. La estructura de la blenda de zinc es típica del  $\text{ZnS}$ , del  $\text{BeO}$ , y del  $\text{SiC}$ ; en tanto que varios materiales cerámicos, incluyendo el  $\text{CaF}_2$ , el  $\text{ThO}_2$ , el  $\text{CeO}_2$ , el  $\text{UO}_2$ , el  $\text{ZrO}_2$ , y el  $\text{HfO}_2$ , tienen la estructura de la fluorita. La mayoría de los cerámicos, sin embargo, tienen estructuras cristalinas más complicadas, incluyendo las descritas en la figura 14-1.

**Estructura Perovskite** La celda unitaria perovskite [figura 14-1(a)] se encuentra en varios cerámicos eléctricos importantes, como el  $\text{BaTiO}_3$ , y el  $\text{SrTiO}_3$ . En este tipo de celda están presentes tres clases de iones. Si en las esquinas de un cubo están los iones de bario, los iones de

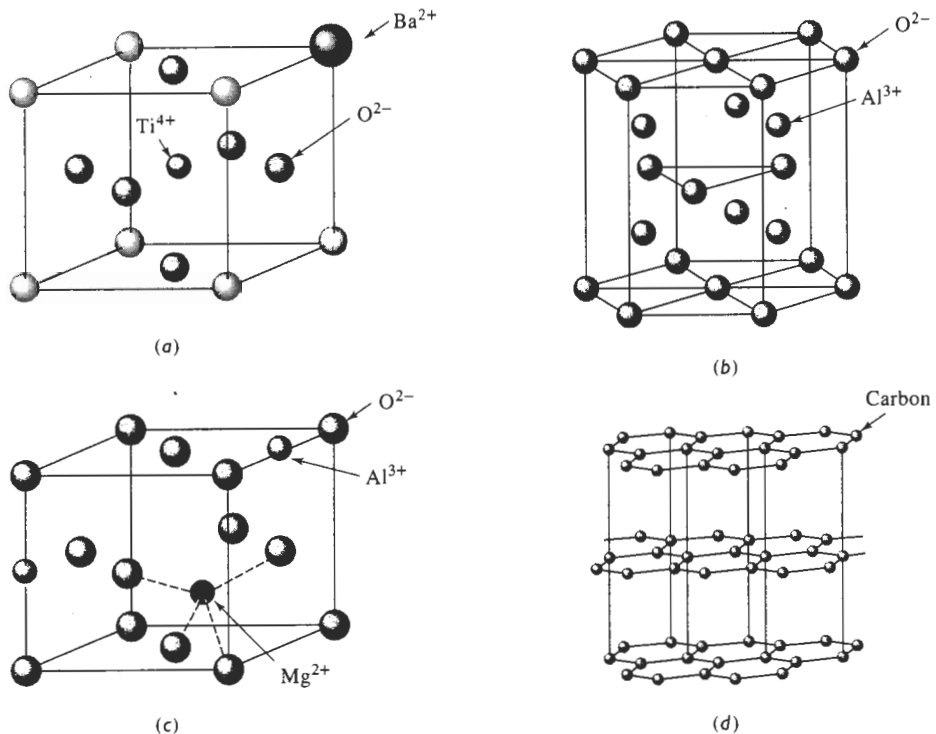

**FIGURA 14-1** Estructuras cristalinas de cerámicos complejos: (a) Perovskita, (b) porción de una celda de corindón (dos terceras partes de los sitios  $\text{Al}^{3+}$  están ocupados), (c) una porción de la celda de espinel, y (d) grafito.

oxígeno llenarán los sitios centrados en las caras y los iones de titanio ocuparán los sitios centrados en el cuerpo. La distorsión de la celda unitaria produce una señal eléctrica, lo que permite que ciertos titanatos sirvan como transductores.

**Estructura del corindón** Una de las formas de la alúmina,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  tiene la estructura cristalina del corindón, similar a una estructura hexagonal compacta; sin embargo, a cada celda unitaria están asociados 12 iones de aluminio y 18 de oxígeno [figura 14-1(b)]. La alúmina es un material común que se utiliza como refractario, aislante eléctrico y abrasivo. Otros productos cerámicos, incluyendo el  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  y  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  tienen esta estructura.

**Estructura de espinel** La estructura del espinel típica del  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  [figura 14-1(c)] tiene una celda unitaria cúbica que se puede visualizar como una formación de ocho cubos más pequeños. En cada uno de estos cubos menores se localizan iones de oxígeno en las posiciones normales de una red cúbica centrada en las caras. Dentro de los cubos pequeños hay cuatro sitios intersticiales octaédricos y ocho sitios intersticiales tetraédricos, de los cuales los cationes ocupan tres. En espinel *normal* los iones bivalentes (como el  $\text{Mg}^{2+}$ ) ocupan sitios tetraédricos y los trivalentes (como el  $\text{Al}^{3+}$ ), los octaédricos. En los espinel *inversos*, el ion bivalente y la mitad de los iones trivalentes se localizan en los sitios octaédricos. Esta estructura la tienen muchos cerámicos eléctricos y magnéticos importantes, incluyendo el  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .

**Grafito** Al grafito, una de las formas cristalinas del carbono, algunas veces se le considera material cerámico, aunque el carbono es un elemento y no una combinación de átomos metálicos y no metálicos. El grafito tiene una estructura hexagonal por capas [figura 14-1(d)] y se utiliza como material refractario, como lubricante y como fibra.

### EJEMPLO 14-1

El corindón o  $\text{Al}_2\text{O}_3$  tiene una celda unitaria hexagonal [figura 14-1(b)]. Los parámetros de red para la alúmina son  $a_0 = 4.75 \text{ \AA}$  y  $C_0 = 12.99 \text{ \AA}$ , y su densidad es de aproximadamente  $3.98 \text{ g/cm}^3$ . ¿Cuántos grupos  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , iones  $\text{Al}^{3+}$  y iones  $\text{O}^{2-}$  están presentes en un prisma hexagonal con estas dimensiones?

### SOLUCIÓN

El peso molecular de la alúmina es  $2(26.98) + 3(16) = 101.96 \text{ g/mol}$ . El volumen del prisma hexagonal es:

$$V = a_0^2 c_0 \cos 30 = (4.75)^2 (12.99) \cos 30 = 235.82 \text{ \AA}^3 \\ = 253.83 \times 10^{-24} \text{ cm}^3/\text{prisma}$$


Si  $x$  es el número de grupos  $\text{Al}_2\text{O}_3$  en el prisma, entonces

$$3.98 = \frac{101.96x}{(253.82 \times 10^{-24})(6.02 \times 10^{23})} \\ x = \frac{(3.98)(253.82 \times 10^{-24})(6.02 \times 10^{23})}{101.96} = 6$$

Por lo tanto, un prisma hexagonal que tenga las dimensiones que se dan en el problema contiene seis grupos  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , con 12 iones de aluminio y ocho iones de oxígeno. ■

## 14-3 La estructura de los silicatos cristalinos


Algunos materiales cerámicos contienen enlaces covalentes. Un ejemplo es la forma cristobalita del  $\text{SiO}_2$ , o sílice, que es una materia prima importante para los productos cerámicos (figura 14-2). La disposición de los átomos en la celda unitaria proporciona la coordinación adecuada, equilibra la carga y, además, asegura que no se viole la direccionalidad de los enlaces covalentes.

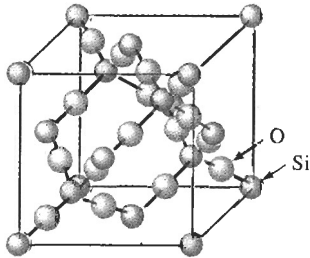

**FIGURA 14-2** Estructura cristalina de la cristobalita, una de las formas del  $\text{SiO}_2$ .

En el sílice, el enlace covalente requiere que los átomos de silicio tengan cuatro vecinos cercanos (cuatro átomos de oxígeno), creando así una estructura tetraédrica. Los tetraedros de silicio-oxígeno son las unidades estructurales fundamentales del sílice, de las arcillas y de silicatos vítreos. Los tetraedros de sílice,  $\text{SiO}_4^{4-}$  se comportan como grupos iónicos; los iones de oxígeno en las esquinas de los tetraedros son atraídos por otros iones o también, uno o más iones de oxígeno pueden ser compartidos por dos grupos tetraédricos, a fin de satisfacer el equilibrio de cargas. La figura 14-3 resume estas estructuras.

**Compuestos de silicatos** Cuando dos iones  $\text{Mg}^{2+}$  están disponibles para combinarse con un tetraedro, se produce un compuesto  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ , o forsterita. Los dos iones  $\text{Mg}^{2+}$  satisfacen los requisitos de carga y equilibran a los iones  $\text{SiO}_4^{4-}$ . Los grupos  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ , a su vez, producen una estructura cristalina tridimensional. De modo similar, los iones  $\text{Fe}^{2+}$  pueden combinarse con los

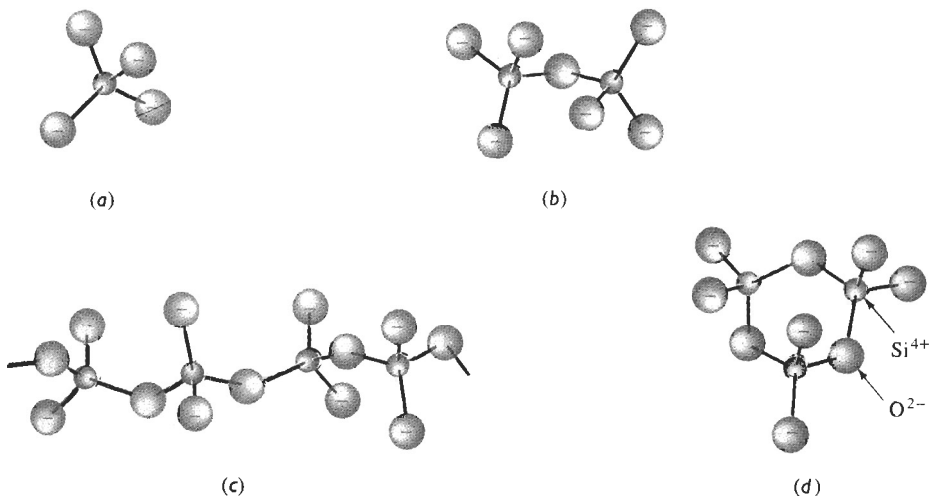

**FIGURA 14-3** Disposición de los tetraedros de sílice: (a) Isla de ortosilicato, (b) isla de pirosilicato, (c) cadena y (d) anillo. Los iones positivos son atraídos hacia los grupos de silicatos.


tetraedros de sílice para producir  $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$ . El  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$  y el  $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$  forman una serie de soluciones sólidas conocidas como *olivinas* u **ortosilicatos**.

Dos tetraedros de silicatos pueden combinarse compartiendo un vértice para producir un tetraedro doble, es decir, un ion  $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ . Este grupo iónico puede a su vez combinarse con otros iones para producir **pirosilicatos**, es decir, compuestos de tetraedros dobles.


**Estructuras de anillo y de cadena** Cuando dos vértices del tetraedro se comparten con otros grupos tetraédricos, se forman anillos y cadenas con el tipo de fórmula  $(\text{SiO}_3)_n^{2n-}$ , en la cual  $n$  indica el número de grupos  $\text{SiO}_3^{2-}$  de la cadena o del anillo. Gran cantidad de materiales cerámicos tienen esta estructura de **metasilicato**. La wolastonita ( $\text{CaSiO}_3$ ) está constituida por anillos de  $\text{Si}_3\text{O}_9$ ; el berilo ( $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ ) contiene anillos grandes de  $\text{Si}_6\text{O}_{18}$ ; y la enstatita ( $\text{MgSiO}_3$ ) tiene una estructura en cadena.

**Estructuras laminares (arcillas)** Cuando la relación O:Si resulta en la fórmula  $\text{Si}_2\text{O}_5$ , los tetraedros se combinan para formar estructuras laminares (figura 14-4). En una formación ideal, tres de los átomos de oxígeno de cada tetraedro están ubicados en un solo plano, formando un patrón hexagonal. Los átomos de silicio en los tetraedros forman un segundo plano, también con un patrón hexagonal. El cuarto átomo de oxígeno de cada tetraedro está presente en un tercer plano. Estos últimos átomos están enlazados iónicamente con otros grupos de átomos, formando materiales como las arcillas, la mica y el talco.

La caolinita, una arcilla común está compuesta por láminas de silicato enlazadas iónicamente a una hoja compuesta por grupos Al y OH, lo que produce unas plaquetas delgadas de arcilla en forma hexagonal con la fórmula  $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$  [figura 14-5(a)]. La montmorilonita, es decir  $\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)_2(\text{OH})_2$  contiene dos láminas de silicato que “presan” al aluminio central y a una capa de OH [figura 14-5(b)]. Los enlaces entre cada una de estas plaquetas de arcilla se realizan mediante una combinación de enlaces iónicos y covalentes. Las plaquetas individuales están unidas entre sí por enlaces de Van der Waals débiles. Las arcillas son componentes importantes de muchos materiales cerámicos.

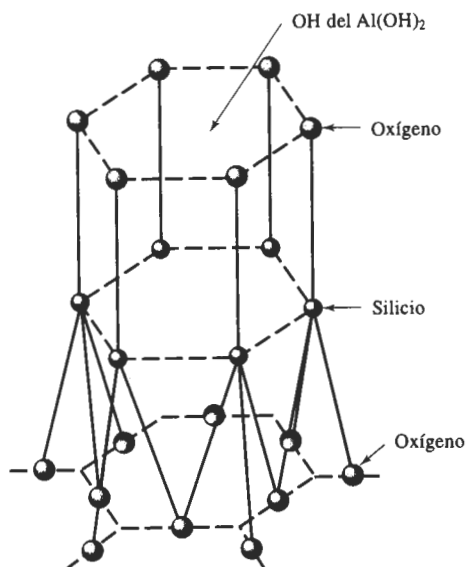

**FIGURA 14-4** Los tetraedros de sílice producen estructuras laminares en forma hexagonal, que son la base de las arcillas y otros minerales. Cada átomo de silicio del plano medio tiene enlace covalente con cuatro átomos de oxígeno. (Note que el dibujo está distorsionado en su eje  $c$ , para mostrar mejor la disposición de los iones.)



 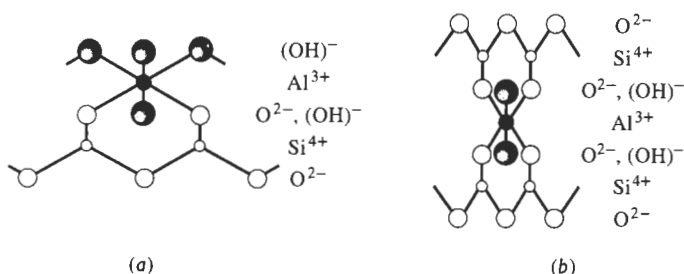


**FIGURA 14-5** Estructura laminar de los silicatos que forma la base de las arcillas. (a) Caolinita y (b) montmorilonita.

**Sílice** Finalmente, cuando las cuatro esquinas de los tetraedros están compartidas con otros tetraedros iguales se produce la cristobalita, forma típica del  $\text{SiO}_2$ . Este compuesto puede existir en varias formas alotrópicas. Conforme se incrementa la temperatura, el sílice cambia de cuarzo  $\alpha$  a cuarzo  $\beta$  a tridimita  $\beta$  a cristobalita  $\beta$  y a líquido. El diagrama de equilibrio presión-temperatura de la figura 14-6 muestra las formas estables del sílice. La transformación del cuarzo  $\alpha$  al  $\beta$  está acompañada por un cambio brusco en las dimensiones del sílice. Estos mismos cambios en el cuarzo se muestran en la figura 14-7. Este cambio de volumen está acompañado por esfuerzos altos e incluso por agrietamiento.


#### EJEMPLO 14-2

Determine el tipo de estructura de silicato que se espera para cada uno de los cerámicos complejos siguientes:

 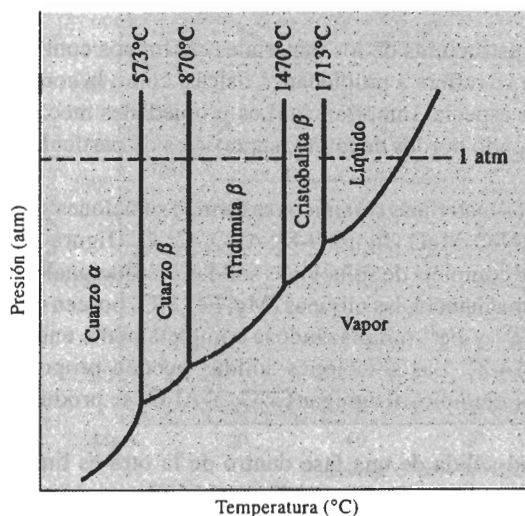

**FIGURA 14-6** Diagrama de fases presión-temperatura para el  $\text{SiO}_2$ .




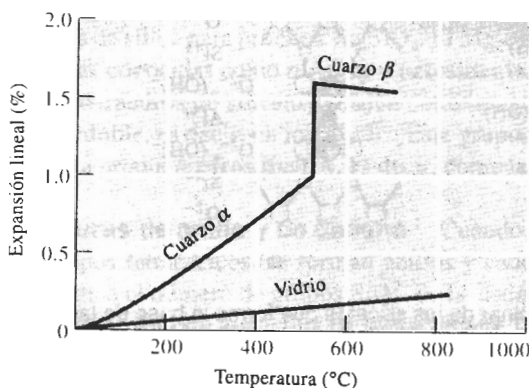

**FIGURA 14-7** Expansión del cuarzo. Además de la expansión normal, casi lineal, la transformación de cuarzo  $\alpha$  en cuarzo  $\beta$  es acompañada por una gran expansión súbita. Sin embargo, los vidrios se expanden uniformemente.

## SOLUCIÓN

 Si reorganizamos las fórmulas químicas de los cerámicos, podemos aislar las relaciones de Si y de O dentro de las estructuras:




## 14-4 Imperfecciones en las estructuras cerámicas cristalinas

Igual que en los metales, las estructuras de los materiales cerámicos contienen una diversidad de imperfecciones. En lo que se refiere a propiedades físicas, como la conductividad eléctrica, los defectos puntuales son de especial importancia. Las propiedades mecánicas están determinadas por superficies, incluyendo bordes de grano, superficies de partícula y poros.

**Defectos puntuales** En los materiales cerámicos se forman soluciones sólidas sustitucionales e intersticiales. Los sistemas NiO-MgO (figura 9-8),  $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{Cr}_2\text{O}_3$  (figura 9-9) y MgO-FeO (figura 9-18) presentan una serie completa de soluciones sólidas sustitucionales y tienen diagramas de fases isomorfos. De la misma manera, las olivinas  $(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{SiO}_4$  poseen un rango completo de solubilidad, con los iones  $\text{Mg}^{2+}$  y  $\text{Fe}^{2+}$  remplazándose completamente entre sí dentro de la estructura de silicato (figura 14-8). Las soluciones sólidas pueden proporcionar propiedades físicas fuera de lo común; por ejemplo, al agregar  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  al  $\text{Al}_2\text{O}_3$  se produce el rubí, que puede servir como un láser.


A menudo, la solubilidad sólida de una fase dentro de la otra es limitada. En el sistema MgO- $\text{Al}_2\text{O}_3$  (figura 14-9), parte del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es soluble en el MgO por encima de los  $1600^\circ\text{C}$ , en tanto que nada del MgO es soluble en  $\text{Al}_2\text{O}_3$  a cualquier temperatura. Este sistema también incluye una solución sólida intermedia  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  o espinel. En otros sistemas, como el  $\text{SiO}_2$ -MgO

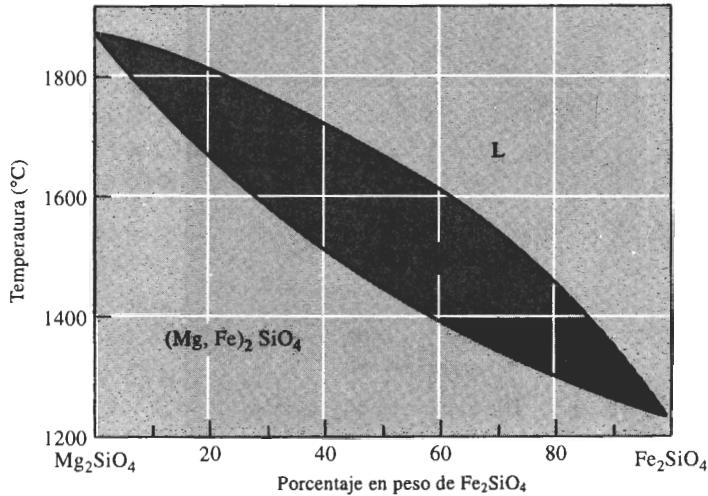


**FIGURA 14-8** El diagrama de fases  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ - $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$  que muestra completa solubilidad de sólidos.

(figura 14-10), no existe solubilidad sólida y se observan dos compuestos estequiométricos,  $\text{MgSiO}_3$  (enstatita) y  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$  (forsterita).

Es difícil mantener una distribución equilibrada de cargas cuando se introducen iones de solución sólida. Sin embargo, en los materiales cerámicos se pueden acomodar de diversas formas las deficiencias o los excesos en las cargas. Por ejemplo, si un ion  $\text{Al}^{3+}$  en el centro de una plaqueta de arcilla de montmorilonita es remplazado por un ion  $\text{Mg}^{2+}$ , la plaqueta de arcilla tiene una carga negativa adicional. A fin de equilibrar la carga, un ion cargado positivamente,

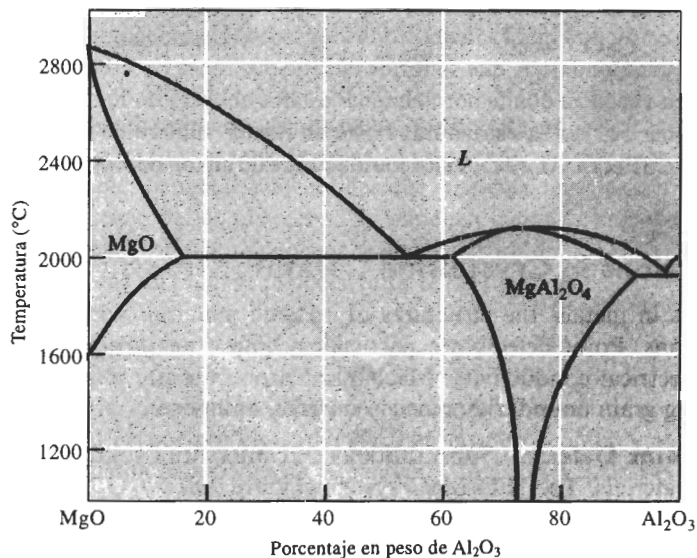


**FIGURA 14-9** Diagrama de fases  $\text{MgO}$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ , que muestra una solubilidad en sólidos limitada y presencia del compuesto  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  o espinel.

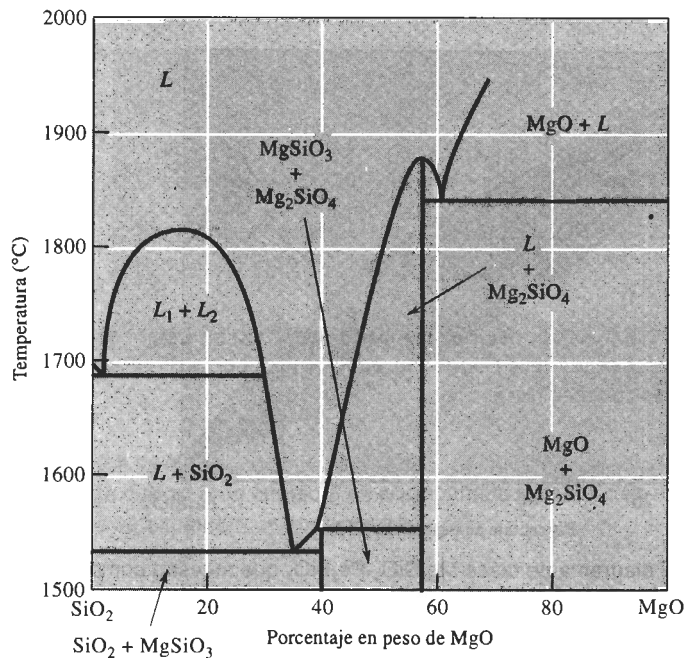


**FIGURA 14-10** Diagrama de fases  $\text{SiO}_2\text{-MgO}$ , mostrando nula solubilidad sólida y presencia del  $\text{MgSiO}_3$  (enstatita) y del  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$  (forsterita).

como el de sodio o el de calcio, es absorbido hacia la superficie de la plaqueta de arcilla (figura 14-11). El tipo y número de iones absorbidos afecta la química superficial de las plaquetas y esto a su vez afecta la conformabilidad y resistencia de los productos cerámicos basados en arcillas.

Una segunda manera de acomodar la carga fuera de equilibrio es creando vacancias (como fue descrito en el capítulo 4). Se podría esperar que el  $\text{FeO}$  tuviera un número igual de iones  $\text{Fe}^{2+}$  y  $\text{O}^{2-}$  en la estructura igual a la del cloruro de sodio. Sin embargo, el  $\text{FeO}$  siempre tiene una estructura no estequiométrica, que se forma cuando dos iones  $\text{Fe}^{3+}$  reemplazan a tres iones  $\text{Fe}^{2+}$ . Esto genera una vacancia donde normalmente estaría ubicado un ion de hierro (figura 14-12). Cuando hay iones  $\text{Fe}^{3+}$  en la estructura, existe un menor número de iones  $\text{Fe}$  que de iones de oxígeno, y no se obtendrá la relación estequiométrica de un ion de  $\text{Fe}$  por un ion de oxígeno. En

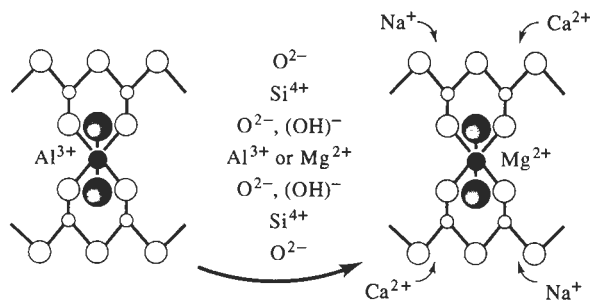

**FIGURA 14-11** Reemplazo de un ion  $\text{Al}^{3+}$  por un ion  $\text{Mg}^{2+}$  en una plaqueta de arcilla montmorillonita, produciendo un desequilibrio de cargas que permite a los cationes, como el de sodio y el de calcio, que sean atraídos a la arcilla.

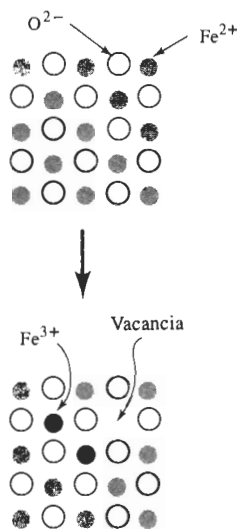

**FIGURA 14-12** Formación de vacancias en el FeO cuando iones de valencia distinta son sustituidos en la estructura. Para mantener una carga igual, deben crearse vacancias.

este caso, el óxido de hierro se representa con la fórmula  $\text{Fe}_{1-x}\text{O}$ , para indicar su naturaleza no estequiométrica. Defectos como éste ocurren con frecuencia en los materiales cerámicos y a veces originan propiedades especiales. Por ejemplo, el FeO se comporta como un semiconductor.

También podríamos sustituir mas de un tipo de iones. Por ejemplo, podemos introducir un ion  $\text{Li}^+$  y un ion  $\text{Fe}^{3+}$  para reemplazar dos iones  $\text{Mg}^{2+}$  en el MgO. En este mecanismo, no es necesario crear vacancias, éstas pudieran estar presentes como defectos de Frenkel o defectos Schottky (figura 4-11). El defecto de Frenkel ocurre cuando un ion deja su posición normal y aparece una vacancia. El defecto Schottky corresponde a un par de vacancias: una vacancia catión y una vacancia anión.

### EJEMPLO 14-3

#### Diseñe un método para cambiar la composición de la arcilla

Cuando a la arcilla montmorilonita (o bentonita) se le agrega agua, la arcilla actúa como aglutinante para unir granos de arena, produciendo moldes de arena verde para la fabricación de fundiciones de metal. Hay arcillas que contienen uno por ciento de Ca, el cual es absorbido en la superficie de las plaquetas. Se obtienen mejores propiedades para los moldes (como una menor expansión térmica y una mejor reciclabilidad) si en la arcilla se absorbiera Na en vez de Ca. Diseñe un proceso para convertir la bentonita de calcio en bentonita de sodio.

### SOLUCIÓN

Se podría, simplemente, comprar bentonita de sodio, que ya de por sí contiene Na absorbido. Pero los cargos por embarque podrían resultar prohibitivos. La alternativa sería cambiar la composición superficial de la bentonita de Ca mezclando la arcilla con carbonato de sodio,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . Los iones Na y Ca se rempazan entre sí y los iones Na se unen a las plaquetas de arcilla y los iones Ca forman  $\text{CaCO}_3$ . Esta arcilla “activada” tiene propiedades parecidas a las de la bentonita de sodio.

La fórmula de la montmorilonita es  $\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)_2(\text{OH})_2$  y tiene un peso molecular de 360.28 g/mol. En un kg de arcilla, existen  $1000/360.28 = 2.776$  moles de montmorilonita.

Si el 1% en peso de la arcilla es calcio ( $M = 40.08$  g/mol), entonces en un kg de arcilla hay aproximadamente 10 g de Ca, es decir  $10/40.08 = 0.25$  moles de calcio. Si se remplazan todos los iones de  $\text{Ca}^{2+}$  por todos los iones  $\text{Na}^+$  del carbonato de sodio, entonces, para mantener un equilibrio de cargas, es necesario introducir 0.50 moles de sodio ( $M = 22.99$  g/mol), es decir  $22.99 \times 0.50 = 11.50$  g de Na. El peso molecular del  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  es 105.98 g/mol. Se necesita un mol de carbonato de sodio por cada dos moles de Na, es decir, se requieren 0.25 moles de carbonato de sodio, a fin de tener suficiente Na para remplazar el Ca:

$$\text{g de Na}_2\text{CO}_3 = (0.25)(105.98) = 26.50 \text{ g}$$

Bajo condiciones ideales, suponiendo que se consume todo el carbonato de sodio, el diseño del proceso sería producir una arcilla activada, mezclando 26.50 g de carbonato de sodio con 1000 g de bentonita de Ca.

#### EJEMPLO 14-4

Los compuestos cerámicos que contienen imperfecciones de red pueden actuar como semiconductores. En el FeO, cada vacancia introduce un portador de carga eléctrica. Diseñe un cerámico FeO que contenga  $5.7 \times 10^{21}$  vacancias (y por lo tanto  $5.7 \times 10^{21}$  portadores de carga) por  $\text{cm}^3$ . El FeO tiene la estructura del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.412 nm.

#### SOLUCIÓN

Debido a la estructura de cloruro de sodio, se sabe que tendrá que haber cuatro sitios  $\text{Fe}^{2+}$  y cuatro sitios  $\text{O}^{2-}$ . Para obtener  $5.7 \times 10^{21}$  portadores de carga o, vacancias de  $\text{Fe}^{2+}$ , necesitamos:

$$(5.7 \times 10^{21} \text{ vacancias/cm}^3)(4.12 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 0.4 \text{ vacancias/celda}$$

Para producir vacancias de  $\text{Fe}^{2+}$  en el FeO, se debe remplazar una fracción de los iones por iones  $\text{Fe}^{3+}$ . Cuando se introducen dos iones  $\text{Fe}^{3+}$ , deben eliminarse tres iones  $\text{Fe}^{2+}$ , creando así una vacancia. Supongamos que tenemos 25 celdas unitarias de FeO, es decir, 100 iones de oxígeno. También existen 100 sitios de iones de hierro. El número de vacancias que se requieren  $(0.4 \text{ vacancias/celda})(25 \text{ celdas}) = 10$  vacancias. Para obtener diez vacancias, se necesita agregar 20 iones  $\text{Fe}^{3+}$  y eliminar 30  $\text{Fe}^{2+}$ . Por lo tanto, se espera obtener:

- 100 iones de oxígeno
- 70 iones de  $\text{Fe}^{2+}$
- 20 iones de  $\text{Fe}^{3+}$
- 10 vacancias

Estos iones constituyen una "fórmula" del  $\text{Fe}_{0.9}\text{O}$ , que permite al FeO comportarse como semiconductor y tener el número requerido de portadores de carga.

El porcentaje atómico de oxígeno en esta estructura es:

$$\% \text{ atómico de oxígeno} = \frac{100 \text{ átomos de oxígeno}}{100 \text{ O} + 70 \text{ Fe}^{2+} + 20 \text{ Fe}^{3+}} \times 100 = 52.6\%$$


El porcentaje en peso de oxígeno en la estructura es

$$\% \text{ en peso de oxígeno} = \frac{(52.6)(16 \text{ g/mol})}{(52.6)(16 \text{ g/mol}) + (47.4)(55.847 \text{ g/mol})} \times 100 = 24.1$$

**Dislocaciones** En algunos materiales cerámicos, incluyendo el LiF, el zafiro ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), y el MgO se observan dislocaciones. Sin embargo, éstas no se mueven con facilidad, debido a un vector de Burgers grande, a la presencia de relativamente pocos sistemas de deslizamiento, y a la necesidad de romper enlaces iónicos fuertes para después obligar a los iones a deslizarse frente a los de carga opuesta. Debido a que no ocurre deslizamiento las grietas no se redondean por la deformación del material que se encuentra en la punta de la grieta y, en consecuencia, su propagación continúa. El material cerámico es frágil.

Aunque las dislocaciones se mueven con mayor facilidad a temperaturas elevadas, es más probable que ocurra deformación mediante mecanismos como el deslizamiento de bordes de grano y el flujo viscoso de las fases vítreas.

**Defectos superficiales** Los límites de grano (figura 14-13) y las superficies de las partículas son defectos superficiales importantes en los cerámicos. Típicamente, los cerámicos con un grano de tamaño fino tienen mayor resistencia que los cerámicos de grano más grueso. Los granos más finos ayudan a reducir los esfuerzos que se desarrollan en sus bordes debido a la expansión y la contracción anisotrópica. Normalmente, se produce un tamaño de grano fino utilizando desde el principio materias primas cerámicas de partículas más finas.

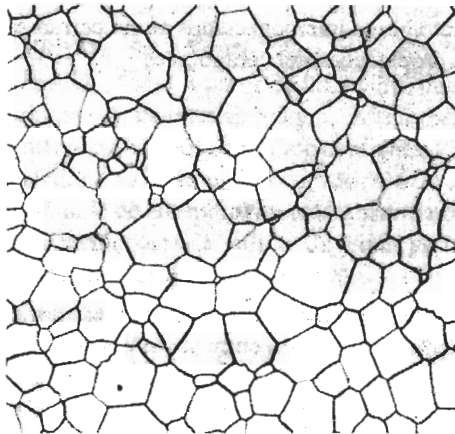


**FIGURA 14-13** Estructura de grano en el PLZT, un titanato de plomo-lantano-circonio, utilizado como material sensor cerámico ( $\times 600$ ). (Cortesía de G. Haertling)

Las superficies de las partículas, que representan planos de uniones covalentes o iónicas rotas y no satisfechas son reactivas. Las moléculas gaseosas, por ejemplo, pueden ser absorbidas en la superficie para reducir la energía superficial. En los depósitos de arcilla, iones distintos al material pueden ser atraídos hacia la superficie de la plaqueta (figura 14-14) alterando su composición, sus propiedades y la conformabilidad de la arcilla y de sus productos.

**Porosidad** Los poros pueden ser considerados como un tipo especial de defecto superficial. En un material cerámico los poros pueden estar interconectados o bien cerrados. La **porosidad aparente** mide los poros interconectados y determina la permeabilidad, es decir, la facilidad con la cual pasan gases y otros fluidos a través del componente cerámico. La porosidad aparente se determina pesando el material cerámico seco ( $W_d$ ); después se vuelve a pesar cuando está suspendido en agua ( $W_s$ ) y después de que ha sido retirado del agua ( $W_w$ ). Utilizando unidades en gramos y  $\text{cm}^3$ :

$$\text{Porosidad aparente} = \frac{W_w - W_d}{W_w - W_s} \times 100 \quad (14-1)$$

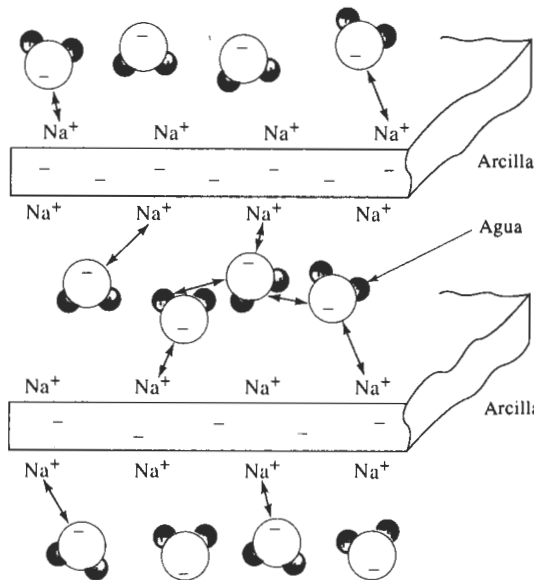

**FIGURA 14-14** La superficie de las partículas es importante en el comportamiento y uso de las arcillas, cuando absorben otros iones y moléculas, y permiten que la arcilla húmeda aglutine materiales más gruesos en cuerpos cerámicos.

La **porosidad real** incluye tanto poros interconectados como cerrados. La porosidad real, que se correlaciona mejor con las propiedades del cerámico es

$$\text{Porosidad real} = \frac{\rho - B}{\rho} \times 100, \quad (14-2)$$

donde

$$B = \frac{W_d}{W_w - W_s} \quad (14-3)$$

$B$  es la **densidad en masa** y  $\rho$  es la densidad real o gravedad específica del cerámico. La densidad en masa es el peso del cerámico dividido entre su volumen.

#### EJEMPLO 14-5

Para producir una pieza cerámica resistente se compactan partículas de carburo de silicio y se hornean a alta temperatura. La gravedad específica del SiC es de  $3.2 \text{ g/cm}^3$ . La pieza cerámica se pesa sucesivamente cuando está seca (360 g); después de remojarse en agua (385 g), y mientras está suspendida en agua (224 g). Calcule la porosidad aparente, la porosidad real y la fracción del volumen de poros que están cerrados.

#### SOLUCIÓN

$$\text{Porosidad aparente} = \frac{W_w - W_d}{W_w - W_s} \times 100 = \frac{385 - 360}{385 - 224} \times 100 = 15.5\%$$

$$\text{Densidad en masa} = B = \frac{W_d}{W_w - W_s} = \frac{360}{385 - 224} = 2.24$$

$$\text{Porosidad real} = \frac{\rho - B}{\rho} \times 100 = \frac{3.2 - 2.24}{3.2} \times 100 = 30\%$$

El porcentaje de poros cerrados es la porosidad real menos la aparente, es decir,  $30 - 15.5 = 14.5\%$ . De donde


$$\text{Fracción de poros cerrados} = \frac{14.5}{30} = 0.483$$

## 14-5 La estructura de los vidrios cerámicos

Los materiales cerámicos no cristalinos más importantes son los vidrios. Un vidrio es un material sólido que se ha endurecido y vuelto rígido sin cristalizar. En cierta forma, el vidrio es parecido a un líquido subenfriado. Sin embargo, por debajo de la **temperatura de transición del vidrio** (figura 14-15), se reduce la velocidad de contracción volumétrica por enfriamiento y el material se puede considerar un vidrio y no un líquido subenfriado. Las estructuras vítreas se producen al unirse los tetraedros de sílice u otros grupos iónicos, para producir una estructura reticular no cristalina, pero sólida (figura 14-16).

También se pueden encontrar estructuras no cristalinas en polvos excepcionalmente finos, como en geles y coloides. En estos materiales, el tamaño de las partículas puede ser de 10 nm o menos. Estos materiales amorfos, como algunos cementos y adhesivos, se producen por condensación de vapores, por electrodeposición por reacciones químicas.

**Vidrios de silicato** Los vidrios de silicato son los más ampliamente utilizados. El *sílice fundido*, hecho a partir de  $\text{SiO}_2$  puro, tiene un alto punto de fusión y sus cambios dimensionales durante el calentamiento y el enfriamiento son reducidos (figura 14-7). Sin embargo, generalmente los vidrios de silicato contienen óxidos adicionales (tabla 14-1). Aunque los óxidos como el sílice se comportan como **formadores de vidrio**, un óxido **intermedio** (como el óxido de plomo o de aluminio) no forma vidrio por sí mismo, pero se incorpora en la estructura de red de los formadores de vidrio. Un tercer grupo de óxidos, los **modificadores**, rompen la estructura reticular y finalmente hacen que el vidrio se devitrifique, es decir, se cristalice.

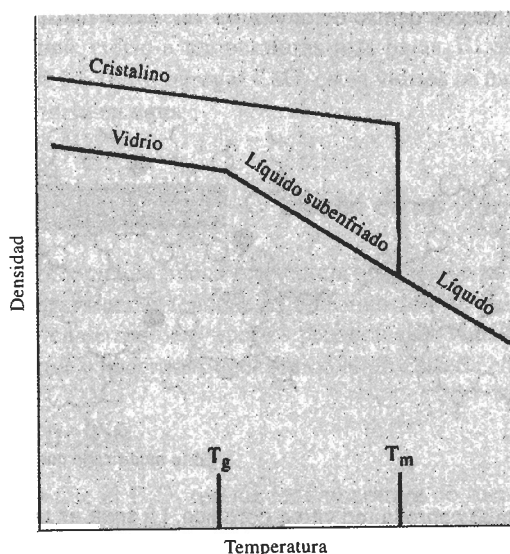


**FIGURA 14-15** Cuando el sílice se cristaliza durante el enfriamiento, se observa un cambio súbito de densidad. Para el sílice vítreo, sin embargo, el cambio en la pendiente de la temperatura de transición del vidrio indica la formación de un vidrio a partir del líquido subenfriado.





**TABLA 14-1** Clasificación de los óxidos en formadores, intermedios y modificadores de vidrio

Formadores de vidrio	Intermedios	Modificadores
$B_2O_3$	$TiO_2$	$Y_2O_3$
$SiO_2$	$ZnO$	$MgO$
$GeO_2$	$PbO$	$CaO$
$P_2O_5$	$Al_2O_3$	$PbO_2$
$V_2O_3$	$BeO$	$Na_2O$

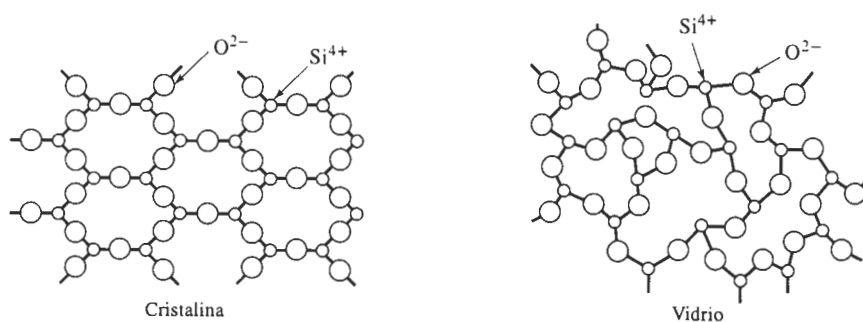**FIGURA 14-16** Estructuras cristalina y vítrea de silicatos. Ambas estructuras tienen orden de corto alcance, pero solamente la estructura cristalina tiene orden de largo alcance.

**Vidrios de silicato modificados** Si la relación oxígeno-silicio aumenta de manera significativa los modificadores rompen la red de sílice. Por ejemplo, cuando se agrega  $Na_2O$ , los iones de sodio entran en los huecos dentro de la red, en vez de formar parte de la misma. Sin

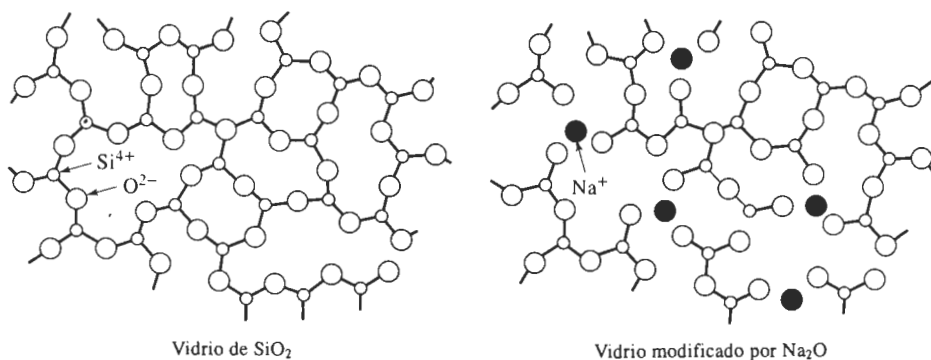**FIGURA 14-17** Efecto del  $Na_2O$  sobre la red vítrea del sílice. La soda es un modificador que interrumpe la red vítrea, reduciendo la capacidad de formar vidrio.

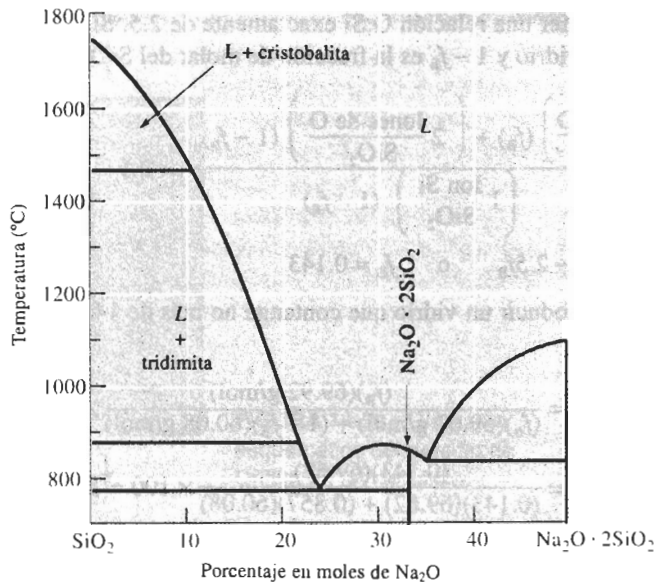

**FIGURA 14-18** Diagrama de fases  $\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}$ . La adición de sosa ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) al sílice reduce de manera dramática la temperatura de fusión del sílice.

embargo, el ion de oxígeno que se introduce con el  $\text{Na}_2\text{O}$ , sí se combina y forma parte de la red (figura 14-17). Cuando esto ocurre, no existen suficientes iones de silicio para combinarse con los iones de oxígeno adicionales y conservar la red intacta. Finalmente, una relación alta de O:Si provoca que los tetraedros restantes de sílice formen cadenas, anillos o compuestos, y el sílice ya no se transforma en un vidrio. Cuando la relación O:Si esté por arriba de aproximadamente 2.5, es difícil que se formen vidrios de sílice; por encima una relación de tres, se forma el vidrio sólo tomando precauciones especiales, como el uso de altas velocidades de enfriamiento.

La modificación también reduce el punto de fusión y la viscosidad del sílice, lo que permite producir vidrio a temperaturas más bajas. El efecto de agregar  $\text{Na}_2\text{O}$  al sílice aparece en la figura 14-18. Al agregar  $\text{CaO}$ , estos vidrios se modifican aún más, lo cual reduce la solubilidad del vidrio en agua.

#### EJEMPLO 14-6

#### Diseño de un vidrio

Se produce una buena resistencia química en un vidrio al introducir  $\text{B}_2\text{O}_3$  en el sílice. A fin de asegurar buenas tendencias de formación de vidrio, se desea una relación O:Si inferior a 2.5; también se requiere que los productos de vidrio tengan una baja temperatura de fusión, para facilitar y hacer más económico el proceso de conformación del vidrio. Diseñe este vidrio.

#### SOLUCIÓN

Dado que el  $\text{B}_2\text{O}_3$  reduce la temperatura de fusión del sílice, se desea agregar tanto como sea posible. Sin embargo, también se debe procurar que la relación O:Si no exceda 2.5, lo que limitará la cantidad de  $\text{B}_2\text{O}_3$ . Como ejemplo, se puede determinar la cantidad de  $\text{B}_2\text{O}_3$  que se

debe agregar para obtener una relación O:Si exactamente de 2.5. Si  $f_B$  es la fracción molar de  $B_2O_3$  que se agrega al vidrio y  $1 - f_B$  es la fracción molar del  $SiO_2$

$$\frac{O}{Si} = \frac{\left(3 \frac{\text{Iones de O}}{B_2O_3}\right) (f_B) + \left(2 \frac{\text{Iones de O}}{SiO_2}\right) (1 - f_B)}{\left(1 \frac{\text{Ion Si}}{SiO_2}\right) (1 - f_B)} = 2.5$$

$$3f_B + 2 - 2f_B = 2.5 - 2.5f_B \quad \text{o} \quad f_B = 0.143$$

Por lo tanto, se debe producir un vidrio que contenga no más de 14.3% en moles de  $B_2O_3$ . En porcentaje en peso

$$\% \text{ en peso de } B_2O_3 = \frac{(f_B)(69.92 \text{ g/mol})}{(f_B)(69.62 \text{ g/mol}) + (1 - f_B)(60.08 \text{ g/mol})} \times 100$$

$$\% \text{ en peso de } B_2O_3 = \frac{(0.143)(69.62)}{(0.143)(69.62) + (0.857)(60.08)} \times 100 = 16.2$$

## 14-6 Fallas mecánicas en los materiales cerámicos

Los materiales cerámicos, tanto cristalinos como no cristalinos son muy frágiles, particularmente a temperaturas bajas. El problema con la fractura frágil de los materiales cerámicos se intensifica por la presencia de imperfecciones como pequeñas grietas, porosidad, inclusiones extrañas, fases cristalinas o un tamaño grande de grano, que típicamente se introducen en el proceso de manufactura. Los defectos varían en tamaño, forma y orientación, tanto dentro de un solo componente, como de un componente a otro.

**Fractura frágil** Cualquier grieta o imperfección limita la capacidad de un producto cerámico para resistir un esfuerzo a tensión. Esto es debido a que una grieta (a veces conocida como **defecto de Griffith**) concentra y amplifica el esfuerzo aplicado. La figura 14-19 muestra una grieta de longitud  $a$  en la superficie de un material frágil. También aparece el radio de curvatura  $r$  de la punta de la grieta. Cuando se aplica un esfuerzo a tensión  $\sigma$ , el esfuerzo real en el extremo de la grieta es:


$$\sigma_{\text{real}} \cong 2\sigma \sqrt{a/r} \quad (14-4)$$

Para grietas muy delgadas ( $r$  pequeña) o para grietas largas ( $a$  grande), la relación  $\sigma_{\text{real}}/\sigma$  se hace grande y el esfuerzo se amplifica. Si el esfuerzo amplificado excede el límite elástico, la grieta crece y finalmente causa la fractura, aun cuando el esfuerzo real aplicado  $\sigma$  sea pequeño.

Desde otro punto de vista se reconoce que un esfuerzo aplicado genera una deformación elástica, relacionada con el módulo de elasticidad  $E$  del material. Cuando se propaga una grieta, se libera esta energía de deformación, reduciendo la energía general. Sin embargo, al tiempo de extenderse la grieta se crean dos nuevas superficies, esto incrementa la energía asociada con la superficie. Igualando energía de deformación y energía superficial, encontramos que el esfuerzo crítico requerido para que se propague una grieta está dado por la ecuación de Griffith:

$$\sigma_{\text{crítica}} = 2E\gamma\sqrt{\pi a} \quad (14-5)$$

donde  $a$  es la longitud de una grieta en la superficie (o la mitad de la longitud de una grieta interna) y  $\gamma$  es la energía de superficie (por unidad de área). De nuevo, esta ecuación muestra que incluso defectos pequeños limitan de manera severa la resistencia del cerámico.

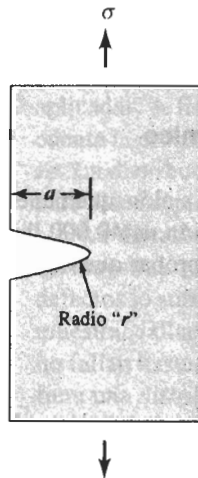

**FIGURA 14-19** Diagrama esquemático del defecto de Griffith en un cerámico.

Se puede observar que si se reorganiza la ecuación 6-14, que describe el factor de concentración de esfuerzo  $K$ , se obtiene

$$\sigma = \frac{K}{f\sqrt{\pi a}} \quad (14-6)$$

Esta ecuación es similar a la ecuación 14-5. Cada una de estas ecuaciones enfatiza la dependencia de las propiedades mecánicas respecto al tamaño de los defectos presentes en el cerámico. Es vital el desarrollo de procesos de manufactura con el fin de minimizar el tamaño de los defectos, para mejorar la resistencia de los cerámicos.

Los defectos resultan de máxima importancia cuando actúan esfuerzos de tensión sobre el material. Los esfuerzos a la compresión tienden a cerrar las grietas en vez de abrirlas; en consecuencia, a menudo los cerámicos tienen excelente resistencia a la compresión.

#### EJEMPLO 14-7

Un cerámico avanzado, el sialón, tiene una resistencia a la tensión de 60,000 psi. Antes de probar un componente de sialón se detecta una grieta delgada de 0.01 plg de profundidad. La pieza falla de manera inesperada bajo un esfuerzo de 500 psi, por la propagación de la grieta. Estime el radio de curvatura del extremo de la grieta.

#### SOLUCIÓN

La falla ocurrió porque el esfuerzo aplicado de 500 psi se intensifica en el extremo de la grieta por la concentración de esfuerzos, produciendo un esfuerzo real igual a la resistencia a la tensión del material. De la ecuación 14-4 se tiene

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{real}} &= 2\sigma\sqrt{a/r} \\ 60,000 \text{ psi} &= (2)(500 \text{ psi})\sqrt{0.01 \text{ plg}/r} \\ \sqrt{0.01/r} &= 60 \quad \text{o} \quad 0.01/r = 3600 \\ r &= 2.8 \times 10^{-6} \text{ plg} = 7.1 \times 10^{-6} \text{ cm} = 710 \text{ \AA} \end{aligned}$$

La probabilidad de poder medir un radio de curvatura de ese tamaño utilizando cualquier método de prueba no destructiva es virtualmente cero. Aunque la ecuación 14-4 puede ilustrar los

factores que influyen en la forma en que se propaga una grieta en un material frágil, no ayuda a predecir en la realidad la resistencia de componentes cerámicos.

**EJEMPLO 14-8****Diseño de un soporte cerámico**

Diseñe una placa soporte de tres plg de ancho, fabricada de sialón, que tiene una tenacidad a la fractura de 9,000 psi√plg, que soporte una carga a la tensión de 40,000 lb. Este componente debe probarse utilizando un ensayo destructivo, para comprobar que no existen defectos que pudieran causar ruptura.

**SOLUCIÓN**

Supóngase que hay disponibles tres métodos no destructivos de prueba: radiografía con rayos X, que puede detectar fallas mayores de 0.02 plg; radiografía con rayos gamma, que puede detectar defectos mayores de 0.008 plg, e inspección ultrasónica, que puede detectar defectos mayores de 0.005 plg. Para estos tamaños de defecto, se debe calcular el espesor mínimo de la placa, que garantice que no se propagarán defectos, de ese tamaño.

De la ecuación de la tenacidad a la fractura, suponiendo que  $f = 1$  se tiene

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{K_{Ic}}{\sqrt{\pi a}} = \frac{F}{A} \\ &= \frac{F\sqrt{\pi a}}{K_{Ic}} = \frac{(40,000)(\sqrt{\pi})(\sqrt{a})}{9,000} \\ A &= 7.88\sqrt{a} \text{ plg}^2 \text{ y el espesor} = (7.88 \text{ plg}^2/3 \text{ plg})\sqrt{a} = 2.63\sqrt{a}\end{aligned}$$

Método de prueba no destructiva	Grieta más pequeña detectable (plg)	Área mínima (plg <sup>2</sup> )	Espesor mínimo (plg)	Esfuerzo máximo (psi)
Radiografía con rayos X	0.020	1.11	0.37	36,000
Radiografía con rayos γ	0.008	0.70	0.23	57,000
Inspección ultrasónica	0.005	0.56	0.19	71,000

La posibilidad de detectar defectos, sumada a la capacidad para producir la pieza cerámica con defectos menores al límite de detección, afecta de manera importante el esfuerzo máximo que se puede tolerar y, por lo tanto, el tamaño del componente. En este ejemplo, si la inspección ultrasónica está disponible, el componente podrá ser más pequeño.

La tenacidad a la fractura también es importante. Si en vez del sialón se hubiera utilizado Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, con una tenacidad a la fractura de 3,000 psi√plg, se podrían repetir los cálculos y determinar que, para la prueba ultrasónica, el espesor mínimo debe ser de 0.56 plg, y el esfuerzo máximo es de sólo de 24,000 psi.

**Tratamiento estadístico de la fractura frágil** Debido a que las propiedades a tensión de los materiales cerámicos dependen en forma crítica del tamaño y geometría de los defectos

siempre existentes, hay una dispersión considerable de los valores de resistencia, determinados a partir de ensayos de tensión, de flexión o a fatiga. Los componentes cerámicos producidos a partir de materiales idénticos, con métodos de producción idénticos, fallan a distintas cargas aplicadas. A fin de diseñar componentes estructurales utilizando cerámicos, debe tomarse en cuenta la probabilidad de que exista un defecto que pueda causar ruptura bajo cualquier esfuerzo. La distribución de Weibull y el módulo de Weibull proporcionan un tratamiento estadístico para diseñar piezas de materiales cerámicos.


La **distribución de Weibull**, que se muestra en la figura 14-20(a) describe la fracción de las muestras que fallan a distintos esfuerzos aplicados. Una pequeña fracción de éstas contiene defectos lo suficientemente grandes para causar fractura a esfuerzos bajos; la mayor parte de las muestras fallan con un esfuerzo intermedio y unas cuantas contienen sólo defectos pequeños; no fallan hasta que se les aplican grandes esfuerzos. Para obtener cierta predecibilidad, se prefiere una distribución muy angosta.

La probabilidad de falla se puede relacionar con el esfuerzo de falla mediante

$$\ln \left[ \ln \left( \frac{1}{1-P} \right) \right] = m \ln (\sigma_f), \quad (14-7)$$

donde  $P$  es la probabilidad acumulada de falla,  $\sigma_f$  es el esfuerzo al cual la falla ocurre y  $m$  es el **módulo de Weibull**. En la figura 14-20(b) aparece la probabilidad de falla en forma acumulada para la alúmina obtenida siguiendo dos procesos distintos. Cuando el esfuerzo aplicado es alto, existe alta probabilidad de que cualquier muestra falle. Conforme se reduce el esfuerzo, también se reduce la probabilidad de que las muestras fallen. Incluso a bajos esfuerzos existe una probabilidad finita de que una muestra contenga un defecto lo suficientemente grande para propagarse. Esta pequeña probabilidad es la que limita el uso de los materiales cerámicos para aplicaciones críticas, incluso a esfuerzos reducidos.

El módulo de Weibull  $m$  es la pendiente de la curva de probabilidad acumulada. Para el diseño de componentes cerámicos críticos, que deben soportar fuertes cargas, el módulo de

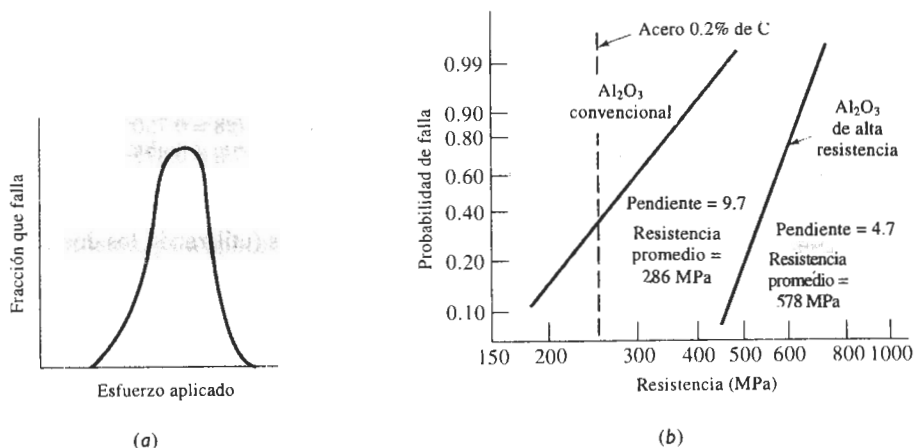

**FIGURA 14-20** (a) La distribución de Weibull describe la fracción de las muestras que fallan a cualquier esfuerzo aplicado; (b) la gráfica acumulada (utilizando papel gráfico especial) para gráficas de la probabilidad de que una probeta falle a cualquier esfuerzo, nos da el módulo de Weibull, o pendiente de línea recta obtenida. La alúmina, producida con dos métodos diferentes, es comparada con acero al bajo carbono. Un módulo Weibull alto representa una buena confiabilidad de diseño.

Weibull deberá ser grande; una pendiente abrupta representa un cerámico con un rango angosto del tamaño de los defectos y esto ayuda en el diseño de componentes más confiables. Como se muestra en la figura 14-20(b), el módulo de Weibull para la alúmina procesada convencionalmente, es de casi la mitad del correspondiente a la alúmina preparada con partículas de polvo excepcionalmente pequeñas. La alúmina avanzada es más resistente y más confiable que el material convencional. Un módulo de Weibull de entre 10 y 20 es típico en materiales cerámicos avanzados. Desafortunadamente, a fin de conseguir el módulo de Weibull deseado, normalmente se requieren materias primas de alta pureza y procesos especializados, lo cual hace más costoso a los componentes cerámicos confiables.

### EJEMPLO 14-9

Siete muestras de carburo de silicio fueron probadas y se obtuvieron las siguientes resistencias a la fractura: 23, 49, 34, 30, 55, 43 y 40 MPa. Calcule el módulo de Weibull correspondiente a estos datos y analice la confiabilidad del producto cerámico.

### SOLUCIÓN


Un método simple, pero no completamente preciso, para determinar el comportamiento del material cerámico consiste en asignar a las muestras un rango numérico (1 a 7), dándole a la menor resistencia a la fractura el valor 1. El número total de muestras es  $n$  (en este caso, 7). Por tanto la probabilidad acumulada  $P$  es el rango numérico, dividido entre  $n + 1$  (en este caso, 8). A continuación, se puede trazar  $\ln [\ln (1/(1 - P))]$  en función de  $\ln \sigma_f$ . La tabla siguiente, así como la figura 14-21, muestran los resultados de estos cálculos.

<sup>i</sup> -ésima Muestra	$\sigma_i$ (MPa)	$P$	$\ln \left[ \ln \left( \frac{1}{1 - P} \right) \right]$
1	23	1/8 = 0.125	-2.013
2	30	2/8 = 0.250	-1.246
3	34	3/8 = 0.375	-0.755
4	40	4/8 = 0.500	-0.367
5	43	5/8 = 0.625	-0.019
6	49	6/8 = 0.750	+0.327
7	55	7/8 = 0.875	+0.732

La pendiente de la curva o módulo de Weibull  $m$ , es (utilizando los dos puntos indicados en la curva)

Este módulo de Weibull reducido sugiere que el cerámico tiene una resistencia a la fractura muy variable, lo que hace poco confiable su uso en aplicaciones de alta carga. ■

**Métodos para mejorar la tenacidad** Para mejorar la tenacidad a la fractura se utilizan varios métodos, los cuales a su vez resultan en una mayor resistencia a la fractura y en esfuerzos mayores en servicio. Un método tradicional para mejorar la tenacidad consiste en rodear las partículas frágiles del cerámico con un material matriz más suave y tenaz. Esto se hace al

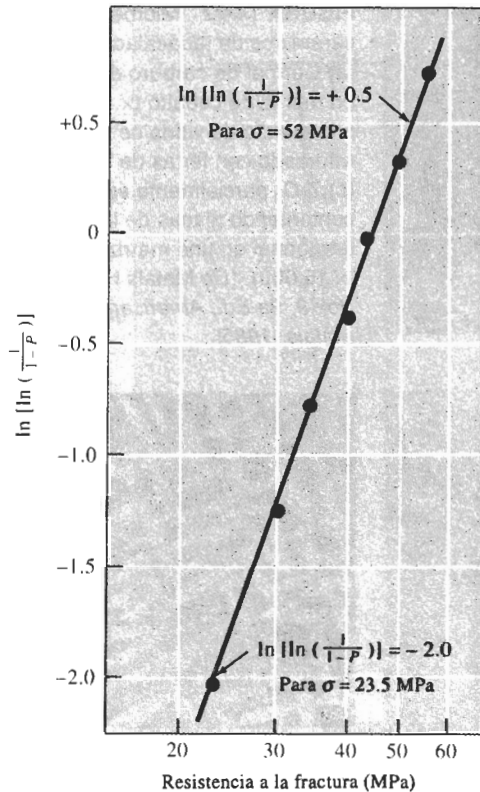


**FIGURA 14-21** Gráfica de la probabilidad de falla acumulada en función del esfuerzo de fractura (para el ejemplo 14-9).

producir herramientas de corte y abrasivos de **Cermet**, que es un grupo de materiales realmente compuestos [figura 14-22(a)]. Por ejemplo, las partículas duras de carburo de tungsteno (WC) están incrustadas en una matriz metálica de cobalto. La pieza de compuesto retiene la elevada dureza y capacidad de corte del WC, y el cobalto, más blando y más dúctil, se deforma, absorbiendo energía. Otros materiales del tipo Cermet, como partículas de TiC en una matriz de níquel o de TiB en una matriz de cobalto, proporcionan buenas resistencias a altas temperaturas y a la corrosión, para aplicaciones tales como motores de cohetes; y el  $\text{UO}_2$  en matriz de aluminio sirve como combustible nuclear.


Otra alternativa es crear compuestos de matriz cerámica (CMC) introduciendo fibras o aglomerados cerámicos en dicha matriz. Cuando una grieta intenta propagarse en la matriz, encuentra la interfase entre matriz y fibra cerámica; la interfase ayuda a bloquear la propagación de la grieta [figura 14-22(b)].

Se pueden introducir grietas o concentradores de esfuerzos mediante transformaciones de fases, al calentar o enfriar un cerámico. Por ejemplo, la circonia ( $\text{ZrO}_2$ ) al enfriarse se transforma de una estructura tetragonal a una estructura monoclinica (figura 14-23); este proceso resulta en un cambio volumétrico importante. Dado que los esfuerzos resultantes no pueden ser liberados por deformación plástica, inician o propagan grietas en el componente. Pero al agregar CaO, MgO u otros materiales a la circonia, se forma una solución sólida cúbica estable a todas las temperaturas. La formación de la solución sólida cúbica, que se conoce como *circonia*



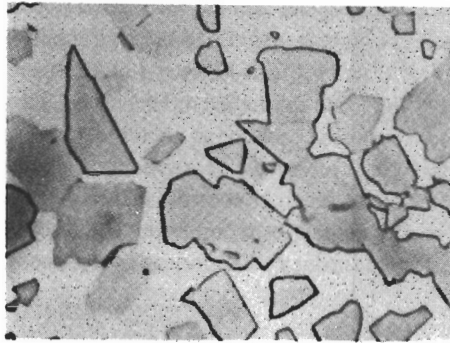


(a)

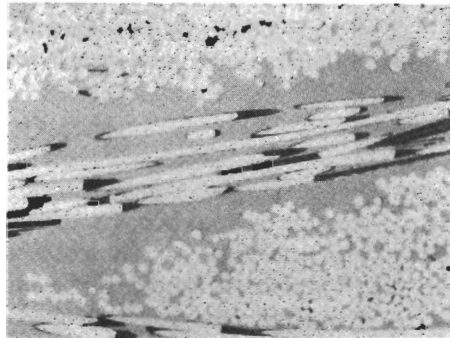

(b)

**FIGURA 14-22** Microestructuras de cerámicos de tenacidad mejorada: (a) Cermet de carburo de tungsteno en matriz de cobalto ( $\times 1500$ ), (b) compuesto de vidrio cerámico reforzado con fibras de SiC ( $\times 100$ ), y (c)  $\text{ZrO}_2$  parcialmente estabilizado, conteniendo placas de la fase tetragonal en una matriz monoclinica ( $\times 15,000$ ). (De Metals Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985).

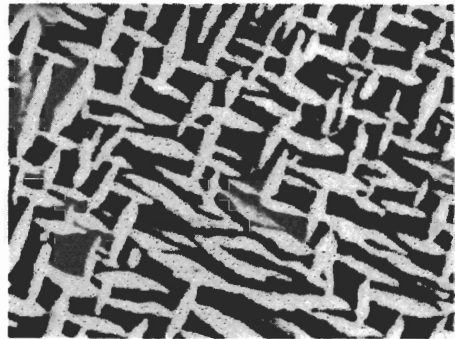

(c)


*estabilizada*, elimina la transformación de fases y posibilita el uso del material como refractario. Sin embargo, la tenacidad a la fractura sigue siendo de aproximadamente  $2,500 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$ .

Ciertos materiales cerámicos se pueden **endurecer por transformación**. En la circonia, por ejemplo, se puede absorber la energía de una grieta mediante una fase metaestable presente en la estructura original. Esta absorción de la energía de la grieta, por la cual efectivamente se reduce su crecimiento, permite que la fase metaestable se transforme en una forma más estable y al mismo tiempo ayuda a cerrar la grieta. En la *circonia parcialmente estabilizada* (PSZ), sólo se agrega una pequeña cantidad del óxido estabilizador. Una matriz de la fase monoclinica se endurece con placas de la fase tetragonal formada por transformación martensítica [figura 14-22(c)], resultando valores de tenacidad a la fractura tan altos como  $8,000 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$ .

El procesamiento del producto cerámico es también crítico para poder mejorar la tenacidad. Las técnicas de procesamiento que producen cerámicos con un grano excepcionalmente fino, de alta pureza y completamente densos, mejoran la resistencia y la tenacidad. Otro proceso es introducir deliberadamente muchas microgrietas, demasiado pequeñas para propagarse por sí mismas pero que pueden ayudar a detener otras grietas mayores que pudieran intentar crecer.

## 14-7 Deformación de los cerámicos a altas temperaturas


En los cerámicos las dislocaciones no se mueven a bajas temperaturas y no se observa deformación plástica significativa. A temperaturas más altas, el **flujo viscoso** y el deslizamiento de bordes de grano se convierten en mecanismos importantes de deformación. El flujo viscoso ocurre en los vidrios y en cerámicos que contienen una mezcla de fases vítrea y cristalina; el deslizamiento de bordes de grano ocurre en cerámicos que principalmente son cristalinos.

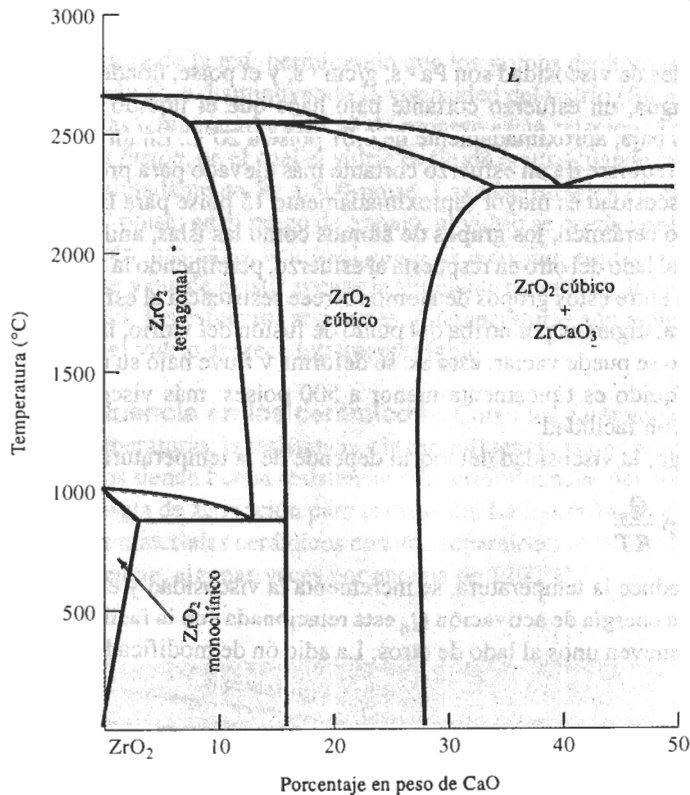

**FIGURA 14-23** Diagrama de fases ZrO<sub>2</sub>-CaO. Ocurre una transformación de fases polimórfica para el ZrO<sub>2</sub> puro. Si se añade de 16 a 26% de CaO, se produce una sola fase de circonia cúbica a todas las temperaturas.

**Flujo viscoso del vidrio** Un vidrio se deforma por flujo viscoso si la temperatura es suficientemente alta. La aplicación de un esfuerzo cortante  $\tau$  hace que un líquido fluya a una velocidad que varía con la posición. Cuando el líquido está cerca de donde se aplica el esfuerzo cortante, el líquido fluye con rapidez; si está más lejos de ese punto lo hará con mayor lentitud (figura 14-24). En consecuencia, se crea un gradiente de velocidad  $dv/dz$ . La viscosidad  $\eta$  se define como:

$$\eta = \frac{\tau}{dv/dz} \quad (14-8)$$

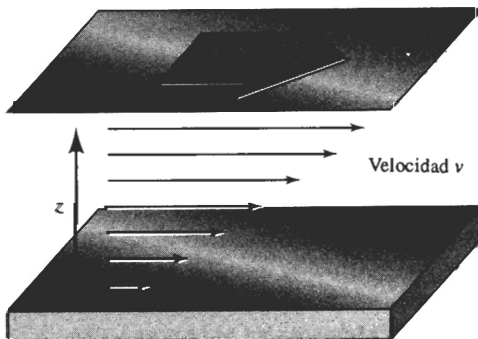

**FIGURA 14-24** La viscosidad está relacionada con el gradiente de velocidad producida en un líquido, cuando se le aplica un esfuerzo cortante  $\tau$ .


Las unidades de viscosidad son  $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ,  $\text{g}/\text{cm} \cdot \text{s}$ , y el poise, donde  $1 \text{ poise} = 1 \text{ g}/\text{cm} \cdot \text{s} = 0.1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ . En el agua, un esfuerzo cortante bajo hace que el líquido fluya a alta velocidad; la viscosidad  $\eta$  es baja, aproximadamente de  $0.01 \text{ poise}$  a  $20^\circ\text{C}$ . En un líquido más espeso, como la glicerina, se requiere de un esfuerzo cortante más elevado para producir la misma velocidad de flujo y la viscosidad es mayor (aproximadamente  $15 \text{ poise}$  para la glicerina).

En el vidrio cerámico, los grupos de átomos como las islas, anillos o cadenas de silicatos, se mueven uno al lado del otro en respuesta al esfuerzo, permitiendo la deformación. Sin embargo, la deformación entre estos grupos de átomos ofrece resistencia al esfuerzo cortante aplicado. A alta temperatura, digamos por arriba del punto de fusión del vidrio, la resistencia es muy baja y el vidrio líquido se puede vaciar; esto es, se deforma y fluye bajo su propio peso. La viscosidad de un vidrio líquido es típicamente menor a  $500 \text{ poises}$ ; más viscoso que el agua, pero aún capaz de fluir con facilidad.

Sin embargo, la viscosidad del vidrio depende de la temperatura.

$$\eta = \eta_0 \exp \frac{Q_\eta}{RT} \quad (14-9)$$

Conforme se reduce la temperatura, se incrementa la viscosidad y el vidrio se hace más difícil de deformar. La energía de activación  $Q_\eta$  está relacionada con la facilidad con la cual los grupos de átomos se mueven unos al lado de otros. La adición de modificadores, como el  $\text{Na}_2\text{O}$  rompe

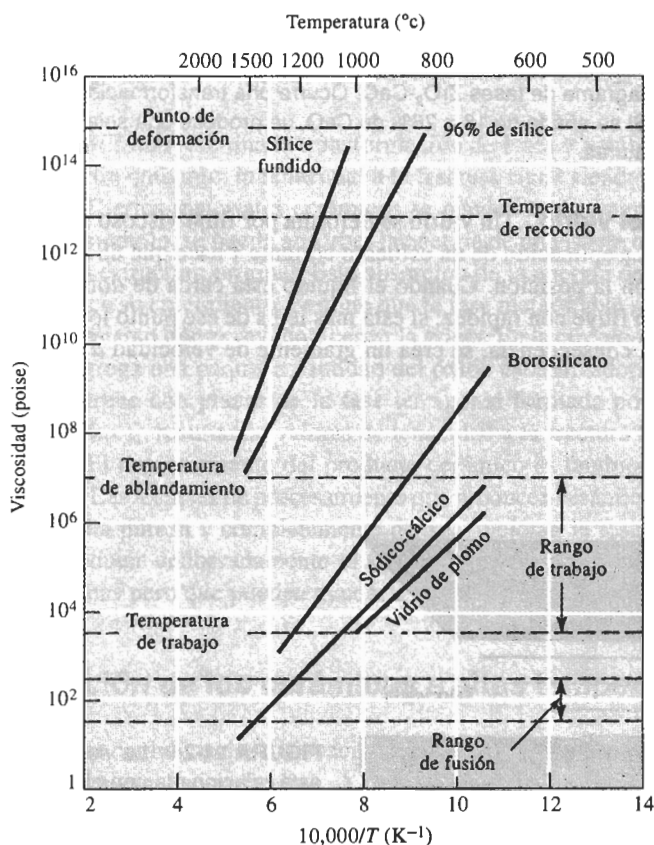


**FIGURA 14-25** Efecto de la temperatura y de la composición en la viscosidad del vidrio.

la estructura de la red, permitiendo que los grupos de átomos se muevan con mayor facilidad, reduciendo  $Q_\eta$  y disminuyendo la viscosidad del vidrio (figura 14-25).

Varias temperaturas críticas de proceso están relacionadas con la viscosidad del vidrio. El *rango de fusión*, en el cual el vidrio es fluido ocurre cuando la viscosidad es muy baja, es decir, de aproximadamente 50 a 500 poise. Las viscosidades en el *rango de trabajo* varían de  $10^4$  hasta  $10^7$  poise; en el rango de trabajo, el vidrio se puede conformar en formas útiles. A temperaturas aún más bajas, ocurre el *punto de recocido*; aquí la viscosidad es de aproximadamente  $10^{13}$  poise y puede existir apenas la suficiente movilidad de las cadenas vítreas para que se puedan reducir los esfuerzos residuales. A temperaturas aún menores, más allá del punto de deformación, el vidrio aparece totalmente rígido.


**Termofluencia en los cerámicos** Como los cerámicos a menudo se diseñan para uso a altas temperaturas, la resistencia a la termofluencia es una propiedad importante. Los cerámicos cristalinos tienen buena resistencia a la termofluencia, por sus altos puntos de fusión y su elevada energía de activación para la difusión. La figura 14-26 compara la resistencia a la flexión de varios materiales cerámicos con una superaleación Ni-Cr; los cerámicos tienden a conservar su resistencia, algunas veces por encima de  $1200^\circ\text{C}$ .

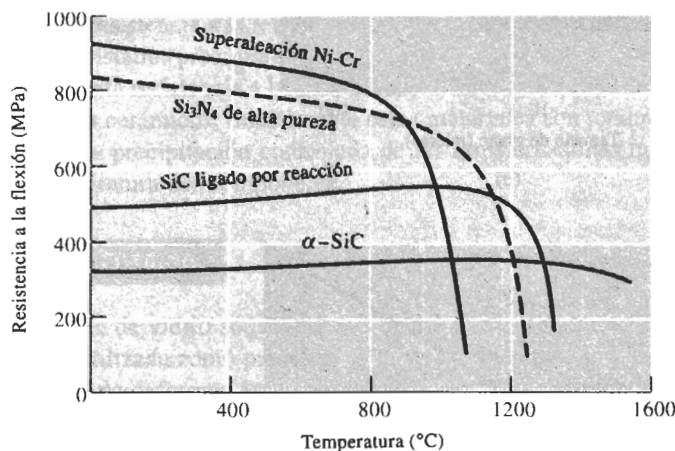


**FIGURA 14-26** Efecto de la temperatura sobre la resistencia a la flexión de varios materiales cerámicos, en comparación con una superaleación de níquel-cromo.

La termofluencia en los cerámicos cristalinos frecuentemente ocurre como resultado del deslizamiento de los bordes de grano. Conforme los granos se deslizan uno sobre otro, se pueden iniciar las grietas y finalmente causar la falla. Varios factores facilitan el deslizamiento de los bordes de grano y, en consecuencia, reducen la resistencia a la termofluencia:

1. **Tamaño de grano.** Los tamaños de grano más pequeños *incrementan* la tasa de termofluencia; así existen más bordes de grano y el deslizamiento de bordes de éstos se facilita [figura 14-27(a)].
2. **Porosidad.** Al incrementar la porosidad en el cerámico, se reduce su sección transversal y aumenta el esfuerzo que actúa sobre el producto cerámico para una carga dada; los poros también facilitan el deslizamiento de los bordes de grano. En consecuencia, la tasa de termofluencia se incrementa [figura 14-27(b)].

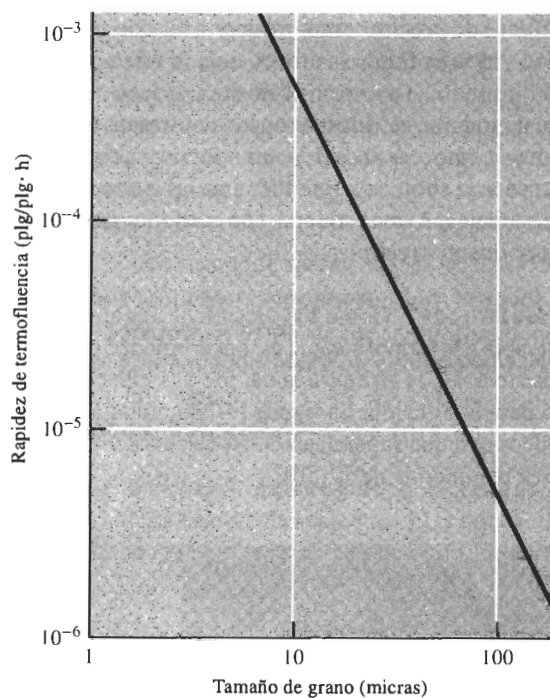

(a)

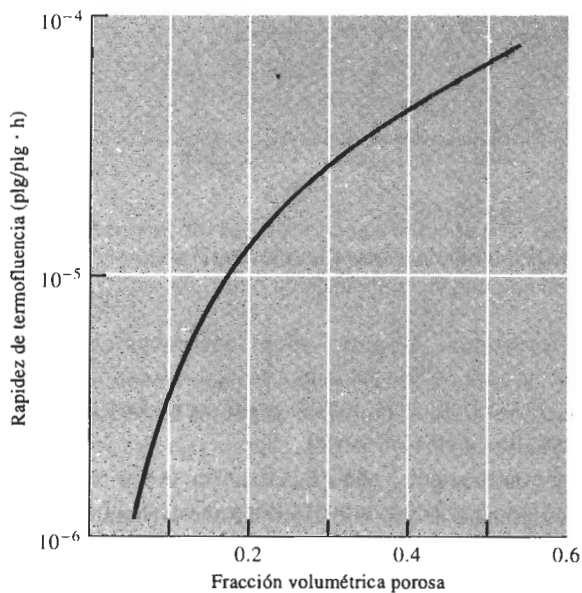

(b)

**FIGURA 14-27** (a) La rapidez de termofluencia en el MgO se reduce conforme se incrementa el tamaño de grano. (b) La rapidez de termofluencia en  $Al_2O_3$  se incrementa cuando el cerámico contiene una mayor cantidad de porosidad.

3. *Impurezas.* Diversas impurezas pueden provocar la formación de fases vítreas en los bordes de grano, permitiendo termofluencia debido al flujo viscoso.
4. *Temperatura.* Las altas temperaturas reducen la resistencia de los bordes de grano, incrementan la velocidad de difusión y promueven la formación de fases vítreas.

La tasa de termofluencia de los vidrios está relacionada íntimamente con la viscosidad. En algunos vidrios, la tasa de termofluencia  $d\varepsilon/dt$  está dada por:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{\sigma}{\eta}, \quad (14-10)$$

donde  $\sigma$  es el esfuerzo aplicado. Por lo tanto, la tasa de termofluencia se incrementa de manera exponencial en función de la temperatura (reduciendo la viscosidad). En los vidrios de silicatos, la mejor resistencia a la termofluencia se obtiene para el sílice puro; conforme se van agregando óxidos modificadores como el MgO, el SrO y el PbO, se reduce la viscosidad y por lo tanto la resistencia a la termofluencia.

Muchos cerámicos contienen una mezcla de fases vítreas y cristalinas. En la producción de muchos cerámicos, se forma una fase vítrea entre las partículas cristalinas; la fase vítrea une a las partículas cristalinas entre sí para producir la forma cerámica requerida. Al calentarse el cerámico, el flujo viscoso de la fase vítrea promueve el deslizamiento de bordes de grano y reduce la resistencia a la termofluencia y a la alta temperatura. Por otra parte, si se permite que una fase cristalina precipite dentro de una fase vítrea, la viscosidad de la fase vítrea se incrementa, mejorando la resistencia a la termofluencia. Esta característica también se utiliza con ventaja en los vidrios cerámicos; inicialmente estos materiales son totalmente vítreos y posteriormente se realiza una precipitación controlada de las fases cristalinas incrementando las propiedades de alta temperatura del componente.

#### EJEMPLO 14-10

A una hoja de vidrio sódico-cálcico de 100 cm de altura se le aplica un esfuerzo de 100 MPa para ser utilizada como puerta de un horno. La temperatura del vidrio es de 150°C. ¿Cuál es la velocidad de deformación en el vidrio? ¿Cuánto se deformará en 20 años de uso continuo?

#### SOLUCIÓN

La figura 14-25 no incluye la viscosidad a 25°C; se utilizará esta figura para determinar las constantes en la ecuación 14-9. De la gráfica para el vidrio sódico-cálcico, se encuentra que la viscosidad es de  $10^2$  cuando  $10,000/T = 6.1$ , o  $T = 1639$  K. Similarmente,  $\eta = 10^6$  cuando  $10,000/T = 9.9$ , es decir  $T = 1010$  K. Utilizando ecuaciones simultáneas

$$\ln 10^2 = 4.605 = \ln \eta_0 + \frac{Q_\eta}{1.987(1639)} = \ln \eta_0 + 0.000307Q_\eta$$

$$\ln 10^6 = 13.816 = \ln \eta_0 + \frac{Q_\eta}{1.987(1010)} = \ln \eta_0 + 0.000498Q_\eta$$

Por lo tanto,

$$Q_\eta = \frac{9.211}{0.00019} = 48,500 \text{ cal/mol}$$

$$\ln \eta_0 = 13.816 - (0.000498)(48,500) = -10.337, \text{ o}$$

$$\eta_0 = 3.24 \times 10^{-5}$$

A 150°C o 423 K, la viscosidad es

$$\eta = 3.24 \times 10^{-5} \exp \frac{48,500}{(1.987)(423)} = 3.723 \times 10^{20} \text{ poise}$$

$$= 3.723 \times 10^{19} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

De la ecuación 14-10, la velocidad de deformación es

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{\sigma}{\eta} = 100 \text{ MPa} \frac{10^6 \text{ Pa/MPa}}{3.723 \times 10^{19} \text{ Pa} \cdot \text{s}}$$

$$\frac{d\epsilon}{dt} = 2.686 \times 10^{-12} \text{ cm/cm} \cdot \text{s}$$

En 20 años hay  $6.3 \times 10^8$  segundos. La deformación total es

$$\Delta\epsilon = (2.686 \times 10^{-12})(6.3 \times 10^8) = 0.00169 \text{ cm/cm}$$


La pieza de 100 cm de largo de vidrio se estirará 0.169 cm en 20 años de servicio.

## 14-8 Procesamiento y aplicaciones de los vidrios cerámicos

Con los vidrios se fabrican artículos útiles a alta temperatura, con la viscosidad controlada de tal forma que el vidrio puede ser conformado sin romperse. La figura 14-25 ayuda a comprender el proceso en función de los rangos de viscosidad.

1. *Rango líquido.* Se produce el vidrio en hojas y placas cuando el vidrio está en estado fundido. Las técnicas incluyen laminar el vidrio fundido a través de rodillos enfriados por agua o haciéndolo flotar sobre el estaño líquido (figura 14-28). El proceso de flotado en estaño líquido produce una superficie excepcionalmente lisa sobre el vidrio.


Algunas formas de vidrio, incluyendo lentes grandes, se producen vaciando el vidrio fundido en un molde y, a continuación, asegurando un enfriamiento tan lento como sea posible para minimizar esfuerzos residuales y evitar grietas del vidrio. Se pueden producir fibras de vidrio

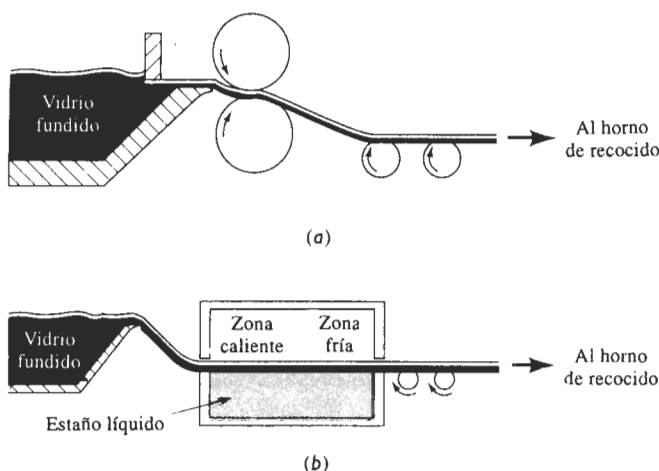

**FIGURA 14-28** Técnicas para la manufactura de vidrio en hoja y en placa: (a) Laminado y (b) flotado del vidrio sobre estaño fundido.

pasando el vidrio líquido a través de pequeñas aberturas en un molde o dado de platino [figura 14-29(c)]. Típicamente, se producen en forma simultánea muchas fibras con un solo dado.

2. *Rango de trabajo.* Formas como las de los recipientes o de los focos se pueden formar por moldeado a presión, por estirado o soplado del vidrio en moldes (figura 14-29). A una *porción caliente* de vidrio líquido se le puede dar una forma burda (preforma) y a continuación someterla a presión mediante soplado en un molde caliente para producir la forma final. El vidrio se calienta a una temperatura en el rango de trabajo de tal forma que pueda ser formado, pero que no fluya.

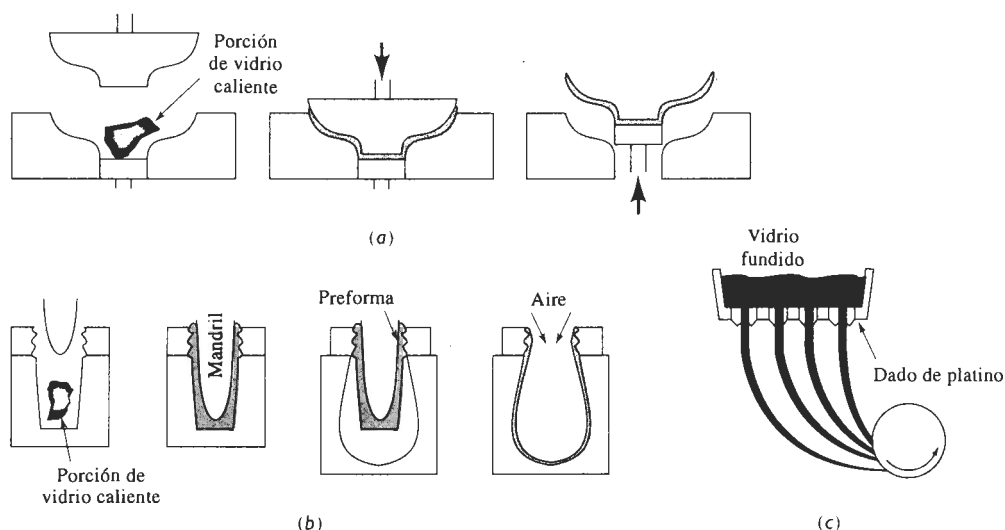


**FIGURA 14-29** Técnicas para formar productos de vidrio: (a) A presión, (b) proceso de prensado y de soplado y (c) estirado de fibras.

3. *Rango de recocido.* Algunos componentes cerámicos se recocen para eliminar los esfuerzos residuales introducidos durante su formado. Por ejemplo, grandes piezas de vidrio vaciado a menudo se recocen y se enfrían lentamente para evitar grietas. Algunos vidrios pueden ser tratados térmicamente para causar la **devitrificación**, es decir, la precipitación de una fase cristalina a partir del vidrio.

El **vidrio templado** se produce al enfriar las superficies de placas de vidrio con aire, haciendo que las capas superficiales se enfríen y se contraigan. Cuando se enfría la parte central, su contracción queda restringida por la ya rígida superficie, generando esfuerzos de compresión en ambas superficies (figura 14-30). El vidrio preesforzado es capaz de soportar esfuerzos a tensión y golpes mucho más elevados que el vidrio sin templar.

**Composiciones y diagramas de fases del vidrio** El  $\text{SiO}_2$  puro debe ser calentado a temperaturas muy altas para obtener viscosidades que permitan un conformado económico. La mayor parte de los vidrios comerciales están basados en el sílice; se agregan modificadores como sosa ( $\text{Na}_2\text{O}$ ), para desordenar la estructura de red y reducir el punto de fusión, en tanto que se agrega calcita ( $\text{CaO}$ ) para reducir la solubilidad del vidrio en el agua. El vidrio comercial más común contiene aproximadamente 75% de  $\text{SiO}_2$ , 15% de  $\text{Na}_2\text{O}$  y 10% de  $\text{CaO}$ . La figura 14-31 es una gráfica del liquidus del diagrama de fases ternario, que muestra el efecto tanto de




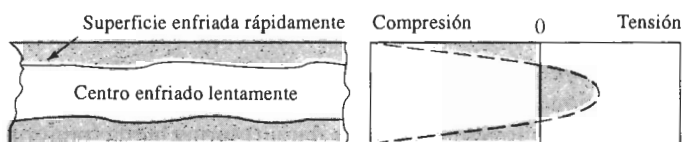

**FIGURA 14-30** El vidrio templado se enfría rápidamente para producir esfuerzos residuales de compresión en sus superficies.

la sosa como de la calcita sobre el sílice; el cuadro muestra que la composición  $\text{SiO}_2$ -15%  $\text{Na}_2\text{O}$ -10%  $\text{CaO}$  tiene una temperatura de liquidus de aproximadamente  $1100^\circ\text{C}$ . Aunque su producción es poco costosa, los vidrios sódico-cálcico tienen poca resistencia al ataque químico y a los esfuerzos térmicos. La tabla 14-2 compara la composición de varios vidrios típicos.

Los vidrios de borosilicato, que contienen aproximadamente 15%  $\text{B}_2\text{O}_3$  tienen excelente estabilidad química y dimensional. Sus usos incluyen productos vítreos de laboratorio (Pyrex) y recipientes para desechar desperdicios nucleares de alto nivel radiactivo. El vidrio de

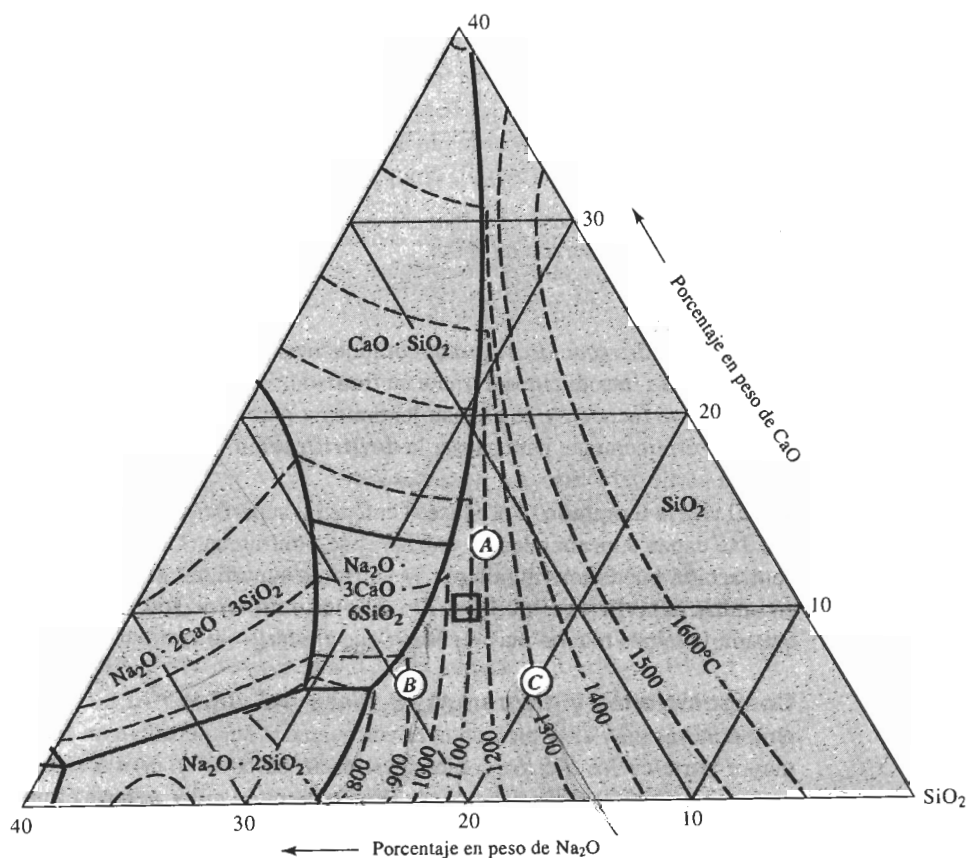

**FIGURA 14-31** Gráfica del liquidus para el diagrama de fases  $\text{SiO}_2$ - $\text{CaO}$ - $\text{Na}_2\text{O}$ .

TABLA 14-2 Composiciones de vidrios típicos (en porcentaje en peso)

Vidrio	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	Na <sub>2</sub> O	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	PbO	Otros
Sílice fundido	99							
Vycor	96				4			
Pyrex	81	2		4	12			
Jarras de vidrio	74	1	5	15		4		
Vidrio para ventana	72	1	10	14		2		
Vidrio plano	73	1	13	13				
Focos	74	1	5	16		4		
Fibras	54	14	16		10	4		
Termómetro	73	6		10	10			
Vidrio de plomo	67			6			17	10% K <sub>2</sub> O
Cristal óptico	50			1			19	13% BaO, 8% K <sub>2</sub> O, ZnO
Vidrio óptico	70			8	10			2% BaO, 8% K <sub>2</sub> O
Fibras de vidrio-F	55	15	20		10			
Fibras de vidrio-S	65	25				10		

borosilicato de calcio y aluminio, es decir el vidrio E, se utiliza como vidrio de uso general para materiales compuestos, como la fibra de vidrio. Los vidrios de aluminosilicato con 20% de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y 12% de MgO y los vidrios de alto sílice con 3% de B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> son excelentes para resistir altas temperaturas y para protección contra choques térmicos o contra el calor. El vidrio S, que es un aluminosilicato de magnesio, se utiliza en la producción de fibras de alta resistencia para materiales compuestos. El sílice fundido, es decir, SiO<sub>2</sub> virtualmente puro es el de mejor resistencia a temperaturas altas, al choque térmico y al ataque químico, aunque también resulta costoso. En los sistemas de fibra óptica se utiliza un sílice fundido de particular alta calidad.

Con estos materiales también se pueden obtener cualidades ópticas especiales, incluyendo sensibilidad a la luz. Los vidrios fotocromáticos, que se oscurecen debido a la porción ultravioleta de la luz solar, se utilizan para lentes. El vidrio fotosensible se oscurece de manera permanente al ser expuesto a la luz ultravioleta; si solamente se exponen porciones seleccionadas del vidrio y a continuación se sumerge en ácido hidrófluorídrico, se pueden producir grabados. Los vidrios policromáticos son sensibles a toda luz, no sólo a radiaciones ultravioleta.

**EJEMPLO 14-11****Diseño de un vidrio sódico-cálcico**

Diseñe un vidrio sódico-cálcico capaz de fundirse a una temperatura de 1000°C.

**SOLUCIÓN**

Para fundirlo, el vidrio deberá ser calentado por encima de su temperatura de liquidus. Su viscosidad deberá ser lo suficientemente baja para que fluya fácilmente dentro del molde. Por lo tanto, si se desea vaciar el líquido a 1000°C, se podría seleccionar una composición de vidrio

que tenga un liquidus inferior, por ejemplo 900°C. Si se utilizan las composiciones siguientes (que aparecen en el diagrama de fases de sílice sosa-calcita de la figura 14-31):

Vidrio A: 74% SiO<sub>2</sub>-13% CaO-13%Na<sub>2</sub>O

Vidrio B: 74% SiO<sub>2</sub>-6% CaO-20%Na<sub>2</sub>O

Vidrio C: 80% SiO<sub>2</sub>-7% CaO-13%Na<sub>2</sub>O

De la gráfica de liquidus, se encontró que el vidrio A tiene un punto de liquidus de 1200°C, el vidrio B uno de 900°C y el vidrio C uno de 1300°C. De estos tres vidrios, el B es la elección obvia.

Naturalmente, otras composiciones pudieran también tener un liquidus de 900°C. Si se aumenta ligeramente el CaO, todavía se obtendrá un vidrio con el liquidus requerido, pero el proceso resultará más difícil; si se reduce el CaO, también se obtendrá un vidrio con el liquidus requerido, pero la solubilidad del vidrio en el agua aumentará.


## 14-9 Procedimiento y aplicación de los vidrios cerámicos

Los **vidrios cerámicos** son en parte cristalinos y en parte vítreos. Pueden obtenerse productos con una porosidad muy baja al elaborar un producto utilizando técnicas de conformación convencional del vidrio, como la presión en molde o el soplado. Sin embargo, el vidrio tiene baja resistencia a la termofluencia. Una vez fabricada la pieza, se pueden mejorar sus propiedades a alta temperatura mediante la precipitación de una fase cristalina.

El primer paso en la producción de un vidrio cerámico es asegurarse de que no ocurra cristalización durante el enfriamiento desde la temperatura de conformado. Se puede utilizar un diagrama de transformación de enfriamiento continuo, muy parecido al diagrama CCT de los aceros [figura 14-32(a)]. Si el vidrio se enfría con demasiada lentitud, se cruzará una línea de transformación; empezará la nucleación y el crecimiento de cristales, pero de manera no controlada. La adición al vidrio de óxidos modificadores, de manera muy similar a la adición de elementos de aleación en el acero, traslada la curva de transformación hacia tiempos más prolongados, evitando la devitrificación incluso a bajas velocidades de enfriamiento.

La nucleación de la fase cristalina se controla de dos maneras: primero, el vidrio contiene agentes, como el TiO<sub>2</sub>, que proporcionan sitios para la nucleación. Segundo, se diseña un tratamiento térmico para conseguir el número apropiado de núcleos; la temperatura deberá ser relativamente baja, a fin de aumentar al máximo la velocidad de nucleación [figura 14-32(b)]. Sin embargo, una vez que la nucleación haya ocurrido, la proporción general de cristalización dependerá de la velocidad de crecimiento de los cristales; se requieren temperaturas mayores para incrementar al máximo la velocidad de crecimiento. En consecuencia, puede diseñarse una historia térmica similar a la que aparece en la figura 14-32(c). La etapa de baja temperatura proporciona las condiciones para la nucleación y la etapa de alta temperatura acelera la proporción de crecimiento de los cristales; la pieza puede llegar a cristalizarse hasta en un 90 por ciento.

Esta estructura especial puede dar buena resistencia mecánica y buena tenacidad, frecuentemente con bajo coeficiente de expansión térmica y alta resistencia a la corrosión en temperaturas altas. Quizás el vidrio cerámico de mayor importancia se basa en el sistema Li<sub>2</sub>O-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>. Estos materiales se utilizan para utensilios de cocina (Corning Ware®) y en cubiertas cerámicas para estufas. En aplicaciones de comunicaciones y de cómputo se utilizan otros vidrios cerámicos.

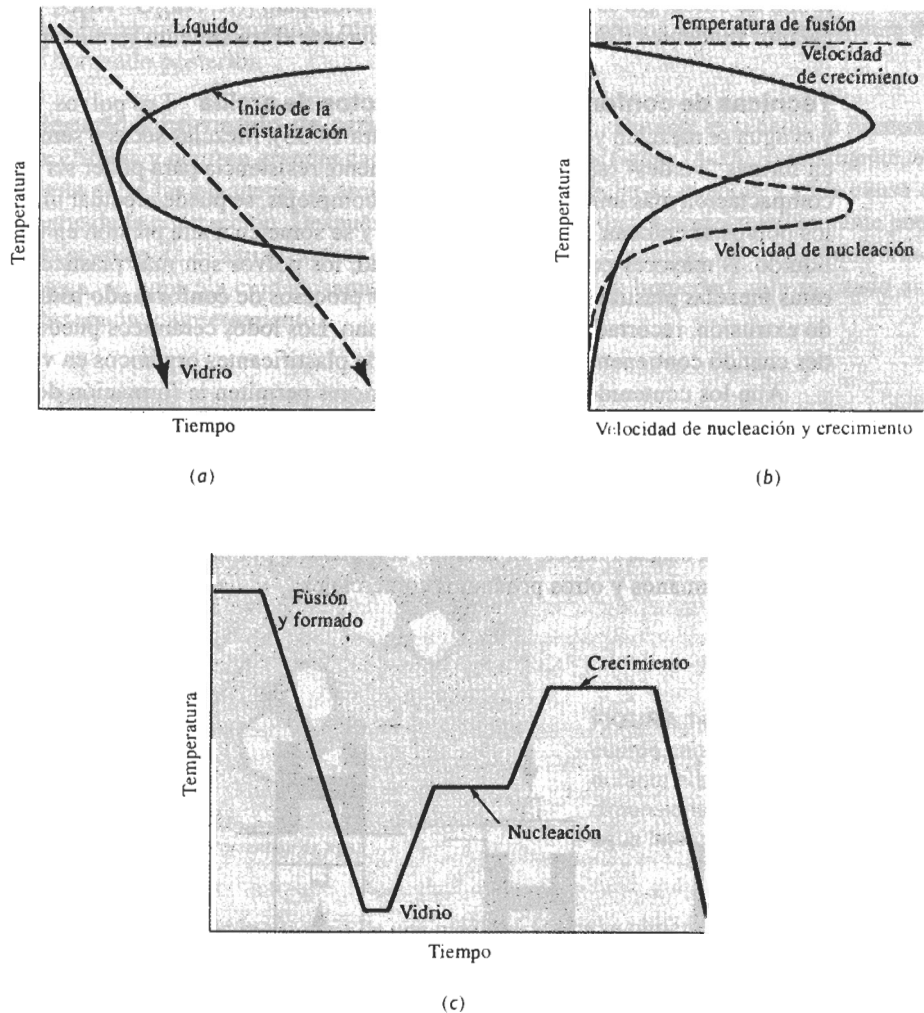

**FIGURA 14-32** Producción de un vidrio cerámico: (a) El enfriamiento debe ser rápido, para evitar la iniciación de la cristalización. (b) La velocidad de nucleación de los precipitados es alta a bajas temperaturas, en tanto que la velocidad de crecimiento de los precipitados aumenta a temperaturas mayores. (c) Un proceso típico incluye varias etapas, para asegurar la producción de la estructura correcta en un tiempo total corto.

## 14-10 Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla


Los cerámicos cristalinos frecuentemente se usan para la manufactura de artículos útiles, preparando una forma o compacto con materias primas en polvo fino. A continuación el polvo se une por reacción química, **vitrificación** parcial o completa (fusión), o por sinterizado.

Los productos de arcilla forman un grupo de cerámicos tradicionales que se utilizan para la producción de tubos, ladrillos, artefactos de cocina y otros productos comunes. La arcilla, como la caolinita, y el agua sirven como aglutinante inicial para los polvos cerámicos, que típicamen-

te son de sílice. Otros materiales, como el feldespato  $[(K, Na)_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2]$  sirven como agentes fundentes (formadores de vidrio) durante el tratamiento térmico posterior.

**Técnicas de conformado para productos de arcilla** Los polvos, la arcilla, el fundente y el agua se mezclan y se les da forma (figura 14-33). Mezclas secas o semisecas se comprimen en formas “verdes” (sin hornear) con suficiente resistencia para poder ser manejadas. Para una compactación más uniforme de las formas complejas, se puede efectuar un prensado isostático; los polvos se colocan en un molde de hule y se someten a alta presión en un gas o en un medio líquido. A mayores contenidos de humedad, los polvos son más plásticos o conformables. A estas mezclas plásticas se les puede aplicar procesos de **conformado hidroplástico**, incluyendo extrusión, recortado y conformado a mano. Los lodos cerámicos pueden inyectarse en moldes cuando contienen grandes cantidades de plastificantes orgánicos en vez de agua.


Aun los contenidos de humedad superiores permiten la formación de una **pasta**, es decir, un lodo de polvos cerámicos finos que se puede verter. Esta pasta se vacía en un molde poroso, y el agua que contiene y que está en contacto con el molde es atraída hacia el mismo, dejando un sólido blando con un contenido bajo de humedad. Cuando de esta pasta se ha extraído suficiente agua para producir el espesor sólido deseado; se deja escurrir el barro o pasta líquida restante y queda una cáscara hueca. El **moldeo con pasta** o por escurrimiento se utiliza en la manufactura de lavamanos y otros productos comerciales.

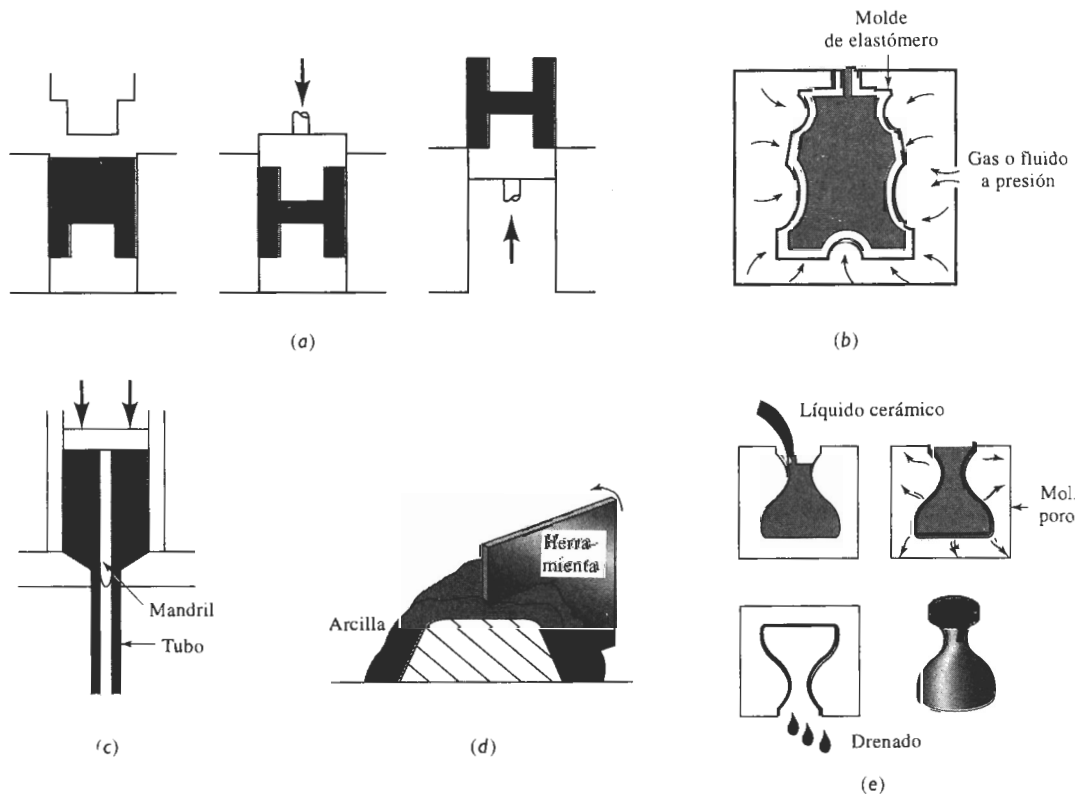

**FIGURA 14-33** Procesos para el conformado de cerámicos cristalinos: (a) Compresión, (b) compresión isostática, (c) extrusión, (d) moldeo con tarraja y (e) moldeo por escurrimiento.

Después del conformado, los cuerpos cerámicos, es decir, los cuerpos verdes, siguen siendo débiles, contienen agua y otros lubricantes y son porosos. Por tanto, se requiere de un secado y horneado posterior.

**Secado y horneado de productos de arcilla** Durante el secado, la humedad excesiva se elimina y ocurren grandes cambios dimensionales (figura 14-34). Inicialmente, el agua existente entre las plaquetas de arcilla o agua interparticular se evapora y es la causa de la mayor parte de la contracción. Después ocurrirá un cambio dimensional relativamente pequeño cuando se evapore el agua restante entre los poros. Para conseguir un secado uniforme de toda la pieza, se controla cuidadosamente la temperatura y la humedad, minimizando así esfuerzos, distorsión y agrietamiento.

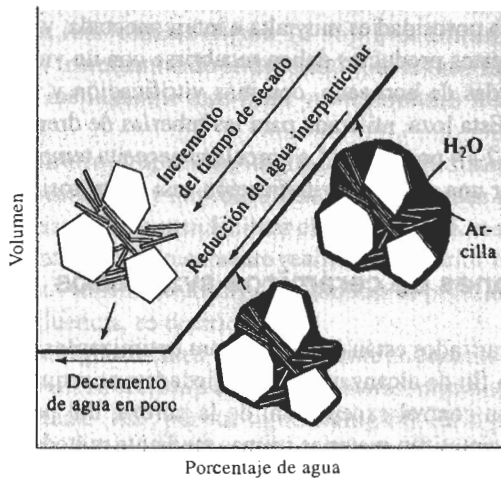


**FIGURA 14-34** Cambio de volumen de un cuerpo cerámico al eliminar la humedad durante el secado. Los cambios dimensionales cesan una vez extraída el agua interparticular.

La rigidez y la resistencia de una pieza cerámica se obtienen durante su **horneado**. Durante el calentamiento, la arcilla se deshidrata eliminando el agua que forma parte de la estructura cristalina de la caolinita y empieza la vitrificación, o la fusión (figura 14-35). Las impurezas y el agente fundente reaccionan con las partículas cerámicas ( $\text{SiO}_2$ ) y con la arcilla, produciendo una fase líquida de bajo punto de fusión en las superficies de grano. El líquido ayuda a eliminar la porosidad y, después del enfriamiento, se convierte en un vidrio rígido que une a las partículas cerámicas. Esta fase vítrea proporciona una **unión cerámica**, pero también causa una contracción adicional de la totalidad del cuerpo cerámico.

El tamaño de grano de la pieza final está determinado principalmente por el tamaño de las partículas del polvo original. Además, conforme se incrementa la cantidad de fundente, se reduce la temperatura de fusión; se formará más vidrio y los poros se harán más redondos y más pequeños. Un menor tamaño de grano inicial acelera este proceso, al generar más superficies en las cuales pueda ocurrir la vitrificación.

**Aplicaciones de productos de arcilla** Muchos productos estructurales de arcilla y loza se producen mediante los procesos descritos. Los ladrillos y losetas que se utilizan en la construcción se elaboran por compresión o extrusión, se secan y se hornean para producir la unión cerámica. Altas temperaturas de horneado o partículas más pequeñas producen mayor vitrificación, menos porosidad y una densidad superior. Una densidad más elevada mejora las propiedades mecánicas, aunque reduce la calidad aislante del ladrillo o de la loseta.

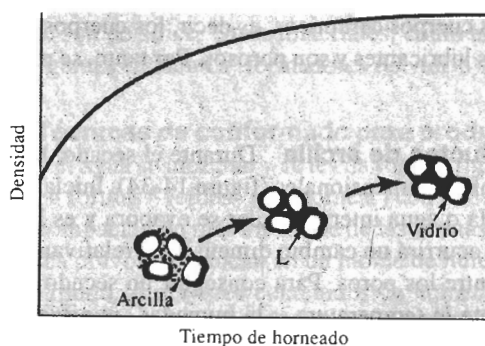

**FIGURA 14-35** Durante el horneado, la arcilla y otros materiales fundentes reaccionan con partículas más gruesas para producir una unión vítrea y reducir la porosidad.

La loza de barro es un producto de arcilla porosa horneada a temperaturas relativamente bajas. Hay poca vitrificación; la porosidad es muy alta e interconectada, y esta cerámica puede tener fugas. En consecuencia, estos productos deben recubrirse con un vidriado impermeable.

A temperaturas más elevadas de horneado, con más vitrificación y menos porosidad, se produce la loza pétrea o gres. Esta loza, utilizada para las tuberías de drenaje de aguas negras, contiene una porosidad de sólo 2 a 4 por ciento. La porcelana necesita temperaturas de horneado todavía superiores para obtener una completa vitrificación casi sin porosidades.

## 14-11 Procesamiento y aplicaciones de cerámicos avanzados


Los cerámicos estructurales avanzados están diseñados para optimizar las propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. A fin de alcanzar estas propiedades, se requiere, en comparación con la cerámica tradicional, un control excepcional de la pureza, del procesamiento y de la microestructura. A menudo se sintetizan materias primas mediante métodos complejos a fin de obtener una adecuada pureza de polvo. También se utilizan técnicas especiales para conformar estos materiales en productos útiles. Para poder efectuar una comparación, el efecto del procesamiento de un nitruro de silicio aparece en la tabla 14-3.

**Compresión y sinterizado** Muchos de los cerámicos más avanzados empiezan en forma de polvo, se mezclan con un lubricante para mejorar su compactación, y se prensan para darles forma, la cual, una vez comprimida, se sinteriza para que se desarrolle la microestructura y propiedades requeridas. No se desea la vitrificación y en vez de ello se consigue la resistencia deseada mediante la difusión.

Durante el sinterizado, primero los iones se difunden a lo largo de los bordes y superficies de grano, hacia los puntos de contacto entre partículas, generando puentes y conexiones entre

**TABLA 14-3** Propiedades del  $\text{Si}_3\text{N}_4$

Proceso	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Moldeado por escurrimiento líquido	20,000	10,000
Unión por reacción	112,000	30,000
Compresión en caliente	500,000	125,000

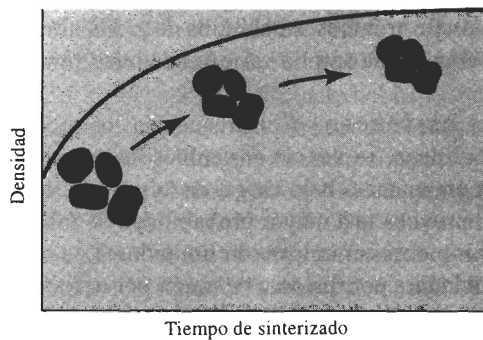

**FIGURA 14-36** Durante el sinterizado, la difusión produce puentes entre las partículas y finalmente hace que los poros se cierren.

granos individuales (figura 14-36). Una difusión adicional de los bordes de grano reduce los poros, incrementando la densidad y, al mismo tiempo, los poros se hacen más redondos. Partículas inicialmente más finas y temperaturas más altas aceleran la velocidad de reducción de poros.

Incluso después de largos tiempos de sinterizado todavía podría quedar porosidad en la pieza cerámica y la probabilidad de falla puede ser muy alta. Es posible agregar aditivos a las materias primas para facilitar el desarrollo de una máxima densidad. Sin embargo estos aditivos del sinterizado típicamente realizan lo anterior introduciendo una fase vítrea de bajo punto de fusión. Aunque se consigue minimizar la porosidad, otras propiedades, como la resistencia a la temofluencia, se deterioran.

En algunos casos, particularmente en cerámicos avanzados, el conformado por compactación de polvos se efectúa a altas temperaturas, mediante prensas calientes o por compresión isostática en caliente (HIP, por sus siglas en inglés). En el proceso HIP, los polvos se sellan en recipientes metálicos o de vidrio; entonces se calientan y compactan simultáneamente en un recipiente de gas inerte a presión. Este proceso permite utilizar menos lubricante y proporciona por lo menos algo de sinterizado simultáneo, resultando en partes con baja porosidad y con propiedades mecánicas deseables.

Una diferencia importante entre los cerámicos avanzados y los metales típicos es que, una vez terminado el sinterizado y fabricado el componente cerámico, su microestructura queda fija.

**Unión por reacción** Algunos materiales cerámicos, como el  $\text{Si}_3\text{N}_4$ , se producen mediante **unión por reacción**. El silicio se conforma y a continuación se le hace reaccionar con nitrógeno para formar el nitruro. La unión por reacción, que se puede efectuar a temperaturas más bajas proporciona un mejor control dimensional, en comparación con la compresión en caliente. Sin embargo, se obtienen densidades y propiedades mecánicas menores.

**Proceso sol gel** Este proceso se utiliza para producir y consolidar polvos cerámicos puros excepcionalmente finos. Se prepara una solución coloidal líquida, que contenga iones metálicos disueltos. Las reacciones de hidrólisis forman una solución organometálica o sol, compuesta por cadenas tipo polimérica, con iones metálicos y oxígeno. De la solución se forman partículas de óxido amorfo, las cuales producen un gel rígido. El gel es secado y horneado para el sinterizado y la compactación de la pieza terminada de cerámica; las temperaturas de sinterizado son bajas debido a los polvos altamente reactivos. Temperaturas de horneado más elevadas permiten la producción de vidrios y de vidrios cerámicos. El proceso sol gel se puede utilizar en la producción de  $\text{UO}_2$  para combustible de reactores nucleares, en estructuras perovskitas como



el titanato de bario para dispositivos electrónicos, en alúmina de grano ultrafino para aplicaciones estructurales de alta resistencia y en una amplia variedad de otros productos cerámicos.

**Unión y ensamble de piezas cerámicas** Con frecuencia los productos cerámicos se fabrican como componentes monolíticos, en vez de ensambles de varias piezas. Cuando dos componentes cerámicos se ponen en contacto bajo carga, en la superficie frágil se crean concentraciones de esfuerzos, lo cual provoca una mayor probabilidad de falla.

Además, los métodos para unir piezas cerámicas son limitados. Los cerámicos frágiles no se pueden unir por procesos de soldadura por fusión o de unión por deformación. A bajas temperaturas, se pueden conseguir uniones adhesivas utilizando materiales poliméricos; a temperaturas superiores se pueden utilizar cementos cerámicos. La unión por difusión se utiliza para unir cerámicos entre sí con metales.

**Materiales y aplicaciones avanzadas** Los cerámicos avanzados incluyen los carburos, los boruros, los nitruros y los óxidos (tabla 14-4). Generalmente estos materiales se seleccionan tanto por sus propiedades mecánicas como físicas a alta temperatura. Las aplicaciones estructurales típicas incluyen el motor de automóvil “todo de cerámica” (que requiere buena resistencia al desgaste y buenas propiedades a temperaturas elevadas) y componentes para turborreactores y turbinas. Un extenso grupo de cerámicos avanzados se usa en aplicaciones no estructurales, aprovechando sus únicas propiedades magnéticas, electrónicas y ópticas, su buena resistencia a la corrosión a alta temperatura, su capacidad de catalizador en reacciones químicas, su capacidad de servir como sensores en la detección de gases peligrosos y por ser adecuados para dispositivos de prótesis y otros “componentes de repuesto para el cuerpo humano”.

La *alúmina* ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) se utiliza para contener metal fundido o para operar a alta temperatura, donde se requiera buena resistencia. También se utiliza la alúmina como sustrato aislante para soporte de circuitos integrados. Una aplicación clásica es el aislante de las bujías. Igualmente se han descubierto algunas aplicaciones únicas en uso dental y médico, incluyendo restauración de dientes, relleno de huesos e implantes ortopédicos. La alúmina dopada o con impurezas de cromo es un láser.

**TABLA 14-4** Propiedades mecánicas de cerámicos avanzados seleccionados


Material	Densidad ( $\text{g/m}^3$ )	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Módulo de Young (psi)	Tenacidad a la fractura ( $\text{psi}\sqrt{\text{plg}}$ )
$\text{Al}_2\text{O}_3$	3.98	30,000	80,000	400,000	$56 \times 10^6$	5,000
SiC (sinterizado)	3.1	25,000	80,000	560,000	$60 \times 10^6$	4,000
$\text{Si}_3\text{N}_4$ (unión por reacción)	2.5	20,000	35,000	150,000	$30 \times 10^6$	3,000
$\text{Si}_3\text{N}_4$ (comprimido en caliente)	3.2	80,000	130,000	500,000	$45 \times 10^6$	5,000
Sialón	3.24	60,000	140,000	500,000	$45 \times 10^6$	9,000
$\text{ZrO}_2$ (parcialmente estabilizado)	5.8	65,000	100,000	270,000	$30 \times 10^6$	10,000
$\text{ZrO}_2$ (tenacidad mejorada por transformación)	5.8	50,000	115,000	250,000	$29 \times 10^6$	11,000

El *nitruro de aluminio* ( $\text{AlN}$ ) proporciona un buen aislamiento eléctrico, pero tiene una alta conductividad térmica. Dado que su coeficiente de expansión térmica es similar al del silicio, el  $\text{AlN}$  es un sustituto adecuado del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  como material de sustrato para circuitos integrados. Se minimizan grietas, se obtiene el aislamiento eléctrico y, además, el calor generado por el circuito eléctrico puede eliminarse con rapidez. También es más adecuado que muchos otros materiales que se usan en circuitos eléctricos que operan a alta frecuencia.

El *carburo de boro* ( $\text{B}_4\text{C}$ ) es muy duro y aún así extraordinariamente ligero. Además de su utilización como blindaje nuclear, encuentra uso en aplicaciones que requieren excelente resistencia a la abrasión, como parte en placas blindadas, aunque tiene propiedades pobres a alta temperatura.

El *carburo de silicio* ( $\text{SiC}$ ) tiene una resistencia a la oxidación extraordinaria a temperaturas incluso por encima del punto de fusión del acero. A menudo el  $\text{SiC}$  se utiliza como recubrimiento para metales, para compuestos de carbono y otros cerámicos, a fin de dar protección a esas temperaturas extremas. El  $\text{SiC}$  también se utiliza como partículas o fibras para reforzar la matriz metálica o matriz cerámica de materiales compuestos (figura 14-37).

El *nitruro de silicio* ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) tiene propiedades similares al  $\text{SiC}$ , aunque su resistencia a la oxidación y a la alta temperatura es algo menor. Tanto el nitruro de silicio como el carburo de silicio son candidatos para componentes de motores automotrices y de turbinas de gas, permitiendo temperaturas de operación más elevadas y mejores eficiencias de combustible, con menor peso que los metales y aleaciones tradicionales.

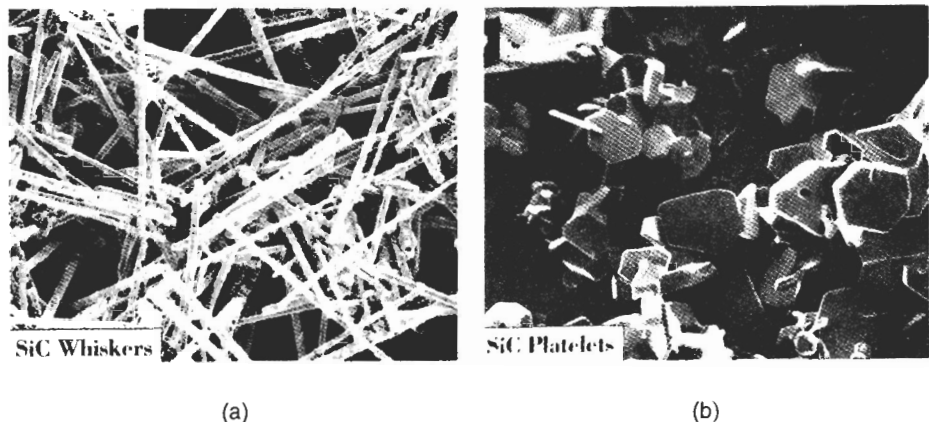

**FIGURA 14-37** Materiales de refuerzo de carburo de silicio: (a) Whiskers de  $\text{SiC}$  y (b) monocristales de  $\text{SiC}$  en forma de plaquetas. (Cortesía de American Matrix, Inc.).

El *sialón* se forma cuando el aluminio y el oxígeno reemplazan parcialmente al silicio y al nitrógeno en el nitruro de silicio. La fórmula general del material es  $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{O}_z\text{N}_{8-z}$ ; cuando  $z = 3$ , la fórmula es  $\text{Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$ . Los cristales de sialón típicamente están incrustados en una fase vítrea basada en el  $\text{Y}_2\text{O}_3$ . Posteriormente, mediante un tratamiento térmico se permite que la fase vítrea se devitrifique, para mejorar la resistencia a la termofluencia. El resultado es un producto cerámico relativamente ligero, con un coeficiente bajo de expansión térmica, una buena tenacidad a la fractura, y una resistencia superior a la de muchos de los demás cerámicos avanzados comunes. El sialón puede encontrar aplicaciones en componentes para motor y otras aplicaciones, que a su vez involucran altas temperaturas y condiciones severas de desgaste.

El *boruro de titanio* ( $\text{TiB}_2$ ) es un buen conductor de la electricidad y del calor. Además, tiene excelente tenacidad. El  $\text{TiB}_2$ , junto con el carburo de boro, el carburo de silicio y la alúmina, son aplicables en la producción de blindajes.

La *uranio* ( $\text{UO}_2$ ) es ampliamente utilizada como combustible de reactores nucleares. Este material tiene una estabilidad dimensional excepcional, debido a que su estructura cristalina puede aceptar los productos del proceso de fisión.

### EJEMPLO 14-12

### Diseño de una biela de cerámica

Diseñe una biela de cerámica que conecte el pistón con el cigüeñal de un motor de automóvil. Las bielas de metal típicamente tienen esfuerzos de cedencia de aproximadamente 80,000 psi.

### SOLUCIÓN

Para remplazar la pieza de metal, se puede tomar en consideración un cerámico avanzado, de propiedades adecuadas. La tabla 14-4 muestra que el  $\text{Al}_2\text{O}_3$  y el SiC sinterizado tienen resistencias a la flexión cerca de los 80,000 psi, en tanto que el  $\text{Si}_3\text{N}_4$ , el sialón y el  $\text{ZrO}_2$  comprimidos en caliente tienen resistencias a la flexión por encima de los 80,000 psi.

Sin embargo, la tabla 14-4 no incluye ninguna medida de confiabilidad de los cerámicos, como lo es el módulo de Weibull. Aunque los cerámicos avanzados tienen buena resistencia mecánica y buena resistencia a alta temperatura, también existe mayor probabilidad de que contengan o desarrollen defectos o grietas de tamaño crítico. Aunque generalmente los esfuerzos que actúan sobre una biela son de compresión y los cerámicos tienen buena resistencia a la compresión, cualquier problema que pudiera producir esfuerzos a tensión, particularmente en una pieza que contuviera una falla, podría tener resultados catastróficos.

También podrían encontrarse problemas al sujetar la cubierta del cojinete al resto de la biela; por lo tanto, se deberían diseñar sujetadores apropiados. Una vez ensamblada la biela, se tendrían puntos de contacto donde quizá se desarrollarían concentraciones de esfuerzos y, con facilidad, ahí podría generarse una falla vital.

En este momento, lo recomendable sería no tomar en cuenta los materiales cerámicos para esta aplicación.

## 14-12 Refractarios

Los materiales refractarios son componentes importantes del equipo utilizado en la producción, refinación y manejo de metales y vidrios; en la construcción de hornos para tratamientos térmicos y en otros equipos de procesos a alta temperatura. Los **refractarios** deben soportar alta temperatura sin corroerse o debilitarse por el entorno. Los refractarios típicos están compuestos por diversas partículas gruesas de óxido aglutinadas con un material refractario más fino. Este segundo material se funde al hornearse y proporciona la unión. En algunos casos, los ladrillos refractarios contienen aproximadamente de 20 a 25% de porosidad aparente, a fin de conseguir un mejor aislamiento térmico.

Los refractarios se dividen en tres grupos, ácido, básico y neutro, con base en su comportamiento químico (tabla 14-5).

**Refractarios ácidos** Los refractarios ácidos comunes incluyen las arcillas de sílice, de alúmina y refractarios de arcilla (una caolinita impura). El sílice puro a veces se utiliza para


**TABLA 14-5** Composiciones de refractarios típicos (porcentaje en peso)

Refractario	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>Ácidos</b>					
Sílice	95-97				
Ladrillo refractario de alta resistencia	51-53	43-44			
Ladrillo refractario de alta alúmina	10-45	50-80			
<b>Básicos</b>					
Magnesita			83-93	2-7	
Olivina	43		57		
<b>Neutros</b>					
Cromita	3-13	12-30	10-20	12-25	30-50
Cromita-magnesita	2-8	20-24	30-39	9-12	30-50

De *Ceramic Data Book*, Cahners Publishing Co. 1982.

contener metal derretido. En algunas aplicaciones, el sílice puede ser aglutinado con pequeñas cantidades de óxido de boro, que se funde y produce la unión cerámica. Cuando al sílice se le agrega una pequeña cantidad de alúmina, el refractario contiene un microconstituyente eutéctico con punto de fusión muy bajo (figura 14-38), y no es adecuado para aplicaciones refractarias por encima de los 1600°C, temperatura que frecuentemente se requiere para fabricar aceros. Sin embargo, cuando se le agregan mayores cantidades de alúmina, la microestructura contiene cantidades crecientes de mulita,  $3\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}2\text{SiO}_2$ , con una alta temperatura de fusión. Estos refractarios de arcilla por lo general son relativamente débiles, pero poco costosos. Contenidos de alúmina por arriba de aproximadamente 50% constituyen los refractarios de alta alúmina.

**Refractarios básicos** Varios refractarios se basan en el MgO (magnesia o periclasa). El MgO puro tiene un punto de fusión alto, buena refractariedad y buena resistencia al ataque por

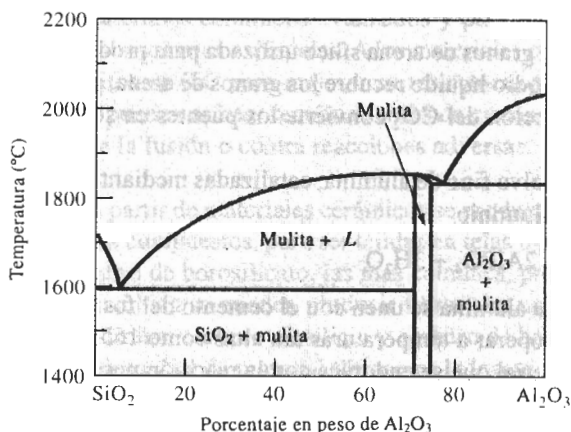**FIGURA 14-38** Diagrama de fases SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, que es la base de los refractarios de silicatos de alúmina.

los entornos que a menudo se encuentran en los procesos de fabricación de acero. Los refractarios de olivina frecuentemente contienen forsterita o  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ , también con altos puntos de fusión (figura 14-8). Otros refractarios de periclasa pudieran contener  $\text{CaO}$  o carbono. Típicamente, los refractarios básicos son más costosos que los refractarios ácidos.

**Refractarios neutros** Estos refractarios, que normalmente incluyen la cromita y la cromita-magnesita, pueden ser utilizados para separar refractarios ácidos de los básicos, impidiendo que uno ataque al otro.

**Refractarios especiales** El carbono, o grafito, es utilizado en muchas aplicaciones refractarias, particularmente cuando no hay oxígeno fácilmente disponible. Otros materiales refractarios incluyen la circonia ( $\text{ZrO}_2$ ), el circón ( $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ) y diversidad de nitruros, carburos y boruros. La mayor parte de los carburos, el  $\text{TiC}$  y el  $\text{ZrC}$  no resisten bien la oxidación y sus aplicaciones a alta temperatura son más adecuadas para situaciones de reducción. Sin embargo, el carburo de silicio es una excepción; cuando se oxida el  $\text{SiC}$  a alta temperatura, se forma en la superficie una capa delgada de  $\text{SiO}_2$ , protegiéndolos contra oxidación adicional hasta aproximadamente los  $1500^\circ\text{C}$ . Los nitruros y los boruros también tienen temperaturas de fusión altas y son menos susceptibles a la oxidación. Algunos de los óxidos y los nitruros son candidatos para uso en turborreactores.

## 14-13 Otros materiales cerámicos y sus aplicaciones

 
Además de su uso en la producción de materiales para la construcción, en aparatos domésticos, en materiales estructurales y refractarios, los materiales cerámicos encuentran toda una infinidad de aplicaciones, incluyendo las siguientes.

**Cementos** En un proceso conocido como cementación, las materias primas cerámicas se unen utilizando un aglutinante que no requiere horneado o sinterizado. Una reacción química convierte una resina líquida en un sólido que une las partículas. En el caso del silicato de sodio, la introducción de gas  $\text{CO}_2$  actúa como catalizador para deshidratar la solución de silicato de sodio y convertirla en un material vítreo.




La figura 14-39 muestra granos de arena sílice utilizada para producir moldes para la fundición de metal. El silicato de sodio líquido recubre los granos de arena, proporcionando puentes entre los mismos. La introducción del  $\text{CO}_2$  convierte los puentes en sólidos, uniendo los granos de arena.

Las soluciones de polvo fino de alúmina, catalizadas mediante ácido fosfórico producen un cemento de fosfato de aluminio




Cuando las partículas de alúmina se unen con el cemento del fosfato de aluminio, se producen refractarios capaces de operar a temperaturas tan altas como  $1650^\circ\text{C}$ .

 El yeso es otro material que se endurece con la reacción por cementación



Cuando reacciona la pasta líquida, crecen cristales sólidos de entrelazamiento de sulfato de calcio ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), con poros muy pequeños entre los cristales. Mayores cantidades de agua

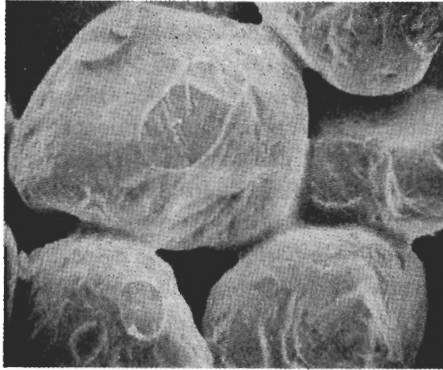

**FIGURA 14-39** Fotografía de granos de arena sílice aglutinados con silicato de sodio mediante el mecanismo de cementación ( $\times 60$ ).

en la pasta original proporcionan más porosidad, pero también reducen la resistencia final del yeso. Uno de los usos importantes de este material es la construcción de muros en edificios.

La reacción de cementación más común e importante ocurre en el cemento Portland, utilizado para producir el concreto. Estos cementos se analizan en el capítulo 17.

**Recubrimientos** Con frecuencia los productos cerámicos se utilizan como recubrimientos protectores de otros materiales. Los recubrimientos comerciales comunes incluyen los vidriados y los esmaltados. Los vidriados se aplican sobre la superficie de un material cerámico para sellar un cuerpo de arcilla permeable, para dar protección y decorar, o para fines especiales. Los esmaltados se aplican sobre superficies metálicas. Los esmaltados y vidriados son productos de arcilla que se vitrifican fácilmente durante el horneado. Una composición común es el  $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ .

Mediante la adición de otros minerales se pueden producir en los vidriados y esmaltados colores especiales. El silicato de circonio da un vidriado blanco, el óxido de cobalto un vidriado azul, el óxido de cromo produce verde, el óxido de plomo da un color amarillo y se puede producir un vidriado rojo agregando una mezcla de sulfuros de selenio y cadmio.

Uno de los problemas que tienen los vidriados y esmaltados son las grietas o cuarteaduras superficiales, que ocurren cuando el vidriado tiene un coeficiente de expansión térmica distinto al del material subyacente. Frecuentemente, éste es el factor de mayor importancia para determinar la composición del recubrimiento.

Para materiales cerámicos avanzados y para metales de operación a alta temperatura se utilizan recubrimientos especiales. A los materiales compuestos carbono-carbono se les aplican recubrimientos de SiC para mejorar su resistencia a la oxidación. A las superaleaciones base níquel se le pueden aplicar recubrimientos de circonia, como barreras térmicas que protejan al metal contra la fusión o contra reacciones adversas.

**Fibras** A partir de materiales cerámicos se producen fibras para diversos usos como refuerzo de materiales compuestos, para ser tejidas en telas o para uso en sistemas de fibras ópticas. Las fibras de vidrio de borosilicato, las más comunes, proporcionan resistencia y rigidez a la fibra de vidrio. También se pueden producir fibras con una diversidad de materiales cerámicos, incluyendo alúmina, carburo de silicio y carburo de boro.

Un tipo especial de material fibroso es la loseta de sílice utilizada en el sistema de protección térmica del transbordador espacial. Las fibras de sílice están unidas por polvo de sílice para producir una loseta excepcionalmente ligera, con densidades tan bajas como  $0.144 \text{ g/cm}^3$ ; esta loseta está recubierta con vidriados especiales de alta emisividad para conseguir protección hasta los  $1300^\circ\text{C}$ .

**RESUMEN**

Los materiales cerámicos son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos que forman compuestos duros, frágiles y de alto punto de fusión. Los cerámicos típicos son los aisladores eléctricos y térmicos, con buena estabilidad química y buena resistencia a la compresión.

Sin embargo, los materiales cerámicos inevitablemente contienen defectos. Dado que el cerámico por ser frágil, no puede ser deformado plásticamente, estos defectos limitan su capacidad de resistir cargas a tensión. Como la naturaleza de los defectos cambia de una pieza a la siguiente, diseñar componentes cerámicos para aplicaciones críticas es más difícil e incierto que con metales. La estadística de Weibull es importante para la determinación de la sensibilidad del material a los defectos; la tenacidad a la fractura nos da otra forma de medir la seguridad de los materiales cerámicos.

En los materiales cerámicos aparecen tres microestructuras básicas: cristalina, vítrea y una mezcla cristalina y vítrea.

- Los productos cerámicos cristalinos tienen buenas propiedades a alta temperatura y la deformación plástica bajo carga sólo ocurre en esas condiciones, debido al deslizamiento de bordes de grano. Algunos cerámicos cristalinos pueden aumentar su tenacidad mediante varios mecanismos, incluyendo el refuerzo por fibras, la incrustación de partículas cerámicas en una matriz metálica por transformación, mediante la utilización de métodos apropiados de manufactura y fabricación, y un cuidadoso control de la pureza y del tamaño de grano.
- Los vidrios cerámicos tienen pobres propiedades a altas temperaturas. Ocurre deformación plástica mediante flujo viscoso del vidrio, a menudo permitiendo velocidades altas de termofluencia.
- Son comunes los materiales cerámicos que contienen una mezcla de fases cristalinas y vítreas. Durante el horneado o el sinterizado se busca crear fases vítreas para mejorar la unión entre partículas cristalinas; en los vidrios cerámicos, para mejorar su resistencia se dejan precipitar fases cristalinas en una matriz vítrea. Sin embargo, en ambos casos puede presentarse flujo viscoso a alta temperatura y limitar la resistencia a la termofluencia.

El comportamiento mecánico de los cerámicos depende de manera importante del proceso de manufactura. Las propiedades de los materiales cerámicos son muy sensibles a la pureza de sus materias primas y al control de la microestructura, incluyendo las fases de los bordes de grano y la porosidad, la cual es consecuencia del método de producción. Se requieren procesos complejos de producción, y procesamiento cerámico en polvo para fabricar componentes monolíticos, en el caso de cerámicos estructurales avanzados.

**GLOSARIO**

**Aumento de tenacidad por transformación** Mejoría de la tenacidad de materiales cerámicos, al aprovechar los cambios volumétricos que acompañan una transformación polimórfica inducida por una grieta.

**Barro** Pasta líquida que se vacía en un molde. Cuando está empieza a endurecerse sobre la superficie del molde, el resto del líquido es drenado, dejando una forma cerámica hueca.

**Cementación** Unión de materias primas cerámicas en un producto útil, por medio de aglutinantes que forman un vidrio o un gel, sin horneado a alta temperatura.

**Cerámicos vítreos** Piezas cerámicas formadas en estado vítreo y que posteriormente se les deja cristalizar durante el tratamiento térmico, para conseguir mejor resistencia y tenacidad.

**Cermet** Compuesto que contiene partículas cerámicas en una matriz metálica, el cual tiene una buena combinación de dureza con otras propiedades, como la tenacidad.

**Defecto de Griffith** Grieta u otra imperfección en un material frágil, que concentra y amplifica un esfuerzo aplicado.

**Densidad en masa** Masa del cuerpo cerámico por unidad de volumen, incluyendo la porosidad cerrada e interconectada.

**Devitrificación** Precipitación de un producto cristalino a partir de un producto vítreo, por lo general a alta temperatura.

**Distribución de Weibull** Gráfica de la frecuencia de defectos en función del esfuerzo aplicado.

**Flujo viscoso** Deformación de un material vítreo a alta temperatura.

**Formado hidroplástico** Grupo de procesos mediante los cuales a una arcilla cerámica húmeda se le da una forma útil.

**Formadores de vidrio** Óxidos con gran resistencia de enlace que fácilmente producen un vidrio durante el procesamiento.

**Fundente** Aditivos para las materias primas cerámicas, que reducen la temperatura de fusión.

**Horneado** Calentamiento de un cuerpo cerámico a alta temperatura para hacer que se forme una unión cerámica.

**Intermedios** Óxidos que al ser agregados a un vidrio ayudan a extender la red vítrea, aunque estos óxidos normalmente no forman por sí mismos un vidrio.

**Metasilicatos** Estructuras de silicato de anillo o de cadena.

**Modificadores** Óxidos que al ser agregados a un vidrio interrumpen la red vítrea, causando finalmente cristalización.

**Módulo de Weibull** Medida de la confiabilidad de un producto cerámico, representado como la pendiente de una gráfica de probabilidades de falla acumuladas, en función de la resistencia.

**Moldeo por escurrimiento** Formación de una pieza cerámica hueca al introducir una pasta líquida en un molde. El agua del barro es extraída por el molde poroso, dejando una superficie más seca. El barro líquido en exceso puede ser entonces drenado.

**Ortosilicatos** Grupo de estructuras de silicatos basadas en una sola unidad tetraédrica de silicatos. También se les conoce como olivinas.

**Pirosilicatos** Grupo de estructuras de silicato basado en un par de unidades tetraédricas de silicato.

**Porosidad aparente** Porcentaje de porosidad interconectada en un cuerpo cerámico.

**Porosidad real** Porcentaje de porosidad cerrada interconectada en un cuerpo cerámico.

**Preforma** Forma vítrea, que sirve como paso intermedio en la producción de productos de vidrio. Posteriormente a la preforma se le da la forma del producto final.

**Proceso sol gel** Método para la producción de materiales cerámicos. Se prepara una solución de tipo polimérico (sol) que contiene iones de metal y oxígeno. El óxido sólido (gel) se precipita de la solución y subsecuentemente es horneado.

**Refractarios** Grupo de materiales cerámicos capaces de resistir altas temperaturas durante periodos prolongados.

**Temperatura de transición del vidrio** Temperatura a la cual un líquido subenfriado se convierte en vidrio.

**Unión cerámica** Aglutinamiento de materiales cerámicos, al permitir que un producto vítreo se forme a altas temperaturas de horneado.

**Unión por reacción** Técnica de procesamiento de cerámicos mediante la cual se prepara una pieza con un material mismo, que posteriormente es convertido en un material cerámico al reaccionar con un gas.



**Vidrio templado** Vidrio preesforzado durante su enfriamiento para mejorar su resistencia.

**Vitrificación** Formación de vidrio.

## PROBLEMAS

**14-1** Calcule el parámetro de red, factor de empaquetamiento y densidad que se espera para el  $\text{BaTiO}_3$  [figura 14-1(a)] utilizando los datos de los apéndices.

**14-2** Calcule el factor de empaquetamiento y la densidad esperada para el  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  [figura 14-1 (c)], si el parámetro de red es de 8.08 Å.

**14-3** El cuarzo ( $\text{SiO}_2$ ) tiene una estructura cristalina hexagonal, con parámetros de red de  $a_0 = 0.4913$  nm y  $c_0 = 0.5405$  nm y con densidad de  $2.65$  g/cm<sup>3</sup>. Determine

- (a) el número de grupos  $\text{SiO}_2$  en el cuarzo y
- (b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria de cuarzo.

**14-4** El carburo de tungsteno (WC) tiene una estructura hexagonal, con parámetros de red de  $a_0 = 0.291$  nm y  $c_0 = 0.284$  nm. Si la densidad del WC es de  $15.77$  g/cm<sup>3</sup>, determine el número de átomos de tungsteno y de carbono por celda.

**14-5** Determine si los siguientes productos son ortosilicatos, piroxilicatos, metasilicatos o tipos de cerámicos laminares.

- (a)  $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$
- (b)  $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$
- (c)  $\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$
- (d)  $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$
- (e)  $2\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$
- (f)  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$

**14-6** La densidad de la forsterita ortorrómbica ( $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ ) es de  $3.21$  g/cm<sup>3</sup> y los parámetros de red son  $a_0 = 0.476$  nm,  $b_0 = 1.020$  nm y  $c_0 = 0.599$  nm. Calcule el número de iones de  $\text{Mg}^{2+}$  y el número de grupos iónicos de  $\text{SiO}_4^{4-}$  de cada celda unitaria.

**14-7** Suponga que el 10% de los iones  $\text{Al}^{3+}$  en la montmorillonita son remplazados por iones  $\text{Mg}^{2+}$ . ¿Cuántos gramos de iones  $\text{Na}^+$  por kg de arcilla serán atraídos hacia ésta?

**14-8** Demuestre que el  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$  y el  $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$  se espera que exhiban una solubilidad sólida total.

**14-9** Una composición típica para el FeO (wustita) es 52% átomo O. Calcule el número de iones  $\text{Fe}^{3+}$  y el número de vacancias por cm<sup>3</sup> que se esperan de esta composición. El FeO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio.

**14-10** Cada vacancia en el FeO proporciona un portador de carga que contribuirá a la conductividad eléctrica en un cerámico. Si la relación entre los iones  $\text{Fe}^{3+}$  y los iones  $\text{Fe}^{2+}$  es de 1 a 25, calcule el número de portadores de carga por cm<sup>3</sup>. Ésta es una manera de producir un material cerámico semiconductor.

**14-11** Utilizando el diagrama de fases  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  determine el porcentaje en peso de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , si el espinel tuviera una composición estequiométrica.

(a) ¿Está el espinel no estequiométrico del lado rico en MgO del diagrama de fases? De ser así, ¿qué tipo de imperfecciones de red pudieran estar presentes?

(b) ¿Está el espinel no estequiométrico del lado  $\text{Al}_2\text{O}_3$  del diagrama de fases? De ser así, ¿qué tipo de imperfecciones de red pudieran estar presentes?

**14-12** La gravedad específica del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es  $3.96$  g/cm<sup>3</sup>. Se produce un componente cerámico sinterizando polvos de alúmina. Cuando está seco pesa 80 g; pesa 92 g después de haber estado sumergido en agua, y 58 g suspendido en agua. Calcule la porosidad aparente, la porosidad real y los poros cerrados.

**14-13** El carburo de silicio ( $\text{SiC}$ ) tiene una gravedad específica de  $3.1$  g/cm<sup>3</sup>. Se produce una pieza sinterizada de SiC que ocupa un volumen de  $500$  cm<sup>3</sup> y que pesa  $1200$  g. Después de sumergirla de agua, la pieza pesa  $1250$  g. Calcule la densidad en masa, la porosidad real y la fracción volumétrica de la porosidad total que está formada por poros cerrados.

**14-14** Calcule la relación O:Si cuando se agrega 20% en peso de  $\text{Na}_2\text{O}$  al  $\text{SiO}_2$ . Explique si este material proporcionará buenas tendencias de formación de vidrio. ¿Por encima de qué temperatura deberá calentarse el producto cerámico para que sea completamente líquido?

**14-15** ¿Cuántos gramos de BaO pueden agregarse a 1 kg de  $\text{SiO}_2$  antes de que la relación O:Si exceda de 2.5 y las tendencias de formación de vidrio se empobrezcan? Compare lo anterior con el resultado de agregar  $\text{Li}_2\text{O}$  al  $\text{SiO}_2$ .

**14-16** Calcule la relación O:Si cuando se agrega 30% en peso de  $\text{Y}_2\text{O}_3$  al  $\text{SiO}_2$ . ¿Proporcionará este material buenas tendencias de formación de vidrio?

**14-17** Se puede introducir plomo en un vidrio ya sea como PbO (donde Pb tiene una valencia de +2) o como  $\text{PbO}_2$  (donde Pb tiene una valencia de +4). Haga un esquema (similar al de la figura 14-17) mostrando el efecto de cada uno de estos óxidos sobre la red de silicato. ¿Cuál óxido es un modificador y cuál es un intermedio?

**14-18** Se elabora un vidrio compuesto de 65% mol de  $\text{SiO}_2$ , 20% mol de CaO y 15% mol de  $\text{Na}_2\text{O}$ . Calcule la relación O:Si y determine si el material tiene buena tenden-

cia de formación de vidrio. Utilizando la figura 14-31 estime la temperatura de liquidus del material.

**14-19** El  $\text{Si}_3\text{N}_4$  prensado en caliente tiene una resistencia a la tensión de 550 MPa. Están presentes defectos debido a la porosidad que ha quedado en el componente; el radio de curvatura de estos defectos es de 0.005 cm. La pieza debe ser capaz de resistir un esfuerzo aplicado de 200 MPa. ¿Cuál es la longitud máxima de defectos que puede ser aceptada?

**14-20** Un cerámico de sialón típicamente tiene una resistencia a la flexión de 120,000 psi. En un ensayo de flexión de tres puntos (capítulo 6), una barra de sialón de 0.5 plg de espesor y 1.0 plg de ancho es soportada entre dos puntos separados 9 plg. Se sabe que la pieza contiene defectos de 0.001 plg de largo, con un radio en sus extremos de 50 nm. Durante el ensayo, ¿a qué cantidad de carga espera que falle la barra?

**14-21** Una pieza grande de cerámica producida a partir de  $\text{ZrO}_2$  parcialmente estabilizado tiene una tenacidad a la fractura de 10,000  $\text{psi}\sqrt{\text{plg}}$ , y un esfuerzo esperado de cedencia de 65,000 psi. Si el componente debe resistir un esfuerzo igual a la mitad de su límite de cedencia, determine el tamaño máximo de los defectos que pudieran estar presentes en la estructura. Suponga que  $f = 1$ .

**14-22** Un componente de alúmina, de sección transversal cuadrada tiene una tenacidad a la fractura de 5000  $\text{psi}\sqrt{\text{plg}}$  y debe someterse a una fuerza de tensión de 20,000 lb. Ensayos no destructivos han demostrado que no existen defectos mayores de 0.01 plg de longitud. Determine el tamaño mínimo del componente. Suponga que  $f = 1$ .

**14-23** Se desea que un componente  $\text{ZrO}_2$  de mayor tenacidad por transformación, de 2 cm de espesor y de 3 cm de ancho, soporte una fuerza de 20,000 N. El componente está colocado sobre bloques a 10 cm de distancia entre sí. La tenacidad a la fractura del cerámico es de 9  $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ , y se sabe que en su superficie hay defectos presentes de 0.05 cm de largo. El componente ¿puede soportar esta carga sin fallar? Suponga que  $f = 1$ .

**14-24** Un conjunto de componentes cerámicos se sujetan a pruebas de flexión y se mide el esfuerzo requerido para fallar; los resultados son como sigue: 8050, 7900, 7000, 7600, 8200, 7300, 7750 y 7500 psi. Calcule el módulo Weibull para el material. Analice si el material resulta una buena elección, si se desea diseñar un componente razonablemente confiable.

**14-25** Un conjunto de componentes cerámicos se prueban y los esfuerzos requeridos para la falla se miden; los resultados son como sigue: 152, 260, 500, 1150, 700, 640, 370, 1020 y 1590 MPa. Calcule el módulo Weibull para el material. Analice si este material sería una buena elección para diseñar un componente razonablemente confiable.

**14-26** Los moldes cerámicos utilizados en la producción de piezas de fundición contienen alcohol, el cual se quema antes del colado. Como resultado, se produce una red de microgrietas que permiten a los gases escapar a través del molde cuando el metal líquido es vaciado. ¿Qué efectos pudieran tener las microgrietas sobre las propiedades del molde?

**14-27** Un esfuerzo cortante de 20 MPa se utilizará para deformar, con una velocidad superficial de 1 cm/s, la superficie de una placa de vidrio sódico-cálcico de 1 cm de espesor. La velocidad en la superficie opuesta va a ser cero. ¿Qué viscosidad se requiere, suponiendo en el vidrio un gradiente lineal de velocidad? ¿A qué temperatura deberá calentarse el vidrio para esto?

**14-28** Calcule y compare las energías de activación para el flujo viscoso del sílice fundido y del vidrio sódico-cálcico. Explique la forma en que esto influye sobre el procesamiento del vidrio.

**14-29** Se aplica un esfuerzo de 25 MPa a una varilla de vidrio de borosilicato de 15 cm de largo, a una temperatura constante. Si la varilla no debe alargarse más de 0.1 cm en un año, ¿cuál sería la temperatura máxima que pueda utilizarse? La viscosidad del vidrio es de  $10^8$  poise a 1042 K y de  $10^4$  poise a 1471 K.

**14-30** A 10,000 psi, la rapidez de termofluencia ( $de/dt$ ) de un cerámico de nitrato de silicio es de  $2.5 \times 10^{-3}$  plg/plg/h a 1400°C; a 1250°C, la rapidez de termofluencia es de  $9 \times 10^{-6}$  plg/plg/h. Estime, con base en estos datos, la energía de activación para flujo viscoso.

**14-31** De la figura 14-27, determine la relación entre la rapidez de termofluencia y el tamaño de grano para el  $\text{MgO}$ . Explique por qué el tamaño de grano tiene influencia sobre la rapidez de termofluencia. Si se estuviera diseñando un refractario  $\text{MgO}$  con óptima resistencia a la termofluencia, ¿se debe utilizar un tamaño de grano grande o pequeño?

**14-32** Se combinan 6 mol de  $\text{SiO}_2$  con 1 mol de  $\text{Na}_2\text{O}$  y un 1 mol de  $\text{CaO}$ . Determine la temperatura liquidus del cerámico.

**14-33** Un ladrillo refractario de arcilla  $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$  puede funcionar satisfactoriamente a 1700°C, si no más del 20% de líquido llega a rodear la mulita presente en la microestructura. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de alúmina que debe haber en el refractario?

**14-34** ¿Cuánta arcilla de caolinita debe agregarse a 100 g de cuarzo para producir un ladrillo refractario  $\text{SiO}_2\text{-30}\%$   $\text{Al}_2\text{O}_3$  después del horneado?

**14-35** Se combinan 60 kg de  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  con 120 kg de  $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$  para producir un cuerpo arcilloso. El cerámico es secado y horneado a 1600°C. Determine el peso y la composición del cuerpo después del horneado.



## Problemas de diseño

**14-36** Utilizando los datos de la tabla 14-4, diseñe un componente cerámico con defectos que sean demasiado pequeñas para propagarse por sí mismos, pero que logren impedir que otras grietas importantes se propaguen con facilidad. Durante su uso, el componente cerámico estará sometido a carga de 10,000 lb, de manera similar a una prueba de flexión de tres puntos, con los apoyos a 6 plg de distancia entre sí. Para que quepa en el resto del ensamble, el componente debe tener un ancho de 1.2 plg.

**14-37** Diseñe un vidrio de sílice sódico-cálcico que pueda ser fundido a 1300°C y que tenga una relación O:Si de

menos de 2.3, para asegurar buenas tendencias de formación de vidrio. Para conseguir una viscosidad adecuada, la temperatura de fusión deberá ser por lo menos de 100°C superior a la temperatura de liquidus.

**14-38** Diseñe una estructura cerámica que no falle bajo una carga a la tensión de 25,000 N, suponiendo que en su proceso sólo se puede conseguir que las grietas son más pequeñas de 0.7 mm.

**14-39** Diseñe una varilla de vidrio de 5 cm de largo que al aplicársele una carga de 10,000 N a 1000°C, después de un año no llegue a tener más de 5.002 cm de largo.

**14-40** Se desea producir un impulsor complejo de nitruro de silicio; la resistencia del componente es de poca importancia, pero su precisión dimensional debe ser muy buena; diseñe un método para la producción de este componente.

# CAPÍTULO 15

## Polímeros

### 15-1 Introducción

Los polímeros, que abarcan materiales tan diversos como los plásticos, el hule o caucho y los adhesivos, son moléculas orgánicas gigantes en cadena, con pesos moleculares desde 10,000 hasta más de 1,000,000 g/mol. La *polimerización* es el proceso mediante el cual moléculas más pequeñas se unen para crear estas moléculas gigantes. Los polímeros se utilizan en un número sorprendente de aplicaciones, incluyendo juguetes, aparatos domésticos, elementos estructurales y decorativos, recubrimientos, pinturas, adhesivos, llantas de automóvil, espumas y empaques. Los polímeros son a menudo utilizados como fibra y como matriz en compuestos.



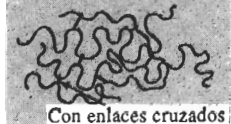
Los polímeros *comerciales* o estándar son materiales ligeros resistentes a la corrosión, de baja resistencia y rigidez, y no son adecuados para uso a temperaturas altas. Sin embargo, son relativamente económicos y fácilmente conformables en una diversidad de formas, desde bolsas de plástico a engranes metálicos y tinas de baño. Los polímeros *ingenieriles* están diseñados para dar una mejor resistencia o mejor rendimiento a temperaturas elevadas. Estos últimos se producen en cantidades relativamente pequeñas y son costosos. Algunos de los polímeros ingenieriles pueden funcionar a temperaturas tan altas como 350°C; otros, usualmente en forma de fibra, tienen resistencias superiores a las del acero.

Los polímeros también tienen muchas propiedades físicas útiles. Algunos, como el plexiglas y la lucita, son transparentes y pueden remplazar a los vidrios cerámicos. Aunque la mayor parte de los polímeros son aislantes eléctricos, los polímeros especiales (como los acetales), y los compuestos basados en polímero, poseen una conductividad eléctrica útil. El teflón tiene un bajo coeficiente de fricción y sirve de recubrimiento para utensilios de cocina antiadherentes. Los polímeros también son resistentes a la corrosión y al ataque químico. Muchas de estas propiedades serán analizadas en capítulos posteriores.

## 15-2 Clasificación de los polímeros

Los polímeros se clasifican de varias formas: primero, según la manera en que las moléculas son sintetizadas; segundo, en función de su estructura molecular y tercero, por su familia química. Sin embargo, el método más usado para describir los polímeros es en función de su comportamiento mecánico y térmico. La tabla 15-1 compara las tres clases principales de polímeros.

**TABLA 15-1** Comparación de las tres clases de polímeros

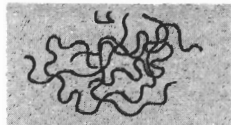Comportamiento	Estructura general	Diagrama
Termoplástico	Cadenas lineales flexibles	
Termoestable	Red rígida tridimensional	
Elastómero	Cadenas lineales con enlaces cruzados	


Los **polímeros termoplásticos** se componen de largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas o *monómeros* y típicamente se comportan de una manera plástica y dúctil. Al ser calentados a temperaturas elevadas, estos polímeros se ablandan y se conforman por flujo viscoso. Los polímeros termoplásticos se pueden reciclar con facilidad.

Los **polímeros termoestables** están compuestos por largas cadenas de moléculas con fuertes enlaces cruzados entre las cadenas para formar estructuras de redes tridimensionales. Estos polímeros generalmente son más resistentes, aunque más frágiles, que los termoplásticos. Los termoestables no tienen una temperatura de fusión fija y es difícil reprocesarlos una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados.

Los **elastómeros**, incluyendo el caucho, tienen una estructura intermedia, en la cual se permite que ocurra una ligera formación de enlaces cruzados entre las cadenas. Los elastómeros tienen la capacidad de deformarse elásticamente en grandes cantidades sin cambiar de forma permanentemente.

La polimerización de estos tres tipos de polímeros normalmente se inicia con la producción de largas cadenas, en las cuales los átomos se unen fuertemente con enlaces covalentes. El número y la resistencia de los enlaces cruzados le da a cada tipo sus propiedades especiales. Sin embargo, se debe hacer notar que las diferencias entre estos tres tipos a menudo es muy sutil. Por ejemplo, existe toda una continuidad de variaciones entre la estructura simple del polietileno (un termoplástico) y la estructura más compleja de los epóxicos (un termoestable).


**Estructuras representativas** Todos los polímeros tienen una estructura tridimensional compleja, que es difícil de describir gráficamente. La figura 15-1 muestra tres formas con las cuales podemos representar un segmento de polietileno, el más sencillo de los polímeros

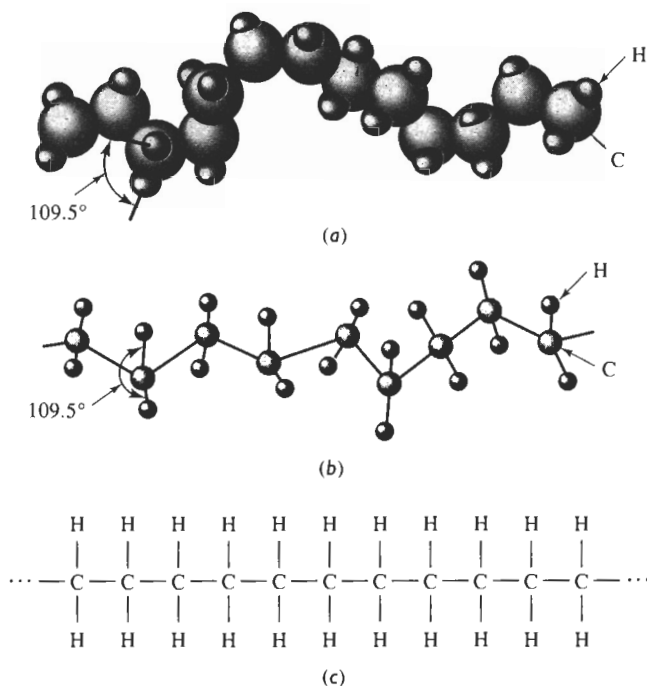

**FIGURA 15-1** Tres formas de representar la estructura del polietileno: (a) modelo sólido tridimensional; (b) modelo "espacial" tridimensional; (c) modelo bidimensional simple.

termoplásticos. La cadena de polímero está formada por una cadena principal de átomos de carbono; dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada átomo de carbono en la cadena. Ésta gira y se retuerce en el espacio. El modelo bidimensional simple de la figura 15-1(c) incluye los elementos esenciales de la estructura del polímero y se utilizará para describir los diversos polímeros. Las líneas sencillas (—) entre los átomos de carbono y entre los átomos de carbono e hidrógeno representan un enlace covalente simple. Dos líneas paralelas (==) representan un enlace covalente doble entre átomos.

Varios polímeros tienen estructuras en anillo, como el anillo de benceno que se encuentra en las moléculas de estireno y las fenólicas (figura 15-2). Estos anillos *aromáticos* contienen

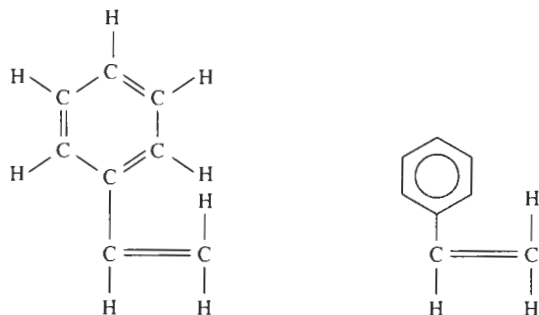

**FIGURA 15-2** Dos formas de representar el anillo de benceno. En este caso, el anillo de benceno está unido a un par de átomos de carbono, produciendo estireno.

seis átomos de carbono unidos con enlaces alternos simples y dobles. En vez de mostrar todos los átomos de un anillo de benceno, utilizamos un hexágono que contiene un círculo para ilustrar esta estructura en anillo.

### EJEMPLO 15-1

#### Diseño y selección de materiales para componentes poliméricos

Diseñe el tipo de polímero que se puede seleccionar para las siguientes aplicaciones: guantes de cirujano, recipiente para bebidas, y poleas.

#### SOLUCIÓN


El guante debe ser capaz de estirarse mucho a fin de deslizarse sobre la mano del cirujano y, al mismo tiempo, seguir íntimamente el contorno de la mano para tener una máxima sensación de tacto durante la cirugía. Un material con grandes deformaciones elásticas, particularmente ante un esfuerzo relativamente pequeño, puede resultar apropiado; este requisito describe a un elastómero.

El recipiente para bebidas debe producirse fácilmente y ser de bajo costo. Debe tener algo de ductilidad y tenacidad de manera que no se rompa accidentalmente, dejando escapar el contenido. Un termoplástico tiene la formabilidad y ductilidad necesaria para esta aplicación.

La polea puede estar sujeta a esfuerzo y desgaste al pasar una banda por encima de ella. Para evitar el desgaste es necesario un material relativamente resistente, rígido y duro, por lo que un polímero termoestable puede ser muy apropiado.

## 15-3 Formación de cadenas por el mecanismo de adición

La formación del polímero más común, el polietileno (PE) a partir de moléculas de etileno, es un ejemplo de **polimerización por adición** (o crecimiento de cadenas). El etileno es un gas, de fórmula  $C_2H_4$ . Los dos átomos de carbono están unidos por un enlace covalente doble. Cada uno de estos átomos comparte dos de sus electrones con el otro, y dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada uno de los átomos de carbono (figura 15-3). La molécula de etileno es un **monómero**.

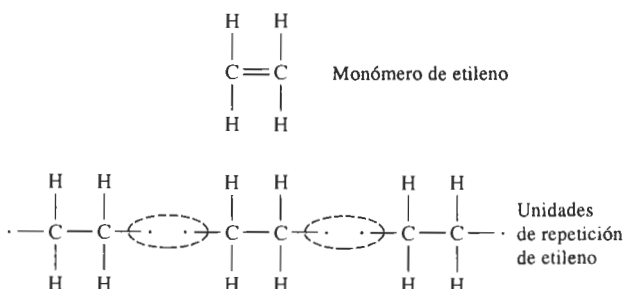

**FIGURA 15-3** Reacción de adición para la producción de polietileno a partir de moléculas de etileno. El enlace doble no saturado del monómero se divide para producir sitios activos, que entonces atraen a unidades de repetición adicionales hacia cada uno de los extremos, para producir una cadena.

En presencia de una combinación apropiada de calor, presión y catalizadores, rompe el enlace doble entre los átomos de carbono y éste se reemplaza por un enlace covalente único. Los extremos del monómero ahora son *radicales libres*; cada átomo de carbono tiene un electrón sin pareja, que puede compartir con otros radicales libres. Esta molécula reactiva es el bloque constructivo básico del polímero, se conoce a veces como *mero* o, dicho con mayor propiedad, como **unidad de repetición**.

**Enlaces no saturados** La polimerización por adición ocurre porque el monómero original tiene un enlace covalente doble entre átomos de carbono. El enlace doble es un enlace no saturado. Después de cambiar a un enlace simple, los átomos de carbono siguen unidos, pero se convierten en activos; se pueden agregar otras unidades de repetición para producir la cadena polimérica.


**Funcionalidad** La **funcionalidad** es el número de sitios en los cuales pueden unirse dos moléculas a la unidad de repetición del polímero. En el etileno hay dos sitios en cada átomo de carbono en los cuales las moléculas pueden fijarse, por lo que el etileno es bifuncional y solamente se formarán cadenas. Si hay tres o más sitios donde las moléculas pueden fijarse, se forma una red tridimensional.

### EJEMPLO 15-2

Las moléculas de fenol tienen la estructura que se muestra abajo. Las moléculas de fenol pueden unirse entre sí cuando se elimina un átomo de hidrógeno del anillo y éste participa en la reacción de condensación. ¿Cuál es la funcionalidad del fenol? ¿Se producirá una estructura en cadena o de red?


### SOLUCIÓN

Hay átomos de hidrógeno disponibles desde cualquiera de las cinco esquinas que sólo tienen átomos de este elemento. El átomo de hidrógeno del grupo OH está enlazado firmemente al anillo. Los tres átomos de hidrógeno señalados con un círculo en la figura siguiente son los más reactivos y los sitios preferidos para la reacción de condensación. Por lo tanto, la funcionalidad eficaz es tres. Dos de los sitios reactivos se utilizarán para producir una cadena; el tercero permitirá la formación del enlace cruzado y la generación de una red, es decir un polímero termoestable.

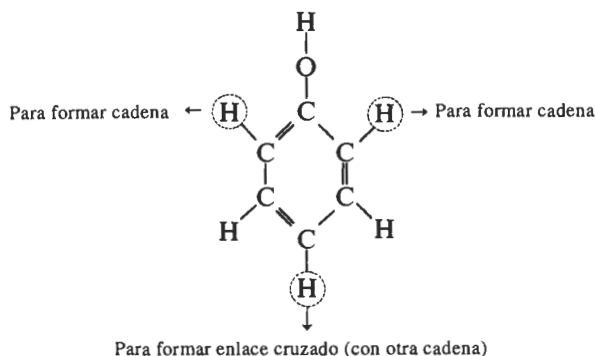



**Iniciación de la polimerización por adición** Para empezar la adición, es decir el proceso de polimerización por crecimiento de las cadenas, se añade un iniciador al monómero (figura 15-4). El iniciador forma radicales libres con un sitio reactivo, que atrae a uno de los átomos de carbono de un monómero de etileno. Cuando ocurre esta reacción, el sitio reactivo se transfiere al otro átomo de carbono del monómero y se empieza a formar una cadena. Una segunda unidad de repetición de etileno se puede fijar en este nuevo sitio, alargándose la cadena. Este proceso continuará hasta que quede formada una larga cadena de polietileno, es decir un polímero por adición.

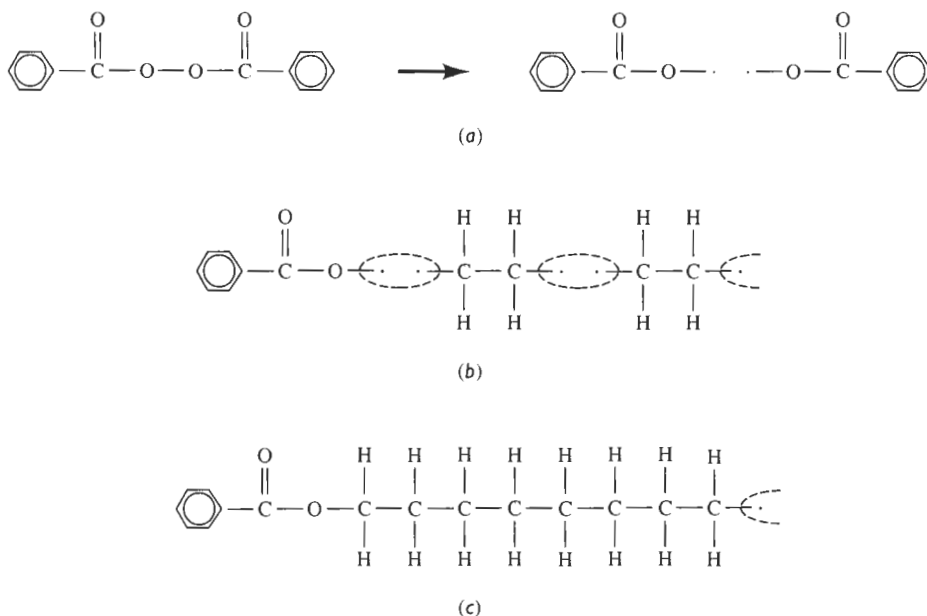


**FIGURA 15-4** La iniciación de una cadena de polietileno por crecimiento de cadena involucra (a) la producción de radicales libres a partir de iniciadores, como el peróxido de benzoilo, (b) por fijación de una unidad de repetición de polietileno a uno de los radicales del iniciador y (c) por fijación de unidades de repetición adicionales para la propagación de la cadena.


Dado que los iniciadores, que frecuentemente son peróxidos, reaccionan entre sí además de reaccionar con el monómero y sus vidas son relativamente cortas; un iniciador común es el peróxido de benzoilo (figura 15-4).

**Crecimiento de la cadena por adición** Una vez iniciada la cadena se unen a gran velocidad unidades de repetición a cada cadena, quizás a varios miles de adiciones por segundo (figura 15-5). Cuando la polimerización está casi terminada, los pocos monómeros restantes deben recorrer grandes distancias antes de alcanzar un sitio activo en el extremo de alguna cadena y, en consecuencia, la velocidad de crecimiento disminuye.

**Terminación de la polimerización por adición** Las cadenas pueden terminarse mediante dos mecanismos (figura 15-6). Primero, los extremos de las dos cadenas en crecimiento pueden unirse. Este proceso, conocido como *combinación* genera una sola cadena larga a partir

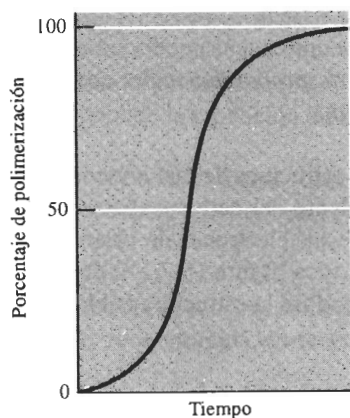


**FIGURA 15-5** Inicialmente la razón de crecimiento de las cadenas y la razón general de polimerización son lentas, pero después continúan a alta velocidad. Cuando la polimerización está casi terminada, la velocidad de nuevo se reduce.

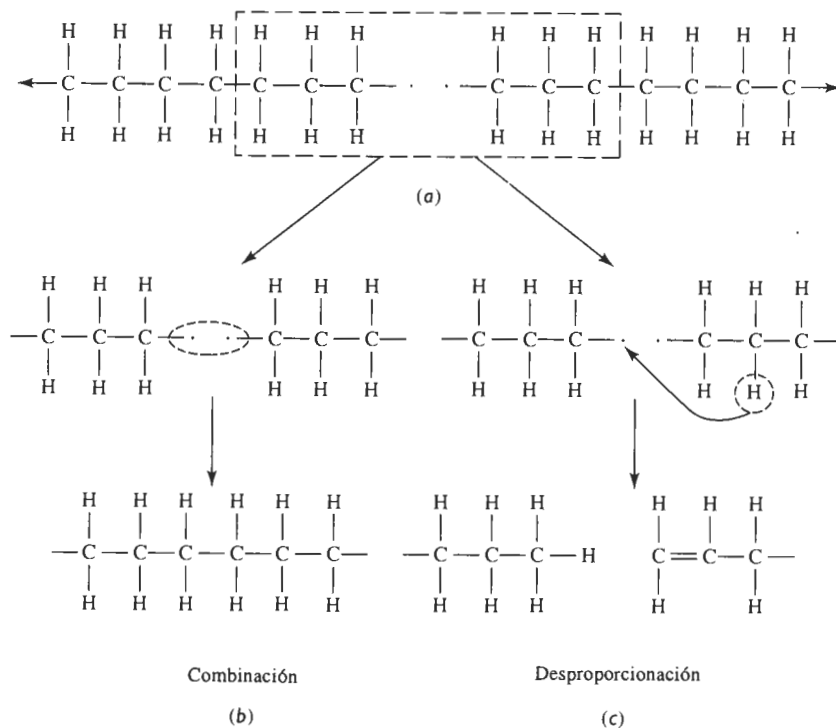

**FIGURA 15-6** Terminación del crecimiento de cadenas de polietileno: (a) los extremos activos de dos cadenas se acercan, (b) las dos cadenas se combinan convirtiéndose en una cadena larga y (c) la redistribución de un átomo de hidrógeno y creación de un enlace covalente doble por desproporción causa la terminación de dos cadenas más cortas.

de dos más cortas. Segundo, el extremo activo de una cadena puede quitar un átomo de hidrógeno de otra mediante un proceso conocido como *desproporciónación*; esta reacción formará dos cadenas, en vez de combinarlas en una más larga.

**Estructura tetraédrica del carbono** La estructura de las cadenas poliméricas por adición se basa en la naturaleza del enlace covalente del carbono. Éste, como el silicio, tiene valencia cuatro. El átomo de carbono comparte sus electrones de valencia con cuatro átomos circundantes, produciendo una estructura tetraédrica [figura 15-7(a)]. En el diamante, todos los átomos en el tetraedro son de carbono produciéndose la estructura cúbica de diamante.

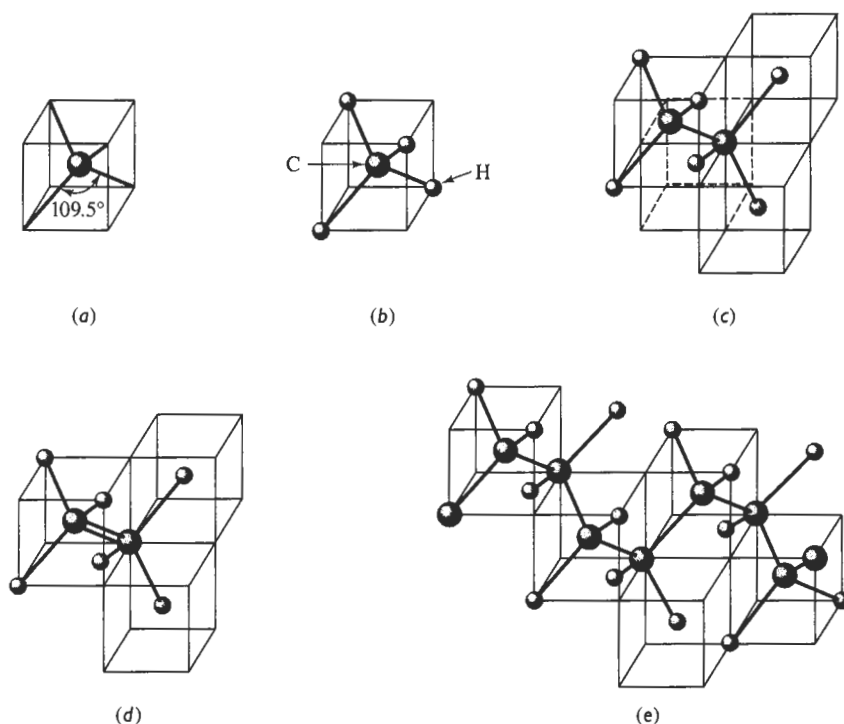


**FIGURA 15-7** La estructura tetraédrica del carbono puede combinarse en una gran diversidad de formas para producir cristales sólidos, moléculas de gas no polimerizables y polímeros: (a) tetraedro de carbono; (b) metano con enlaces saturados; (c) etano, con enlaces saturados; (d) etileno con un enlace no saturado; y (e) polietileno.

Sin embargo, en las moléculas orgánicas algunas de las posiciones dentro del tetraedro están ocupadas por hidrógeno, cloro, flúor o incluso por grupos de átomos. Dado que el átomo de hidrógeno sólo tiene un electrón que compartir, el tetraedro no puede extenderse más. La estructura en la figura 15-7(b) muestra una molécula orgánica (metano) que no puede sufrir un proceso de polimerización simple por adición, porque la totalidad de sus cuatro enlaces está cubierta por átomos de hidrógeno. El átomo inicial de carbono podría unirse mediante un enlace covalente a un segundo átomo de carbono, y con todos los demás enlaces de hidrógeno, como en el etano [figura 15-7(c)]. Pero el enlace entre átomos de carbono está saturado y, de nuevo, no puede ocurrir polimerización.

Sin embargo, en el caso del etileno, los átomos de carbono están unidos mediante un enlace doble no saturado; los otros sitios están ocupados por átomos de hidrógeno [figura 15-7(d)]. Durante la polimerización, el doble enlace se rompe y cada átomo de carbono se puede fijar a otra unidad de repetición de etileno, formando finalmente el polietileno [figura 15-7(e)].

**Forma de la cadena** Las cadenas de polímeros pueden torcerse y girar debido a la naturaleza tetraédrica del enlace covalente. La figura 15-8 ilustra dos geometrías posibles mediante las cuales una cadena puede crecer. El tercer átomo de la figura 15-8(a) puede colocarse en cualquier posición dentro del círculo manteniendo aún la direccionalidad del enlace covalente. Se puede producir una cadena recta como en la figura 15-8(b), aunque lo más probable es que quede muy retorcida, como en la figura 15-8(c).

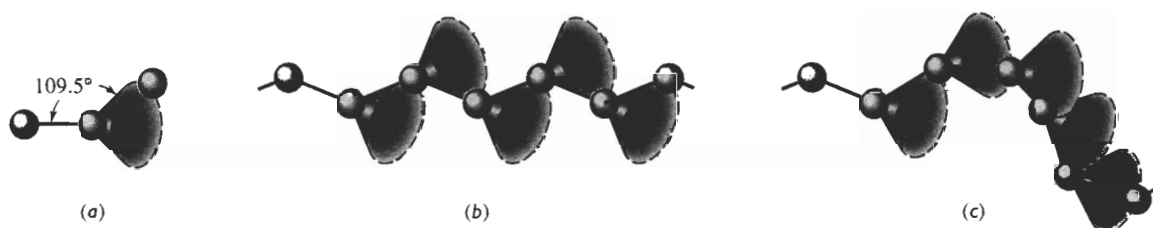

**FIGURA 15-8** La relación angular entre enlaces en la cadena de carbono se puede satisfacer al colocar el tercer átomo de carbono en cualquier sitio dentro del círculo (a). Dependiendo de cómo se coloquen los átomos, la cadena puede ser recta (b) o muy retorcida (c).

Las cadenas se tuercen y giran en respuesta a factores externos como la temperatura o la ubicación de la siguiente unidad de repetición al agregarse a la cadena. Finalmente, las cadenas quedan entrelazadas unas con otras creciendo todas simultáneamente. La apariencia de las cadenas de polímeros es semejante a la de una cubeta llena de lombrices o al de un plato de espagueti. El entrelazamiento de las cadenas de polímeros es un mecanismo importante que le da resistencia al material. Lo mismo que pasa al tomar un puñado de lombrices de una cubeta: toda la masa tiende a conservarse junta debido a este entrelazamiento, aun cuando se esté en contacto con sólo unas cuantas lombrices. El entrelazamiento de largas cadenas, junto con los enlaces Van der Waals entre cadenas, también proporcionan resistencia al polímero lineal.

### EJEMPLO 15-3

Calcule la cantidad de iniciador de peróxido de benzoylo requerida para producir 1 kg de polietileno, de un peso molecular de 200,000 g/mol. Suponga que sólo el 20% del iniciador es realmente eficaz y que toda la terminación ocurre debido al mecanismo de combinación.

### SOLUCIÓN

Para una eficiencia del 100%, se necesita una molécula de peróxido de benzoylo por cada cadena de polietileno (uno de los radicales libres inicia una cadena, y el otro radical libre una segun-

da; después ambas cadenas se combinan en una mayor). Como el peso molecular del etileno =  $(2\text{ C})(12) + (4\text{ H})(1) = 28\text{ g/mol}$

$$\frac{200,000\text{ g/mol}}{28\text{ g/mol}} = 7143\text{ moléculas de etileno por cadena}$$

$$\frac{(1000\text{ g de polietileno})(6.02 \times 10^{23})}{28\text{ g/mol}} = 215 \times 10^{23}\text{ monómeros}$$

El mecanismo de combinación requiere que el número de moléculas de peróxido de benzofl sea

$$\frac{215 \times 10^{23}\text{ moléculas de etileno}}{7143\text{ etilenos/cadena}} = 0.03 \times 10^{23}$$

El peso molecular del peróxido de benzofl es  $(14\text{ C})(12) + (10\text{ H})(1) + (4\text{ O})(16) = 242\text{ g/mol}$ . Por lo que la cantidad de iniciador que se requiere para formar los extremos de las cadenas es

$$\frac{(0.03 \times 10^{23})(242\text{ g/mol})}{6.02 \times 10^{23}} = 1.206\text{ g}$$


Sin embargo, sólo el 20% del iniciador es realmente eficaz; el resto se recombina o se combina con otras moléculas y no causa iniciación de una cadena. Por lo tanto, se necesita cinco veces esta cantidad, es decir, 6.03 g de peróxido de benzofl por cada kilogramo de polietileno.

## 15-4 Formación de cadenas por el mecanismo de condensación

Los polímeros lineales también se forman mediante **reacciones de condensación** o polimerización de *crecimiento por pasos*, produciendo estructuras y propiedades similares a las de los polímeros lineales por adición. Sin embargo, el mecanismo de la polimerización por pasos requiere que por lo menos dos monómeros distintos participen en la reacción. La polimerización del dimetiltereftalato y del etilenglicol para la producción del poliéster es un ejemplo importante (figura 15-9).

Durante la polimerización, un átomo de hidrógeno en el extremo de un monómero de etilenglicol se combina con un grupo  $\text{OCH}_3$  del dimetiltereftalato. Se genera un subproducto: el alcohol metílico, y los dos monómeros se combinan para producir una molécula más grande. Cada uno de los monómeros de este ejemplo es bifuncional, y puede continuar la polimerización por pasos mediante la misma reacción. Finalmente se produce una cadena larga de polímero, es decir un poliéster. La unidad de repetición de este poliéster está formada por dos monómeros originales: un etilenglicol y un dimetiltereftalato.

La longitud de la cadena del polímero depende de la facilidad con la cual se puedan difundir los monómeros hacia los extremos e intervenir en la reacción de condensación. El crecimiento de la cadena termina cuando ya no llegan más monómeros al extremo de las cadenas para continuar la reacción.

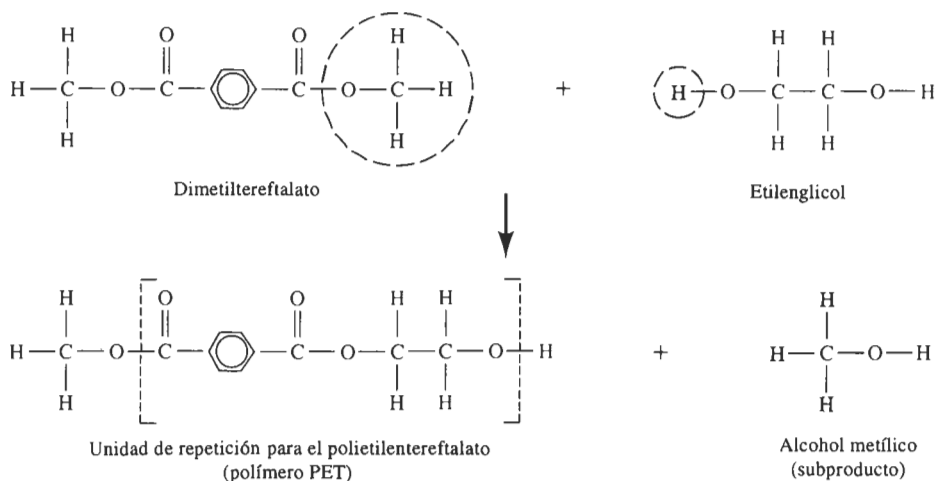


**FIGURA 15-9** Reacción de condensación para el polietilentereftalato (PET), un poliéster común. El grupo OCH<sub>3</sub> y un átomo de hidrógeno se extraen de los monómeros, permitiendo que estos se unan, produciendo alcohol metílico como subproducto.

#### EJEMPLO 15-4

El nylon-6,6, un polímero lineal, se produce combinando 1000 gramos de hexametildiamina con ácido adípico. Entonces, una reacción de condensación produce el polímero. Muestre cómo ocurre esta reacción y determine cuál es el subproducto que se forma. ¿Cuántos gramos de ácido adípico se requieren y cuánto nylon-6,6 se produce, suponiendo una eficiencia del 100%?

#### SOLUCIÓN

La estructura molecular de los monómeros se ilustra a continuación. La cadena de nylon lineal se produce cuando un átomo de hidrógeno del monómero de hexametildiamina se combina con un grupo OH del ácido adípico, para formar una molécula de agua.

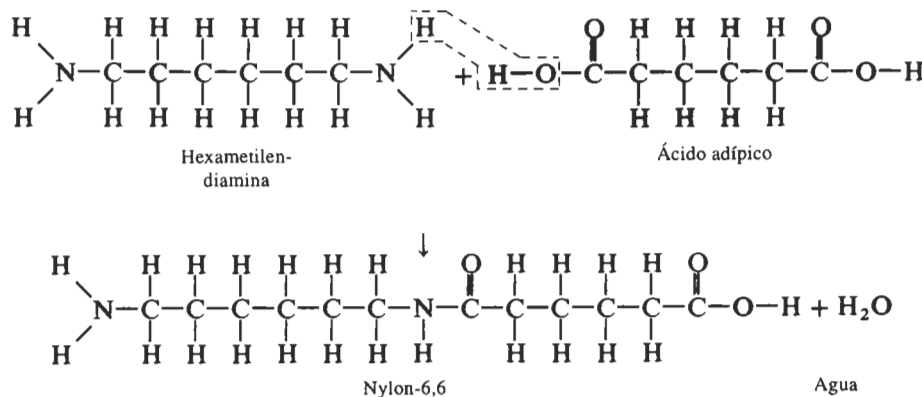

Observe que la reacción puede continuar en ambos extremos de la nueva molécula; en consecuencia, se pueden formar cadenas largas. Este polímero se llama nylon-6,6 porque ambos monómeros contienen seis átomos de carbono.

Se puede determinar que los pesos moleculares de la hexametilendiamina es 116 g/mol, del ácido adípico es 146 g/mol y del agua 18 g/mol. El número de moles de agregados hexametilendiamina es igual al número de moles del ácido adípico, como se calcula a continuación:

$$\frac{1000 \text{ g}}{116 \text{ g/mol}} = 8.621 \text{ moles} = \frac{x \text{ g}}{146 \text{ g/mol}}$$

$$x = 1259 \text{ g de ácido adípico necesarios}$$

El número de moles de agua perdidos también es 8.621

$$y = (8.621 \text{ moles})(18 \text{ g/mol}) = 155.2 \text{ g de H}_2\text{O}$$

Pero cada vez que se adhiere o se fija otro monómero, se libera otra molécula de H<sub>2</sub>O. Por lo que la cantidad total de nylon producido es  $1000 \text{ g} + 1259 \text{ g} - 2(155.2 \text{ g}) = 1948.6 \text{ g}$ .

## 15-5 Grado de polimerización

La longitud promedio de un polímero lineal se representa por su **grado de polimerización**, el cual es el número de unidades de repetición dentro de la cadena. El grado de polimerización también se puede definir como

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{\text{Peso molecular del polímero}}{\text{Peso molecular de la unidad de repetición}} \quad (15-1)$$

Si el polímero contiene un solo tipo de monómero, el peso molecular de la unidad de repetición es el mismo del monómero. Si el polímero contiene más de un tipo de monómeros, el peso molecular de la unidad de repetición será la suma de los pesos moleculares de los monómeros, menos el peso molecular de subproducto.

La longitud de la cadena en un polímero lineal varía considerablemente. Algunas pueden ser bastante cortas, debido a una terminación temprana; otras pueden resultar excepcionalmente largas. Existen dos formas para definir un peso molecular promedio.

El *peso molecular* promedio por peso de cadenas se obtiene dividiendo las cadenas en rangos de tamaño y determinando qué fracción de las cadenas tienen pesos moleculares dentro de dichos rangos. El peso molecular promedio por peso  $\bar{M}_w$  es

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i, \quad (15-2)$$

donde  $M_i$  es el peso molecular medio de cada rango y  $f_i$  es la fracción del peso del polímero que tiene cadenas dentro de este rango.

El *peso molecular* promedio por números en cadenas  $\bar{M}_n$  se basa en la fracción numérica, en vez de la fracción de peso, de las cadenas dentro de cada rango de tamaño. Este número siempre resulta más pequeño que el peso molecular promedio por peso

$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i, \quad (15-3)$$


donde  $M_i$  de nuevo es el peso molecular medio de cada rango de tamaño, pero  $x_i$  es la fracción del número total de cadenas dentro de cada rango. Se pueden utilizar indistintamente  $\bar{M}_w$  o  $\bar{M}_n$  para calcular el grado de polimerización.

### EJEMPLO 15-5

Calcule el grado de polimerización, si el nylon-6,6 tiene un peso molecular de 120,000 g/mol.

### SOLUCIÓN

La reacción mediante la cual se produce el nylon-6,6 se describió en el ejemplo 15-4. La hexametilendiamina y el ácido adípico se combinan liberando una molécula de agua. Cuando se forma una cadena larga, hay en promedio una molécula de agua liberada por cada molécula de reacción. Los pesos moleculares son 116 g/mol para la hexametilendiamina, 146 g/mol para el ácido adípico y 18 g/mol para el agua. La unidad de repetición del nylon-6,6 es

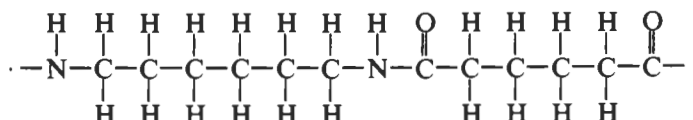

El peso molecular de la unidad de repetición es la suma de los pesos moleculares de los dos monómeros, menos el peso molecular de las dos moléculas de agua liberadas:

$$M_{\text{unidad de repetición}} = 116 + 146 - 2(18) = 226 \text{ g/mol}$$

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{120,000}{226} = 531$$

El grado de polimerización se refiere al número total de unidades de repetición dentro de la cadena. Ésta contiene 531 moléculas de hexametilendiamina y 531 de ácido adípico.

### EJEMPLO 15-6

Se tiene una muestra de polietileno que contiene 4000 cadenas con pesos moleculares entre 0 y 5000 g/mol, 8000 cadenas con pesos moleculares entre 5000 y 10,000 g/mol, 7000 cadenas con pesos moleculares entre 10,000 y 15,000 g/mol y 2000 cadenas con pesos moleculares entre 15,000 y 20,000 g/mol. Determine el peso molecular promedio por peso y el peso molecular promedio por número de cadenas.

### SOLUCIÓN

Primero, se necesita determinar la fracción numérica  $x_i$  y la fracción de peso  $f_i$  para cada uno de los cuatro rangos. En el caso de  $x_i$ , simplemente se divide el número dentro de cada rango entre 21,000 que es el número total de cadenas. Para encontrar  $f_i$ , primero se multiplica el número de cadenas por el peso molecular medio de las cadenas dentro de cada rango, dando como resultado el "peso" de cada grupo; y a continuación se encuentra  $f_i$  dividiéndolo por el peso total de  $192.5 \times 10^6$ . Entonces se pueden utilizar las ecuaciones 15-2 y 15-3 para determinar los pesos moleculares.



Número de cadenas	$M$ medio por cadena	$x_i$	$x_i M_i$	Peso	$f_i$	$f_i M_i$
4000	2500	0.191	477.5	$10 \times 10^6$	0.0519	129.75
8000	7500	0.381	2857.5	$60 \times 10^6$	0.3118	2338.50
7000	12,500	0.333	4162.5	$87.5 \times 10^6$	0.4545	5681.25
2000	17,500	0.095	1662.5	$35 \times 10^6$	0.1818	3181.50
$\Sigma = 21,000$		$\Sigma = 1.00$	$\Sigma = 9160$	$\Sigma = 192.5 \times 10^6$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 11,331$


$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i = 9160 \text{ g/mol}$$

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i = 11,331 \text{ g/mol}$$


El peso molecular promedio por peso es mayor que el peso molecular promedio por números de cadenas.

## 15-6 Arreglo de las cadenas poliméricas en los termoplásticos

En los polímeros termoplásticos típicos, los enlaces en las cadenas son covalentes, pero las largas cadenas retorcidas están sujetas entre sí por enlaces secundarios débiles además de estar entrelazadas (figura 15-10). Cuando se aplica un esfuerzo al termoplástico, los enlaces débiles entre cadenas pueden superarse y las cadenas giran y se deslizan entre ellas mismas. La facilidad con que las cadenas se deslizan depende de la temperatura y de la estructura del polímero. Se pueden observar varias temperaturas críticas, las cuales se resumen en las figuras 15-11 y 15-12.

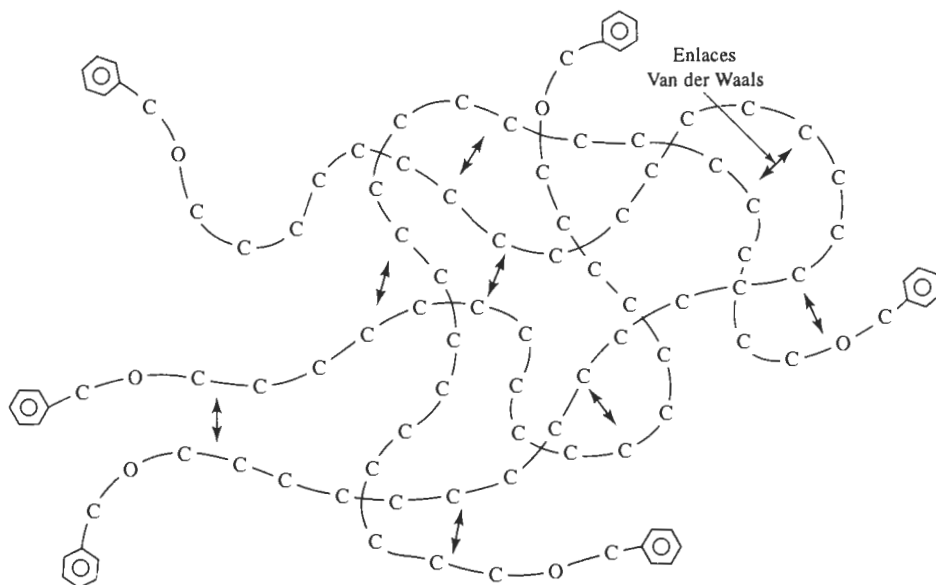


**FIGURA 15-10** Las cadenas están unidas débilmente entre sí por enlaces Van der Waals y por entrelazamiento mecánico.

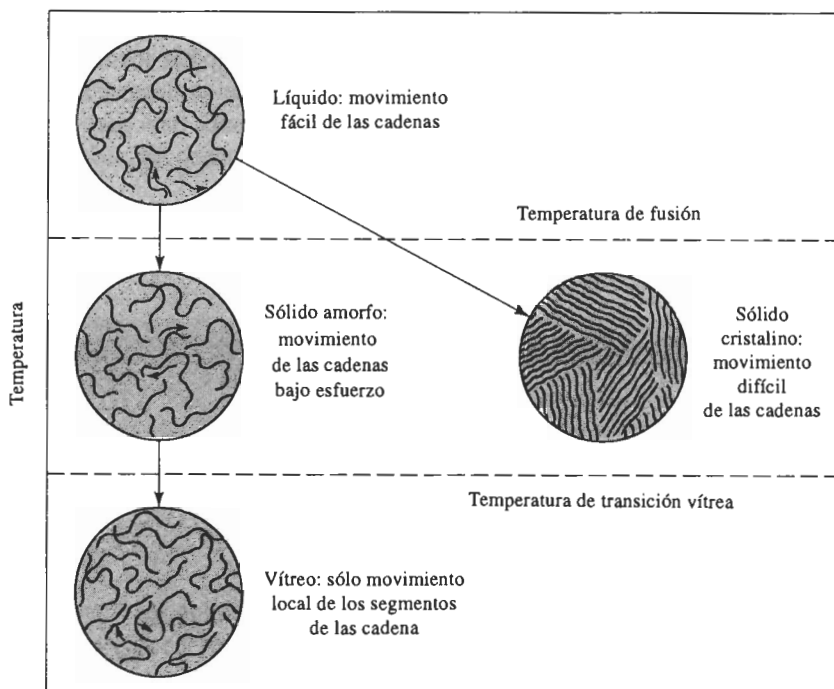

**FIGURA 15-11** Efecto de la temperatura en la estructura y el comportamiento de los polímeros termoplásticos.

**Temperatura de degradación** A temperaturas muy altas, los enlaces covalentes entre los átomos de la cadena lineal pueden destruirse y el polímero puede quemarse o carbonizarse. Esta temperatura  $T_d$  es la **temperatura de degradación** (o de descomposición). La exposición al oxígeno, a las radiaciones ultravioleta y al ataque por bacterias también hace que un polímero se degrade, incluso a bajas temperaturas.

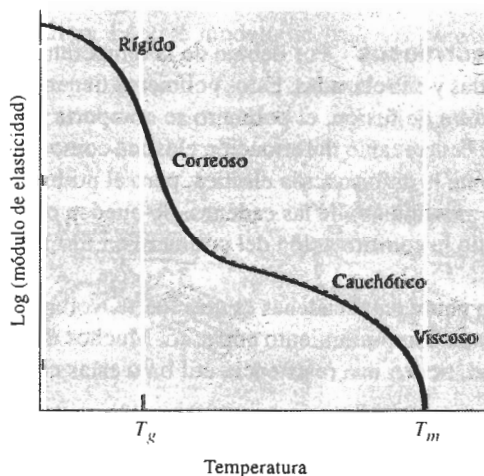

**FIGURA 15-12** Efecto de la temperatura sobre el módulo de elasticidad para un polímero termoplástico amorfo.

**Polímeros líquidos** A la temperatura de fusión  $T_m$ , o por encima de ella, los enlaces entre las cadenas retorcidas y entrelazadas son débiles. Si se aplica una fuerza, las cadenas se deslizan una contra otra y el polímero fluye casi sin deformación elástica. La resistencia y el módulo de elasticidad son prácticamente cero y el polímero está listo para vaciarse y para muchos procesos de conformado. Los puntos de fusión de polímeros típicos aparecen en la tabla 15-2.

**TABLA 15-2** Temperaturas de fusión y de transición vítrea para termoplásticos y elastómeros seleccionados


Polímero	$T_m(^{\circ}\text{C})$	$T_g(^{\circ}\text{C})$
<b>Polímeros por adición</b>		
Poliétileno de baja densidad (LD)	115	-120
Poliétileno de alta densidad (HD)	137	-120
Cloruro de polivinilo	175-212	87
Polipropileno	168-176	-16
Poliestireno	240	85-125
Poliacrilonitrilo	320	107
Politetrafluoroetileno (teflón)	327	
Policlorotrifluoroetileno	220	
Polimetilmetacrilato (acrílico)		90-105
ABS		88-125
<b>Polímeros por condensación</b>		
Acetal	181	-85
Nylon 6,6	265	50
Acetato de celulosa	230	
Policarbonato	230	145
Poliéster	255	75
<b>Elastómeros</b>		
Silicón		-123
Polibutadieno	120	-90
Policloropreno	80	-50
Poliisopreno	30	-73

**Polímeros cauchóticos o correosos** Por debajo de la temperatura de fusión, las cadenas de polímeros siguen retorcidas y entrelazadas. Estos polímeros tienen una estructura amorfa. Justo por debajo de la temperatura de fusión, el polímero se comporta de manera *cauchótica*; cuando se le aplica un esfuerzo ocurre tanto deformación elástica como plástica. Al eliminar el esfuerzo, se recupera rápidamente la deformación elástica, pero el polímero ha quedado deformado permanentemente por el movimiento de las cadenas. Se pueden obtener grandes elongaciones permanentes, permitiendo la conformación del polímero en formas útiles por moldeado y extrusión.

A menores temperaturas, la unión entre cadenas es más fuerte, volviéndose el polímero más rígido y resistente y se observa un comportamiento correoso. Muchos de los polímeros comerciales, incluyendo el polietileno, tienen una resistencia útil bajo estas condiciones.

**Polímeros vítreos** Por debajo de la **temperatura de transición vítrea**  $T_g$ , el polímero lineal se hace duro y frágil como el vidrio. El arreglo de las cadenas de polímeros sigue siendo

amorfo. Cuando el polímero se enfría por debajo de la temperatura de transición vítrea, ciertas propiedades, como la densidad o el módulo de elasticidad cambian a una velocidad diferente (figura 15-13).

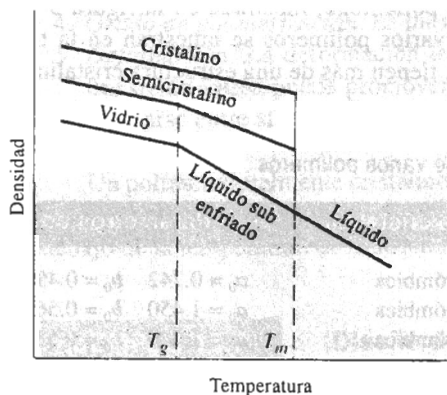


**FIGURA 15-13** La relación entre la densidad y la temperatura del polímero muestra las temperaturas de fusión y de transición vítrea.

Aunque los polímeros vítreos tienen pobre ductilidad y conformabilidad, tienen buena tenacidad, rigidez y resistencia a la termofluencia. Varios polímeros importantes, incluyendo el polietileno y el cloruro de polivinilo, tienen temperaturas de transición vítrea por encima de la temperatura ambiente (tabla 15-2).

La temperatura de transición vítrea típicamente es de 0.5 a 0.75 veces la temperatura de fusión absoluta  $T_m$ . Polímeros como el polietileno, que no tienen laterales radicales complicados fijos a la cadena principal de átomos de carbono, poseen temperaturas de transición vítrea bajas (incluso por debajo de la temperatura ambiente) en comparación con polímeros como el poliestireno, que tienen radicales más complicados.

**Polímeros cristalinos** Muchos termoplásticos se cristalizan parcialmente al ser enfriados por debajo de la temperatura de fusión y las cadenas se acercan y se alinean estrechamente a lo largo de distancias apreciables. La densidad sufre un incremento brusco cuando las cadenas, retorcidas y entrelazadas, se reorganizan en estructuras más ordenadas y compactas (figura 15-13).

En la figura 15-14 se tiene un modelo que describe el arreglo de las cadenas en un polímero cristalino. En este modelo de *cadenas plegadas*, éstas se doblan sobre sí mismas, formando

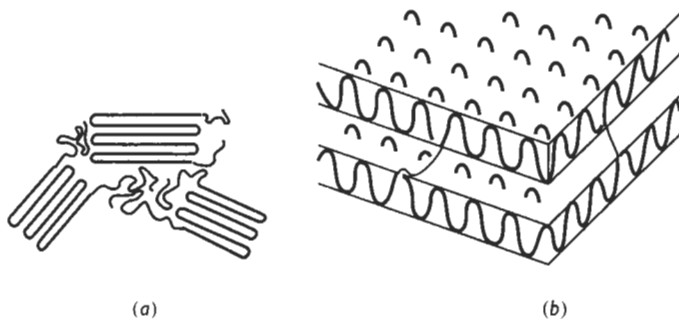

**FIGURA 15-14** Modelo de cadenas plegadas para la cristalinidad en los polímeros, mostrado (a) en dos dimensiones y (b) en tres dimensiones.

dobles con aproximadamente 100 átomos de carbono. La cadena plegada se extiende en tres dimensiones, produciendo placas o laminillas delgadas. Los cristales pueden tomar varias formas, pero es particularmente común la geometría esferulítica mostrada en las figuras 8-12 y 15-15. Los cristales tienen una celda unitaria que describe el empaquetamiento ordenado de las cadenas. La estructura cristalina del polietileno, mostrada en la figura 3-30, es una de estas celdas unitarias. Las estructuras de varios polímeros se muestran en la tabla 15-3. Algunos polímeros son polimórficos, es decir, tienen más de una estructura cristalina.

**TABLA 15-3** Estructuras cristalinas de varios polímeros

Polímero	Estructura cristalina	Parámetros de red (nm)
Polietileno	Ortorrómica	$a_0 = 0.742$ $b_0 = 0.495$ $c_0 = 0.255$
Polipropileno	Ortorrómica	$a_0 = 1.450$ $b_0 = 0.569$ $c_0 = 0.740$
Cloruro de polivinilo	Ortorrómica	$a_0 = 1.040$ $b_0 = 0.530$ $c_0 = 0.510$
Poliisopreno (cis)	Ortorrómica	$a_0 = 1.246$ $b_0 = 0.886$ $c_0 = 0.810$


Sin embargo, siempre habrá regiones delgadas entre laminillas, así como entre las esferulitas, que son zonas de transición amorfas. El porcentaje en peso de la estructura que es cristalina puede calcularse a partir de la densidad del polímero:

$$\% \text{ en peso de material cristalino} = \frac{\rho_c (\rho - \rho_a)}{\rho (\rho - \rho_a)} \times 100 \quad (15-4)$$

donde  $\rho$  es la densidad medida del polímero,  $\rho_a$  es la densidad del polímero amorfo y  $\rho_c$  es la densidad del polímero completamente cristalino.

Varios factores tienen influencia sobre la capacidad de cristalización de un polímero:

1. **Complejidad.** La cristalización es muy fácil para los polímeros formados por adición simple, como el polietileno, en el cual no están sujetas a la cadena de carbono moléculas muy voluminosas o grupos de átomos que pudieran interferir con la compactación de las cadenas.

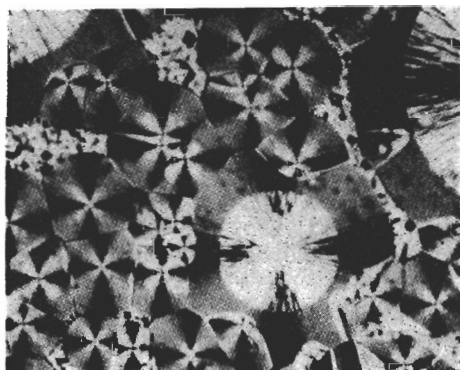

**FIGURA 15-15** Fotografía de cristales esferulíticos en una matriz amorfa de nylon ( $\times 200$ ). (De R. Brick, A. Pense y R. Gordon, *Structure and Properties of Engineering Materials*, 4a. Ed., McGraw-Hill, 1977.)

2. *Rapidez de enfriamiento.* Un enfriamiento lento, que permite más tiempo para que las cadenas se alineen promueve la cristalización.
3. *Recocido.* El calentamiento de una estructura amorfa justo por debajo de la temperatura de fusión proporciona la activación térmica necesaria para la nucleación y crecimiento de cristales.
4. *Grado de polimerización.* Es más difícil cristalizar polímeros de cadenas largas.
5. *Deformación.* La deformación lenta del polímero entre las temperaturas de fusión y de transición vítrea puede promover la cristalización, al alinear las cadenas, permitiéndoles acercarse entre sí.

Un polímero totalmente cristalino no exhibiría temperatura de transición vítrea, sin embargo, las regiones amorfas en los polímeros semicristalinos se transforman en polímero vítreo por debajo de la temperatura de transición vítrea (figura 15-13).

#### EJEMPLO 15-7

#### Diseño de un material polimérico aislante

Un depósito de almacenamiento para hidrógeno líquido se fabricará de metal, pero se desea recubrirlo con un polímero de 3 mm de espesor, como una capa intermedia entre el metal y capas de aislamiento adicionales. La temperatura de la capa intermedia puede bajar hasta  $-80^{\circ}\text{C}$ ; diseñe un material para fabricarla.

#### SOLUCIÓN

Se desea que el material tenga una ductilidad razonable. Conforme cambie la temperatura del depósito se desarrollan esfuerzos en el recubrimiento, debido a diferencias en la expansión térmica. No se desea que el polímero falle a causa de estos esfuerzos. Por lo anterior se requiere un material que tenga buena ductilidad o que pueda sufrir grandes deformaciones elásticas. Por tanto, se prefiere un termoplástico con una temperatura de transición vítrea por debajo de  $-80^{\circ}\text{C}$ , o un elastómero, que también tenga una temperatura de transición vítrea por debajo de  $-80^{\circ}\text{C}$ . De los polímeros enlistados en la tabla 15-2, el polietileno y el acetal son termoplásticos satisfactorios. El silicón y el polibutadieno son elastómeros aceptables.

Se puede elegir a uno de los elastómeros, ya que soportan esfuerzos térmicos al deformarse elásticamente en vez de deformarse plásticamente.

#### EJEMPLO 15-8

Un nuevo tipo de polietileno flexible y resistente al impacto, para ser utilizado como película delgada necesita tener una densidad de 0.88 a  $0.915\text{ g/cm}^3$ . Diseñe el polietileno necesario para producir estas propiedades. (La densidad del polietileno totalmente amorfo es de aproximadamente  $0.87\text{ g/cm}^3$ .)

#### SOLUCIÓN

Para producir las propiedades y densidad requeridas, se debe controlar el porcentaje de cristalinidad del polietileno. Se puede utilizar la ecuación 15-4 para determinar la cristalinidad que corresponda al rango de densidad necesario. Sin embargo, para ello se requiere conocer la densidad del polietileno completamente cristalino. Si se acepta que hay dos unidades de repeti-

ción de polietileno en cada celda unitaria, los datos de la tabla 15-3 serán útiles para calcular esta densidad (vea el ejemplo 3-16).

$$\rho_c = \frac{(4 \text{ C})(12) + (8 \text{ H})(1)}{(7.42)(4.95)(2.55)(10^{-24})(6.02 \times 10^{23})} = 0.9932 \text{ g/cm}^3$$

Se sabe que  $\rho_a = 0.87 \text{ g/cm}^3$  y que  $\rho$  varía de 0.88 a 0.915  $\text{g/cm}^3$ . La cristalinidad requerida entonces variará de

$$\% \text{ de polímero cristalino} = \frac{(0.9932)(0.88 - 0.87)}{(0.88)(0.9932 - 0.87)} \times 100 = 9.2$$


$$\% \text{ de polímero cristalino} = \frac{(0.9932)(0.915 - 0.87)}{(0.915)(0.9932 - 0.87)} \times 100 = 39.6$$

Por tanto, el polietileno debe ser procesado de tal forma que se produzca de 9.2 a 39.6% de cristalización.

## 15-7 Deformación y falla de los polímeros termoplásticos

Cuando a un polímero termoplástico se le aplica una fuerza externa, ocurren a la vez deformaciones elásticas y plásticas. El comportamiento mecánico está íntimamente ligado a la manera en que las cadenas del polímero se mueven entre sí bajo carga. La deformación es más complicada en los polímeros termoplásticos que en la mayoría de los metales y de los materiales cerámicos, ya que el proceso de deformación depende del tiempo y de la rapidez de aplicación de la carga. La figura 15-16 muestra una curva esfuerzo-deformación de un polímero termoplástico típico bajo condiciones de carga normal.

**Comportamiento elástico** En estos polímeros, la deformación elástica es resultado de dos mecanismos. Un esfuerzo aplicado hace que se estiren y distorsionen los enlaces covalentes

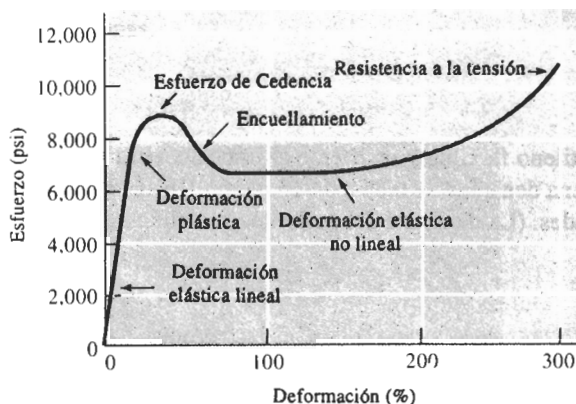

**FIGURA 15-16** Curva esfuerzo-deformación del nylon-6,6, un termoplástico típico.


de las cadenas, permitiendo que éstas se alarguen elásticamente. Al eliminar el esfuerzo, se recuperan de esta distorsión prácticamente de manera instantánea. Este comportamiento es similar al de los metales y materiales cerámicos, que también se deforman elásticamente mediante el alargamiento de los enlaces metálicos, iónicos o covalentes.

Además, se pueden distorsionar segmentos completos de cadenas de polímeros; al eliminar el esfuerzo, los segmentos volverán a su posición original sólo después de un periodo de horas o incluso meses. Este comportamiento **viscoelástico**, dependiente del tiempo puede contribuir en algo al comportamiento elástico no lineal.

**Comportamiento plástico de los termoplásticos amorfos** Estos polímeros se deforman plásticamente cuando se excede al esfuerzo de cedencia. Sin embargo, a diferencia de la deformación en los metales, la deformación plástica no es una consecuencia de movimiento de dislocación. En lugar de eso, las cadenas se estiran, giran, se deslizan y se desenmarañan bajo la carga, causando una deformación permanente. Debido a este fenómeno, se puede explicar la reducción de esfuerzo más allá del punto de cedencia. Inicialmente, las cadenas pueden estar muy enmarañadas y entretreídas. Cuando el esfuerzo es lo suficientemente alto, las cadenas empiezan a desenmarañarse y a enderezarse. También ocurre el encuellamiento, permitiendo que continúe el deslizamiento de las cadenas a esfuerzos menores. Sin embargo, finalmente las cadenas quedan casi paralelas y cercanas entre sí; para terminar la deformación y el proceso de fractura se requieren esfuerzos mayores para vencer los fuertes enlaces Van der Waals existentes entre las cadenas más estrechamente alineadas.

#### EJEMPLO 15-9

Un polímero amorfo se estira en un ensayo de tensión. Una vez aplicada una cantidad suficiente de esfuerzo se observa el inicio del encuellamiento en un punto de la probeta. Sin embargo, este encuellamiento desaparece al seguir incrementándose el esfuerzo. Explique este comportamiento.

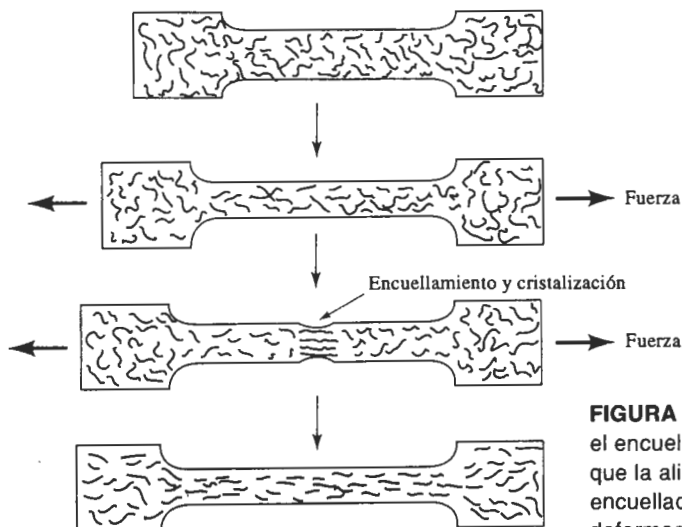

**FIGURA 15-17** En los polímeros amorfos el encuellamiento no es estable debido a que la alineación local endurece la región encuellada, lo que reduce su velocidad de deformación.



## SOLUCIÓN

Normalmente, cuando el encuellamiento se inicia, la sección transversal más pequeña hace que el esfuerzo en la zona de encuellamiento aumente y ésta se acelera. Sin embargo, durante el ensayo de tensión, las cadenas en la estructura amorfa se enderezan y el polímero se hace más cristalino (figura 15-17). Al empezar el encuellamiento, las cadenas en ese sitio se alinean y ese punto del polímero queda suficientemente resistente como para seguir deformándose. En consecuencia, la deformación continúa en el resto del polímero y no en la zona de encuellamiento, hasta que ésta desaparece.


**Viscoelasticidad** La capacidad de un esfuerzo para provocar el deslizamiento de cadenas y la deformación plástica está relacionada con el tiempo y la rapidez de deformación. Si el esfuerzo se aplica lentamente (una rapidez de deformación lenta), las cadenas se deslizan fácilmente una al lado de otra; si se aplica con rapidez, no ocurre deslizamiento y el polímero se comporta de manera frágil.

La dependencia de las deformaciones elástica y plástica de los termoplásticos con el tiempo se explica mediante el comportamiento viscoelástico del material. A bajas temperaturas o a altas velocidades de carga, el polímero se comporta como cualquier otro material sólido, como los metales o los cerámicos. En la región elástica, el esfuerzo y la deformación están directamente relacionados. Sin embargo, a altas temperaturas, o a bajas velocidades, el material se comporta como líquido viscoso. Este comportamiento viscoelástico ayuda a explicar por qué el polímero se deforma bajo carga y también permite conformar el polímero convirtiéndolo en productos útiles.

La viscosidad del polímero describe la facilidad con la cual las cadenas se mueven, causando deformación. La viscosidad  $\eta$ , según se describe en el capítulo 14 y, de nuevo, en la figura 15-18, es

$$\eta = \frac{\tau}{dv/dz}, \quad (15-5)$$

donde  $\tau$  es el esfuerzo cortante, el cual hace que las cadenas adyacentes se deslicen y  $dv/dz$  es el gradiente de velocidad, que está relacionado con la rapidez de desplazamiento de las cadenas,

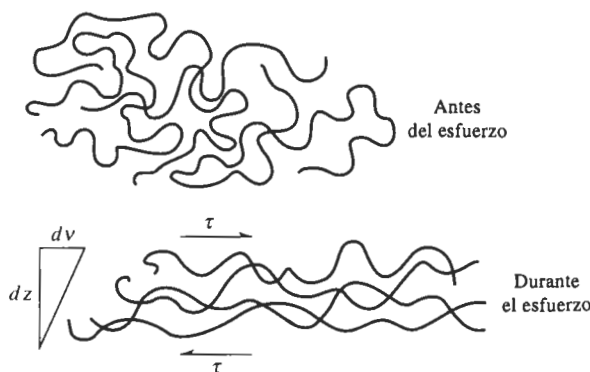


**FIGURA 15-18** Un esfuerzo cortante  $\tau$  hace que las cadenas de polímero se deslicen una sobre otra por flujo viscoso. El gradiente de velocidad,  $dv/dz$ , produce un desplazamiento de las cadenas, que depende de la viscosidad  $\eta$  del polímero.

una en relación con otra. El efecto de la temperatura sobre la viscosidad, como fue descrito en los vidrios cerámicos es

$$\eta_0 \exp\left(\frac{Q_\eta}{RT}\right), \quad (15-6)$$

donde  $\eta_0$  es una constante y  $Q_\eta$  es la energía de activación, que está relacionada con la facilidad con la cual las cadenas se deslizan una al lado de otra. Conforme se incrementa la temperatura, el polímero es menos viscoso y se deforma con mayor facilidad.


**Termofluencia** En los polímeros amorfos, la energía de activación y la viscosidad son bajas, y el polímero se deforma con esfuerzos reducidos. Cuando al polímero se le aplica un esfuerzo constante sufre con rapidez una deformación, conforme los segmentos de cadena se deforman. A diferencia de los metales o de los cerámicos, la deformación no llega a un valor constante (figura 15-19). En vez de ello, debido a la baja viscosidad la deformación sigue

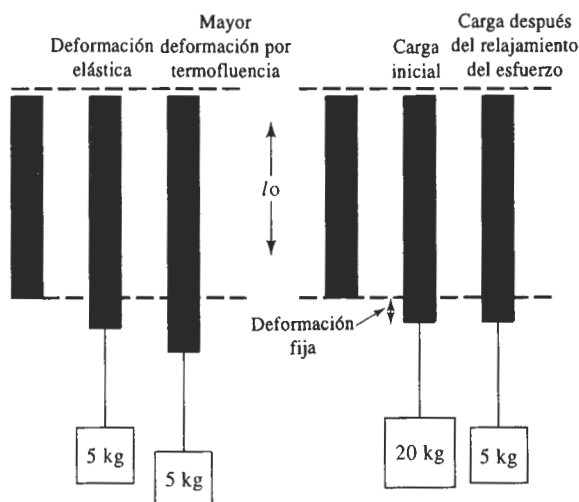

**FIGURA 15-19** Comparación de la termofluencia y el relajamiento de esfuerzo. En la termofluencia (a), una carga constante hace que el polímero llegue a deformarse con el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el caso del relajamiento del esfuerzo (b) el polímero está alargado una cantidad fija y, a lo largo del tiempo, el esfuerzo (o peso) deberá reducirse si se desea mantener una deformación fija.

incrementándose con el tiempo, conforme las cadenas se deslizan lentamente una al lado de otra. Esta condición describe la *termofluencia* del polímero y ocurre en algunos polímeros incluso a temperatura ambiente. La velocidad de termofluencia se incrementa ante esfuerzos y temperaturas superiores (reduciendo la viscosidad).

Se pueden utilizar varias técnicas para diseñar un componente a partir de los datos de termofluencia. También para los polímeros se pueden observar curvas de esfuerzo-ruptura, similares a las descritas en el capítulo 6 (figura 15-20). Para un esfuerzo aplicado y una temperatura de operación conocidos, podrá determinarse el tiempo de servicio antes de que falle el componente.

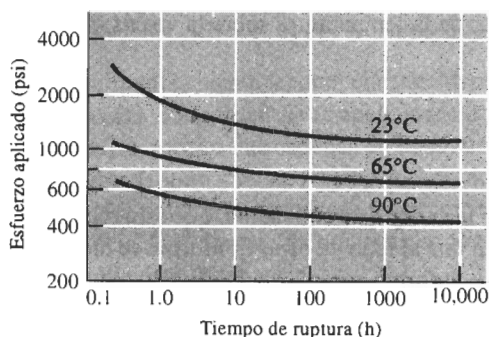


**FIGURA 15-20** Efecto de la temperatura sobre el comportamiento esfuerzo ruptura, de un polietileno de alta densidad.

Otro método para representar datos de termofluencia consiste en medir la deformación en función del tiempo y del esfuerzo aplicado (figura 15-21). El efecto del tiempo sobre las curvas de termofluencia a menudo se puede representar mediante

$$\epsilon(t) = at^n, \quad (15-7)$$

donde  $\epsilon(t)$  es la deformación que depende del tiempo, en tanto que  $a$  y  $n$  son constantes para un esfuerzo y una temperatura dados. Al predeterminar el esfuerzo máximo permisible durante la vida útil del polímero, es posible calcular el esfuerzo máximo aplicado y diseñar el componente.

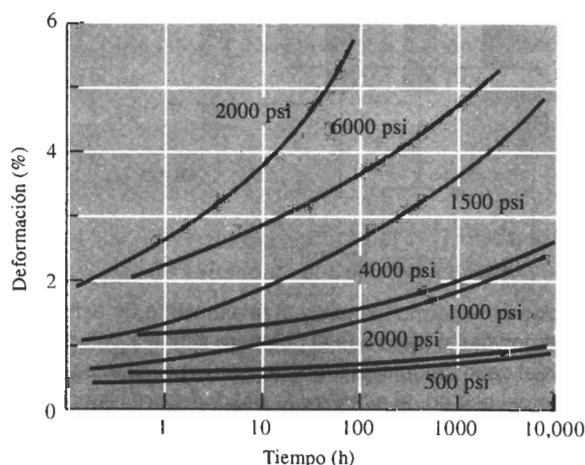

**FIGURA 15-21** Curvas de termofluencia para el acrílico (PMMA) (líneas a color) y para el polipropileno (líneas negras) a 20°C y con varios esfuerzos aplicados.

### EJEMPLO 15-10

#### Diseño de una pieza de polímero resistente a la termofluencia

Una pieza de polímero de 12 plg de largo debe resistir una fuerza a la tensión de 300 libras a 20°C y debe ser capaz de sobrevivir durante 1000 horas sin que ocurra más del 2% de cambio en su longitud. Diseñe el componente.

## SOLUCIÓN

Se pueden utilizar las curvas de termofluencia de la figura 15-21 para diseñar el componente. Al comparar el polipropileno (que cuesta aproximadamente \$0.50/lb) con el acrílico (que cuesta aproximadamente \$1.30/lb), a las 1000 horas se encuentra que el esfuerzo máximo permisible para el polipropileno es de aproximadamente 1050 psi y el correspondiente para el acrílico es de más o menos 4000 psi. Para resistir una fuerza a la tensión de 300 libras, el área transversal del componente deberá ser

$$\text{polipropileno: } A = \frac{F}{\sigma} = \frac{300 \text{ lb}}{4000 \text{ psi}} = 0.286 \text{ plg}^2$$

$$\text{acrílico: } A = \frac{F}{\sigma} = \frac{300 \text{ lb}}{4000 \text{ psi}} = 0.075 \text{ plg}^2$$

La densidad del polipropileno (PP) es de  $0.90 \text{ g/cm}^3 = 0.032 \text{ lb/plg}^3$  y la densidad del acrílico es de  $1.22 \text{ g/cm}^3 = 0.044 \text{ libras/plg}^3$ .

Para PP, el costo es =  $(\$0.50/\text{lb}) (0.286 \text{ plg}^2) (12 \text{ plg}) (0.032 \text{ libras/plg}^3) = \$0.055$

En el caso del acrílico, su costo es =  $(\$1.30/\text{lb}) (0.075 \text{ plg}^2)(12 \text{ plg}) (0.044 \text{ libras/plg}^3) = \$0.051$ .

Dado que el acrílico es más resistente a la termofluencia, el componente puede ser más pequeño y económico, aun cuando el acrílico sea tres veces más costoso que el polipropileno.

Una tercera medida de las propiedades de un polímero a las altas temperaturas y a la termofluencia es la **temperatura de deflexión** bajo carga, que es la temperatura a la cual una viga presentará deformación bajo una carga estándar. Una temperatura alta de deflexión indica una buena resistencia a la termofluencia, y permite comparar diversos polímeros. Las temperaturas de deflexión para varios polímeros se muestran en la tabla 15-4, la cual proporciona la temperatura requerida para causar una deflexión de 0.01 plg bajo una carga de 264 psi en el centro de una barra que descansa sobre soportes separados 4 plg.

**Relajación de esfuerzo** Un polímero también puede quedar sujeto a deformación constante. A fin de producir una deformación fija, inicialmente debe aplicarse un esfuerzo específico. En un metal o en un producto cerámico, el esfuerzo requerido para mantener esta deformación se mantendría constante. Sin embargo, las cadenas del polímero fluyen de manera viscosa,

**TABLA 15-4** Temperatura de deflexión para polímeros seleccionados en el caso de una carga de 264 psi

Polímero	Temperatura de deflexión (°C)
Poliéster	40
Poliétileno (ultra-alta densidad)	40
Polipropileno	60
Fenólica	80
Poliamida (nylon-6,6)	90
Poliestireno	100
Polioximetileno (acetil)	130
Poliamidaimida	280
Epóxico	290

reduciéndose el esfuerzo en el material (figura 15-19). Esto se conoce como **relajación del esfuerzo**  $\epsilon$ , igual que la termofluencia, es consecuencia del comportamiento viscoelástico del polímero. Quizás el ejemplo más familiar de este comportamiento es una banda elástica (elastómero) estirada alrededor de varios libros. Inicialmente, la tensión de la banda es alta y ésta permanecerá tensa. Después de varias semanas, la deformación de la banda no ha sido modificada (sigue rodeando completamente los libros), pero el esfuerzo se habrá reducido, esto es, la banda ya no estará tensa.

La rapidez a la cual ocurre la relajación del esfuerzo está relacionada con el **tiempo de relajación**  $\lambda$ , que es una propiedad del polímero. El esfuerzo después del tiempo  $t$  se obtiene mediante

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-t/\lambda), \quad (15-8)$$

donde  $\sigma_0$  es el esfuerzo original. El tiempo de relajación, a su vez, depende de la viscosidad y por tanto de la temperatura

$$\lambda = \lambda_0 \exp(Q_n/RT), \quad (15-9)$$

donde  $\lambda_0$  es una constante. La relajación del esfuerzo ocurrirá más rápido a temperaturas más altas y en los polímeros con una viscosidad baja.

### EJEMPLO 15-11

### Diseño del esfuerzo inicial en un polímero

Una banda de poliisopreno debe mantener unido un paquete de varillas de acero durante un año. Si el esfuerzo de la banda es menor de 1500 psi, las varillas no se mantendrán sujetas firmemente. Diseñe el esfuerzo inicial que deberá aplicarse a la banda de poliisopreno al deslizarse sobre el acero. Una serie de pruebas mostraron que después de 6 semanas un esfuerzo inicial de 1000 psi se redujo a 980 psi.

### SOLUCIÓN

Aunque la deformación de la banda de elastómero puede ser constante, el esfuerzo se reducirá con el transcurso del tiempo debido a relajación del esfuerzo. Se puede utilizar la ecuación 15-8, así como el resultado de las pruebas iniciales para determinar el tiempo de relajación del polímero


$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_0 \exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right) \\ 980 &= 1000 \exp\left(-\frac{6}{\lambda}\right) \\ -\frac{6}{\lambda} &= \ln\left(\frac{980}{1000}\right) = \ln(0.98) = -0.0202 \\ \lambda &= \frac{6}{0.0202} = 297 \text{ semanas} \end{aligned}$$

Ahora que ya se conoce el tiempo de relajación, es posible determinar el esfuerzo que debe colocarse de manera inicial sobre la banda, a fin de que, después de un año (52 semanas), aún conserve el esfuerzo de 1500 psi.

$$\begin{aligned} 1500 &= \sigma_0 \exp(-52/297) = \sigma_0 \exp(-0.175) = 0.839\sigma_0 \\ \sigma_0 &= \frac{1500}{0.839} = 1788 \text{ psi} \end{aligned}$$

La banda de poliisopreno debe hacerse significativamente más pequeña, de manera que se pueda deslizar sobre los materiales que va a juntar con una tensión de 1788 psi. Después de un año, el esfuerzo tendrá todavía un valor de 1500 psi.

**Impacto** El comportamiento viscoelástico también ayuda a comprender las propiedades al impacto de los polímeros. A muy altas velocidades de deformación, como en una prueba de impacto, no hay tiempo suficiente para que las cadenas se deslicen causando deformación plástica. En estas circunstancias, los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen valores pobres al impacto. Como lo indicó la figura 6-13, los polímeros pueden tener una temperatura de transición. A bajas temperaturas, en un ensayo al impacto se observa comportamiento frágil, en tanto que a temperaturas más elevadas, donde las cadenas se mueven con mayor facilidad, se observa un comportamiento más dúctil.

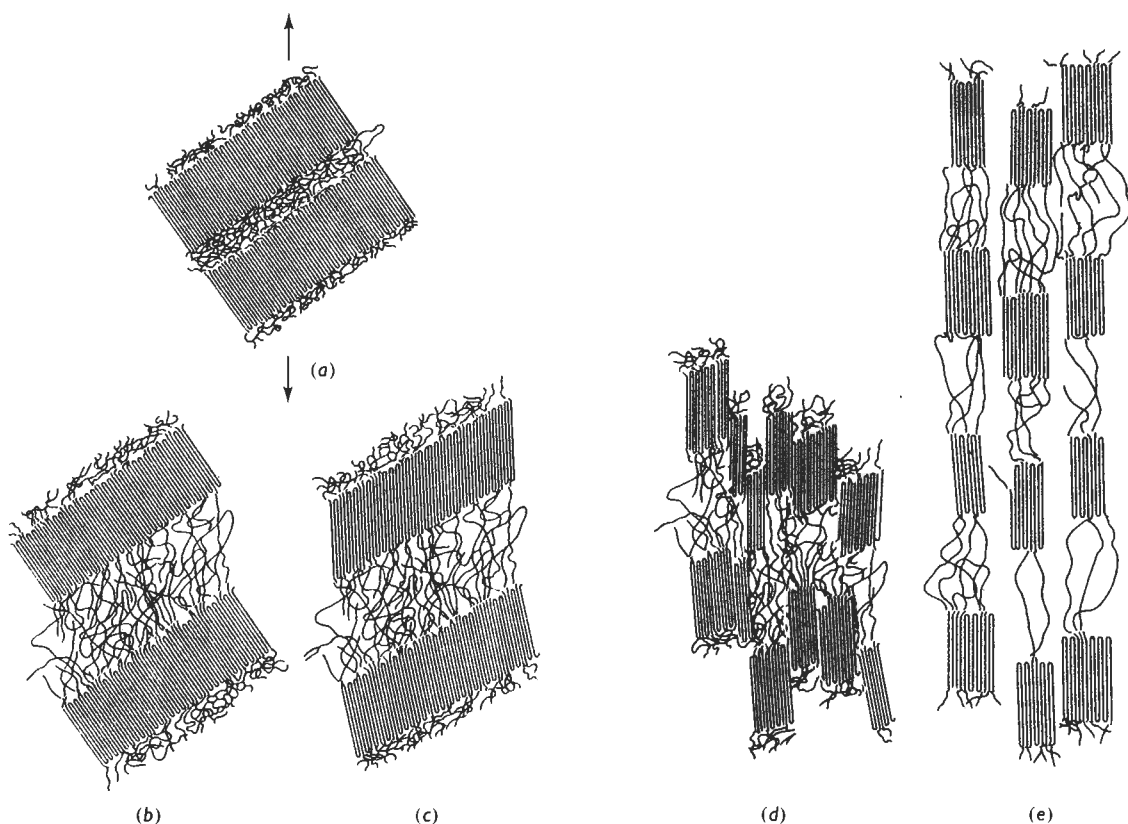


**FIGURA 15-22** Deformación de un polímero semicristalino, cuya estructura original (a) incluye laminillas cristalinas separadas por cadenas amorfas. (b) Al aplicarse un esfuerzo, las laminillas se deslizan, extendiendo las cadenas que las unen. (c) Una deformación adicional inclina las cadenas dobladas en las laminillas, extendiendo las cadenas de amarre aun más. (d) Las laminillas se rompen en bloques más pequeños. (e) Los bloques cristalinos más pequeños se alinean muy de cerca, desarrollando una orientación preferencial.

**Deformación de los polímeros cristalinos** Varios polímeros se utilizan en estado cristalino. Como se analizó anteriormente, estos materiales nunca son totalmente cristalinos. Existen pequeñas regiones entre laminillas cristalinas y entre esferulitas cristalinas que son regiones amorfas de transición. Las cadenas poliméricas en la región cristalina se extienden hacia el interior de estas regiones amorfas, como cadenas de enlace.

Cuando al polímero se le aplica una carga de tensión, las laminillas cristalinas dentro de las esferulitas se deslizan entre sí y empiezan a separarse conforme se estiran las cadenas de enlace (figura 15-22). Los dobleces entre laminillas se inclinan y alinean en dirección de la carga de la tensión. Las laminillas cristalinas se subdividen en unidades más pequeñas, deslizándose una al lado de otra, hasta que finalmente el polímero queda formado por pequeños cristales alineados, unidos por cadenas de enlace y orientados paralelamente a la carga de tensión. Las esferulitas también cambian de forma y se alargan en dirección al esfuerzo aplicado. Ante un esfuerzo continuado, las cadenas de enlace se desenmarañan o se rompen, haciendo que el polímero falle.

**Microcavidades** En los termoplásticos se crean **microcavidades**, cuando las regiones de deformación plástica aparecen en dirección perpendicular a la del esfuerzo aplicado. En los termoplásticos transparentes, como algunos de los polímeros vítreos, las microcavidades producen una región traslúcida u opaca. Las microcavidades pueden crecer hasta extenderse a través de toda la sección transversal de la pieza de polímero. Pero dichas cavidades microscópicas no son grietas y, de hecho, pueden continuar soportando un esfuerzo.


La figura 15-23 describe la forma en que se pueden crear microcavidades en un polietileno semicristalino. El proceso es similar al de la deformación plástica del polímero, pero el proceso

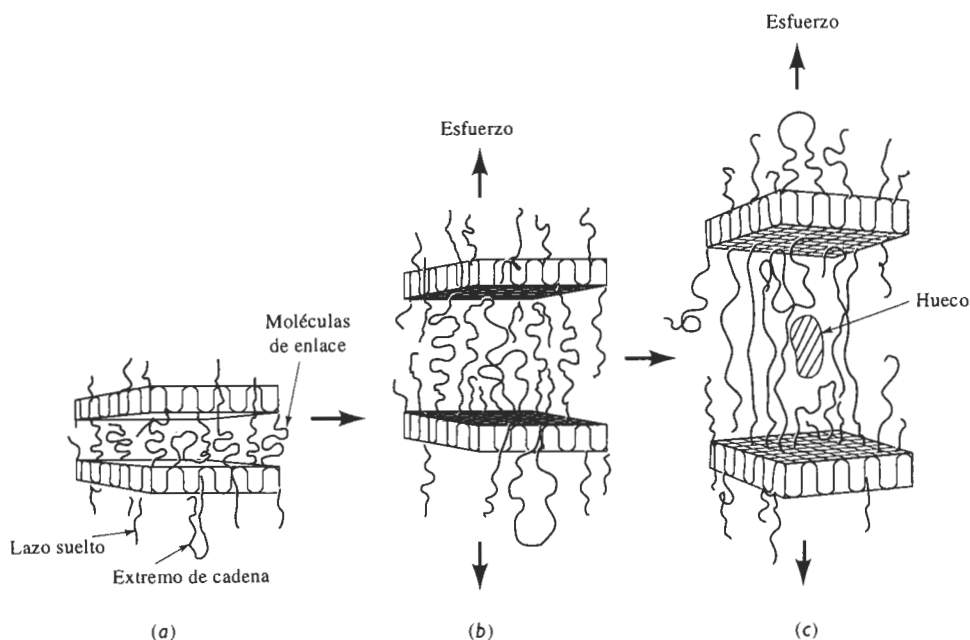

**FIGURA 15-23** (a) Microcavidades en un polímero semicristalino. Al aplicarse un esfuerzo, las cadenas de enlace entre laminillas adyacentes se alargan (b) y finalmente empiezan a desenmarañarse (c). A lo largo del plano de más alta deformación pueden crearse huecos, provocando grietas y la falla del polímero.

puede avanzar incluso ante un bajo esfuerzo, a lo largo de un periodo extenso. Debido al esfuerzo, las cadenas de enlace entre laminillas cristalinas se alargan y se desenmarañan. Los aditivos dentro del polímero o los factores del entorno que reducen la temperatura de transición vítrea de las regiones amorfas, promueven este desenmarañamiento. Conforme ocurre, los bloques de polímeros se separan, formándose huecos entre bloques o entre las fibras alineadas. Un comportamiento similar ocurre en los polímeros vítreos, excepto que no hay bloques cristalinos presentes para alinearse.

Las microcavidades pueden provocar la fractura frágil del polímero (figura 15-24). Conforme estos huecos crecen quedan unidos sólo por fibrillas delgadas de polímero altamente deformado; el crecimiento y alargamiento continuo de los huecos, causado por el esfuerzo aplicado, finalmente alarga las fibrillas y reduce su diámetro hasta que fallan, creando una verdadera grieta. El crecimiento de la zona de microcavidades incrementa el esfuerzo en sus extremos, creando nuevos huecos y extendiendo la región de microcavidades como la grieta. Finalmente, la grieta llega a un tamaño que le permite su propagación rápida, causando la fractura.

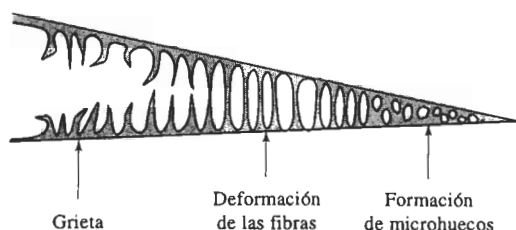

**FIGURA 15-24** Se pueden formar grietas a partir de la formación de microcavidades. Conforme los huecos se alargan, las fibrillas del polímero se estiran, se adelgazan y finalmente fallan conforme la grieta se ensancha. En el extremo de la región de microcavidades se desarrolla un esfuerzo más elevado, formando más microhuecos y continuando el crecimiento de la región defectuosa.

## 15-8 Control de la estructura y de las propiedades de los termoplásticos


Ahora que ya se han analizado los efectos de la deformación y de la temperatura, se examinarán algunas formas mediante las cuales es posible modificar y controlar las propiedades de los polímeros termoplásticos. Muchos de estos métodos se pueden agrupar en tres clases principales: control de la longitud de las cadenas individuales, control de la resistencia de los enlaces *dentro* de las cadenas y control de la resistencia de los enlaces *entre* cadenas.

**Grado de polimerización** Cadenas más largas, esto es, un mayor grado de polimerización, incrementan la resistencia del polímero hasta cierto punto. Conforme se incrementa la longitud de las cadenas, se enmarañan más y el polímero tiene una temperatura de fusión más elevada, una mejor resistencia y una mayor resistencia a la termofluencia. El monómero de etileno ilustra lo anterior. Típicamente el polietileno comercial tiene un bajo grado de polimerización de menos de 7000 (es decir un peso molecular menor a 200,000 g/mol). El polietileno de alto rendimiento y alta densidad tiene un grado de polimerización de hasta 18,000. Un polietileno de ultra-alto peso molecular puede tener un grado de polimerización de 150,000, lo que proporciona propiedades de impacto que exceden a las de todos los demás polímeros, además de buena resistencia y ductilidad.



**Efecto de los monómeros en el enlace entre cadenas** En esta sección, solamente se consideran los **homopolímeros**. Estos polímeros contienen unidades de repetición idénticas. En los homopolímeros, el tipo de monómero influye en la unión entre cadenas y en la capacidad de las mismas para girar o deslizarse entre ellas al aplicarles un esfuerzo.

A continuación se examinan monómeros que contienen sólo dos átomos de carbono en la cadena principal

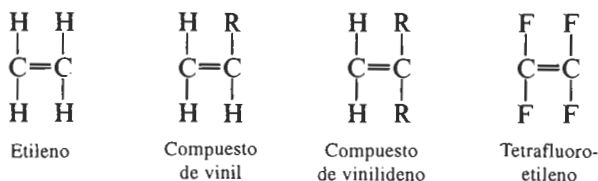


En lo anterior, R puede ser uno o más tipos de átomos o grupos de átomos. La tabla 15-5 muestra las unidades de repetición y las aplicaciones típicas para varios de estos polímeros. En el polietileno, las cadenas lineales giran y se deslizan fácilmente al aplicarles un esfuerzo, y no se forman uniones polares fuertes entre cadenas; por tanto, el polietileno tiene baja resistencia.

En los *compuestos de vinil* uno de los átomos de hidrógeno ha sido remplazado por un átomo o grupo de átomos distinto. Cuando R es cloro, se produce cloruro de polivinilo (PVC); cuando R es  $\text{CH}_3$ , se produce polipropileno (PP); la adición de un anillo de benceno da poliestireno (PS); y un grupo CN resulta en poliácridonitrilo (PAN). Generalmente, se obtiene un arreglo cabeza-cola de unidades de repetición (figura 15-25). Cuando se remplazan dos de los átomos de hidrógeno, el monómero es un *compuesto de vinilideno*, del cual son ejemplos importantes el cloruro de polivinilideno (base para el "Saran Wrap") y del polimetilmetracrilato (acrílicos como lucita y plexiglás).

El efecto de agregar otros átomos o grupos de átomos a la cadena principal de carbono en lugar de los átomos de hidrógeno, se ilustra con las propiedades típicas que se incluyen en la tabla 15-6. Átomos grandes, como el de cloro o grupos de átomos como los de metil ( $\text{CH}_3$ ) o de benceno dificultan a las cadenas su rotación, estirado, desenmarañado y deformación por flujo viscoso, al aplicarles un esfuerzo o al incrementarse la temperatura. Estas condiciones originan resistencia, rigidez y temperaturas de fusión más altas en el caso del polietileno. Además, algunos de los átomos o grupos de átomos más polares proporcionan enlaces Van der Waals más fuertes entre las cadenas.

El átomo de cloro en el PVC y el grupo carbono-nitrógeno en el PAN son fuertemente atraídos por uniones hidrógeno con los átomos de hidrógeno de cadenas adyacentes.

En el politetrafluoroetileno (PTFE o teflón), los cuatro átomos de hidrógeno son remplazados por flúor. El monómero de nuevo es simétrico y la resistencia del polímero no es mucho mayor

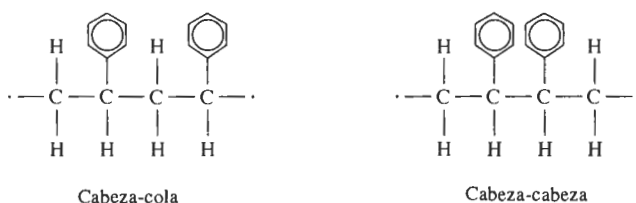

**FIGURA 15-25** Disposición cabeza-cola en comparación con cabeza-cabeza de las unidades de repetición. La más típica es la disposición cabeza-cola.

TABLA 15-5 Unidades de repetición y aplicaciones para termoplásticos por adición seleccionados

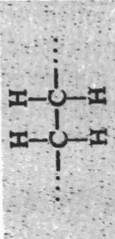
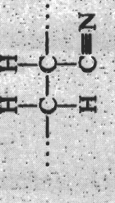
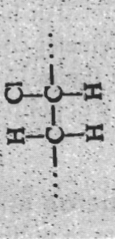
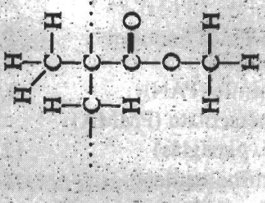
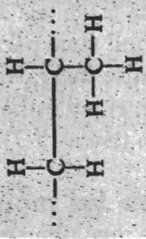
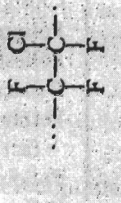
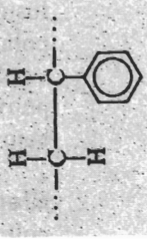
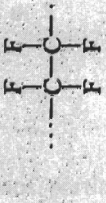
Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones	Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones
Poliétileno (PE)		Películas para empaque, aislamiento de conductores, botellas blandas, tuberías, elementos caseros	Poliacrilonitrilo (PAN)		Fibras textiles, precursor para fibras de carbón, recipientes para alimentos
Cloruro de polivinilo (PVC)		Tuberías, válvulas, coples, loseta de piso, aislamiento para conductores, techos de vinil para automóviles	Polimetilmetacrilato (PMMA) (acrílico-plexiglás)		Ventanas, parabrisas, recubrimientos, lentes de contacto rígidos, señalizaciones iluminadas internamente
Polipropileno (PP)		Tanques, fibras para alfombras, cuerdas, empaque	Policlorotrifluoroetileno		Componentes para válvulas, juntas, tuberías, aislamiento eléctrico
Poliestireno (PS)		Empaques y espumas aislantes, paneles de iluminación, componentes de aparatos, rejillas para hueco	Poli tetrafluoroetileno (teflón) (PTFE)		Sellos, válvulas, recubrimientos no adherentes

TABLA 15-6 Propiedades de termoplásticos seleccionados


	Resistencia a la tensión (psi)	Elonga- ción %	Módulo elástico (psi)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	Impacto Izod (pies libra/plg)
Poliétileno (PE):					
Baja densidad	3,000	800	40,000	0.92	9.0
Alta densidad	5,500	130	180,000	0.96	4.0
Ultra alto peso molecular	7,000	350	100,000	0.934	30.0
Cloruro de polivinilo (PVC)	9,000	100	600,000	1.40	
Polipropileno (PP)	6,000	700	220,000	0.90	1.0
Poliestireno (PS)	8,000	60	450,000	1.06	0.4
Poliacrilonitrilo (PAN)	9,000	4	580,000	1.15	4.8
Polimetilmetacrilato (PMMA) (acrílico, plexiglás)	12,000	5	450,000	1.22	0.5
Policlorotrifluoroetileno	6,000	250	300,000	2.15	2.6
Politetrafluoroetileno (PTFE, teflón)	7,000	400	80,000	2.17	3.0
Polioximetileno (POM) (acetal)	12,000	75	520,000	1.42	2.3
Poliámida (PA) (nylon)	12,000	300	500,000	1.14	2.1
Poliéster (PET)	10,500	300	600,000	1.36	0.6
Policarbonato (PC)	11,000	130	400,000	1.20	16.0
Poliimida (PI)	17,000	10	300,000	1.39	1.5
Polietereterketona (PEEK)	10,200	150	550,000	1.31	1.6
Sulfuro de polifenileno (PPS)	9,500	2	480,000	1.30	0.5
Sulfona de poliéter (PES)	12,200	80	350,000	1.37	0.6
Poliamidaimida (PAI)	27,000	15	730,000	1.39	4.0

que la del polietileno. Sin embargo, el enlace C—F permite que el PTFE tenga un alto punto de fusión, con la ventaja adicional de bajo coeficiente de fricción y la no adherencia, que hacen al polímero útil tanto para cojinetes como para utensilios de cocina.

Según se ilustra en la figura 15-26, polímeros simples como el polietileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el polipropileno son los de más uso y siempre están disponibles a bajo costo (tabla 15-7).

**Efecto de los monómeros en los enlaces entre cadenas** Un gran número de polímeros, que típicamente se utilizan para aplicaciones especiales y en cantidades relativamente pequeñas, se forman a partir de monómeros complejos, con frecuencia por el mecanismo de condensación. En la cadena se pueden incorporar anillos o grupos aromáticos de oxígeno, nitrógeno, azufre y benceno. La tabla 15-8 expone las unidades de repetición y las aplicaciones típicas para varios de estos polímeros complejos. El polioximetileno o el acetal es un ejemplo sencillo, en el cual la cadena principal contiene átomos alternantes de carbono y oxígeno. Varios de estos polímeros, incluyendo las poliimidas y el polietereterketona (PEEK), son materiales aeroespaciales importantes.

Como los enlaces entre cadenas son más resistentes, la rotación y el deslizamiento de éstas es más difícil, lo que resulta en resistencias más elevadas, en mayor rigidez y en más altos

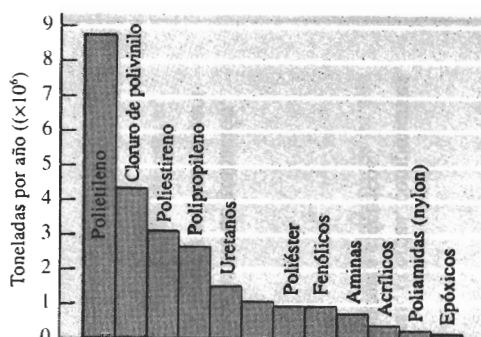

**FIGURA 15-26** Consumo anual típico de varios polímeros en Estados Unidos. Todos los demás corresponden a menos de 3 millones de toneladas.


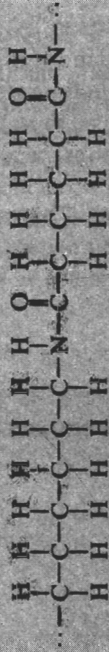
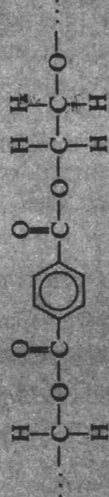
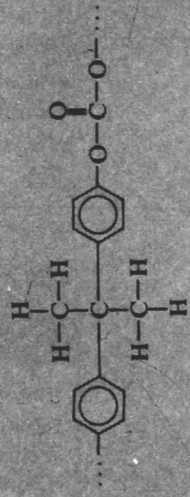
puntos de fusión que los polímeros por adición simples (tabla 15-2). En algunos casos, particularmente en los policarbonatos, se pueden obtener buenas propiedades al impacto a partir de estas complejas cadenas (tabla 15-6).

**Polímeros cristalinos líquidos** Algunas de las cadenas termoplásticas complejas se hacen tan rígidas que funcionan como varillas, incluso cuando se calientan por encima del punto de fusión. Estos materiales son **polímeros cristalinos líquidos** (LCP). Algunos poliésteres aromáticos y poliamidas aromáticas o **aramidas** son ejemplos de polímeros cristalinos líquidos, y se utilizan como fibras de alta resistencia (según se verá en el capítulo 16). El kevlar, una poliamida aromática, es el más conocido de los LCP y se utiliza como fibra de refuerzo para aplicaciones aeroespaciales y para chalecos a prueba de balas.


**TABLA 15-7** Costo aproximado de los polímeros en bruto (1988)

Polímero	Dólares por libra
Poliétileno (baja densidad) .....	0.40
(ultra alto peso molecular) .....	1.10
Poliestireno .....	0.30
Cloruro de polivinilo .....	1.25
Polimetilmetacrilato .....	1.30
Polipropileno .....	0.50
Acetal .....	1.85
Poliéster (PET) .....	1.70
Nylon-6,6 (poliamida) .....	2.20
Policarbonato .....	2.10
PEEK .....	21.50
Polieterimida .....	4.80
ABS .....	1.20
Polímero cristalino líquido .....	16.00
Polibutileno .....	1.45
Elastómero termoplástico .....	1.80
Amina .....	1.00
Fenólicos .....	0.60

**TABLA 15-8** Unidades de repetición y aplicaciones de termoplásticos complejos


Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones
Polioximetileno (acetal)(POM)		Accesorios de plomería, plumas, cojinetes, engranes, aspas de ventilador
Poliamida (nylon) (PA)		Cojinetes, engranes, fibras, cuerdas, componentes de automotores, componentes eléctricos
Poliéster (PET)		Fibras, película fotográfica, cinta de grabación, contenedores de agua caliente, recipientes para bebidas
Policarbonato (PC)		Carcasas eléctricas y aparatos, componentes automotrices, cascos de futbol americano, botellas retornables

Poliamida (PI)

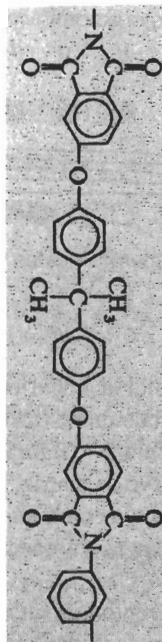

Adhesivos, tableros de circuito, fibras para el transbordador espacial

 Polietereterketona (PEEK)



Aislamientos y recubrimientos eléctricos de alta temperatura

Sulfuro de polifenileno (PPS)




Recubrimientos, componentes para manejo de fluidos, componentes electrónicos, componentes para secadores de pelo

Sulfona de poliéter (PES)




Componentes eléctricos, cafeteras, secadores de pelo, componentes de hornos de microondas

Poliamidaimida (PAI)

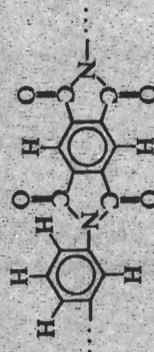

Componentes electrónicos, aplicaciones aeroespaciales y automotrices

**Ramificación** La **ramificación** ocurre cuando un átomo unido a la cadena lineal principal es eliminado y remplazado por otra cadena lineal (figura 15-27). Esto puede ocurrir varias veces cada 100 átomos de carbono en la cadena principal del polímero. La ramificación reduce la tendencia a la cristalización y a la compactación de las cadenas, reduciendo, por lo tanto, su densidad, su rigidez y la resistencia del polímero. El polietileno de baja densidad (LD), que tiene muchas ramificaciones, es más débil que el polietileno de alta densidad (HD), que prácticamente no tiene ramificaciones (tabla 15-6).

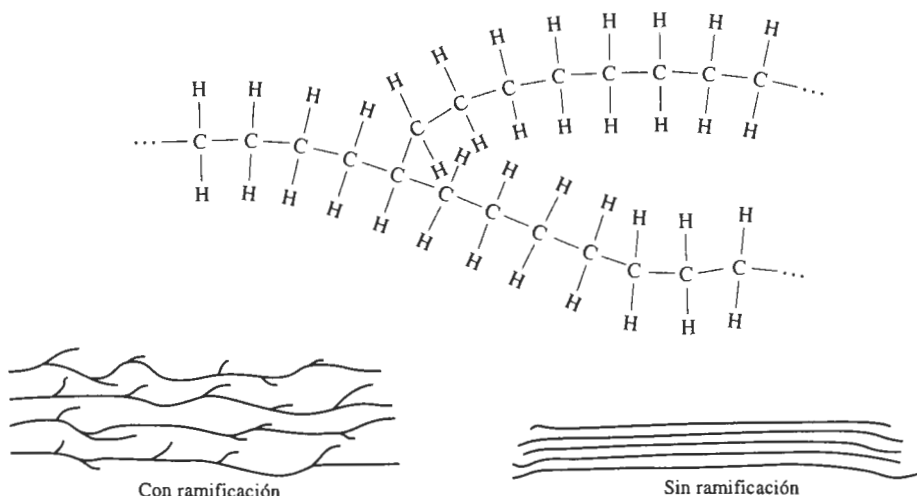


**FIGURA 15-27** La ramificación puede ocurrir en los polímeros lineales y hace más difícil la cristalización.

**Copolímeros** Los **copolímeros** son cadenas de adición lineal compuestas de dos o más tipos de moléculas. El ABS, compuesto de acrilonitrilo butadieno (un elastómero sintético) y de estireno es uno de los materiales poliméricos más comunes (figura 15-28). El estireno y el acrilonitrilo forman un copolímero lineal (SAN) que sirve de matriz. El estireno y el butadieno también forman un polímero lineal, el caucho BS que actúa como material de relleno. La combinación de ambos copolímeros le da al ABS una excelente combinación de resistencia, rigidez y tenacidad.


Otro copolímero común contiene unidades de repetición de etileno y propileno. En tanto que el polietileno y el polipropileno se cristalizan con facilidad, el copolímero se mantiene amorfo. Cuando éste es entrelazado, se comporta como un elastómero.

El arreglo de los monómeros en un copolímero puede tomar varias formas (figura 15-29). Éstas incluyen polímeros alternados, polímeros aleatorios, polímeros en bloque y copolímeros injertados.

**Tacticidad** Cuando se forma un polímero a partir de unidades de repetición no simétricas, la estructura y las propiedades quedan determinadas por la posición de los átomos o grupos de átomos no simétricos. Esta situación se conoce como **tacticidad** o estereoisomerismo. En el arreglo sindiotático, los átomos o grupos de átomos ocupan alternativamente posiciones en lados opuestos de las cadenas lineales. Los átomos están todos en el mismo lado de la cadena

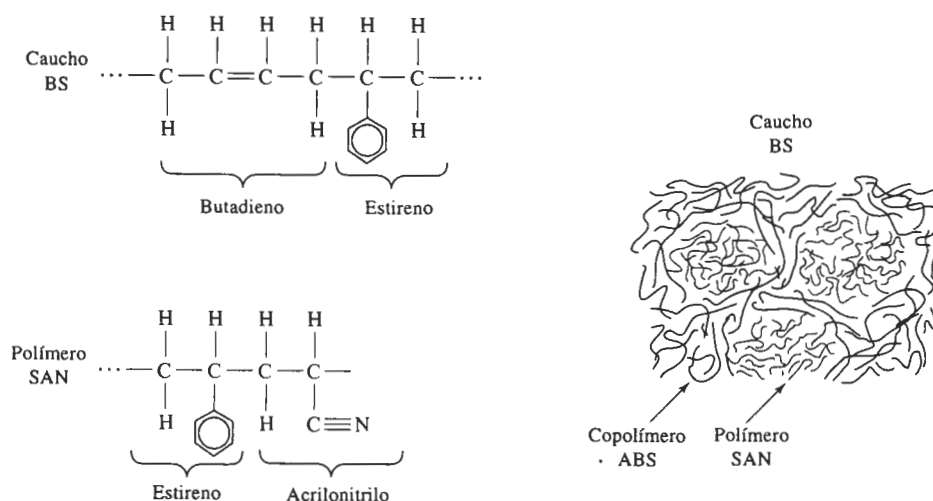

**FIGURA 15-28** La copolimerización produce el polímero ABS, que realmente está conformado por dos copolímeros injertados, el SAN y el BS.

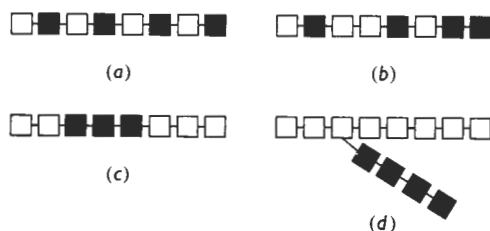


**FIGURA 15-29** Cuatro tipos de copolímero: (a) monómeros alternos, (b) monómeros aleatorios, (c) copolímeros en bloque y (d) copolímeros injertados. Los bloques abiertos presentan un tipo de monómero; los bloques sólidos representan un segundo tipo de monómero.

en los polímeros *isotácticos*, en tanto que la disposición de los átomos es aleatoria en los polímeros *atácticos* (figura 15-30).

La estructura atáctica, que es la menos regular y la menos previsible, tiende a generar un empaquetamiento pobre, poca densidad, bajas resistencias y rigidez, y mala resistencia al calor o al ataque químico. Los polímeros atácticos tienen más probabilidades de presentar una estructura amorfa con una temperatura de transición vítrea alta. Un buen ejemplo de la importancia de la tacticidad ocurre en el polipropileno. El polipropileno atáctico es un polímero amorfo en forma de cera, con malas propiedades mecánicas, en tanto que el polipropileno isotáctico puede cristalizarse y es uno de los polímeros comerciales de uso más extendido.

**Cristalización y deformación** Como se ha visto anteriormente, promover la cristalización del polímero también ayuda a incrementar su densidad, su resistencia al ataque químico y sus propiedades mecánicas, incluso a temperaturas más altas; todo lo anterior debido a una unión más fuerte entre cadenas. Además, la deformación endereza y alinea las cadenas, produ-



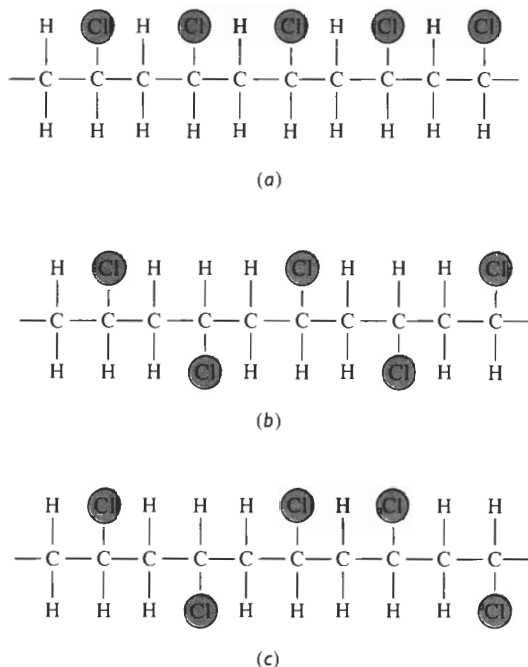

**FIGURA 15-30** Tres posibles arreglos de monómeros no simétricos: (a) isotáctico, (b) sindiotáctico y (c) atáctico.

ciendo una orientación preferencial. La deformación de un polímero se utiliza para producir fibras con propiedades mecánicas en la dirección de la fibra que exceden a las de muchos metales y materiales cerámicos.

**Mezclas y aleaciones** Es posible mejorar las propiedades mecánicas de muchos termoplásticos mediante mezclas y aleaciones. Al mezclar un elastómero no miscible con el termoplástico, se produce un polímero de dos fases, como en el ABS. El elastómero no se introduce en la estructura como un copolímero, pero en cambio contribuye a absorber energía y a mejorar la tenacidad. Los policarbonatos utilizados para producir cabinas transparentes de aeronaves son endurecidos de esta manera mediante elastómeros.

### EJEMPLO 15-12

Compare las propiedades mecánicas del polietileno LD, del polietileno HD, del cloruro de polivinilo, del polipropileno y del poliestireno, y explique las diferencias en función de su estructura.

### SOLUCIÓN

Obsérvese la resistencia máxima a la tensión y el módulo de elasticidad correspondiente a cada polímero.

Polímero	Resistencia a la tensión (psi)	Módulo de elasticidad (ksi)	Estructura
Poliétileno LD	3000	40	Altamente ramificado, estructura amorfa con monómeros simétricos.
Poliétileno HD	5500	180	Estructura amorfa con monómeros simétricos pero muy poca ramificación
Polipropileno	6000	220	Estructura amorfa con pequeños grupos laterales de metilo
Poliestireno	8000	450	Estructura amorfa con grupos laterales de benceno
Cloruro de polivinilo	9000	600	Estructura amorfa con grandes átomos de cloro como grupos laterales

Se puede concluir que:

1. La ramificación, que reduce la densidad y el empaquetamiento de las cadenas, disminuye las propiedades mecánicas del polietileno.
2. La adición a la cadena de átomos o de grupos de átomos distintos al hidrógeno incrementa la resistencia y la rigidez. El grupo metilo en el polipropileno consigue alguna mejoría, el anillo de benceno del estireno proporciona mejores propiedades y el átomo de cloro en el cloruro de polivinilo aporta un gran incremento en propiedades.


## 15-9 Elastómeros (hules)

Un cierto número de polímeros lineales naturales y sintéticos conocidos como *elastómeros* presentan gran cantidad de deformación elástica al aplicarles una fuerza. Bandas elásticas, llantas de automóviles, empaques en forma de anillos en O, mangueras y aislamiento para conductores eléctricos son usos comunes de estos materiales.

**Isómeros geométricos** Algunos monómeros, con estructuras diferentes aunque tengan una misma composición, se conocen como **isómeros geométricos**. El isopreno o caucho natural es un ejemplo importante (figura 15-31). El monómero incluye dos enlaces dobles entre átomos de carbono; este tipo de monómero se conoce como un **dieno**. La polimerización ocurre al romper los dos enlaces dobles, creando en el centro de la molécula un enlace doble nuevo y sitios activos en ambos extremos.

En la forma *trans* del isopreno, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo en el centro de la unidad de repetición se localizan en lados opuestos del enlace doble recién formado. Este arreglo forma cadenas relativamente rectas; el polímero cristalino forma un polímero rígido duro, que se llama *gutapercha*.


Sin embargo, en la forma *cis*, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo se localizan en el mismo lado del enlace doble. Esta geometría diferente hace que las cadenas poliméricas se desarrollen con una estructura altamente enroscada, evitando una gran compactación y gene-

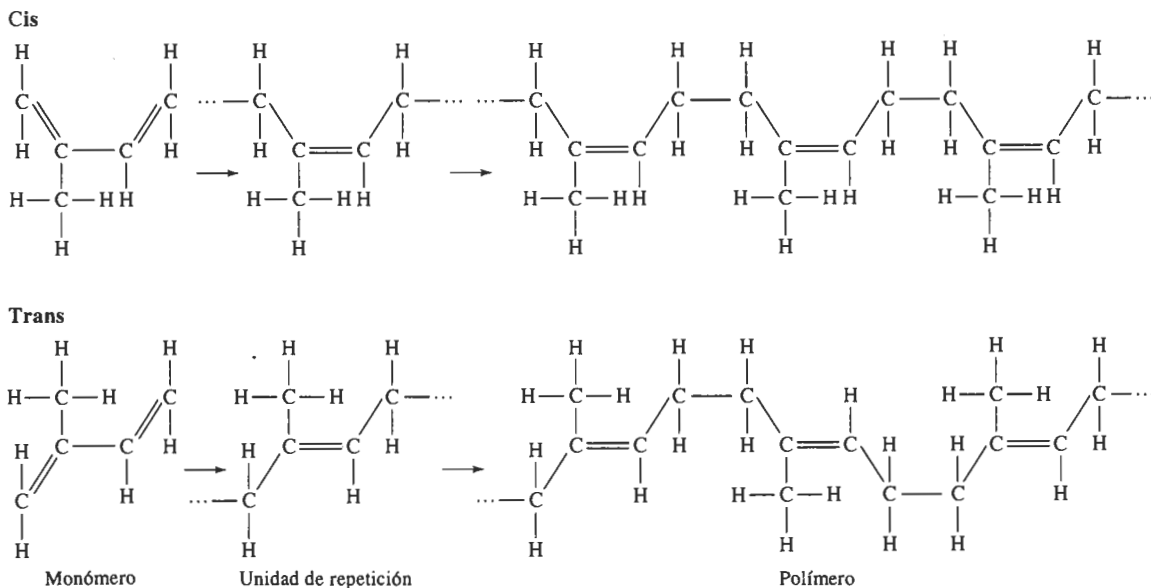


**FIGURA 15-31** Estructuras *cis* y *trans* del isopreno.

rando un polímero cauchótico amorfo. Si al *cis* isopreno se le aplica un esfuerzo, el polímero se comporta de manera viscoelástica. Las cadenas se desenroscan y los enlaces se estiran produciendo una deformación elástica, pero las cadenas también se deslizan entre sí, produciendo una deformación plástica no recuperable. El polímero se comporta como un termoplástico en vez de elastómero (figura 15-32).

**Enlaces cruzados** Se puede evitar la deformación plástica viscosa y al mismo tiempo mantener una gran deformación elástica mediante **enlaces cruzados** de las cadenas. La **vulcanización**,

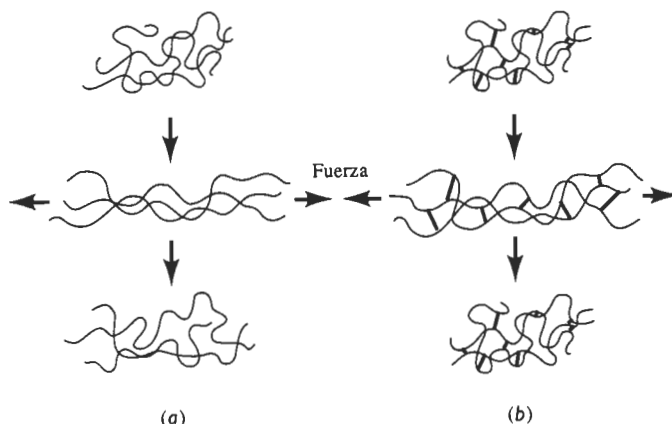

**FIGURA 15-32** (a) Cuando un elastómero no contiene enlaces cruzados, la aplicación de una fuerza causa a la vez deformación elástica y plástica; una vez removida la carga, el elastómero queda permanentemente deformado. (b) Cuando existen enlaces cruzados, el elastómero quizá puede sufrir una deformación elástica grande; sin embargo, al eliminar la carga, el elastómero vuelve a su forma original.

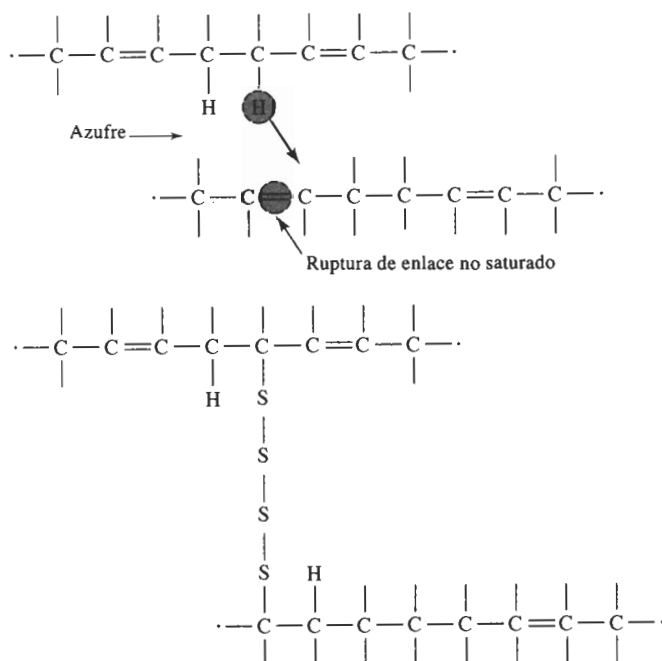


**FIGURA 15-33** Enlaces cruzados en las cadenas de poliisopreno, que pueden formarse al introducir cadenas de átomos de azufre. Los sitios de fijación de las cadenas de azufre aparecen mediante el reacomodo o pérdida de un átomo de hidrógeno, o por ruptura de un enlace no saturado.

que utiliza átomos de azufre es un método común para formar enlaces cruzados. La figura 15-33 describe la forma en que se pueden enlazar cadenas de polímeros mediante tiras de átomos de azufre, al procesar el material y conformarlos a temperaturas de aproximadamente 120 a 180°C. Los pasos de la formación de enlaces cruzados pueden incluir el reacomodo de un átomo de hidrógeno y el remplazo de uno o más de los enlaces dobles por enlaces sencillos. El proceso de ligadura no es reversible. En consecuencia, el elastómero no es fácilmente reciclable.

La curva esfuerzo deformación de un elastómero aparece en la figura 15-34. Toda la curva representa deformación elástica; por lo que los elastómeros presentan un comportamiento elástico no lineal. Inicialmente, se reduce el módulo de elasticidad por el desenroscado de las cadenas. Sin embargo, una vez extendidas las cadenas, ocurre deformación elástica adicional al estirarse los enlaces, con un módulo de elasticidad más elevado.

La elasticidad del caucho se determina mediante el número de enlaces cruzados, o la cantidad de azufre agregada al material. Bajas adiciones de azufre dejan al caucho blando y flexible, como en las bandas elásticas y los guantes de hule. Si se incrementa el contenido de azufre, se limita el desenroscado de cadenas y el caucho se hace más duro, más rígido y más frágil, como el que se utiliza en los montajes de motor. Típicamente, se agrega del 0.5 al 5 por ciento de azufre para formar en los elastómeros los enlaces cruzados.

**Elastómeros típicos** Los elastómeros, que son polímeros amorfos, no se cristalizan fácilmente durante su proceso. Tienen una baja temperatura de transición vítrea y las cadenas se pueden deformar elásticamente con facilidad al aplicar una fuerza. Los elastómeros típicos (tablas 15-9 y 15-10) cumplen con estos requisitos.

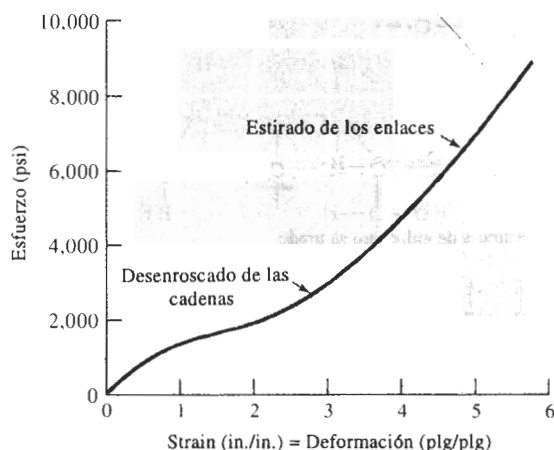

**FIGURA 15-34** Curva esfuerzo-deformación de un elastómero. Casi toda la deformación es elástica; por tanto, el módulo de elasticidad varía conforme cambia la deformación.

El poliisopreno es un caucho natural. El policloropreno o neopreno es un material común para mangueras y aislamientos eléctricos. Muchos de los elastómeros sintéticos de importancia son copolímeros. El caucho de butadienoestireno (BS), que también es uno de los componentes del ABS (figura 15-28) se utiliza en llantas de automóvil. Otros elastómeros importantes son las siliconas, que se basan en cadenas compuestas de átomos de silicio y oxígeno. Los cauchos de silicón proporcionan resistencia a altas temperaturas, permitiendo usar el elastómero a temperaturas tan altas como 315°C.

**Elastómeros termoplásticos** Los **elastómeros termoplásticos (TPE)** son un grupo especial de polímeros, que no se basan en los enlaces cruzados para producir gran cantidad de deformación elástica. La figura 15-35 muestra la estructura de un copolímero de bloque estireno butadieno, diseñado de tal forma que las unidades de repetición del estireno están localizadas sólo en los extremos de las cadenas. Aproximadamente, el 25 por ciento de la cadena está compuesta de estireno. Los extremos de estireno de varias cadenas forman dominios de forma esférica. El estireno tiene una alta temperatura de transición vítrea; en consecuencia, los dominios son resistentes y rígidos, y mantienen las cadenas fuertemente unidas. Las áreas cauchóticas que contienen unidades de repetición de butadieno están localizadas entre los dominios de estireno; estas porciones del polímero tienen una temperatura de transición vítrea por abajo de la temperatura ambiente y, por tanto, se comportan de una manera blanda y cauchótica. La deformación elástica ocurre mediante el movimiento recuperable de las cadenas; sin embargo, a temperaturas normales los dominios de estireno evitan el deslizamiento de las cadenas.

Los copolímeros en bloque de estireno butadieno difieren del caucho BS analizado anteriormente, en que no son necesarios los enlaces cruzados de los monómeros de butadieno y de hecho no son ni siquiera deseables. Al aplicar calor al elastómero termoplástico, el estireno se calienta por arriba de la temperatura de transición vítrea, se destruyen los dominios y el polímero se deforma de manera viscosa, esto es, se comporta como cualquier otro termoplástico, haciendo que su fabricación resulte muy fácil. Al enfriarse el polímero, se vuelven a formar los dominios y el material regresa a sus características de elastómero. En consecuencia, los elastómeros termoplásticos se comportan como termoplásticos ordinarios a temperaturas elevadas y como elastómeros a temperaturas bajas. Este comportamiento también permite que los elastómeros termoplásticos se puedan reciclar con mayor facilidad que los convencionales.

TABLA 15-9 Unidades de repetición y aplicaciones de elastómeros seleccionados








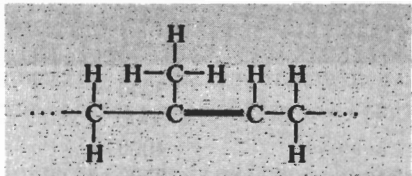
Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones
Poliisopreno		Llantas
Polibutadieno		Llantas industriales, montajes contra vibración
Poliisobutileno		Tubería, aislamiento, recubrimientos
Policloropreno (neopreno)		Mangueras, vainas para cable
Butadieno-estireno (caucho BS o SBR)		Llantas
Butadieno-acrilonitrilo		Juntas, mangueras para combustible
Silicona		Juntas, sellos

TABLA 15-10 Propiedades de elastómeros seleccionados

	Resistencia a la tensión (psi)	Elongación (%)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )
Poliisopreno	3000	800	0.93
Polibutadieno	3500		0.94
Poliisobutileno	4000	350	0.92
Policloropreno (neopreno)	3500	800	1.24
Butadieno estireno (caucho BS o SBR)	3000	2000	1.0
Butadieno-acrilonitrilo	700	400	1.0
Silicona	1000	700	1.5
Elastómero termoplástico	5000	1300	1.06

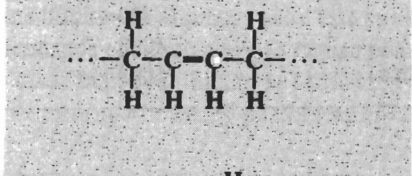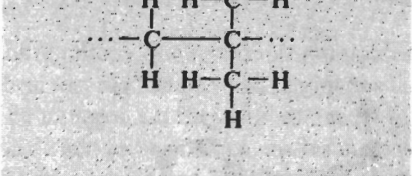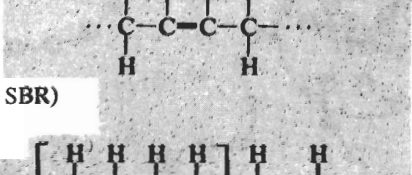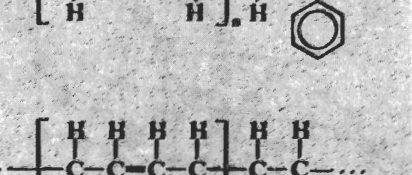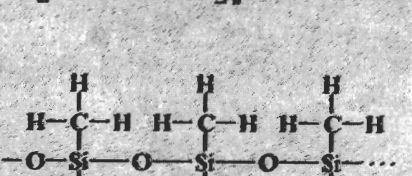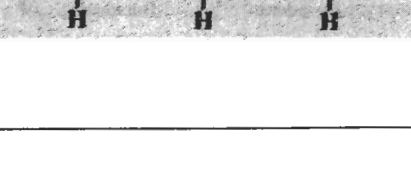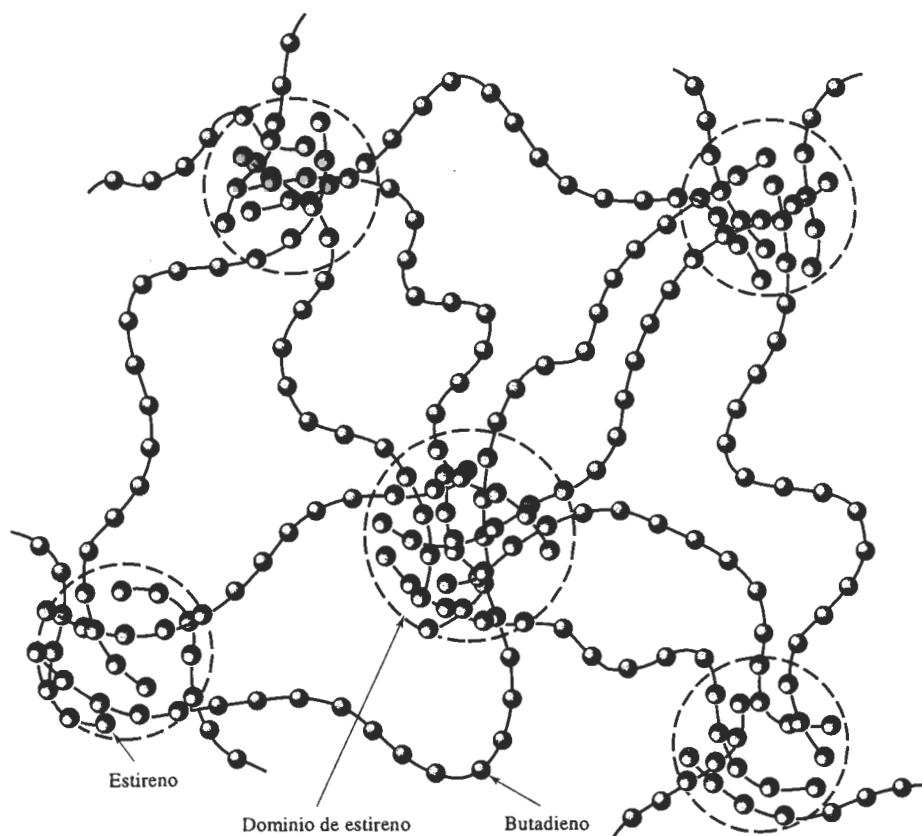

**FIGURA 15-35** Estructura del copolímero SB en un elastómero termoplástico. La naturaleza vítrea de los dominios de estireno le dan un comportamiento elástico, sin enlaces cruzados del butadieno.

## 15-10 Polímeros termoestables


Los termoestables son cadenas de polímeros con enlaces altamente cruzados, que forman una estructura de red tridimensional. Ya que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, estos polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, también tienen bajas ductilidad y propiedades al impacto y una alta temperatura de transición vítrea. En un ensayo a la tensión, los polímeros termoestables presentan el mismo comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles.

Los polímeros termoestables a menudo se inician como cadenas lineales. Dependiendo del tipo de unidades de repetición y del grado de polimerización, el polímero inicial puede ser un sólido o una resina líquida; en algunos casos, ésta se utiliza en dos o tres partes (como en el caso de los dos recipientes de cemento epóxico de uso común). El calor, la presión, la mezcla de las varias resinas u otros métodos, inician la formación de enlaces cruzados. Este proceso no es reversible: una vez formado, no es posible reutilizar o reciclar de manera conveniente el termoestable.

Los grupos funcionales para varios polímeros termoestables comunes se resumen en la tabla 15-11 y sus propiedades representativas en la tabla 15-12.

**Fenólicos** Los fenólicos, que son los termoestables de uso más común, se utilizan frecuentemente como adhesivos, recubrimientos, laminados y componentes moldeados para aplicaciones eléctricas o de motores. La baquelita es uno de los termoestables fenólicos más usual.

Una reacción de condensación que une las moléculas de fenol y de formaldehído producen la resina inicial fenólica lineal (figura 15-36). El átomo de oxígeno en la molécula de formaldehído reacciona con un átomo de hidrógeno en cada una de dos moléculas de fenol, liberándose agua

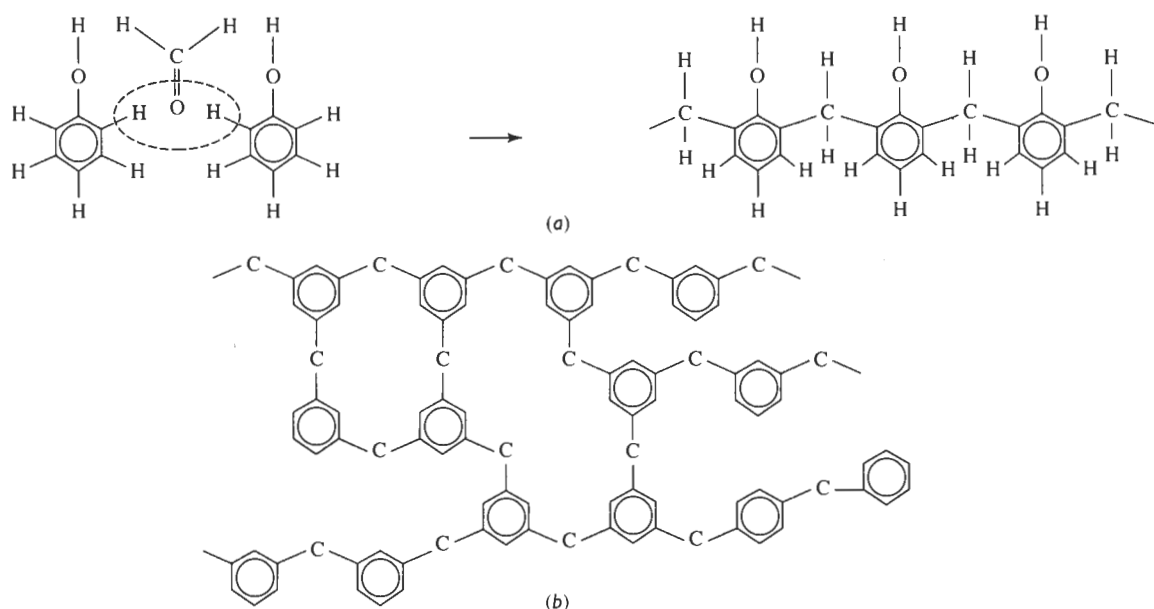

**FIGURA 15-36** Estructura de un fenólico. En (a) dos anillos de fenol se unen por una reacción de condensación por medio de una molécula de formaldehído. Finalmente, se forma una cadena lineal. En (b) el formaldehído en exceso sirve como agente de formación de enlaces cruzados, produciendo una red de polímero termoestable.



TABLA 15-11 Unidades funcionales y aplicaciones de termoestables seleccionados

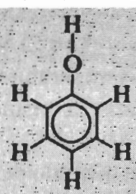
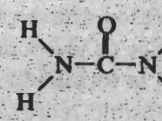
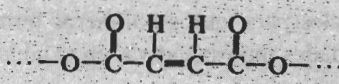
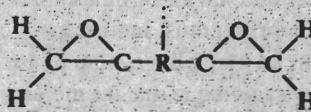

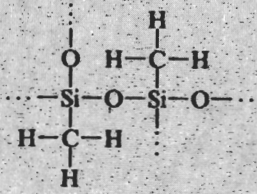
Polímero	Unidades funcionales	Aplicaciones típicas
Fenólicos		Adhesivos, recubrimientos laminados
Aminas	 Urea	Adhesivos, utensilios de cocina, moldes eléctricos
Poliésteres		Moldes eléctricos, laminados decorativos, matriz en compuestos reforzados con fibra de vidrio
Epóxicos		Adhesivos, moldes eléctricos, matrices para materiales compuestos
Uretanos		Fibras, recubrimientos, espumas, aislamiento
Silicona		Adhesivos, juntas, selladores

TABLA 15-12 Propiedades de polímeros termoestables típicos

	Resistencia a la tensión (psi)	Elongación (%)	Módulo de elasticidad (psi)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )
Fenólicos	9,000	2	1300	1.27
Aminas	10,000	1	1600	1.50
Poliésteres	13,000	3	650	1.28
Epóxicos	15,000	6	500	1.25
Uretanos	10,000	6		1.30
Siliconas	4,000	0	1200	1.55

como subproducto. Acto seguido, las dos moléculas de fenol se unen mediante el átomo de carbono restante en el formaldehído.

Este proceso continúa, hasta que se forma una cadena lineal de fenol formaldehído. Sin embargo, el fenol es trifuncional; una vez formada la cadena, en cada anillo de fenol existe un tercer sitio para el enlace cruzado con cadenas adyacentes.

**Aminas** Las aminorresinas, producidas por combinación de urea o monómeros de melamina con formaldehído son similares a las fenólicas. Los monómeros se unen mediante un enlace de formaldehído para producir cadenas lineales. El formaldehído excedente proporciona los enlaces cruzados necesarios para generar polímeros fuertes y rígidos, adecuados para usos como adhesivos, laminados y material de moldeo para utensilios de cocina, y equipo eléctrico como cortacircuitos, interruptores, contactos o placas de pared.

**Uretanos** Dependiendo del grado de enlaces cruzados, los uretanos se comportan como polímeros termoestables, como polímeros termoplásticos o como elastómeros. Estos polímeros encuentran aplicaciones como fibras, recubrimientos y espumas para muebles, colchones y aislamientos.


**Poliésteres** Los poliésteres forman cadenas de moléculas de ácido y alcohol mediante una reacción de condensación, dando como subproducto agua. Cuando estas cadenas contienen enlaces no saturados, una molécula de estireno puede proporcionar el enlace cruzado. Los poliésteres se utilizan como material para moldes o para vaciado en una diversidad de aplicaciones eléctricas, laminados decorativos, lanchas y equipo marino, y como matriz de materiales compuestos, como la fibra de vidrio.

**Epóxicos** Los epóxicos son polímeros termoestables, formados por moléculas que contienen un anillo cerrado C—O—C. Durante la polimerización, los anillos C—O—C se abren y los enlaces se reacomodan para unir las moléculas (figura 15-37). El más común de los epóxicos comerciales se basa en el bisfenol A, al cual se le han agregado dos unidades epóxido. Estas moléculas se polimerizan para producir cadenas y a continuación se les hace reaccionar con agentes que aceleran el curado, que proporcionan los enlaces cruzados.

Los epóxicos se utilizan como adhesivos; partes moldeadas rígidas para aplicaciones eléctricas; componentes automotores; tableros de circuitos; artículos deportivos y como matriz para materiales compuestos de alto rendimiento, reforzados con fibra para uso aerospacial.

**Poliimidas** Las poliimidas presentan una estructura en anillo que contiene un átomo de nitrógeno. Un grupo especial, las bismaleimidas (BMI) son importantes en las industrias de aeronaves y aerospacial. Pueden operar de manera continua a temperaturas de 175°C y no se descomponen hasta llegar a los 460°C.

**Interpenetración de redes de polímeros** Se pueden producir algunos materiales poliméricos especiales, cuando las cadenas lineales termoplásticas se entretajan a través de una estructura termoestable, formando **redes de polímeros interpenetrantes**. Por ejemplo, se pueden introducir cadenas de nylon, de acetal y de polipropileno en un termoestable de silicón con enlaces cruzados. En sistemas más avanzados, se pueden producir dos marcos estructurales termoestables interpenetrantes.

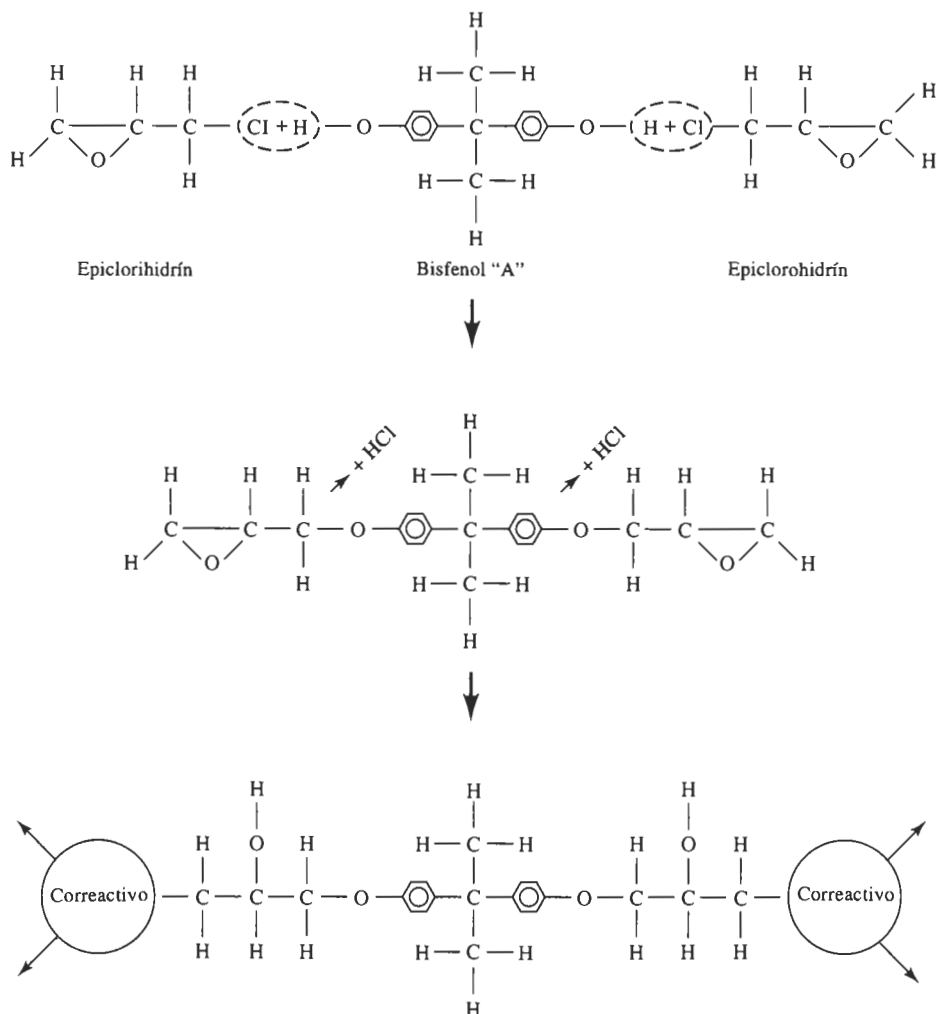

**FIGURA 15-37** Un tipo de epóxico se prepara combinando bisfenol A con epiclorohidrógeno (resultando en la formación de HCl como subproducto) para producir la resina epóxica. En presencia de un correactivo trifuncional, los anillos se abren y el polímero se extiende en dos direcciones.

## 15-11 Adhesivos

Los adhesivos son polímeros que se utilizan para unir otros polímeros, metales, materiales cerámicos, compuestos o combinaciones de todos los anteriores. Los adhesivos se utilizan para una diversidad de aplicaciones. Entre ellos, los más críticos son los “adhesivos estructurales” utilizados en la industria automotriz, aeroespacial, de aparatos domésticos, electrónica, de la construcción y de artículos deportivos.

**Adhesivos químicamente reactivos** Estos adhesivos incluyen a los poliuretanos, epóxicos, siliconas, fenólicos, anaeróbicos y poliimidas. Sistemas de un solo componente están

formados por una sola resina polimérica, que se cura por exposición a la humedad, al calor, o en caso de los anaeróbicos, a la ausencia de oxígeno. Los sistemas de dos componentes (como los epóxicos) se curan al combinarse dos resinas.

**Adhesivos por evaporación o por difusión** El adhesivo se disuelve, ya sea en un solvente orgánico o en agua, y se aplica a las superficies a unir. Al evaporarse el portador, el polímero restante proporciona la unión. Los adhesivos a base de agua son los preferidos, tanto por la seguridad que representan, como desde el punto de vista ecológico. El polímero puede estar totalmente disuelto en agua, o puede estar formado de látex, es decir, como una dispersión estable del polímero en el agua. Es común el uso de una amplia variedad de elastómeros, vinilos y acrílicos.

**Adhesivos de fusión por calor** Estos polímeros termoplásticos y elastómeros termoplásticos se funden al calentarse. Al enfriarse, el polímero se solidifica, uniendo los materiales. Las temperaturas de fusión típicas de los adhesivos de fusión por calor comerciales son de aproximadamente 80 a 110°C, lo que limita su uso a temperaturas elevadas. Las poliamidas y los poliésteres, que pertenecen a este grupo de adhesivos son de alto rendimiento y, por tanto, se pueden utilizar hasta los 200°C.

**Adhesivos sensibles a la presión** Estos adhesivos son principalmente elastómeros o copolímeros de elastómero que se producen en forma de película o de recubrimiento. Se requiere de presión para que el polímero se adhiera al sustrato y se utilizan para producir cintas aislantes eléctricas y de empaque, etiquetas, losetas de piso, recubrimientos para muros y películas texturizadas imitación madera.

**Adhesivos conductores** Un adhesivo polimérico puede contener un material de relleno como escamas o polvos de plata, cobre o aluminio, para proporcionar conductividad eléctrica y térmica. En algunos casos, se desea una buena conductividad térmica pero no eléctrica; el relleno para conseguir esta combinación de propiedades generalmente es de alúmina, berilia, nitruro de boro y sílice.

## 15-12 Aditivos de los polímeros

La mayor parte de los polímeros contienen aditivos, que les proporcionan características especiales.

**Rellenos** Los rellenos se agregan para varios fines. Uno de los ejemplos más conocidos es la adición de negro de humo al caucho, para conseguir la resistencia y la resistencia al desgaste de las llantas. Algunos rellenos, como las fibras cortas o escamas de materiales inorgánicos mejoran las propiedades mecánicas del polímero. Otros, que se llaman **extensores** permiten que se produzcan grandes volúmenes de material polimérico con muy poca resina, reduciendo así el costo. El carbonato de calcio, el sílice, el talco y la arcilla son extensores de uso frecuente.

**Pigmentos** Utilizados para producir colores en polímeros y pinturas, los pigmentos son partículas finamente molidas como el  $\text{TiO}_2$ , que quedan uniformemente dispersas en el polímero.

**Estabilizadores** Los estabilizadores impiden el deterioro del polímero debido a efectos del entorno. Los estabilizadores térmicos se requieren para el proceso del cloruro del polivinilo; de lo contrario, pudieran eliminarse átomos de hidrógeno y cloro en forma de ácido hidrocloreídrico.

haciendo frágil al polímero. Los estabilizadores también impiden el deterioro de los polímeros debido a la radiación ultravioleta.

**Agentes antiestáticos** La mayoría de los polímeros, puesto que son malos conductores, acumulan carga por electricidad estática. Los agentes antiestáticos atraen la humedad del aire hacia la superficie del polímero, mejorando la conductividad superficial del mismo y reduciendo la probabilidad de chispas o descargas.

**Retardantes de llama** Dado que se trata de materiales orgánicos, la mayoría de los polímeros son inflamables. Aditivos conteniendo cloro, bromo, fósforo o sales metálicas reducen la probabilidad de que ocurra o se extienda la combustión.

**Plastificantes** Moléculas o cadenas de bajo peso molecular, conocidas como **plastificantes** reducen la temperatura de transición vítrea, proporcionando lubricación interna y mejorando las características de conformado del polímero. Los plastificantes son de particular importancia para el cloruro de polivinilo, que tiene una temperatura de transición vítrea muy por encima de la temperatura ambiente.

**Reforzantes** La resistencia y rigidez de los polímeros se mejora al introducir filamentos de vidrio, polímeros o grafito como reforzantes. Por ejemplo, la fibra de vidrio está hecha de filamentos cortos de vidrio en una matriz de polímero.

## 15-13 Conformado de los polímeros


Hay varios métodos para producir formas con polímeros, incluyendo el moldeo, la extrusión y la fabricación de películas y fibras. Las técnicas que se utilizan para conformar polímeros dependen en gran medida de la naturaleza del mismo, en particular si es termoplástico o termoes estable. Los procesos típicos se muestran de la figura 15-38 a la 15-40.

La mayoría de las técnicas son utilizadas para conformar los polímeros termoplásticos. El polímero es calentado a una temperatura cercana o superior a la temperatura de fusión, de tal manera que se haga plástico o líquido. Entonces, es vaciado o inyectado en un molde para producir la forma deseada. Los elastómeros termoplásticos se pueden conformar de la misma manera. En estos procesos, el material de desecho puede reciclarse fácilmente, minimizando así el desperdicio.


Para los polímeros termoestables se utilizan pocas técnicas de conformado, ya que una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados, ya no se pueden conformar más. Después de la vulcanización, los elastómeros tampoco pueden ser conformados adicionalmente. En estos casos, el material de desecho no puede ser reciclado.

**Extrusión** Un mecanismo de tornillo empuja al termoplástico caliente a través de un dado abierto, que produce formas sólidas, películas, tubos e incluso bolsas de plástico. En la figura 15-39 aparece un proceso especial de extrusión para la producción de películas. La extrusión puede utilizarse para recubrir conductores y cables, ya sea con termoplásticos o con elastómeros.


**Moldeo por soplado** Una forma hueca de termoplástico, conocida como **preforma**, es introducida en un molde y mediante la presión de un gas se expande hacia las paredes del molde. Este proceso es utilizado para producir botellas de plástico, recipientes, tanques para combustible automotriz y otras formas huecas.

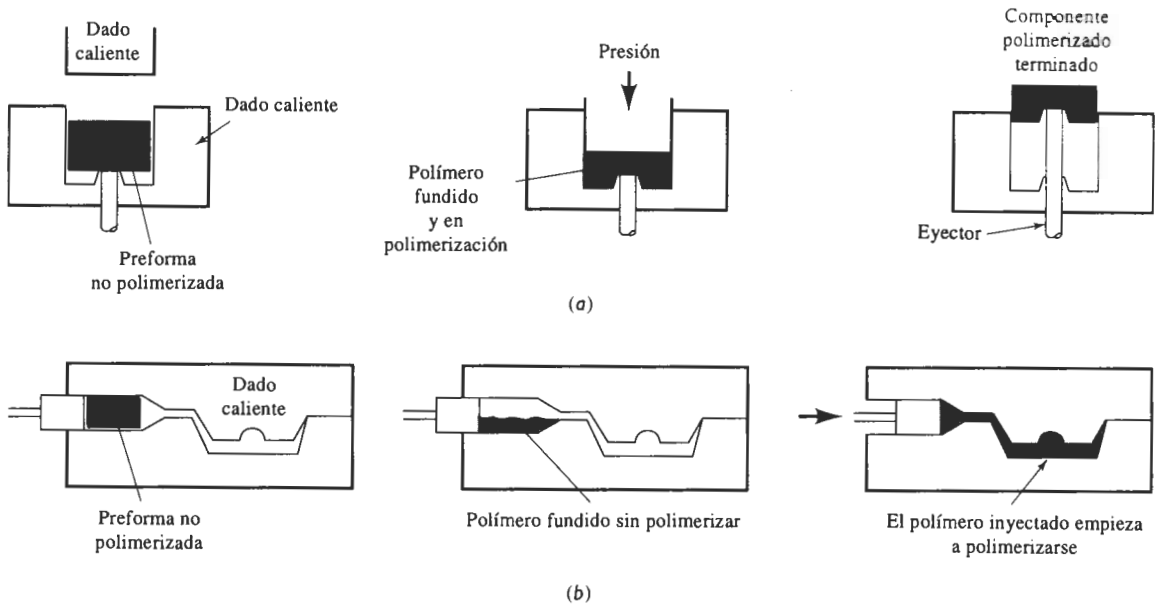

**FIGURA 15-38** Procesos típicos de conformado de polímeros termoestables: (a) moldeo por compresión y (b) moldeo por transferencia.

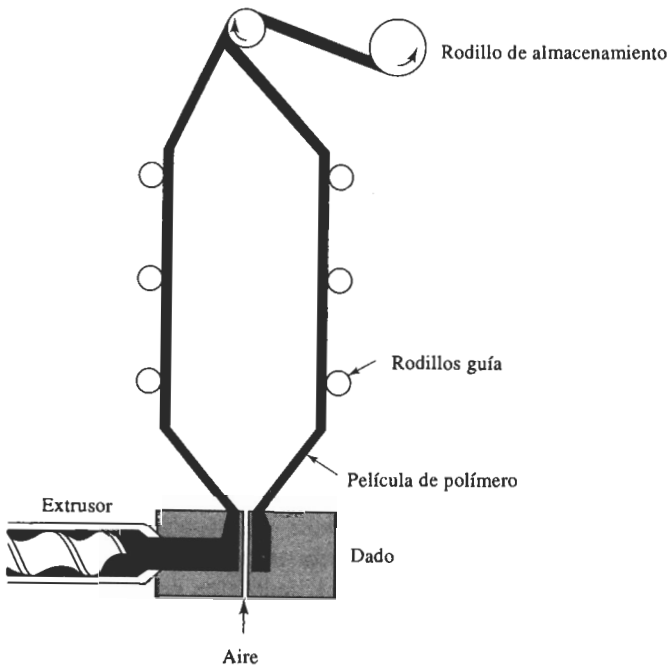

**FIGURA 15-39** Técnica mediante la cual se pueden producir películas de polímero. La película se extruye en forma de bolsa, la cual es separada con aire a presión, mientras el polímero se enfría.

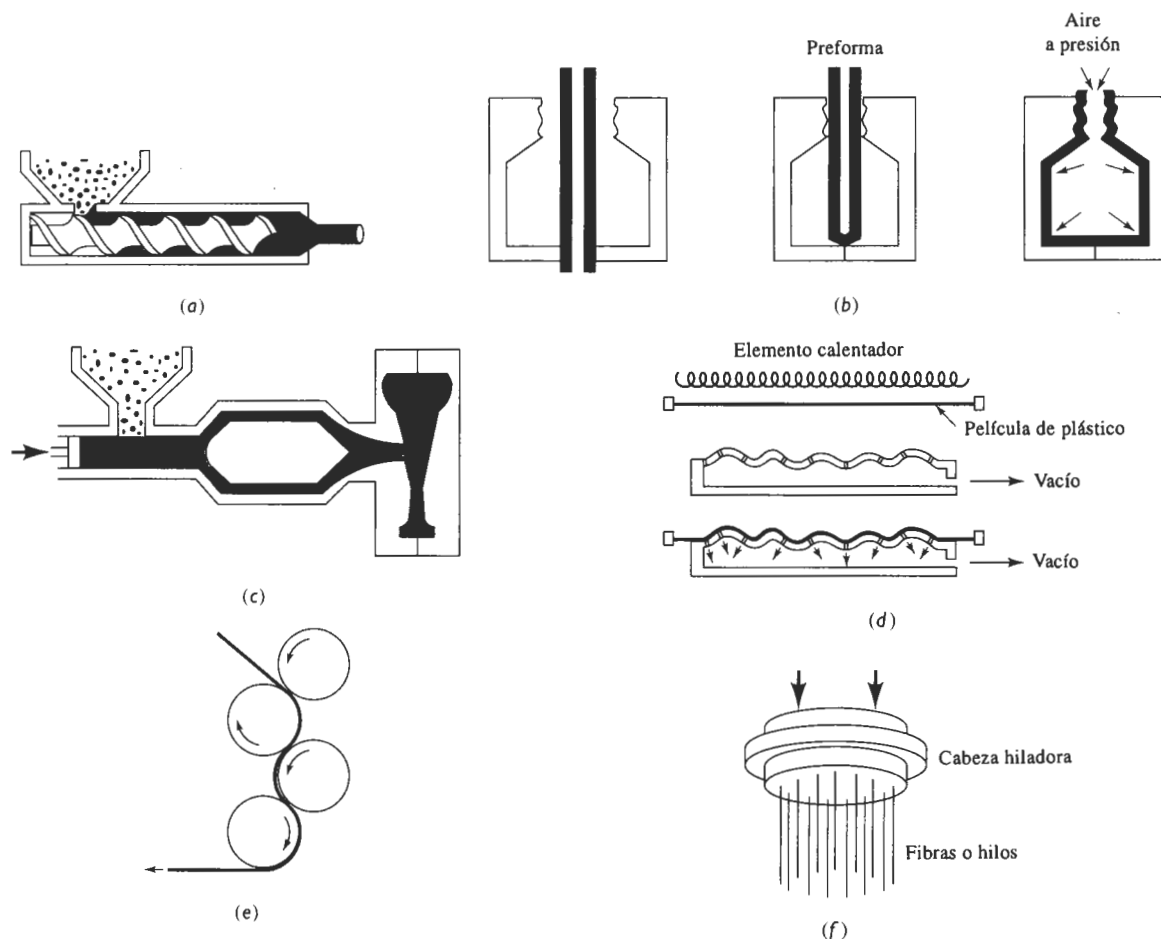

**FIGURA 15-40** Procesos típicos de conformado para polímeros termoplásticos: (a) extrusión, (b) moldeo por soplado, (c) moldeo por inyección, (d) termoformado, (e) calandrado y (f) hilado.

**Moldeo por inyección** Los termoplásticos que se calientan por encima de la temperatura de fusión pueden ser forzados a entrar en un molde cerrado para producir una pieza. Este proceso es similar al moldeo por fundición a presión de los metales. Un émbolo o algún mecanismo especial de tornillo presiona para obligar al polímero caliente a entrar en el dado. Una amplia variedad de productos, como vasos, peines, engranes y botes de basura se pueden producir de esta manera.

**Termoformado** Las hojas de polímero termoplástico que son calentadas hasta llegar a la región plástica se pueden conformar sobre un dado para producir diversos productos, tales como cartones para huevo y paneles decorativos. El conformado se puede efectuar utilizando dados, vacío y aire a presión.

**Calandrado** En una calandra se vierte plástico fundido en un juego de rodillos con una pequeña separación. Los rodillos, que pudieran estar grabados con algún dibujo, presionan al

material y forman una hoja delgada del polímero, a menudo cloruro de polivinilo. Productos típicos de este método incluyen losetas de vinilo para piso y cortinas para regadera.

**Hilado** Se pueden producir filamentos, fibras e hilos mediante el hilado. El polímero termoplástico fundido se empuja a través de un dado, que contiene muchas perforaciones pequeñas. El dado, conocido como **hilador** puede girar y producir un hilado. En algunos materiales, incluyendo el nylon, la fibra puede ser posteriormente estirada para alinear las cadenas a fin de que queden paralelas al eje de la fibra; este proceso incrementa su resistencia.

**Colado** Muchos polímeros se pueden colar en moldes dejando que se solidifiquen. Los moldes pueden ser placas de vidrio, para producir hojas de plástico gruesas, o bandas de acero inoxidable para colado continuo de hojas más delgadas. Un proceso especial de colado es el *moldeo centrífugo*, en el cual el polímero fundido se vacía en un molde que gira sobre dos ejes. La acción centrífuga empuja al polímero contra las paredes del molde, produciendo una forma delgada como el techo de un remolque para acampar.

**Moldeo por compresión** Las piezas termoestables frecuentemente se forman mediante la colocación del material sólido en un dado caliente antes de la formación de los enlaces cruzados. La aplicación de altas presiones y temperaturas hace que el polímero se funda, llene el dado y de inmediato se empiece a endurecer. Con este proceso se pueden producir pequeñas carcasas eléctricas, así como defensas, cofres y paneles laterales para automóviles.

**Moldeo por transferencia** En el moldeo por transferencia de polímeros termoestables se utiliza una doble cámara. El polímero en una de las cámaras es calentado a presión. Una vez fundido se inyecta en la cavidad del dado adyacente. Este proceso permite que algunas de las ventajas del moldeo por inyección puedan ser usadas con polímeros termoestables.

**Moldeo de inyección por reacción (RIM)** Los polímeros termoestables en forma de resina líquida, primero se inyectan en una mezcladora y a continuación directamente en un molde caliente para producir una forma. El conformado y curado ocurren de manera simultánea dentro del molde. En el moldeo reforzado de inyección por reacción (RRIM), un material reforzante, en forma de partículas o fibras cortas se introduce en la cavidad del molde y es impregnado por las resinas líquidas, para producir un compuesto.

**Espumas** Se pueden producir productos de poliestireno, uretano, polimetilmetacrilato y otros polímeros que finalmente contengan espacios huecos. El polímero se produce en pequeñas bolitas que frecuentemente contienen un agente espumante, que al ser calentado se descompondrá generando nitrógeno, bióxido de carbono, pentano o algún otro gas. Durante este proceso de preexpansión, las bolitas aumentan de diámetro tanto como 50 veces y se hacen huecas. A continuación, las bolitas preexpandidas se inyectan dentro de un dado, para fundirlas y unir las a fin de formar productos excepcionalmente ligeros, con densidades de sólo  $0.02 \text{ g/cm}^3$ . Los vasos, empaques y aislamientos de poliestireno expandido (incluyendo styrofoam), son algunas de las aplicaciones para las espumas.

## RESUMEN

Los polímeros son moléculas grandes, de alto peso molecular, producidos al unir moléculas más pequeñas, que se conocen como monómeros. Comparados con la mayoría de los metales y de los cerámicos, los polímeros tienen baja resistencia, rigidez y temperatura de fusión; sin embargo poseen baja densidad y buena resistencia química.



- Los polímeros termoplásticos son cadenas lineales, que permiten conformar fácilmente el material en formas útiles, con buena ductilidad, y que se puedan reciclar de manera económica. Los termoplásticos pueden tener una estructura amorfa, que les dé baja resistencia y buena ductilidad, siempre y cuando la temperatura ambiente esté por arriba de su temperatura de transición vítrea. Los polímeros son más rígidos y frágiles cuando la temperatura cae por debajo de la transición vítrea. Muchos termoplásticos también se cristalizan parcialmente, incrementando así su resistencia.

Las cadenas termoplásticas se pueden hacer más rígidas y resistentes utilizando monómeros no simétricos, que incrementan la resistencia de las uniones entre cadenas y que dificultan que las cadenas se desenmarañen al aplicarles un esfuerzo. Además, muchos monómeros producen cadenas más rígidas que contienen átomos o grupos de átomos distintos al carbono; esta estructura también produce termoplásticos de alta resistencia.

- Los elastómeros son cadenas poliméricas lineales que tienen muchos enlaces cruzados. Las uniones con enlace cruzado hacen posible la obtención de deformaciones elásticas muy grandes, sin deformación plástica permanente. Al incrementar el número de enlaces cruzados, se aumenta la rigidez y se reduce la deformación elástica de los elastómeros.
- Los elastómeros termoplásticos contienen características tanto de los termoplásticos como de los elastómeros. A altas temperaturas, estos polímeros se comportan como termoplásticos y se conforman plásticamente; a bajas temperaturas, se comportan como elastómeros.
- Los polímeros termoestables están altamente ligados en una estructura de red tridimensional. Típicamente se encuentran en ellos altas temperaturas de transición vítrea, buena resistencia y comportamiento frágil. Una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados, estos polímeros no se pueden reciclar con facilidad.
- Los procesos de manufactura dependen del comportamiento de los polímeros. Procesos como la extrusión, el moldeo por inyección, el termoformado, el colado, el trefilado y el hilado son posibles debido al comportamiento viscoelástico de los termoplásticos. El comportamiento no reversible de los enlaces cruzados en los polímeros termoestables limita el número de procedimientos para procesarlos, como el moldeo por compresión y el moldeo por transferencia.

## GLOSARIO

**Aramid** Polímeros de poliamidas que contienen grupos aromáticos de átomos en la cadena lineal.

**Copolímero** Polímero por adición, producido al unir más de un tipo de monómero.

**Dieno** Grupo de monómeros que contienen dos enlaces covalentes dobles. Estos monómeros se utilizan a menudo en la producción de elastómeros.

**Elastómeros** Polímeros que poseen una estructura de cadena altamente retorcida y parcialmente con enlaces cruzados, lo que permite que el polímero tenga una deformación elástica excepcional.

**Elastómeros termoplásticos** Polímeros que se comportan como termoplásticos a altas temperaturas, pero como elastómeros a bajas temperaturas.

**Enlace no saturado** Enlace covalente doble, e incluso triple, que une dos átomos de una molécula orgánica. Cuando un solo enlace covalente reemplaza el enlace no saturado, puede ocurrir la polimerización.

**Enlaces cruzados** Unión de cadenas de polímeros para producir un polímero de red tridimensional.

**Extensores** Aditivos o rellenos de los polímeros, que producen volumen a bajo costo.

**Funcionalidad** Número de sitios en un monómero en los cuales puede ocurrir la polimerización.

**Grado de polimerización** Número de monómeros en un polímero.

**Hiladora** Dado de extrusión que contiene muchas aberturas pequeñas, a través de las cuales se presiona un polímero caliente o fundido, para producir filamentos. Al hacer girar el cabezal hilador se tuercen los filamentos formando un hilado.

**Homopolímeros** Polímeros por adición, que contienen un solo tipo de monómero.

**Isómero geométrico** Molécula que tiene la misma composición de una segunda molécula, pero con una estructura diferente.

**Microcavidades** Se producen en una región deformada plásticamente y localizada en un polímero, y puede llevar a la formación de grietas en el material.

**Monómero** Molécula a partir de la cual se produce un polímero.

**Plastificante** Aditivo que, al reducir la temperatura de transición vítrea, mejora la conformabilidad de un polímero.

**Preforma** Trozo caliente de polímero blando o fundido, que es soplado o conformado a una forma útil.

**Polímeros líquidos cristalinos** Cadenas de polímeros excepcionalmente rígidas que actúan como varillas rígidas, incluso por encima de su punto de fusión.

**Polímeros termoestables** Los que tienen muchos enlaces cruzados, para producir una estructura de red muy resistente.

**Polímeros termoplásticos** Los que se pueden recalentar y volver a fundir varias veces.

**Polimerización por adición** Proceso mediante el cual se elaboran cadenas de polímeros mediante la adición de monómeros, sin crear subproductos.

**Ramificación** Fenómeno que ocurre cuando una cadena de polímero separada se une lateralmente con otra.

**Reacción de condensación** Proceso mediante el cual se elaboran cadenas de polímero mediante una reacción química entre dos o más moléculas, produciendo un subproducto.

**Redes de polímero interpenetrantes** Estructuras poliméricas, producidas al entremezclar dos estructuras o redes poliméricas distintas.

**Reforzantes** Aditivos de los polímeros, diseñados para proporcionar una mejoría significativa a su resistencia. Las fibras son refuerzos típicos.

**Relajación de esfuerzo** Reducción del esfuerzo que actúa sobre un material, durante un periodo a una deformación constante, debido a la deformación viscoelástica.

**Tacticidad** Término que describe en monómeros no simétricos la posición de los átomos o grupos de átomos en la cadena de polímeros.

**Temperatura de deflexión** Temperatura a la cual un polímero se deformará en una cierta cantidad bajo una carga estándar.

**Temperatura de degradación** Temperatura por encima de la cual un polímero se quema, carboniza o descompone.

**Temperatura de transición vítrea** Temperatura por debajo de la cual el polímero amorfo tiene una estructura vítrea rígida.

**Tiempo de relajación** Propiedad de un polímero relacionada con la rapidez a la cual ocurre la relajación del esfuerzo.

**Unidad de repetición** Parte estructural que se repite y a partir de la cual se construye un polímero. También se conoce como *mero*.

**Viscoelasticidad** Deformación de un polímero por flujo viscoso de las cadenas o segmentos de cadenas, al aplicarles un esfuerzo.

**Vulcanización** Formación de enlaces cruzados de las cadenas de elastómero al introducir átomos de azufre a temperaturas y presiones elevadas.

## PROBLEMAS

**15-1** El peso molecular del polimetilmetacrilato (tabla 15-5) es 250,000 g/mol. Si todas las cadenas del polímero tienen la misma longitud, calcule

- (a) el grado de polimerización y
- (b) el número de cadenas en 1 g del polímero.

**15-2** El grado de polimerización de un politetrafluoroetileno (tabla 15-5) es 7500. Si todas las cadenas del polímero tienen la misma longitud, calcule

- (a) el peso molecular de las cadenas y
- (b) el número total de cadenas en 1000 g del polímero.

**15-3** La distancia entre los centros de dos átomos de carbono adyacentes en polímeros lineales es de aproximadamente 0.15 nm. Calcule la longitud de una cadena de polietileno de ultra alto peso molecular, cuyo peso molecular es de 1,000,000 g/mol.

**15-4** Una cuerda de polietileno pesa 0.25 lb por pie. Si cada cadena contiene 7000 unidades de repetición, calcule

- (a) el número de cadenas de polietileno en una longitud de cuerda de 10 pies y
- (b) la longitud total de las cadenas en la cuerda, suponiendo que los átomos de carbono en cada cadena están separados aproximadamente 0.15 nm.

**15-5** Suponga que 20 g de peróxido de benzoilo se introducen en 5 kg de un monómero de polipropileno (tabla 15-5). Si el 30% de los grupos iniciadores son eficaces, calcule el grado esperado de polimerización y el peso molecular del polipropileno si

- (a) todas las terminaciones de las cadenas ocurren mediante combinación y
- (b) todas las terminaciones ocurren por desproporciónación.

**15-6** Suponga que se utiliza el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) como iniciador para 10 kg de monómero de cloruro de vinilo (tabla 15-5). Muestre esquemáticamente cómo el peróxido de hidrógeno iniciará las cadenas de polímero. Calcule la cantidad de peróxido de hidrógeno que se requiere para producir un grado de polimerización de 4000 (suponiendo que tiene una eficacia del 10%) si

- (a) la terminación de las cadenas ocurre por combinación y
- (b) si la terminación ocurre por desproporciónación.

**15-7** Un copolímero común se produce al introducir monómeros de etileno y de propileno en la misma cadena. Calcule el peso molecular del polímero producido al utilizar 1 kg de etileno y 3 kg de polipropileno, dando un grado de polimerización de 5000.

**15-8** La fórmula del formaldehído es  $\text{HCHO}$ .

- (a) Dibuje la estructura de la molécula de formaldehído y la unidad de repetición.
- (b) ¿El formaldehído se polimeriza para producir un polímero acetal mediante el mecanismo de adición o mediante el mecanismo de condensación (tabla 15-8)? Intente dibujar un esquema de la reacción y del polímero de acetal por ambos mecanismos.

 
**15-9** Se desea combinar 5 kg de dimetiltereftalato con etilenglicol para producir poliéster (PET). Calcule

- (a) la cantidad de etilenglicol requerido,
- (b) la cantidad de subproducto que se generará y
- (c) la cantidad de poliéster producido.

**15-10** ¿Es de esperarse que el polietileno se polimerice a una velocidad más rápida o más lenta que el polimetilmetacrilato? Explique. ¿Es de esperarse que el polietileno se polimerice a una velocidad más rápida o más lenta que un poliéster? Explique.

**15-11** Se desea combinar 10 kg de etilenglicol con ácido tereftálico para producir un poliéster. A continuación se muestra el monómero del ácido tereftálico.

- (a) Determine el subproducto de la reacción de condensación y
- (b) calcule la cantidad de ácido tereftálico requerido, la cantidad de subproducto generado y la cantidad de poliéster producido.



**15-12** Los datos que se dan a continuación se obtuvieron para el polietileno. Determine

- (a) el peso promedio del peso molecular y el grado de polimerización y

b) el número promedio del peso molecular y el grado de polimerización.

Rango de peso molecular (g/mol)	$f_i$	$x_i$
0-3,000	0.01	0.03
3,000-6,000	0.08	0.10
6,000-9,000	0.19	0.22
9,000-12,000	0.27	0.36
12,000-15,000	0.23	0.19
15,000-18,000	0.11	0.07
18,000-21,000	0.06	0.02
21,000-24,000	0.05	0.01

**15-13** El análisis de una muestra de poliácilonitrilo (tabla 15-5) muestra que existen seis longitudes de cadenas, con las siguientes cantidades de cadenas en cada longitud. Determine

- (a) el peso molecular promedio por peso de cadenas y el grado de polimerización y  
 (b) el peso molecular promedio por números de cadenas y el grado de polimerización.

Número de cadenas	Peso molecular medio de las cadenas (g/mol)
10,000	3,000
18,000	6,000
17,000	9,000
15,000	12,000
9,000	15,000
4,000	18,000

**15-14** Explique por qué se preferiría que el peso molecular promedio por número de cadenas de un polímero fuera lo más cercano posible al peso molecular promedio por peso de cadenas.

**15-15** Utilizando la tabla 15-2 grafique la relación entre las temperaturas de transición vítrea y las temperaturas de fusión de los polímeros termoplásticos por adición. ¿Cuál es la relación aproximada entre estas dos temperaturas críticas? ¿Siguen los polímeros termoplásticos por condensación y los elastómeros la misma relación?

**15-16** Enliste los polímeros por adición de la tabla 15-2 que pudieran resultar buenos candidatos para fabricar la ménsula que sujeta el espejo retrovisor de la parte externa de un automóvil; suponiendo que las temperaturas caen con frecuencia por debajo de cero grados celsius. Explique su elección.

**15-17** Con base en la tabla 15-2 ¿cuál de los elastómeros sería el adecuado para utilizarlo como junta en una bomba para  $\text{CO}_2$  líquido a  $-78^\circ\text{C}$ ? Explique.

**15-18** ¿Cómo se comparan las temperaturas de transición vítrea del polietileno, del polipropileno y del polimetilmetacrilato? Explique sus diferencias con base en la estructura de los monómeros.

**15-19** ¿Cuáles de los polímeros por adición de la tabla 15-2 se utilizan en su estado cauchótico a temperatura ambiente? ¿Cómo se espera que estas condiciones afecten sus propiedades mecánicas, en comparación con las de los polímeros por adición?

**15-20** La densidad del polipropileno es de aproximadamente  $0.89 \text{ g/cm}^3$ . Determine el número de unidades de repetición de polipropileno en cada celda unitaria de polipropileno cristalino.

**15-21** La densidad del cloruro de polivinilo es de aproximadamente  $1.4 \text{ g/cm}^3$ . Determine el número de unidades de repetición del cloruro de vinilo, los átomos de hidrógeno, los átomos de cloro y los átomos de carbono en cada celda unitaria de PVC cristalino.

**15-22** Una muestra de polietileno tiene una densidad de  $0.97 \text{ g/cm}^3$ . Calcule el porcentaje de cristalinidad de la muestra. ¿Es de esperarse que la estructura de esta muestra tenga una cantidad grande o pequeña de ramificaciones? Explique.

**15-23** Se espera que el cloruro de polivinilo amorfo tenga una densidad de  $1.38 \text{ g/cm}^3$ . Calcule el porcentaje de cristalización en PVC con una densidad de  $1.45 \text{ g/cm}^3$ . (Sugerencia: Encuentre, a partir de sus parámetros de red, la densidad del PVC completamente cristalizado, suponiendo que hay cuatro unidades de repetición por celda unitaria).

**15-24** Describa las tendencias relativas para cristalizarse que tienen los siguientes polímeros. Explique su respuesta. (a) Polietileno ramificado en comparación con polietileno lineal.

(b) Polietileno en comparación con copolímero polietileno polipropileno.

(c) Polipropileno isotáctico en comparación con polipropileno atáctico.

(d) Polimetilmetacrilato en comparación con acetal (polioximetileno).

**15-25** Se encuentra que un polímero tiene una velocidad de termofluencia de  $0.007 \text{ cm/cm} \cdot \text{h}$ , a temperatura ambiente, cuando el esfuerzo aplicado es de  $18 \text{ MPa}$ , una rapidez de termofluencia de  $0.002 \text{ cm/cm} \cdot \text{h}$  cuando el esfuerzo aplicado es de  $15.5 \text{ MPa}$ , y una velocidad de termofluencia de  $0.0009 \text{ cm/cm} \cdot \text{h}$  cuando el esfuerzo aplicado es de  $14 \text{ MPa}$ . Se determina que la velocidad de termofluencia depende de  $a\sigma^n$ , donde  $a$  y  $n$  son constantes. Determine las constantes  $a$  y  $n$  y el esfuerzo máximo que asegurará que el polímero no se deformará más de 2% durante un año.

**15-26** Se le aplica un esfuerzo de  $2500 \text{ psi}$  a un polímero que sirve como sujetador en un ensamble complejo. A de-

formación constante, el esfuerzo cae a 2400 psi después de 100 horas. Si el esfuerzo sobre la pieza debe mantenerse por encima de 2100 psi para que dicho componente funcione correctamente, determine la vida útil del ensamble.

**15-27** Se le aplica un esfuerzo de 1000 psi a un polímero que opera bajo deformación constante; después de seis meses, el esfuerzo baja a 850 psi. Para una aplicación en particular, un componente fabricado con el mismo polímero debe mantener un esfuerzo de 900 psi después de 12 meses. ¿Cuál deberá ser el esfuerzo original sobre el polímero para esta aplicación?

**15-28** En la figura 15-20 se muestran los datos para el tiempo de ruptura del polietileno. A un esfuerzo de 700 psi, la figura nos indica que el polímero se rompe en 0.2 horas a 90°C, pero sobrevive 10,000 horas a 65°C. Suponiendo que el tiempo de ruptura está relacionado con la viscosidad, calcule la energía de activación para la viscosidad del polietileno y estime el tiempo de ruptura a 23°C.

**15-29** La figura 15-21 muestra el efecto del esfuerzo y del tiempo sobre la deformación en el polipropileno a 20°C. (a) Con estos datos determine las constantes  $a$  y  $n$  de la ecuación 15-7 por cada esfuerzo aplicado.

(b) Determine el % de deformación en el polipropileno, si se aplica un esfuerzo de 1250 psi a 20°C durante un año.

**15-30** Un polímero con forma de varilla de 10 cm de largo se utiliza bajo un esfuerzo constante de tensión. La rapidez de termofluencia medida en función de la temperatura aparece a continuación. Determine el tiempo requerido para que la varilla se estire hasta 13 cm a 85°C.

T(°C)	$de/dt$ (cm/cm · h)
25	0.0011
50	0.0147
75	0.1375

**15-31** De cada uno de los pares que siguen, recomiende el que posiblemente tenga las mejores propiedades al impacto a 25°C. Explique cada una de sus selecciones.

- (a) Polietileno en comparación con poliestireno.  
 (b) Polietileno de baja densidad en comparación con polietileno de alta densidad.  
 (c) Polimetilmetacrilato en comparación con politetrafluoroetileno.

**15-32** El polímero ABS puede ser producido utilizando diversas cantidades de monómeros de estireno, butadieno y acrilonitrilo, que están presentes en la forma de dos copolímeros: caucho BS y SAN.

- (a) ¿Cómo se ajustaría la composición del ABS, si se desea obtener buenas propiedades al impacto?  
 (b) ¿Cómo se ajustaría la composición, si se desea obtener buena ductilidad a temperatura ambiente?

(c) ¿Cómo se ajustaría la composición, si se desea obtener una buena resistencia a temperatura ambiente?

**15-33** La figura 15-34 muestra la curva esfuerzo-deformación de un elastómero. Utilizando la curva, calcule y trace el módulo de elasticidad en función de la deformación y explique los resultados.

**15-34** El número máximo de sitios de enlaces cruzados en el poliisopreno es igual al número de enlaces no saturados de la cadena del polímero. Si existen tres átomos de azufre en cada cadena de enlace cruzado de azufre, calcule la cantidad que se requiere de este elemento para proporcionar enlaces cruzados en todos los sitios disponibles en 5 kg de polímero, y el porcentaje en peso de S que estaría presente en el elastómero. ¿Es esto típico?

**15-35** Suponga que se vulcaniza el policloropreno obteniendo las propiedades deseadas al agregar al polímero 1.5% de azufre por peso. Si cada cadena de enlaces cruzados contiene un promedio de cuatro átomos de azufre, calcule la fracción de enlaces no saturados que deberán ser deshechos.

 
**15-36** Los monómeros del ácido adípico, del etilenglicol y del ácido maleico se muestran a continuación. Estos monómeros se pueden unir en cadenas mediante reacciones de condensación, y a continuación ligarse mediante la ruptura de enlaces no saturados, por la inserción de una molécula de estireno como agente de ligadura cruzada.

(a) Muestre cómo se puede producir una cadena lineal compuesta de estos tres monómeros.


(b) Explique la razón por la cual no se puede producir un polímero termoestable utilizando sólo ácido adípico y etilenglicol.

(c) Muestre cuánto estireno proporciona enlaces cruzados entre cadenas lineales.


(d) Si se combinan 50 g de ácido adípico, 100 g de ácido maleico y 50 g de etilenglicol, calcule la cantidad de estireno requerido para unir totalmente al polímero con enlaces cruzados.



Ácido adípico

 

Ácido maleico

 

Etilenglicol

**15-37** ¿Cuánto se requiere de formaldehído para formar enlaces cruzados en 10 kg de fenol para producir un polímero fenólico termoestable? ¿Cuánto subproducto se generará?

**15-38** Explique la razón por la cual el grado de polimerización no se utiliza por lo general para caracterizar polímeros termoestables.

**15-39** Defienda o contradiga la elección de utilizar los siguientes materiales como adhesivos de fusión en caliente para una aplicación en la cual la parte ensamblada estará sujeta a golpes:

- (a) polietileno
- (b) poliestireno
- (c) elastómero termoplástico estireno-butadieno
- (d) poliacrilonitrilo
- (e) polibutadieno

**15-40** Muchas pinturas son materiales poliméricos. Explique por qué se agregan plastificantes a las pinturas. ¿Qué les debe ocurrir a los plastificantes una vez aplicada la pintura?


**15-41** Se desea extruir un componente complejo de un elastómero. ¿Se deberá vulcanizar el hule antes o después de la operación de extrusión? Explique.

**15-42** Suponga que un polímero termoplástico puede producirse en forma de lámina, ya sea por laminación (deformación) o por colado continuo (con una velocidad de enfriamiento rápida). ¿En qué caso se esperaría obtener una mayor resistencia? Explique.

## **A Problemas de diseño**

**15-43** La figura 15-41 muestra el comportamiento del polipropileno, del polietileno y del acetal a dos temperaturas. Se desea producir una varilla de 12 plg de largo de un polímero que operará a 40°C durante 6 meses bajo una carga constante de 500 libras. Diseñe el material y tamaño de la varilla, de forma que no ocurra más del 5% de elongación por termofluencia.

**15-44** Diseñe un material polimérico que pudiera ser utilizado para producir un engrane de 3 plg de diámetro, que

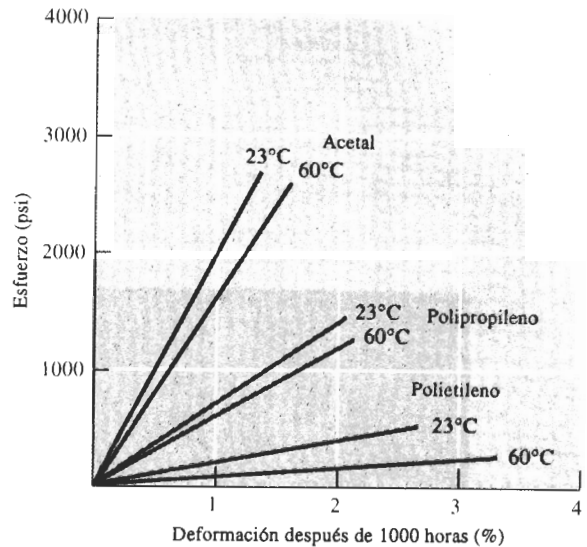

**FIGURA 15-41** Efecto del esfuerzo aplicado sobre el porcentaje de deformación por termofluencia de tres polímeros (para el problema 15-43).

se usará para transferir energía de un motor eléctrico de baja potencia. ¿Cuáles son los requisitos de diseño? ¿Qué clase de polímeros (termoplásticos, termoestables, elastómeros) pudieran ser los más apropiados? ¿Qué polímero en particular deberá considerarse en primer lugar? ¿Qué información adicional en relación con la aplicación y las propiedades del polímero se necesita para terminar el diseño?

**15-45** Diseñe un material polimérico y un proceso de conformado para producir la envoltura externa de una computadora personal. ¿Cuáles son los requisitos de diseño y de conformado? ¿Qué clase de polímeros pudieran ser los más apropiados? ¿Qué polímero en particular se podría considerar en primer lugar? ¿Qué información adicional se necesitaría saber?

**15-46** Diseñe una pieza o componente de un polímero que bajo un esfuerzo aplicado de 1000 psi, no presente más de 0.001 de plg/plg de deformación por termofluencia a temperatura ambiente, durante un año. Es importante tomar en consideración los costos en el diseño.

### 16-1 Introducción


Los materiales compuestos se obtienen al unir dos materiales para conseguir una combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad.

Los compuestos se pueden clasificar en tres categorías: con partículas, con fibras y laminares, dependiendo de la forma de los materiales (figura 16-1). El concreto, que es una mezcla de cemento y grava, es un compuesto particulado; la fibra de vidrio, que contiene fibras de vidrio incrustadas en un polímero, es un compuesto reforzado con fibras; y la madera contrachapada o triplay, que tiene capas alternas de chapa de madera, es un compuesto laminar. Si las partículas de refuerzo están distribuidas uniformemente, los compuestos particulados tendrán propiedades isotrópicas; los compuestos con fibras pueden ser isotrópicos o anisotrópicos; los laminares siempre tienen un comportamiento anisotrópico.

### 16-2 Compuestos reforzados por dispersión

Ampliando un poco la definición de un compuesto, es posible considerar como compuestos particulados un grupo especial de materiales endurecidos por dispersión, que contienen partículas de 10 a 250 nm de diámetro. Estos **dispersoides**, por lo general óxidos metálicos, se introducen en la matriz con métodos distintos a las transformaciones de fases. Aun cuando las pequeñas partículas no sean coherentes con la matriz, bloquean el movimiento de las dislocaciones y producen un pronunciado efecto de endurecimiento.

A temperatura ambiente, los compuestos endurecidos por dispersión pueden ser menos resistentes que las aleaciones tradicionales endurecidas por envejecimiento, que tienen un precipitado coherente. Sin embargo, la resistencia de estos materiales compuestos disminuye gradualmente al incrementarse la temperatura dado que no disminuyen sus propiedades en forma catastrófica por sobre-envejecimiento, sobre-revenido, crecimiento de grano o crecimiento de la

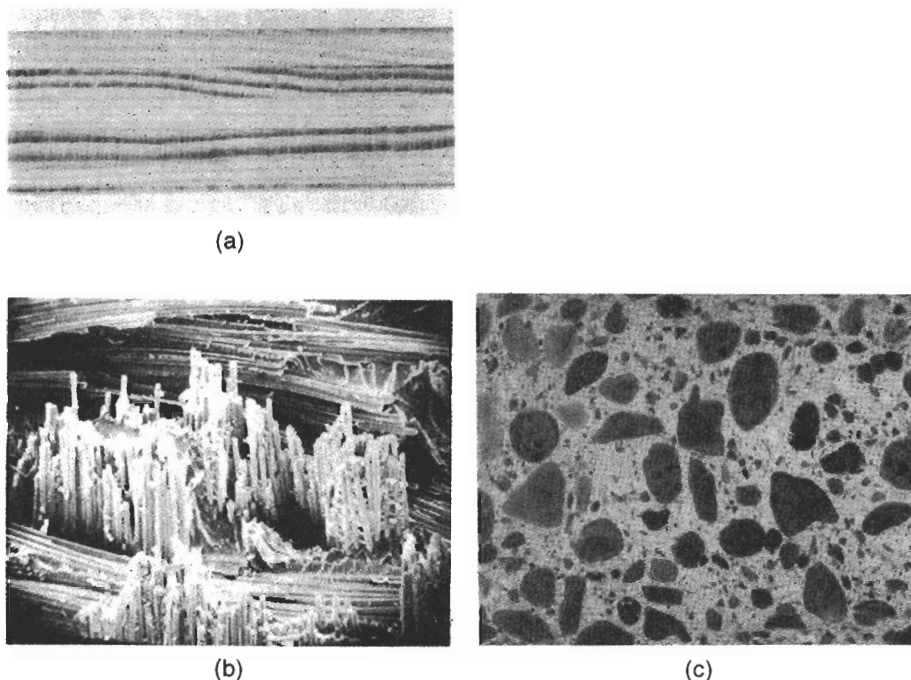

**FIGURA 16-1** Algunos ejemplos de materiales compuestos: (a) el triplay o madera contrachapada es un compuesto laminar de capas de chapas de madera. (b) La fibra de vidrio es un compuesto reforzado por fibra, que contiene largas fibras rígidas de vidrio en una matriz polimérica más blanda ( $\times 175$ ). (c) El concreto es un compuesto particulado, que contiene arena gruesa o grava en una matriz de cemento (reducido 50%).


fase dispersa (figura 16-2). Además, su resistencia a la termofluencia es superior a la de metales y aleaciones.

El dispersante debe tener baja solubilidad en la matriz y no reaccionar químicamente con ella, aunque un pequeño grado de solubilidad puede ayudar a mejorar la unión entre el dispersante y la matriz. El óxido de cobre ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) se disuelve en el cobre a altas temperaturas, por lo que el sistema  $\text{Cu}_2\text{O}$ -Cu no sería eficaz. Sin embargo, el  $\text{Al}_2\text{O}_3$  no se disuelve en el aluminio; el sistema  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -Al proporciona materiales efectivos endurecidos por dispersión.

**Ejemplos de compuestos endurecidos por dispersión** La tabla 16-1 muestra algunos materiales interesantes. Quizás el ejemplo clásico es el compuesto de polvo de aluminio sinterizado (SAP), el cual tiene una matriz de aluminio endurecida con hasta 14 por ciento de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . El compuesto se forma por metalurgia de polvos. En un método se mezclan polvos de aluminio y alúmina, se compactan a altas presiones y luego se sinterizan. En una segunda técnica, el polvo de aluminio es tratado con el propósito de agregar una película continua de óxido a cada partícula. Al compactarse el polvo, la película de óxido se fractura en pequeñas hojuelas, que durante el sinterizado son rodeadas por el aluminio.

Otro grupo importante de compuestos endurecidos por dispersión incluye los metales con dispersión de torio como el níquel-TD (figura 16-3). El níquel-TD puede producirse por oxidación interna. El torio está presente en el níquel como un elemento de aleación. Después de




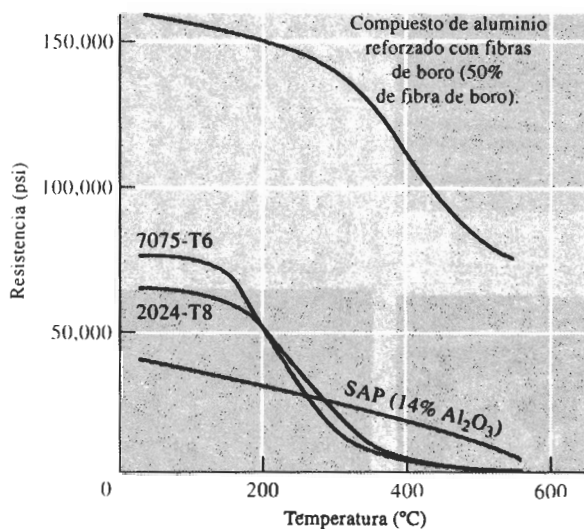

**FIGURA 16-2** Comparación del esfuerzo de cedencia elástico del material compuesto de polvo de aluminio sinterizado (PAS) endurecido por dispersión, con el de dos aleaciones convencionales de aluminio bifásicas de alta resistencia. El compuesto es mejor por arriba de aproximadamente los 300°C. Para comparar se muestra un material compuesto de aluminio reforzado con fibras.

**TABLA 16-1** Ejemplos y aplicaciones de compuestos endurecidos por dispersión

Sistema	Aplicaciones
Ag-CdO	Materiales para contactos eléctricos
Al-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Uso posible en reactores nucleares
Be-BeO	Aerospacial y reactores nucleares
Co-ThO <sub>2</sub> , Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Posibles materiales magnéticos resistentes a la termofluencia
Ni-20% Cr-ThO <sub>2</sub>	Componentes de turborreactores
Pb-PbO	Rejillas para batería
Pt-ThO <sub>2</sub>	Filamentos, componentes eléctricos
W-ThO <sub>2</sub> , ZrO <sub>2</sub>	Filamentos, calentadores

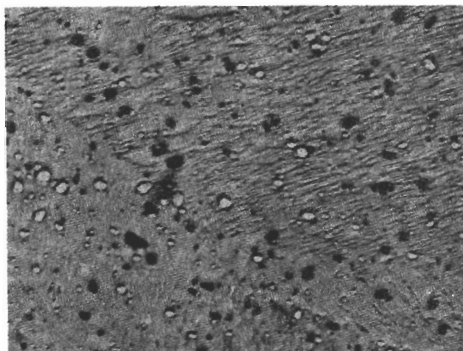

**FIGURA 16-3** Micrografía electrónica del níquel TD. Las partículas dispersas de ThO<sub>2</sub> tienen un diámetro de 300 nm o menos ( $\times 2000$ ). (*De Oxide Dispersion Strengthening*, p.714, Gordon and Breach, 1968. © AIME.)

compactar el polvo, se permite que el oxígeno difunda en el metal, reaccione con el torio y produzca la toria ( $\text{ThO}_2$ ).

### EJEMPLO 16-1

Suponga que se agrega 2% en peso de  $\text{ThO}_2$  al níquel. Cada partícula de  $\text{ThO}_2$  tiene un diámetro de 1000 Å. ¿Cuántas partículas hay en cada  $\text{cm}^3$ ?

### SOLUCIÓN

Las densidades del  $\text{ThO}_2$  y del níquel son  $9.69 \text{ g/cm}^3$  y  $8.9 \text{ g/cm}^3$  respectivamente. La fracción volumétrica es

$$f_{\text{ThO}_2} = \frac{2/9.69}{2/9.69 + 98/8.9} = 0.0184$$

Por tanto, hay  $0.0184 \text{ cm}^3$  de  $\text{ThO}_2$  por  $\text{cm}^3$  de compuesto. El volumen de cada esfera de  $\text{ThO}_2$  es

$$V_{\text{ThO}_2} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(0.5 \times 10^{-5} \text{ cm})^3 = 0.52 \times 10^{-15} \text{ cm}^3$$

$$\text{Número de } \text{ThO}_2 = \frac{0.0184}{0.52 \times 10^{-15}} = 35.4 \times 10^{12} \text{ partículas/cm}^3$$

## 16-3 Compuestos particulados verdaderos

Los compuestos particulados verdaderos contienen grandes cantidades de partículas gruesas, que no bloquean el deslizamiento con eficacia. Estos compuestos están diseñados para producir combinaciones de propiedades poco usuales, y no para mejorar la resistencia.


**Regla de las mezclas** Ciertas propiedades de un compuesto particulado dependen sólo de las cantidades y propiedades relativas de los constituyentes. La **regla de las mezclas** puede predecir con exactitud estas propiedades. Por ejemplo, la densidad de un compuesto particulado es:

$$\rho_c = \sum f_i \rho_i = f_1 \rho_1 + f_2 \rho_2 + \cdots + f_n \rho_n, \quad (16-1)$$

donde  $\rho_c$  es la densidad del compuesto;  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$  son las densidades de cada uno de los constituyentes dentro del compuesto y  $f_1, f_2, \dots, f_n$  son las fracciones volumétricas de cada constituyente.

**Carburos cementados** Los **carburos cementados** o cermets, contienen partículas cerámicas duras dispersas en una matriz metálica. Los insertos de carburo de tungsteno que se utilizan para herramientas de corte en operaciones de maquinado son ejemplos típicos de este grupo. El carburo de tungsteno (WC) es un cerámico duro, rígido y de alta temperatura de fusión. Desafortunadamente, las herramientas fabricadas de carburo de tungsteno son extremadamente frágiles.

A fin de mejorar su tenacidad, las partículas de carburo de tungsteno se combinan con polvo de cobalto y se comprimen para producir preformas de polvo compactado. Estas piezas se calientan por encima de la temperatura de fusión del cobalto. El cobalto líquido rodea las partículas sólidas de carburo de tungsteno (figura 16-4). Después de la solidificación, el cobalto sirve como pegamento de las partículas de carburo de tungsteno, dando buena resistencia al impacto. Otros carburos, como el TaC y el TiC, también pueden incluirse en el cermet.

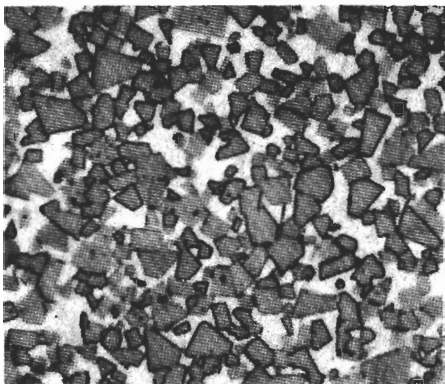

**FIGURA 16-4** Microestructura de un carburo cementado formado por carburo de tungsteno y 20% cobalto ( $\times 1300$ ). (De *Metals Handbook*, Vol. 7, 8a. Ed., American Society for Metals, 1972.)

### EJEMPLO 16-2

Una herramienta de corte de carburo cementado utilizada para maquinado, contiene 75% en peso de WC, 15% en peso de TiC, 5% en peso de TaC y 5% en peso de Co. Estime la densidad del compuesto.

### SOLUCIÓN

Primero, se deben convertir los porcentajes en peso a fracciones volumétricas. Las densidades de los compuestos son:


$$\begin{aligned}
 \rho_{WC} &= 15.77 \text{ g/cm}^3 & \rho_{TiC} &= 4.94 \text{ g/cm}^3 \\
 \rho_{TaC} &= 14.5 \text{ g/cm}^3 & \rho_{Co} &= 8.90 \text{ g/cm}^3 \\
 f_{WC} &= \frac{75/15.77}{75/15.77 + 15/4.94 + 5/14.5 + 5/8.9} = \frac{4.76}{8.70} = 0.547 \\
 f_{TiC} &= \frac{15/4.94}{8.70} = 0.349 \\
 f_{TaC} &= \frac{5/14.5}{8.70} = 0.040 \\
 f_{Co} &= \frac{5/8.90}{8.70} = 0.064
 \end{aligned}$$

De la regla de las mezclas, la densidad del compuesto es

$$\begin{aligned}
 \rho_c &= \sum f_i \rho_i = (0.547)(15.77) + (0.349)(4.94) + (0.040)(14.5) \\
 &\quad + (0.064)(8.9) \\
 &= 11.50 \text{ g/cm}^3
 \end{aligned}$$

**Abrasivos** Los discos para rectificado y corte se forman a partir de alúmina ( $Al_2O_3$ ), carburo de silicio (SiC) y nitruro de boro cúbico (BN). Para conseguir su tenacidad, las partículas abrasivas se cementan usando una matriz vítrea o polimérica. Los abrasivos de diamante típicamente se unen mediante una matriz metálica. Conforme las partículas duras se desgastan, se rompen o salen de la matriz, se exponen nuevas superficies de corte.

**Contactos eléctricos** Los materiales utilizados en interruptores y relevadores para contactos eléctricos deben tener una buena combinación de resistencia al desgaste y conductividad eléctrica. De lo contrario, los contactos se erosionan, causando contactos deficientes y arco eléctrico. La plata reforzada con tungsteno proporciona esta combinación de características. Se fabrica un compacto de polvo de tungsteno utilizando procesos convencionales de metalurgia de polvos a fin de producir una alta porosidad interconectada (figura 16-5). A continuación se infiltra plata líquida en vacío, para que llene los huecos interconectados. La plata y el tungsteno son continuos. Por tanto, la plata pura conduce la corriente con eficiencia, en tanto que el tungsteno duro aporta la resistencia al desgaste.

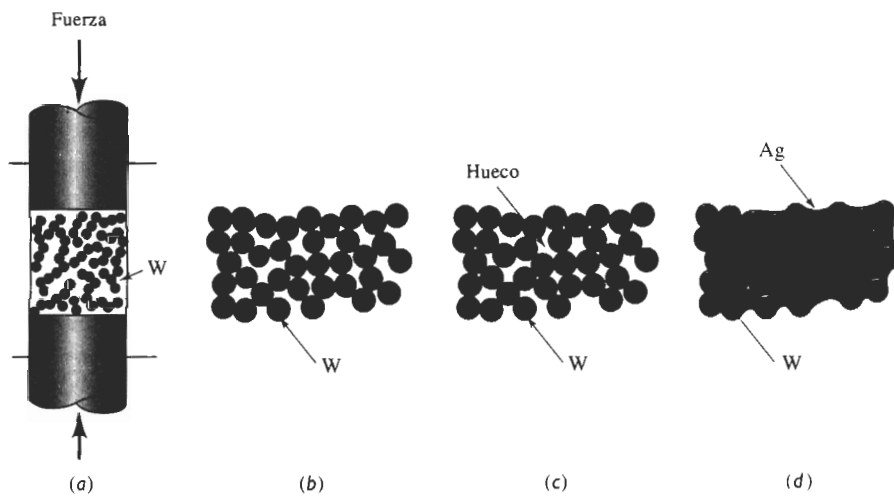

**FIGURA 16-5** Pasos para la producción de un compuesto eléctrico plata-tungsteno: (a) se comprime el polvo de tungsteno, (b) se produce un compacto de baja densidad, (c) el sinterizado une los polvos de tungsteno y (d) la plata líquida es infiltrada en los poros entre partículas.

### EJEMPLO 16-3

Se produce un compuesto plata-tungsteno para contactos eléctricos fabricando en primer término un compacto de tungsteno poroso por metalurgia de polvos y, a continuación, infiltrando plata pura en los poros. La densidad del compacto del tungsteno, antes de la infiltración es de  $14.5 \text{ g/cm}^3$ . Calcule la fracción volumétrica de porosidad y el porcentaje final en peso de la plata, en el compacto después de la infiltración.

### SOLUCIÓN

Las densidades del tungsteno puro y de la plata pura son  $19.3 \text{ g/cm}^3$  y  $10.49 \text{ g/cm}^3$ , respectivamente. Se puede suponer que la densidad de un poro es cero, por lo que, de acuerdo con la regla de las mezclas

$$\begin{aligned}\rho_c &= f_w \rho_w + f_{\text{poro}} \rho_{\text{poro}} \\ 14.5 &= f_w(19.3) + f_{\text{poro}}(0) \\ f_w &= 0.75 \\ f_{\text{poro}} &= 1 - 0.75 = 0.25\end{aligned}$$

Después de la infiltración, la fracción volumétrica de la plata es igual a la fracción volumétrica de los poros

$$f_{Ag} = f_{\text{poro}} = 0.25$$


$$\% \text{ en peso de Ag} = \frac{(0.25)(10.49)}{(0.25)(10.49) + (0.75)(19.3)} \times 100 = 15.3\%$$

Esta solución supone que todos los poros están abiertos o interconectados.

**Polímeros** Muchos polímeros para ingeniería, que contienen rellenos y extensores son compuestos particulados. Un ejemplo clásico es el negro de humo, en el caucho vulcanizado. El negro de humo está formado por partículas esféricas diminutas de carbono, de 5 a 500 nm de diámetro. El negro de humo mejora la resistencia, rigidez, dureza, resistencia al desgaste y resistencia al calor del caucho.

En algunos polímeros se utilizan extensores como carbonato de calcio, esferas sólidas de vidrio y diversas arcillas, a fin de lograr que se requiera una menor cantidad de polímero, y se reduzca el costo. Los extensores pueden hacer más rígido al polímero, incrementando su dureza, su resistencia al desgaste, su conductividad térmica, y mejorando su resistencia a la termofluencia; sin embargo, normalmente reducen la tenacidad y la ductilidad (figura 16-6). La introducción de esferas huecas de vidrio puede provocar los mismos cambios en las propiedades y al mismo tiempo reducir de manera significativa el peso del compuesto.

Pueden obtenerse otras propiedades especiales. Para mejorar la tenacidad de los polímeros, se pueden introducir partículas de elastómero. En aplicaciones nucleares el polietileno puede contener polvos metálicos como el plomo, para mejorar la absorción de los productos de la fisión.

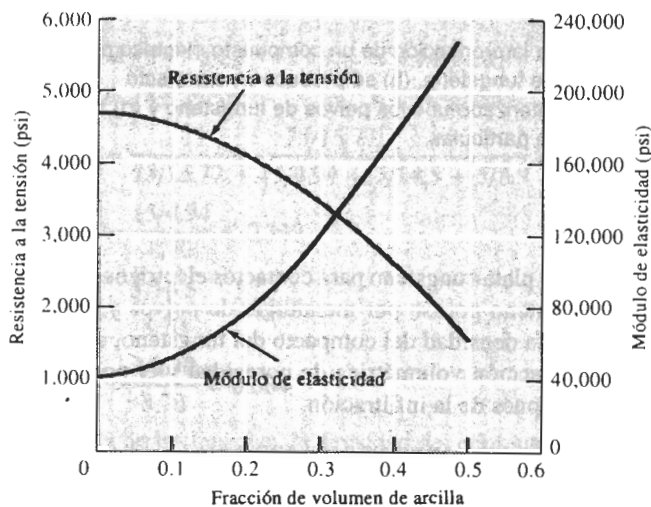

**FIGURA 16-6** Efecto de la arcilla sobre las propiedades del polietileno.

#### EJEMPLO 16-4

#### Diseño de un compuesto polimérico particulado

Diseñe un compuesto de polietileno relleno de arcilla para producir artículos de bajo costo por moldeo por inyección. La pieza final debe tener una resistencia a la tensión de por lo menos 3000 psi y un módulo de elasticidad de por lo menos 80,000 psi. El costo del polipropileno es

de aproximadamente 50 centavos por libra y la arcilla cuesta alrededor de 5 centavos por libra. La densidad del polietileno es de  $0.95 \text{ g/cm}^3$  y la de la arcilla de  $2.4 \text{ g/cm}^3$ .

### SOLUCIÓN

De la figura 16-6, se requiere una fracción volumétrica de arcilla por debajo de 0.35 para mantener una resistencia a la tensión superior a 3000 psi, en tanto que para obtener el módulo de elasticidad mínimo es necesaria por lo menos una fracción volumétrica de 0.2. Para reducir el costo al mínimo, se utilizará el máximo de arcilla permisible, es decir una fracción volumétrica de 0.35.

En  $1000 \text{ cm}^3$  de partes del compuesto, hay  $350 \text{ cm}^3$  de arcilla y  $650 \text{ cm}^3$  de polietileno, es decir

$$\frac{(350 \text{ cm}^3)(2.4 \text{ g/cm}^3)}{454 \text{ g/lb}} = 1.85 \text{ lb de arcilla}$$

$$\frac{(650 \text{ cm}^3)(0.95 \text{ g/cm}^3)}{454 \text{ g/lb}} = 1.36 \text{ lb de polietileno}$$

El costo de los materiales es:

$$(1.85 \text{ lb de arcilla})(\$0.05/\text{lb}) = \$0.0925$$

$$(1.36 \text{ lb de PE})(\$0.50/\text{lb}) = \$0.68$$

$$\text{total} = \$0.7725 \text{ por } 1000 \text{ cm}^3$$

Suponga que el peso es crítico. La densidad del compuesto es:

$$\rho_c = (0.35)(2.4) + (0.65)(0.95) = 1.4575 \text{ g/cm}^3$$

Quizás se desea sacrificar parte del ahorro, a fin de obtener un menor peso. Si se utiliza una fracción volumétrica de sólo 0.2 de arcilla, con el mismo método que se utilizó arriba, se encuentra que son necesarias 1.06 lb de arcilla y 1.67 lb de polietileno. Ahora, el costo de los materiales es:

$$(1.06 \text{ lb de arcilla})(\$0.05/\text{lb}) = \$0.053$$

$$(1.67 \text{ lb de PE})(\$0.50/\text{lb}) = \$0.835$$

$$\text{total} = \$0.89 \text{ por } 1000 \text{ cm}^3$$


La densidad del compuesto es:

$$\rho_c = (0.2)(2.4) + (0.8)(0.95) = 1.24 \text{ g/cm}^3$$


Los materiales cuestan aproximadamente 10% más, pero se obtiene una disminución del peso superior al 10%. ■

**Compuestos particulados de metales fundidos** Las fundiciones de aluminio con partículas de SiC dispersas para aplicación automotriz, incluyendo pistones y bielas, representan una aplicación comercial de importancia para los compuestos particulados (figura 16-7). Con un proceso especial, las partículas de SiC pueden ser mojadas por el líquido, ayudando a evitar que las partículas cerámicas se hundan durante la solidificación.

Una técnica poco usual para producir fundiciones reforzadas con particulados se basa en el comportamiento tixotrópico de fundiciones parte líquidas y parte sólidas. A una aleación líquida se le permite enfriar hasta que se forme aproximadamente el 40 por ciento de la fase sólida; durante la solidificación, la mezcla sólida-líquida se agita vigorosamente a fin de romper la estructura dendrítica (figura 16-8). Durante el mezclado se introducen las partículas de un

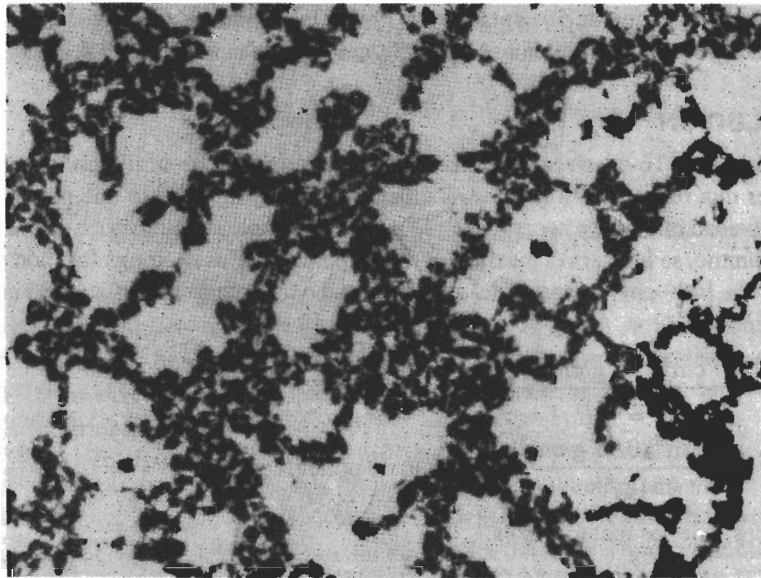

**FIGURA 16-7** Microestructura de una aleación de fundición de aluminio reforzada con partículas de carburo de silicio. En este caso, las partículas de refuerzo se han segregado a las regiones interdendríticas de la fundición ( $\times 125$ ). (Cortesía de David Kennedy, Lester B. Knight Cast Metals Inc.)

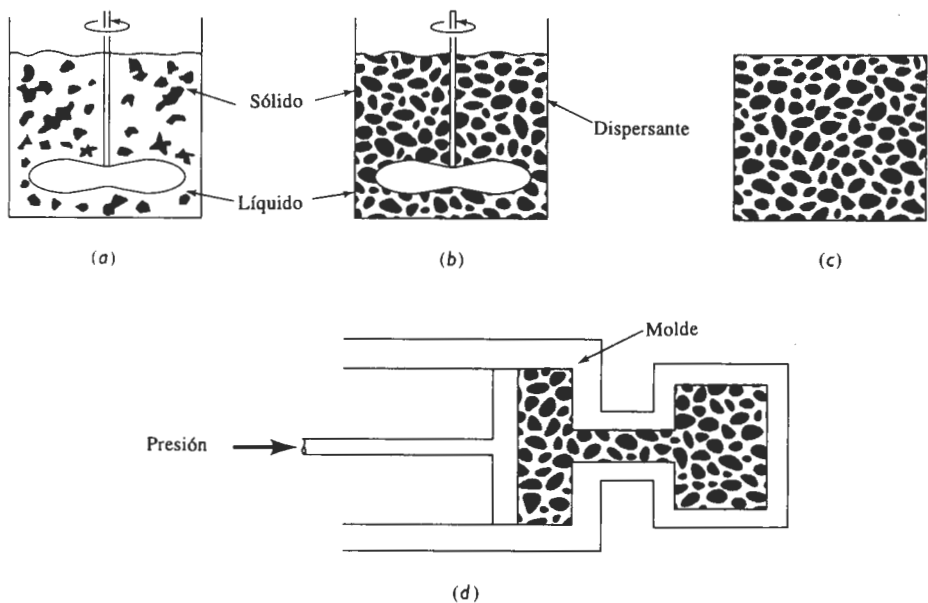

**FIGURA 16-8** En el vaciado compuesto, (a) se agita una aleación durante su solidificación a fin de romper la red dendrítica, (b) en el estado semisólido se introduce un material de refuerzo, (c) cuando no se le aplica ninguna fuerza, la mezcla sólido-líquido no fluye, y (d) una alta presión hace que la mezcla sólido-líquido fluya dentro de un molde.

material. La mezcla sólido-líquido resultante presenta un comportamiento **tixotrópico**, es decir, se comporta como sólido cuando no se le aplica ningún esfuerzo, pero fluye como líquido al ejercerse una presión. En consecuencia, esta mezcla tixotrópica puede inyectarse a presión en un molde, proceso llamado **compocolado**. Utilizando esta técnica se han incorporado en las aleaciones de aluminio y de magnesio una diversidad de partículas cerámicas y de esferas de vidrio.

## 16-4 Compuestos reforzados con fibras

La mayoría de los compuestos reforzados con fibra consiguen una mejor resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una mejor relación resistencia-peso, al incorporar fibras resistentes y rígidas aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, las cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. La resistencia del compuesto puede resultar alta a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas (figura 16-2).

Se emplean muchos tipos de materiales de refuerzo. Por siglos se ha utilizado la paja para reforzar los ladrillos de barro o adobes. En las estructuras de concreto se introducen varillas de acero de refuerzo. Las fibras de vidrio en una matriz polimérica producen un material para aplicaciones en la transportación y la industria aeroespacial. Las fibras de boro, carbono, polímeros y materiales cerámicos aportan un refuerzo excepcional en compuestos avanzados basados en matriz polimérica, metálica, cerámica e incluso en compuestos intermetálicos.

**La regla de las mezclas en los compuestos reforzados por fibra** Igual que en el caso de los compuestos particulados, la regla de las mezclas siempre dará la densidad de los compuestos reforzados con fibra

$$\rho_c = f_m \rho_m + f_f \rho_f, \quad (16-2)$$

donde los subíndices  $m$  y  $f$  se refieren a la matriz y a la fibra. Observe que  $f_m = 1 - f_f$ .

Además, la regla de las mezclas predice con exactitud las conductividades eléctrica y térmica de compuestos reforzados con fibra a lo largo de la dirección de las fibras, si éstas son continuas y unidireccionales:

$$K_c = f_m K_m + f_f K_f \quad (16-3)$$

$$\sigma_c = f_m \sigma_m + f_f \sigma_f, \quad (16-4)$$

donde  $K$  es la conductividad térmica y  $\sigma$  es la conductividad eléctrica. La energía térmica o eléctrica puede transferirse a través del compuesto a una velocidad proporcional a la fracción volumétrica del material conductor. En un compuesto con una matriz metálica y fibras cerámicas, el grueso de la energía se transfiere a través de la matriz; en un compuesto formado por una matriz polimérica con fibras metálicas, la energía se transfiere a través de las fibras.

Cuando las fibras no son continuas o unidireccionales, no se puede aplicar esta regla. Por ejemplo, en un compuesto de matriz polimérica con fibras metálicas, la conductividad eléctrica es baja y depende de la longitud de las fibras, de la fracción volumétrica de las mismas y de la frecuencia con que las fibras se tocan entre sí.

**Módulo de elasticidad** Cuando las fibras son continuas y unidireccionales se utiliza la regla de las mezclas para predecir el módulo de elasticidad. Medido paralelamente a las fibras, el módulo de elasticidad puede tener un valor tan alto como:

$$E_c = f_m E_m + f_f E_f \quad (16-5)$$




Sin embargo, cuando el esfuerzo aplicado es muy grande, la matriz comienza a deformarse y la curva esfuerzo-deformación ya no es lineal (figura 16-9). Dado que ahora la matriz contribuye poco a la rigidez del compuesto, el módulo se puede estimar aproximadamente mediante

$$E_c = f_f E_f \quad (16-6)$$

Cuando la carga se aplica perpendicularmente a las fibras, cada componente del compuesto actuará independientemente. Ahora el módulo del compuesto es:

$$\frac{1}{E_c} = \frac{f_m}{E_m} + \frac{f_f}{E_f} \quad (16-7)$$

Otra vez, si las fibras no son continuas y unidireccionales, la regla de las mezclas no se aplica.

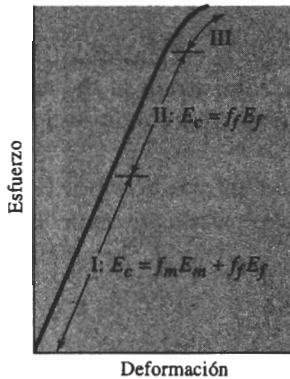

**FIGURA 16-9** Curva esfuerzo-deformación de un compuesto reforzado con fibras. A esfuerzos bajos, se obtiene el módulo de elasticidad mediante la regla de las mezclas. A esfuerzos más altos, la matriz se deforma y ya no se cumple la regla de las mezclas.

### EJEMPLO 16-5

Deduzca la regla de las mezclas (ecuación 16-5) para el módulo de elasticidad de un compuesto reforzado con fibras, cuando se aplica un esfuerzo a lo largo del eje de las mismas.

### SOLUCIÓN

La fuerza total que actúa sobre el compuesto es la suma de las fuerzas soportadas por cada constituyente:

$$F_c = F_m + F_f$$

$$\text{Dado que } F = \sigma A$$

$$\sigma_c A_c = \sigma_m A_m + \sigma_f A_f$$

$$\sigma_c = \sigma_m \left( \frac{A_m}{A_c} \right) + \sigma_f \left( \frac{A_f}{A_c} \right)$$

Si las fibras tienen una sección transversal uniforme, la fracción de área es igual a la fracción volumétrica  $f$

$$\sigma_c = \sigma_m f_m + \sigma_f f_f$$

De la ley de Hooke,  $\sigma = \epsilon E$ . Por tanto

$$E_c \epsilon_c = E_m \epsilon_m f_m + E_f \epsilon_f f_f$$

Si las fibras están unidas rígidamente a la matriz, tanto fibras como matriz deberán estirarse en cantidades iguales (condiciones de isodeformación)

$$\epsilon_c = \epsilon_m = \epsilon_f$$

$$E_c = f_m E_m + f_f E_f$$

### EJEMPLO 16-6

Deduzca la ecuación para el módulo de elasticidad de un compuesto reforzado con fibras, cuando se aplica un esfuerzo perpendicular al eje de las fibras (ecuación 16-7).

### SOLUCIÓN

En este ejemplo las deformaciones ya no son iguales; en su lugar, la suma ponderada de las deformaciones de cada componente es igual a la deformación total del compuesto, en tanto que los esfuerzos en cada componente son iguales (condición de isoesfuerzo)

$$\begin{aligned}\epsilon_c &= f_m \epsilon_m + f_f \epsilon_f \\ \frac{\sigma_c}{E_c} &= f_m \left( \frac{\sigma_m}{E_m} \right) + f_f \left( \frac{\sigma_f}{E_f} \right)\end{aligned}$$

Dado que  $\sigma_c = \sigma_m = \sigma_f$ :

$$\frac{1}{E_c} = \frac{f_m}{E_m} + \frac{f_f}{E_f}$$

**Resistencia de los compuestos** La resistencia de un compuesto reforzado con fibras depende de la unión entre las fibras y la matriz. Sin embargo, a veces se utiliza la regla de las mezclas para tener una estimación de la resistencia a la tensión de un compuesto con fibras continuas y paralelas

$$\sigma_c = f_f \sigma_f + f_m \sigma_m, \quad (16-8)$$

donde  $\sigma_f$  es la resistencia a la tensión de la fibra y  $\sigma_m$  es el esfuerzo que actúa sobre la matriz, cuando el compuesto está deformado hasta el punto donde se fractura la fibra. Por lo que  $\sigma_m$  no es la resistencia a la tensión real de la matriz. Otras propiedades, como la ductilidad, las propiedades al impacto, a fatiga y a termofluencia son difíciles de predecir, incluso para fibras alineadas de manera unidireccional.

### EJEMPLO 16-7

El aluminio reforzado con un 40 por ciento en volumen de fibras de *borsic* (fibra de boro) es un importante material compuesto, ligero y para uso a altas temperaturas. Estime la densidad, el módulo de elasticidad y la resistencia a la tensión paralelas a los ejes de las fibras. Estime también el módulo de elasticidad perpendicular a las fibras.

SOLUCIÓN

Las propiedades individuales de los componentes se muestran a continuación.

Material	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	Módulo de elasticidad (psi)	Resistencia a la tensión (psi)
Fibras	2.36	55,000,000	400,000
Aluminio	2.70	10,000,000	5,000


De la regla de las mezclas

$$\begin{aligned}\rho_c &= (0.6)(2.7) + (0.4)(2.36) = 2.56 \text{ g/cm}^3 \\ E_c &= (0.6)(10 \times 10^6) + (0.4)(55 \times 10^6) = 28 \times 10^6 \text{ psi} \\ TS_c &= (0.6)(5,000) + (0.4)(400,000) = 163,000 \text{ psi}\end{aligned}$$

Perpendicular a las fibras

$$\begin{aligned}\frac{1}{E_c} &= \frac{0.6}{10 \times 10^6} + \frac{0.4}{55 \times 10^6} = 0.06727 \times 10^{-6} \\ E_c &= 14.9 \times 10^6 \text{ psi}\end{aligned}$$

El módulo y la resistencia reales paralelos a las fibras aparecen en la figura 16-10. El módulo de elasticidad calculado ( $28 \times 10^6$  psi) es exactamente el mismo que el módulo medido. Sin embargo, la resistencia estimada (163,000 psi) es sustancialmente superior a la real (aproximadamente 130,000 psi). También se destaca que el módulo de elasticidad es muy anisotrópico, siendo el módulo perpendicular a la fibra de sólo la mitad del módulo paralelo.

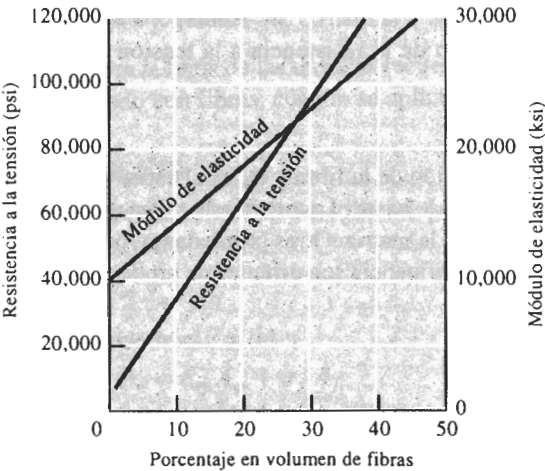

**FIGURA 16-10** Influencia del porcentaje en volumen de fibras de boro sobre las propiedades del aluminio reforzado con dicho compuesto cuando las fibras son paralelas al esfuerzo aplicado (para el ejemplo 16-7).

**EJEMPLO 16-8**

Las fibras de vidrio refuerzan al nylon. Si el nylon contiene 30% en volumen de vidrio E. ¿qué fracción de la fuerza aplicada soportan las fibras de vidrio?

**SOLUCIÓN**

El módulo de elasticidad para cada componente del compuesto es:

$$E_{\text{vidrio}} = 10.5 \times 10^6 \text{ psi} \quad E_{\text{nylon}} = 0.4 \times 10^6 \text{ psi}$$

Si la unión es buena, tanto el nylon como las fibras de vidrio sufren igual deformación, por lo que

$$\epsilon_c = \epsilon_m = \epsilon_f$$

$$\epsilon_m = \frac{\sigma_m}{E_m} = \epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E_f}$$

$$\frac{\sigma_f}{\sigma_m} = \frac{E_f}{E_m} = \frac{10.5 \times 10^6}{0.4 \times 10^6} = 26.25$$

$$\begin{aligned} \text{Fracción} &= \frac{F_f}{F_f + F_m} = \frac{\sigma_f A_f}{\sigma_f A_f + \sigma_m A_m} = \frac{\sigma_f(0.3)}{\sigma_f(0.3) + \sigma_m(0.7)} \\ &= \frac{0.3}{0.3 + 0.7(\sigma_m/\sigma_f)} = \frac{0.3}{0.3 + 0.7(1/26.25)} = 0.92 \end{aligned}$$

Casi toda la carga es soportada por las fibras de vidrio.

## 16-5 Características de los compuestos reforzados con fibras


Al diseñar un compuesto reforzado con fibras se deben tomar en consideración muchos factores como la longitud, el diámetro, la orientación, la cantidad y propiedades de las fibras; las propiedades de la matriz; y la unión entre fibras y matriz.

**Longitud y diámetro de las fibras** Las fibras pueden ser cortas, largas o incluso continuas. A menudo se caracterizan sus dimensiones mediante la **relación forma**  $l/d$ , donde  $l$  es la longitud de las fibras y  $d$  su diámetro. Las fibras típicas tienen diámetros que varían desde 10 micrones ( $10 \times 10^{-4}$  cm) hasta 150 micrones ( $150 \times 10^{-4}$  cm).

La resistencia del compuesto mejora cuando la relación de forma es grande. A menudo las fibras se fracturan debido a defectos de superficie. Fabricarlas con un diámetro lo más pequeño posible, le da a la fibra menos área superficial; en consecuencia, hay menos defectos que pueden propagarse durante el proceso o bajo carga. También se prefieren fibras largas. Los extremos de una fibra soportan menos carga que el resto; por tanto, a menos extremos, mayor capacidad de las fibras para soportar carga (figura 16-11).

En muchos sistemas reforzados, se utilizan fibras discontinuas con una relación de forma por encima de algún valor crítico, a fin de conseguir un término medio aceptable entre la facilidad de procesamiento y sus propiedades. Para cualquier diámetro dado de fibra  $d$ , se puede determinar una longitud crítica de fibra  $l_c$ ,

$$l_c = \frac{\sigma_f d}{2\tau_i}, \quad (16-9)$$

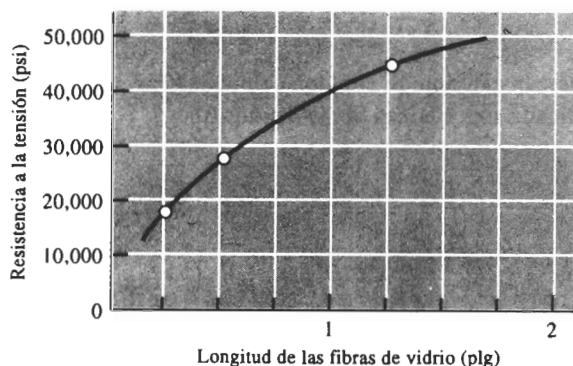

**FIGURA 16-11** Al incrementar la longitud de las fibras recortadas de vidrio E en una matriz epóxica aumenta la resistencia del compuesto. En este ejemplo, la fracción en volumen de las fibras de vidrio es aproximadamente de 0.5.

donde  $\sigma_f$  es la resistencia de la fibra y  $\tau_i$  está relacionado con la resistencia de la unión entre fibra y matriz o al esfuerzo al que la matriz se empieza a deformar. Si la longitud  $l$  de la fibra es menor que  $l_c$ , se observa poco efecto reforzante; si  $l$  es mayor que aproximadamente  $15 l_c$ , la fibra se comporta casi como si fuera continua. La resistencia del compuesto se puede estimar a partir de

$$\sigma_c = f_f \sigma_f \left( 1 - \frac{l_c}{2l} \right) + f_m \sigma_m, \quad (16-10)$$


donde  $\sigma_m$  es el esfuerzo en la matriz al romperse las fibras.

**Cantidad de fibras** Una fracción mayor de volumen de fibras incrementa la resistencia y la rigidez del compuesto, como lo indica la regla de las mezclas. Sin embargo, la fracción máxima de volumen de fibras es aproximadamente 80 por ciento, más allá de esta cantidad las fibras ya no quedan totalmente rodeadas por la matriz.

**Orientación de las fibras** Las fibras de refuerzo pueden introducirse en la matriz con orientaciones diversas. Las fibras cortas con una orientación aleatoria y una relación de forma típicas en el compuesto reforzado con fibra de vidrio, se pueden introducir con facilidad en la matriz, dando un comportamiento relativamente isotrópico.

Los arreglos unidireccionales con fibras largas e incluso continuas producen propiedades anisotrópicas, con resistencia y rigidez paralelas a las fibras particularmente buenas. Estas fibras se denominan frecuentemente como capas de  $0^\circ$ , indicando que todas las fibras están alineadas en la dirección del esfuerzo aplicado. Sin embargo, si la carga es perpendicular a las fibras, la orientación unidireccional origina propiedades pobres (figura 16-12).

Una de las características únicas de los compuestos reforzados con fibra es que sus propiedades se pueden diseñar para soportar condiciones de carga diferentes. En la matriz se pueden introducir fibras largas y continuas en varias direcciones (figura 16-13); mediante arreglos ortogonales (capas de  $0^\circ/90^\circ$ ) se obtienen buenas resistencias en dos direcciones perpendicula-

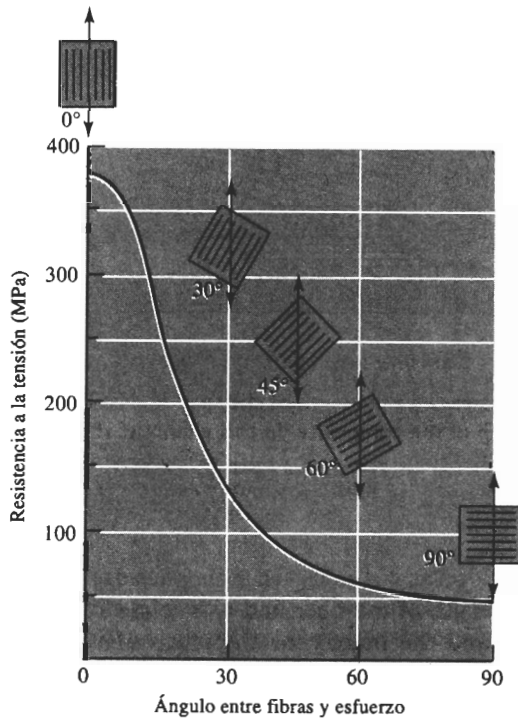

**FIGURA 16-12** Efecto de la orientación de las fibras en la resistencia a la tensión de compuestos epoxídicos reforzados con fibras de vidrio E.

res. Disposiciones más complejas (como capas de  $0^\circ/\pm(45^\circ/90^\circ)$ ) proporcionan refuerzo en varias direcciones.


Las fibras también se pueden organizar en patrones tridimensionales. Incluso en el más simple de los tejidos, las fibras en cada capa de tela tienen un pequeño grado de orientación en una tercera dirección. Se logra un refuerzo tridimensional mayor, cuando las capas de tela están tejidas o cosidas entre sí. También se pueden utilizar tejidos tridimensionales más complejos (figura 16-14).

**Propiedades de las fibras** En la mayoría de los compuestos reforzados con fibras, éstas son resistentes, rígidas y de poco peso. Si el compuesto debe ser utilizado a temperaturas elevadas, también la fibra deberá tener una temperatura de fusión alta. Por lo que la **resistencia específica** y el **módulo específico** de la fibra son características importantes:

$$\text{Resistencia específica} = \frac{\sigma_y}{\rho} \quad (16-11)$$

$$\text{Módulo específico} = \frac{E}{\rho} \quad (16-12)$$


donde  $\sigma_y$  es el esfuerzo de cedencia,  $\rho$  la densidad y  $E$  el módulo de elasticidad. En la tabla 16-2 y en la figura 16-15 se muestran las propiedades de fibras típicas. Generalmente el módulo

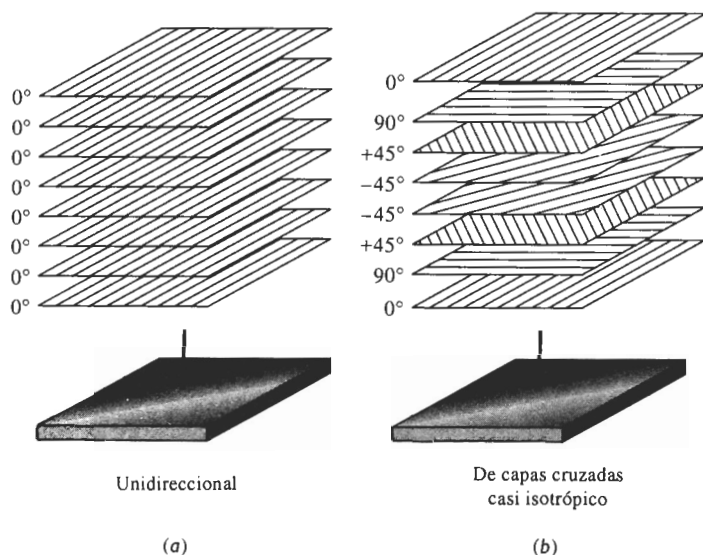

**FIGURA 16-13** (a) Se pueden unir cintas que contienen fibras alineadas para producir una estructura compuesta unidireccional de varias capas. (b) Las cintas que contienen fibras alineadas se pueden unir con diferentes orientaciones para producir un compuesto casi isotrópico. En este caso, se forma un compuesto  $0^\circ/\pm 45^\circ/90^\circ$ .

específico más alto se encuentra en materiales con número atómico bajo y enlace covalente, como el carbón y el boro. Estos dos elementos también tienen alta resistencia y alta temperatura de fusión.

Las fibras de aramidas, cuyo ejemplo más conocido es el Kevlar, son poliamidas aromáticas endurecidas con una estructura que contiene anillos de benceno (figura 16-16), y son ejemplos de polímeros líquido-cristalino en los cuales las cadenas poliméricas tienen forma de varilla muy rígida. También existen fibras de polietileno preparadas especialmente para refuerzo.

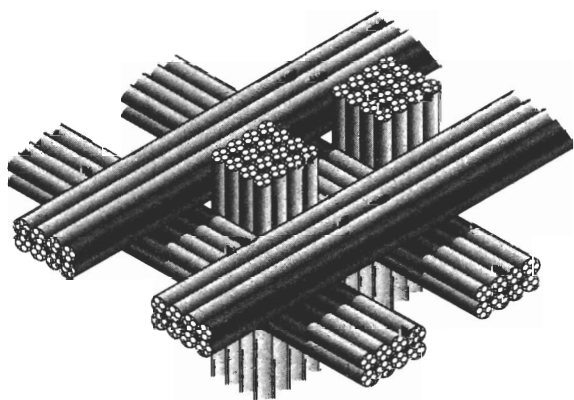

**FIGURA 16-14** Tejido tridimensional para compuestos reforzados con fibra.

Tanto las fibras de aramidas como de polietileno tienen resistencia y rigidez excelentes, pero su uso está limitado a bajas temperaturas. Debido a su menor densidad, la resistencia y el módulo específico de las fibras de polietileno son más elevados.

**TABLA 16-2** Propiedades de materiales de refuerzo en fibras seleccionadas

Material	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	Resistencia a la tensión (ksi)	Módulo de elasticidad (×10 <sup>6</sup> psi)	Temperatura de fusión (°C)	Módulo específico (×10 <sup>7</sup> plg)	Resistencia específica (×10 <sup>6</sup> plg)
<b>Polímeros:</b>						
Kevlar	1.44	650	18.0	500	34.7	10.1
Nylon	1.14	120	0.4	249	1.0	2.9
Polietileno	0.97	480	25.0	147	7.1	13.7
<b>Metales:</b>						
Be	1.83	185	44.0	1277	77.5	2.8
Boro	2.36	500	55.0	2030	64.7	4.7
W	19.40	580	59.0	3410	8.5	0.8
<b>Vidrio:</b>						
Vidrio E	2.55	500	10.5	<1725	11.4	5.6
Vidrio S	2.50	650	12.6	<1725	14.0	7.2
<b>Carbono:</b>						
HS (alta resistencia)	1.75	820	40.0	3700	63.5	13.0
HM (alto módulo)	1.90	270	77.0	3700	112.0	3.9
<b>Cerámicos:</b>						
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.95	300	55.0	2015	38.8	2.1
B <sub>4</sub> C	2.36	330	70.0	2450	82.4	3.9
SiC	3.00	570	70.0	2700	47.3	5.3
ZrO <sub>2</sub>	4.84	300	50.0	2677	28.6	1.7
<b>Whiskers:</b>						
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.96	3000	62.0	1982	43.4	21.0
Cr	7.20	1290	35.0	1890	13.4	4.9
Grafito	1.66	3000	102.0	3700	170.0	50.2
SiC	3.18	3000	70.0	2700	60.8	26.2
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	3.18	2000	55.0		47.8	17.5

Las fibras cerámicas y *whiskers*, incluyendo la alúmina, el vidrio y el carburo de silicio son resistentes y rígidos. Las fibras de vidrio, que son las de uso más común, incluyen sílice puro, vidrio S (SiO<sub>2</sub>-25% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-10% MgO) y vidrio E (SiO<sub>2</sub>-18% CaO-15% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Aunque los materiales cerámicos son considerablemente más densos que las fibras poliméricas, pueden utilizarse a temperaturas mucho más altas. El berilio y el tungsteno, aunque estén unidos metálicamente, tienen un módulo alto, lo que los convierte en materiales de fibras atractivos para ciertas aplicaciones.





fibras de boro. Tanto la fibra de boro como la adición de litio en la aleación incrementan el módulo de elasticidad; el boro y la aleación Al-Li también tienen menor densidad que las aleaciones típicas de aluminio.

El módulo específico de la aleación actual 7075-T6 es:

$$\begin{aligned}\text{Módulo específico} &= \frac{(10 \times 10^6 \text{ psi})}{(2.7 \text{ g/cm}^3)(2.54 \text{ cm/plg})^3/454 \text{ g/lb}} \\ &= 1.03 \times 10^8 \text{ in.}\end{aligned}$$

La densidad de las fibras de boro es de aproximadamente  $2.36 \text{ g/cm}^3$  ( $0.085 \text{ lb/plg}^3$ ) y la de una aleación típica Al-Li es de aproximadamente  $2.5 \text{ g/cm}^3$  ( $0.09 \text{ lb/plg}^3$ ). Si en el compuesto se utiliza una fracción en volumen de fibras de boro de 0.6 entonces la densidad, el módulo de elasticidad y el módulo específico del compuesto son

$$\rho_c = (0.6)(0.085) + (0.4)(0.09) = 0.087 \text{ lb/plg}^3$$

$$E_c = (0.6)(55 \times 10^6) + (0.4)(11 \times 10^6) = 37 \times 10^6 \text{ psi}$$

$$\text{Módulo específico} = \frac{37 \times 10^6}{0.087} = 4.25 \times 10^8 \text{ plg}$$

Si el módulo específico es el único factor que tiene influencia en el diseño del componente, podría reducirse el espesor de éste en un 75% y su peso sería entonces de 125 lb, en lugar de 500. El ahorro en peso sería entonces de 375 lb, es decir  $(500 \text{ gal/lb})(375 \text{ lb}) = 187,500 \text{ gal}$  por año. A dos dólares por galón, se obtendría un ahorro anual de combustible equivalente a 375 mil dólares, o sea, 3.75 millones de dólares durante los 10 años de vida útil de la aeronave.

Esto ciertamente es una comparación optimista, ya que ciertos factores de resistencia y de manufactura pudieran impedir que esta pieza se fabrique tan delgada como se sugiere. Además, el alto costo de las fibras de boro (superior a los 300 dólares por libra de peso) y un costo de manufactura del compuesto más elevado que el del aluminio 7075, reducirían los ahorros.


**Propiedades de las matrices** La matriz de un material compuesto soporta las fibras manteniéndolas en su posición correcta; transfiere la carga a las fibras fuertes, las protege de sufrir daños durante su manufactura y su uso y evitan la propagación de grietas en las fibras a todo lo largo del compuesto. La matriz, por lo general, es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas del compuesto.

Las matrices poliméricas son particularmente comunes. La mayoría de los polímeros, tanto termoplásticos como termoestables, están disponibles en grados correspondientes a reforzamiento con fibras de vidrio cortas. Estos compuestos se conforman en formas útiles mediante los procesos descritos en el capítulo 15. Los procesos de moldeo de láminas de compuestos (SMC) y de moldeo en volumen (BMC) son típicos de esta clase de compuestos. Para aplicaciones a temperaturas algo más altas se utilizan políimidas aromáticas termoestables.

Los compuestos de matriz metálica incluyen aluminio, magnesio, cobre, níquel y aleaciones de compuestos intermetálicos, reforzados con fibras cerámicas y metálicas. Mediante los compuestos con matriz metálica (MMC) se cubren una diversidad de aplicaciones aeroespaciales y automotrices. La matriz metálica permite que el compuesto funcione a temperaturas altas, pero a menudo la producción de un compuesto resulta más difícil y costosa que la producción de materiales con matriz polimérica.

De manera sorprendente, en los compuestos se pueden utilizar como matriz materiales cerámicos frágiles. Los compuestos de matrices cerámicas tienen buenas propiedades a temperaturas elevadas y son más ligeros que los compuestos de matriz metálica de alta temperatura. En una sección posterior, se analizará cómo desarrollar la tenacidad en los compuestos de matriz cerámica (CMC).

**Unión y falla** Particularmente en los compuestos de matriz polimérica y metálica, debe obtenerse una buena unión entre los diversos constituyentes. Las fibras deben estar firmemente unidas al material de la matriz, si la carga debe transferirse correctamente de la matriz a las fibras. Si la unión es pobre, las fibras pueden salirse de la matriz durante la carga, reduciendo la resistencia y la resistencia a la fractura del compuesto. La figura 16-17 ilustra una unión pobre de fibras de carbono en una matriz de cobre. En algunos casos, para mejorar la unión se pueden utilizar recubrimientos especiales. Las fibras de vidrio se pueden recubrir con silano, un agente

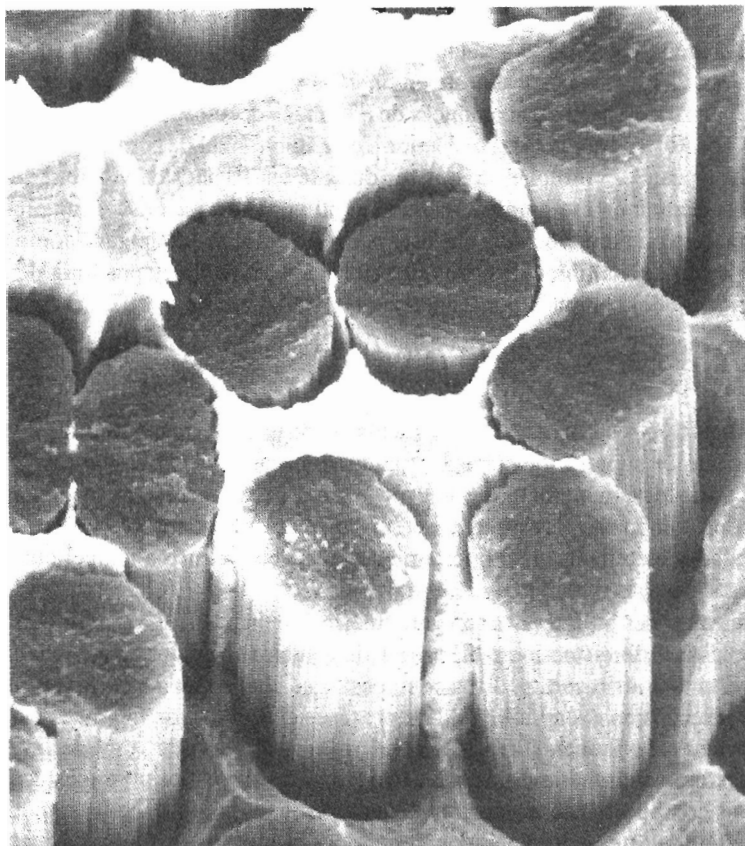

**FIGURA 16-17** Microfotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido de la superficie de fractura de una aleación plata-cobre, reforzada con fibras de carbono. Una mala unión hace que gran parte de la superficie de la fractura siga la interfase entre la matriz de metal y las fibras de grafito ( $\times 3000$ ). (*De Metals Handbook, American Society for Metals, Vol. 9, 9a. Ed., 1985.*)

orgánico (conocido como **recubierta**) para mejorar la unión y la resistencia a la humedad en compuestos de fibra de vidrio. Similarmente, las fibras de carbono se recubren con un material orgánico para mejorar la unión. Se han recubierto fibras de boro con carburo de silicio o nitruro de boro para mejorar la unión con la matriz de aluminio; de hecho, a estas fibras se les llama fibras *Borsic* para indicar la presencia del recubrimiento de carburo de silicio (SiC).

Otra propiedad que debe tomarse en consideración al introducir fibras en una matriz es la similitud de los coeficientes de expansión térmica de ambos materiales. Si la fibra se expande y se contrae a una razón muy diferente a la de la matriz, las fibras se pueden romper, o la unión se destruye causando falla prematura.


En muchos compuestos, las capas o chapas individuales de "tejido" se unen. La unión entre estas capas también debe ser buena o puede ocurrir otro problema, la **delaminación**, esto es que las capas pueden separarse bajo carga y causar falla. Para evitar la delaminación se utilizan compuestos con tejido tridimensional.

## 16-6 Manufactura de fibras y compuestos


La producción de un compuesto reforzado con fibra implica varios pasos, incluyendo la producción de las fibras, su disposición en molotes o "tejidos", y su introducción en la matriz.

**Fabricación de las fibras** Las fibras metálicas, las fibras de vidrio y muchas fibras poliméricas (incluyendo el nylon, la aramida y el poliacrilonitrilo) se pueden formar por trefilado, según se describe en el capítulo 7 (estirado de alambre de metal) y en el capítulo 15 (utilizando la hiladora para fibras poliméricas).


El boro, el carbono y los productos cerámicos son demasiado frágiles y reactivos para poder ser trabajados mediante los procesos de trefilado convencionales. La fibra de boro se produce mediante **depósito químico en fase vapor (CVD)**, figura 16-18(a). Como sustrato se utiliza un filamento de tungsteno caliente muy delgado que pasa a través de un sello a una cámara caliente. Los compuestos de boro vaporizados, como el  $\text{BCl}_3$  se introducen en la cámara, se descomponen, permitiendo que el boro se precipite sobre el alambre de tungsteno (figura 16-19).

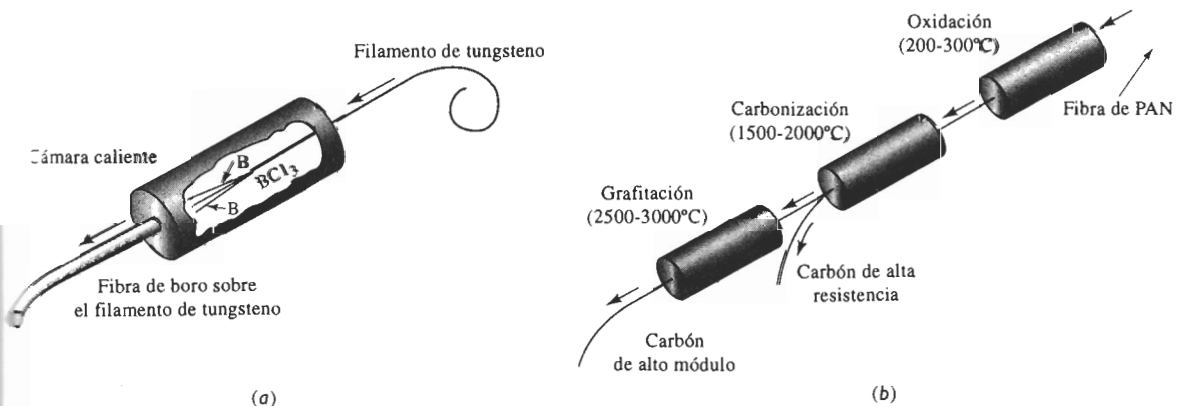

**FIGURA 16-18** Métodos para producir (a) fibras de boro y (b) de carbono.

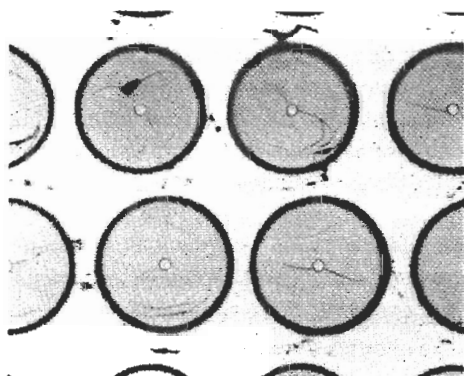

(a)

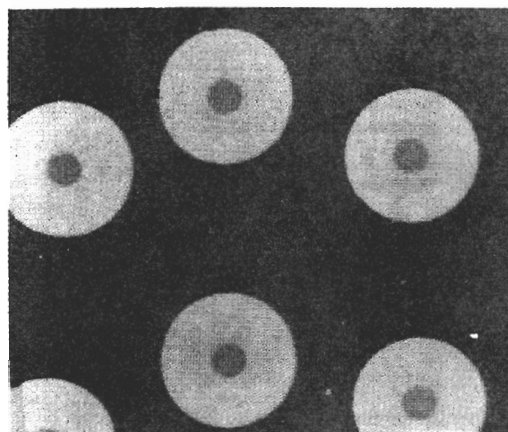

(b)

**FIGURA 16-19** Microfotografías de dos compuestos reforzados con fibras: (a) Aluminio reforzado con fibra de *Borsic*, donde las fibras están compuestas por una capa gruesa de boro depositada en un filamento de tungsteno de diámetro pequeño ( $\times 1000$ ). (*De Metals Handbook, American Society for Metals, Vol. 9, 9a. Ed., 1985.*) (b) En esta microestructura de un compuesto de matriz cerámica reforzado con fibra cerámica, se utilizan fibras de carburo de silicio para reforzar una matriz de nitruro de silicio. La fibra de SiC se deposita como vapor en un pequeño filamento precursor de carbono ( $\times 125$ ) (*Cortesía de Dr. R. T. Bhatt, NASA Lewis Research Center.*)


Las fibras de SiC se elaboran de manera similar, utilizando fibras de carbono como sustrato para el depósito de vapores de carburo de silicio.

Las fibras de carbono se fabrican mediante **carbonización** o pirolización, de un filamento orgánico, el cual es más fácil de estirar o hilar en tramos largos, delgados y continuos [figura 16-18(b)]. El filamento orgánico, conocido como **precursor**, frecuentemente es rayón (un polímero celulósico), poliacrilonitrilo (PAN) o resina (varios compuestos orgánicos aromáticos). Las altas temperaturas descomponen el polímero orgánico, extrayendo todos los elementos, excepto el carbono. Conforme se incrementa la temperatura de carbonización de 1000 a 3000°C la resistencia a la tensión se reduce, en tanto que el módulo de elasticidad aumenta (figura 16-20). El estirado de los filamentos de carbono en momentos críticos durante la carbonización puede producir orientaciones preferenciales deseables en el filamento final.

Los **whiskers** son cristales individuales, con relaciones de forma de 20 a 1000. Dado que los **whiskers** no contienen dislocaciones móviles, no puede ocurrir deslizamiento, por tanto poseen resistencias excepcionalmente altas.

Debido al complejo proceso requerido para la producción de fibras, su costo puede resultar bastante alto. La tabla 16-3 muestra costos aproximados de refuerzos de fibras comunes.


**Arreglo de las fibras** Filamentos excepcionalmente finos se reúnen en forma de hilados. hilos o mechas. En los **hilos** se retuercen unos 10,000 filamentos para producir la fibra. Una **mecha** contiene desde unos cuantos cientos hasta más de 100,000 filamentos sin retorcer (figura 16-21). Los **hilados** son paquetes de filamentos, de hilos o mechas sin retorcer.

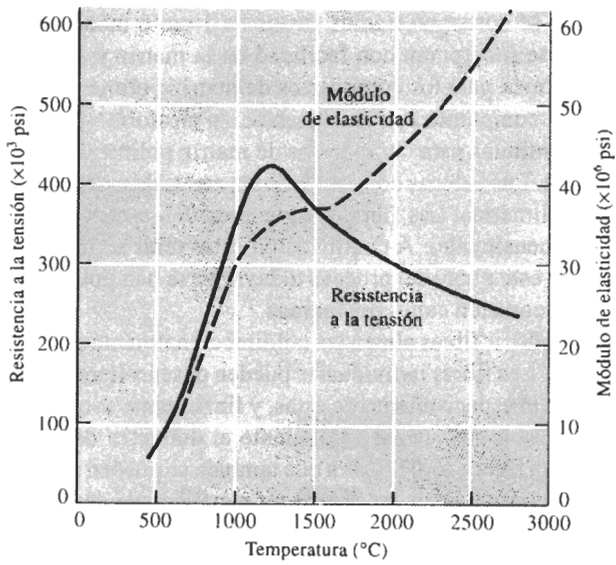

**FIGURA 16-20** Efecto de la temperatura de tratamiento térmico sobre la resistencia y el módulo de elasticidad de las fibras de carbono.

**TABLA 16-3** Costo aproximado de fibras

Fibra	Costo (Dóls/lb)
Boro	320
SiC	100
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	30
Carbono	30
Aramidas (Kevlar)	20
Vidrio E	3

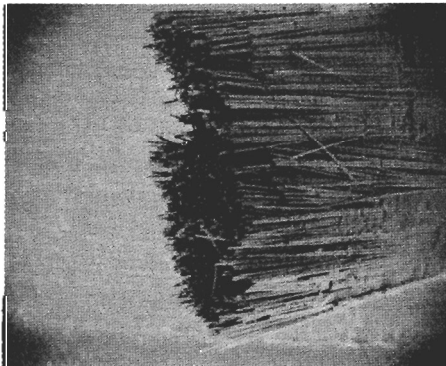


**FIGURA 16-21** Microfotografía por microscopía electrónica de barrido de una mecha de fibras de carbono, constituidas por muchos filamentos individuales de carbono ( $\times 200$ ).

A menudo, las fibras se cortan en tramos cortos de 1 cm o menos. Estas fibras, también conocidas como **hebras**, se incorporan con facilidad en la matriz y son típicas en moldeo de láminas y moldeo en volumen para los compuestos de matriz polimérica. Las fibras a menudo están presentes dentro del compuesto con una orientación aleatoria.

Las fibras largas y continuas para compuestos de matriz polimérica se pueden procesar en forma de esteras o de telas. Las **esteras** contienen fibras no tejidas, orientadas aleatoriamente y sujetas con una resina polimérica. Las fibras también pueden estar entrelazadas, prensadas o tejidas en telas bi o tridimensionales. A continuación estas telas se impregnan con una resina polimérica. Las resinas en este punto del proceso todavía no se han polimerizado completamente; estas esteras o telas se conocen como **preformas**.


Cuando se deben introducir fibras alineadas unidireccionalmente en una matriz polimérica, se pueden producir **cintas**. Las fibras individuales pueden desenrollarse desde carretes sobre un mandril, el cual determina el espaciamiento de éstas, y finalmente son preformadas con resinas poliméricas. Estas cintas, con un espesor equivalente al diámetro de una fibra pueden tener hasta un ancho de 48 plg. La figura 16-22 ilustra que también se pueden producir cintas cubriendo las fibras por encima y por debajo con capas de hoja metálica que después se juntan mediante unión por difusión.

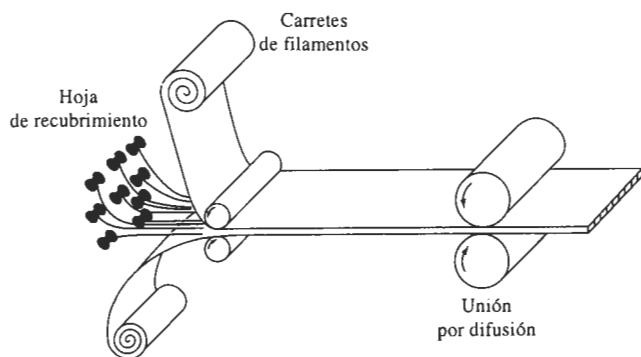

**FIGURA 16-22** Producción de cintas reforzadas con fibra, colocando fibras entre hojas metálicas y provocando la unión por difusión.

**Producción del compuesto** Se utilizan diversos métodos para la producción de piezas de compuestos, dependiendo de la aplicación y de los materiales. Los compuestos reforzados con fibras cortas normalmente se forman mezclando las fibras con una matriz líquida o plástica, y a continuación utilizando técnicas relativamente convencionales como el moldeo por inyección para compuestos en matriz polimérica o el vaciado para compuestos de matriz metálica. También se pueden producir compuestos de matriz polimérica utilizando un procedimiento de rociado, en el cual fibras cortas mezcladas con una resina se rocián contra un molde y luego se curan.


Sin embargo se han diseñado técnicas especiales para producir compuestos utilizando fibras continuas, ya sea con orientación unidireccional, de estera o de tela (figura 16-23). En técnicas de aplicación manual, las cintas, esteras o telas se colocan contra un molde, se saturan con una resina polimérica, y se presionan con rodillos para asegurar un buen contacto y eliminar la porosidad, y finalmente se curan. Carrocerías de fibra de vidrio para automóviles y camiones se pueden fabricar con este método que, generalmente, es lento y requiere de mucha mano de obra.

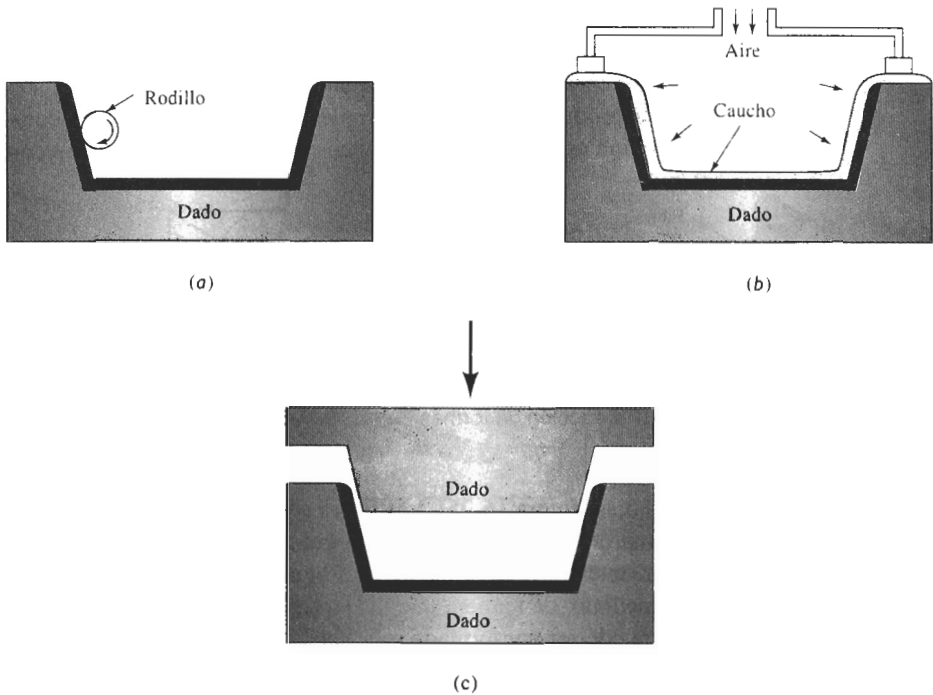

**FIGURA 16-23** Producción de formas de material compuestos en dados mediante (a) colocación a mano, (b) moldeo a presión y (c) moldeo con troqueles.

Las cintas y telas también se pueden colocar en un molde y conformarse mediante moldeo por bolsa. Para obligar a que se unan las capas individuales se introducen en el molde gases a alta presión o se provoca el vacío, de tal manera que se consiga una buena unión durante el curado. Con estas técnicas se han producido componentes de matriz polimérica de gran tamaño para los exteriores de las aeronaves militares. En el moldeo con troqueles macho y hembra, en uno de ellos se colocan fibras cortas o esteras. Al cerrarse el troquel, se obtiene la forma deseada.

El **enrollado de filamentos** es un proceso para fabricar productos como recipientes a presión y piezas coladas para motores de cohetes (figura 16-24). Las fibras se enrollan alrededor de una forma o mandril, para formar gradualmente una figura sólida, que incluso puede tener un

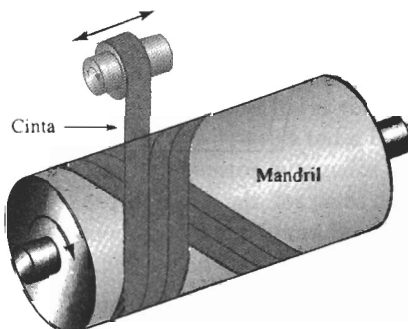


**FIGURA 16-24** Producción de formas de materiales compuestos mediante enrollado de filamentos.



espesor de varios pies. El filamento puede estar sumergido en la resina de la matriz polimérica antes de embobinarse, o dicha resina se puede verter alrededor de la fibra durante el embobinado o después de él. El curado completa la producción de la pieza.


Para fabricar productos de formas simples y de secciones rectas constantes se utiliza el proceso de **extrusión estirado**. Las formas más comunes a producir son redondas, rectangulares,

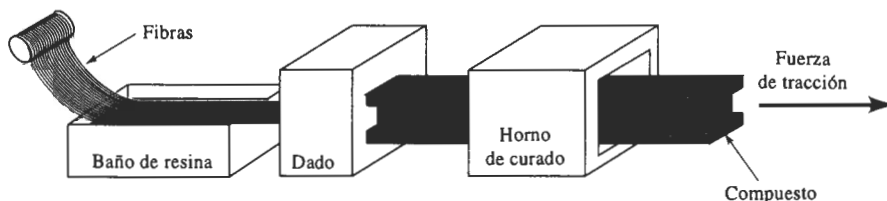


**FIGURA 16-25** Producción de formas de material compuestos por extrusión-estirado.

tubos, placas y hojas (figura 16-25). Las fibras o esteras son extraídas de carretes, pasadas por un baño de resina polimérica para su impregnación y unidas fuertemente para producir una forma particular, antes de entrar en un dado previamente calentado para su curado. La resina se cura casi de inmediato, de manera que las piezas se producen en forma continua. La materia prima extruida puede ser conformada subsecuentemente en partes algo más complejas, como cañas de pescar, palos de golf y bastones para esquí.

Los compuestos de matriz metálica con fibras continuas son más difíciles de producir que los compuestos de matriz polimérica. En la figura 16-26 aparecen ilustrados procesos de colado que obligan al líquido a "envolver las fibras"; estos métodos son elevación capilar, inyección a presión, infiltración por vacío y colada continua. También se pueden utilizar varios procesos de compactación en estado sólido. La figura 16-27 ilustra la forma en que varias cintas pueden ser colocadas y conformadas dentro de un troquel cerrado; la interdifusión entre tales cintas producirá una forma sólida.

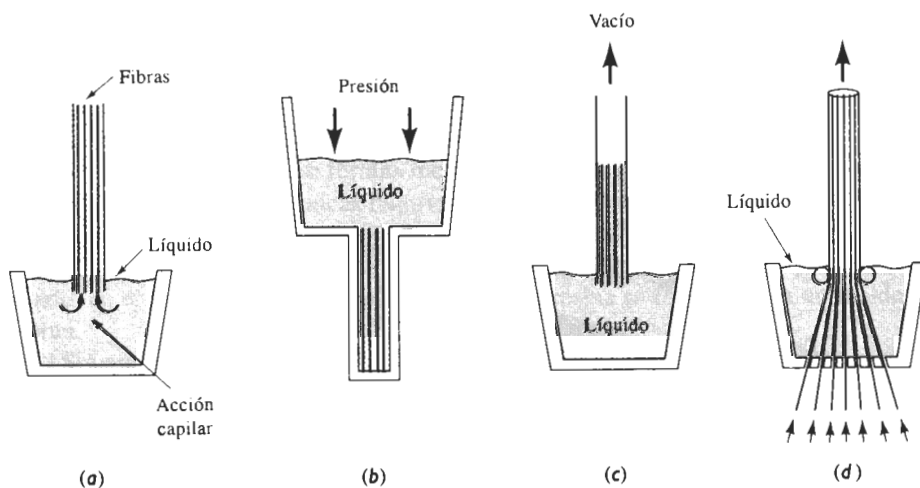

**FIGURA 16-26** Técnicas de colado para producir materiales compuestos: (a) elevación capilar, (b) inyección a presión (c) infiltración por vacío y (d) colada continua.

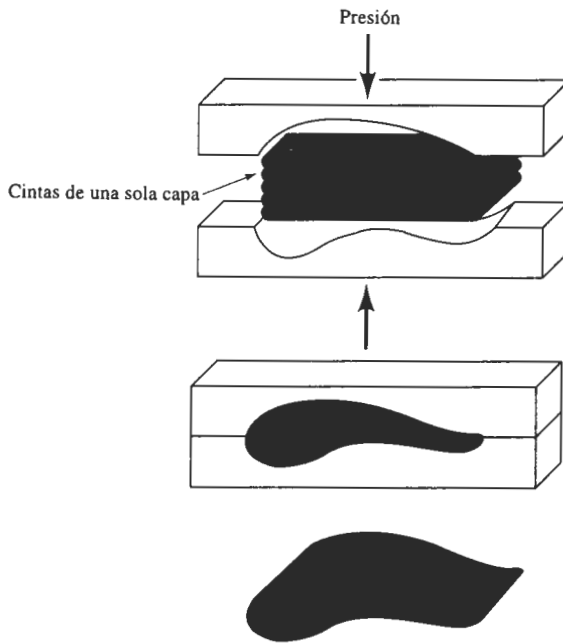


**FIGURA 16-27** Deformación y unión de un compuesto formado de varias cintas con un troquel cerrado.

## 16-7 Sistemas reforzados con fibras y sus aplicaciones

Antes de terminar el análisis de los compuestos reforzados por fibras, se verá el comportamiento y las aplicaciones de varios de los materiales más comunes. La figura 16-28 compara el módulo y resistencias específicas de varios compuestos con las correspondientes a metales y polímeros. Observe que los valores en esta figura son inferiores a los de la figura 16-15, ya que ahora se observa el compuesto y no sólo a la fibra.

**Compuestos avanzados** El término compuesto avanzado se utiliza a menudo cuando se pretende que el compuesto dé servicio en aplicaciones muy críticas, como en la industria aeroespacial (tabla 16-4). Los compuestos avanzados, por lo general, son compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras poliméricas, metálicas o cerámicas de alta resistencia. Donde se requiera una rigidez particularmente buena se utilizan mucho las fibras de carbono; las fibras de aramidas, y todavía más las de polietileno, son las más adecuadas para aplicaciones de alta resistencia donde la tenacidad y la resistencia a daños sean de máxima importancia. Desafortunadamente, a temperaturas relativamente bajas las fibras poliméricas pierden su resistencia, similar a lo que ocurre a todas las matrices poliméricas (figura 16-29).

Los compuestos avanzados también se utilizan con frecuencia para artículos deportivos. Las raquetas de tenis, los palos de golf, los esquís, los bastones para esquí y las cañas de pescar a menudo contienen fibras de carbono o de aramida, ya que su alta rigidez proporciona un mejor rendimiento. En el caso de los palos de golf, las fibras de carbono permiten que exista un peso menor en el vástago y, por lo tanto, más peso en la cabeza. Para las velas ultraligeras de los yates de carrera se utilizan telas reforzadas con fibras de polietileno.

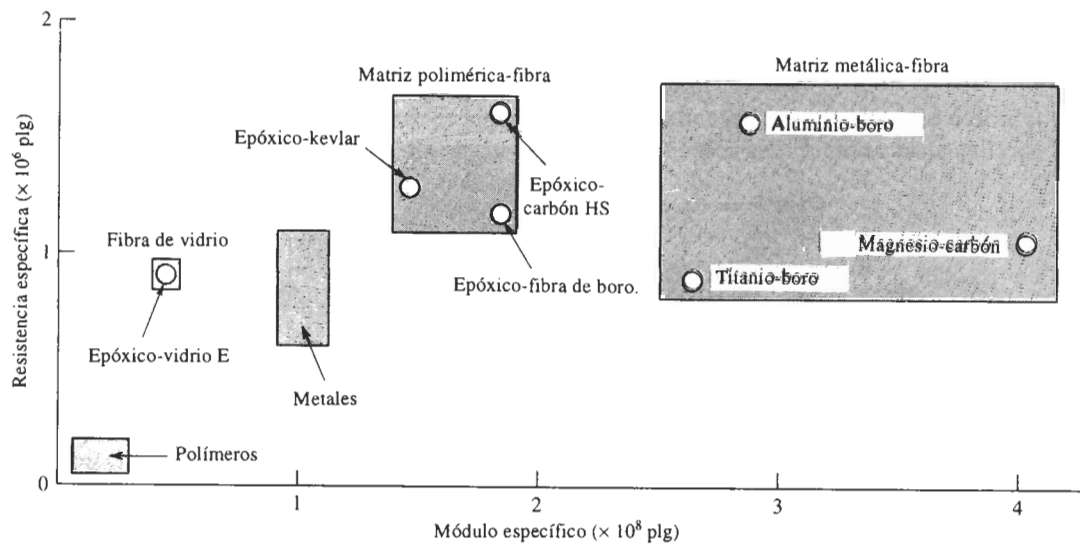

**FIGURA 16-28** Comparación del módulo y resistencia específicos de varios materiales compuestos con los correspondientes a metales y polímeros.


Una aplicación única de los compuestos de fibras de aramidas es el blindaje. Los compuestos de Kevlar de alta tenacidad proporcionan una protección balística superior a otros materiales, lo que los hace adecuados para ropa ligera y flexible a prueba de balas.

Los compuestos híbridos están formados por dos o más tipos de fibras. Por ejemplo, las fibras de Kevlar pueden mezclarse con fibras de carbono, para mejorar la tenacidad de un compuesto rígido o se puede mezclar el Kevlar con fibras de vidrio para mejorar la rigidez. Al controlar la cantidad y orientación de cada una de las fibras se puede lograr un buen compuesto para cumplir las necesidades de aplicaciones específicas.

También se pueden producir compuestos tenaces si se tiene especial cuidado en la selección de materiales y de técnicas de proceso. Se puede mejorar la tenacidad a la fractura de los compuestos frágiles utilizando fibras largas y amorfas (como el PEEK y el PPS), en vez de usar matrices cristalinas o con ligamentos cruzados, matrices elastoméricas termoplásticas o polímeros de red interpenetrante.

**TABLA 16-4** Ejemplos de materiales reforzados con fibras y sus aplicaciones

Material	Aplicaciones
Aluminio-boro	Aspas de ventilador en motores, otras aplicaciones en aeronaves y en la industria aeroespacial
Epóxico-kevlar	Aeronaves, aplicaciones aeroespaciales (incluyendo el transbordador espacial), cascos de barcos, artículos deportivos (incluyendo raquetas de tenis, palos de golf, cañas de pescar), chalecos antibalas
Poliéster-kevlar	Aplicaciones aeroespaciales y automotrices, artículos deportivos
Polímero-grafito	Aplicaciones automotrices ligeras, aplicaciones para agua dulce y agua de mar, aplicaciones resistentes a la corrosión, artículos deportivos, componentes de aeronaves y aeroespaciales
Polímero-vidrio	

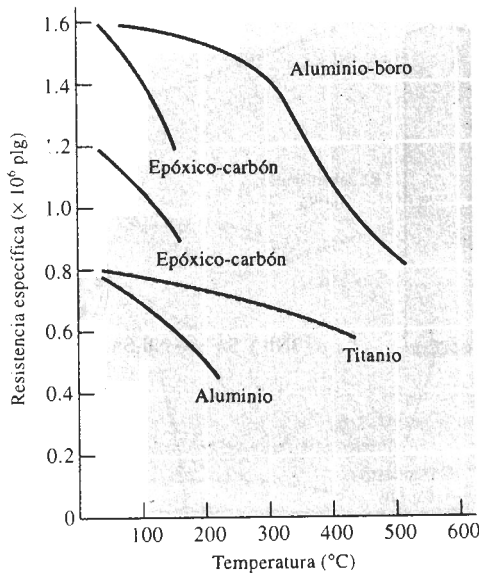


**FIGURA 16-29** Resistencia específica en función de la temperatura, para varios compuestos y metales.

**Compuestos de matriz metálica** Estos materiales, reforzados con fibras metálicas o cerámicas, proporcionan resistencia a alta temperatura. El aluminio reforzado con fibras de *Borsic* ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones aerospaciales, incluyendo puntales para el transbordador espacial. Se han reforzado aleaciones basadas en cobre con fibras de SiC, produciendo hélices de alta resistencia para barcos.

En los compuestos de matriz metálica se utiliza comúnmente el aluminio. En algunos motores diesel las fibras de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  refuerzan los pistones; en algunas aplicaciones aerospaciales se utilizan fibras y *whiskers* de SiC, incluyendo aletas y refuerzos a la estructura de misiles; y las fibras de carbono refuerzan el mástil de la antena de aluminio del telescopio Hubble. Las fibras poliméricas, debido a sus bajas temperaturas de fusión o de degradación, normalmente no son utilizadas en matriz metálica. Sin embargo los *polymets* se producen extruyendo en caliente polvo de aluminio y polímeros cristalinos líquidos de alta temperatura de fusión. Una reducción de mil a uno durante el proceso de extrusión alarga el polímero en filamentos alineados y une las partículas de polvo de aluminio en una matriz sólida.

Los compuestos de matriz metálica pueden encontrar aplicaciones de importancia en componentes para turborreactores y cohetes. Las superaleaciones reforzadas con fibras metálicas (como el tungsteno) o con fibras cerámicas (como el SiC o el  $\text{B}_4\text{N}$ ) conservan su resistencia a altas temperaturas, permitiendo que los turborreactores operen con mayor eficiencia. Similarmente, el titanio y los aluminuros de titanio reforzados con fibras de SiC se están tomando en consideración para álabes y discos de turbina.

Una aplicación única para compuestos de matriz metálica es el alambre superconductor, que se requiere en los reactores de fusión. El compuesto intermetálico  $\text{Nb}_3\text{Sn}$  tiene buenas propiedades superconductoras, pero es muy frágil. Para producir alambre de  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ , un alambre de niobio puro es recubierto de cobre formando con los dos metales un alambre compuesto (figura 16-30). A continuación el alambre de material compuesto niobio-cobre se recubre de estaño. El estaño se difunde a través del cobre, reaccionando con el niobio para producir el compuesto intermetálico. También se utilizan sistemas niobio-titanio.

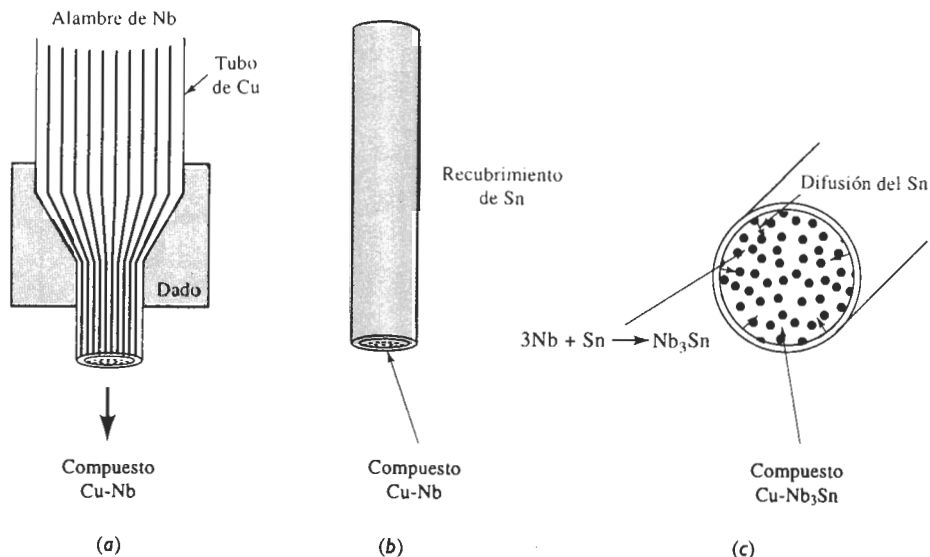


**FIGURA 16-30** Manufactura de alambres superconductores compuestos: (a) durante el formado el alambre de niobio es rodeado de cobre. (b) El alambre de material compuesto Nb-Cu se recubre de estaño. (c) El estaño se difunde hacia el niobio, produciendo el compuesto Nb<sub>3</sub>Sn-Cu.

**Compuestos de matriz cerámica** También se está encontrando uso para compuestos que contienen fibras cerámicas en una matriz cerámica. Para ilustrar las propiedades únicas que se pueden obtener de estos materiales se analizarán dos aplicaciones de importancia.

Los compuestos carbono-carbono se utilizan para obtener una extraordinaria resistencia a la temperatura en aplicaciones aeroespaciales. Estos compuestos pueden operar a temperaturas de hasta 3000°C y, de hecho, son más resistentes a altas temperaturas que a bajas temperaturas (figura 16-31). Los compuestos carbono-carbono se fabrican formando un tejido de poliacrilonitrilo o de fibra de carbono en un molde, y a continuación impregnándolo con una resina orgánica como la resina fenólica. La pieza se piroliza para convertir la resina fenólica en carbono. El compuesto, que todavía está blando y poroso, se impregna y piroliza varias veces más, incrementando de manera continua su densidad, resistencia y rigidez. Finalmente la pieza se recubre con carburo de silicio, para proteger el compuesto carbono-carbono contra la oxidación. Se pueden obtener resistencias de 300,000 psi y una rigidez de  $50 \times 10^6$  psi. Estos compuestos se han utilizado como conos de nariz y primero, bordes de vehículos aeroespaciales de alto rendimiento como el transbordador espacial, o como discos de freno en vehículos de carrera y en aeronaves comerciales a reacción.

Los compuestos de matriz cerámica-fibra cerámica han obtenido una mejor resistencia y tenacidad a la fractura en comparación con productos cerámicos convencionales (tabla 16-5). Los refuerzos de fibra mejoran de varias maneras la tenacidad de la matriz cerámica. Primero, una grieta que se mueva a través de la matriz encuentra una fibra; si la unión entre la matriz y la fibra no es buena, la grieta se ve obligada a propagarse alrededor de la fibra, a fin de continuar el proceso de fractura. Además, una mala unión permite que la fibra empiece a separarse de la

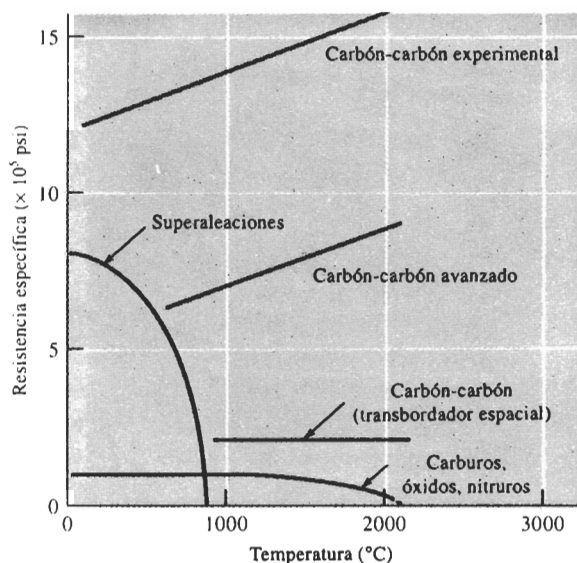


**FIGURA 16-31** Resistencia específica de varios compuestos carbono-carbono comparada con la de otros materiales resistentes a altas temperaturas, en función de la temperatura.


matriz [figura 16-32(a)]. Ambos procesos consumen energía, incrementando, por lo tanto, la tenacidad a la fractura. Finalmente, al iniciarse la grieta en la matriz, fibras aún no rotas pueden formar un puente sobre la grieta, proporcionando un esfuerzo compresivo, que evita que la grieta se abra [figura 16-32(b)].

**TABLA 16-5** Efecto de las fibras de refuerzo de SiC en las propiedades de materiales cerámicos seleccionados

Material	Resistencia a la flexión (psi)	Tenacidad a la fractura (psi · plg)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	80,000	5,000
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /SiC	115,000	8,000
SiC	72,000	4,000
SiC/SiC	110,000	23,000
ZrO <sub>2</sub>	30,000	5,000
ZrO <sub>2</sub> /SiC	65,000	20,200
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	68,000	4,000
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> /SiC	115,000	51,000
Vidrio	9,000	1,000
Vidrio/SiC	120,000	17,000
Vidrio cerámico	30,000	2,000
Vidrio cerámico/SiC	120,000	16,000

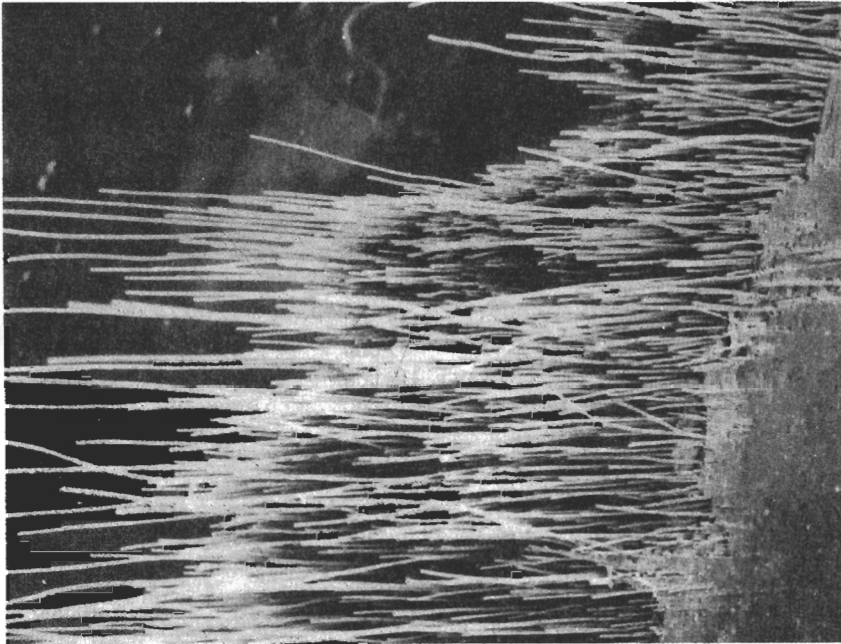

(a)

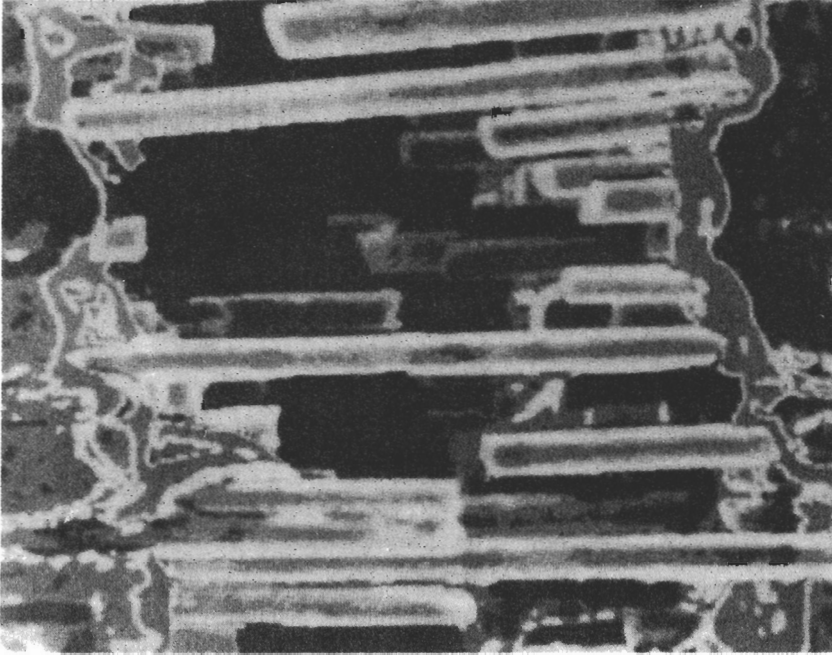

(b)

**FIGURA 16-32** Dos formas de falla de compuestos cerámico-cerámico: (a) extracción de las fibras de SiC en una matriz de vidrio, dando al compuesto buena tenacidad ( $\times 20$ ). (*De Metal Handbook, American Society for Metals, Vol. 9, 9a. Ed., 1985.*) (b) Puentes de algunas fibras a través de una grieta, mejorando la tenacidad de matriz cerámica (ampliación desconocida). (*De Journal of Metals, Mayo 1991.*)

A diferencia de los compuestos de matriz polimérica y metálica, es necesaria una mala unión en vez de una buena. En consecuencia, es vital el control de la estructura de la interfase. En un vidrio cerámico (basado en  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Li}_2\text{O}$ ) reforzado con fibras de SiC, se produce una interfase que contiene carbono y NbC, lo que facilita la separación entre fibra y matriz. Sin embargo, si el compuesto se calienta a temperatura elevada, la interfase se oxida; el óxido ocupa un gran volumen, ejerciendo una fuerza de compresión sobre la fibra, lo cual evita su fácil extracción. Así la tenacidad a la fractura se reduce.

**EJEMPLO 16-10****Diseño de un puntal de material compuesto**

Diseñe un puntal de matriz epóxica reforzado con fibras unidireccionales, que tenga una sección transversal redonda. El puntal tiene 10 pies de largo y cuando se le aplica una fuerza de 500 lb, no debe estirarse más de 0.10 plg. Debe asegurarse de que el esfuerzo que actúa sobre el puntal sea menor que el esfuerzo de cedencia de la matriz epóxica: 12,000 psi. Si las fibras se rompieran, el puntal se estiraría adicionalmente, pero no se fracturaría de manera catastrófica. El epóxico cuesta aproximadamente 0.80 dólares/lb y tiene un módulo de elasticidad de 500,000 psi.

**SOLUCIÓN**

Suponga que el puntal se fabricara totalmente de material epóxico (esto es, sin fibras)

$$\epsilon_{\text{máx}} = \frac{0.10 \text{ plg}}{120 \text{ plg}} = 0.00083 \text{ plg/plg}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = E\epsilon = (500,000)(0.00083) = 415 \text{ psi}$$

$$A_{\text{puntal}} = \frac{F}{\sigma} = \frac{500}{415} = 1.2 \text{ plg}^2 \quad \text{o} \quad d = 1.24 \text{ plg}$$

$$\text{Dado que } \rho_{\text{epóxico}} = 1.25 \text{ g/cm}^3 = 0.0451 \text{ lbs/plg}^3$$

$$\text{Peso}_{\text{puntal}} = (0.0451)(\pi)(1.24/2)^2(120) = 6.54 \text{ lb}$$

$$\text{Costo}_{\text{puntal}} = (6.54 \text{ lb})(\$0.80/\text{lb}) = \$5.23$$

Sin refuerzo, el puntal es grande y pesado y su costo es alto en vista de la gran cantidad de material epóxico necesario.

En un compuesto, la deformación máxima sigue siendo 0.00083 plg/plg. Si se hace el puntal tan pequeño como sea posible, es decir que opere a 12,000 psi, entonces el módulo de elasticidad mínimo  $E_c$  del compuesto es

$$E_c > \frac{\sigma}{\epsilon_{\text{máx}}} = \frac{12,000}{0.00083} = 14.5 \times 10^6 \text{ psi}$$

Existen varios sistemas compuestos posibles. El módulo de la fibra de vidrio es menor de  $14.5 \times 10^6$  psi; por lo que el refuerzo de vidrio no es una posible elección.

Para fibras de carbono de alto módulo  $E = 77 \times 10^6$  psi, su densidad es  $1.9 \text{ g/cm}^3 = 0.0686 \text{ lb/plg}^3$  y el costo es de aproximadamente \$30/lb. La fracción volumétrica mínima de las fibras



de carbono necesarias para dar un módulo compuesto de  $14.5 \times 10^6$  psi es

$$E_c = f_c(77 \times 10^6) + (1 - f_c)(0.5 \times 10^6) > 14.5 \times 10^6$$

$$f_c = 0.183$$

La fracción volumétrica del material epóxico que resta es de 0.817. Un área de 0.817 veces el área transversal total del puntal debe soportar una carga de 500 lb con no más de 12,000 psi en caso de que las fibras fallen

$$A_{\text{epóxico}} = 0.817 A_{\text{total}} = \frac{F}{\sigma} = \frac{500 \text{ lb}}{12,000 \text{ psi}} = 0.0416 \text{ plg}^2$$

$$A_{\text{total}} = \frac{0.0416}{0.817} = 0.051 \text{ plg}^2 \quad \text{o} \quad d = 0.255 \text{ plg}$$

$$\text{Volumen}_{\text{puntal}} = A_{\text{total}} = (0.051 \text{ plg}^2)(120 \text{ plg}) = 6.12 \text{ plg}^3$$

$$\text{Peso}_{\text{puntal}} = \rho V = [(0.0686)(0.183) + (0.0451)(0.817)](6.12)$$

$$= 0.302 \text{ lb}$$

$$\text{Fracción en peso del carbón} = \frac{(0.183)(1.9 \text{ g/cm}^3)}{(0.183)(1.9) + (0.817)(1.25)} = 0.254$$

$$\text{Peso del carbón} = (0.254)(0.302 \text{ lb}) = 0.077$$

$$\text{Peso del material epóxico} = (0.746)(0.302 \text{ lb}) = 0.225$$

$$\text{Costo}_{\text{puntal}} = (0.077)(\$30) + (0.225)(\$0.80) = \$2.49$$

El puntal reforzado con fibras de carbono tiene menos de la cuarta parte del diámetro de una estructura totalmente epóxica, con sólo el 5% del peso y la mitad del costo.

También se pueden repetir estos cálculos utilizando fibras de Kevlar, con un módulo de  $18 \times 10^6$  psi, una densidad de  $1.44 \text{ g/cm}^3 = 0.052 \text{ lb/plg}^3$  y un costo de aproximadamente 20 dólares/lb. Al hacerlo, se encuentra que es necesaria una fracción de volumen de fibras de 0.8, lo máximo que se puede incorporar en una matriz. También se obtendría que el diámetro requerido del puntal es de 0.515 plg y que el puntal pesa 1.263 lb, costando \$20.94 dólares. El módulo del Kevlar no es lo suficientemente alto para contrarrestar este alto costo.

Aunque las fibras de carbono son las más costosas, permiten obtener un menor peso y el puntal tendría el costo más bajo de material. (Este cálculo no toma en consideración el costo de fabricación del puntal.) Por tanto, el diseño sería de un puntal de 0.255 plg de diámetro, con una fracción volumétrica de fibras de carbono de alto módulo de 0.183.

## 16-8 Materiales compuestos laminares

Los compuestos laminares incluyen recubrimientos muy delgados, superficies protectoras más gruesas, revestimientos metálicos, bimetálicos, laminados y todo un conjunto de aplicaciones. Además, los compuestos reforzados con fibras, producidos a partir de cintas o tejidos se pueden considerar parcialmente laminares. Muchos compuestos laminares están diseñados para mejorar la resistencia a la corrosión conservando al mismo tiempo un bajo costo, alta resistencia o bajo peso. Otras características de importancia incluyen una resistencia superior al desgaste o a la abrasión, una mejor apariencia, así como características de expansión térmica poco usuales.

**Regla de las mezclas** Con la regla de las mezclas se pueden estimar algunas de las propiedades, paralelas a las laminillas de los materiales compuestos laminares. También se pueden calcular con poco margen de error, la densidad, la conductividad eléctrica y térmica, y el módulo de elasticidad


$$\begin{aligned}
 \text{Densidad} &= \rho_c = \sum f_i \rho_i \\
 \text{Conductividad eléctrica} &= \sigma_c = \sum f_i \sigma_i \\
 \text{Conductividad térmica} &= K_c = \sum f_i K_i \\
 \text{Módulo de elasticidad} &= E_c = \sum f_i E_i
 \end{aligned}
 \quad (16-13)$$

Los compuestos laminares tienen un comportamiento altamente anisotrópico. Las propiedades perpendiculares a las laminillas son

$$\begin{aligned}
 \text{Conductividad eléctrica} &= \frac{1}{\sigma_c} = \sum \frac{f_i}{\sigma_i} \\
 \text{Conductividad térmica} &= \frac{1}{K_c} = \sum \frac{f_i}{K_i} \\
 \text{Módulo de elasticidad} &= \frac{1}{E_c} = \sum \frac{f_i}{E_i}
 \end{aligned}
 \quad (16-14)$$

Sin embargo, muchas de las propiedades de verdadera importancia, como la resistencia a la corrosión y al desgaste, dependen primordialmente de un solo componente, por lo que la regla de las mezclas no es aplicable.


**Producción de compuestos laminares** Para producir compuestos laminares se utilizan varios métodos, incluyendo una diversidad de técnicas de deformación y de unión (figura 16-33).

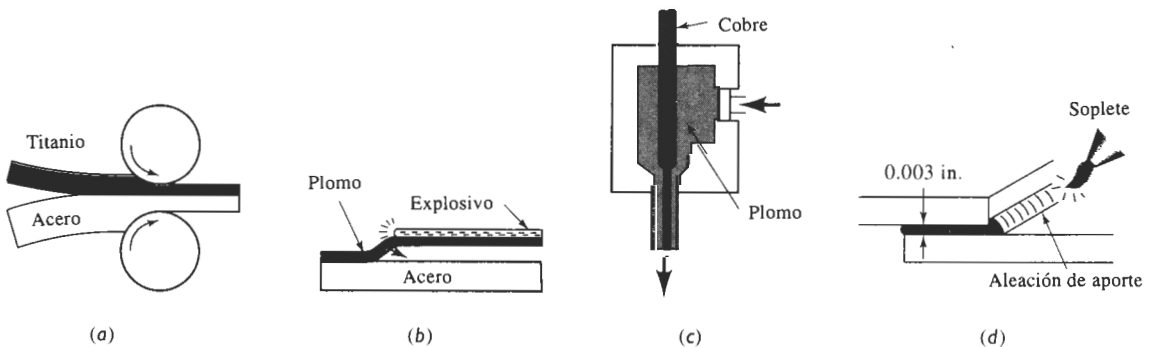

**FIGURA 16-33** Técnicas para la producción de compuestos laminares: (a) unión por laminación, (b) unión por explosión, (c) coextrusión y (d) soldadura por capilaridad y difusión.

### EJEMPLO 16-11

Los capacitores utilizados para almacenar carga eléctrica esencialmente son compuestos laminares, elaborados con capas alternas de un conductor y un aislante (figura 16-34). Suponga

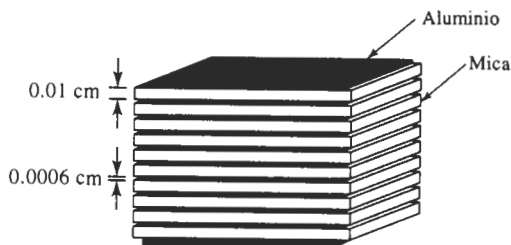

**FIGURA 16-34** Capacitor compuesto de capas alternas de aluminio y mica, como ejemplo de un compuesto laminar (para el ejemplo 16-11).

que se construye un capacitor a partir de 10 hojas de mica, cada una de ellas de 0.01 cm de espesor, y 11 hojas de aluminio, cada una de ellas de 0.0006 cm de espesor. La conductividad eléctrica del aluminio es de  $3.8 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  y la conductividad de la mica es de  $10^{-13} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ . Determine la conductividad eléctrica del capacitor en las direcciones paralela y perpendicular a las hojas.

### SOLUCIÓN

Suponga que las placas del capacitor son de  $1 \text{ cm}^2$ . Entonces las fracciones en volumen son

$$V_{\text{Al}} = (11 \text{ hojas})(0.0006 \text{ cm})(1 \text{ cm}^2) = 0.0066 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{mica}} = (10 \text{ hojas})(0.01 \text{ cm})(1 \text{ cm}^2) = 0.1 \text{ cm}^3$$

$$f_{\text{Al}} = \frac{0.0066}{0.0066 + 0.1} = 0.062 \quad f_{\text{mica}} = \frac{0.1}{0.0066 + 0.1} = 0.938$$

*Paralela*

$$\sigma = (0.062)(3.8 \times 10^5) + (0.938)(10^{-13}) = 0.24 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

*Perpendicular*

$$\frac{1}{\sigma} = \frac{0.062}{3.8 \times 10^5} + \frac{0.938}{10^{-13}} = 0.938 \times 10^{13}$$

$$\sigma = \frac{1}{0.938 \times 10^{13}} = 1.07 \times 10^{-13} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

El compuesto, o capacitor, tiene una alta conductividad paralela a las placas, pero actúa como un aislante en dirección perpendicular a las mismas. ■

A menudo se unen capas individuales mediante *unión adhesiva* como en la producción del triplay o madera contrachapada. Los compuestos de matriz polimérica formados por varias capas de tejido o de cinta también se unen por cementación adhesiva; entre cada capa de preforma se coloca una película de polímero que no ha terminado de polimerizar. Al comprimirse las capas a una temperatura elevada, se termina la polimerización y las fibras preformadas se unen, para producir compuestos que pueden tener docenas de capas de espesor.

La mayoría de los compuestos laminares metálicos, como los revestimientos metálicos y los materiales bimetálicos, se producen mediante la *unión por deformación*, como la unión por laminación en caliente o en frío. La presión ejercida por los rodillos rompe la película de óxido

de la superficie, poniendo las superficies en contacto átomo con átomo, y permitiendo que ambas se unan. También se puede utilizar una unión explosiva. Una carga explosiva proporciona la presión requerida para la unión de los metales. Este proceso se utiliza particularmente para unir placas muy grandes que no caben en un tren de laminación.

Compuestos laminares muy sencillos, como el cable coaxial, se producen al coextruir dos materiales a través de un dado, de tal forma que el material blando rodee al más duro. De esta manera, se puede recubrir un alambre conductor metálico con un polímero termoplástico aislante.


La **soldadura capilar** puede unir placas compuestas. Las hojas metálicas, separadas por un espacio muy pequeño, de preferencia alrededor de 0.003 plg, se calientan por encima de la temperatura de fusión del material de aporte, el cual ya fundido es atraído por acción capilar hacia la unión.

## 16-9 Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares

El número de compuestos laminares es tan variado y tan numerosas sus aplicaciones e intenciones que no es posible efectuar generalizaciones en relación con su comportamiento. En lugar de eso, se examinarán las características de unos cuantos ejemplos de uso común.

**Laminados** Los laminados son capas de materiales unidos por un adhesivo orgánico. En el vidrio de seguridad, un adhesivo plástico, como el polivinil butiral une dos piezas de vidrio; el adhesivo impedirá que al romperse la pieza vuelen los fragmentos de vidrio. Los laminados se utilizan como aislamiento en motores, para tarjetas, para tableros de circuitos impresos y para elementos decorativos como muebles y cubiertas de Formica®.

Los **microlaminados** incluyen compuestos formados por capas alternas de hojas de aluminio y de polímero reforzado por fibras. El *Arall* (laminado de aramida y aluminio) y el *Glare* (laminado de vidrio y aluminio) se han desarrollado como posibles materiales para recubrimiento de aeronaves. En el *Arall*, una fibra de aramida como el Kevlar se prepara como tejido o cinta unidireccional, se impregna con un adhesivo y se lamina entre capas de una aleación de aluminio (figura 16-35). El laminado compuesto tiene una combinación poco usual de resistencia, rigidez, resistencia a la corrosión y bajo peso. La resistencia a la fatiga se ha mejorado, ya que la interfase

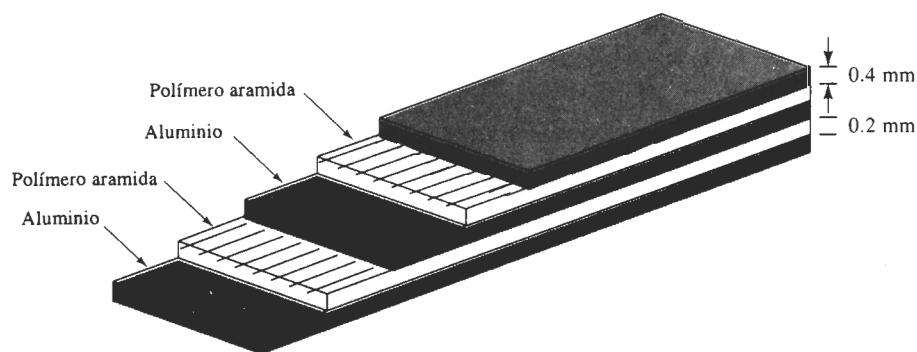


**FIGURA 16-35** Diagrama esquemático de un laminado de aramida y aluminio, el *Arall*, que tiene buen potencial para aplicaciones aeroespaciales.

entre capas puede bloquear las grietas. En comparación con los compuestos de matriz polimérica, los microlaminados tienen una buena resistencia a las descargas eléctricas de los relámpagos (importante en aplicaciones aeroespaciales), son conformables, maquinables y de fácil reparación.

**Metales revestidos** Los materiales revestidos son compuestos metal-metal. Un ejemplo común de **revestimiento metálico** son las monedas de plata de Estados Unidos. Una aleación de Cu-80% Ni está unida en ambos lados a una aleación de Cu-20% Ni. La relación de espesor es de aproximadamente 1/6: 2/3: 1/6. La aleación de alto níquel tiene color plateado, en tanto que el núcleo, principalmente de cobre, tiene un bajo costo.

Los materiales revestidos dan una buena resistencia a la corrosión y tienen alta resistencia. El *Alclad* es un compuesto revestido en el cual se une el aluminio comercial puro con aleaciones de aluminio de resistencias más elevadas. El aluminio puro protege la aleación de alta resistencia contra la corrosión. El espesor de la capa de aluminio puro es de 1 a 15% del espesor total. El Alclad se utiliza en la construcción de aeronaves, de intercambiadores de calor, de edificios y de depósitos de almacenamiento, donde se desean combinaciones de resistencia a la corrosión, resistencia y poco peso.

**Bimetálicos** Los indicadores y controladores de temperatura aprovechan los diferentes coeficientes de expansión térmica de dos metales en un compuesto laminar. Si se calientan las dos piezas de metal, el que tenga mayor coeficiente de expansión térmica se hace más largo (figura 16-36). Si las dos piezas de metal están unidas rígidamente entre sí, la diferencia de coeficientes hace que la tira se doble produciendo una superficie curva. La cantidad de movimiento depende de la temperatura; midiendo la curvatura o la deflexión de la tira, se puede determinar la temperatura. Igualmente, si el extremo libre de la tira mueve un relevador, la tira puede conectar y desconectar un horno o un aire acondicionado y regular la temperatura.

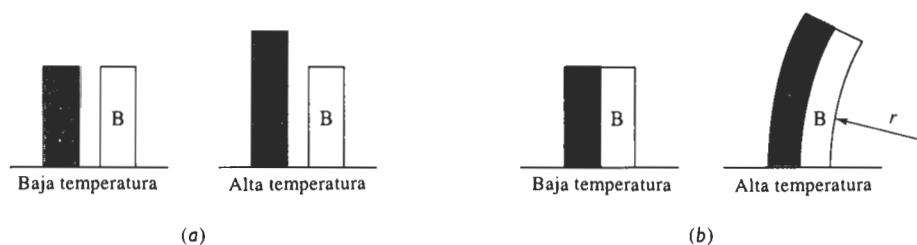

**FIGURA 16-36** Efecto del coeficiente de expansión térmica en el comportamiento de los bimetálicos: (a) el incremento en la temperatura aumenta la longitud de un metal más que el otro. (b) Si ambos metales están unidos, la diferencia de expansión genera un radio de curvatura.


Los metales que se seleccionen para los **bimetálicos** deben tener (a) coeficientes de expansión térmica distintos, (b) características de expansión reversibles y repetibles y (c) un módulo de elasticidad alto, de manera que el dispositivo bimetálico pueda funcionar. Frecuentemente la tira de baja expansión se fabrica de Invar, una aleación hierro-níquel, en tanto que la tira de alta expansión puede estar hecha de latón, Monel o níquel puro.

Los bimetalicos pueden funcionar como interruptores, igual que como termostatos; si aumenta mucho la corriente que pasa a través de la tira, el calentamiento hará que el bimetalico se flexione y abra el circuito.

## 16-10 Estructuras tipo emparedado o sandwich


Los materiales en **emparedado** tienen capas delgadas de material de recubrimiento unidas a algún material ligero de relleno, como una espuma de polímero. Ni el relleno ni el material de recubrimiento son resistentes o rígidos, pero el compuesto tiene ambas propiedades. Un ejemplo familiar es el cartón corrugado. Un núcleo corrugado de papel se une por ambos lados a papel plano y grueso. Ni el núcleo corrugado ni el papel de recubrimiento es rígido, pero su combinación lo es.

Otro ejemplo importante es la estructura en panal que se utiliza en aplicaciones para aeronaves. Se produce un **panal** al unir una tira delgada de aluminio en puntos específicos. A continuación el material para el panal se expande para producir un panel celular de muy baja densidad, que por sí mismo es inestable (figura 16-37). Sin embargo, cuando a ambos lados del panal se le adhieren hojas de aluminio, se obtiene un emparedado muy rígido, fuerte y excepcionalmente ligero, con una densidad tan baja como  $0.04 \text{ g/cm}^3$ .

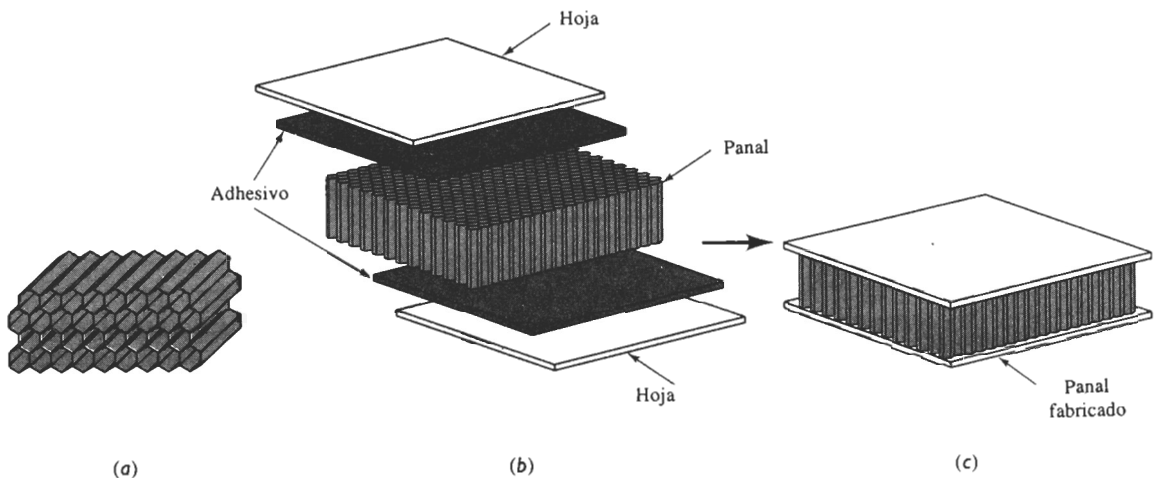

**FIGURA 16-37** Un núcleo en forma de panal constituido por celdas hexagonales (a) que se pueden unir a dos hojas mediante capas adhesivas produciendo (b) una estructura excepcionalmente ligera, rígida y resistente (c).

Las celdas del panal pueden tener una diversidad de formas, hexagonales, cuadradas, rectangulares o senoidales, y se pueden fabricar de aluminio, fibra de vidrio, papel, polímeros de aramida y otros materiales. Las celdas del panal pueden estar rellenas de espuma o fibra de vidrio, para proporcionar una excelente absorción de sonidos y vibraciones. La figura 16-38 describe un método mediante el cual se puede fabricar el panal.

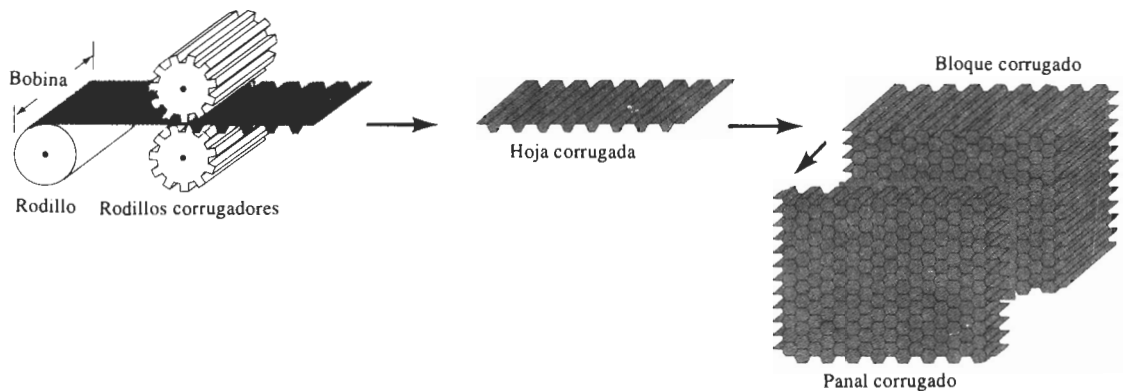

**FIGURA 16-38** Método corrugado para la manufactura de un núcleo en forma de panel, un rollo de material (como el aluminio) se corruga entre rodillos. Las hojas corrugadas se unen entre sí con adhesivo y a continuación se cortan al espesor deseado.

## RESUMEN

Los compuestos están formados por dos o más materiales, unidos para dar una combinación de propiedades que no se pueden obtener en ninguno de los materiales originales. Casi es posible lograr cualquier combinación de metales, polímeros y materiales cerámicos. En muchos casos, se puede utilizar la regla de las mezclas para estimar las propiedades del compuesto.

- Los materiales endurecidos por dispersión, que no son verdaderos compuestos, contienen partículas de óxido excepcionalmente pequeñas en una matriz de metal. Los pequeños dispersoides estables interfieren con el deslizamiento, dando buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas.
- Los verdaderos compuestos particulados contienen partículas que dan combinaciones de propiedades al compuesto. Los compuestos de matriz metálica contienen partículas cerámicas o metálicas, que proporcionan dureza, mejor resistencia al desgaste, aseguran buena conductividad eléctrica, buena tenacidad o buena resistencia a la corrosión. Los compuestos de matriz polimérica contienen partículas que mejoran la rigidez, la resistencia al calor, la conductividad eléctrica y, al mismo tiempo, mantienen bajo peso, facilidad de fabricación o un bajo costo.
- Los compuestos reforzados con fibras proporcionan mejoría en la resistencia, rigidez o rendimiento a altas temperaturas en metales y polímeros, dándole tenacidad a los materiales cerámicos:
  - Las fibras típicamente tienen bajas densidades, dando una resistencia y un módulo específico altos, pero a menudo son muy frágiles.
  - Las fibras pueden ser continuas o discontinuas. Las discontinuas que tienen una relación forma alta ( $l/d$ ) producen un mejor refuerzo.
  - Las fibras se introducen en la matriz con una diversidad de orientaciones. Se obtienen orientaciones aleatorias y un comportamiento isotrópico utilizando fibras discontinuas; las fibras alineadas en una sola dirección producen compuestos de comportamiento anisotrópico, con grandes mejorías en resistencia y rigidez paralelas a la dirección de la fibra. Las propiedades se pueden diseñar e integrar para cumplir con las cargas impuestas, mediante la orientación de las fibras en varias direcciones.

- Los compuestos laminares están formados por capas de materiales distintos. Estas capas pueden ser de hojas de metales distintos con uno de ellos aportando la resistencia y otro la dureza o la resistencia a la corrosión. Las capas también pueden incluir hojas de materiales reforzados con fibras unidas a hojas de metal o de polímero o incluso hojas reforzadas con fibras orientadas hacia distintas direcciones. Los compuestos laminares son siempre anisotrópicos.

Los materiales tipo emparedado, incluyendo los panales, son compuestos laminares excepcionalmente ligeros, con caras sólidas unidas a un núcleo prácticamente hueco.

## GLOSARIO

**Bimetálico** Material laminar compuesto, producido al unir dos tiras de metal con distintos coeficientes de expansión térmica, haciendo el material sensible a los cambios de temperatura.

**Carbonización** Expulsión de los átomos distintos al carbono de una fibra polimérica, dejando una fibra de carbono de alta resistencia. Este proceso también es conocido como pirolización.

**Carburos cementados** Compuestos particulados que contienen partículas cerámicas duras, unidas a una matriz metálica blanda. El compuesto combina alta dureza y capacidad de corte, manteniendo de todas formas una buena resistencia al impacto.

**Cintas** Tiras de preformas cuyo espesor es de un solo filamento; los filamentos pueden ser fibras unidireccionales o bien tejidas. Se pueden unir varias capas de cintas para producir estructuras compuestas.

**Compocolado** Inyección a presión de una mezcla tixotrópica de una aleación y de un material de relleno en un dado para formar un compuesto.

**Delaminación** Separación de las capas individuales de un compuesto reforzado con fibras.

**Depósito químico de vapor** Método de manufactura de materiales, consistente en condensar el material en estado de vapor en un sustrato sólido.

**Dispersoides** Pequeñas partículas de óxido formadas en una matriz metálica, que interfieren con los movimientos de dislocación proporcionando endurecimiento, incluso a temperaturas elevadas.

**Emparedado** Material compuesto, construido de un material ligero y de baja densidad, rodeado por capas densas y sólidas. El emparedado combina un peso ligero general con excelente rigidez.

**Enrollado de filamentos** Proceso para producir compuestos reforzados con fibras, en el cual las fibras continuas se enrollan alrededor de un molde o mandril. Las fibras pueden estar preimpregnadas o bien cuando han sido enrolladas pueden impregnarse, para completar la producción del compuesto.

**Extrusión-estirado** Método para la producción de compuestos que contienen esteras o fibras continuas.

**Fibras de aramidas** Clase de fibras poliméricas, como el Kevlar, formada a partir de poliamidas, que contienen el anillo de benceno en la estructura del polímero.

**Hebras** Fibras cortadas en pequeños trozos.

**Hilados** Paquetes de menos de 10,000 filamentos.

**Hilos** Fibras continuas, producidas a partir de un grupo de filamentos retorcidos.

**Mecha** Paquete con más de 10,000 filamentos.

**Módulo específico** Resultado de la división del módulo de elasticidad entre la densidad.

**Panal** Conjunto ligero, pero rígido, formado con una tira de aluminio unida y expandida para formar el núcleo de una estructura tipo emparedado.



**Precursor** Fibra polimérica que se carboniza para producir las fibras de carbono.

**Preformas** Capas de fibras de resinas sin polimerizar. Después de apilar las preformas para conformar la estructura deseada, su polimerización une las capas entre sí.

**Recubierta** Recubrimiento de las fibras de vidrio con un material orgánico que mejora la unión y la resistencia a la humedad dentro del material compuesto.

**Regla de las mezclas** Enunciado que dice que las propiedades de un material compuesto son función de la fracción en volumen de cada material dentro del mismo.

**Relación de forma** Longitud de una fibra dividida entre su diámetro.

**Resistencia específica** Resultado de la división de la resistencia de un material entre su densidad.

**Revestimiento metálico** Capa externa con buena resistencia a la corrosión o alta dureza de un compuesto laminar para cubrir el objetivo de bajo costo o de más alta resistencia.

**Soldadura capilar** Proceso en el cual se introduce un metal líquido de aporte mediante acción capilar entre dos materiales base sólidos, que deben ser unidos. Al solidificarse la aleación de aporte, se obtiene la unión.

**Tixotrópico** Capacidad de un material parte líquido y parte sólido, para conservar su forma hasta que se le aplica un esfuerzo, que lo hace fluir como líquido.

**Whiskers** Fibras muy delgadas que crecen de tal forma que producen cristales individuales sin dislocaciones móviles, dando por lo tanto, resistencias cercanas a las teóricas.

## PROBLEMAS

**16-1** Se produce níquel en un contenido de 2% de torio en forma de polvo. Se consolida en una pieza y se sinteriza en presencia de oxígeno, haciendo que todo el torio produzca esferas de  $\text{ThO}_2$  de 80 nm de diámetro. Calcule el número de esferas por  $\text{cm}^3$ . La densidad del  $\text{ThO}_2$  es de  $9.86 \text{ g/cm}^3$ .

**16-2** El polvo esférico de aluminio de 0.002 mm de diámetro es tratado para crear una capa delgada de óxido y a continuación se utiliza para producir un material endurecido por dispersión SAP con un 10% en volumen de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Calcule el espesor promedio de la película de óxido antes de la compactación y el sinterizado de los polvos para formar la pieza.

**16-3** Se introducen partículas de itria ( $\text{Y}_2\text{O}_3$ ) de 750 Å de diámetro en el tungsteno mediante oxidación interna. Mediciones con microscopio electrónico muestran que existen  $5 \times 10^{14}$  partículas de óxido por  $\text{cm}^3$ . Calcule el porcentaje en peso de Y originalmente en la aleación. La densidad del  $\text{Y}_2\text{O}_3$  es de  $5.01 \text{ g/cm}^3$ .

**16-4** Sin ningún tratamiento especial, se determina que el aluminio típicamente tiene una capa de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  de 3 nm de espesor. Si polvo esférico de aluminio, preparado con un diámetro total de 0.01 mm, se utiliza para producir un material endurecido por dispersión calcule el porcentaje de volumen de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  en el material y el número de partículas

de óxido por  $\text{cm}^3$ . Suponga que el óxido se rompe en partículas en forma de disco de 3 nm de espesor y de  $3 \times 10^{-4}$  mm de diámetro. Compare el número de partículas de óxido por  $\text{cm}^3$  con el número de átomos en solución sólida por  $\text{cm}^3$  cuando se agrega 3% atómico de un elemento de aleación al aluminio.

**16-5** Calcule la densidad del carburo cementado, o cermet, de matriz de titanio, si el compuesto contiene 50% en peso de WC, 22% en peso de TaC y 14% en peso de TiC. (Vea el ejemplo 16-2 para las densidades de los carburos.)

**16-6** Una típica rueda para trituración tiene 9 plg de diámetro, 1 plg de espesor y pesa 6 lb. La rueda contiene SiC (con densidad de  $3.2 \text{ g/cm}^3$ ) unido mediante vidrio de sílice (densidad  $2.5 \text{ g/cm}^3$ ); 5% del volumen de la rueda es porosidad. El SiC está en forma de cubos de 0.04 cm. Calcule:

- (a) la fracción en volumen de las partículas SiC en la rueda, y
- (b) el número de partículas de SiC de la rueda perdidas, una vez que se haya utilizado hasta dejarla de un diámetro de 8 plg.

**16-7** Un material de contacto eléctrico se produce al infiltrar cobre en un material compacto de carburo de tungsteno poroso (WC). La densidad del compuesto final

es  $12.3 \text{ g/cm}^3$ . Suponiendo que se llenan todos los poros con cobre, calcule

(a) la fracción en volumen del cobre dentro del compuesto,  
(b) la fracción en volumen de poros en el compacto WC antes de la infiltración, y

(c) la densidad original del compacto WC antes de la infiltración.

**16-8** Un material para contactos eléctricos se produce al hacer primero un material compacto de tungsteno poroso que pesa 125 g. En el compacto se introduce plata líquida; una medición cuidadosa indica que se han infiltrado 105 g de plata. La densidad final del material compuesto es  $13.8 \text{ g/cm}^3$ . Calcule la fracción en volumen del compacto original que corresponde a la porosidad interconectada y a la fracción volumétrica que corresponde a la porosidad cerrada (sin infiltración de plata).

**16-9** ¿Cuánta arcilla debe agregarse a 10 kg de polietileno para producir un material compuesto de bajo costo, con un módulo de elasticidad superior a 120,000 psi, y una resistencia a la tensión por encima de 2000 psi? La densidad de la arcilla es  $2.4 \text{ g/cm}^3$  y la del polietileno es  $0.92 \text{ g/cm}^3$ .

**16-10** Se desea producir una pieza epóxica ligera para aislamiento térmico. Hay esferas huecas de vidrio disponibles cuyo diámetro exterior es  $1/16$  de plg y con un espesor de pared de 0.001 plg. Determine el peso y el número de esferas que deben agregarse al componente epóxico para producir una libra de compuesto, con una densidad de  $0.65 \text{ g/cm}^3$ . La densidad del vidrio es  $2.5 \text{ g/cm}^3$  y la del material epóxico es  $1.25 \text{ g/cm}^3$ .

**16-11** Se introducen 5 kg de fibras continuas de boro en orientación unidireccional, en 8 kg de una matriz de aluminio. Calcule

(a) la densidad del compuesto

(b) el módulo de elasticidad paralelo a las fibras y

(c) el módulo de elasticidad perpendicular a las fibras.

**16-12** Se desea producir 10 lb de un compuesto reforzado con fibras unidireccionales continuas de carbono HS en una matriz poliimida, que tenga un módulo de elasticidad de por lo menos  $25 \times 10^6$  psi paralelo a las fibras. ¿Cuántas libras de fibra se requieren? Vea el capítulo 15 para las propiedades de la poliimida.

**16-13** Se produce un compuesto continuo reforzado unidireccionalmente que contiene 60% en volumen de fibras de carbono HM en una matriz epóxica. El material epóxico tiene una resistencia a la tensión de 15,000 psi. ¿Qué fracción de la fuerza aplicada es soportada por las fibras?

**16-14** Una matriz de poliéster con una resistencia a la tensión de 13,000 psi está reforzada con fibras de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . ¿Qué porcentaje en volumen de fibras deberá agregarse para asegurarse de que las fibras soporten el 75% de la carga aplicada?

**16-15** Una matriz epóxica está reforzada con 40% en volumen de fibras de vidrio E para producir un compuesto de 2 cm de diámetro, que debe soportar una carga de 25,000 N. Calcule el esfuerzo que actúa sobre cada una de las fibras.

**16-16** Una aleación de titanio, con un módulo de elasticidad de  $16 \times 10^6$  psi, es utilizada para fabricar una pieza de 1000 lb para un vehículo espacial tripulado. Determine el peso de la pieza con el mismo módulo de elasticidad paralelo a las fibras, si la pieza está fabricada de

(a) aluminio reforzado con fibras de boro, y

(b) poliéster (con un módulo de 650,000 psi) reforzado con fibras de carbono de alto módulo.

(c) Compare el módulo específico para cada uno de los tres materiales.

**16-17** Se introducen fibras de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  cortas, pero alineadas, con un diámetro de  $20 \mu\text{m}$ , en una matriz de nylon 6,6. La resistencia de la unión entre fibras y matriz se estima en 1000 psi. Calcule la longitud crítica de las fibras y compárela con una situación en la cual se utilicen *whiskers* de alúmina de  $1 \mu\text{m}$  en vez de estas fibras. ¿Cuál es la relación de forma mínima en cada uno de los casos?

**16-18** Se preparan varios compuestos de matriz epóxica utilizando distintas longitudes de fibras de  $\text{ZrO}_2$  de  $3 \mu\text{m}$  de diámetro y se encontró que la resistencia del compuesto se incrementa al aumentar la longitud de las fibras hasta 5 mm. Para fibras más largas, la resistencia casi no se modifica. Estime la resistencia de la unión entre fibras y matriz.

**16-19** Al producirse un compuesto de matriz polimérica, se introducen fibras de vidrio discontinuas directamente dentro de la matriz; en un segundo caso, las fibras primero se "recubren". Analice el efecto que esta diferencia pudiera tener en la longitud crítica de fibra y en la resistencia del compuesto.

**16-20** Un compuesto de aluminio reforzado con fibras de Borsic aparece en la figura 16-19. Estime las fracciones en volumen de tungsteno, boro y de matriz para este compuesto. Calcule el módulo de elasticidad paralelo a las fibras para este compuesto. ¿Cuál sería el módulo, si se pudiera producir una fibra de boro de ese mismo tamaño, sin precursor de tungsteno?

**16-21** En la figura 16-19 aparece una matriz de nitruro de silicio, reforzado con fibras de carburo de silicio con un precursor de carbono HS. Estime las fracciones en volumen del SiC, del  $\text{Si}_3\text{N}_4$  y del carbono para este compuesto. Calcule el módulo de elasticidad paralelo a las fibras para el compuesto. ¿Cuál sería el módulo, si se pudiera producir una fibra de SiC del mismo tamaño, sin precursor de carbono?

**16-22** Explique la razón por la cual la unión entre fibras de carbono y matriz epóxica deberá resultar excelente, en tanto que la unión entre fibras de nitruro de silicio y la matriz de carburo de silicio debe resultar mala.

**16-23** Una matriz de poliimida debe ser reforzada con 70% en volumen de fibras de carbono para dar un módulo de elasticidad mínimo de  $40 \times 10^6$  psi. Recomiende un proceso para producir las fibras de carbono requeridas. Estime la resistencia a la tensión de las fibras producidas.

**16-24** Se produce un capacitor eléctrico formado por un emparedado de 19 capas de teflón de 0.02 mm de espesor, entre 20 placas de plata de 0.08 mm de espesor. Determine la conductividad eléctrica del capacitor

(a) paralela a las hojas y

(b) perpendicular a las hojas.

La conductividad eléctrica de la plata es de  $6.8 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  y la del teflón es de  $10^{-16} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ .

**16-25** Un microlaminado, el Arall, se produce utilizando 5 hojas de aluminio de 0.4 mm de espesor y 4 hojas de material epóxico de 0.2 mm de espesor, reforzado con fibras de Kevlar alineadas unidireccionalmente. La fracción en volumen de las fibras de Kevlar en estas hojas intermedias es de 55%. Calcule el módulo de elasticidad del microlaminado, paralelo y perpendicular a las fibras de Kevlar alineadas de manera unidireccional. ¿Cuáles son las ventajas principales del material Arall en comparación con las del aluminio sin reforzar?

**16-26** Un laminado, compuesto de un aluminio de 0.1 mm de espesor colocado en emparedado alrededor de una capa de 2 cm de espesor de espuma de poliestireno (*Styrofoam*), se produce como material aislante. Calcule la conductividad térmica del laminado paralelo y perpendicular a las capas. La conductividad térmica del aluminio es  $0.57 \text{ cal/cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}$  y la de la espuma es de  $0.000077 \text{ cal/cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}$ .

**16-27** Una hoja de polímero de 0.01 cm de espesor, con un módulo de elasticidad de  $0.7 \times 10^6$  psi, es colocada en emparedado entre dos hojas de vidrio de 4 mm de espesor, con un módulo de elasticidad de  $12 \times 10^6$  psi. Calcule el módulo de elasticidad del compuesto paralelo y perpendicularmente a las hojas.

**16-28** Una moneda norteamericana de 25 centavos tiene un diámetro de 15/16 plg y aproximadamente un espesor de 1/16 plg. El cobre cuesta aproximadamente \$1.10/lb y el níquel aproximadamente \$4.10/lb. Calcule el costo del material en una moneda de 25 centavos fabricada de compuesto en comparación con una moneda igual fabricada totalmente de níquel.

**16-29** Calcule la densidad de una estructura en panal compuesta por los siguientes elementos: se producen las dos

hojas de cubierta de 2 mm de espesor utilizando una preforma de matriz epóxica con un 55% en volumen de fibras de vidrio E. El panal de aluminio tiene un espesor de 2 cm. Las celdas son cuadros de 0.5 cm y las paredes de las celdas tienen un espesor de 0.1 mm. Estime la densidad de la estructura. Compare el peso de un tramo de panal de  $1 \times 2$  m, en comparación con un tramo de aluminio sólido con las mismas dimensiones.



## Problemas de diseño

**16-30** Diseñe el material para el ala de un aeroplano, que tenga una conductividad eléctrica de por lo menos  $2 \times 10^3 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  (vea la tabla 18-1 para valores típicos de metales y polímeros), un módulo de elasticidad de por lo menos  $12 \times 10^6$  psi y una resistencia a la corrosión razonable.

**16-31** Considere una aleación de cobre con 15% en peso de Sn [figura 13-10(b)]. Diseñe un proceso de compocolado que permita la introducción de 40% en volumen de SiC. La densidad de la aleación es de  $8.5 \text{ g/cm}^3$  y la del SiC es de  $3.0 \text{ g/cm}^3$ .

**16-32** Diseñe los materiales y el proceso que se requiere para producir un compuesto de fibra de vidrio reforzado por fibras discontinuas, pero alineadas, que formarán el cofre de un automóvil deportivo. El compuesto deberá tener una densidad de menos de  $1.6 \text{ g/cm}^3$  y una resistencia de 20,000 psi. Asegúrese de enlistar todas las hipótesis que se efectúen en la creación de su diseño.

**16-33** Para almacenar Cl líquido se debe diseñar un tanque esférico de 3 pies de diámetro interior. El depósito debe tener un módulo de elasticidad en dirección tangencial de por lo menos  $15 \times 10^6$  psi, con una conductividad térmica en dirección radial de no más de  $0.006 \text{ cal/cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}$  y deberá pesar no más de 170 lb. Utilizando sólo los materiales de la tabla 21-3, diseñe un material y un espesor del depósito que resulte adecuado. Estime el costo de los materiales del tanque, para que no resulte prohibitivamente oneroso.

**16-34** Diseñe un material para contactos eléctricos y un método para su producción, que dé como resultado una densidad no mayor de  $6 \text{ g/cm}^3$ , y que por lo menos el 50% en volumen del material sea conductor.

### 17-1 Introducción


En la construcción de edificios, carreteras, puentes y de una gran parte de la infraestructura de cualquier nación se utiliza un cierto número de materiales importantes. En este capítulo, se verán tres de los materiales de mayor relevancia: la madera, el concreto y el asfalto. Éstos de hecho son materiales compuestos, y por lo menos una parte de sus características puede explicarse en términos del análisis del capítulo anterior.

### 17-2 Estructura de la madera

La madera es uno de los materiales que resulta más familiar. Aunque no se trata de un material de alta tecnología, la mayoría de los hogares tiene múltiples objetos de madera, material que es altamente valuado por su belleza. Además de eso, es tan resistente y ligera, que todavía en muchos países predomina su uso en la industria de la construcción.

*La madera se puede considerar como un complejo material compuesto reforzado con fibras, formado de largas celdas poliméricas tubulares, alineadas unidireccionalmente en una matriz polimérica. Además, los tubos poliméricos están compuestos de haces de fibras de celulosa parcialmente cristalinas, alineadas en diversos ángulos respecto a los ejes de los tubos. Esta configuración proporciona excelentes propiedades a tensión en dirección longitudinal.*


La madera está formada por cuatro constituyentes principales. Las fibras de **celulosa** representan aproximadamente del 40 al 50 por ciento de la madera. La celulosa es un polímero termoplástico natural con un grado de polimerización de aproximadamente 10,000. En la figura 17-1 aparece la estructura de la celulosa. Aproximadamente del 25 al 35 por ciento de un árbol es **hemicelulosa**, un polímero con un grado de polimerización de aproximadamente 200. Otro 20 o 30 por ciento de un árbol es **lignina**, un aglutinante orgánico de bajo peso molecular, que une los diversos constituyentes de la madera. Finalmente, los **extractivos** son impurezas orgánicas como aceites, que proporcionan color a la madera o que actúan como preservativos contra el entorno y los insectos, y minerales inorgánicos, como el sílice, los cuales provocan el dete-

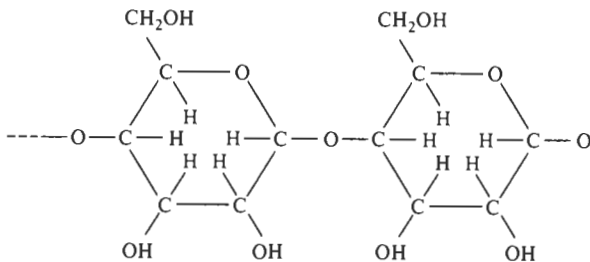

**FIGURA 17-1** Estructura de los filamentos de celulosa en la madera.

rioro de las hojas de sierras o hachas al aserrar la madera. Los extractivos pueden representar hasta un diez por ciento del total de la madera.

Hay tres niveles importantes en la estructura de la madera: la estructura de las fibras, la estructura de las celdas y la macroestructura (figura 17-2).

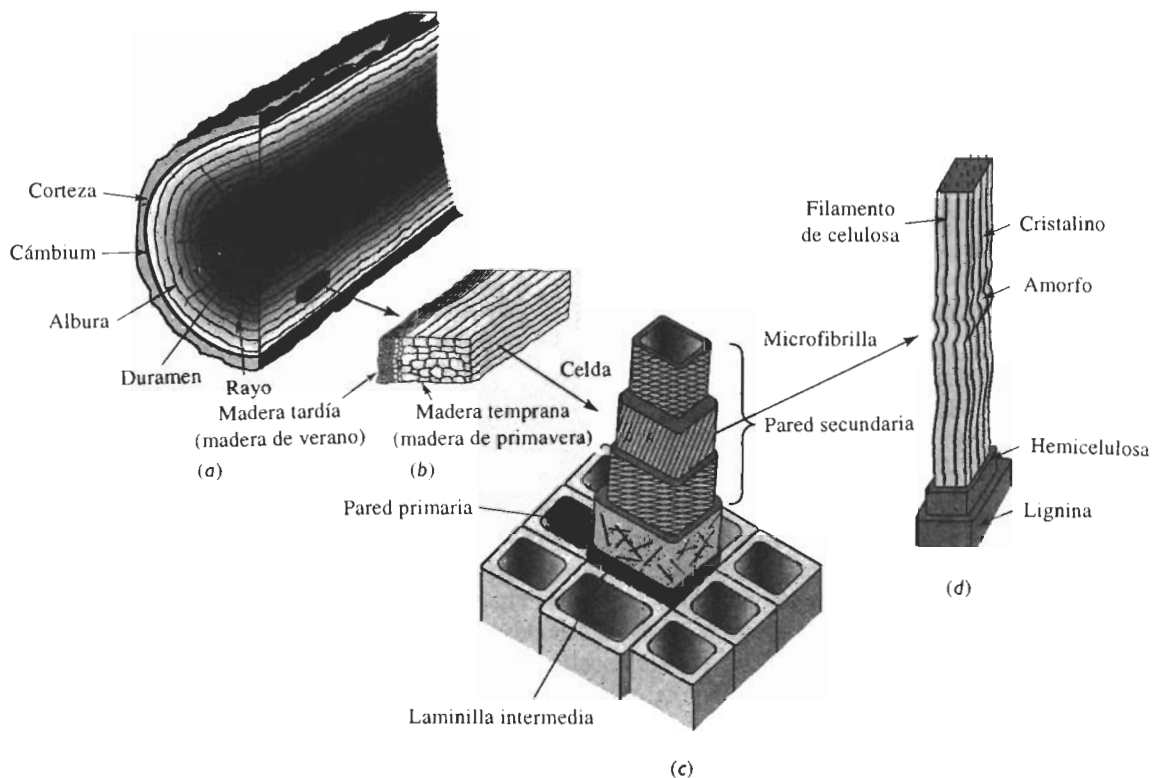

**FIGURA 17-2** Estructura de la madera: (a) Macroestructura, que incluye una estructura en capas, identificada por los anillos de crecimiento anual; (b) detalle de la estructura de celda dentro de un anillo de crecimiento anual; (c) estructura de una celda, incluyendo varias capas compuestas de microfibrillas de fibras de celulosa, de fibras de hemicelulosa y de lignina; (d) cadenas alineadas, de celulosa parcialmente cristalina en la microfibrilla.

**Estructura fibrosa** El componente básicos de la madera es la celulosa,  $C_6H_{10}O_5$  configura-da en cadenas poliméricas que forman fibras largas. Gran parte de cada fibra está en estado cristalino, las regiones cristalinas están separadas por pequeños tramos de celulosa amorfa. El conjunto de cadenas de celulosa está recubierto de una capa de hemicelulosa amorfa, con sus cadenas orientadas aleatoriamente. Finalmente, la hemicelulosa está cubierta con lignina. Todo el conjunto, formado de cadenas de celulosa, cadenas de hemicelulosa y lignina se conoce como **microfibrilla**; virtualmente la microfibrilla puede alcanzar una longitud infinita.

**Estructura de la celda** El árbol está compuesto de celdas alargadas, que a menudo tienen una relación de forma de 100 o más, y que constituyen aproximadamente el 95 por ciento del material sólido en la madera. Las celdas huecas están formadas por varias capas construidas a partir de microfibrillas. La primera pared o pared principal de la celda contiene microfibrillas orientadas aleatoriamente. Conforme se engrosa la pared de la celda, se forman otras tres capas distintas. Las paredes externas e internas contienen microfibrillas orientadas en dos direcciones que no son paralelas a la celda. La pared intermedia, que es la más gruesa, contiene microfibrillas alineadas de manera unidireccional, generalmente en un ángulo no exactamente paralelo al eje de la celda.

**Macroestructura** Un árbol está formado por varias capas. La capa externa, es decir, la corteza, protege al árbol. El **cámbium**, justo por debajo de la corteza, contiene celdas para el nuevo crecimiento. La **albura** contiene unas cuantas celdas vivas huecas, que almacenan nutrientes y sirven como conducto para el agua. Y finalmente, el **duramen**, que sólo contiene celdas muertas, aporta la mayor parte del soporte mecánico del árbol.

El árbol crece cuando en el cámbium se desarrollan nuevas celdas alargadas. Al principio de la estación de crecimiento, las celdas son grandes; posteriormente pueden tener un diámetro menor, paredes más gruesas y una densidad más alta. Esta diferencia entre la madera temprana (o de *primavera*) y la tardía (o de *verano*), es la que permite observar los anillos de crecimiento anual. Además, algunas celdas crecen en dirección radial; estas celdas, llamadas rayos, sirven para almacenamiento y transporte del alimento.


**Maderas duras contra maderas blandas** Las maderas duras son árboles de hoja caduca como el roble, el olmo, la haya, el abedul, el nogal y el maple. En estos árboles, las celdas alargadas son relativamente cortas, con un diámetro de menos de 0.1 mm y una longitud de menos de 1 mm. Dentro de la madera existen poros longitudinales, o vasos, que transportan agua a través del árbol (figura 17-3).

Las maderas blandas y las perennes como el pino, el abeto, la picea y el cedro tienen estructuras similares. En las maderas blandas, las celdas tienden a ser algo más largas que en las maderas duras. El centro hueco de las celdas es responsable de transportar el agua. En general, la densidad de las maderas blandas tiende a ser inferior a la de las maderas duras debido a un mayor porcentaje de espacios huecos.

## 17-3 Contenido de humedad y densidad de la madera

El material que forma las celdas individuales de casi todas las maderas tiene esencialmente la misma densidad de aproximadamente  $1.45 \text{ g/cm}^3$ . Sin embargo, la madera contiene espacios huecos que hacen que la densidad real sea mucho menor.

La densidad de la madera depende principalmente de la especie del árbol (o de la cantidad de huecos característica de dicha especie), y del porcentaje de agua en la madera (que depende

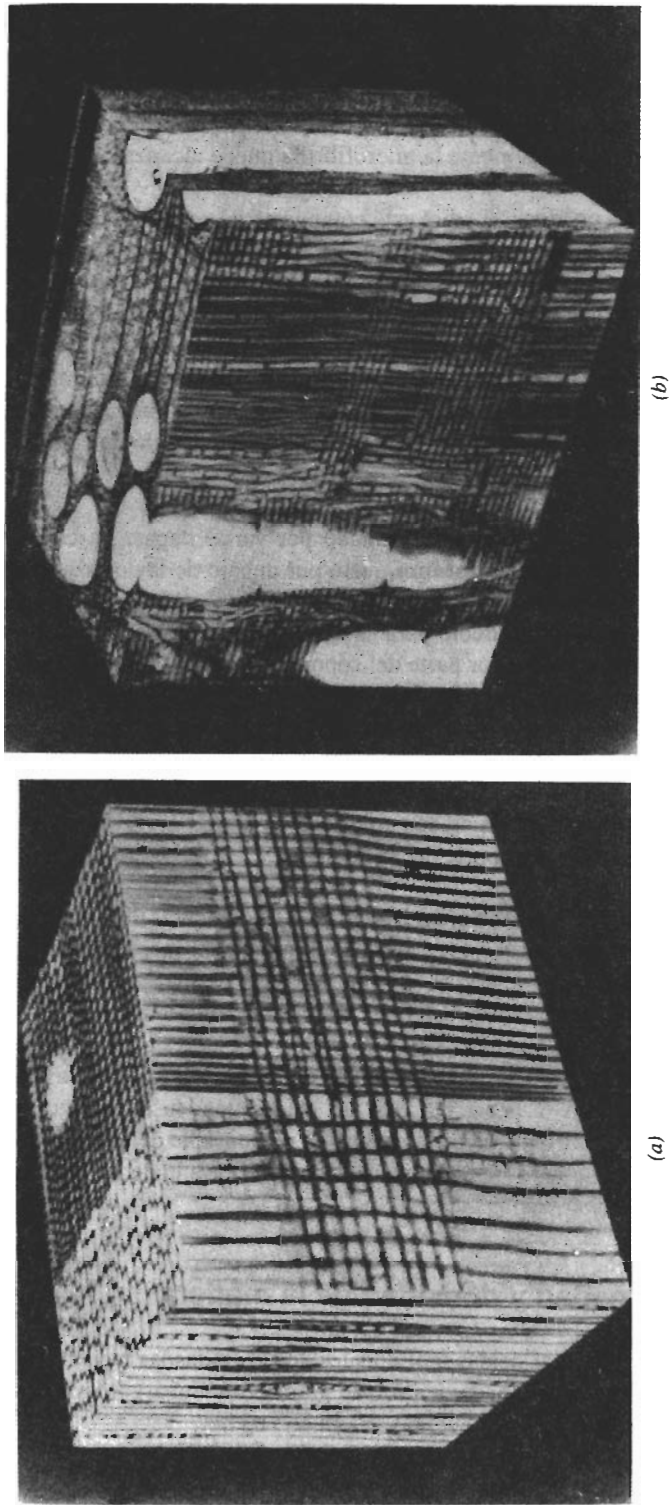

**FIGURA 17-3** Estructura celular en (a) madera suave y (b) madera dura. Las maderas blandas contienen celdas más grandes y más largas que las duras. Las maderas duras, sin embargo, contienen vasos de gran diámetro. El agua se transporta por las celdas en las maderas blandas y por los vasos en las duras. (De J. M. Dinwoodie, Wood: Nature's Cellular Polymeric Fibre-Composite, *The Institute of Metals*, 1989.)

del grado de secado y de la humedad relativa a la cual se expone durante su uso). La madera completamente seca varía en densidad desde aproximadamente 0.3 hasta 0.8 g/cm<sup>3</sup>; las maderas duras tienen densidades más altas que las blandas. Pero la densidad medida es normalmente más alta debido al agua que está incluida en la madera. El porcentaje de agua está dado por:

$$\text{Porcentaje de agua} = \frac{\text{Peso del agua}}{\text{Peso de la madera seca}} \times 100 \quad (17-1)$$

Con base en esta definición, es posible encontrar una madera que contenga más de 100 por ciento de agua. El agua está tanto en las celdas huecas o vasos, donde no se retiene con firmeza, como en la estructura celulósica de las paredes de las celdas, donde está unida de manera más fuerte a las fibras de celulosa.

Aun cuando en un árbol vivo hay almacenada mucha agua, una vez cortado, la cantidad de ésta dependerá finalmente de la humedad a la cual esté expuesta durante su uso; una humedad más alta incrementa la cantidad de agua contenida en las paredes de las celdas. Por lo general, con la densidad de la madera se mide y reporta un contenido de agua del 12 por ciento, lo que corresponde a una humedad ambiental del 65 por ciento. La densidad y el módulo de elasticidad, medido cuando los granos son paralelos a la dirección de aplicación del esfuerzo, de varias maderas comunes aparecen en la tabla 17-1, para este contenido de agua típico.

**TABLA 17-1** Propiedades de maderas típicas

Madera	Densidad (para 12% de agua) (g/cm <sup>3</sup> )	Módulo de elasticidad (psi)
Cedro	0.32	1,100,000
Pino	0.35	1,200,000
Abeto	0.48	2,000,000
Maple	0.48	1,500,000
Abedul	0.62	2,000,000
Roble	0.68	1,800,000

### EJEMPLO 17-1

Una madera verde tiene una densidad de 0.86 g/cm<sup>3</sup> y contiene 175 por ciento de agua. Calcule la densidad de la madera totalmente seca.

### SOLUCIÓN

Una muestra de 100 cm<sup>3</sup> de la madera debe pesar 86 g. De la ecuación 17-1, se puede calcular el peso de la madera seca como

$$\begin{aligned} \text{Porcentaje de agua} &= \frac{\text{Peso del agua}}{\text{Peso de la madera seca}} \times 100 = 175 \\ &= \frac{\text{Peso verde} - \text{Peso seco}}{\text{Peso seco}} \times 100 = 175 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned}\text{Peso seco de la madera} &= \frac{(100)(\text{Peso verde})}{275} \\ &= \frac{(100)(86)}{275} = 31.3 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{Densidad de la madera seca} = \frac{31.3 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 313 \text{ g/cm}^3$$

## 17-4 Propiedades mecánicas de la madera

La resistencia de la madera depende de su densidad, lo que a su vez depende tanto del contenido de agua como del tipo de madera. Al secarse, la madera primero se elimina el agua de los vasos y posteriormente de las paredes de las celdas. Mientras se va eliminando el agua de los vasos, generalmente no se observa ningún cambio en la resistencia o rigidez de la madera (figura 17-4). Pero al secarse aún más, hasta tener menos de un 30 por ciento de agua, empieza a haber pérdidas de las fibras de celulosa propiamente dichas. Estas pérdidas permiten que las fibras individuales se acerquen, incrementando la unión entre fibras y la densidad de la madera y, por tanto, aumenta la resistencia y rigidez de la madera.

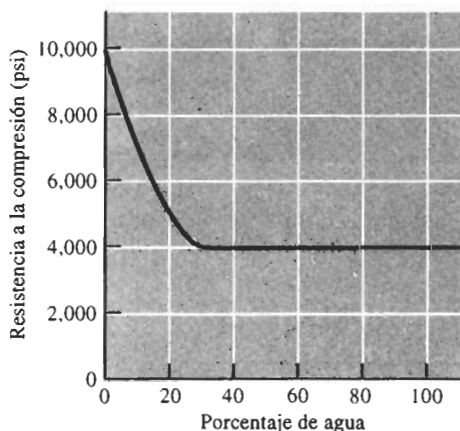


**FIGURA 17-4** Efecto del porcentaje de agua sobre la resistencia a la compresión paralela al grano en la madera típica.

El tipo de madera también afecta la densidad. Las maderas blandas son típicamente menos densas, pues contienen menos madera tardía de alta densidad, consecuentemente presentan menores resistencias que las duras. Además, las celdas en las maderas blandas son más grandes, más largas y más abiertas que las de las maderas duras, lo que también resulta en una densidad menor.

Las propiedades mecánicas de las maderas son altamente anisotrópicas. Una carga de tensión aplicada en dirección longitudinal (figura 17-5) actúa paralelamente a las microfibrillas y a las cadenas de celulosa en la sección media de la pared secundaria. Estas cadenas en su mayor parte cristalinas son resistentes y pueden soportar una carga relativamente alta.

Sin embargo, en las direcciones radial y tangencial, las débiles uniones entre microfibrillas y fibras de celulosa se rompen a baja carga resultando en propiedades muy bajas a tensión en dichas direcciones. Se observa un comportamiento similar en cargas a compresión y de flexión.

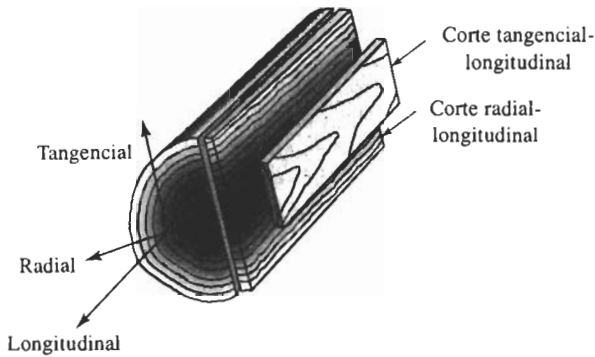

**FIGURA 17-5** Diferentes direcciones en un leño. La madera tiene un comportamiento anisotrópico debido a las diferencias en la orientación de las celdas y granos.

A causa de este comportamiento anisotrópico, la mayor parte de la madera se corta en forma tangencial-longitudinal o radial-longitudinal. Estos cortes elevan al máximo el comportamiento longitudinal de la madera.

La madera tiene malas propiedades a la compresión y a la flexión (en estas pruebas se produce una combinación de fuerzas de compresión y de tensión). A compresión, las fibras en las celdas tienden a doblarse, haciendo que la madera se deforme y se rompa a bajos esfuerzos. Desafortunadamente, en la mayor parte de las aplicaciones la madera se somete a compresión o flexión y no se aprovechan totalmente las propiedades ingenieriles de este material. De manera similar, el módulo de elasticidad es altamente unisotrópico (tabla 17-1); el módulo perpendicular al grano es aproximadamente la vigésima parte del que se obtiene cuando el esfuerzo aplicado es paralelo al grano. La tabla 17-2 compara las resistencias a tensión y compresión paralelas y perpendiculares a las celdas en diversas maderas.

La madera limpia tiene una resistencia y módulo específicos buenos comparados con los de otros materiales comunes para construcción (tabla 17-3). La madera también tiene una buena tenacidad, debido principalmente a la ligera desorientación de las fibras de celulosa en la capa media de la pared secundaria. Bajo carga, las fibras se enderezan, permitiendo algo de ductilidad y de absorción de energía.

**TABLA 17-2** Comportamiento anisotrópico de varias maderas (a 12% de agua)

	Resistencia a la tensión longitudinal (psi)	Resistencia a la tensión radial (psi)	Resistencia a la compresión longitudinal (psi)	Resistencia a la compresión radial (psi)
Haya	12,500	1,010	7,300	1,010
Olmo	17,500	660	5,520	690
Maple	15,700	1,100	7,830	1,470
Roble	11,300	940	6,200	810
Cedro	6,600	320	6,020	920
Abeto	11,300	390	5,460	610
Pino	10,600	310	4,800	440
Picea	8,600	370	5,610	580

Las propiedades mecánicas de la madera también dependen de sus imperfecciones. La madera limpia libre de imperfecciones, como los nudos, puede tener una resistencia a la tensión longitudinal de 10 a 20,000 psi. La madera para construcción, que por lo general contiene muchas imperfecciones y es de bajo costo, puede tener una resistencia a la tensión por debajo de 5000 psi. Los nudos también desordenan el grano de la madera alrededor del mismo, haciendo que las celdas se alineen perpendicularmente bajo carga a la tensión.

**TABLA 17-3** Comparación de la resistencia específica y del módulo específico de la madera con las propiedades de otros materiales comunes de construcción.

Material	Resistencia específica ( $\times 10^5$ plg)	Módulo específico ( $\times 10^7$ plg)
Madera limpia	7.0	9.5
Aluminio	5.0	10.5
Acero 1020	2.0	10.5
Cobre	1.5	5.5
Concreto	0.6	3.5

De acuerdo con F. F. Wangaard, "Wood: Its Structure and Properties", *J Educ. Models for Mat. Sci. And Engr.*, Vol. 3, No. 3, 1979

## 17-5 Expansión y contracción de la madera

Igual que los demás materiales, la madera cambia de dimensiones al calentarse o enfriarse. Los cambios dimensionales en dirección longitudinal son muy pequeños en comparación con los de los metales, polímeros y productos cerámicos. Sin embargo, los cambios dimensionales en direcciones radial y tangencial son mayores que los correspondientes a la mayor parte de los demás materiales.

Además de los cambios dimensionales causados por los cambios de temperatura, el contenido de agua dentro de la madera genera cambios significativos en las dimensiones. De nuevo, los cambios de mayor importancia ocurren en las direcciones radial y tangencial, donde el contenido de agua afecta el espaciado entre cadenas de celulosa en las microfibrillas. El cambio en dimensiones de la madera,  $\Delta x$ , en las direcciones radiales y tangenciales está dado aproximadamente por

$$\Delta x = x_0 [c(M_f - M_i)], \quad (17-2)$$

donde  $x_0$  es la dimensión inicial,  $M_i$  es el contenido inicial de agua,  $M_f$  es el contenido final de agua y  $c$  es un coeficiente que describe el cambio dimensional y que se puede medir ya sea en dirección radial o tangencial. La tabla 17-4 incluye los coeficientes dimensionales para varias maderas. En la dirección longitudinal, no se observan cambios mayores de 0.1 a 0.2%.

Durante el secado inicial de la madera, los grandes cambios de dimensión perpendiculares a las celdas, pueden causar deformación e incluso grietas. Además, al utilizarse la madera, puede cambiar su contenido de agua, dependiendo de la humedad relativa del entorno. Conforme la madera gana o pierde agua durante su uso, continuará encogiéndose o hinchándose. Si una construcción de madera no permite el movimiento por los cambios en el contenido de

**TABLA 17-4** Coeficiente dimensional  
c (plg/plg-% H<sub>2</sub>O) para varias maderas

Madera	Radial	Tangencial
Haya	0.00190	0.00431
Olmo	0.00144	0.00338
Maple	0.00165	0.00353
Roble	0.00183	0.00462
Cedro	0.00111	0.00234
Abeto	0.00155	0.00278
Pino	0.00141	0.00259
Picea	0.00148	0.00263

humedad, pueden aparecer torceduras o grietas, situación particularmente severa en grandes extensiones de madera, como por ejemplo el suelo de una habitación grande. Una expansión excesiva puede causar grandes pandeos en el piso; un encogimiento exagerado puede causar grandes espacios entre los tablones del piso.

## 17-6 Madera contrachapada o triplay

El comportamiento anisotrópico de la madera puede reducirse y se pueden fabricar productos de madera más grandes produciendo madera contrachapada. A partir de los troncos, normalmente de maderas blandas, se cortan hojas delgadas. Estas hojas se unen de tal forma que los **granos** entre hojas adyacentes hacen un ángulo de 90° entre sí. Generalmente se pega un número impar de hojas. Es importante asegurarse de que estos ángulos resulten lo más preciso posible para garantizar que la madera contrachapada no se torcerá o se doblará cuando el contenido de humedad en el material cambie. Por lo general, las hojas se pegan con una resina fenólica termoestable que se introduce entre ellas, a continuación son sometidas a presión y temperatura elevada para hacer que la resina se polimerice.

 
 
 
También se producen productos de madera similares conocidos como materiales compuestos "laminares". Las hojas de las caras (visibles) pueden ser de una madera dura más costosa, y las hojas centrales de otra blanda y más económica. Partículas de madera, aserrín, pueden compactarse y pegarse para formar hojas y posteriormente laminarlas entre dos hojas de madera, produciendo tableros de aglomerado. Las capas de madera pueden servir como caras en las estructuras en forma de panal.

## 17-7 Concreto

El concreto, otro material común para la construcción, es un compuesto particulado en el cual tanto las partículas como la matriz son materiales cerámicos. En el concreto, la arena y un agregado grueso se unen en una matriz de cemento Portland. Una reacción de cementación entre el agua y los minerales del cemento, genera una matriz resistente que fija los agregados en su sitio, proporcionando al concreto una buena resistencia a la compresión.


**Cementos** El cemento, que es de tamaño muy fino, es un aglutinante que está compuesto por diferentes proporciones de minerales, tales como  $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ,  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ,

$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ , entre otros. Al agregar agua al cemento, ocurre una reacción de hidratación, produciendo un gel sólido que une a las partículas de agregados. Las reacciones posibles incluyen



Después de la hidratación, el cemento une las partículas agregadas. En consecuencia, debe añadirse suficiente cemento para recubrir todas las partículas del agregado. El cemento típicamente abarca alrededor del 15 por ciento del volumen de los sólidos dentro del concreto.

La composición del cemento influye en la tasa de curado y las propiedades finales del concreto. Por ejemplo,  $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  y el  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  producen un curado rápido, pero bajas resistencias. El  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  reacciona más lentamente durante la hidratación, pero finalmente produce resistencias más elevadas (figura 17-6). Normalmente se espera que el concreto se cure casi totalmente en 28 días (figura 17-7) aunque algo de curado adicional puede seguir ocurriendo durante años.

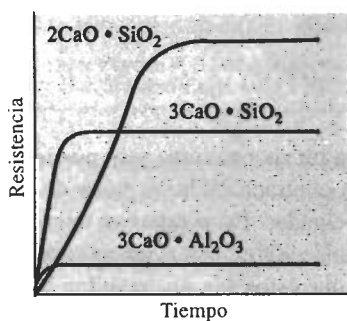


**FIGURA 17-6** Tasa de hidratación de los minerales en el cemento Portland.

Actualmente se utilizan varios tipos generales de cementos (tabla 17-5). En estructuras grandes como cortinas de presas, el curado debe ser lento, a fin de evitar un excesivo calentamiento causado por la acción de hidratación. Típicamente estos cementos contienen porcentajes bajos de  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ , como en los de tipo II y IV. Algunas obras, sin embargo, requieren que los cajones de formado o cimbras del concreto sean retirados y vueltos a utilizar lo más pronto posible; para estos fines los cementos pueden contener grandes cantidades de  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ , como en el tipo III.

La composición del cemento también afecta la resistencia del concreto al medio ambiente. Por ejemplo, los sulfatos del suelo pueden atacar al concreto utilizando proporciones más altas de  $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$  y de  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  se logra producir concretos más resistentes a los sulfatos, como los del tipo V.

**Arena** Las arenas son minerales finos, típicamente del orden de 0.001 cm de diámetro. Generalmente contienen algo de agua absorbida, lo que deberá tomarse en consideración al preparar la mezcla de concreto. La arena ayuda a llenar los huecos entre los agregados que son más gruesos, lo que consigue un alto factor de compactación, reduciendo la porosidad abierta o (interconectada) del concreto terminado; así, se reducen los problemas relacionados con la desintegración del concreto causada por la repetida congelación y descongelación durante el servicio.

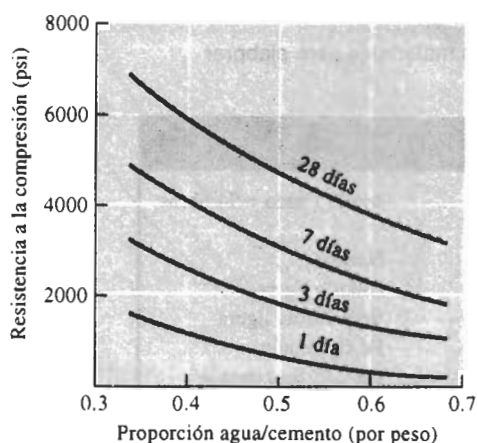

**FIGURA 17-7** La resistencia a la compresión de concreto aumenta con el tiempo. Después de 28 días, el concreto se acerca a su máxima resistencia.

**TABLA 17-5** Tipos de cemento

	Composición aproximada				Características
	3C · S	2C · S	3C · A	4C · A · F	
Tipo I	55	20	12	9	Uso general
Tipo II	45	30	7	12	Baja tasa de generación de calor; resistencia moderada a los sulfatos
Tipo III	65	10	12	8	Curado rápido
Tipo IV	25	50	5	13	Muy baja tasa de generación de calor
Tipo V	40	35	3	14	Buena resistencia a los sulfatos

**Agregados** Los agregados gruesos están compuestos de grava y roca. Los agregados deben estar limpios, ser resistentes y durables. Las partículas, que tienen forma angular en vez de redonda, añaden resistencia debido al entrelazamiento mecánico entre ellas; sin embargo, esta característica también ofrece más superficie en la cual se pueden formar huecos o grietas. Normalmente es preferible un agregado de tamaño grande; de esta manera se minimiza el área superficial en la cual se puedan formar grietas o huecos. Naturalmente, el tamaño del agregado debe corresponder al tamaño de la estructura que se piensa producir; las partículas de agregados no pueden ser mayores al 20 por ciento del espesor de la estructura.

En algunos casos, pueden utilizarse agregados especiales. Se pueden preparar concretos ligeros que son mejores aislantes térmicos utilizando escorias minerales que se producen durante la manufactura del acero. Se pueden producir concretos particularmente pesados utilizando minerales densos o incluso granalla de metal; estos compuestos pesados se pueden utilizar para la construcción de reactores nucleares, a fin de que absorban mejor la radiación. Las densidades de varios agregados se incluyen en la tabla 17-6.

**TABLA 17-6** Características de los materiales para elaborar concreto


Material	Densidad real	
Cemento	190 lb/ft <sup>3</sup>	donde 1 saco = 94 libras
Arena	160 lb/ft <sup>3</sup>	
Agregados	170 lb/ft <sup>3</sup>	Normal
	80 lb/ft <sup>3</sup>	Escoria ligera
	30 lb/ft <sup>3</sup>	Vermiculita ligera
	280 lb/ft <sup>3</sup>	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> pesado
	390 lb/ft <sup>3</sup>	Ferrofósforo pesado
Agua	62.4 lb/ft <sup>3</sup>	con 7.48 gal/pie <sup>3</sup>

## 17-8 Propiedades del concreto

Muchos factores tienen influencia sobre las propiedades del concreto. Algunos de los de mayor importancia son la proporción de agua a cemento, la cantidad de aire que contenga y el tipo de agregado.

**Proporción agua-cemento** La proporción de agua a cemento afecta el comportamiento del concreto en varias formas:

1. Se debe agregar al cemento un mínimo de agua para asegurarse de que sufra completamente la reacción de hidratación. Por tanto, muy poca agua provoca baja resistencia. Sin embargo, normalmente otros factores, como la facilidad para trabajar el concreto, ponen un límite a la proporción agua-cemento.

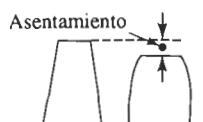**FIGURA 17-8**


Prueba de asentamiento, en la cual se mide la deformación de una pieza de concreto bajo su propio peso; es la utilizada para describir la trabajabilidad de una mezcla de concreto.

2. Una mayor proporción de agua-cemento mejora la **trabajabilidad** del concreto, esto es, la facilidad con que la mezcla puede llenar todos los espacios dentro de una forma. Las bolsas de aire o la porosidad interconectada causadas por una trabajabilidad pobre reducen la resistencia y la durabilidad de la estructura de concreto. La trabajabilidad se puede medir con la *prueba de asentamiento*. Por ejemplo, se produce una pieza húmeda de concreto de 12 plg de altura permitiendo que se sostenga por su propio peso (figura 17-8). Después de un periodo, la pieza se habrá deformado. La reducción en su altura es el **asentamiento**. Por lo general, para una buena trabajabilidad se requiere una proporción agua-cemento mínima de aproximadamente 0.4 (por peso). Un asentamiento más grande, causado por una relación agua-cemento más elevada, indica mayor trabajabilidad. Son típicos los asentamientos de una a seis plg; se requieren altos asentamientos para el vaciado de formas angostas o complejas, en tanto que asentamientos reducidos pueden resultar satisfactorios en grandes estructuras como las cortinas de las presas.


3. Si se incrementa la proporción de agua a cemento más allá del mínimo requerido para la trabajabilidad, se reduce la resistencia a la compresión del concreto. Esta resistencia por lo general se mide determinando el esfuerzo requerido para romper un cilindro de concreto de seis plg de diámetro y de 12 plg de altura. La figura 17-9 muestra el efecto de la proporción agua-cemento sobre la resistencia del concreto.

4. Altas proporciones de agua a cemento incrementan la contracción del concreto durante su curado, creando riesgo de agrietamiento.


Debido a los diferentes efectos de la proporción de agua a cemento, puede resultar necesario llegar a un término medio entre resistencia, trabajabilidad y contracción. Típicamente se

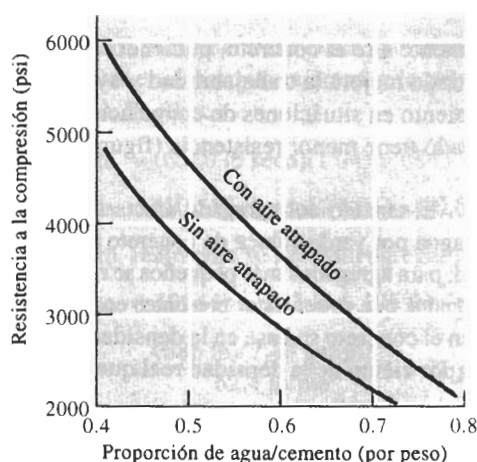

**FIGURA 17-9** Efecto de la proporción de agua a cemento y del aire atrapado en la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días.

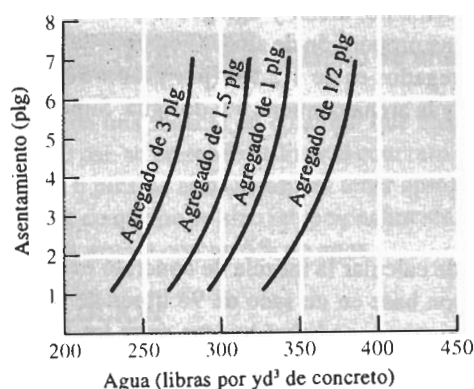

**FIGURA 17-10** La cantidad de agua por yarda cúbica de concreto requerida para dar la trabajabilidad deseada, depende del tamaño del agregado grueso.

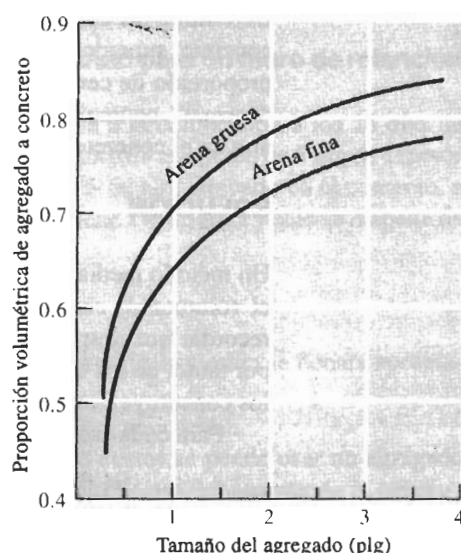

**FIGURA 17-11** La proporción volumétrica de agregado a concreto depende del tamaño de la arena y de los agregados. Note que la proporción volumétrica utiliza la densidad en volumen del agregado, es decir aproximadamente 60% de la densidad real.

utiliza una relación por peso de 0.45 a 0.55. A fin de obtener una buena trabajabilidad, se pueden agregar plastificantes orgánicos a la mezcla, con escaso efecto sobre la resistencia.

**Concreto con aire arrastrado** Casi siempre, en el concreto se arrastra una pequeña cantidad de aire durante el vaciado. En el caso de agregados gruesos, como roca de 1.5 plg, el uno por ciento del volumen del concreto puede ser aire. Con agregados más finos, como grava de 0.5 plg, puede quedar en la estructura un 2.5 por ciento de aire.



A veces se arrastra intencionalmente aire al concreto, pudiendo representar hasta el 8 por ciento para grava fina. El aire arrastrado mejora la trabajabilidad y ayuda a minimizar los problemas de contracción y el agrietamiento en situaciones de congelación y descongelación. Sin embargo, el concreto con aire atrapado tiene menor resistencia (figura 17-9).

**Tipo y cantidad de agregados** El tamaño del agregado afecta la mezcla de concreto. La figura 17-10 muestra la cantidad de agua por yarda cúbica de concreto requerida para producir el asentamiento deseado o trabajabilidad; para agregados más pequeños se requiere más agua. La figura 17-11 muestra la cantidad de agregados que deben estar presentes en la mezcla de concreto. La relación volumétrica del agregado en el concreto se basa en la densidad volumétrica del agregado, que es aproximadamente del 60 por ciento de la densidad real que aparece en la tabla 17-6.

### EJEMPLO 17-2

Determine las cantidades de agua, cemento, arena y agregados para cinco yardas cúbicas de concreto, suponiendo que se desea una proporción de agua a cemento de 0.4 (por peso) y que la proporción de cemento, arena y agregados es de 1:2.5:4 (por peso). Se utilizará un agregado “normal”, conteniendo 1% de agua, y la arena contiene 4% de agua. Suponga que no se arrastra aire en el concreto.

### SOLUCIÓN

Un método mediante el cual se puede calcular la mezcla de concreto es determinando primero el volumen de cada constituyente con base en un saco de 94 libras de cemento. Es necesario recordar que después de vaciar el concreto, no habrá huecos entre los diversos componentes; por tanto, en los cálculos se debe considerar la densidad real, y no la densidad volumétrica de los constituyentes.

Para cada saco de cemento el volumen de materiales requeridos es

$$\text{Cemento} = \frac{94 \text{ lb/saco}}{190 \text{ lb/pie}^3} = 0.495 \text{ pie}^3$$

$$\text{Arena} = \frac{2.5 \times 94 \text{ lb cemento}}{160 \text{ lb/pie}^3} = 1.469 \text{ pie}^3$$

$$\text{Grava} = \frac{4 \times 94 \text{ lb cemento}}{170 \text{ lb/pie}^3} = 2.212 \text{ pie}^3$$

$$\text{Agua} = \frac{0.4 \times 94 \text{ lb cemento}}{62.4 \text{ lb/pie}^3} = 0.603 \text{ pie}^3$$

El volumen total de concreto = 4.779 pies<sup>3</sup>/saco de cemento

Por tanto, en 5 yardas cúbicas (o 135 pies<sup>3</sup>), se necesitan

$$\text{Cemento} = \frac{135 \text{ pie}^3}{4.779 \text{ pie}^3/\text{saco}} = 28 \text{ sacos}$$

$$\text{Arena} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ lb/saco})(2.5 \text{ arena/cemento}) = 6580 \text{ lb}$$

$$\text{Grava} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ lb/saco})(4 \text{ grava/cemento}) = 10,528 \text{ lb}$$

$$\text{Agua} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ libras/saco})(0.4 \text{ agua/cemento}) = 1054 \text{ lb}$$

Pero la arena contiene cuatro por ciento de agua y la grava contiene uno por ciento de agua. Para obtener el peso de la arena y la grava húmedas, se debe ajustar el contenido de agua de cada una de ellas:

$$\text{Arena} = (6580 \text{ lb seca})(1.04) = 6843 \text{ lb y agua} = 263 \text{ lb}$$

$$\text{Grava} = (10,528 \text{ lb seca})(1.01) = 10,633 \text{ lb y agua} = 105 \text{ lb}$$

Por tanto, realmente se necesita agregar sólo:

$$\text{Agua} = 1054 \text{ lb} - 263 \text{ lb} - 105 \text{ lb} = 686 \text{ lb}$$

$$= \frac{(686 \text{ lb})(7.48 \text{ gal/pie}^3)}{62.4 \text{ lb/pie}^3} = 82 \text{ gal}$$

En consecuencia, se recomienda que se combinen 28 sacos de cemento, 6843 lb de arena y 10,633 lb de grava con 82 galones de agua.

### EJEMPLO 17-3

### Diseño de una mezcla de concreto para un muro de retención

Diseñe una mezcla de concreto que alcance una resistencia a la compresión a los 28 días de 4000 psi; se pretende utilizar el concreto para producir un muro de retención de 5 plg de espesor y de 6 pies de alto. Se espera tener aproximadamente un 2% de aire atrapado en el concreto, a pesar de que no se hizo intencionalmente. El agregado contiene 1% de agua y sólo se dispone de arena gruesa con un 5% de agua.

### SOLUCIÓN

Es necesaria cierta trabajabilidad del concreto para garantizar que la cimbra se llenará apropiadamente.

Un asentamiento de 3 plg pudiera ser apropiado para esta aplicación.

El espesor de la pared es de 5 plg. Para minimizar los costos, se puede usar un agregado grande: partículas de 1 plg de diámetro (aproximadamente 1/5 parte del espesor de la pared).

A fin de obtener la trabajabilidad del concreto deseada utilizando agregados de 1 plg, se debe utilizar aproximadamente 320 libras de agua por yarda cúbica (figura 17-10).

Para obtener una resistencia a la compresión de 4000 psi después de 28 días (suponiendo que no hay aire arrastrado intencionalmente) es necesaria una proporción en peso de agua a cemento de 0.57 (figura 17-9).

En consecuencia, el peso del cemento requerido por yarda cúbica del concreto es  $(320 \text{ lb de agua}/0.57 \text{ agua-cemento}) = 561 \text{ lb de cemento}$ .

Dado que los agregados tienen un tamaño de 1 plg y solamente hay arena gruesa disponible la proporción volumétrica del agregado al concreto es de 0.7 (figura 17-11). Por tanto, la cantidad de agregado requerida por yarda cúbica de concreto es de  $0.7 \text{ yd}^3$ ; sin embargo, esta cantidad depende de la densidad volumétrica del agregado. Dado que la densidad volumétrica es de aproximadamente el 60% de la densidad real, el volumen real ocupado por los agregados en el concreto es de  $0.7 \text{ yd}^3 \times 0.6 = 0.42 \text{ yd}^3$ .

Se puede determinar el volumen de cada constituyente por yarda cúbica de concreto, a fin de calcular la cantidad de arena requerida, esto es

$$\text{Agua} = 320 \text{ lb}/62.4 \text{ lb/pie}^3 = 5.13 \text{ pie}^3$$

$$\text{Cemento} = 561 \text{ lb}/190 \text{ lb/pie}^3 = 2.95 \text{ pie}^3$$

$$\text{Agregados} = 0.42 \text{ yd}^3 \times 27 \text{ pies}^3/\text{yd}^3 = 11.34 \text{ pie}^3$$

$$\text{Aire} = 0.02 \times 27 \text{ pie}^3 = 0.54 \text{ pie}^3$$

$$\text{Arena} = 27 - 5.13 - 2.95 - 11.34 - 0.54 = 7.04 \text{ pie}^3$$

O convirtiéndolo a otras unidades y suponiendo que la arena y el agregado están secos

$$\text{Agua} = 5.13 \text{ pie}^3 \times 7.48 \text{ galones}/\text{pie}^3 = 38.4 \text{ galones}$$

$$\text{Cemento} = 561 \text{ lb}/94 \text{ lb/saco} = 6 \text{ sacos}$$

$$\text{Agregados} = 11.34 \text{ pie}^3 \times 170 \text{ lb}/\text{pie}^3 = 1928 \text{ lb}$$

$$\text{Arena} = 7.04 \text{ pie}^3 \times 160 \text{ lb}/\text{pie}^3 = 1126 \text{ lb}$$

Sin embargo, el agregado y la arena están húmedos. Por lo que las cantidades reales de agregados y arena necesarios son:

$$\text{Agregados} = 1928 \times 1.01 = 1948 \text{ lb (20 libras de agua)}$$

$$\text{Arena} = 1126 \times 1.05 = 1182 \text{ lb (56 lb de agua)}$$

La cantidad real de agua necesaria será

$$\text{Agua} = 38.4 \text{ gal} - \frac{(20 + 56 \text{ lb})(7.48 \text{ gal}/\text{pie}^3)}{62.4 \text{ lb}/\text{pie}^3} = 29.3 \text{ gal}$$


Así, por cada yarda cúbica de concreto, se combinarán 6 sacos de cemento, 1948 lb de agregados, 1182 lb de arena y 29.3 galones de agua. Con esto se obtendrá un asentamiento de 3 plg (la trabajabilidad deseada) y una resistencia a la compresión de 4000 psi después de 28 días.

## 17-9 Concreto reforzado y preesforzado

El concreto, como los otros materiales basados en cerámicos, desarrolla buena resistencia a la compresión. Sin embargo, a causa de la porosidad o de las interfases presentes en la estructura frágil tiene muy malas propiedades a tensión. Existen varios métodos para mejorar la capacidad del concreto de soportar carga a tensión.

**Concreto reforzado** Frecuentemente se introducen varillas de acero, alambres o mallas en el concreto para mejorar la resistencia a las fuerzas de tensión y de flexión. Los esfuerzos de tensión son transferidos por el concreto al acero, el cual tiene buenas propiedades para estas condiciones. Las fibras poliméricas, con menos probabilidades de corroerse, en comparación con el acero también pueden ser utilizadas como refuerzo.

**Concreto preesforzado** En vez de simplemente colocar el acero en forma de varillas para refuerzo en un cajón de colado, este metal puede ser inicialmente estirado entre un ancla y un gato, quedando a tensión durante el vaciado y el curado del concreto. Una vez curado el concreto, se libera la tensión en el acero. La estructura metálica trata de relajarse de su condición de estirado, pero la restricción causada por el concreto que lo rodea, provoca esfuerzos de compresión en todo el concreto. Ahora se pueden aplicar esfuerzos de tensión y de flexión superiores debido a que los esfuerzos residuales de compresión introducidos en el acero preesforzado aumentan la resistencia mecánica del material. A fin de permitir que la tensión externa se retire lo más pronto posible, para estas aplicaciones frecuentemente se utilizan cementos de curado rápido, del tipo III.

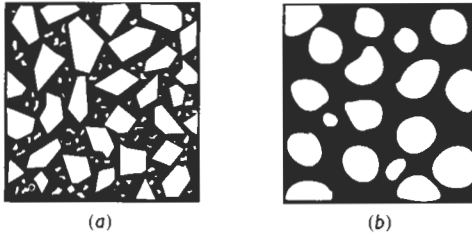

**FIGURA 17-12** Estructura ideal del asfalto (a), en comparación con una estructura no deseable (b) en la cual los granos redondeados, el tamaño de los granos muy uniforme, y el exceso de aglutinante, todo esto repercute en una baja resistencia del material final.

**Concreto postesforzado** Un método alternativo de someter al concreto a esfuerzos de compresión es colocando tubos huecos en el concreto antes de su vaciado. Una vez curado, se pasan las varillas de acero por los tubos y se someten a esfuerzos de tensión, por lo que actúan contra el concreto. Al colocar las varillas a tensión, en el concreto se generan esfuerzos de compresión. Una vez tensadas las varillas, éstas se fijan de manera permanente en su estado estirado.

## 17-10 Asfalto

El asfalto es un compuesto de agregados y de **bitumen** (o alquitrán), un polímero termoplástico que en su mayor parte es obtenido a partir del petróleo. El asfalto es un material importante para la pavimentación de calles. Las propiedades del asfalto se determinan por las características del agregado y el aglutinante, por sus cantidades relativas y por sus aditivos.

El agregado, como en el caso del concreto, deberá estar limpio, ser anguloso y deberá tener una diversidad de tamaños de grano para proporcionar un gran factor de empaquetamiento y un buen entrelazamiento mecánico entre los granos (figura 17-12). El aglutinante formado por cadenas termoplásticas, une a las partículas de agregado. El aglutinante tiene un rango de temperatura útil relativamente corto, es frágil a temperaturas bajo cero y se empieza a fundir a temperaturas relativamente bajas. Se pueden utilizar aditivos como gasolina o queroseno para modificar el aglutinante, lo que le permite licuarse con mayor facilidad durante el mezclado y haciendo que el asfalto se cure con mayor rapidez una vez aplicado.

La proporción de aglutinante a agregado es importante. Deberá añadirse justo el suficiente aglutinante para que las partículas de agregado se toquen y logrando que se minimicen los huecos. Un exceso de aglutinante originará la deformación viscosa del asfalto bajo carga. En un asfalto típico está presente aproximadamente del 5 al 10 por ciento de bitumen. También se requiere una cierta cantidad de huecos —por lo general del 2 al 5 por ciento—. Cuando el asfalto es comprimido, el aglutinante puede pasar a los huecos, en vez de fluir hacia la superficie del asfalto y perderse. Sin embargo, demasiados huecos permitirán que entre el agua en la estructura; esto incrementará la velocidad de deterioro del asfalto y también puede fragilizar el aglutinante.

El agregado para el asfalto, es típicamente arena y grava fina. Sin embargo, existe el interés en utilizar como agregado productos reciclados de vidrio. El **glasfalto** proporciona una aplicación útil para el vidrio triturado.

## RESUMEN

Los materiales de construcción son materiales compuestos que se encuentran en la naturaleza o se producen a partir de materiales naturales.

- La madera es un material compuesto natural y se considera como un polímero reforzado con fibras. Las fibras de celulosa constituyen celdas alineadas, que proporcionan un refuerzo excelente en las direcciones longitudinales de la madera, pero que ofrecen baja resistencia y rigidez en direcciones perpendiculares a las celdas y fibras. Por tanto, las propiedades de la madera son

altamente anisotrópicas y dependen de la especie del árbol y de la cantidad de agua presente en la madera.

- El concreto es un compuesto particulado, en el que las partículas cerámicas como arena y grava se utilizan como relleno en una matriz de cemento cerámico. La proporción de agua a cemento es un factor particularmente importante, que gobierna el comportamiento del concreto. Este comportamiento puede ser modificado al arrastrar aire dentro de la mezcla o bien variando la composición del cemento y de los materiales agregados.
- El asfalto también es un compuesto particulado que utiliza el mismo tipo de agregados que el concreto, pero con un aglutinante orgánico polimérico.

## GLOSARIO

**Albura** Celdas huecas vivas en la madera, que almacenan nutrientes y conducen el agua.

**Asentamiento** Reducción en la altura de una pieza estándar de concreto, cuando éste se asienta bajo su propio peso antes del fraguado.

**Bitumen** Aglutinante orgánico para el asfalto compuesto por polímeros de bajo punto de fusión y de aceites.

**Cámbium** Capa de celdas en crecimiento en la madera.

**Celulosa** Fibra polimérica natural con un alto grado de polimerización que es el principal constituyente de la madera.

**Duramen** Parte central de un árbol formada por celdas muertas, que le proporcionan soporte mecánico.

**Extractivos** Impurezas en la madera.

**Glasfalto** Asfalto en el cual el agregado incluye vidrio reciclado.

**Hemicelulosa** Fibra polimérica natural con un bajo grado de polimerización y que es un constituyente importante de la madera.

**Hojas** Capas individuales de chapa de madera a partir de la cual se elabora la madera contrachapada o triplay.

**Lignina** Aglutinante polimérico en la madera que une a las fibras de celulosa en las celdas de la madera.

**Microfibrilla** Paquetes de cadenas de celulosa y otros polímeros, que sirven como refuerzo fibroso en la madera.

**Trabajabilidad** Facilidad con la cual la mezcla de concreto llena todo el espacio en una forma.

## PROBLEMAS

**17-1** Una muestra de madera de  $3 \times 4 \times 12$  plg tiene una densidad en seco de  $0.35 \text{ g/cm}^3$ .

(a) Calcule el número de galones de agua que deben ser absorbidos por la muestra, para contener 120% de agua.

(b) Calcule la densidad una vez que la madera haya absorbido esta cantidad de agua.

**17-2** La densidad de una muestra de roble es  $0.90 \text{ g/cm}^3$ . Calcule

(a) la densidad del roble totalmente seco y

(b) el porcentaje de agua en la muestra original.

**17-3** Se utilizan tabloncillos de maple de 1 plg de espesor, 6 plg de ancho y 16 pies de largo, como piso en un salón de  $60 \times 60$  pies. Los tabloncillos fueron cortados de troncos con un corte tangencial-longitudinal. Cuando se coloca el piso los tabloncillos tienen un contenido de humedad del 12%. Después de algunos días particularmente húmedos, su contenido de humedad aumenta hasta el 45%. Determine el cambio de dimensiones del piso en dirección paralela y perpendicular a los tabloncillos. ¿Qué le ocurrirá a este piso? ¿Cómo se puede corregir este problema?

**17-4** Se construye una pared de 30 pies de largo utilizando cortes radiales-longitudinales de pino de 5 plg de ancho y colocando los tabloncillos verticalmente. Al construirse el

muro la madera tenía un contenido de agua del 55%; sin embargo, el nivel de humedad en la habitación se mantiene para conservar un 45% de agua en la madera. Determine los cambios de dimensiones en los tabloncillos y estime el tamaño de las ranuras que se producirán como consecuencia de dichos cambios.

**17-5** Se solicitó la preparación de 100 yd<sup>3</sup> de concreto normal, utilizando una proporción volumétrica cemento-arena-agregado grueso de 1:2:4. La proporción agua-cemento (por peso) debe ser 0.5. La arena contiene 6% por peso de agua y el agregado grueso contiene 3% por peso de agua. No se espera aire atrapado en la mezcla.

(a) Determine el número de sacos de cemento, las toneladas de arena y de agregados requeridos, así como la cantidad de agua necesaria.

(b) Calcule el peso total del concreto por yd<sup>3</sup>.

(c) ¿Cuál es la proporción en peso de cemento-arena-agregados gruesos?

**17-6** Se planean preparar 10 yd<sup>3</sup> de concreto utilizando una proporción en peso de 1:2.5:4.5 de cemento-arena-agregados gruesos. La proporción agua-cemento (por peso) es de 0.45. La arena contiene 3% por peso de agua, el agregado grueso 2% por peso de agua y se espera 5% de aire atrapado en la mezcla. Determine el número de sacos de cemento, las toneladas de arena y de agregados gruesos requeridos, así como los galones de agua necesarios.

## Problemas de diseño

**17-7** Una estructura de madera está operando en un ambiente que tiene un 65% de humedad estable y controlado.

Diseñe una columna de madera que soporte una carga a la compresión de 20,000 libras. Con la carga aplicada, la distancia de la parte superior a la inferior de la columna deberá ser de  $96 \pm 0.25$  plg.

**17-8** Diseñe un piso de madera que será de 50 × 50 pies y que se utilizará en un ambiente en el cual los cambios de humedad causarán una fluctuación de más o menos 5% de agua en la madera. Se desea minimizar cualquier pandeo o formación de aberturas en el piso.

**17-9** Se desea producir un concreto para la construcción de una estructura grande que soporte un ambiente de sulfato. Para estas situaciones, la proporción máxima de agua a cemento deberá ser 0.45 (por peso). La resistencia a la compresión del concreto después de 28 días deberá ser como mínimo de 4000 psi. Se tiene un agregado grueso que contiene 2% de agua, con partes de diversos tamaños y la arena fina o gruesa contiene 4% de agua. Diseñe un concreto que sea adecuado para esta aplicación.


**17-10** Se desea producir una escultura de concreto. En algunos sitios la escultura tendrá un espesor de 3 plg y deberá ser ligera, pero deberá tener una resistencia a la compresión de por lo menos 2000 psi a los 28 días. El agregado disponible contiene 1% de agua y la arena contiene un 5% de agua. Diseñe un concreto que sea adecuado para esta aplicación.

**17-11** El aglutinante utilizado en la producción del asfalto tiene una densidad de aproximadamente 1.3 g/cm<sup>3</sup>. Diseñe un asfalto, incluyendo el peso y los volúmenes de cada constituyente, que pueda ser adecuado para utilizarse como pavimento. Suponga que las arenas y los agregados son los mismos que los que se usan en el concreto normal.

**E**l comportamiento físico de los materiales se caracteriza por una diversidad de propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas. La mayor parte de estas propiedades quedan determinadas por la estructura atómica, el arreglo atómico y la estructura cristalina del material. En el capítulo 18, se verá que la estructura atómica y, en particular, el espacio o banda de energía entre electrones en las bandas de valencia y de conducción, ayudan a clasificar los materiales en conductores, semiconductores y aislantes.

La estructura atómica es responsable del comportamiento ferromagnético, que se analizará en el capítulo 19 y explica muchas propiedades ópticas (capítulo 20) y térmicas (capítulo 21).

Las propiedades físicas pueden ser modificadas en grado significativo cambiando el orden de corto y de largo alcance de los átomos, así como mediante la introducción y control de imperfecciones en la estructura y el arreglo atómico. Los mecanismos de endurecimiento y las técnicas de procesamiento de metales, por ejemplo, tienen un efecto importante en la conductividad eléctrica de estos materiales. Al introducir defectos reticulares o controlando el tamaño de grano, se obtienen mejores imanes. En esta sección, de nuevo se demostrará la importancia de la relación estructura-propiedad y proceso.

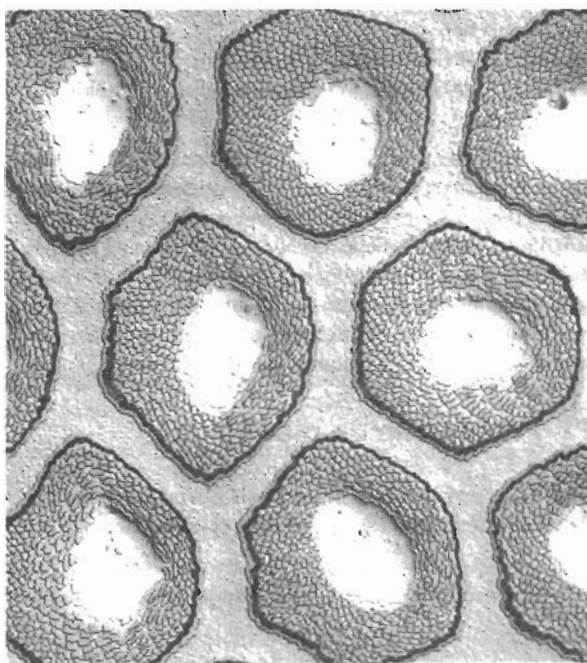

La estructura de un alambre superconductor Nb<sub>3</sub>Sn para aplicaciones de campos magnéticos altos incluye muchas fibras complejas. En esta microfotografía tomada a una amplificación de 1000×, las fibras están incrustadas en una matriz continua de cobre. El núcleo blanco de cada fibra es estaño y la capa “empedrada” alrededor del núcleo de estaño contiene más de 100 filamentos minúsculos de niobio. El anillo oscuro alrededor de cada fibra es vanadio y el claro alrededor del vanadio es niobio. Estos dos anillos impiden la difusión del cobre hacia la fibra. Durante el tratamiento térmico posterior, los filamentos de niobio reaccionan con el estaño, convirtiendo los filamentos de niobio en filamentos de Nb<sub>3</sub>Sn (*De Metals Handbook, American Society for Metals, Vol. 2, 10a Ed., ASM International, 1990.*)

# **PARTE IV**

## **Propiedades físicas de los materiales ingenieriles**

**CAPÍTULO 18**  
**Comportamiento**  
**eléctrico**  
**de los materiales**

**CAPÍTULO 19**  
**Comportamiento**  
**magnético**  
**de los materiales**

**CAPÍTULO 20**  
**Comportamiento**  
**óptico**  
**de los materiales**

**CAPÍTULO 21**  
**Propiedades**  
**térmicas**  
**de los materiales**



# CAPÍTULO 18

## Comportamiento eléctrico de los materiales

### 18-1 Introducción

En muchas aplicaciones, el comportamiento eléctrico del material es más crítico que su comportamiento mecánico. El alambre metálico utilizado para transmitir corriente a larga distancia debe tener una alta conductividad eléctrica, a fin de que se pierda poca energía por el calentamiento. Los aisladores cerámicos y poliméricos deben poseer propiedades dieléctricas que impidan la ruptura o descomposición del material y los arcos eléctricos entre conductores. Los dispositivos semiconductores utilizados para convertir energía solar en energía eléctrica deben ser lo más eficientes posible para que las celdas solares sean una práctica fuente alternativa de energía.

Para seleccionar y utilizar los materiales para aplicaciones eléctricas y electrónicas, es necesario comprender cómo se controlan propiedades como la conductividad eléctrica. También es importante tomar en cuenta que el comportamiento eléctrico queda influido por la estructura del material, por el proceso por el cual es tratado, y por el entorno o medio ambiente al que el material queda expuesto.

### 18-2 La ley de Ohm y la conductividad eléctrica

Muchas personas están familiarizadas con la forma común de la ley de Ohm,

$$V = IR, \quad (18-1)$$

donde  $V$  es el voltaje (volt, V),  $I$  es la corriente (amp, A) y  $R$  la resistencia (ohms  $\Omega$ ) al flujo de la corriente. La resistencia  $R$  es una característica del tamaño, la forma y las propiedades de los materiales del circuito,

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A}, \quad (18-2)$$

donde  $l$  es la longitud (cm) del conductor,  $A$  es el área de la sección recta (cm<sup>2</sup>) del conductor,  $\rho$  es la resistividad eléctrica (ohms · cm,  $\Omega \cdot \text{cm}$ ), y  $\sigma$ , que es la recíproca de  $\rho$ , la conductividad

eléctrica ( $\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ). Esta ecuación puede utilizarse para diseñar resistencias, puesto que es posible modificar la longitud o la sección transversal del dispositivo.

En componentes diseñados para conducir energía eléctrica, es importante minimizar las pérdidas de energía, no sólo por conservarla, sino también para minimizar el calentamiento. La energía eléctrica o potencia eléctrica ( $P$ , en watts) que se pierde al fluir una corriente a través de una resistencia, está dada por:

$$P = VI = I^2 R \quad (18-3)$$

Una resistencia  $R$  elevada da como resultado una mayor pérdida de energía.

Se obtiene una segunda forma de la ley de Ohm, si se combinan las ecuaciones 18-1 y 18-2, para dar:

$$\frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l}$$

Si se define  $I/A$  como la **densidad de corriente**  $J$  ( $\text{A}/\text{cm}^2$ ) y  $V/l$  como el **campo eléctrico**  $\xi$  ( $\text{V}/\text{cm}$ ), entonces:

$$J = \sigma \xi \quad (18-4)$$

También es posible determinar que la densidad de corriente  $J$  es

$$J = nq\bar{v},$$

donde  $n$  es el número de portadores de carga (portadores/ $\text{cm}^3$ ),  $q$  es la carga de cada portador ( $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ), y  $\bar{v}$  es la **velocidad de desplazamiento promedio** ( $\text{cm}/\text{s}$ ) a la cual se mueven los portadores de carga (figura 18-1). Por tanto:

$$\sigma \xi = nq\bar{v} \quad \text{o} \quad \sigma = nq \frac{\bar{v}}{\xi}$$


El término  $\bar{v}/\xi$  se conoce como la **movilidad**  $\mu$  ( $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ):

$$\mu = \frac{\bar{v}}{\xi}$$

Finalmente:

$$\sigma = nq\mu \quad (18-5)$$

La carga  $q$  es una constante; del estudio de la ecuación 18-5, resulta que es posible controlar la conductividad eléctrica de los materiales mediante (1) el control el número de portadores de carga dentro de los mismos o (2) el control de su movilidad. La movilidad es de particular impor-

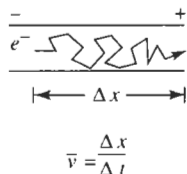


**FIGURA 18-1** Portadores de carga, como los electrones, son desviados por los átomos o por los defectos de red y siguen una trayectoria irregular a través de un conductor. La velocidad promedio a la cual se mueven los portadores es la velocidad de desplazamiento  $\bar{v}$ .

tancia en los metales, en tanto que el número de portadores es más importante en los semiconductores y en los aislantes.

Los electrones son los portadores de carga en los conductores (como los metales), semiconductores y muchos de los aislantes; en tanto que en los compuestos iónicos los iones transportan la mayor parte de la carga (figura 18-2). La movilidad depende de los enlaces atómicos, de las imperfecciones de red, de la microestructura y, en los compuestos iónicos, de las velocidades de difusión. Debido a todo lo anterior, la conductividad eléctrica en los materiales varía enormemente, según se ilustra en la tabla 18-1. La tabla 18-2 incluye algunas unidades y relaciones de utilidad.

**TABLA 18-1** Conductividad eléctrica en materiales seleccionados

Material	Estructura electrónica	Conductividad (ohm <sup>-1</sup> ·cm <sup>-1</sup> )
<b>Metales alcalinos:</b>		
Na	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>1</sup>	2.13 × 10 <sup>5</sup>
K	..... 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> 4s <sup>1</sup>	1.64 × 10 <sup>5</sup>
<b>Metales alcalinoferrrosos:</b>		
Mg	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup>	2.25 × 10 <sup>5</sup>
Ca	..... 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>	3.16 × 10 <sup>5</sup>
<b>Metales del grupo IIIA:</b>		
Al	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup>	3.77 × 10 <sup>5</sup>
Ga	..... 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> 3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> 4p <sup>1</sup>	0.66 × 10 <sup>5</sup>
<b>Metales de transición:</b>		
Fe	..... 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>	1.00 × 10 <sup>5</sup>
Ni	..... 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>	1.46 × 10 <sup>5</sup>
<b>Metales de grupo IB:</b>		
Cu	..... 3d <sup>10</sup> 4s <sup>1</sup>	5.98 × 10 <sup>5</sup>
Ag	..... 4d <sup>10</sup> 5s <sup>1</sup>	6.80 × 10 <sup>5</sup>
Au	..... 5d <sup>10</sup> 6s <sup>1</sup>	4.26 × 10 <sup>5</sup>
<b>Materiales del grupo IV:</b>		
C (diamante)	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup>	< 10 <sup>-18</sup>
Si	..... 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>	5 × 10 <sup>-6</sup>
Ge	..... 4s <sup>2</sup> 4p <sup>2</sup>	0.02
Sn	..... 5s <sup>2</sup> 5p <sup>2</sup>	0.9 × 10 <sup>5</sup>
<b>Polímeros:</b>		
Polietileno		10 <sup>-15</sup>
Politetrafluoroetileno		10 <sup>-18</sup>
Poliestireno		10 <sup>-17</sup> a 10 <sup>-19</sup>
Epoxi		10 <sup>-12</sup> a 10 <sup>-17</sup>
<b>Materiales cerámicos:</b>		
Alúmina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )		10 <sup>-14</sup>
Vidrio de sílice		10 <sup>-17</sup>
Nitruro de boro (BN)		10 <sup>-13</sup>
Carburo de silicio (SiC)		10 <sup>-1</sup> a 10 <sup>-2</sup>
Carburo de boro (B <sub>4</sub> C)		1 a 2

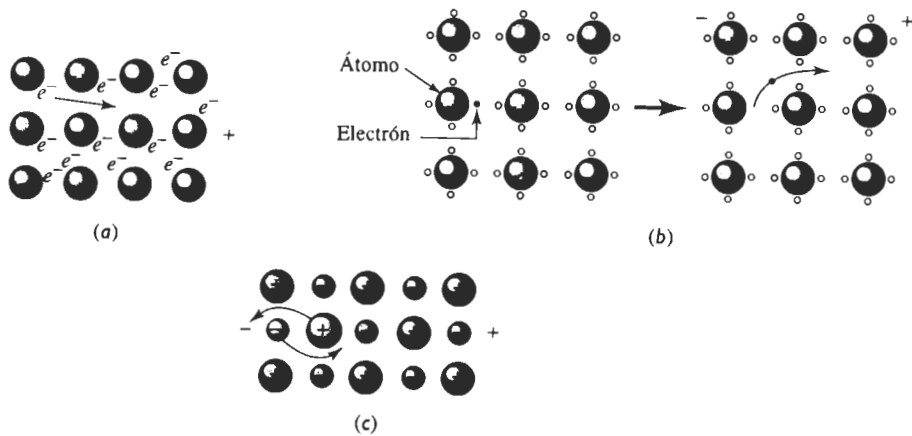

**FIGURA 18-2** Portadores de carga en materiales diferentes: (a) En el enlace metálico los electrones de valencia se mueven con facilidad, (b) en los semiconductores y en los aislantes los enlaces covalentes deben romperse para que se pueda desplazar el electrón y (c) en muchos materiales iónicamente enlazados deben difundirse iones completos para llevar carga.

**TABLA 18-2** Algunas relaciones y unidades de utilidad

Electrón volt = $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ joules} = 1.6 \times 10^{-12} \text{ erg}$
$1 \text{ amp} = 1 \text{ coulomb/segundo}$
$1 \text{ volt} = 1 \text{ amp} \cdot \text{ohm}$
$k = \text{constante de Boltzmann} = 8.63 \times 10^{-5} \text{ eV/K} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ joules/K}$
$kT \text{ a temperatura ambiente} = 0.025 \text{ eV}$

### EJEMPLO 18-1

### Diseño de una línea de transmisión

Diseñe una línea de transmisión eléctrica de 1500 m de largo que llevará una corriente de 50 A, con una pérdida de energía menor de  $5 \times 10^5 \text{ W}$ . La conductividad eléctrica de varios materiales aparece en la tabla 18-1.

### SOLUCIÓN

La potencia eléctrica se obtiene del producto del voltaje multiplicado por la corriente, es decir:

$$P = VI = I^2 R = (50)^2 R = 5 \times 10^5 \text{ watts}$$

$$R = 200 \text{ ohms}$$

De la ecuación 18-2:

$$A = l/R\sigma = \frac{(1500 \text{ m})(100 \text{ cm/m})}{(200 \text{ ohms})\sigma} = \frac{750}{\sigma}$$

Véanse tres metales, el aluminio, el cobre y la plata, con una excelente conductividad eléctrica. La tabla siguiente incluye los datos apropiados y algunas características de la línea de transmisión para cada uno de los metales.

	$\sigma$ (ohm <sup>-1</sup> · cm <sup>-1</sup> )	A (cm <sup>2</sup> )	Diámetro (cm)
Aluminio	$3.77 \times 10^5$	0.00199	0.050
Cobre	$5.98 \times 10^5$	0.00125	0.040
Plata	$6.80 \times 10^5$	0.00110	0.037

Cualquiera de estos metales funcionará, pero el costo puede ser un factor de importancia. El peso de la línea de 1500 m = 150,000 cm es el volumen (área por longitud) multiplicado por la densidad, la cual está dada en el apéndice A.

$$\begin{aligned} \text{Al: peso} &= A\rho = (0.00199 \text{ cm}^2)(150,000 \text{ cm})(2.7 \text{ g/cm}^3) \\ &= 806 \text{ g} = 1.78 \text{ lb} \quad \text{costo} = (1.78 \text{ lb})(\$0.80/\text{lb}) = \$1.42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cu: peso} &= A\rho = (0.00125 \text{ cm}^2)(150,000 \text{ cm})(8.93 \text{ g/cm}^3) \\ &= 1674 \text{ g} = 3.69 \text{ lb} \quad \text{costo} = (3.69 \text{ lb})(\$1.10/\text{lb}) = \$4.06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ag: peso} &= A\rho = (0.00110 \text{ cm}^2)(150,000 \text{ cm})(10.49 \text{ g/cm}^3) \\ &= 1731 \text{ g} = 3.81 \text{ lb} \quad \text{costo} = (3.81 \text{ lb})(\$64.00/\text{lb}) = \$244.00 \end{aligned}$$

Según este análisis, el aluminio es la selección más económica, aunque sea el alambre con diámetro más grande. Sin embargo, otros factores, como la fuerza del alambre para soportarse a sí mismo entre las torres del cableado, también contribuyen a la selección final.

### EJEMPLO 18-2

Suponiendo que todos los electrones de valencia contribuyen al flujo de corriente, (a) calcule la movilidad de un electrón en cobre y (b) calcule la velocidad de desplazamiento promedio de los electrones en un alambre de cobre de 100 cm, al aplicar 10 V.

### SOLUCIÓN

1. La valencia del cobre es uno; por tanto, el número de electrones de valencia es igual al número de átomos del cobre en el material. El parámetro de red del cobre es  $3.6151 \times 10^{-8}$  cm y, dado que el cobre es CCC, hay 4 átomos por celda unitaria. De la tabla 18-1, la resistividad =  $1/\sigma = 1/5.98 \times 10^5 = 1.67 \times 10^{-6}$  ohm · cm:

$$n = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(\text{electrones/átomo})}{(3.6151 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.466 \times 10^{22} \text{ electrones/cm}^3$$

$$q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{\sigma}{nq} = \frac{1}{\rho nq} = \frac{1}{(1.67 \times 10^{-6})(8.466 \times 10^{22})(1.6 \times 10^{-19})} \\ &= 44.2 \text{ cm}^2/\text{ohm} \cdot \text{C} = 44.2 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

2. El campo eléctrico es:

$$\xi = \frac{V}{l} = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ V/cm}$$


La movilidad es  $44.2 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ; por tanto:

$$\bar{v} = \mu\xi = (44.2)(0.1) = 4.42 \text{ cm/s}$$

## 18-3 Teoría de las bandas

En el capítulo 2 se dijo que los electrones en un átomo ocupan niveles de energía aleatoriamente. El principio de exclusión de Pauli permite que cada nivel de energía sólo contenga dos electrones. Por ejemplo, el nivel  $2s$  de un átomo contiene un nivel de energía y dos electrones. El nivel  $2p$  contiene tres niveles de energía y un total de 6 electrones.

Cuando se unen  $N$  átomos para producir un sólido, el principio de Pauli sigue requiriendo que sólo dos electrones en todo el sólido tengan la misma energía. Cada nivel de energía se ensancha en una banda (figura 18-3). En consecuencia, en un sólido la banda  $2s$  contiene  $N$  niveles de energía y  $2N$  electrones, dos en cada nivel de energía. Cada uno de los niveles  $2p$  contiene  $N$  niveles de energía y  $2N$  electrones. Dado que las tres bandas  $2p$  se enciman entre sí, es posible describir una banda ancha única  $2p$  que contenga  $3N$  niveles de energía y  $6N$  electrones.

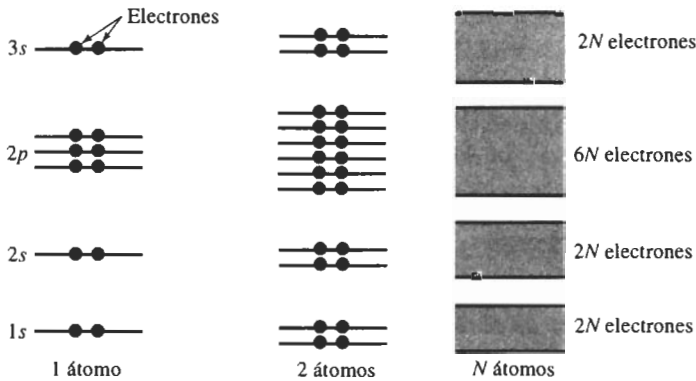


**FIGURA 18-3** Los niveles de energía se ensanchan en bandas conforme se incrementa el número de electrones agrupados.


**Estructura de las bandas del sodio** La figura 18-4 muestra una imagen idealizada de la disposición de las bandas en el sodio, que tiene una estructura electrónica  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ . Las energías dentro de las bandas dependen del espaciamiento entre átomos; la línea vertical representa el espaciamiento interatómico al equilibrio de los átomos en el sodio sólido. Los niveles de energía  $3s$  forman la **banda de valencia**. Los niveles de energía  $3p$  no ocupados, separados de la banda  $3s$  por un hueco de energía, forman la **banda de conducción**.

El sodio y otros metales alcalinos de la columna IA de la tabla periódica sólo tienen un electrón en el nivel  $s$  más externo. En el sodio la banda de valencia  $3s$  está solamente llena a la mitad y, en el cero absoluto, sólo se ocupan los niveles más bajos de energía. La *energía de Fermi* ( $E_F$ ) es la energía a la cual la mitad de los posibles niveles de energía en la banda están ocupados por electrones.

Cuando se incrementa la temperatura del metal, algunos electrones adquieren energía, se excitan y pasan a niveles de energía desocupados en la banda de valencia (figura 18-5). Esta situación crea un número igual de niveles de energía vacíos llamados **huecos** provocados por los electrones excitados. Solamente se requiere un pequeño incremento en la energía. En estas condiciones una carga eléctrica puede ser conducida tanto por los electrones excitados como por los huecos recién creados.

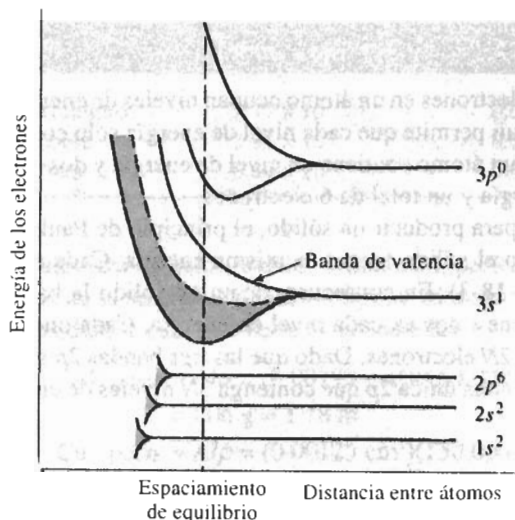

**FIGURA 18-4** Estructura simplificada de las bandas en el sodio. Los niveles de energía se ensanchan en bandas. La banda 3s, que sólo está llena a la mitad con electrones, es responsable de la conducción en el sodio.

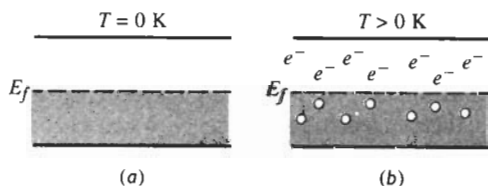


**FIGURA 18-5** (a) En el cero absoluto, todos los electrones del nivel de energía más exterior tienen la energía posible más pequeña (b). Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones se excitan, pasando a los niveles no ocupados. Note que la energía de Fermi no cambia.

**Estructura de las bandas en el magnesio y otros metales** La estructura simplificada de las bandas para el magnesio ( $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ) aparece en la figura 18-6. El magnesio y otros metales de la columna IIA de la tabla periódica tienen dos electrones en la banda  $s$  más externa. Estos metales tienen una alta conductividad porque la banda  $p$  coincide parcialmente con la banda  $s$  en el espaciamiento interatómico al equilibrio. Esto permite que se exciten los electrones hacia un gran número de niveles de energía no ocupados en las bandas combinadas  $3s$  y  $3p$ . El “contacto” de las bandas  $3s$  y  $3p$  en el aluminio y en otros metales de la columna IIIA tiene un efecto similar.

En los metales de transición, desde el escandio hasta el níquel, la banda parcialmente desocupada  $3d$  se “toca” con la banda  $4s$ . Esto provee niveles de energía hacia los cuales se pueden excitar los electrones; sin embargo, interacciones complejas entre bandas impiden que la conductividad resulte tan alta como en alguno de los mejores conductores. Pero en el cobre, la banda interna  $3d$  está ocupada y estos electrones están fuertemente sujetos por el núcleo atómico. En consecuencia, hay poca interacción entre los electrones de las bandas  $4s$  y  $3d$ , y el cobre tiene una alta conductividad. Una situación similar ocurre en la plata y en el oro.


**Estructura de las bandas en semiconductores y aislantes** Los elementos del grupo IVA: carbono (diamante), silicio, germanio y estaño contienen dos electrones en su capa exterior  $p$  y tienen una valencia de cuatro. Con base en el análisis de la sección anterior, se debería esperar que estos elementos tuvieran alta conductividad debido a la banda  $p$  no ocupada, sin embargo no se observa este comportamiento.

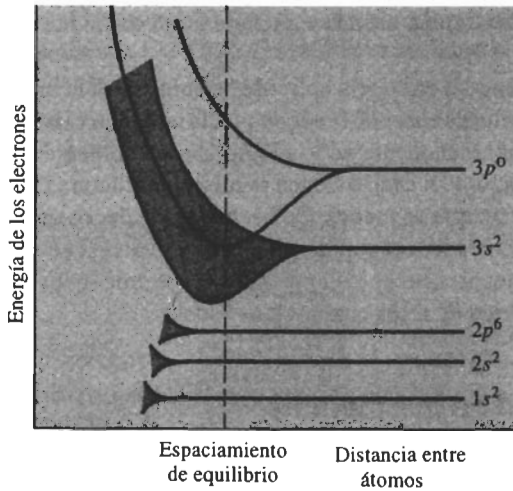

**FIGURA 18-6** Estructura de bandas simplificada para el magnesio. En el espaciamiento interatómico de equilibrio, los niveles de energía ocupados  $3s$  y no ocupados  $3p$  se “enciman”.

Estos elementos están unidos de manera covalente; en consecuencia, los electrones de las bandas exteriores  $s$  y  $p$  están unidos rígidamente a los átomos. Los enlaces covalentes producen un cambio complejo en la estructura de las bandas, es decir una **hibridación**. Los niveles  $2s$  y  $2p$  de los átomos de carbono en el diamante pueden contener hasta ocho electrones, pero sólo hay disponibles cuatro electrones de valencia. Cuando los átomos de carbono se unen para formar el diamante sólido, los niveles  $2s$  y  $2p$  interactúan, produciendo dos bandas (figura 18-7). Cada banda híbrida puede contener  $4N$  electrones. Como hay disponibles sólo  $4N$  electrones, la banda inferior o de valencia está totalmente ocupada, en tanto que la banda superior (o de conducción) está vacía.

En el diamante una **brecha de energía grande** ( $E_g$ ) separa de la banda de conducción a los electrones. Pocos de ellos llegan a tener suficiente energía para “brincar” esta zona prohibida hacia la banda de conducción. En consecuencia, el diamante tiene una conductividad eléctrica menor de  $10^{-18}$  ohms $^{-1} \cdot$  cm $^{-1}$ . Otros materiales unidos en forma covalente o iónica tienen estructuras de banda similares y, lo mismo que el diamante, se comportan como aislantes eléctricos.

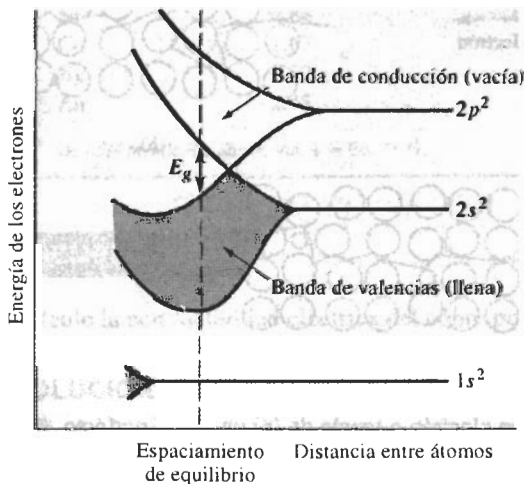

**FIGURA 18-7** Estructura de las bandas del carbono en forma de diamante. Los niveles  $2s$  y  $2p$  se combinan para formar dos bandas híbridas, separadas por una brecha de energía  $E_g$ .



La tabla 18-1 muestra la conductividad eléctrica a temperatura ambiente de varios materiales poliméricos y cerámicos.

Al incrementar la temperatura o el voltaje aplicado se suministra la energía requerida para que los electrones salten la brecha de energía. Por ejemplo, la conductividad eléctrica del nitruro de boro se incrementa de aproximadamente  $10^{-13}$  a temperatura ambiente hasta  $10^{-4}$  a  $800^{\circ}\text{C}$ .


Aunque el germanio el silicio y el estaño tienen la misma estructura cristalina y de bandas que el diamante, la brecha de energía es menor. De hecho, la brecha de energía en el estaño es tan pequeña, que el estaño se comporta como un metal. La brecha de energía es algo mayor en el silicio y en el germanio, por lo que se comportan como semiconductores. La tabla 18-1 incluye la conductividad eléctrica de estos cuatro elementos.

## 18-4 Control de la conductividad de los metales

La conductividad de un metal puro, libre de defectos, queda determinada por la estructura electrónica de sus átomos. Pero se puede cambiar esta conductividad influyendo en la movilidad,  $\mu$ , de los portadores. La movilidad es proporcional a la velocidad de desplazamiento  $\bar{v}$ , que será baja si los electrones chocan con imperfecciones de la red. La **trayectoria libre media** es la distancia promedio entre colisiones; una larga trayectoria libre media permite movilidades y conductividades altas.


**Efecto de la temperatura** Cuando se incrementa la temperatura de un metal, la energía térmica hace que vibren los átomos (figura 18-8). En cualquier instante, el átomo puede no estar en su posición de equilibrio y por ello interactuará y dispersará electrones. Se reducirán la trayectoria libre media y la movilidad de los electrones, y aumentará la resistividad. El cambio de resistividad en función de la temperatura puede estimarse a partir de la siguiente ecuación

$$\rho_T = \rho_r(1 + a\Delta T), \quad (18-6)$$

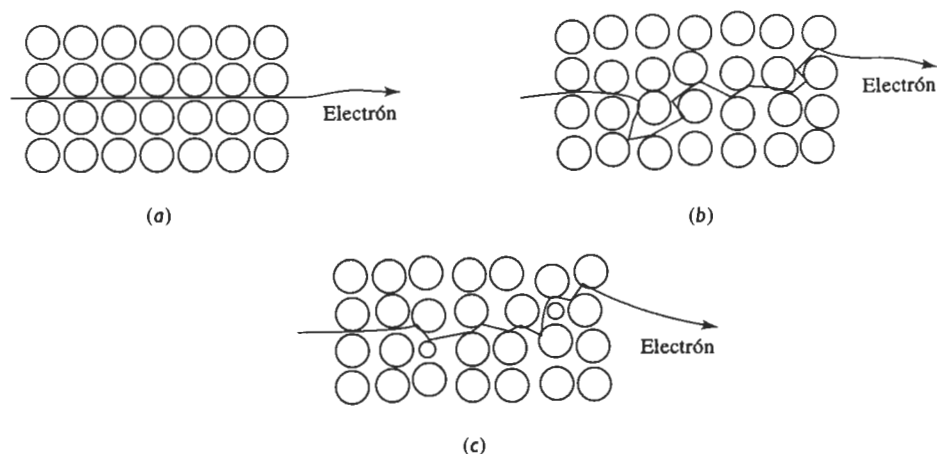

**FIGURA 18-8** Movimiento de un electrón a través de (a) un cristal perfecto, (b) un cristal calentado a altas temperaturas y (c) un cristal con defectos de red. La dispersión de los electrones reduce su movilidad y conductividad.

donde  $\rho_T$  es la resistividad debida solo a la vibración térmica,  $\rho_r$  es la resistividad a la temperatura ambiente (25°C),  $\Delta T$  es la diferencia entre la temperatura de interés y la ambiente, y  $a$  es el *coeficiente de resistividad a la temperatura*. La relación entre resistividad y temperatura es lineal a lo largo de un rango amplio de valores (figura 18-9). Ejemplos del coeficiente de resistividad por temperatura aparecen en la tabla 18-3.

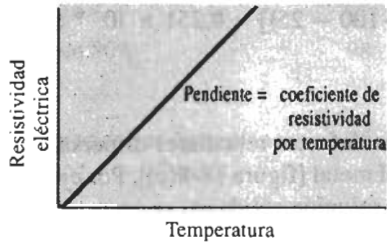

**FIGURA 18-9** Efecto de la temperatura en la resistividad eléctrica de un metal con una red perfecta. La pendiente de la curva es el coeficiente de resistividad por temperatura.

**TABLA 18-3** Coeficientes de resistividad por temperatura para metales seleccionados

Metal	Resistividad a temperatura ambiente ( $\times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$ )	Coeficiente de resistividad por temperatura ( $\text{ohm} \cdot \text{cm}/^\circ\text{C}$ )
Be	4.0	0.0250
Mg	4.45	0.0165
Ca	3.91	0.0042
Al	2.65	0.0043
Cr	12.90	0.0030
Fe	9.71	0.0065
Co	6.24	0.0060
Ni	6.84	0.0069
Cu	1.67	0.0068
Ag	1.59	0.0041
Au	2.35	0.0040

De ASM Metals Handbook, Vol. 2 9a Ed., 1979.

### EJEMPLO 18-3

Calcule la conductividad eléctrica del cobre puro a (a) 400°C y (b) -100°C.

### SOLUCIÓN

La resistividad del cobre a la temperatura ambiente es  $1.67 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$  y el coeficiente de resistividad a la temperatura es  $0.0068 \text{ ohm} \cdot \text{cm}/^\circ\text{C}$ .

1. A 400°C:

$$\rho = \rho_r(1 + a\Delta T) = (1.67 \times 10^{-6})[1 + 0.0068(400 - 25)]$$

$$\rho = 5.929 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$$

$$\sigma = 1/\rho = 1.69 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

2. A -100°C:

$$\rho = (1.67 \times 10^{-6})[1 + 0.0068(-100 - 25)] = 0.251 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$$

$$\sigma = 39.8 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$


**Efecto de las imperfecciones red** Los defectos reticulares dispersan los electrones, reduciendo la movilidad y la conductividad del metal [figura 18-8(c)]. Por ejemplo, el incremento en la resistividad debido a átomos en una solución sólida es

$$\rho_d = b(1 - x)x, \quad (18-7)$$

donde  $\rho_d$  es el aumento en resistividad debido a los defectos,  $x$  es la fracción atómica de los átomos de solución sólida o de impurezas presentes, y  $b$  es el coeficiente de resistividad a defectos de red. De manera similar, las vacancias, las dislocaciones y los límites de grano reducen la conductividad del metal. Cada defecto contribuye a un incremento en la resistividad del metal. Por lo que la resistividad total es

$$\rho = \rho_T + \rho_d, \quad (18-8)$$

donde  $\rho_d$  es igual a las contribuciones provenientes de todas las imperfecciones. El efecto de las imperfecciones es independiente de la temperatura (figura 18-10).

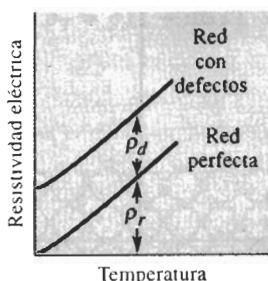


**FIGURA 18-10** La resistividad eléctrica de un metal está compuesta por la contribución de los defectos, asociada con la constante  $\rho_d$  y la contribución de la temperatura variable, asociada con  $\rho_r$ .

**Efecto del procesamiento y del endurecimiento** Los mecanismos de endurecimiento y las técnicas de proceso de los metales afectan de distintas maneras las propiedades eléctricas de un metal (tabla 18-4). El endurecimiento por solución sólida es una manera ineficaz de obtener alta resistencia mecánica en metales que se desee tengan conductividades elevadas. Las trayectorias libres medias de los electrones son muy cortas debido a la distribución aleatoria de los átomos intersticiales o sustitucionales. La figura 18-11 muestra el efecto del zinc y otros elementos aleantes en la conductividad del cobre; conforme se incrementa la cantidad del aleante, la conductividad se reduce de manera sustancial.


El endurecimiento por envejecimiento y por dispersión reducen menos la conductividad que el endurecimiento por solución sólida, ya que entre precipitados existe una trayectoria libre promedio más larga, comparada con la trayectoria entre defectos puntuales. El endurecimiento por deformación y el control del tamaño de grano tienen incluso menos efecto sobre la

**TABLA 18-4** Efecto de la aleación, del endurecimiento y del proceso en la conductividad eléctrica del cobre y sus aleaciones

Aleación	$\frac{\sigma_{\text{aleación}}}{\sigma_{\text{Cu}}} \times 100$	Observaciones
Cobre revenido puro	101	Pocos defectos de red para dispersar los electrones; la trayectoria media libre es larga.
Cobre puro deformado 80%	98	Muchas dislocaciones, pero debido a la naturaleza enmarañada de las redes de dislocaciones, la trayectoria libre media sigue siendo larga.
Cu-0.7% $\text{Al}_2\text{O}_3$ endurecido por dispersión	85	La fase dispersa no está tan compacta como los átomos en solución sólida, ni es tan coherente como el endurecimiento por envejecimiento. Por lo que el efecto sobre la conductividad es pequeño.
Cu-2% Be tratado por solución sólida	18	La aleación es de una sola fase; sin embargo, la pequeña cantidad de endurecimiento por solución sólida proveniente del berilio supersaturado reduce de manera importante la conductividad.
Cu-2% Be envejecido	23	Durante el envejecimiento, el berilio deja la red de cobre para producir un precipitado coherente. El precipitado no interfiere con la conductividad tanto como en el caso de los átomos en solución sólida.
Cu-35% Zn	28	Esta aleación es una solución sólida endurecida por zinc, que tiene un radio atómico parecido al del cobre. La conductividad es baja, pero no tanto como al estar presente el berilio.

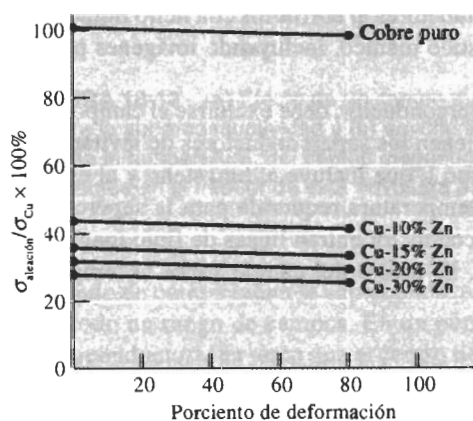

(a)

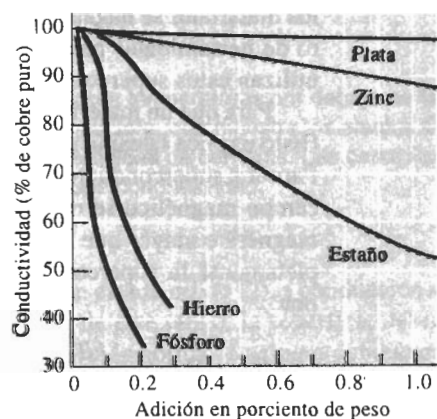


(b)

**FIGURA 18-11** (a) Efecto del endurecimiento por solución sólida y por trabajo en frío sobre la conductividad eléctrica del cobre y (b) efecto de elementos seleccionados sobre la conductividad eléctrica del cobre.

conductividad (figura 18-11 y tabla 18-4). Como en una solución sólida las dislocaciones y los bordes de grano están más alejados entre sí que los átomos, existen grandes volúmenes de metal con una larga trayectoria libre media. En consecuencia, el trabajo en frío es una manera eficaz de incrementar la resistencia de un conductor metálico, sin perjudicar seriamente sus propiedades eléctricas. Además, se pueden eliminar los efectos del trabajo en frío sobre la conductividad, mediante un tratamiento térmico de recuperación a baja temperatura, con el cual se recupera la buena conductividad y al mismo tiempo se conserva la resistencia mecánica obtenida.

## 18-5 Superconductividad

Algunos cristales se comportan como superconductores cuando son enfriados hasta el cero absoluto, ya que la resistividad eléctrica se vuelve cero y una corriente fluye de manera indefinida en el material. Desafortunadamente, no es práctico obtener el cero absoluto. Sin embargo, algunos materiales presentan comportamiento superconductor por encima del cero absoluto, incluso cuando el cristal contiene defectos. El cambio de conducción normal a superconducción, que ocurre de manera abrupta a una temperatura crítica  $T_c$  (figura 18-12), es un fenómeno complejo; los electrones que tienen una misma energía pero un *spin* opuesto se combinan formando pares. Cuando la frecuencia de las vibraciones de los átomos (fonones) dentro de la red se sincroniza con la frecuencia o longitud de onda de los pares de electrones, puede ocurrir la

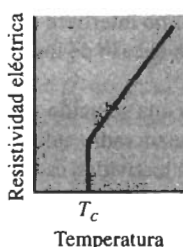

**FIGURA 18-12** La resistividad eléctrica de un superconductor se iguala a cero por debajo de alguna temperatura crítica  $T_c$ .

**superconductividad.** Una diversidad de metales y de compuestos intermetálicos presentan este efecto (tabla 18-5), con temperaturas críticas hasta aproximadamente 20 K. Esto permite que los materiales se hagan superconductores al enfriarlos con helio líquido a 4 K. Un cierto número de herramientas para diagnóstico médico, incluyendo imágenes por resonancia magnética, utilizan estos superconductores.

Para que un material sea superconductor, debe excluirse el campo magnético del conductor (Esto explica la capacidad que tienen los superconductores de levitar por encima de un imán. Para los superconductores del tipo I, que incluye al tungsteno y al estaño, al incrementarse el campo magnético se reduce la temperatura requerida para la superconducción. En un campo magnético mayor que  $H_c$ , en el conductor entran líneas de flujo magnético, suprimiendo completamente la superconducción. El efecto del campo sobre la temperatura crítica está dado por


$$H_c = H_0 \left[ 1 - \left( \frac{T}{T_c} \right)^2 \right], \quad (18-9)$$

donde  $H_0$  es el campo magnético crítico a 0 K (figura 18-13). En los materiales del tipo I la combinación de temperaturas y campos magnéticos dentro del entorno creado por  $H_0$  y  $T_c$  permite la superconductividad.

La mayoría de los materiales, incluyendo el  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ , son superconductores del tipo II o de campo alto. Estos materiales pasan a través de tres etapas al incrementarse el campo magnético.

**TABLA 18-5** Temperatura crítica y campo magnético para la superconductividad en materiales seleccionados


Material	$T_c$ (K)	$H_0$ (oersted)
Superconductores del tipo I:		
W	0.015	1.15
Al	1.180	105.00
Sn	3.720	305.00
Superconductores del tipo II:		
Nb	9.25	1,970.00
Nb <sub>3</sub> Sn	18.05	250,000.00
GaV <sub>3</sub>	16.80	350,000.00
Superconductores cerámicos:		
(La, Sr) <sub>2</sub> CuO <sub>4</sub>	40.0	
YBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>7-x</sub>	93.0	
TlBa <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Cu <sub>4</sub> O <sub>11</sub>	122.0	

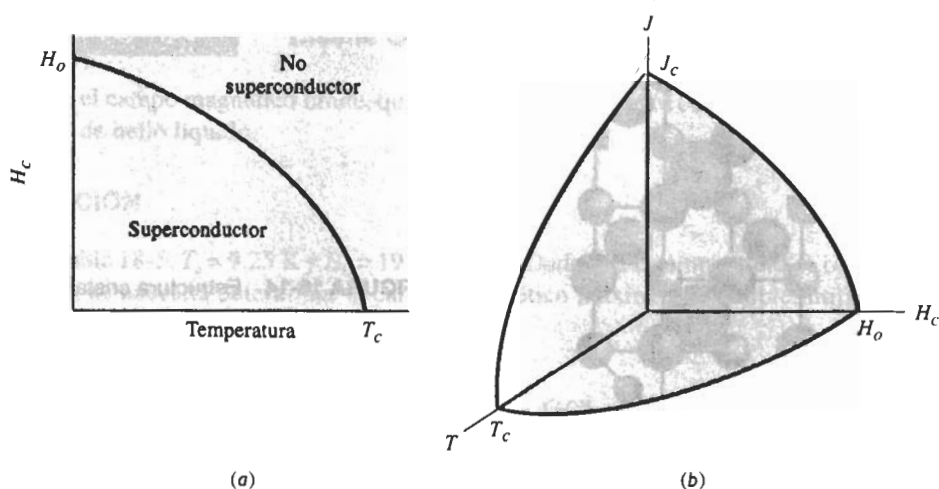**FIGURA 18-13** (a) Efecto de un campo magnético sobre temperaturas por debajo de las cuales ocurre la superconductividad y (b) envoltura superconductora, que muestra los efectos combinados de la temperatura, del campo magnético y de la densidad de corriente. Las condiciones existentes en el interior de esta envoltura producen superconductividad.

pasando de completamente superconductorio (1) a un estado mixto (2), a conducción normal (3) por todo un rango de campos. En un punto dentro de este rango, la superficie del material es superconductorio, en tanto que el centro tiene conducción normal. Los superconductores de tipo II típicamente tienen temperaturas críticas y campos magnéticos más elevados que los materiales del tipo I.

Además, la densidad de corriente ( $A/cm^2$ ) que fluye a través del conductor afecta la superconductividad; si la densidad de corriente  $J$  es demasiado elevada, se pierde la superconductividad (figura 18-3). Los materiales superconductores deberán tener temperaturas críticas, campos magnéticos y densidad de corriente elevadas.


Aproximadamente hasta 1986 era necesario helio líquido (a 4 K) para enfriar los materiales por debajo de su temperatura crítica y, en consecuencia, eran pocas las aplicaciones de los superconductores. Sin embargo, se han descubierto un grupo de materiales cerámicos, cuya temperatura crítica excede los 77 K, lo cual permite un enfriamiento relativamente poco costoso con nitrógeno líquido. Estos materiales incluyen los compuestos 1-2-3 de forma  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ , donde  $x$  indica que algunos iones de oxígeno están faltando en la complicada estructura cristalina de perovskita (figura 18-14). Un comportamiento similar ha sido detectado en otra variedad de cerámicos, incluyendo algunos (como el  $\text{TlBa}_2\text{Ca}_3\text{Cu}_4\text{O}_{11}$ ) que tienen una temperatura crítica superior a 100 K.

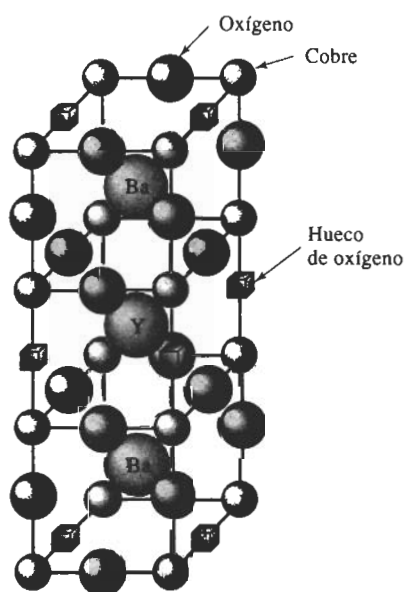

**FIGURA 18-14** Estructura cristalina del compuesto superconductor  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  que está compuesta por tres celdas de perovskita en forma de capas, dando una estructura ortorrómbica.

Utilizando superconductores convencionales del tipo II se obtienen densidades de corriente de  $10^6 \text{ A/cm}^2$ , pero en materiales cerámicos producidos mediante procesos convencionales de sinterizado se obtienen densidades de corriente de menos de  $10^3 \text{ A/cm}^2$ . Se pueden obtener densidades de corriente más elevadas en productos cerámicos que tengan una orientación preferencial, lo que obliga a realizar procesos complicados de solidificación direccional. El uso de películas delgadas en vez de productos cerámicos voluminosos, reduce estos problemas de proceso, y permite densidades de corriente incluso más elevadas (figura 18-15). Incluso, los productos cerámicos son frágiles y difíciles de fabricar. Un procedimiento consiste en introducir el superconductor dentro de un tubo metálico, para poder estirar los alambres.

El uso potencial de los superconductores incluye, además de las aplicaciones médicas, la utilización en interruptores electrónicos, líneas de transmisión de energía más eficientes, computadoras de alta velocidad, trenes magnéticamente levitados, mejores baterías para automóviles eléctricos no contaminantes, plantas de energía para fusión, y el supercolisionador para aplicaciones en temas de la física nuclear.

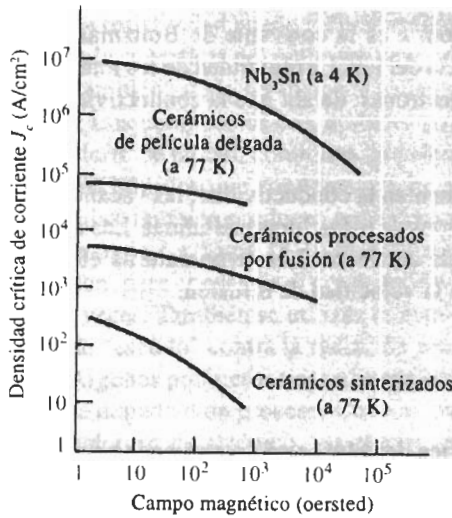

**FIGURA 18-15** La densidad de corriente crítica de los superconductores cerámicos es inferior a la del Nb<sub>3</sub>Sn, pero está dramáticamente influida por el método mediante el cual se produce el material.

#### EJEMPLO 18-4

#### Diseño de un sistema superconductor

Diseñe el campo magnético límite, que permita servir al niobio como superconductor, a temperaturas de helio líquido.

#### SOLUCIÓN

De la tabla 18-5,  $T_c = 9.25$  K y  $H_0 = 1970$  oersted. Dado que la temperatura de operación va a ser de 4 K, se necesita determinar el campo magnético máximo permisible, utilizando la ecuación 18-9

$$H_c = H_0[1 - (T/T_c)^2]$$

$$H_c = 1970[1 - (4/9.25)^2] = (1970)(0.813) = 1602 \text{ oersted}$$

Por tanto, el campo magnético debe mantenerse por debajo de 1602 oersted, a fin de que el niobio mantenga su estado superconductor.

## 18-6 Conductividad en otros materiales

La conductividad eléctrica por lo general es muy baja en la mayoría de los productos cerámicos y en los polímeros. Sin embargo, algunos materiales especiales tienen una conducción limitada e incluso buena.

**Conducción en materiales iónicos** La conducción en materiales iónicos a menudo ocurre mediante el movimiento de iones completos, dado que la brecha de energía es demasiado grande para que los electrones se introduzcan en la banda de conducción. Por tanto, la mayor parte de los materiales iónicos se comportan como aislantes.

En los materiales iónicos, la movilidad de los portadores de carga, es decir de los iones, es

$$\mu = \frac{ZqD}{kT}, \quad (18-10)$$



donde  $D$  es el coeficiente de difusión,  $k$  es la constante de Boltzmann,  $T$  es la temperatura absoluta,  $q$  es la carga y  $Z$  es la valencia del ion. La movilidad de los iones es inferior en muchos ordenes de magnitud que la de los electrones; de ahí que la conductividad es muy pequeña:

$$\sigma = nZq\mu \quad (18-11)$$

Las impurezas y las vacancias incrementan la conductividad; las vacancias son necesarias para la difusión sustitucional en algunos tipos de estructuras cristalinas. Las impurezas también pueden difundirse y auxiliar a conducir corriente. Las temperaturas elevadas incrementan la conductividad, ya que se incrementa la velocidad de difusión.

### EJEMPLO 18-5

Suponga que la conductividad eléctrica del MgO está determinada principalmente por la difusión de los iones  $\text{Mg}^{2+}$ . Estime la movilidad de los iones  $\text{Mg}^{2+}$  y calcule la conductividad eléctrica del MgO a  $1800^\circ\text{C}$ .

### SOLUCIÓN

De la figura 5-9, el coeficiente de difusión de los iones  $\text{Mg}^{2+}$  en el MgO a  $1800^\circ\text{C}$  es de  $10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ . Para el MgO,  $Z = 2/\text{ion}$ ,  $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$  y  $T = 2073 \text{ K}$ :

$$\mu = \frac{ZqD}{kT} = \frac{(2)(1.6 \times 10^{-19})(10^{-10})}{(1.38 \times 10^{-23})(2073)} = 1.12 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{cm}^2/\text{J} \cdot \text{s}$$

Dado que  $C = \text{A} \cdot \text{s}$  y  $\text{J} = \text{A} \cdot \text{V} \cdot \text{s}$ :

$$\mu = 1.12 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

El MgO tiene la estructura del NaCl, con cuatro iones de magnesio por celda unitaria. El parámetro de red es  $3.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$ , por lo que el número de iones de  $\text{Mg}^{2+}$  por centímetro cúbico es:

$$n = \frac{4 \text{ Mg}^{2+} \text{ iones/celda}}{(3.96 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 6.4 \times 10^{22} \text{ iones/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \sigma &= nZq\mu = (6.4 \times 10^{22})(2)(1.6 \times 10^{-19})(1.12 \times 10^{-9}) \\ &= 22.94 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{cm}^2/\text{cm}^3 \cdot \text{V} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

En vista de que  $C = \text{A} \cdot \text{s}$  y  $\text{V} = \text{A} \cdot \text{ohm}$ :


$$\sigma = 2.294 \times 10^{-5} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

**Conducción en los polímeros** Los polímeros tienen una estructura de banda con una gran brecha de energía, ya que sus electrones están involucrados en enlaces covalentes, lo cual conduce a una conductividad eléctrica baja. Los polímeros se utilizan con frecuencia en aplicaciones que requieren de aislamiento eléctrico para evitar corto circuitos, arcos y riesgos de seguridad. La tabla 18-1 incluye la conductividad de cuatro polímeros comunes.

En algunos casos, sin embargo, esta baja conductividad es un inconveniente. Por ejemplo, se puede acumular electricidad estática en los sitios donde se almacena equipo electrónico, haciendo que el polímero sea transportado por radiaciones electromagnéticas que dañan los dispositivos internos de estado sólido. Si salta un rayo sobre el ala de un aeroplano fabricada de matriz polimérica compuesta, puede ocurrir un daño severo. Es posible resolver estos problemas con dos procedimientos: (1) la introducción de un aditivo al polímero para mejorar su conductividad, y (2) creando polímeros que tengan buena conductividad.

La resistividad puede reducirse agregando compuestos iónicos al polímero. Los iones emigran a la superficie del polímero atrayendo la humedad, lo que a su vez disipa la carga estática. Ésta también puede ser disipada rellenando con materiales conductores como el negro de carbono. Los compuestos con matrices poliméricas que contengan fibras de carbono, o carbono recubierto de níquel, combinan una elevada rigidez con una conductividad mejorada; los compuestos híbridos que contienen fibras metálicas junto con carbono normal, vidrio o fibras de aramidas, también producen recubrimientos de aeronaves a prueba de descargas generadas por relámpagos. La figura 18-16 muestra que cuando se introducen suficientes fibras de carbono en el nylon, para conseguir el contacto fibra-fibra, la resistividad se ve reducida aproximadamente trece veces. También se utilizan rellenos y fibras conductoras para producir polímeros que sirven de "escudo" contra la radiación electromagnética.

Algunos polímeros tienen buena conductividad inherente como resultado de diversas técnicas de dopado o de proceso. Cuando los polímeros de acetal son dopados con agentes como el pentacloruro de arsénico, los electrones o los huecos se encuentran en posibilidad de saltar libremente de un átomo a otro a lo largo de la espina dorsal de la cadena, incrementando la conductividad hasta un punto cercano a la de los metales. Algunos polímeros, como la politalocianina se pueden ligar de manera cruzada mediante procesos especiales de curado, para elevar la conductividad hasta un valor tan alto como  $10^2 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ , proceso que les permite comportarse como semiconductores. Debido a las ligaduras cruzadas, los electrones se pueden mover con mayor facilidad de una cadena a otra.

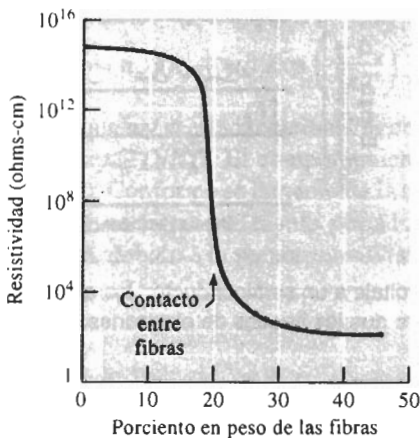

**FIGURA 18-16** Efecto de las fibras de carbono en la resistividad eléctrica del nylon.

## 18-7 Semiconductores intrínsecos

Los materiales semiconductores, incluyendo el silicio y el germanio, son elementos con los que se construye gran parte de los dispositivos electrónicos de uso común. Estos materiales tienen una conductividad eléctrica fácilmente controlable y, cuando se combinan apropiadamente, pueden actuar como interruptores, amplificadores o dispositivos de almacenamiento.

El silicio y el germanio puros se comportan como **semiconductores intrínsecos**. La brecha de energía  $E_g$  entre las bandas de valencia y de conducción en los semiconductores es pequeña (tabla 18-6), y en consecuencia, algunos electrones poseen suficiente energía térmica para salvar la brecha, entrando en la banda de conducción. Los electrones excitados dejan atrás niveles de energía desocupados, es decir huecos, en la banda de valencia. Cuando un electrón se mueve

TABLA 18-6 Estructura electrónica y conductividad eléctrica de los elementos del grupo IVA a 25°C

Metal	Estructura electrónica	Conductividad eléctrica (ohms <sup>-1</sup> · cm <sup>-1</sup> )	Brecha de energía (eV)	Movilidad de los electrones (cm <sup>2</sup> /V · s)	Movilidad de los huecos (cm <sup>2</sup> /V · s)
C (diamante)	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup>	<10 <sup>-18</sup>	5.4	1800	1400
Si	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>	5 × 10 <sup>-6</sup>	1.107	1900	500
Ge	... .. 4s <sup>2</sup> 4p <sup>2</sup>	0.02	0.67	3800	1820
Sn	... .. 5s <sup>2</sup> 5p <sup>2</sup>	0.9 × 10 <sup>5</sup>	0.08	2500	2400

para llenar un hueco, se crea otro en la fuente original de este electrón; en consecuencia, parece que los huecos actuaran como electrones de carga positiva, y también fueran portadores de carga eléctrica. Cuando se aplica un voltaje eléctrico al material, los electrones de la banda de conducción se aceleran hacia la terminal positiva, en tanto que los huecos de la banda de valencia se mueven hacia la terminal negativa (figura 18-17). Por lo tanto, se conduce la corriente mediante el movimiento de electrones y de huecos.

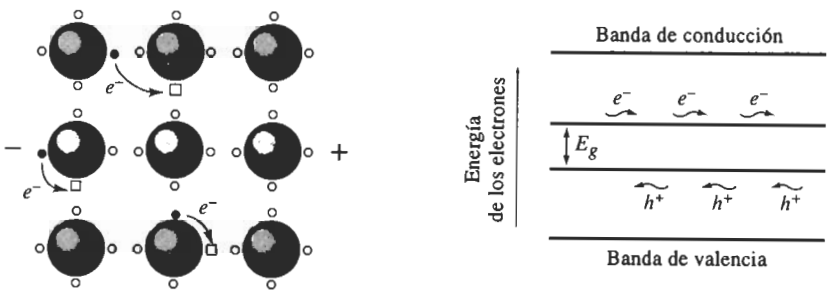


FIGURA 18-17 Cuando se le aplica un voltaje a un semiconductor, los electrones se mueven a través de la banda de conducción, en tanto que los huecos de electrones se mueven en dirección opuesta a través de la banda de valencia.

La conductividad queda determinada por el número de pares electrón hueco.

$$\sigma = n_e q \mu_e + n_h q \mu_h,$$
 (18-12)


donde  $n_e$  es el número de electrones en la banda de conducción,  $n_h$  es el número de huecos en la banda de valencia y  $\mu_e$  y  $\mu_h$  son las movilidades de electrones y de huecos (tabla 18-6). En el caso de los semiconductores intrínsecos:

$$n = n_e = n_h$$

Por tanto, la conductividad es:

$$\sigma = nq(\mu_e + \mu_h)$$
 (18-13)

En los semiconductores intrínsecos, al controlar la temperatura se controla el número de portadores de carga y por lo mismo la conductividad eléctrica. En el cero absoluto, todos los electrones están en la banda de valencia y por el contrario todos los niveles de la banda de

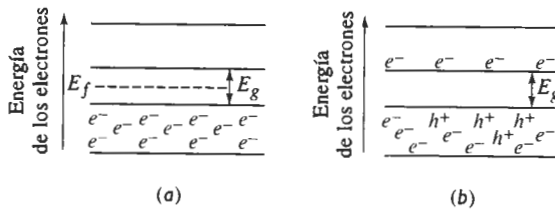

**FIGURA 18-18** Distribución de electrones y huecos en las bandas de valencia y de conducción (a) en el cero absoluto y (b) a una temperatura elevada.


conducción están desocupados [figura 18-18(a)]. Conforme se incrementa la temperatura, hay mayores probabilidades de que se ocupe un nivel de energía en la banda de conducción (existen las mismas probabilidades de que se desocupe un nivel en la banda de valencia, es decir, que esté presente un hueco) [figura 18-18(b)]. El número de electrones en la banda de conducción, que es igual al número de huecos en la banda de valencia, está dado por

$$n = n_e = n_h = n_o \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right), \quad (18-14)$$

donde  $n_o$  se puede considerar como constante, aunque de hecho también depende de la temperatura. Temperaturas más elevadas permiten que más electrones crucen la zona prohibida y, por tanto, se incrementa la conductividad:

$$\sigma = n_o q(\mu_e + \mu_h) \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right) \quad (18-15)$$

Note que  $n$  y  $\sigma$  están relacionados con la temperatura mediante una ecuación de Arrhenius, tasa  $= A \exp(-Q/RT)$ . El comportamiento del semiconductor es opuesto al de los metales (figura 18-19). Conforme se incrementa la temperatura aumenta la conductividad de un semiconductor porque están presentes más portadores de carga, en tanto que en el metal la conductividad se reduce, debido a la menor movilidad de los portadores de carga.

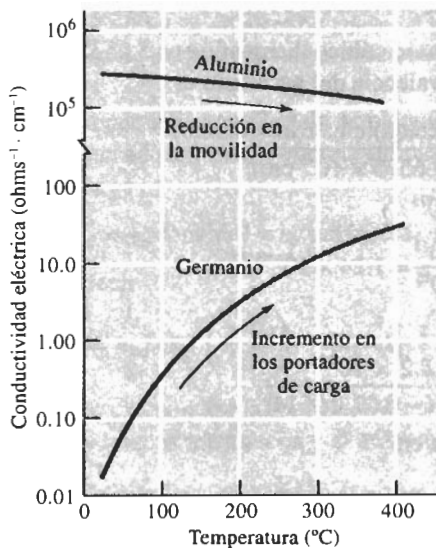

**FIGURA 18-19** Conductividad eléctrica en función de la temperatura, para semiconductores en comparación con metales.

Si se retira la fuente de la energía o voltaje de excitación, se vuelven a combinar los huecos y los electrones después de un periodo. El número de electrones en la banda de conducción se reduce con una rapidez dada por

$$n = n_o \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right), \quad (18-16)$$

donde  $t$  es el tiempo después de haber eliminado el campo,  $n_o$  es una constante y  $\tau$  es una constante conocida como **tiempo de recombinación**. Esta característica es importante en la operación de muchos dispositivos semiconductores.

### EJEMPLO 18-6

Para el germanio a 25°C, estime (a) el número de portadores de carga, (b) la fracción de todos los electrones de la banda de valencia que han sido excitados y que han pasado a la banda de conducción y (c) la constante  $n_o$ .

### SOLUCIÓN

De la tabla 18-6:

$$\sigma = 0.02 \text{ ohms}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \quad E_g = 0.67 \text{ eV}$$

$$\mu_e = 3800 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s} \quad \mu_h = 1820 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

$$2kT = (2)(8.63 \times 10^{-5} \text{ eV/K})(273 + 25) = 0.0514 \text{ eV a } T = 25^\circ\text{C}$$

1. De la ecuación 18-12:

$$n = \frac{\sigma}{q(\mu_e + \mu_h)} = \frac{0.02}{(1.6 \times 10^{-19})(3800 + 1820)} = 2.2 \times 10^{13}$$

Existen  $2.2 \times 10^{13}$  electrones/cm<sup>3</sup> y  $2.2 \times 10^{13}$  huecos/cm<sup>3</sup> ayudando a conducir una carga en el germanio a la temperatura ambiente.

2. El parámetro de red del germanio cúbico diamantino es  $5.6575 \times 10^{-8}$  cm. El número total de electrones en la banda de valencia del germanio es:

$$\begin{aligned} \text{Electrones totales} &= \frac{(\text{átomos/celda})(\text{electrones/átomo})}{(5.6575 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} \\ &= 1.77 \times 10^{23} \end{aligned}$$

$$\text{Fracción excitada} = \frac{2.2 \times 10^{13}}{1.77 \times 10^{23}} = 1.24 \times 10^{-10}$$


3. De la ecuación 18-14:

$$\begin{aligned} n_o &= \frac{n}{\exp(-E_g/2kT)} = \frac{2.2 \times 10^{13}}{\exp(-0.67/0.0514)} \\ &= 1.01 \times 10^{19} \text{ portadores/cm}^3 \end{aligned}$$

## 18-8 Semiconductores extrínsecos

No se puede controlar con precisión el comportamiento de un semiconductor intrínseco, en vista de que ligeras variaciones en la temperatura cambian la conductividad. Sin embargo, al agregar de manera intencional un pequeño número de átomos de impureza en el material (método conocido como **dopado**) se puede producir un **semiconductor extrínseco**. La conductividad del semiconductor extrínseco dependerá principalmente del número de átomos de impureza o dopantes y, en un rango específico de temperatura, incluso puede resultar independiente de la temperatura.

**Semiconductores del tipo  $n$**  Suponga que agregamos al silicio o al germanio un átomo de impureza como antimonio que tiene una valencia de cinco. Cuatro de los electrones del átomo de antimonio participan en el proceso de enlaces covalentes, en tanto que el electrón adicional entra en un nivel de energía en estado de donación, justo por debajo de la banda de conducción (figura 18-20). Dado que este electrón adicional no está fuertemente unido con los átomos, solamente se requiere un pequeño incremento en energía  $E_d$  para que el electrón pase a la banda de conducción ( $E_d$  a menudo se define como la diferencia de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la banda de donadores. En este caso, el incremento requerido de energía se definiría como  $E_g - E_d$ .) La brecha de energía que controla la conductividad es ahora  $E_d$  en vez de  $E_g$  (tabla 18-7). Cuando los electrones de donación entran en la banda de conducción no se crean huecos correspondientes a cada uno de ellos.

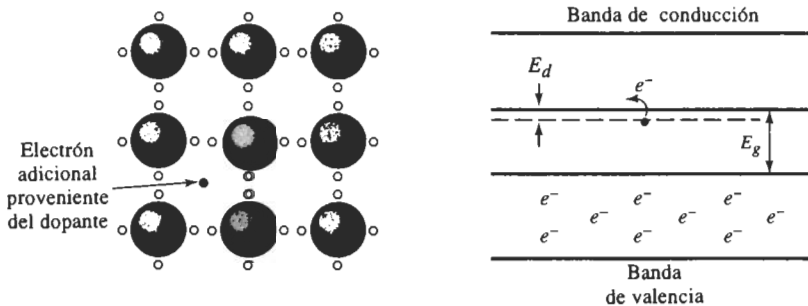

**FIGURA 18-20** Cuando un átomo dopante con una valencia superior a cuatro se le agrega al silicio, se introduce un electrón adicional y se crea un estado de energía donador. Ahora los electrones se excitan con mayor facilidad para pasar a la banda de conducción.

Una pequeña cantidad de semiconducción intrínseca sigue ocurriendo, con algunos electrones que adquirieron la energía suficiente para saltar el espacio  $E_g$ . El número total de portadores de carga es

$$n_{\text{total}} = n_e(\text{dopante}) + n_e(\text{intrínseca}) + n_h(\text{intrínseca})$$

es decir

$$n_0 = n_{0d} \exp\left(\frac{-E_d}{kT}\right) + 2n_0 \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right), \quad (18-17)$$

donde  $n_{0d}$ ,  $n_0$  son aproximadamente constantes. A bajas temperaturas se producen pocos electrones y huecos intrínsecos y el número de electrones es aproximadamente de


$$n_{\text{total}} \approx n_{0d} \exp\left(\frac{-E_d}{kT}\right) \quad (18-18)$$

**TABLA 18-7** Espacios de energía de donadores y aceptantes en electrón volts cuando se dopan semiconductores de silicio y de germanio

Dopante	Silicio		Germanio	
	$E_d$	$E_a$	$E_d$	$E_a$
P	0.045		0.0120	
As	0.049		0.0127	
Sb	0.039		0.0096	
B		0.045		0.0104
Al		0.057		0.0102
Ga		0.065		0.0108
In		0.160		0.0112

Conforme se incrementa la temperatura, más electrones de donación saltan el espacio  $E_d$  hasta que, finalmente, todos los electrones de donación están en la banda de conducción. En este punto se ha alcanzado el **agotamiento de donadores** (figura 18-21). La conductividad es casi constante; no hay disponibles más electrones de donación y la temperatura sigue siendo demasiado baja para producir muchos electrones y huecos intrínsecos particularmente si  $E_g$  es grande. La conductividad es

$$\sigma = n_d q \mu_e, \quad (18-19)$$

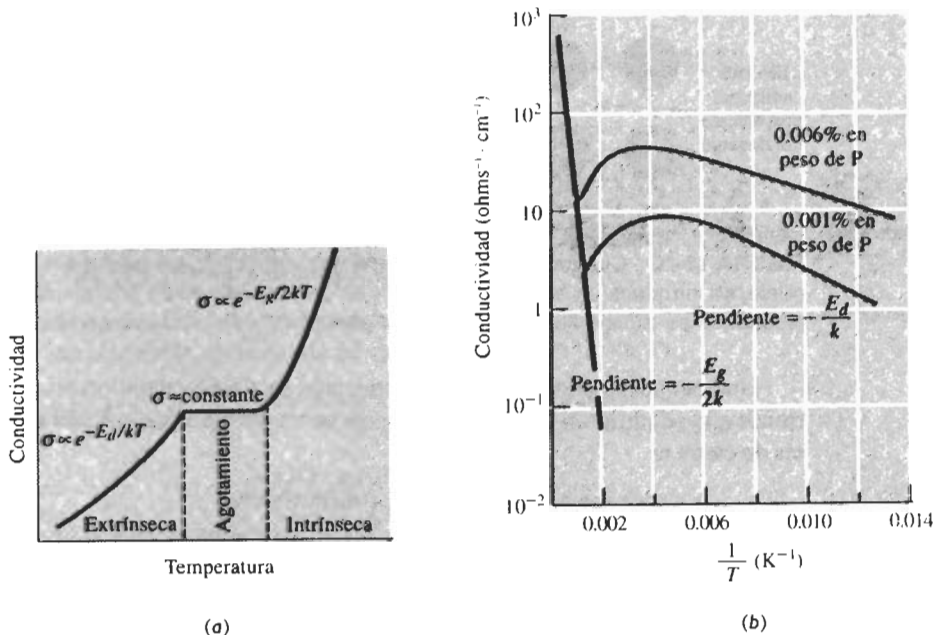

**FIGURA 18-21** Efecto de la temperatura en la conductividad del silicio dopado con fósforo. A bajas temperaturas, la conductividad aumenta, ya que más electrones donadores entran en la banda de conducción. A temperaturas moderadas, ocurre el agotamiento de donadores. A temperaturas más elevadas, se hace importante la semiconducción intrínseca. (a) Diagrama esquemático y (b) trazo de Arrhenius.

donde  $n_d$  es el número máximo de electrones de donación, determinado por el número de átomos de impureza que han sido agregados.

A temperaturas elevadas, el término  $\exp(-E_g/2kT)$  se vuelve importante, y la conductividad se incrementa de nuevo, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\sigma = qn_d\mu_e + q(\mu_e + \mu_h)n_0 \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right) \quad (18-20)$$

Si se grafica  $\sigma$  en función de  $1/T$ , se obtiene una relación de Arrhenius, a partir de la cual se pueden calcular  $E_g$  y  $E_d$ .

**Semiconductores tipo p** Cuando a un semiconductor se le agrega una impureza como el galio, que tiene una valencia de tres, no existen suficientes electrones para completar el proceso de enlace covalente. Se crea un hueco de electrón en la banda de valencia, que puede llenarse con electrones de otras posiciones de la banda (figura 18-22). Los huecos actúan como aceptantes de electrones. Este sitio con huecos tiene una energía algo mayor que la normal y crea un nivel aceptante de energía de electrones, justo por encima de la banda de valencia (tabla 18-7). Un electrón debe ganar un nivel de energía de sólo  $E_d$  a fin de crear un hueco en la banda de valencia. El hueco entonces se mueve portando la carga. Ahora se ha obtenido un semiconductor tipo p.


Igual que con los semiconductores tipo n, finalmente la temperatura subirá lo suficiente para causar la **saturación de aceptantes** y

$$\sigma = n_a q \mu_h, \quad (18-21)$$

siendo  $n_a$  el número máximo de aceptantes, es decir de huecos, introducidos por el dopante.

**Compuestos semiconductores** El silicio y el germanio son los únicos elementos que tienen aplicaciones prácticas como semiconductores. Sin embargo, gran número de compuestos cerámicos e intermetálicos presentan este mismo efecto. Se dan ejemplos de ellos en la tabla 18-8.

Los **semiconductores estequiométricos**, que son por lo general compuestos intermetálicos, tienen estructuras cristalinas y estructuras de banda similares al silicio y al germanio. Los elementos del grupo III y del grupo V de la tabla periódica son ejemplos clásicos. El galio del

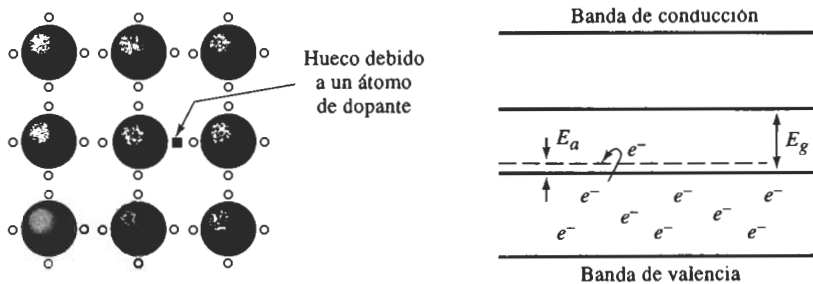

**FIGURA 18-22** Cuando un átomo dopante con una valencia menor a 4 es sustituido en una red de silicio, se crea un hueco de electrón en la estructura y aparece un nivel de energía de aceptante justo por encima de la banda de valencia. Se requiere de poca energía para excitar los huecos de electrones y ponerlos en movimiento.




**TABLA 18-8** Brechas de energía y movilidades de compuestos semiconductores


Compuesto	Brecha de energía (eV)	Movilidad de electrones ( $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ )	Movilidad de huecos ( $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ )
ZnS	3.54	180	5
GaP	2.24	300	100
GaAs	1.35	8,800	400
GaSb	0.67	4,000	1,400
InSb	0.165	78,000	750
InAs	0.36	33,000	460
ZnO	3.2	180	
CdS	2.42	400	
PbS	0.37	600	600

Del *Handbook of Chemistry and Physics*, 56ava Ed., CRC Press, 1975.

grupo III y el arsénico del grupo V se combinan para formar un compuesto GaAs, con un promedio de cuatro electrones de valencia por átomo. Los niveles  $4s^2 4p^1$  del galio y los niveles  $4s^2 4p^3$  del arsénico producen dos bandas híbridas, cada una de ellas capaces de contener  $4N$  electrones. Una brecha de energía de 1.35 eV separa las bandas de valencia y de conducción. El compuesto GaAs se puede dopar para producir semiconductores tipo  $n$  o tipo  $p$ . La gran brecha de energía  $E_g$  conduce una meseta amplia de saturación, y las altas movilidades de los portadores de carga dentro del compuesto propician conductividades elevadas.

Los **semiconductores imperfectos** o no estequiométricos son compuestos iónicos que contienen exceso, ya sea de aniones (produciendo así un semiconductor tipo  $p$ ), o de cationes (produciendo uno tipo  $n$ ). Un cierto número de óxidos y sulfuros tienen este comportamiento, incluyendo el ZnO, que tiene la estructura cristalina de la blenda de zinc. Por ejemplo, si se agrega un átomo de zinc adicional al ZnO, el átomo de zinc entra en la estructura en forma de ion,  $\text{Zn}^{2+}$ , cediendo dos electrones, que contribuyen al número de portadores de carga. Estos electrones se pueden excitar con un pequeño incremento de energía, a fin de transportar corriente (figura 18-23). El ZnO ahora se comporta como un semiconductor del tipo  $n$ .

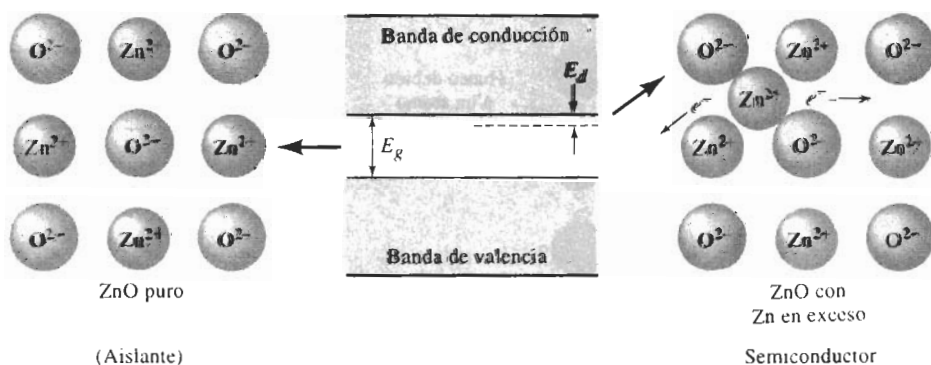**FIGURA 18-23** Los átomos de zinc intersticiales pueden ionizarse y producir electrones adicionales, creando un semiconductor imperfecto de tipo  $n$  en el ZnO.

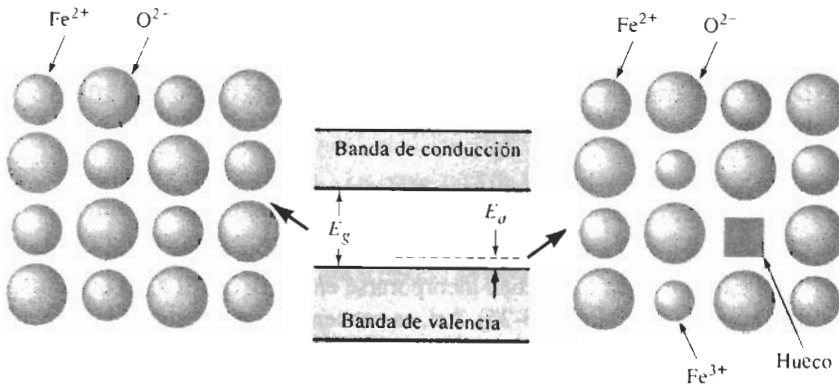

**FIGURA 18-24** Dos iones  $\text{Fe}^{3+}$  y un hueco reemplazan tres iones  $\text{Fe}^{2+}$  manteniendo un equilibrio de cargas general pero creando un nivel de aceptante. El resultado es un semiconductor imperfecto tipo  $p$ .

Otro semiconductor imperfecto se crea al reemplazar tres iones de  $\text{Fe}^{2+}$  con dos iones de  $\text{Fe}^{3+}$  en el  $\text{FeO}$ , creando una vacancia (figura 18-24). Los iones  $\text{Fe}^{3+}$  actúan como aceptantes de electrones, produciendo así un semiconductor tipo  $p$ . Esta estructura fue analizada más ampliamente en el capítulo 14.

### EJEMPLO 18-7

Diseñe un semiconductor tipo  $p$  basado en silicio, que proporcione una conductividad constante de  $100 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  en todo un rango de temperaturas.

### SOLUCIÓN

A fin de obtener la conductividad deseada, se debe dopar el silicio con átomos con valencia de  $+3$  y agregar suficiente dopante para proporcionar el número requerido de portadores de carga. Si se considera que el número de portadores intrínsecos es pequeño, entonces

$$\sigma = n_d q \mu_h,$$

donde  $\sigma = 100 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  y  $\mu_h = 500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ . Al recordar que  $C = A \cdot \text{s}$  y  $V = A \cdot \text{ohm}$ , el número de portadores de carga requeridos será de

$$n_d = \frac{\sigma}{q \mu_h} = \frac{100}{(1.6 \times 10^{-19})(500)} = 1.25 \times 10^{18} \text{ electrones/cm}^3$$

Además,  $n_d$  está dada por:

$$n_d = \frac{(1 \text{ electrón/átomo dopante})(x \text{ átomo dopante})(\text{átomo de Si})(8 \text{ átomos de Si/celda unitaria})}{(5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm})^3}$$

$$x = (1.25 \times 10^{18})(5.4307 \times 10^{-8})^3 / 8 = 25 \times 10^{-6} \text{ átomos de dopante/átomo de Si es decir } 25 \text{ átomos de dopante}/10^6 \text{ átomos de Si}$$

Los posibles dopantes pueden ser boro, aluminio, galio e indio.

**EJEMPLO 18-8****Diseño de un semiconductor imperfecto**

Diseñe un semiconductor imperfecto tipo  $n$  de ZnO que aporte  $20 \times 10^{20}$  portadores de carga por  $\text{cm}^3$ .

**SOLUCIÓN**

Para producir el número apropiado de portadores de carga, se debe determinar el número de iones Zn en exceso que deben incorporarse en el cristal. El ZnO tiene una estructura cristalina de blenda de zinc (figura 3-25). Así, se encuentra que en esta estructura, los iones se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo donde:

$$4r_{\text{Zn}} + 4r_{\text{O}} = \sqrt{3}a_0$$

Los radios iónicos son  $r_{\text{Zn}} = 0.74 \text{ \AA}$  y  $r_{\text{O}} = 1.32 \text{ \AA}$ . Por lo que:

$$4(0.74) + 4(1.32) = 8.24 = \sqrt{3}a_0$$

$$a_0 = 4.757 \text{ \AA} = 4.757 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

El número de iones de Zn en un centímetro cúbico de ZnO estequiométrico es:

$$\frac{4 \text{ Zn iones/celda}}{(4.757 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 3.72 \times 10^{22}$$

Los portadores de carga en el ZnO no estequiométrico son electrones proporcionados por el exceso de iones de  $\text{Zn}^{2+}$ . Se introducen dos electrones por cada ion en exceso. Si se desean  $20 \times 10^{20}$  portadores de carga por  $\text{cm}^3$ , habrá que agregar un exceso de  $10 \times 10^{20}$  iones por  $\text{cm}^3$ ; es decir, el número de iones en exceso por cada ion normal es:

$$\frac{10 \times 10^{20}}{3.72 \times 10^{22}} = 0.027 \text{ exceso/normal, o:}$$

$$\frac{2.7 \text{ iones en exceso}}{100 \text{ iones normales}}$$

El porcentaje atómico de Zn es, por tanto:

$$\frac{102.7 \text{ Zn}}{102.7 \text{ Zn} + 100 \text{ O}} \times 100 = 50.67 \text{ en porcentaje de Zn,}$$

o el porcentaje en peso de Zn es:

$$\frac{50.67(65.38)}{50.67(65.38) + 49.33(16)} \times 100 = 80.8 \text{ en porcentaje de peso de Zn}$$

Ahora se conocen los porcentajes correctos de los elementos que se requieren para construir el cristal de ZnO que contenga el número deseado de portadores de carga.


**18-9 Aplicación de los semiconductores en dispositivos eléctricos**

Se han desarrollado muchos dispositivos electrónicos utilizando las características de la semiconducción. Aquí se describirán unos cuantos; otros, particularmente aquellos que interactúan con la luz, se analizarán en el capítulo 20.

**Termistores** La conductividad eléctrica depende de la temperatura. Los **termistores** utilizan esta relación para medir la temperatura. También se utilizan termistores en otros dispositivos, incluyendo alarmas contra incendio. Cuando se calienta el termistor, deja pasar a través de un circuito una corriente más grande, que activa la alarma.

**Transductores de presión** La estructura de bandas y la brecha de energía son función del espaciamiento entre átomos en un material. Cuando se aplica presión a un semiconductor, los átomos son forzados a acercarse, la banda de energía se reduce y la conductividad aumenta. Si se mide la conductividad, en consecuencia se puede calcular la presión que actúa sobre el material.

**Rectificadores (dispositivos de unión  $p-n$ )** Los **rectificadores** se producen uniendo un semiconductor tipo  $n$  con un semiconductor tipo  $p$ , formando una unión  $p-n$  (figura 18-25). Los electrones se concentran en la unión tipo  $n$  y los huecos en la unión tipo  $p$ . El desequilibrio eléctrico resultante crea un voltaje o un potencial de contacto a través de la unión.

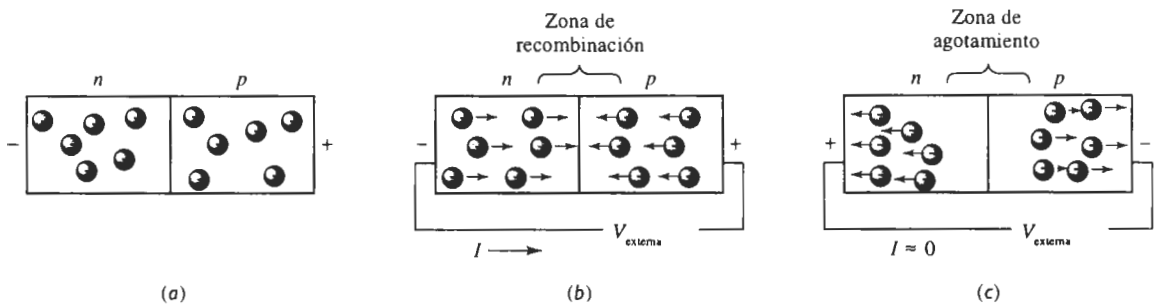


**FIGURA 18-25** Comportamiento de un dispositivo de unión  $p-n$ : (a) Se provoca el equilibrio al concentrarse electrones del lado  $n$  y huecos del lado  $p$ , (b) una polarización positiva hará que fluya una corriente y (c) una polarización negativa no permitirá que fluya corriente.

Si en la unión  $p-n$  se aplica un voltaje externo, de manera que la terminal negativa esté del lado tipo  $n$ , los electrones y los huecos se moverán hacia la unión y finalmente se recombinarán. El movimiento de electrones y de huecos genera una corriente neta. Esto se conoce como **polarización directa** [figura 18-25(b)]. Si se incrementa la polarización directa, aumentará la corriente que pasa a través de la unión [figura 18-26(a)].

Sin embargo, si se invierte el voltaje aplicado creando una **polarización inversa**, tanto los huecos como los electrones se separan de la unión [figura 18-25(c)]. Sin portadores de carga en la zona de agotamiento, la unión se comporta como un aislante y casi no fluye corriente [figura 18-26(a)].

En vista de que la unión  $p-n$  permite el flujo de corriente sólo en una dirección, únicamente pasará la mitad de una corriente alterna, convirtiendo esta última en corriente directa [figura 18-26(b)]. Estas uniones se conocen como **diodos rectificadores**.

Típicamente, en el caso de polarización inversa se produce una pequeña fuga de corriente, debido al movimiento de electrones y huecos térmicamente activados. Sin embargo, cuando la

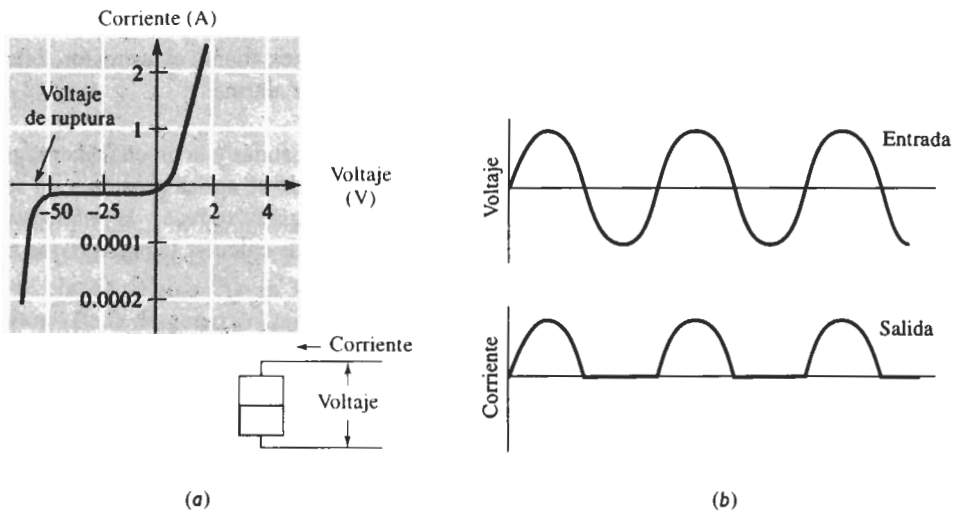


**FIGURA 18-26** (a) Característica de corriente voltaje en una unión  $p-n$ . Note la diferencia de escalas en el primer y tercer cuadrante. (b) Si se aplica una señal alterna, ocurre una rectificación y sólo la mitad de la señal de entrada pasará a través del rectificador.

polarización inversa se hace demasiado grande, cualquier portador que llegue a fugarse a través de la barrera aislante de la unión se acelerará de manera importante, excitando otros portadores de carga y causando una corriente elevada en dirección inversa [figura 18-26(a)]. Se puede utilizar este fenómeno para diseñar dispositivos limitadores de voltaje. Al dopar y construir adecuadamente la unión  $p-n$ , se puede seleccionar el **voltaje de avalancha** o de ruptura. Cuando el voltaje en el circuito excede el voltaje de ruptura, fluirá una corriente elevada a través de la unión y será derivada del resto del circuito. Estos dispositivos, llamados *diodos Zener* se utilizan para proteger los circuitos contra altos voltajes accidentales.

**Transistores de unión bipolar** Un **transistor** se puede utilizar como interruptor o como amplificador. Un ejemplo es el *transistor de unión bipolar* (BJT), que se utiliza a menudo en unidades de procesamiento central de computadoras por su rápida respuesta a la conmutación. Un transistor de unión bipolar es un emparedado de materiales semiconductores ya sea  $n-p-n$  o  $p-n-p$ . En el transistor hay tres zonas: el emisor, la base y el colector. Igual que en la unión  $p-n$ , los electrones inicialmente están concentrados en el material tipo  $n$  y los huecos en el tipo  $p$ .

La figura 18-27 muestra un transistor  $n-p-n$  y su circuito eléctrico, tanto de manera esquemática como de la forma en que podría aparecer al estar implantado en un chip de silicio. La señal eléctrica a amplificar está conectada entre la base y el emisor, con un voltaje pequeño entre estas dos zonas. La salida del transistor o señal amplificada está conectada entre el emisor y el colector, y opera a un voltaje superior. El circuito está conectado de manera que se produce una polarización directa entre el emisor y la base (el voltaje positivo estará en la base tipo  $p$ ), en tanto que se produce una polarización inversa entre la base y el colector (con el voltaje positivo en el colector tipo  $n$ ). La polarización directa hace que los electrones salgan del emisor y entren en la base.

Los electrones y los huecos intentan recombinarse en la base; sin embargo, si la base es excepcionalmente delgada y con un dopado ligero, o si el tiempo de recombinación  $\tau$  es largo,

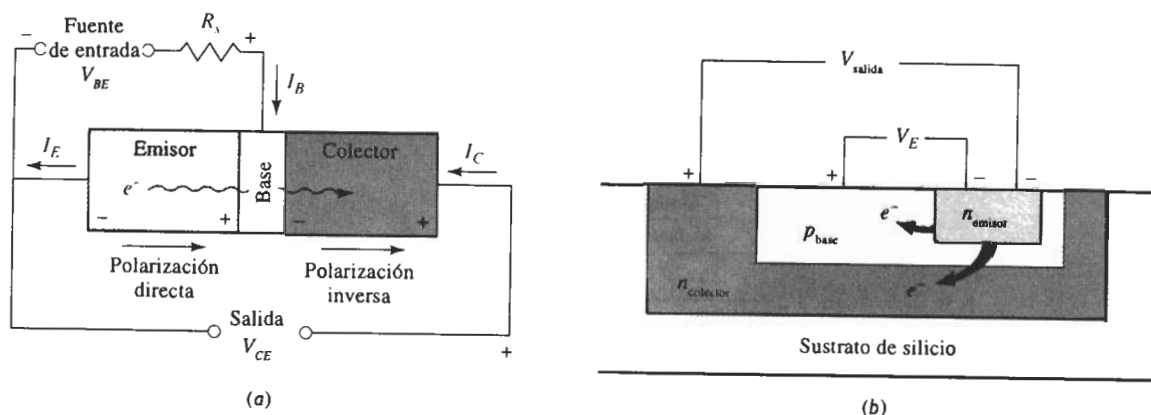

**FIGURA 18-27** (a) Circuito para un transistor de unión bipolar *n-p-n*. La entrada crea una polarización directa y otra inversa que hace que los electrones se muevan alejándose del emisor, a través de la base y hacia el colector, creando una salida amplificada. (b) Esquema de la sección transversal del transistor.

casi todos los electrones pasan a través de la base y entran en el colector. La polarización inversa entre base y colector acelera los electrones a través del colector, completando el circuito, y se produce una señal de salida. La corriente a través del colector está dada por:

$$I_c = I_0 \exp\left(\frac{V_E}{B}\right), \quad (18-22)$$

donde  $I_0$  y  $B$  son constantes y  $V_E$  es el voltaje entre el emisor y la base. Si se incrementa el voltaje de entrada  $V_E$ , se produce una corriente  $I_c$  muy grande.

**Transistores de efecto de campo** Un segundo tipo de transistor, utilizado con frecuencia para almacenar información en la memoria de las computadoras, es el *transistor de efecto de campo* (FET), que se comporta de una manera ligeramente distinta a los transistores de unión bipolar. La figura 18-28 muestra el ejemplo de un transistor de efecto de campo, de óxido metálico semiconductor (MOS), en el cual se forman dos regiones tipo *n*, dentro de un sustrato tipo *p*. Una de las regiones tipo *n* se conoce como fuente; la segunda se conoce como drenaje. Un tercer componente del transistor es un conductor, llamado compuerta, que está separado del semiconductor por una capa delgada aislante de  $\text{SiO}_2$ . Se aplica un potencial entre la compuerta y la fuente, quedando con carga positiva la región de la compuerta. El potencial atrae electrones hacia la compuerta, pero debido al sílice no pueden entrar en ella. La concentración de electrones por debajo de la compuerta hace que esta región se haga más conductora, por lo que un potencial grande entre la fuente y el drenaje permite que los electrones fluyan de la primera hacia el segundo, produciendo una señal amplificada. Al modificar el voltaje de entrada entre compuerta y fuente, cambia el número de electrones en la trayectoria de conducción, cambiando también la señal de salida.

Los transistores de efecto de campo por lo general son menos costosos en su producción que los transistores de unión bipolar. Dado que los FET ocupan menos espacio, se prefieren en los circuitos integrados microelectrónicos, donde quizás existan 100,000 transistores en un solo chip de silicio.

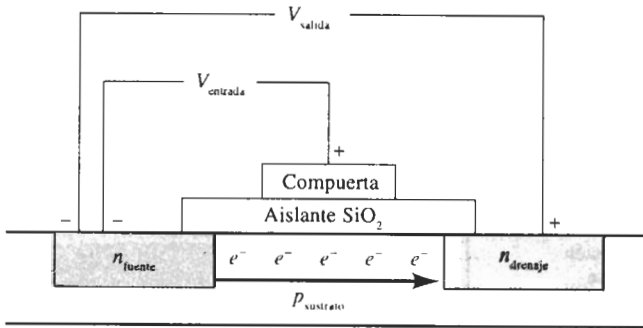


FIGURA 18-28 Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico  $n$ - $p$ - $n$ .

## 18-10 Manufactura y fabricación de dispositivos semiconductores


Con el propósito de producir componentes electrónicos que requieran de poca energía, operen con mucha rapidez y al mismo tiempo sean económicos, los circuitos integrados microelectrónicos formados en chips de silicio pueden contener hasta un millón de transistores u otros dispositivos, cada uno de ellos con una medida tan pequeña como  $10^{-4}$  cm. Se requieren tecnologías especiales para producir estos circuitos. El punto de partida para los dispositivos más comunes es silicio puro monocristalino. Los pasos descritos en la figura 18-29 resumen la producción de un transistor FET.

Aunque para la producción de circuitos integrados ya se utilizan muchos materiales y tecnologías exóticas, la siguiente generación de dispositivos semiconductores deberá ser más rápida. Se pueden acortar los tiempos de respuesta, si los dispositivos se hacen de menor tamaño, utilizando haces electrónicos o de rayos X en lugar de radiación ultravioleta para fotolitografía; si se producen mejores aislantes en las regiones de compuerta en los FET; si se fabrican chips tridimensionales con capas alternas de silicio y sílice o si se utilizan semiconductores como el GaAs, en el cual los electrones se mueven de dos a cinco veces más rápido que en dispositivos basados en silicio. Como se explica en el capítulo 20, los dispositivos semiconductores que utilizan la luz en vez de la electricidad pudieran producir computadoras y sistemas de comunicación aun más rápidos.

## 18-11 Aislantes y propiedades dieléctricas

En gran número de aplicaciones eléctricas y electrónicas son necesarios materiales para aislar un campo eléctrico de su entorno. Los aislantes eléctricos obviamente deben tener una conductividad muy baja, o alta resistividad, para impedir el flujo de corriente. Los aislantes se producen a partir de materiales cerámicos y poliméricos, en los cuales existe una gran brecha de energía entre las bandas de valencia y de conducción.

Sin embargo, no siempre es suficiente la alta resistividad eléctrica de estos materiales. Con altos voltajes puede ocurrir una ruptura catastrófica del aislante, igual que en los diodos  $p$ - $n$  con polarización inversa grande, por lo que la corriente puede fluir. A fin de seleccionar adecuadamente un aislante, se debe comprender cómo el material almacena y conduce cargas eléctricas.

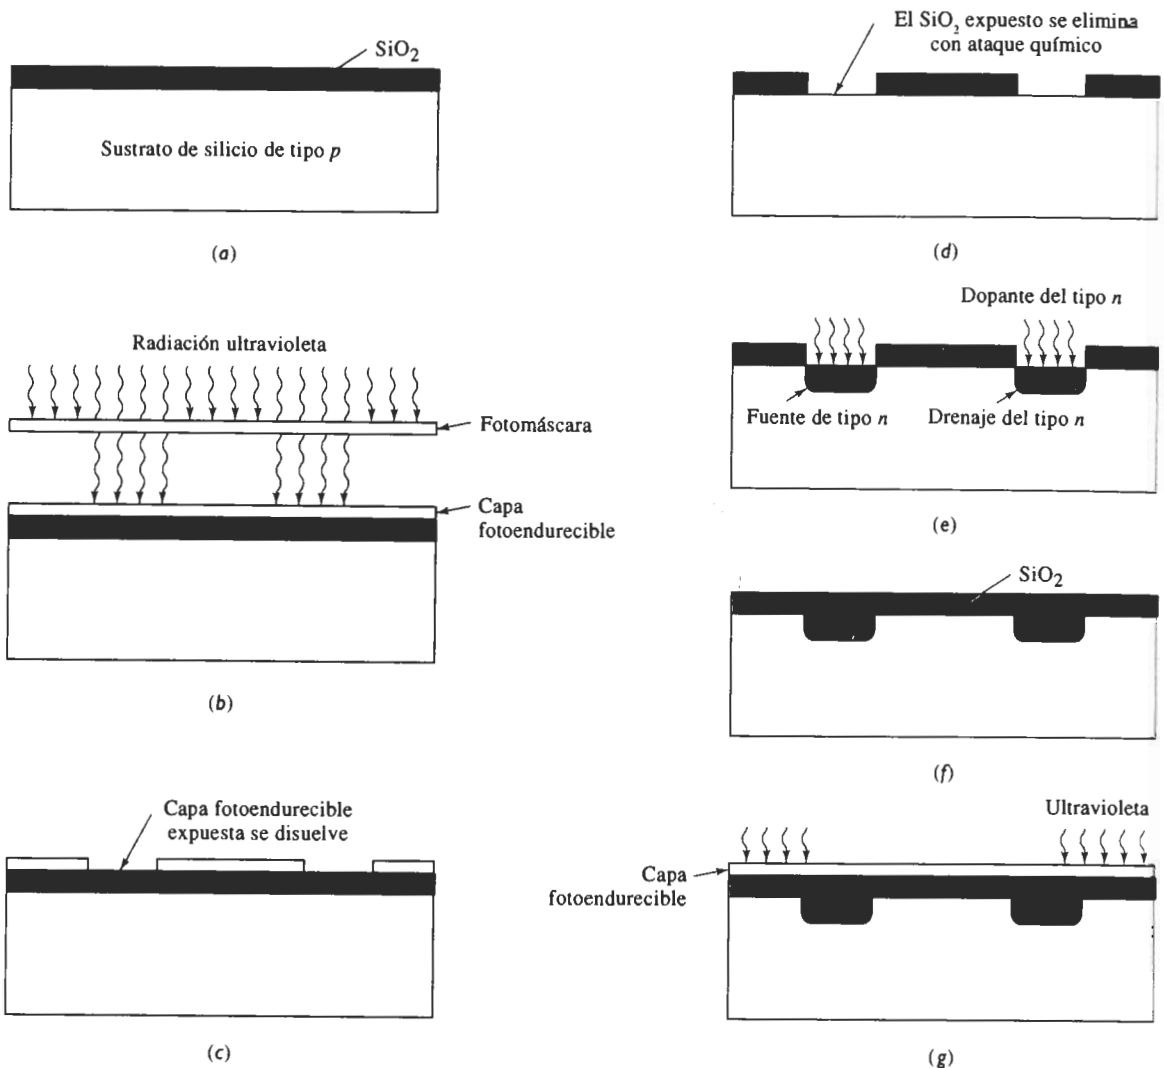

**FIGURA 18-29** Producción de un dispositivo semiconductor FET: (a) Se oxida un sustrato de silicio tipo  $p$ . (b) Fotolitografía, una radiación ultravioleta que pasa a través de una fotomáscara expone una porción de la capa fotoendurecible. (c) La capa fotoendurecible expuesta se disuelve. (d) El sílice expuesto es eliminado por ataque químico. (e) Se introduce un dopante tipo  $n$  para producir fuente y drenaje. (f) El silicio de nuevo se oxida. (g) Se repite la fotolitografía para la introducción de otros componentes, incluyendo terminales eléctricos para el dispositivo.

Para ello, es necesario examinar el *comportamiento dieléctrico* de estos materiales. Al hacerlo, será posible encontrar que estos materiales poseen propiedades especiales, más allá de simplemente proporcionar aislamiento eléctrico; de hecho, se pueden utilizar como capacitores, para almacenar cargas eléctricas, o como transductores para crear o recibir información.



# 18-12 Dipolos y polarización

La aplicación de un campo eléctrico genera la formación y el movimiento de dipolos contenidos en el material. (Los *dipolos* son átomos o grupos de átomos que tienen carga desequilibrada). En un campo eléctrico aplicado, los dipolos se alinean causando *polarización*.

**Dipolos** Cuando se aplica un campo eléctrico a un material, se induce la creación de dipolos dentro de la estructura atómica o molecular, la cual se alinea en la dirección del campo. Además, cualquier dipolo permanente ya presente en el material se alinea con el campo y el material se polariza. La polarización  $P$  ( $C/m^2$ ) es:


$$P = Zqd, \quad (18-23)$$

donde  $Z$  es el número de centros de carga desplazados por metro cúbico,  $q$  es la carga electrónica, y  $d$  es el desplazamiento entre los extremos positivo y negativo del dipolo. La polarización está causada por cuatro mecanismos: (1) la polarización electrónica, (2) la polarización iónica, (3) la polarización molecular y (4) las cargas espaciales (figura 18-30).

**Polarización electrónica** Cuando se aplica un campo eléctrico a un átomo, se distorsiona el arreglo electrónico y los electrones se concentran del lado del núcleo cerca del extremo positivo del campo. El átomo actúa como un dipolo temporal inducido. Este efecto, que ocurre en todos los materiales es pequeño y temporal.

## EJEMPLO 18-9

Suponga que el desplazamiento promedio de los electrones en relación con el núcleo en un átomo de cobre es  $1 \times 10^{-8}$  Å, cuando se le aplica un campo eléctrico a una placa de cobre. Calcule la polarización.

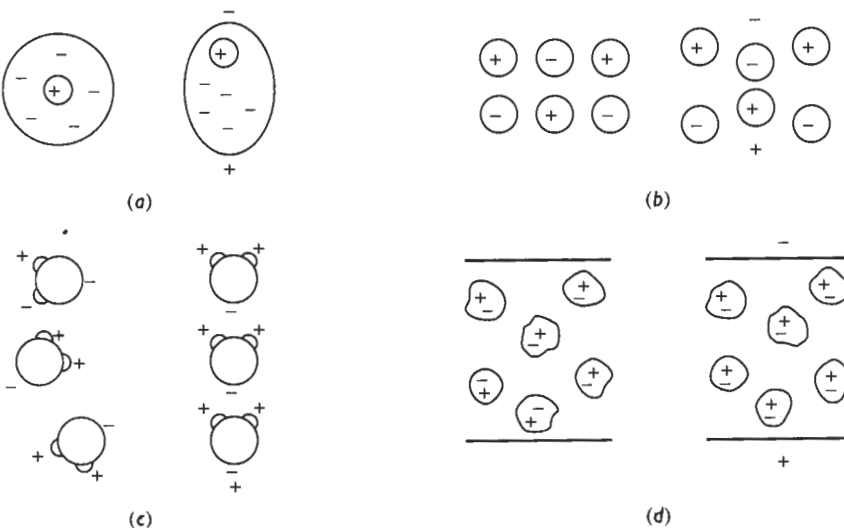

**FIGURA 18-30** Mecanismos de polarización en los materiales: (a) Polarización electrónica, (b) polarización iónica, (c) polarización molecular y (d) cargas espaciales.

**SOLUCIÓN**

El número atómico del cobre es 29, por lo que en cada átomo de cobre hay 29 electrones. El parámetro de red del cobre es  $3.6151 \text{ \AA}$ . Por tanto

$$Z = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(29 \text{ electrones/átomo})}{(3.6151 \times 10^{-10} \text{ m})^3} = 2.46 \times 10^{30} \text{ electrones/m}^3$$


$$P = Zqd = \left( 2.46 \times 10^{30} \frac{\text{electrones}}{\text{m}^3} \right) \times \left( 1.6 \times 10^{-19} \frac{\text{C}}{\text{electrón}} \right) (10^{-8} \text{ \AA})(10^{-10} \text{ m/\AA})$$

$$= 3.94 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$$

**Polarización iónica** Cuando un material enlazado iónicamente se coloca en un campo eléctrico, las uniones entre iones se deforman elásticamente. En consecuencia, la carga se redistribuye minúsculamente dentro del material. Los cationes y los aniones se acercan o se alejan dependiendo de la dirección del campo. Estos dipolos temporalmente inducidos causan polarización y también pueden modificar las dimensiones generales del material.

**Polarización molecular** Algunos materiales contienen dipolos naturales. Al aplicárseles un campo, los dipolos giran, hasta alinearse con el campo aplicado. Las moléculas de agua, que se muestran en la figura 18-30(c) representan un material que posee polarización molecular. Muchas moléculas orgánicas se comportan de manera similar, igual que una diversidad de aceites y ceras orgánicas.

En cierto número de materiales, los dipolos se mantienen alineados al eliminarse el campo eléctrico, causando una polarización permanente. El titanato de bario ( $\text{BaTiO}_3$ ), un cerámico cristalino, tiene una estructura asimétrica a temperatura ambiente (figura 18-31). El ion de titanio fue apartado ligeramente del centro de la celda unitaria; por su parte, los iones de oxígeno

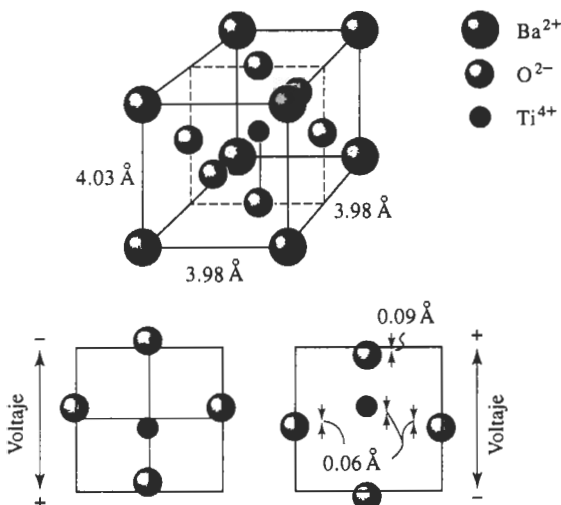

**FIGURA 18-31** Estructura cristalina del titanato de bario  $\text{BaTiO}_3$ . Debido al desplazamiento de los iones  $\text{O}^{2-}$  y  $\text{Ti}^{4+}$  la celda unitaria es un dipolo permanente, produciendo excelente polarización.

fueron desplazados ligeramente en direcciones opuestas a sus posiciones centradas en las caras, haciendo que el cristal sea tetragonal y permanentemente polarizado. Cuando al titanato de bario se le aplica una corriente alterna, el ion de titanio se mueve hacia adelante y hacia atrás entre sus dos posiciones permisibles, para asegurarse que la polarización esté alineada con el campo. En este material, la polarización es altamente anisotrópica y el cristal debe quedar correctamente alineado con respecto al campo aplicado.

### EJEMPLO 18-10

Calcule la polarización máxima por centímetro cúbico y la carga máxima que se puede almacenar por centímetro cuadrado del titanato de bario.

### SOLUCIÓN

La fuerza de los dipolos es el producto de la carga, por la distancia entre cargas. En el  $\text{BaTiO}_3$ , la separación equivale a las distancias a las que los iones  $\text{Ti}^{4+}$  y  $\text{O}^{2-}$  fueron desplazados de los puntos normales en la red (figura 18-31). La carga de cada ion es el producto de  $q$  por el número de electrones excedentes o faltantes. Por lo que los momentos dipolares son:

$$\begin{aligned}\text{Ti}^{4+}: (1.6 \times 10^{-19})(4 \text{ electrones/ion})(0.06 \times 10^{-8} \text{ cm}) \\ = 0.384 \times 10^{-27} \text{ C} \cdot \text{cm/ion}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{O}_{(\text{superior})}^{2-}: (1.6 \times 10^{-19})(2 \text{ electrones/ion})(0.09 \times 10^{-8} \text{ cm}) \\ = 0.288 \times 10^{-27} \text{ C} \cdot \text{cm/ion}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{O}_{(\text{lateral})}^{2-}: (1.6 \times 10^{-19})(2 \text{ electrones/ion})(0.06 \times 10^{-8} \text{ cm}) \\ = 0.192 \times 10^{-27} \text{ C} \cdot \text{cm/ion}\end{aligned}$$

Cada ion de oxígeno está compartido con otra celda unitaria, por lo que el momento dipolar total en la celda unitaria es:

$$\begin{aligned}\text{Momento dipolar} &= (1 \text{ Ti}^{4+}/\text{celda})(0.384 \times 10^{-27}) \\ &\quad + (1 \text{ O}^{2-} \text{ de la parte superior e inferior de la celda})(0.288 \times 10^{-27}) \\ &\quad + (2 \text{ O}^{2-} \text{ de los cuatro costados de la celda})(0.192 \times 10^{-27}) \\ &= 1.056 \times 10^{-27} \text{ C} \cdot \text{cm/celda}\end{aligned}$$

La polarización por centímetro cúbico es:

$$\begin{aligned}P &= \frac{1.056 \times 10^{-27} \text{ C} \cdot \text{cm/celda}}{(3.98 \times 10^{-8} \text{ cm})^2(4.03 \times 10^{-8} \text{ cm})} \\ &= 1.65 \times 10^{-5} \text{ C/cm}^2\end{aligned}$$

La carga total en un cristal de  $\text{BaTiO}_3$  de  $1 \times 1 \text{ cm}$  es:

$$\begin{aligned}Q &= PA = (1.65 \times 10^{-5} \text{ C/cm}^2)(1 \text{ cm})^2 \\ &= 1.65 \times 10^{-5} \text{ C}\end{aligned}$$

**Cargas espaciales** Se puede desarrollar una carga eléctrica en las interfases de un material, normalmente como resultado de la presencia de impurezas. La carga se mueve sobre la

superficie cuando el material se coloca en un campo eléctrico. Este tipo de polarización no es un factor de importancia en la mayor parte de los dieléctricos comunes.

## 18-13 Propiedades dieléctricas y su control

Se examinarán diversas aplicaciones de dieléctricos en las secciones que siguen. Sin embargo, primero se deben definir algunas de las características dieléctricas importantes y examinar cómo se afectan estas características por las condiciones de servicio.

**Constante dieléctrica** Cuando se aplica un voltaje a dos materiales conductores separados uno del otro por un vacío (figura 18-32) es de esperarse que no haya flujo de corriente. En vez de ello, la carga eléctrica producida por el voltaje se mantiene almacenada en el circuito. La magnitud de la carga que se puede almacenar entre los conductores se conoce como la capacitancia  $C$  y está relacionada con el voltaje aplicado por

$$Q = CV, \quad (18-24)$$


donde  $V$  es el voltaje a través de los conductores y  $Q$  es la carga almacenada en coulombs. La unidad de capacitancia es el coulombs/volt o farad (F).

La capacitancia depende del material existente entre los conductores, el tamaño, la forma de los mismos y su separación. En el caso de lo mostrado en la figura 18-32, la capacitancia en el vacío está dada por:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}, \quad (18-25)$$

donde  $A$  es el área de cada conductor y  $d$  es la distancia entre placas. La constante  $\epsilon_0$  es la **permisividad** de un vacío y es de  $8.85 \times 10^{-12}$  F/m u  $8.85 \times 10^{-14}$  F/cm.

Cuando un material dieléctrico reemplaza el vacío entre los conductores, puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales [figura

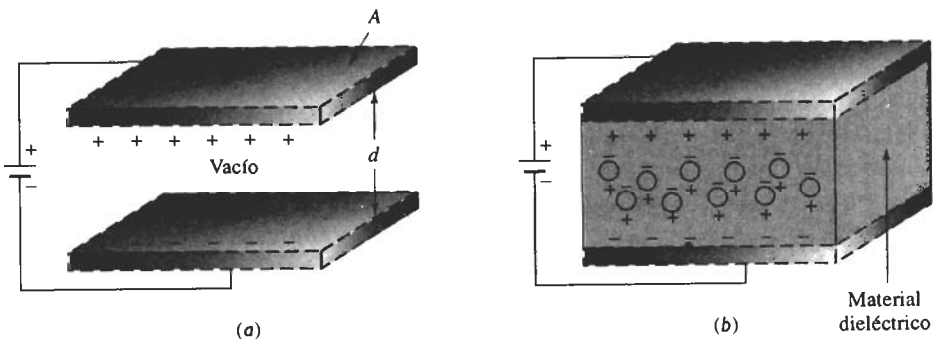

**FIGURA 18-32** Puede almacenarse una carga en las placas conductoras en el vacío (a), sin embargo, al colocar entre las placas un dieléctrico (b), éste se polariza, almacenándose una carga adicional. (a) Muestra un total de 12 unidades de carga y (b) muestra un total de 22 unidades.

18-32(b)]. La capacidad de los dipolos en el dieléctrico para polarizarse y almacenar carga está reflejada por la permisividad  $\epsilon$ , que es una propiedad del material dieléctrico. Ahora la capacitancia está dada por:

$$C = \epsilon \frac{A}{d} \quad (18-26)$$

Normalmente se describe la capacidad de un material para polarizarse y almacenar carga eléctrica mediante la permisividad relativa o **constante dieléctrica**  $\kappa$ , que simplemente es la relación de la permisividad del material con la permisividad en el vacío:

$$\kappa = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (18-27)$$

La constante dieléctrica  $\kappa$  es la manera normal de describir la propiedad de un material para almacenar carga.

La constante dieléctrica, según se podía esperar, está relacionada con la polarización que puede alcanzarse dentro del material:

$$P = (\kappa - 1)\epsilon_0 \xi, \quad (18-28)$$

donde  $\xi$  es la resistencia del campo eléctrico (V/m). Para materiales que se polarizan con facilidad, la constante dieléctrica y la capacitancia son grandes y, por tanto, se puede almacenar gran cantidad de carga. Además, la ecuación 18-28 sugiere que al incrementarse el voltaje (expresado por la fuerza del campo eléctrico) la polarización crece, por lo menos hasta que todos los dipolos queden alineados.

**Resistencia dieléctrica** Desafortunadamente, si el voltaje es demasiado elevado, o si la separación entre conductores es muy pequeña, el dispositivo dieléctrico se destruye, se descarga y la carga eléctrica se pierde. La **resistencia dieléctrica** es el campo dieléctrico máximo  $\xi$  que puede mantener un material dieléctrico entre conductores. La resistencia dieléctrica por lo tanto fija el límite superior, tanto para  $C$  como para  $Q$ :

$$\text{Resistencia dieléctrica} = \xi_{\max} = \left( \frac{V}{d} \right)_{\max} \quad (18-29)$$

A fin de construir un dispositivo de pequeñas dimensiones, capaz de almacenar cargas grandes en un campo intenso, se deben seleccionar materiales que tengan a la vez alta resistencia dieléctrica y alta constante dieléctrica. En la tabla 18-9 se muestran las resistencias y las constantes dieléctricas de materiales típicos.

**Conductividad eléctrica** Para que el dieléctrico almacene energía, se debe impedir que los portadores de carga como iones y electrones se muevan de un conductor al otro a través del material. En consecuencia, los materiales dieléctricos tienen siempre una resistividad eléctrica muy alta, según se observa en la tabla 18-9. Los materiales cerámicos y poliméricos que normalmente tienen resistividades eléctricas por encima de  $10^{11}$  ohms  $\cdot$  cm se utilizan como dieléctricos.

**Efecto de la estructura del material** La polarización y, por tanto, la capacidad del material para almacenar cargas, está íntimamente relacionada con su estructura. El material deberá poseer dipolos permanentes que se muevan con facilidad en un campo eléctrico y aún así producir constantes dieléctricas altas. La polarización molecular se efectúa con facilidad en el

TABLA 18-9 Propiedades de materiales dieléctricos seleccionados

Material	Constante dieléctrica		Resistencia dieléctrica ( $10^6$ V/m)	tan $\delta$ (a $10^6$ Hz)	Resistividad (ohms-cm)
	(a 60 Hz)	(a $10^6$ Hz)			
Poliestireno	2.3	2.3	20	0.0002	$10^{18}$
Teflón	2.1	2.1	20	0.00007	$10^{18}$
Poliestireno	2.5	2.5	20	0.0002	$10^{18}$
PVC	3.5	3.2	40	0.05	$10^{12}$
Nylon	4.0	3.6	20	0.04	$10^{15}$
Hule	4.0	3.2	24		
Fenólicos	7.0	4.9	12	0.05	$10^{12}$
Epoxi	4.0	3.6	18		$10^{15}$
Parafina		2.3	10		$10^{13}$ – $10^{19}$
Sílice fundida	3.8	3.8	10	0.00004	$10^{11}$ – $10^{12}$
Vidrio de sosa y cal	7.0	7.0	10	0.009	$10^{15}$
$\text{Al}_2\text{O}_3$	9.0	6.5	6	0.001	$10^{11}$ – $10^{13}$
$\text{TiO}_2$		14–110	8	0.0002	$10^{13}$ – $10^{18}$
Mica		7.0	40		$10^{13}$
$\text{BaTiO}_3$		3000.0	12		$10^8$ – $10^{15}$
Agua		78.3			$10^{14}$

agua, en los líquidos orgánicos, los aceites y las ceras, porque las moléculas que los conforman son móviles y responden con rapidez a la aplicación de un campo eléctrico.

En las cadenas de polímeros amorfos los segmentos tienen la movilidad suficiente para polarizarse y, dado que son sólidos, se pueden usar fácilmente para fabricar dispositivos eléctricos. Las cadenas con estructuras más rígidas, como los polímeros vítreos o cristalinos son menos móviles, y tienen constantes y resistencias dieléctricas menores que las de polímeros amorfos. Éstos, cuando tienen cadenas asimétricas poseen una constante dieléctrica más elevada, aunque las cadenas no se alineen con facilidad, ya que la resistencia de cada dipolo molecular es mayor. Por lo que el cloruro de polivinilo y el poliestireno tienen constantes dieléctricas superiores a las del polietileno.

Los vidrios cerámicos y las estructuras amorfas permiten algún movimiento de los segmentos de la estructura vítrea. En los cerámicos cristalinos la polarización electrónica y la iónica también proporcionan constantes dieléctricas de un mismo orden de magnitud que los materiales poliméricos. Sin embargo, ciertos cerámicos, como el titanato de bario ( $\text{BaTiO}_3$ ) tienen constantes dieléctricas excepcionalmente elevadas por la polarización molecular causada por una estructura asimétrica de la celda unitaria, como fue anteriormente descrito.

También son vitales las imperfecciones en la estructura. Frecuentemente, la ruptura de un dieléctrico se debe al flujo de corriente a través del material siguiendo grietas, impurezas en bordes de grano o humedad.

**Factores de disipación y de pérdidas dieléctricas** Cuando se aplica una corriente alterna a un dieléctrico perfecto, la corriente adelantará al voltaje en  $90^\circ$ . Sin embargo, debido a las pérdidas, la corriente adelanta al voltaje en sólo  $90^\circ - \delta$ , siendo  $\delta$ , el ángulo de pérdida dieléctrica. Cuando la corriente y el voltaje están fuera de fase en el ángulo de pérdida dieléctrica,

se pierde energía o potencia eléctrica, generalmente en forma de calor. El factor de disipación está dado por:

$$\text{Factor de disipación} = \tan \delta, \quad (18-30)$$

El factor de pérdida dieléctrica es:

$$\text{Factor de pérdida dieléctrica} = \kappa \tan \delta \quad (18-31)$$

La potencia total perdida  $P_L$ , está relacionada con el factor de disipación, con la constante dieléctrica, el campo eléctrico, la frecuencia y el volumen del material dieléctrico,


$$P_L = 5.556 \times 10^{-11} \kappa \tan \delta \xi^2 f v, \quad (18-32)$$

donde el campo eléctrico está dado en volts por metro, la frecuencia  $f$  en Hertz, el volumen  $v$  en metros cúbicos y la pérdida de energía en wats. Se puede minimizar el calentamiento, incluso con una constante dieléctrica grande, si se selecciona un material con un ángulo de pérdida pequeño.

**Frecuencia** Los materiales dieléctricos se utilizan frecuentemente en circuitos de corriente alterna y los dipolos por lo tanto deben cambiar de dirección generalmente a alta frecuencia. Cuando la reorientación de los dipolos es difícil ocurre la *fricción dipolar*, causando pérdidas de energía. La pérdida más grande se presenta en aquellas frecuencias en las cuales los dipolos pueden ser reorientados casi totalmente (figura 18-33).

Debido a las pérdidas en el dieléctrico, la constante dieléctrica y la polarización dependen de la frecuencia (figura 18-33). A frecuencias superiores a aproximadamente  $10^{16}$  Hz, ninguno de los dipolos se mueve y no hay polarización. Por debajo de  $10^{16}$  Hz, hay polarización electrónica, ya que no es necesario ningún reacomodo de átomos. Para frecuencias por debajo de aproximadamente  $10^{13}$  Hz, la polarización iónica también ocurre; sólo se requiere una simple distorsión elástica de las uniones entre iones. Sin embargo, la polarización molecular sólo ocurrirá a baja frecuencia, ya que los átomos o los grupos de átomos se deben reacomodar totalmente. La polarización máxima ocurre a bajas frecuencias, donde son posibles los tres tipos de polarización.

La estructura también influye sobre el efecto de la frecuencia. Los gases y los líquidos se polarizan a frecuencias superiores a los sólidos. Los polímeros y los cerámicos amorfos se polarizan a frecuencias superiores que los cristalinos. Los polímeros con voluminosos grupos

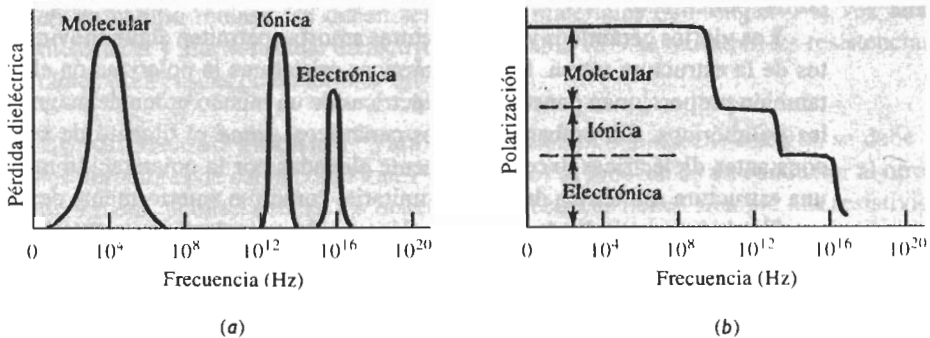

**FIGURA 18-33** Efecto de la frecuencia sobre las propiedades dieléctricas: (a) La pérdida dieléctrica es la más grande a las frecuencias en las cuales una de las contribuciones para lograr la polarización se pierde. (b) La polarización total depende del número de mecanismos que puedan estar activos. A bajas frecuencias, pueden ocurrir todos los tipos de polarización.

asimétricos unidos a la cadena se polarizan sólo a bajas frecuencias. Así, el polietileno y el politetracloroetileno (teflón) tienen la misma constante dieléctrica a prácticamente todas las frecuencias, pero en el cloruro de polivinilo la constante dieléctrica se reduce conforme la frecuencia aumenta.

Es posible seleccionar intencionalmente una frecuencia de manera tal que los materiales con dipolos permanentes tengan una pérdida dieléctrica alta y los materiales que se polarizan sólo mediante contribuciones electrónicas e iónicas tengan bajas pérdidas dieléctricas. En consecuencia, los materiales de dipolos permanentes se calentarán y los demás se conservarán fríos. Para el curado de muchos adhesivos poliméricos se utilizan hornos de microondas. Los materiales a unirse, incluyendo metales, tienen un bajo factor de pérdida, en tanto el adhesivo tiene un factor de pérdida alto. El calor producido en el adhesivo, debido a las pérdidas dieléctricas, inicia la reacción termoestable.

## 18-14 Propiedades dieléctricas y capacitores

Los **capacitores** se utilizan para almacenar la carga recibida de un circuito. Este dispositivo puede atenuar oscilaciones en la señal, acumular carga para evitar daños al resto del circuito, almacenar carga para distribución posterior e incluso cambiar la frecuencia de la señal eléctrica. Los capacitores están diseñados de manera que la carga se almacene en un material polarizado entre dos conductores, según se describe en la figura 18-32. Como se vio anteriormente, la carga que se puede almacenar dependerá de la capacitancia, que a su vez depende del diseño del capacitor y del dieléctrico utilizado. El material entre los conductores debe polarizarse con facilidad, para que la constante dieléctrica sea alta y, al mismo tiempo, tenga una resistividad eléctrica elevada, para impedir que la carga pase de una placa a la otra. A fin de poder fabricarlo lo más pequeño posible y que al mismo tiempo pueda operar altos voltajes, su resistencia dieléctrica deberá ser alta. El factor de pérdidas dieléctricas deberá ser pequeño, para minimizar el calentamiento.

El capacitor en forma de disco de la figura 18-34(a), es del tipo común de placas paralelas, pero, desde un punto de vista práctico, sólo puede almacenar una carga limitada. Una forma de mejorar su rendimiento es incrementando el número de placas, según se puede observar en la figura 18-34(b). Para un capacitor que contenga  $n$  placas conductoras paralelas, la capacitancia es:

$$C = \epsilon_0 \kappa (n - 1) \frac{A}{d} \quad (18-33)$$

Para que un capacitor pueda almacenar mayores cantidades de carga eléctrica, se pueden usar muchas placas grandes con una pequeña separación entre ellas; también se logra con una constante dieléctrica elevada y una resistencia eléctrica alta.

### EJEMPLO 18-11


#### Diseño de un capacitor de placas paralelas

Utilizando mica, diseñe un capacitor de placas paralelas que tenga una capacitancia de  $0.0252 \mu\text{F}$ . Sólo es posible obtener mica con un espesor de 0.0001 de pulgada.

### SOLUCIÓN

De la tabla 18-9, las propiedades típicas de la mica indican un  $\kappa = 7$  y una resistencia dieléctrica de  $40 \times 10^6 \text{ V/m}$ . El espesor de la mica es 0.0001 de pulgada = 0.000254 cm. Debemos especi-



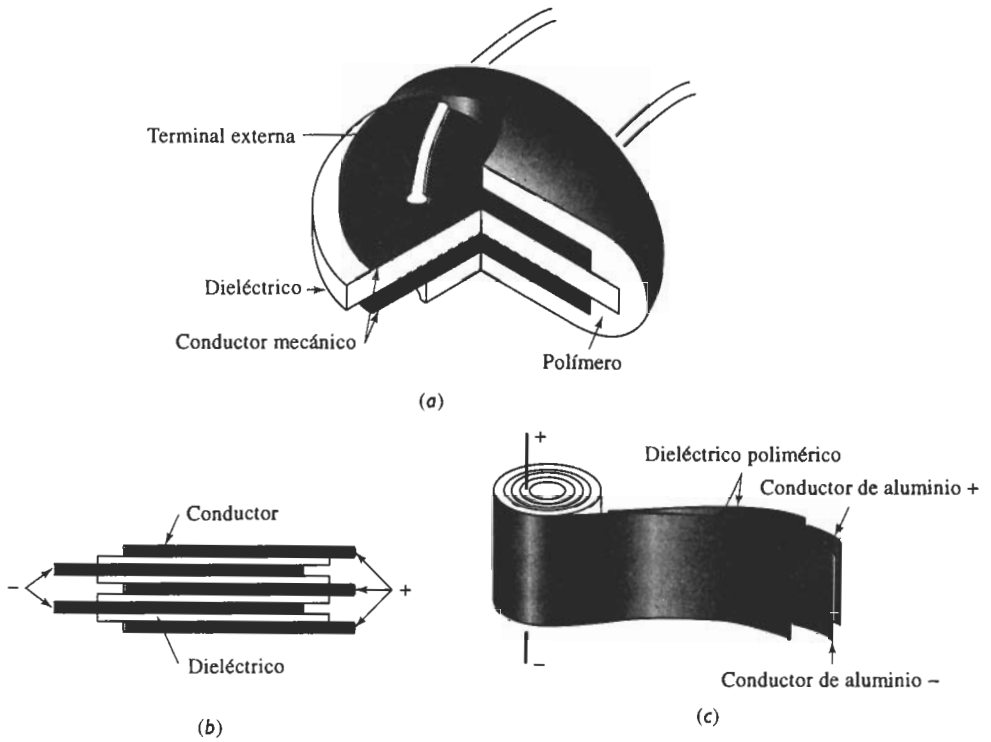

**FIGURA 18-34** Ejemplos de capacitores: (a) Capacitor en forma de disco, (b) capacitor de múltiples placas conductoras en paralelo y (c) capacitor en tubo.

car el tamaño y el número de las placas a usar en el capacitor. De la ecuación 18-33 se tiene que:

$$C = \epsilon_0 \kappa (A/d)(n - 1) = 0.0252 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$A(n - 1) = \frac{Cd}{\epsilon_0 \kappa} = \frac{(0.0252 \times 10^{-6} \text{ F})(0.000254 \text{ cm})}{(8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm})(7)}$$

$$A(n - 1) = 10.3 \text{ cm}^2$$

Si utilizamos una sola capa de dieléctrico, el número de placas conductoras  $n$  es 2 y la superficie de las placas deberá ser:

$$A = \frac{10.3}{(2 - 1)} = 10.3 \text{ cm}^2$$

Otras combinaciones, suponiendo una placa conductora cuadrada, incluyen las que se dan en la tabla siguiente.

Capas de dieléctrico	Placas conductoras	Área	Dimensiones
1	2	10.30	3.21 cm × 3.21 cm
2	3	5.15	2.27 cm × 2.27 cm
3	4	3.43	1.85 cm × 1.85 cm
4	5	2.58	1.60 cm × 1.60 cm
5	6	2.06	1.44 cm × 1.44 cm

También se puede pensar en otras formas de capacitores o más placas. Utilizando cinco capas de dieléctrico en vez de simplemente una, el dispositivo se puede hacer mucho más compacto.

Aún así, se debe limitar el voltaje aplicado entre cualquier par de conductores. Dado que la resistencia dieléctrica es  $40 \times 10^6 \text{ V/m}$ :

$$\frac{V}{d} = \frac{V}{(0.0001 \text{ plg})(0.0254 \text{ m/plg})} = 40 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$V_{\text{máx}} = (40 \times 10)(0.0001)(0.0254) = 101.6 \text{ V}$$

## 18-15 Propiedades dieléctricas y aislantes eléctricos

Los materiales utilizados para aislar un campo eléctrico de su entorno también deben ser dieléctricos. Los aislantes eléctricos poseen alta resistividad eléctrica, alta resistencia dieléctrica y bajo factor de pérdida. Sin embargo, para los aislantes no es necesaria una constante dieléctrica alta y, de hecho, incluso puede resultar indeseable. La mayoría de los materiales poliméricos y cerámicos, incluyendo el vidrio, satisfacen algunos o todos estos requisitos.

Una resistividad eléctrica elevada impide fugas de corriente; una resistencia dieléctrica alta impide la ruptura catastrófica del aislante a altos voltajes. El aislante tendrá fallas internas si existen impurezas que provoquen niveles donadores o aceptantes que permitan a los electrones excitarse y saltar hacia la banda de conducción. La falla externa es causada por arco eléctrico a lo largo de la superficie del aislante, o bien a través de porosidad interconectada dentro del cuerpo aislante. En particular, la humedad absorbida sobre la superficie de los aislantes cerámicos presenta un problema: la vitrificación de la superficie sella la porosidad, reduciendo el efecto de los contaminantes superficiales.

Una constante dieléctrica pequeña impide la polarización, por lo que no se almacena carga localmente en el aislante. Para los aislantes es deseable una constante dieléctrica baja y para los capacitores se requieren constantes dieléctricas elevadas.


## 18-16 Piezoelectricidad y electrostricción

Al aplicarse un campo eléctrico, la polarización puede modificar las dimensiones del material, efecto que se conoce como **electrostricción**. Esto pudiera ocurrir como resultado de la actuación de los átomos como partículas en forma oval en vez de esférica, o por cambios en la longitud de los enlaces entre iones o por distorsión debida a la orientación de los dipolos permanentes del material.

Sin embargo, ciertos materiales dieléctricos muestran una propiedad adicional. Cuando se les impone un cambio dimensional en el dieléctrico, ocurre polarización, creándose un voltaje o un campo (figura 18-35). Los materiales dieléctricos que exhiben este comportamiento reversible son **piezoeléctricos**. El cuarzo, el titanato de bario y una solución sólida de  $\text{PbZrO}_3$ - $\text{PbTiO}_3$  (o PZT), y productos cerámicos más complejos como el  $(\text{Pb}, \text{La})\text{-(Ti, Zr)O}_3$  (o PLTZ) están permanentemente polarizados y presentan este comportamiento. Se pueden describir las dos reacciones que ocurren en los piezoeléctricos de la siguiente forma:

$$\text{Campo producido por esfuerzo} = \xi = g\sigma \quad (18-34)$$

$$\text{Deformación producida por el campo} = \epsilon = d\xi \quad (18-35)$$

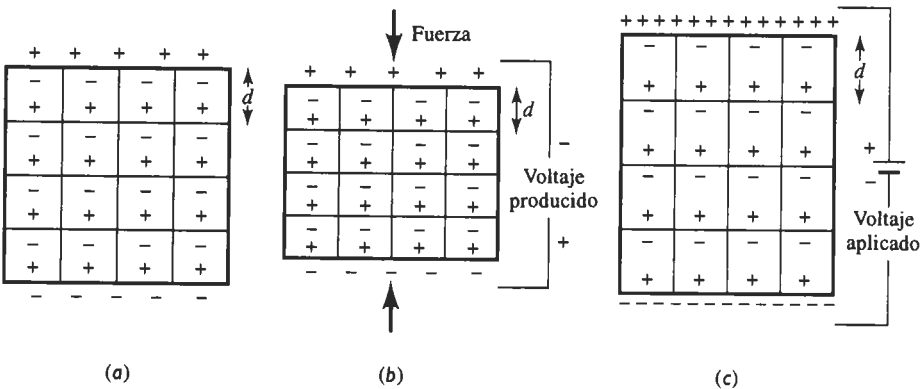

**FIGURA 18-35** Efecto piezoeléctrico: (a) Los cristales piezoeléctricos presentan una diferencia de carga debido a los dipolos permanentes. (b) Una fuerza de compresión reduce la distancia entre centros de carga, cambiando la polarización e introduciendo un voltaje. (c) Un voltaje cambia la distancia entre centros de carga, generando una modificación de las dimensiones.

donde  $\xi$  es el campo eléctrico (V/m),  $\sigma$  es el esfuerzo aplicado (Pa),  $\varepsilon$  es la deformación, y  $g$  y  $d$  son constantes. En la tabla 18-10 se dan valores típicos para  $d$ . La constante  $g$  está relacionada con  $d$  a través del módulo de elasticidad  $E$ :

$$E = \frac{1}{gd}$$

(18-36)

El efecto piezoeléctrico es utilizado en los **transductores**, que convierten ondas acústicas (sonido) en campos eléctricos, o campos eléctricos en ondas acústicas. El sonido, de alguna frecuencia en particular, produce una deformación en un material piezoeléctrico. Los cambios de dimensión polarizan el cristal, creando un campo eléctrico. A su vez, el campo eléctrico se transmite a un segundo cristal piezoeléctrico. Aquí, el campo eléctrico provoca cambios de dimensión en el segundo cristal; estas modificaciones producen una onda acústica amplificada. Esta descripción explica el funcionamiento del teléfono. Se utilizan transductores electromecánicos similares para reproductores de discos estereofónicos y otros dispositivos de audio.

En algunos materiales, el cambio en la temperatura produce también una distorsión de la celda unitaria, causando polarización y creando un voltaje. Estos materiales **piroeléctricos** pueden ser utilizados en dispositivos detectores de calor.

**TABLA 18-10** Constante piezoeléctrica  $d$  para materiales seleccionados

Material	Constante piezoeléctrica $d$ (C/Pa · m <sup>2</sup> = m/V)
Cuarzo	$2.3 \times 10^{-12}$
BaTiO <sub>3</sub>	$100 \times 10^{-12}$
PbZrTiO <sub>6</sub>	$250 \times 10^{-12}$
PbNb <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	$80 \times 10^{-12}$

**EJEMPLO 18-12****Diseño de un dispositivo limitador de presión**

Se desea montar una oblea de titanato de bario de 0.01 pulgadas de espesor en el extremo de una sonda de 0.1 pulgadas de diámetro. Cuando una fuerza mayor a 50 lb actúe sobre la oblea, debe activarse el circuito eléctrico para detener la aplicación de dicha fuerza. Diseñe este sistema. Suponga que el módulo de elasticidad del titanato de bario es  $10 \times 10^6$  psi.

**SOLUCIÓN**

Un método sería aprovechar el comportamiento piezoeléctrico del titanato de bario. La fuerza aplicada deforma el cristal produciendo un voltaje. Se puede diseñar el circuito eléctrico, para que se active cuando se alcance un voltaje crítico (correspondiendo a una fuerza de 50 libras). El esfuerzo máximo es:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{50 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.1)^2} = 6366 \text{ psi} = 43.89 \text{ MPa}$$

Dado que  $E = 10 \times 10^6 \text{ psi} = 6.895 \times 10^4 \text{ MPa}$ , la deformación es:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{43.89}{6.895 \times 10^4} = 6.37 \times 10^{-4} \text{ m/m}$$

De la tabla 18-10,  $d = 100 \times 10^{-12} \text{ m/V}$ :

$$\xi = \frac{\varepsilon}{d} = \frac{6.37 \times 10^{-4}}{100 \times 10^{-12}} = 6.37 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$V = (\xi)(\text{espesor}) = (6.37 \times 10^6 \text{ V/m})(0.01 \text{ plg})(0.0254 \text{ m/plg})$$

$$N = 1617 \text{ V.}$$


Por tanto, se deberá diseñar un circuito eléctrico que se active cuando el voltaje llegue a 1617 V.

**18-17 Ferroelectricidad**

La presencia de polarización en un material después de que se retira el campo eléctrico se puede explicar en función de una alineación residual de dipolos permanentes. De nuevo un ejemplo excelente es el titanato de bario. Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirado el campo, se conocen como **ferroeléctricos**.

En los materiales ferroeléctricos la orientación de un dipolo influye sobre los dipolos que lo rodean, para que tengan una alineación idéntica. Es posible examinar este comportamiento al describir el efecto de un campo eléctrico en la polarización (figura 18-36).


Se toma un cristal cuyos dipolos estén orientados de manera aleatoria, de tal forma que no exista ninguna polarización neta. Al aplicar un campo, los dipolos empiezan a alinearse con dicho campo (puntos 1 a 3 en la figura 18-36). Finalmente, el campo alinea todos los dipolos y se obtiene la polarización máxima o de saturación  $P_s$  (punto 3). Cuando posteriormente se retira el campo, queda una polarización remanente  $P_r$  (punto 4), debido al acoplamiento entre dipolos; el material ha quedado permanentemente polarizado. La capacidad de mantener la polarización permite al material ferroeléctrico mantener y conservar información, lo que hace a este material útil en circuitos de computación.

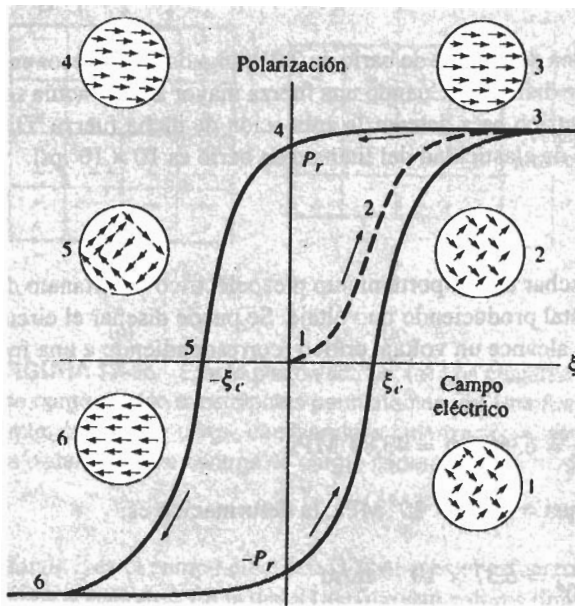

**FIGURA 18-36** El lazo de histéresis ferroeléctrico, mostrando la influencia del campo eléctrico sobre la polarización y sobre la alineación de los dipolos.

Cuando se aplica un campo en dirección opuesta, los dipolos deben invertirse. Para eliminar la polarización y distribuir los dipolos de manera aleatoria debe aplicarse un campo coercitivo  $\xi_c$  (punto 5). Si el campo inverso se incrementa aún más, ocurrirá saturación con polarización opuesta (punto 6). Conforme se siga alternando el campo se describirá un **lazo de histéresis**, el cual muestra cómo varía la polarización del ferroeléctrico en función del campo. El área contenida dentro del lazo está relacionada con la energía requerida para hacer que la polarización cambie de una dirección a otra.

Por encima de la **temperatura de Curie** crítica, el comportamiento dieléctrico y, en consecuencia, el comportamiento ferroeléctrico se pierden (figura 18-37). En algunos materiales, como en el titanato de bario, la temperatura de Curie corresponde a un cambio en la estructura

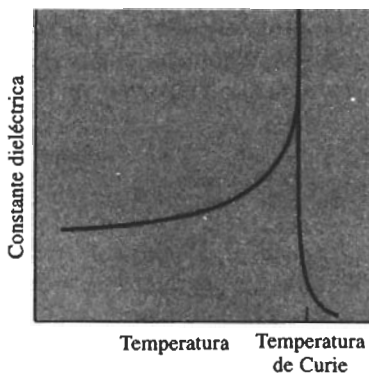

**FIGURA 18-37** Efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica del titanato de bario. Por encima de la temperatura de Curie, se pierde la polarización molecular debido a un cambio en la estructura cristalina y el titanato de bario deja de ser ferroeléctrico.

cristalina: desde una disposición estructural tetragonal distorsionada como en la figura 18-31, hacia una celda unitaria normal perovskita cúbica [figura 14-1(a)]. En consecuencia, en cada celda unitaria ya no existen más dipolos permanentes.

## RESUMEN

- La conductividad eléctrica de los materiales abarca un rango enorme, prácticamente 25 órdenes de magnitud entre los metales y los cerámicos o polímeros aislantes. Las propiedades eléctricas dependen principalmente de la estructura electrónica del material, es decir de la facilidad con que se pueden excitar los electrones de sus enlaces para transferir su carga eléctrica. La estructura en bandas ayuda a explicar el comportamiento de los conductores, semiconductores y aislantes.
- Dado que los metales tienen bandas de valencia sin ocupar, se requiere poca energía para excitar sus electrones; en consecuencia, las conductividades eléctricas son elevadas. La conductividad eléctrica se reduce al incrementarse la temperatura o el número de defectos de red. Los átomos en solución sólida y los precipitados coherentes generan una reducción de mayor importancia; precipitados no coherentes, bordes de grano y dislocaciones tienen un efecto menos pronunciado.
- En los materiales iónicos, la carga eléctrica es transportada por iones; las altas temperaturas provocan tasas elevadas de difusión lo cual resulta en una mejor conductividad.
- Aunque la conductividad eléctrica en los polímeros normalmente es muy baja, unos cuantos de ellos tienen inherente buena conductividad; otros pueden obtener esta propiedad mediante rellenos o fibras de otros materiales.
- Por debajo de una temperatura crítica, los materiales superconductores (incluyendo ciertos metales, compuestos intermetálicos y productos cerámicos) transfieren carga eléctrica sin resistencia. Se requiere helio líquido (4 K) para enfriar la mayor parte de los materiales por debajo de su temperatura crítica, aunque algunos cerámicos solamente necesitan ser enfriados a temperaturas de nitrógeno líquido (77 K).
- La brecha de energía para los semiconductores intrínsecos es pequeña, causando conductividades moderadas si se introduce suficiente energía. Sin embargo, al introducir elementos de contaminación o dopantes para formar semiconductores extrínsecos, se reduce la necesidad de energía y se puede conseguir que la conductividad eléctrica sea casi totalmente constante en todo un rango de temperaturas. Esto permite el uso de semiconductores en dispositivos electrónicos como diodos, transistores y circuitos integrados. En los semiconductores, el aumento de la temperatura o del número de defectos de red incrementa la conductividad eléctrica.
- Los aislantes eléctricos, que son la mayoría de los materiales cerámicos y poliméricos tienen una brecha de energía grande y su conductividad es muy baja. El rendimiento de los aislantes también depende de sus propiedades dieléctricas, incluyendo alta resistencia y baja constante. Las propiedades dieléctricas de estos materiales, incluyendo su capacidad para polarizarse, también propician un comportamiento especial, por ejemplo, capacitores que almacenan energía eléctrica y materiales piezoeléctricos, cuyas dimensiones están relacionadas con el voltaje aplicado.

## GLOSARIO

**Agotamiento de donadores** Estado en el que todos los niveles donadores extrínsecos de un semiconductor tipo *n* están ocupados.

**Banda de conducción** Niveles de energía no ocupados hacia los cuales pueden saltar los electrones excitados para proporcionar conductividad.

**Banda de valencia** Niveles de energía ocupados por electrones en sus estados energéticos más bajos.

**Brecha de energía** Cantidad de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la inferior de la banda de conducción, que debe obtener un portador de carga antes de que pueda transferirla.

**Campo eléctrico** Gradiente de voltaje o volts por unidad de longitud.

**Capacitor** Dispositivo eléctrico capaz de almacenar una carga, construido por capas alternas de un dieléctrico y un conductor.

**Constante dieléctrica** Relación de la permisividad de un material con la permisividad del vacío, describiendo así la capacidad relativa de un material de polarizarse y almacenar una carga.

**Densidad de corriente** Flujo de electrones a través de una sección transversal dada.

**Diodo Zener** Dispositivo de unión *p-n* el cual, con una polarización inversa muy grande, hace que fluya la corriente.

**Dopado** Adición de cantidades controladas de impureza para incrementar el número de portadores de carga en un semiconductor.

**Electrostricción** Cambio de dimensiones de un material cuando actúa sobre él un campo eléctrico.

**Ferroelectricidad** Alineación de dominios, de manera tal que queda como remanente una polarización neta, después de eliminar el campo eléctrico.

**Hibridación** Estado en el que las bandas de valencia y de conducción se mantienen separadas por una brecha de energía, resultando en el comportamiento semiconductor del silicio y del germanio.

**Huecos** Niveles de energía sin ocupar en la banda de valencia. Dado que los electrones se mueven para llenarlos, los huecos se trasladan, produciendo una corriente.

**Lazo de histéresis** Línea trazada por la polarización al alternarse un campo eléctrico. Un lazo similar ocurre en materiales magnéticos.

**Movilidad** Facilidad con la cual un portador de carga se mueve a través de un material.

**Pérdidas en el dieléctrico** Fracción de la energía que se pierde cada vez que se invierte un campo eléctrico en un material.

**Permisividad** Capacidad de un material de polarizarse y almacenar una carga en su interior.

**Piezoelectricidad** Capacidad de algunos materiales para modificar sus dimensiones ante un cambio en el campo eléctrico; al mismo tiempo, el cambio de dimensiones producirá otro campo eléctrico.

**Piroelectricidad** Capacidad de un material para polarizarse y producir un voltaje debido a cambios en los colores asociados con cambios en la temperatura.

**Polarización** Alineación de dipolos de tal manera que se pueda almacenar permanentemente una carga.

**Polarización directa** Conexión de un dispositivo de unión de tal manera que los huecos y electrones fluyan hacia la unión para producir un flujo neto de corriente.

**Polarización inversa** Conexión de un dispositivo de unión de manera que los huecos y los electrones fluyan alejándose de la unión, impidiendo un flujo neto de corriente.

**Rectificadores** Dispositivos de unión *p-n* que permiten el flujo de la corriente en un solo sentido en un circuito.

**Resistencia dieléctrica** Campo eléctrico máximo que se puede mantener entre dos placas conductoras.

**Saturación de aceptantes** Estado en el que los niveles extrínsecos de aceptantes en un semiconductor tipo  $p$  están llenos.

**Semiconductor extrínseco** Material con propiedades semiconductoras preparado al agregar impurezas o dopantes que determinan el número de portadores de carga.

**Semiconductor intrínseco** Material con propiedades semiconductoras en el cual la conductividad queda determinada por la temperatura.

**Semiconductores de defecto** Compuestos, como el  $\text{ZnO}$  y el  $\text{FeO}$  con defectos de red que proporcionan la semiconducción.

**Semiconductores estequiométricos** Compuestos intermetálicos, como el  $\text{GaAs}$ , que se pueden dopar para proporcionar semiconducción.

**Superconductividad** Flujo de corriente sin resistencia a través de un material.

**Termistor** Dispositivo semiconductor particularmente sensible a cambios de temperatura, lo que le permite servir para una medición precisa de la misma.

**Temperatura de Curie** Temperatura arriba de la cual se pierde el comportamiento ferroeléctrico.

**Tiempo de recombinación** Constante relacionada con el tiempo necesario para que se recombinen electrones y huecos al eliminar un campo eléctrico.

**Transductor** Dispositivo que recibe una señal de entrada (como deformación o luz) y proporciona una salida diferente (como una señal eléctrica).

**Transistor** Dispositivo semiconductor, que puede ser utilizado para amplificar señales eléctricas.

**Trayectoria libre media** Distancia promedio que pueden moverse los electrones sin que sean dispersos por la red.

**Velocidad de desplazamiento** Rapidez promedio a la cual los electrones y otros portadores de carga se mueven a través de un material.

**Voltaje de avalancha** Diferencia de potencial de polarización invertida que causa un gran flujo de corriente en una unión  $p-n$ .

## PROBLEMAS

**18-1** Se hace pasar una corriente de 10 A a través de un alambre de 1 mm de diámetro y de 1000 m de largo. Calcule la pérdida de energía si el alambre está fabricado de  
(a) aluminio  
(b) silicio y  
(c) carburo de silicio (tabla 18-1).

**18-2** La pérdida de energía en un alambre de cobre de 2 mm de diámetro debe ser menor de 250 W cuando está fluyendo una corriente de 5 A en el circuito. ¿Cuál es la longitud máxima del alambre?

**18-3** Se aplica una densidad de corriente de  $100,000 \text{ A/cm}^2$  a un alambre de oro de 50 m de longitud. Se encuentra que

la resistencia del alambre es de 2 ohms. Calcule el diámetro del alambre y el voltaje aplicado.

**18-4** Se desea producir un resistor de 5000 ohms a partir de fibras de carburo de boro con un diámetro de 0.1 mm. ¿Cuál es la longitud requerida de las fibras?

**18-5** Suponga que se estima la movilidad de los electrones en la plata en  $75 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ . Estime la fracción de los electrones de valencia que están transportando una carga eléctrica.

**18-6** Se aplica una densidad de corriente de  $5000 \text{ A/cm}^2$  a un alambre de magnesio. Si la mitad de los electrones de



valencia sirven como portadores de carga, calcule la velocidad de desplazamiento promedio de los electrones.

**18-7** Se aplica un voltaje de 10 V a un alambre de aluminio de 2 mm de diámetro y 20 m de largo. Si el 10% de los electrones de valencia transportan la carga eléctrica, calcule la velocidad de desplazamiento promedio de los electrones en km/h y en millas/hora.

**18-8** En un proceso de soldadura a través del arco fluye una corriente de 400 A cuando el voltaje es de 35 V. La longitud del arco es de aproximadamente 0.1 plg y el diámetro promedio del arco es de aproximadamente 0.18 plg. Calcule la densidad de corriente en el arco, el campo eléctrico a través del mismo y la conductividad eléctrica de los gases calientes del arco durante la soldadura.

**18-9** Calcule la conductividad eléctrica del níquel a  $-50^{\circ}\text{C}$  y a  $+500^{\circ}\text{C}$ .

**18-10** La resistividad eléctrica del cromo puro es de  $18 \times 10^{-6}$  ohms  $\cdot$  cm. Estime la temperatura a la cual se efectuó esta medida de resistividad.

**18-11** Después de determinar la conductividad eléctrica del cobalto a  $0^{\circ}\text{C}$ , se decidió duplicar dicha conductividad. ¿A qué temperatura se deberá enfriar el metal?

**18-12** De la figura 18-11(b), estime el coeficiente de resistividad por defecto para el estaño en el cobre.

**18-13** La resistividad eléctrica de una aleación de berilio la cual contiene 5% atómico de un aleante es  $50 \times 10^{-6}$  ohms  $\cdot$  cm a  $400^{\circ}\text{C}$ . Determine las contribuciones a la resistividad debidas a la temperatura y a impurezas, determinando la resistividad del berilio puro a  $400^{\circ}\text{C}$ ; encuentre también la resistividad debida a las impurezas y el coeficiente de resistividad por defecto. ¿Cuál sería la resistividad eléctrica, si el berilio contuviera 10% atómico del aleante a  $200^{\circ}\text{C}$ ?

**18-14** ¿Es válida la ecuación 18-7 para un sistema cobre-zinc? De ser así, calcule el coeficiente de resistividad por defectos del zinc en el cobre.

**18-15** El  $\text{GaV}_3$  debe operar como superconductor en helio líquido (a 4 K). ¿Cuál es el campo magnético máximo que se puede aplicar al material?

**18-16** El  $\text{Nb}_3\text{Sn}$  y el  $\text{GaV}_3$  son candidatos para una aplicación de superconducción, cuando el campo magnético es de 150,000 oersted. ¿Cuál de los dos requeriría la temperatura menor a fin de ser superconductor?

**18-17** Un filamento de  $\text{Nb}_3\text{Sn}$  de 0.05 mm de diámetro funciona en un campo magnético de 1000 oersted a 4 K. ¿Cuál es la corriente máxima que se puede aplicar al filamento, a fin que el material se comporte como superconductor?

**18-18** Suponga que la mayor parte de la carga eléctrica transferida al  $\text{MgO}$  es causada por la difusión de los iones  $\text{Mg}^{2+}$ . Determine la movilidad y la conductividad eléctrica del  $\text{MgO}$  a  $25^{\circ}\text{C}$  y a  $1500^{\circ}\text{C}$  (tabla 5-1).

**18-19** Suponga que la mayor parte de la carga eléctrica transferida en el  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es causada por la difusión de iones  $\text{Al}^{3+}$ . Determine la movilidad y la conductividad dieléctrica del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  a  $500^{\circ}\text{C}$  y a  $1500^{\circ}\text{C}$  (tabla 5-1 y ejemplo 14-1).

**18-20** Calcule la conductividad eléctrica de una pieza de polietileno reforzado con fibras alineadas y continuas de níquel en un 20% volumétrico.

**18-21** Para el germanio, el silicio y el estaño compare a  $25^{\circ}\text{C}$  (a) el número de portadores de carga por centímetro cúbico, (b) la fracción de los electrones totales de la banda de valencia excitados para pasar a la banda de conducción y (c) la constante  $n_o$ .

**18-22** Para el germanio, el silicio y el estaño, compare la temperatura requerida para doblar la conductividad eléctrica a partir del valor de la temperatura ambiente.

**18-23** Cuando se aplica un campo eléctrico a un semiconductor, sirven como portadores de carga  $5 \times 10^9$  electrones/ $\text{cm}^3$ . Al quitar el campo, quedan  $3 \times 10^4$  electrones/ $\text{cm}^3$  después de  $10^{-6}$  s. Calcule

(a) el tiempo de recombinación y  
(b) el tiempo que se requiere para que se recombinen el 99.9% de los electrones y los huecos.

**18-24** Calcule el número de portadores de carga extrínsecos por centímetro cúbico en un semiconductor tipo  $n$ , cuando un átomo de silicio de cada millón es remplazado por un átomo de antimonio. Estime la conductividad del semiconductor en la zona de agotamiento.

**18-25** Determine la conductividad eléctrica del silicio cuando se agrega 0.0001% atómico de antimonio como dopante y compárelo con la conductividad eléctrica cuando se agrega 0.0001% atómico de indio.

**18-26** Se desea producir un semiconductor extrínseco de germanio con una conductividad eléctrica de 2000 ohms $^{-1} \cdot$  cm $^{-1}$  en la región de agotamiento o de saturación. Determine la cantidad de fósforo y la cantidad de galio requeridas.

**18-27** Estime la conductividad eléctrica del silicio dopado con 0.0002% atómico de arsénico a  $600^{\circ}\text{C}$ , lo que está por encima de la meseta de agotamiento.

**18-28** Determine la cantidad de arsénico que debe combinarse con 1 kg de galio para producir un semiconductor tipo  $p$  con conductividad eléctrica de 500 ohms $^{-1} \cdot$  cm $^{-1}$  a  $25^{\circ}\text{C}$ . El parámetro de red del  $\text{GaAs}$  es de aproximadamente 5.65 Å y tiene la estructura de la blenda de zinc.

**18-29** Se produce un cristal de  $\text{ZnO}$  en el cual se introduce un átomo intersticial de Zn por cada 500 sitios de red de Zn. Estime

(a) el número de portadores de carga por centímetro cúbico y  
(b) la conductividad eléctrica a  $25^{\circ}\text{C}$ .

**18-30** Cada ion  $\text{Fe}^{3+}$  en el  $\text{FeO}$  sirve como un sitio aceptante para un electrón. Si existe una vacancia por cada 750 celdas unitarias de cristal  $\text{FeO}$  (con la estructura del cloruro de sodio), determine el número de posibles portadores de carga por centímetro cúbico. El parámetro de red del  $\text{FeO}$  es de 0.429 nm.

**18-31** Cuando se aplica un voltaje de 5 mV al emisor de un transistor, se produce una corriente de 2 mA. Al incrementar el voltaje hasta 8 mV, la corriente a través del colector se eleva a 6 mA. ¿En qué porcentaje se incrementará la corriente del colector cuando el voltaje del emisor se duplica de 9 mV a 18 mV?

**18-32** Una fibra de nitrato de boro de 0.5 mm de diámetro y 1 cm de longitud se coloca en un circuito de 120 V. Utilizando la tabla 18-1, calcule

- la corriente que fluye en el circuito y
- el número de electrones que pasan cada segundo por la fibra nitrato de boro.
- ¿Cuál sería la corriente y el número de electrones si la fibra estuviera hecha de magnesio en vez de nitrato de boro?

**18-33** Calcule el desplazamiento de electrones o de iones para las condiciones siguientes:

- polarización electrónica en el níquel de  $2 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$
- polarización electrónica en el aluminio de  $2 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- polarización iónica en el  $\text{NaCl}$  de  $4.3 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- polarización iónica en el  $\text{ZnS}$  de  $5 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

**18-34** Un dieléctrico de alúmina de 2 mm de espesor es utilizado en un circuito de 60 Hz. Calcule el voltaje que se requiere para producir una polarización de  $5 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$ .

**18-35** Suponga que se puede producir una polarización de  $5 \times 10^{-5} \text{ C/cm}^2$  en un cubo de 5 mm de titanato de bario. ¿Cuál será el voltaje producido?

**18-36** Calcule el espesor de polietileno que se requiere para almacenar sin ruptura la carga máxima en un circuito de 24,000 volts.

**18-37** Calcule el voltaje máximo que se puede aplicar sin causar ruptura a un dieléctrico de titanato de bario de 1 mm de espesor.

**18-38** Un circuito de 120 V debe operar a  $10^6 \text{ Hz}$ . Una película de teflón de 1 cm de diámetro es parte del circuito.

- ¿Qué espesor de teflón se requiere para asegurar una pérdida de energía no mayor de 1 W?
- ¿Qué espesor se requeriría si el dieléctrico estuviera hecho de cloruro de polivinilo?

**18-39** Calcule la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con 5 capas de mica; las dimensiones de cada placa son de  $1 \times 2 \times 0.005 \text{ cm}$ .

**18-40** Determine el número de hojas de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , cada una de ellas de  $1.5 \times 1.5 \times 0.001 \text{ cm}$ , que se requieren para obtener una capacitancia de  $0.0142 \mu\text{F}$  en un capacitor de placas paralelas a  $10^6 \text{ Hz}$ .


**18-41** Se desea construir un dispositivo de titanato de bario con un diámetro de 0.1 plg que produzca un voltaje de 250 V al aplicarse una fuerza de 5 lb. ¿Cuál sería el espesor del dispositivo?

**18-42** Se aplica una fuerza de 20 lb a la cara de un cristal de cuarzo de  $0.5 \times 0.5 \times 0.1 \text{ cm}$  de espesor. Determine el voltaje producido por la fuerza. El módulo de elasticidad del cuarzo es  $10.4 \times 10^6 \text{ psi}$ .

**18-43** Determine la deformación producida cuando se aplica una señal de 300 V a una oblea de titanato de bario de  $0.2 \times 0.2 \times 0.01 \text{ cm}$  de espesor.

**18-44** La figura 18-38 muestra los lazos de histéresis de dos materiales ferroeléctricos:

- determine el voltaje requerido para eliminar la polarización en un dieléctrico de 0.1 cm de espesor fabricado a partir de material A.
- Determine el espesor de un dieléctrico fabricado con un material B si se requieren de 10 V para eliminar la polarización.

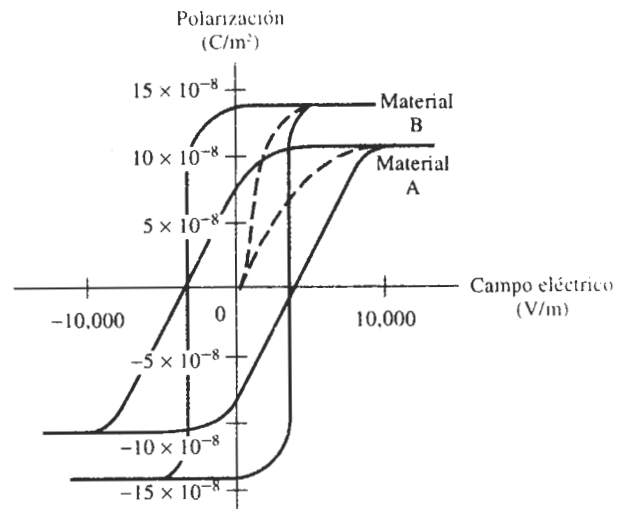

**FIGURA 18-38** Lazos de histéresis ferroeléctricos (para el problema 18-44).

(c) ¿Qué campo eléctrico se requiere para producir una polarización de  $8 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$  en el material A y cuál es la constante dieléctrica a esta polarización?

(d) Se aplica un campo eléctrico de 2500 V/m al material B. Determine la polarización de la constante dieléctrica a este campo eléctrico.

**Problemas de diseño**

**18-45** Se desea producir un resistor de 100 ohms utilizando un alambre delgado de un material. Diseñe este dispositivo.

**18-46** Diseñe un capacitor que pueda almacenar 1  $\mu\text{F}$  al aplicársele 100 V.

**18-47** Diseñe un compuesto de matriz epóxica con un mó-

dulo de elasticidad de por lo menos  $35 \times 10^6$  psi y una conductividad eléctrica de por lo menos  $1 \times 10^5$  ohms $^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ .

**18-48** Diseñe un termistor semiconductor que active un sistema de enfriamiento cuando la temperatura ambiente llegue a 500°C.

**18-49** Diseñe un dispositivo dieléctrico que detecte cuando la arena esté a un nivel en particular en un depósito de almacenamiento de arena.

**18-50** Diseñe una pieza piezoeléctrica que produzca 25,000 V al sujetarse a un esfuerzo de 5 psi.